

Н. БЕКМУРОТОВА

ЧИЛАНГАРЛИК ИШЛАРИ



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЎРТА МАХСУС, КАСБ-ХУНАР
ТАЪЛИМИ МАРКАЗИ

ЎРТА МАХСУС, КАСБ-ХУНАР ТАЪЛИМИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИНСТИТУТИ

Н.БЕКМУРОТОВА

ЧИЛАНГАРЛИК ИШЛАРИ

(Амалий машғулотлар)

1-қ и с м

Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими Марказининг илмий-методик кенгаши томонидан наشرга тавсия этилган.

Ушбу амалий ишлар қўлланмасида 30 та ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти берилган бўлиб, уларда асосий умумчилангарлик амалларининг усулларини бажариш тартиби ва ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари, шунингдек, амалларнинг бажарилиш сифатини текшириш, ишлаб чиқаришга оид масалалар, маишлар ҳамда уларга жавоблар ва илоҳлар, ҳисоблаш техникаси усуллари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Китобдан касб-ҳунар коллежларининг ўқитувчилари ва талабалари, шунингдек, олий ўқув юр்தларининг техник мутахассислари, чилангарлик ишларини олиб боровчи усталар фойдаланиши мумкин.

Такризчилар: **В.ТОПАЛИДИ** – Тошкент автомобил йўллари институти доценти; **Н.АВЛИЁҚУЛОВ** – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; **О.КЕНЖАЕВ** – Ғаллаосийё қишлоқ хўжалиги коллежининг директори.

КИРИШ

Мамлакатимизда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар ёшларга таълим-тарбия беришни сифат жиҳатидан янги поғонага кўтариш, талаба ва ўқувчилар фан асосларини пухта эгаллашларига эришиш, уларни меҳнатсеварлик, Ватанга меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялаш каби юксак мақсадларга йўнаштирилган. Ислохотлар, жумладан, малакали ишчи кадрларни режали асосда тайёрлашнинг муҳим бўғини ҳисобланган ҳунар-техника таълими тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш, ёшларга умумий касб таълимини беришда унинг аҳамиятини ошириш вазифасини назарда тутди.

Фан-техника тараққиёти туфайли саноатнинг машинасозлик ва металларга ишлов бериш соҳаларида муттасил намоён бўлиб турадиган чуқур сифат ўзгаришлари ишлаб чиқариш малакаларига нисбатан тобора юксак талаблар қўяди. Бу эса, ўз навбатида, мазкур соҳага алоқадор олий ўқув юртлиари, касб-ҳунар коллежларида ўқув-тарбия жараёнининг даражасини шунга мувофиқ равишда ошириб бориш заруриятини илгари суради.

Юқорида айтиб ўтилган вазифалардан келиб чиқиб, ҳозирги ёшларнинг касб маҳоратини оширишга нисбатан қўйидаги аниқ талаблар қўйилади: чуқур умумтаълим, сиёсий ва касбий тайёргарлик; касбий фаолиятни тўхтовсиз равишда такомиллаштириб бориш ва бунинг натижаси ўлароқ, меҳнат унумдорлигини ўстириш ҳамда ишлар сифатини яхшилаш бобида юқори натижаларга эришиш; ўз билими ва малакасини мунтазам равишда ошириб ҳамда новаторлар, ишлаб чиқариш илғорлари тажрибасини доимо ўрганиб бориб, ижодий фойдаланиш. Шу нуқтаи назардан бўлгуси мутахассисларга билимларнинг бирор минимумини бериш билангина чекланиб қолмасдан, уларни янги қийин муаммоларни мустақил ҳал этишга, ҳақиқий новаторликка, чуқур билим олишга ўргатиш ҳам зарур.

Давр талабларига мувофиқ ўз касбий маҳоратини муттасил ошира бориб, зарур билим ва кўникма-ўқувларни ҳосил қилганларидан кейин уларни меҳнат фаолиятига ўқитувчи ёки устанинг бевосита ёрдамисиз татбиқ эта олиш қобилиятига эга бўлсаларгина фаол фикр-

лаш фаолияти намоён бўлаётганлиги ҳақида сўз юритиш мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда, талабаларни касбий билимлар ҳамда кўникмалар билан муваффақиятли қуролантириш, уларда меҳнат малакасини шакллантириш, илгор технологиялар борасидаги тушунчаларини бойитиш, ишда ташаббускорликни, ижодий ёндашувни тарбиялаш ушбу қўлланманинг услубий асоси қилиб белгиланган.

Чилангарликка оид бошқа дарсликлар ва ўқув қўлланмаларидан фарқли равишда, талабалар бу китобда баён этилган материални ўрганишдан олдин ўзлаштирилган назарий курсга таълиқлари керак бўлади. Қўлланмада тушунтириб берилган амалий ишлар уларнинг мустақил фаоллик кўрсатишларига йўл-йўриқ тарзида тузилган.

Шу нуқтан назардан китобнинг асосий вазифаларини қуйидагича ифодалаш мумкин: талабаларга ишларни бажариш жараёнида ўз кузатишлари асосида маълум хулосалар чиқариш имкониятини яратиш; касб малакаларини оширишларида ва ишда учраган қийинчиликларни мустақил енгиз қобилиятини шакллантиришда ҳамда назарий билимларини амалда таъбиқ этишларида ёрдам бериш.

Қўлланма 30 та ўқув-ишлаб чиқариш машғулотида иборат бўлиб, улар асосий умумчилангарлик амалларининг усулларини бажариш тартиби, ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари, шунингдек, амалларнинг бажарилиш сифатини текширишга доир кўрсатмаларни ўз ичига олган.

Олий ва ўрта махсус ўқув юрғларида ишлаб чиқариш таълими дастурига мувофиқ тузилган бу ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларида бевосита ишлаб чиқариш фаолиятига оид масалалар ва машқлар, уларга жавоб ҳамда изоҳлар, ўлчаш ҳамда ҳисоблаш техникаси асослари баён этилган. Энг муҳим умумчилангарлик амалларини бажаришнинг турли усуллари изчилликда очиб берилган.

Талабалар илгари бошқа машғулотларда кўриб чиқилган ва соддалиги туфайли ортиқча изоҳларни талаб қилмайдиган усулларни бажаришда қийналсалар, китобда берилган кўрсатмаларнинг тегишли бўлимларини ўзлари кўриб чиқиб, устанинг қўшимча тушунтиришсиз ҳам ишни давом эттиришлари мумкин бўлади. Бу эса уларни мустақил иш кўришга ундайди, ўқув-ишлаб чиқариш ва техникавий ҳужжатлардан фойдаланишга ўргатади.

Ишлаб чиқариш таълими ўқитувчилари қўлланмала берилган машғулотлардан муҳим усулларни тушунтириш ҳамда кўрсатишда кўргазмалӣ ёрдамчи материал сифатида фойдаланишлари мумкин. Буниш учун машғулотлар матни 60x80 ёки 80x100 см катталикдаги қоғоз варақларда тайёрланиши зарур бўлади.

«Ишлаб чиқаришга оид масалалар, машқлар ва жавоблар» боби ўқувчиларда мустақил ишлаш ва бирор қарорга келиш, ишда учрайдиган қийинчиликларни енгил, назарий курсда олинган bilimларни амалда қўллаш кўникма-ўқувларини ривожлантиришга хизмат қилади. Ушбу масала ва машқларни бутун гуруҳ бўлиб эмас, балки ҳар қайси талаба ўзи мустақил бажара олишини қўлаб киритилган. Улар ўзларини назорат қилишда ёки масалани ечишга кучлари етмаганда, жавоблар ва қисқача тушунтиришларга мурожаат қилишлари мумкин.

«Ўлчов асбобларидан фойдаланиш» ўқув-ишлаб чиқариш машғулотини энг тишиқ ўлчов асбобларининг тузилиши билан таништириб, уларни қўллаш соҳаларини тўғри аниқлашга ҳамда ўлчаш усулларини ўрганишга ёрдам беради. «Ҳисоблаш техникаси» мавзuida ҳозирги жадал тараққиёт асрида ҳисоблаш техникасининг аҳамияти тўғрисида, митти ҳисоблаш асбоблари хусусида қисқача маълумотлар келтирилган.

Умуман, қўлланма талабалар фаоллиги ва мустақиллигини ошириш, уларда техник тафаккурни ривожлантириш, шунингдек, меҳнатни ташкил этишга ижодий ёндашиш туйғусини тарбиялаш, таълим беришнинг жамоа шаклиларини аста-секин мустақил, яқка тартибда ишлашга ўтказиш, фанлараро боғланишнинг кенг имкониятларини очиб бериш мақсадларини кўзда тутади.

1. ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁН ТЎҒРИСИДА ТУШУНЧА

1. Умумий маълумотлар

Ишлаб чиқариш жараёнига жалб этилган металл эритиб, қуйилади, болғаланади ёхуд қолипланади. Шундан кейин чала маҳсулот, яъни заготовкаиға металл қирқиниш станоклари (токарлик, фрезалаш, рандалаш, тиш қирқиниш, жилвирлаш ва бошқа) да ёки чилангарлик асбобларида ишлов берилади.

Бошланғич материалларни ёки хомаки маҳсулот—ярим фабрикатларни қисмлар, механизмлар, агрегатлар ва машиналарга айлантириш мураккаб жараёнدير, бироқ машина ва механизмлар қанчалик турли-туман бўлмасин, уларни тайёрлаш жараёнида кўплаб умумий жиҳатлар мавжуд.

Буюмларнинг тайёрланиши **ишлаб чиқариш жараёни** деб аталади. Энг кам вақт, маблағ ва куч сарфлаган ҳолда буюм тайёрлаш учун унга ишлов бериш тартибини, шунингдек, ишда зарур бўладиган жиҳозлар, асбоблар ва мосламаларнинг хусусиятларини олдиндан билиш зарур. Ишлаб чиқариш жараёнининг муайян қисм—деталнинг шакли, ўлчамлари ёки механик хоссаларини бевосита ўзгартириш билан боғлиқ жиҳати **технологик жараён** деб юритилади. Бу жараённи ташкил қилишдаи мақсад чала маҳсулот—заготовклар тури ва ўлчамларини, жиҳозларини, кесиш ва ўлчаш асбобларини, мосламалар ва ишлов бериш режимларини оқилона танлашдан иборатдир. Технологик жараён амаллар—операциялар, ўтишлар, иш юритишлар, ўрнатишлар деб юритиладиган таркибий унсур—элементларга бўлинади.

2. Жиҳозлар, асбоблар ва мосламаларни танлаш

Жиҳозлар, асбоблар ва мосламаларни оқилона танлаш меҳнат унумдорлигига ва тайёрланадиган деталлар сифатига катта таъсир кўрсатади. Одатда, уншарсаи асбоблар ва мосламалардан фойдаланилади. Бир хил деталларни жуда кўп миқдорда тайёрлаш зарур бўлган ҳоллардагина махсус асбобларни ишга солиш эҳтиёжи туғилади. Масалан, 8-9 квалитетларга, яъни ишлов беришнинг аниқ даражасига

биноан, камроқ миқдордаги деталлар тайёрлашда универсал асбоблар (штангенциркуль, микрометр ва бошқалар) дан фойдаланилади. худди шу деталларни кўплаб тайёрлашда эса калибрлар ва андозалар қўл келади. Қисми мосламаларидан тез иш берадиганини, маҳкамлаш ва бўшатишга кўн вақт талаб қилинмайдиганини танлаш керак.

3. Чилангарлик ишларини механизациялаш

Кўпгина машинасозлик корхоналари тажрибасидан маълумки, чилангарлик ишларида ҳали қўл меҳнатининг улуши катта. Бу эса маҳсулот сифатига ҳам, меҳнат унумдорлигига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Чилангарлик ишларини механизациялаш — соҳа ходимлари олдида турган муҳим ва кечиктириб бўлмайдиган вазифалардандир.

Бу ишларни механизациялаш деганда фақат меҳнат жараёнларини энгиллаштириш ва уларнинг меҳнатталаблигини камайгириш ёки сифатини оширишга хизмат қилувчи турли мосламалар ва механизациялашган асбоблар билан таъминлаш орқали такомиллаштиришга тушунилмасдан, балки қўл меҳнатини универсал металл қирқкиш жиҳозларида ёки махсус станокларда ишлов бериш билан алмаштириш ҳам англашилади. Бу ҳолда қўл меҳнатидан фақат махсус станокларга, кўпинча ярим автоматлар ва автоматларга хизмат кўрсатишда фойдаланилади.

Ҳозирги даврда янги, механизацияланган юқори унумли асбоблар: нормал ва оширилган частотали ток билан ишлайдиган тозаловчи электр машиналари, роторли ва поршеньли пневматик машиналар, эгилувчан валли махсус машиналар ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу машиналар, масалан, деталлар сиртини жил-вирлаш, пармалаш ва резьба кесиш, металлларни қирқкиш ва бошқа ишларни комплекс тарзда бажаришга имкон беради. Шунингдек, новатор чилангарлар асбоблар ва мосламаларнинг такомиллашган конструкцияларини яратиб, ўз соҳаларини механизациялашга катта ҳисса қўшишмоқда.

Чилангарлик ишларини механизациялашнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- 1) машиналарнинг муайян технологияларга мос конструкцияларини яратиш;
 - 2) қўл асбоблари ўрнига механизацияланган ускуналарни жорий этиш;
 - 3) қўл меҳнатига чек қўядиган махсус ускуналардан фойдаланиш.
- Чилангарлик ишлари амалиётида кўпгина машиналар, асбоблар ва мосламалар кенг қўлланилмоқда: чала маҳсулот — заготовкани режалашда — ҳисоблаш-сечиш қурилмалари, режалаш машиналари,

бўлиш головкалари, электр ёрдамида ишловчи пружинали ва пневматик кернерлар; металлни тўғрилашда ва букишда — уч роликли букиш станоклари, қувур букиш станоклари; металлни қирқишда — пневматик қирқиш болғаси; металл кесишда — электр қайчилар, пневматик арралар; металл эговлашда — электр эговлар, жиллаш машиналари, кўчма эговлаш-тозалаш станоклари (ЭТС), "Коммунар" эговлаш станогги, кўндалангига рандалаш ва тасмали жилвирлаш станоклари; тешиқлар пармалашда — электр ва пневматик пармалаш машиналари; резьба кесишда — электр юритмали резьба кескич, резьба накаткалаш головкалари; шаберлашда — механик, электрик ва пневматик шаберлар, ясси жилвирлаш ва титратиб накаткалаш станоклари; ишқалаб мослашда ва етилтириб ишлашда — электр ёрдамида ишқалаш машиналари, станоклари.

4. Технологик ҳужжатлар ва технологик интизом

Завод ёки цехнинг технология бўлими ишлаб чиққан технологик жараёнга белгиланган шаклдаги махсус йўриқнома—технологик карталар кўринишидаги **технологик ҳужжатлар** расмийлаштирилади (1,2-иловаларга қаранг).

Шу технологик жараёнга қатъий риоя қилиниши **технологик интизом**ни ташкил этиб, ишлаб чиқариш зарур маромда боришини, маҳсулот сифати, меҳнат унумдорлиги юксак бўлишини, брак маҳсулот чиқишига барҳам берилишини, буюм таннарни арзонлашувини таъминлайди. Бироқ бу пешқадамлик намоён бўлишига, оқилона ва самарали меҳнат усуллари ҳамда илғор технологияни қўллашга тўсқинлик қилмаслиги керак, уларнинг барчаси ишлаб чиқаришга ташкилий тарзда жорий этилиши зарур.

Меҳнатни илмий ташкил қилиш ялпи ишлаб чиқариш жараёнида техника билан одамлар маҳоратини энг мақбул тарзда уйғунлаштиришга ҳамда вақт, куч ва маблағларни имкон қадар кам сарфлаган ҳолда меҳнат ресурсларидан самаралироқ фойдаланишга, юксак меҳнат унумдорлигига эришишга имкон беради. Аммо ишчилар меҳнатни илмий ташкил қилишга оид билимларни назарий жиҳатдангина эмас, балки амалда эгаллаганларидан кейингина бу имкониятларни ишга солиш мумкин бўлади.

Ҳозирги пайтда жисмоний ва ақлий меҳнатни тобора ҳар томонлама уйғунлаштириб олиб борадиган ишлаб чиқарувчи янги инсон вояга етмоқда, у касбий савияси ва маҳорати юксак, бугунги ишлаб чиқаришнинг политехник асосларини чуқур биладиган, энг янги

машиналар ва технологик жараёнларни тез ўзлаштириб олишга қобилиятли шахсдир.

Касб-ҳунар коллежларини битираётган бўлажак ҳунар соҳиблари ишлаб чиқаришга келганларида фақат маълум малакага ва фан асосларидан билимлар йиғиндисига эга бўлиб қолмасдан, балки меҳнатни ва ишлаб чиқаришни ташкил қилишни такомиллаштиришда фаол иштирок этишга, юқори иш унуми ва маҳсулот сифати учун курашга ҳам яхши тайёрланган бўлишлари керак.

Меҳнатни илмий ташкил қилиш асосларини эгаллаш ҳозирги ишчи малакасига нисбатан қўйиладиган энг муҳим талаблардан бўлиб, керакли касбий билимлар, малака ва укувларни, меҳнат билимлари ва усулларини эгаллашга имкон беради.

Эңиликда шунчаки интизомли бўлиб, ҳафсала билан ишлашнинг ўзигина кифоя қилмайди, шу билан бирга виждонан уддабуронлик кўрсатиб, самарали, ўзи ҳам илҳомланадиган, бошқаларнинг ҳам кўзини қувонтирадиган даражада чиройли меҳнат қилиш керак. Талабалар меҳнатни илмий ташкил қилиш асосларини ўрганадиган эканлар, олган билимлари ва ҳосил қилган қўникма-уқувларидан тўғри фойдаланиш малакаларини эгаллайдилар, ўзларида ижодий ташаббус кўрсатиш, ишда фаоллик ҳислатларини тарбиялайдилар. Бу эса улар учун ижодий камолотга — ҳам ўзларини, ҳам амалларини такомиллаштира боришга интилиш йўлидир.

Ўқув юрғларида талабаларнинг меҳнатни илмий ташкил этиш борасида олган билимлари ва уқувлари ҳажмига нисбатан маълум талаблар қўйилган. Жумладан, олий ўқув юрғларида чилангарлик фанлари ўқитиладиган мутахассислар, касб-ҳунар коллежларини битирувчилар қўйиладиганга риоя қилишлари лозим:

— меҳнатни илмий ташкил этишнинг иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятли масалаларини тушунишлари;

— ўз иш ўринларини оқилона, илмий жиҳатдан тўғри ташкил қилишлари;

— ишнинг бригада усулида ўз меҳнатларини мақбул даражада йўлга қўя билишлари;

— маълум иш амалларини бажаришда тўғри иш ҳолатини сақлашлари;

— ишни мақбул суръатда ва бир меъёрда бажаришлари;

— иш ҳаракатларида тежамкорлик қоидаларига риоя этишлари;

— меҳнат қилиш, дам олиш ва овқатланишнинг оқилона тартибларига риоя қилишлари;

— иш ўрнида қулай меҳнат шароитларини яратишга нисбатан қўйиладиган санитария-гигиена ва эстетик талабларни бажаришлари;

- технологик жараёни тўғри йўлга қўйишлари;
- иш вақтини режалаштиришлари, яъни тўғри тақсимлашлари;
- иш кунининг ҳисобини олиб боришлари, иш вақтининг рационал сарфланиш сабабларини аниқлашлари;
- ўз меҳнатда новатор ишчилар тажрибасидан фойдаланишлари;
- меҳнат ва технологик интизомга риоя қилишлари;
- иш ўрнида ва бригадада меҳнатнинг ташкил қилинишини таҳлил этишлари, ўзларини ўзлари назорат қилиб боришлари;
- меҳнатни меъёрлашга оид оддий ҳисоблашларни бажаришлари;
- кўп станокка хизмат қилишлари ва касблар ҳамда вазифаларни уйғун олиб боришлари;
- меҳнатни ташкил этишни такомиллаштиришда ижодий ташаббус ва фаоллик кўрсатишлари;
- ўз касбий малакалари ва маданий-техник савияларини ошириб боришлари;
- меҳнат жамоаларида мўътадил психологик муҳитни сақлаб туришлари;
- иш ўринларида меҳнатни илмий ташкил этишнинг асосланган режаларини жорий этишлари лозим.

5. Қандай ишлаш керак?

Энг аввало, ҳар биримиз шундай ишлашга ўрганишимиз керакки, бу ҳаётний эҳтиёжга, доимий одатга айланиб қолсин.

Иш пайтида қўйдагиларга амал қилиш фойладан ҳоли бўлмайди:

- ишни бошлашдан олдин шундай пухта ўйлаб олиш керакки, унда бошқа тугалланган иш модели ва меҳнат усуллариининг бутун тартиби тўлиқ ўз ифодасини топсин;
- иш пайтида керак бўладиган жами асбоблар ва мосламалар тайёр бўлмасдан туриб, иш бошламаслик лозим;
- иш жойида ортиқча нарса бўлмаслиги керак;
- асбоблар ва мосламаларнинг зарурини тез топиш учун улар ҳамма вақт маълум тартибда ва иложи борича белгиланган бир жойда қўйилиши лозим;
- ишга хопиржам киришиб, бир маромда ишлашга ҳаракат қилиш керак;
- ишлаш пайтида тавда шундай ҳолатда туриши керакки, биринчидан, ишлаш қулай бўлсин, иккинчидан, кучдан тежаб фойдаланилсин;
- иш давомида вақти-вақти билан дам олиб туриш, айниқса, оғир иш бажаришда ўтириб, бир оздан ҳордиқ чиқариб олиш зарур;

— иш пайтида унга алоқаси бўлмаган бошқа юмушларга чалғимаслик лозим;

— агар иш юришмаётган бўлса, бир оз танаффус қилиб олиб, сўнгра унга қайтадан диққатни жамлаган ҳолда киришган маъқул;

— иш тугагач, ҳамма заготовкарлар, деталь ва асбоблар жой-жойига қўйилиб, иш ўрни йиғиштирилади.

6. Уқувли ва уқувсиз ишлашнинг умумий белгилари

Машҳур педагог ва психолог П.П.Блонский уқувли ва уқувсиз ишлаш белгиларини ишлаб чиқди.

Уқув билан ишлайдиган талаба осойишта, юқори даражада ташаббускорлик кўрсатиб ва ошди равишда ҳаракат қилади, учрайдиган ноаниқликларнинг тагига етиб, мақсадни тушуниб олади; бутун топшириқ бўйича дастлабки умумий мўлжалга эга бўлади; ўз ишининг натижаларига қизиқиб, ўзини-ўзи текширади.

Уқувсиз ишлайдиган талаба топшириқни эшитишга эътиборсизлиги сабабли уни қийинчилик билан тушунади, яхши англаб етмайди, ўзига тушунарсиз нарсаларни аниқлаб олиш учун ўқитувчига саволлар бермайди; жуда суст ишлайди, навбатдаги ишга ўтиш майлини ривожлантирувчи рабатларга ҳар доим муҳтожлик сезади; ишдаги муваффақиятсизликлари ва қийинчиликларини ҳис қилмайди; ишнинг изчиллиги тўғрисида яққол тасаввурга эга бўлмайди; шу сабабли кўпинча ишни нотўғри ташкил қилади ва ҳоказо; иш натижаларига бифарқ қарайди.

7. Вақтни қандай тежаш керак?

Вақтнинг кетди — нақдинг кетди, дейди халқимиз. Йўқотилган вақтни қайтариб бўлмайди, вақтнинг қадрига етмаган киши уни беҳудага совуради, бу эса одамни ҳаётда бирор муҳим иш қилиш имкониятидан маҳрум этади.

Меҳнат унумдорлигини оширишнинг энг муҳим шартларидан бири — иш вақтининг бекор кетишига олиб келувчи сабабларни бартараф қилишдир. Ишни шундай ташкил қилиш керакки, унга бағишланган вақтнинг ҳар дақиқасидан юксак самарадорлик билан фойдаланилсин.

Белкурак ва замбилгалтакда иш кўрадиган кишининг ёмон ишлашидан келадиган йўқотишни юқори унумли дастгоҳлар ва асбобларда ишлайдиган ходимлар иш вақтининг зое кетказилишидан етадиган зарар билан таққослаб бўлмайди. Битта цехнинг ишламай туриб қолиши завод учун минлаб-миллионлаб сўмга тушиши ва

натигада бутун бир соҳа ишига салбий таъсир қилиши мумкин. Мамлакатимиз миқёсида ҳар бир ҳодимнинг бир дақиқадан иш вақтини йўқотиши жуда кўп моддий бойликлар бой берилишига олиб келади. Шу бондан иш вақтининг қадрига етишни ўрганиш лозим. Ҳар қайси талаба бу муҳим вазифани уйдангина ёрдам берадиган кўндалдаги асосий қоидаларни эсла тутиши зарур.

Шундан келиб чиқиб, ҳар бир талаба:

- ўз мақсадини аниқ билиб олиши ва ишга дарҳол киришиши;
- бутун эътиборни иш асосий ишга қаратиши;
- аниқ муддатларни белгилаб олиши, улар реал бўлиши, белгиланган муддатларга қатъий амал қилиши;
- дадил ҳаракат қилишга, ишни иккинчи кунга қолдирмасликка ўрганиши;
- ёзув дафтарчаси тутишга одатланиши;
- кўнгилсиз ҳодисаларга сабаб бўлувчи ишқаликларга йўл қўймаслиги;
- гапирилаётган гапларни уқиб олишга ўрганиши;
- бўш вақтнинг нимага сарфланишини кузатиб бориши лозим.

Ишни одатланган вақтингиздан 10—15 минут олдин бошланг, бу билан сиз бутун иш кунингиз самарали ўтишини таъминлаган бўласиз.

Ҳар бир инсонда ўз вақтини ва ўзгалар вақтини ҳурмат қилиш хислатини тарбиялаш жуда муҳимдир.

Иш вақти сарфини ўрганиш унинг имкониятларини аниқлаш учун зарур ва бу, айниқса, вақтнинг қадрига етмайдиган талабалар, ишчилар учун ниҳоятда муҳимдир. Уларда вақтни ҳис қилиш туйғусини тарбиялаш ўқитувчилар олдида турган асосий вазифалардан ҳисобланади. Бу вазифани ҳал этиш мақсадида ишлаб чиқариш таълими жараёнида талаба иш кунининг хронометражини ўтказиш фойдалидир (1-жадвал).

1-жадвал

Иш вақтининг умумий тақсими

Умумий иш вақти, шу жумладан	6 соат 00 мин
Фойдали иш вақти	4 соат 01 мин
Ёрдамчи амалларга кетган вақт	45 мин
Ишга тайёргарлик кўриш	45 мин
Тушлик	30 мин

Иш кунининг хронометражи

Вақтдан фойдаланиш	Боплан, соат/мин	Тугатиш, соат/мин
Ишга тайёрланиш	8.00	8.15
Иш бажариш	8.15	9.30
Асбоб қабул қилиб олиш	9.30	9.36
Ишни давом эттириш	9.36	12.00
Тушки танаффус	12.00	12.40
Тех.наз.булимниз борш	12.40	12.45
Иш бажариш	12.45	12.52
Парма чархлаш	12.52	13.00
Иш бажариш	13.00	13.07
Шабер чархлаш	13.07	13.12
Иш бажариш	13.12	13.30
Иш ўрнини йиғиштириш	13.30	14.00

Хронометражли таҳлил натижасида вақт имкониятларини ва меҳнат унумдорлигини ошириш йўллариини излаб топиш мумкин.

8. Меҳнатни илмий ташкил қилишга доир амалий топшириқлар

Амалий топшириқларни бажаришда меҳнатни илмий ташкил қилиш асослари ва принципларини чуқур эгаллаб олиш катта аҳамиятга эга. Булар ўқув устахоналарида ва база корхоналарида меҳнатни илмий ташкил қилишнинг айрим масалаларини соддароқ тадқиқ қилишдан иборат.

Топшириқларни бажариш жараёнида талабалар меҳнатни ташкил қилиш билан чуқур танишишлари, таҳлил қилишга, фойдаланилмаётган имкониятларини очишга, камчиликларнинг сабабларини аниқлашга, уларни бартараф қилиш йўллариини қидириб топишга ўрганишлари керак. Буларнинг ҳаммаси ёшларга базавий корхонага ишга чиққанларида у ерда меҳнатни илмий ташкил қилишда фаол иштирок этишларида ёрдам беради.

1-топшириқ. Иш жойида меҳнат жараёнини меҳнатни илмий ташкил қилиш нуқтан назаридан таҳлил (ўз-ўзини таҳлил) қилиш, яъни иш ўрнининг ташкил қилиниши бу талабларга мос келиш-кедмаслигини текшириш.

Шу мақсадда қутидаги масалалар аниқланади:

а) иш ўрнида жиҳоз ва асбоб-ускуналарнинг қулай ёки ноқулай жойлашганлиги: уларнинг айна шу жойлашуви иш ҳамда кўриш майдонини ва иш усулларини энг мақбул даражада таъминлаши ёхуд таъминламаслиги;

б) иш вақтида ҳаракатларингиз такомиллашиб борадими, ортиқча ҳаракатларга йўл қўймаслик мумкинми ва қандай қилиб?

в) иш ўрнида қандай ноқулайликлар (етарли ёритилмаслик, жиҳозларнинг норационал жойлашуви, чанг кўп чиқиши, ҳароратнинг кескин ўзгариб туриши, шовқин, титраш ва ҳоказолар) ҳамда уларнинг сабаблари;

г) асбоблар, мосламалар, ускуналарнинг юқори ушумли ишлашини таъминлаш учун иш ўрнида барча зарур нарсалар бор-йўқлиги;

д) иш ўрни керакли материаллар, заготовклар, қисмлар ва шу кабилар билан етарлича таъминланганлиги;

е) иш ўрнида йўриқнома ва технологик ҳужжатлар борми? Улар тўғри жойлаштирилганми?

ж) ўсмирларга 16 кг.дан, қизларга 10 кг.дан ортиқ оғирликни кўтаришга тўғри келадими?

з) меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилинганми?

2-тошпиряқ. Амаца оширилган таҳлил асосида ўзи қўллаган усуллар ва меҳнат қилишнинг бошқа йўл-йўриқларини (ақлий ва жисмоний) такомиллаштириш режасини тузиш; меҳнат кўникмаси, уқуви ва малакаларини ривожлантириш машқлари бажарилишининг ҳисобини юритиш.

3-тошпиряқ. Меҳнат жараёни якунида:

а) алоҳида усуллар, амаллар ва улар мажмуининг бажарилиши бўйича ўз-ўзини баҳолаш, бунинг учун ўз баҳосини уста ёки бошқа талаба берган баҳо билан таққослаш; одатий брак турларини таҳлил қилиш; браkning сабабини ўрганиш; унинг олдини олиш ва тузатиш йўлларини ишлаб чиқиш; иш жараёнининг боришини "эпителиб", "кўз билан чамалаб", "рангига қараб" ва ҳоказо усуллар билан аниқлаш;

б) меҳнатдаги юқори кўрсаткичларни таъминловчи шароитларни ва паст натижаларни ўрганиш мақсадида уста (новатор) нинг, ўзлаштирувчи (ўзлаштирмайдиган) талабанинг иш усулларини кузатиш ва таҳлил (оғзаки, ёзма равишда) қилиш.

в) ўзи ясаган буюмни уста ёки бошқа талаба ясаган буюм намунаси билан таққослаш. Аниқланган фҳрқларнинг сабабларини оғзаки (ёзма) таҳлил қилиш;

г) иш жараёнида бажарилаётган ҳаракатларнинг тўғрилиги ёки нотўғрилиги ҳақида фикр юритишга имкон берувчи бевосита ва билвосита белгиларни аниқлаш;

д) ўз-ўзини назорат қилиш орқали йўл қўйилиши мумкин бўлган нуқсонлар, уларнинг умумий ва аниқ сабаблари нимала эканлигини ойдинлаштириш;

е) нуқсонларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш.

4-топшириқ. Меҳнатда юқори самарадорликка ва сифатга эришадиган ишлаб чиқариш илғорларининг меҳнат усуллари билан таълим ва уларни ўз усуллари билан қиёслаш, шунингдек, ўз иш асбоблари ва мосламаларини новаторларники билан таққослаш; иш жойида бу усуллар ва мосламаларни жорий этиш режаларини ишлаб чиқиш.

9. Ўқув ишини ташкил этиш

Олий ва ўрта махсус таълим соҳасини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларида талабаларнинг касб тайёргарлиги даражасини, энг аввало, уларнинг ишлаб чиқариш таълими даражасини юксалтириш; таълимни талабаларнинг унумли меҳнати билан чуқур ва тўлиқ уйғунлаштириш; базавий корхоналар буюртмаси билан мураккаб маҳсулотлар ишлаб чиқаришларига, қийин иш турларини ўрганишларига қаратилган ишлаб чиқариш таълимини амалда қўллаш; янги техникадан ва технологиядан, ишлаб чиқариш илғорлари тажрибасидан самарали фойдаланиш асосида, амалий малакалари ва кўникма-ўқувларини пухта ўзлаштириб олишларига эришиш; талабаларнинг ишлаб чиқариш таълими ва амалиётини уларнинг ўзларидан ташкил топган меҳнат жамоаларида, улар учун ажратилган мустақил ўқув участкаларида ҳамда малакали ишчиларни бирлаштирган меҳнат жамоалари таркибида ўтказиш кўзда тутилган.

Талабалар бригадаларида таълим бериш — энг фойдали усуллардан бўлиб, бунда ўқув дастурларига мувофиқ бригадага маълум ишлаб чиқариш режаси берилади, бу билан ҳар қайси талабада ўз иши, жамоаси, меҳнат қилаётган участкасидаги иш натижаси учун масъулият ҳиссини тарбиялашга замин яратилади. Таълимнинг бундай йўсини ёш ишчиларда меҳнатга яхши муносабатни тарбиялашга ёрдам беради. Бригадалар тузишда унга аъзо бўладиган ҳар бир талабанинг ўқув тайёргарлиги, жисмоний ривожланиши, шахсий хусусиятлари ҳисобга олинади. Таълим илғор иш усуллари ва юқори унумли жиҳозлардан фойдаланган ҳолда олиб борилади. Бригадалар ўртасида мусобақалар уюштирилади.

Талабалар бригадаларидаги мавжуд ишлаб чиқариш ёки ўқув шартношларига кўра, уларда таълимни давом эттириш мақсадга мувофиқ бўлмаган ҳолларда малакали ишчилардан ташкил топган меҳнат жамоаларида таълим бериш усулидан фойдаланилади. Мухими, бри-

гададаги ишчилар замонавий техникани яхши билишлари, ишлаб чиқаришнинг илғор технологиясини эгаллаганликлари ишлаб чиқариш таълимининг изчиллиги, мунтазамлиги ва бошқа принципларига маълум даражада риоя қилишга ёрдам беради.

Малакали ишчилар бригадаларига юбориладиган талабалар сони корхонанинг реал ишлаб чиқариш шароитига қараб ва қўйидаги талабга, албатта, риоя қилиш шarti билан белгиланади: барча талабалар ишлаб чиқариш таълими дастурига мувофиқ режалаштирилган ишларни бажаришлари ва билим олишлари, кўникма-уқув ҳамда малака ҳосил қилишлари керак. Демак, сон белгисига қараб тузиладиган гуруҳлар ўрнига талабаларни машғулотлар, яъни таълим бериш бошланишидаёқ бригада тарзида уюштириш, бригада пудратини ташкил қилиш маъқул.

Умумий аниқ мақсадли жамоада ишлаган талабалар касб кўникма-уқувларини ҳамда меҳнатни ташкил этиш усулларини яхши эгаллашади. Бўлажак ишчилар авлодини тарбиялашга бундай ёндашув ёшларда меҳнатнинг пировард натижаси учун масъулиятни опиради, билим юрларини битирганларида ишлаб чиқаришнинг умумий маромига дарҳол қўшилиб кетишларида ёрдам беради.

II. ЎҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАШҒУЛОТЛАРИ

Умумий маълумотлар

Талабаларнинг бирор ишни амалий жиҳатдан ўрганиб, билиб олишлари шу юмунни бажаришларидан бошланади. Пармалаш, резьба кесиш, эговлаш ва бошқа шу каби амалларни машқ қилмасдан туриб ўрганиб бўлмайди. Машқлар — ўрганиладиган меҳнат ҳаракатларини тегишли қоидаларга кўра, маълум мақсадда кўп марта-лаб онгли равишда такрорлашдир. Ишларни амалга ошириш учун зарур маълумотлар ва тавсияларга эга бўлиш ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларининг машқларини бажариш самаралорининг оширишига имкон беради.

Ушбу китобда ўқув дастурига мувофиқ барча мавзулар юзасидан ўқув-ишлаб чиқариш машғулотлари ўқув-моддий базасини ташкил қилиш ва ўқув ишларини танлашга оид тавсиялар келтирилган; машқлар ва иш усуллари расмлар билан батафсил тушунтирилиб, йўриқ-кўрсатмалар берилган. Энг мураккаб мавзулар юзасидан тренажёрлар, уларнинг тузилиши ва иш усуллари баён қилинади.

Умумий иш усулларини ўрганиш ва қўл меҳнатини сингиллатиш учун механизация воситалари (машиналар, механизмлар, мосламалар) келтирилади ва иш усуллари ҳақида кўрсатмалар берилади.

Ҳар бир ўқув ишлаб-чиқариш машғулотининг якуний қисми хавфсиз ишлаш қоидалари ва малака талабларидан, яъни ўрганиш натижасида талаба нимани "билиши" ва нимани "уддалай олиши" дозиметрига доир маълумотлардан иборат.

Ўқув дастурининг ҳар қайси мавзуси юзасидан талабалар йўл кўядиган одатий хатолар, уларнинг сабаблари ва олдини олиш чоралари келтирилади.

Ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти бериш ҳужжати бўлиб, ундан: а) олин ўқув муассасалари ва касб-ҳунар коллежларидаги талабалари; б) ишлаб чиқариш таълими усталари (йўриқчилари); в) чилангарлик ишлари махсус технологияси ўқитувчилари фойдаланишлари мумкин.

Талабалар келтирилган машғулотлардан фойдаланиб, ўзларига мўлжалланган иш ўринларининг зарур жиҳозлар, мосламалар, кесиш ва ўлчан асбоблари, чала маҳсулотлар — заготовкalar ва ёрдамчи материаллар билан таъминлаш шини текширишлари мумкин. Улар ишлаб чиқариш устаси кириш йўриқномасини беришда кўрсатган иш усуллариини бажариш жараёнида ўз ҳаракатлари кетма-кетлигини ўқув-ишлаб чиқариш машғулотига биноан назорат қилган ҳолда, иш усуллариини пухта ўзлаштирадilar ва такомиллаштира борадилар.

Машғулотларда беришган кўрсатмалар, айниқса, ишлаб чиқариш устаси ўргатадиган усуллар мажмуини секинроқ ўзлаштириб оладиган ёки бирор сабаб (касаллик, оилавий шароит ва ҳоказо) билан ўқув дастуриининг олдин ўтилган мавзулари ёки кичик мавзуларини ўрганишда қатнаша олмаган талабалар учун фойдалидир; улар, машғулот баёнига мурожаат қилиб, берилган ишларни бажариш усуллариини мустақил равишда тушуниб ва ўрганиб олишлари мумкин. Ишлаб чиқариш таълими устаси бу ҳолда «қолоқ» талабалар учун топишириқни махсус тушунтириб беради, улар қатнашмаган мавзуларга доир вазифаларни ва нималарга эътибор қаратиш лозимлигини ўқиради.

Ишлаб чиқариш таълимининг ёш усталари ва ўқитувчилари ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларига биноан талабаларининг иш ўринларини ташкил қилишлари, зарур материал, заготовка, асбоб, мосламаларни танлашлари, бирор машқ ёки меҳнат усулининг бажарилишини тўғри ташкил қилишлари керак. Қўлланма ўқитувчига машғулотларга тайёрланишнинг энг мақбул йўллариини топишга ёрдам беради.

Ўқитувчи иш усуллариини намоийин қилишда навбатдаги амални ўқув машғулоти мазмунига мувофиқ кўрсатиб, қўшимча равишда тушунтириб беради. Қўлида машғулот матни бўлган талабалар иш бажараётган шериқларининг ҳаракатларини шарҳлаб берадилар, келтирилган кўрсатмаларни овоз чиқариб ўқиб, уларнинг топишириқни тўғри бажаришдаги аҳамиятини тушунтирадilar. Иш жараёнида талаба ўз ҳаракатларини овоз чиқариб изоҳлаб беради. Жавоб беришда қийналиб қолганида, ўқитувчи уни матнини ўқиш учун ўз ўрнига

қайтариши ёки унинг ҳаракатларини изоҳлашга бошқа талабаларни жалб қилиши мумкин.

Гавданинг иш вақтидаги ҳолати ва ҳаракатларини кўрсатувчи расмлар, бу ҳаракатларнинг йўналиши ва мос тушишига оид кўрсатмалар ўқитувчидан уларни айни тасвирларга ёки тавсифларга мос равишда кўрсатишни талаб қилади. Ўқитувчининг фикрига кўра, мақсадга мувофиқ бўлмаган ёки иложсиз кўринган ҳолларда қандай хатога йўл қўйилганлигини тушунтириб бериш лозим.

Мавзуларни умумий равишда ўрганиш мумкин бўлмаган ва гуруҳни бригадаларга бўлишга тўғри келиб қолган ҳолларда ўқитувчига ўқув-ишлаб чиқариш машғулотлари ёрдам беради. Бунда талабалар ўқитувчинини ҳар талли кириш йўриқномасидан кейин ўқув машғулотларидан фойдаланиб, топшириқни мустақил бажаришлари мумкин.

Ишлаб чиқариш таълими ўқитувчисининг вазифаси талабалар фаолиятини назорат қилиб туриш ва улар йўл қўйган хатолар моҳиятини ҳамда қандай қийинчиликка учраганликларини аниқлашдан иборат. Агар бу талабаларнинг ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларига амал қилмаганликлари натижаси бўлса, ўқитувчи уларни машғулотларнинг тегишли бўлимларини такрор ўрганишга қайтариши мумкин. Мабодо, талаба топшириқни бажаришда қийиналса, уни машғулот мазмунига кўра, босқичма-босқич ишлаб чиқиш тавсия этилади, бу иш қуйидагилардан иборат: 1) аввал, талаба қандай иш қилиш кераклигини ўқув-ишлаб чиқариш машғулот матнидан овоз чиқариб ўқийди, кейин ўқитувчи назоратида тегишли усулни амалда бажаради; 2) сўнгра у ҳаракатни такрорлаши лозим, бунда машғулот матни олиб қўйилади ва талаба унинг мазмунини овоз чиқариб айтиб бераётиб, усулни амалда бажариб ҳам кўрсатади; 3) талаба учинчи талда ҳам ҳаракатни матнсиз бажаради, бунда у матндаги кўрсатмаларни овоз чиқариб айтмайди, балки уларни «ёдида сақлаб» туради. Ҳамма ҳолларда ўқитувчи талабалардан ўз ҳаракатларини тушунган ҳолда бажаришларини, машғулотнинг у ёки бу кўрсатмаларини қуруқ ёдлаб олмасдан, уларни таҳлил қилишларини талаб қилиши керак.

Даре шу тарзда ташкил қилинишида, жорий йўриқ маълум мақсадга қаратишган бўлади.

Ишнинг ҳар қайси босқичида ўқитувчи талабалар диққатини айни шу босқичга ҳос камчиликлар ва қийинчиликларга қаратади. У якуний йўриқ жараёнида талабалар ишини баҳолаш, хато ва қийинчиликларни таҳлил қилиш билан бир қаторда топшириқни ба-

жарини ҳамда талабалар фаолиятини ташкил қилишда ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларининг аҳамиятини таъкидлаб ўтиши: талаба машғулотларга эътиборсизлик билан қараганиги оқибатида содир бўлган хатоларни кўрсатиши; бир ёки бир неча талаба мисолида машғулот матнидан фойдаланганда топшириқнинг тўғри ва тез бажаришганини кўрсатиши — улар ишида машғулот матни қандай ёрдам берганигини сўраши керак. Талабаларда машғулот матнларидан ва бошқа технологик ҳужжатлардан фойдаланиш малакасини ҳосил қилиш учун бу ишни матнлар бўйича бажариладиган дастлабки ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларида амалга ошириш мумкин.

Чилангарлик иши махсус технологияси ўқитувчилари ўқув материални ўрганиш ва уни мустақамлаш юзасидан талабалар билан ишлаш йўсинларини хилма-хиллаштириш учун қўлланма материалларидан фойдаланишлари, жумладан: 1) талабалар уйда топшириқларнинг саволларига ёзма ва оғзаки жавоб беришга тайёрланиб келишларини; 2) чизмалар — схемалар, эскизларни чизишлари ва тўлдиришларини, шунингдек, бошқа чизма ишларни бажаришларини; 3) маълумотнома жадвалларидан фойдаланиб, ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилишларини таклиф қилишлари мумкин.

Бу масалалар ечими талабаларда мантиқий фикрлашни ўстиради, техник тафаккур доирасини кенгайтиради, уларни амалий ишга тайёрлайди.

Махсус технология ўқитувчисига қўйилган дидактик мақсадга, шунингдек, талабаларнинг тайёргарлик даражасига ва техник қобилиятлари ривожланганлигига қараб, тегишли топшириқлардан кенг фойдаланиш имконияти туғилади. Масалан, билими паст, фаоллиги суст талабаларнинг билимини ўзлаштиришларини жонлантириш учун янги материални тушунтиришда осонроқ, аммо қизиқарлироқ масалани танлаш керак бўлади. Фаол талабаларга эса анча юксак, айни шу мавзу материални тушунтиришда мураккаброқ топшириқни таклиф қилиш лозим.

Материални ишлаб чиқариши синф шароитида машқлар, лаборатория ишлари ва контрол ишлар тарзида ўтказиш мумкин.

Бўлажак мутахассис-ишчилар назарий таълим дарсларида ишларнинг малака тавсифида кўзда тутилган ишларни бажариш техникаси ва технологиясининг асосларини ҳам эгаллайдилар, фойдаланиладиган жиҳоз, мослама ва асбобларни ишлатишни ўргандилар. Материалшунослик, чизмачилик, жонлиқ ва техникавий

ўлчамларга бағишланган дарсларда улар билимларини кенгайтирадилар.

Ўқини жараёнида ишлаб чиқаришни ташкил этиши ва ишлаб чиқариш иқтисоди, меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари, техникавий эстетиканинг асосий қоидалари билан танишадилар, сиёсий ҳамда ҳуқуқий билим асосларини эгаллаб, ўқув-ишлаб чиқариш тажриба дарсларида амалда қўлайдилар.

I - ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти РЕЖАЛАШ АСБОБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Машқлар:

1. Металлдан ясалган ўлчаш чизгичи ёрдамида чизиклар чизиш.
2. Кернлаш.
3. Режалаш циркулидан фойдаланиш.
4. Марказ излагичлардан фойдаланиш.
5. Рейсмасдан фойдаланиш.
6. Режалаш асбобларини чархлаш ва қировини тукиш.

Жиҳозлар, асбоблар ва мосламалар: металлдан ясалган ўлчаш чизгичлари, чизгичлар, режалаш циркуллари, бир игнали рейсмаслар, вертикал чизгичлар, марказ излагичлар, механик кернерлар, 200 г вазинли чилангарлик болгалари, ёғоч тахтачалар, режалаш тахтаси, чархлаш станогли, кернернинг чархлаш бурчагини текширадиган андозалар, дондорлиги турлича бўлган абразив қайроқлар.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
I-машқ. Металлдан ясалган ўлчаш чизгичи ёрдамида чизиклар чизиш	
1. Чизгични деталга қуйиш	1. Чизгични деталь устига қўйиб, улар орасида тирқиш қолмайдиган қилиб, чап қўлнинг учта бармоғи билан маҳкам босиб туриш керак.
2. Чизгични олиб чизик чизиш.	2. Чизгични қалам ушлагандек ўнг қўлга олиб, тахтамасдан зарур узунликда чизик чизиш лозим. Чизик чизишда чизгични жисмга зич босиб туриб, бирор кичик бурчакка оғдириб керак (расмга қаранг). Бир жойга бир неча марта чизик тортиш ман этилади, чунки бу чизикнинг қушалоқлишига олиб келади.



2-манқ. Кернлаш

1. Оддий кернер билан чизик кернлаш.



1. Кернер чап қўлда уч бармоқ: бош, кўрсаткич ва номсиз бармоқ билан ушланади. Кернер "ўзингиздан" нари томон саял энгаштирилиб, найзаси чизикқа аниқ ўрнатилади. Кернер режаланаётган текиеликка перпендикуляр ҳолатда қўйилиб, каллагига режа болғаси билан секингина урилади. Навбатдаги нуқталар ҳам шу тартибда кернланади.

Режалаш чизикларини кернлашнинг қуйидаги талабларига риоя қилинсин:

уzun чизикларини (150 мм ва узунроқ) кернлашда чуқурчалар орасидаги масофа 25—30 мм бўлиши керак;

калта (150 мм дан кам) чизикларни кернлашда чуқурчалар орасидаги масофа 10—15 мм бўлиши лозим;

кичик айланалар (15 мм гача) тўртта ўзаро перпендикуляр нуқтала кернланади.

Катта (15 мм дан ортиқ) айланалар ораси бир текис қилиб, 6—8 жойдан кернланади.

Туташмалардаги ёйлар, чуқурчалар орасидаги масофа жуда кичик қилиб кернланади.


Қуйидагилар ман қилинади:

ўтмас кернердан фойдаланиш;

режалаш чизигидан четга чиқин;

кернерга қаттиқ уриш.

2. Пружинали кернер билан чизик кернлаш.

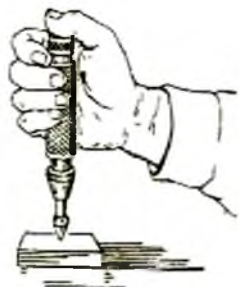


2. Кернер ўнг қўлга олинади.

Унинг найзаси чизикқа аниқ ўрнатилиб, вертикал равишда қўйилгач, пахта босилади.

3-машқ. Режалар циркулидан фойдаланиш

1. Циркулни ўлчамга ўрнатиш.

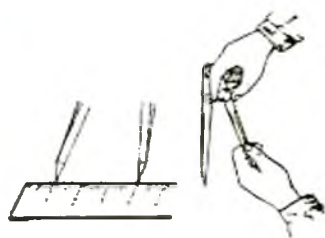

1. Режалар циркули чап қўла олиниб, қисувчи мурват сал бўшатилди. Циркулнинг бир оёқчаси найзаси билан чизгичнинг ўнинчи бўлинмасига, иккинчи оёқчаси белгиланган ўлчамдан 10 мм ортқ бўлинмага ўрнатилади. Циркулнинг қисувчи мурват буралган оёқчасидан ушлаб туриб, мурват маҳкамланади. Ўрнатишган ўлчам чизгич ёрдамида текширилади.
Эслатма. Бўш шарнирли циркулни ишлатиш ман этилади.

2. Ёй чизиш.



2. Циркуль ёй радиуси ўлчамига ўрнатилади. Заготовкада 2 та ўзаро перпендикуляр чизиқ (ўқ) чизилади. Ўқларнинг кесишиш нуқтаси керилади. Циркулнинг ҳаракатланмайдиган оёқчасининг найзаси керн чуқурчасига ўрнатилиб, иккала оёқча деталь юзасига салгина босилиб, иккинчи (ҳаракатланадиган) оёқчаси билан берилган узунликда деталда ёй чизилади. Ёй чизишда циркуль ҳаракат томонга сал огдирилади.

4-машқ. Марказ излагичлардан фойдаланиш

1. Марказ излагич — кернер билан марказни белгилаш.


Эслатма. Марказ излагич — кернер билан фақат цилиндрик деталларнинг ён чеккаларидаги марказлар белгиланади.



1. Марказ излагич — кернер цилиндрик деталнинг ён томонида ўрнатилади. Марказ излагични вертикал ҳолаша чап қўл билан ушлаб туриб, кернер каллагига болга билан урилади.

2. Марказ излагич—сўния ёрдамида марказни белгилаш

Эслатма. Марказ излагич—сўния ёрдамида фақат цилиндрик деталларнинг ён теккаларидаги марказлар топилади.

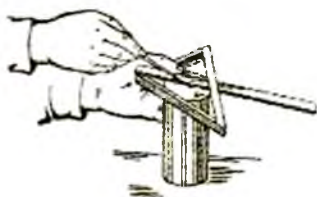

2. Марказ излагич—сўния деталнинг ён теккасига планкаларни деталга тегиб турадиган қилиб ўрнатиллади.

Марказ излагич—сўнияни чап қўлда ушлаб туриб, чизгич билан деталнинг ён теккасида чизик чизилади.

Сўния тахминан 90° га бурилиб, иккинчи чизик чизилади.


3. Марказни кериладиган марказ излагич ёрдамида топиш.



3. Тешикка оқ туғука пластинкали ёноч тахтача зич (пластинка сатҳини деталнинг ён теккаси ситҳидан 4–5 мм пастроқ қилиб ўрнатиллади. Марказ излагич оёқчалари тахминан тешик радиусига тенг ўлчамга керилди. Марказ излагичнинг қайрилма оёғи тешикнинг ички юзасига босилиб, тўртта ўзаро перпендикуляр ҳолатдан пластинкага белги чизиқлар чизилади. Тўртта й белги орқали марказ тахминан аниқланиб, кериланади. Тешик марказини режалаш аниқлиги текширилади ва зарур бўлса, режалаш таҳрорланади.


5-машқ. Рейсмасдан фойдаланиш

1. Игнани керакли ўлчамга ўрнатиш.

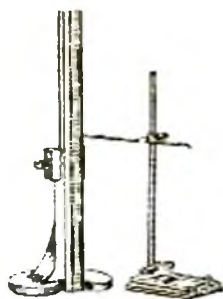

1. Рейсмас штангаси тикка, чизгич эса ётиқ ўрнатиллади. Чизгич устунча бўйлаб кўтарилади ва вертикал чизгичдан фойдаланиб, чизгич найзаси дастлаб зарур ҳолатда ўрнатиллади, сўни ра устунчадаги қисувчи мурват билан маҳкамланади. Асосидаги ўрнатиш мурвати айлантирилиб, рейсмас чизгичининг найзаси зарур найзатда ўрнатилди.

2. Деталдаги реймас носигасида чизик
чишиш.

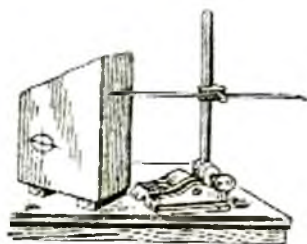

2. Реймас асоси режалани тахтасига
салгина босилиб, уздуксиз равион
ҳаракат билан чизик чивилади.
Қияликин ўзгартирмасдан, реймас
чизгичи режаланаётган тексестикка
нисбатан ҳаракат томон 60–70° га
оғдирилади.

6-машқ. Режалаш асбобларини чархлани ва қировини тўкиш


1. Чизгични чархлани (қировини тўкиш).



1. Чархлани станогини унинг таглиги
билан абразив доира чеккаси ора-
сида 2–3 мм тирқиш қолдириб
ўрнатилади. Иҳота экрани тушири-
лади ва "Пушк" тумчаси босилиб,
станок ишлатиб юборилади.

Чизгич иккала қўлга олинади ва чиз-
гич билан тагликка таянган ҳолда,
абразив доиранинг ёни юзасига
нисбатан кичик бурчак ҳосил қилиб
ушлабнади. Чизгич стержени
секингина айлантимилиб, 12–15 мм
узунликда чархланади.


2. Кернерни чархлани—қировини тўкиш.

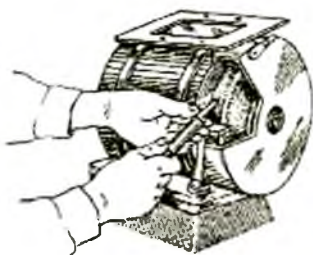

2. Таглик ва доира ўртасидаги
тирқишни ростлаб, иҳота экрани
пастига туширилади ва станок
ишлатиб юборилади.

Кернер икки қўлга олиниб, доира
чеккасига 30–40° бурчак ҳосил қилиб
тутилади (расмга қаранг). Кернер уз-
ўқи апрофида айлантимилиб чарх-
ланади. Чархлани бурчаги андоза
билан текширилади.

 3. Режалаш циркули оёқчаларини чарклаш ва қировини тўкиш.



Циркуль оёқчалари бирлаштирилади. Унинг оёқчалари тўрт томондан 15–20 мм узунликда тўрт бурчак қилиб шундай чаркланалики, ҳар икки оёқча найзаси бир нуқтага учрашсин. Циркуль оёқчалари узунасига ҳаракатлантирилиб, қайроқда наibatма-наibat қирови тўкилади.

Режалаш ишларида хавфсизлик қоидалари

1. Чизгичлар, циркулларнинг ўткир учларидан эҳтиётлик билан фойдаланиш керак.
2. Режалаш тахтасини столга пухта ўрнатиш лозим.
3. Мис купороси эритмасидан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш зарур.
4. Носоз чарклаш станогига, унда филоф, экранча бўлмаганида, подручник носозлигида, чархтош билан подручник ўртасидаги тирқиш 2–3 мм дан ошганида, чархтошда тепиш бўлганида ишланмайди.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Ушбу мавзу юзасидан машқларни бажаришда талабалар дуч келадиган асосий қийинчиликларга ва уларнинг тушуна олмаслик хусусиятларига олдинги чилангарлик амалларини билмасликлари сабаб бўлади. Баъзан режалаш ишларини металлга олдиндан ишлов бермасдан бажарадилар ва уларни ҳар доим ҳам кейинги ишлов бериш билан қўшиб олиб бормайдилар.

Текисликда режалаш пайтида дуч келинадиган биринчи қийинчилик олдиндан тозилган буюм юзаси ифлосланганида унинг мис купороси билан кўнгилаштириш бўлмамлигидир. Юзанинг яхши бўлишини таъминлаш учун олдинда у темир чўтка билан тозиланади.

Шундан кейин мис купороси сувда суюлтирилиб, буюм юзаси мўйқалам билан бўялади. Юза сув билан намлангандан кейин уни мис купоросининг бўлаги билан ишқаланга йўл қўймаслик даркор: бунда мис купоросининг зарарли эканлигини ёдла тутиш керак.

Чизгич билан бўйлама чизиқлар ўтказишда талабалар кўпинча миллиметрли чизгични жойидан қўзғатиб юборадилар ва натижада чизиқчалар эгри чиқади. Чизгич жойидан силжиб кетмаслиги учун уни буюмга чап қўлнинг кенг қилиб керилган бармоқлари билан шундай жипс босиб туриш керакки, бунда бармоқлар чизгичнинг ўртасидан эмас, балки четларидан босим кўрсатаётган бўлсин.

Чизиқчалар ўтказишда талабалар икки хил хатога йўл қўядилар: чизгични ўта оғдириб ушлайдилар, буни натижасида у фақат мис купороси қопланган қатламни қириб, металлга ўйиб кирмайди; шунинг учун чизгични юзага нисбатан кичик бурчак ҳосил қилиб ушлаб, металлга ўйиб киришига эришмоқ зарур;

чизиқчалар чизгичнинг бир ўтишида эмас, балки 2—3 ўтишида ҳосил қилинади. Натижада чизиқчалар кенг, баъзан эса қўшалок бўлиб чиқади. Бунга йўл қўймаслик учун чизиқчаларни чизгичнинг бир юришидаёқ ўтказиш зарур.

Белги чизиқчаларига керн уришда ва улар бўйлаб керн чуқурчаларини ҳосил қилишда талабалар маълум қийинчиликларга дуч келадилар. Бунга кўпинча катта бурчак ҳосил қилинган ҳолда чархланган кернер сабаб бўлади.

Керн ўйиқчалари аниқ белги чизиқчаларига мос чиқиши учун кернерни қиялатиб, белги чизиқчаси устига кўндалангига юргизиб киритиш лозим. Белги чизиқчага киритилган кернер тўғри бурчак ҳосил бўлгунча тиккайтирилтали ва унга болғача билан урилади.

Талабалар кернер ўйиқчаларини қалин қилиб, режаланадиган жой атрофини улар билан ўраб чиқадилар. Бундай режалани кўпол кўринади, белги чизиқчалари билан устма-уст тушмайдиган керн ўйиқчаларининг сони кўпайиб кетади. Оқибатда, ишлов берилганидан кейин буюм четлари керн ўйиқчаларининг излари билан ўйдим-чуқур бўлиб қолади. Керн ўйиқчаларини тўғри чизиқ бўйлаб 10—50 мм оралатиб ва, албатта, белги чизиқчалари кесилган жойларда қўйиш керак. Керн ўйиқчалари чуқурлиги бирдек бўлиши учун кернлашни режалаш болғачаси билан бир хил кучда уриб бажариш лозим.

Айланаларни режалашда эса талабалар бошқа қийинчиликларга дуч келадилар: одатда, улар қулоқли гайка—барашкани маҳкамлаш пайтида циркулни маълум ўлчамга созлаётиб, уни сирғатириб юборадилар. Бунга йўл қўймаслик учун циркулни қулоқли гайка ўрна-

тилган оёғидан чап қўл билан ушлаб туриш керак. Айланани олдин буюмда эмас, балки металл бўлагича режалаб олиш тавсия этилади. Ҳосил бўлган айлана миллиметрни чизгич ёрдамида ўлчанади. Одатда, айлананинг ўлчами бирданига белгилашмайди, ammo ўлчам топилганидан кейин режалашни дарҳол буюмга ўтказиш лозим.

Режалаш муҳим амал эканлигини ёдингизда тўтинг: у тўғри бажарилганда, ҳатто сифатсиз детални ҳам ишлов бериш учун тайёрласа бўлади ва, аксинча, кўнгилдагидек бажарилмаганида, яроқли материални ҳам бузиб қўйиш мумкин.

Талабалар 1-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти машқларини бажаришлари натижасида:

— текисликла режалашнинг вазифаси ва уни бажариш усуллари-ни; режалашда ишлатиладиган асбоблар ва мосламаларни; иш ўрни-ни ташкил қилиш қоидалари ва режалаш ишлари вақтида меҳнат хавфсизлиги қоидаларини; режалашда юз бериши мумкин бўлган нуқсонларни ва уларнинг олдини олиш ҳамда бартараф этиш усулларини билишлари;


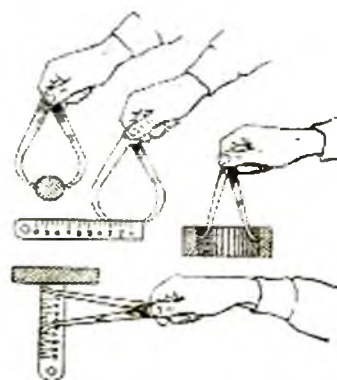
— деталлар юзасини режалашга тайёрлаш; контурларни режалаш-ни ўлчамлар ва андозларга биноан бажариш; кернер, чизгич ва ширкуль оёқчаларини чархлаш ва қировини тўкиш; меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш; иш ўрнини тўғри ташкил этиш; камчилик-лар ҳосил бўлишининг олдини олиш; режалашда юзата келадиган нуқсонларни бартараф этиш каби амалларни уддалай олишлари лозим.

2-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Машқлар:


1. Металлдан ясалган чизгич билан ўлчаш.
2. Кронширкуль ва нутромер билан ўлчаш.
3. Штангенциркуль билан ўлчаш.
4. Микрометр билан ўлчаш.
5. Бурчак ўлчагич билан бурчакларни ўлчаш.
6. Тирқишни қаламча—шчуп билан ўлчаш.

Асбоблар ва мосламалар: металлдан ясалган ўлчаш чизгичлари, ширкульлар, нутромерлар, 0,1 ва 0,05 мм дан даражаланган штангенциркульлар; 0,25 мм.ли микрометрлар, ўлчаш аниқлиги 2 ва 4 бўлган бурчак ўлчагичлар, қаламчалар.

Машқларни бажариш тартиби	Уқув-ишлаб чиқариш қўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Металлдан ясалган чизғич билан ўлчаш	
<p>1. Чизғични ўлчанадиган деталларга қўйиш.</p> <p>Эслатма. Оддий шаклли деталларни (пластина, ўзак—стержень ва ҳоказо) ўлчашда, уларни бирор нарсага тираб қўйиш тавсия этилади.</p> 	<p>1. Чизғич ўлчанадиган деталь яласига жипс қўйилиб, унинг ён чеккаси деталдаги бирор дўнгликка ёки детални қисиб турувчи нарсага тиралади (расмга қаранг).</p> <p>Чизғичнинг полинчи бўлимаси деталнинг ўлчанадиган қисми учига аниқ тўғри келиши лозим.</p>
<p>2. Чизғичдаги ўлчамни ўқиш.</p>	<p>2. Ўлчамни аниқлашда кўз аниқ шкала қарниисиди бўлиши керак.</p>
2-машқ. Кронциркуль ва нутромёр билан ўлчаш	
<p>1. Детални ўлчаш.</p> <p>Эслатма. Кронциркуль билан ташқи ўлчамларни, нутромёр билан фақат ички ўлчамларни ўлчаш лозим.</p>	<p>1. Кронциркуль (нутромёр) оёқларири деталь ёки тешик ўлчамидан каттароқ ўлчамга керилди.</p> <p>Кронциркуль (нутромёр)нинг бир оёқчаси билан деталга салгина уриб, кронциркуль (нутромёр)нинг иккала лаби ўлчанаётган детал (тешик)га теккизилади.</p>
<p>2. Ўлчамни ўқиш.</p> 	<p>2. Кронциркульнинг бир лаби чизғичнинг рецкага ўрнатилади, иккинчиси чизғич шкаласига қийшайтирилмасдан қўйилиб, ўлчам ўқилади. Чизғич нолиги учи билан биронта буюмга тиралади, унинг нолинчи бўлимасига нутромёрнинг бир оёқчаси қийшайтилади, иккинчи оёқчаси чизғич шкаласига қийшайтирилмасдан қўйилиб, ўлчам ўқилади.</p>

3-матқ. Штангенциркуль билан ўлчан

1. Ташқи ўлчамни ўлчаш.

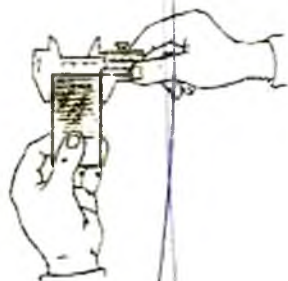

1. Штангенциркульни олиб, рамканинг қисувчи мурвати бўша тилдади. Штангенциркуль лаблари деталь ўлчамидан каттароқ ўлчамга қириллади. Ҳаракатланувчи рамка лаблари ўлчанадиган деталь юзасига теккунича сурилади. У қисувчи мурват билан маҳкамланиб, штангенциркуль деталдан олинади.

2. Ички ўлчамни ўлчаш.



2. Лаблар тешик ўлчамидан кичикроқ ўлчамга қириллади. Кичик лаблар тешикка киритилиб, ҳаракатланувчи рамка лаблари тешик деворчаларига теккунича сурилади. Ҳаракатланувчи рамка мурват билан маҳкамланиб, штангенциркуль деталдан олинади.


3. Чуқурликни ўлчаш.



3. Штанганинг ён чеккаси ўлчанадиган тешик ёки чиққиннинг юқори четига тиралади. Ҳаракатланувчи лабнинг чуқур ўлчамчи чизгичи тешик ёки чиққинга тиралгунича паства туширилади. Ҳаракатланувчи рамка қисувчи мурват билан маҳкамланиб, штангенциркуль деталдан олинади.

4. Штангенциркуль кўрсаткичини ўқш.

4. Штанга шкаласи бўйича нониуснинг нолиничи бўлинмасигача миллиметрлар бутун сони саналади.

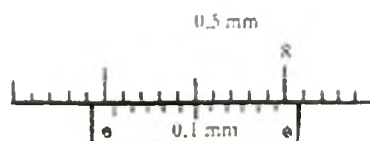

Нониуснинг бўлиниши штанга бўлинишларидан бирига тўғри келганини аниқланади. Нониуснинг нониуси бўлиниши билан штанганинг тўғри келган бўлиниши ўртасидаги оралиқлар сонини штанга циркулининг ўлчаш аниқлиги қиймати-га кўнайтириб, миллиметрнинг ўлиги ёки юзги ўлушлари миқдори аниқланади.

 
4-матқ. Микрометр билан ўлчаш

1. Детални ўлчаш



1. Микрометр тутқичидан ушлашиб, чап қўлга олинади ва ўнг қўл билан барабан соат мили йўналишига тескари томонга айлантирилиб, микрометрнинг ўлчаш текислиги ўлчанадиган деталдан каттароқ ўлчамга керилади. Деталь микрометр тутқичининг товоғи ва микрометр мурватининг ён чеккаси оралиғига жойлаштирилади ҳамда тар-тарак соат милининг йўналиши томон раво айлантирилиб, микрометрик мурват унинг ён томони ҳамда тутқич ҳалқа товоғи ўлчанадиган деталга тегмагунча ҳамда тартарак механизмнинг ўзига ҳос чиқирлаш товуши эшитилмагунча бурилади. Микрометрик мурватнинг долати тўхтаткич билан мустаҳкамланади.

2. Микрометр кўрсаткичини ўқиш



Ҳисоблаш: $16 \text{ мм} + 0.22 \text{ мм} = 16.22 \text{ мм}$




Ҳисоблаш: $33 \text{ мм} + 0.18 \text{ мм} = 33.18 \text{ мм}$

2. Миллиметрлар ва ярим миллиметрлар микрометр втулкаси танасидаги бўли-малар сони бўйича саналали. Миллиметрнинг юзлик ўлушлари бара-баннинг конус қисмидаги тана бўйлама чизигига тўғри келган даражасига қараб аниқланади.


3. Микрометрнинг ноль долатини ўрнатиш ва ноль чизиклар мос тушма-ганида уни тўғрилан.

3. Нониуси чизиклар устма-уст тушма-ганида микрометр тўғриланади. ўлчаш текисликлари бир-бирига мос келтирилиб, микрометрик мурват тўхтаткич ёрдамида тўхтатилади;

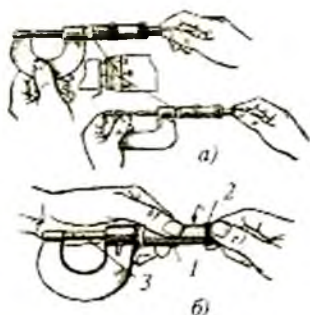


барабани микрометрик мурват билан боғловчи қалпоқча бўйлағилади, барабан қалпоқча ердамида мурват билан маҳкамланади.

4. Микрометр билан ўлчаш.

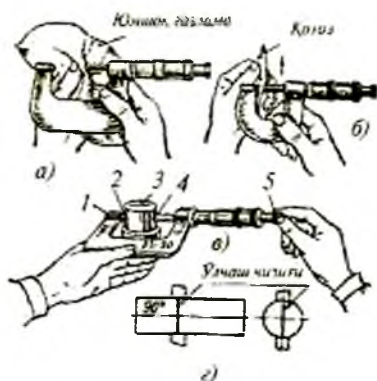

4. Ўлчаш юзалари юмшоқ газлама (а) ёки қоғоз (б) билан артилади. Микрометр текшириладиган ўлчамдан бир оза катта ўлчамга қўйилади. Микрометр тутқичининг ўртасидан ушляниб, ўлчанадиган деталь товон билан микрометрик мурват орасига жойлаштирилади (в). Уни қўл бармоқлари билан тартарак равои айлантирилиб, микрометрик мурватнинг ён чеккаси билан деталь товонига то у текшириладиган деталь юзасига тегмагунича тартарак бурилиб, шакламагунича қисилади. Детални ўлчашда ўлчаш чезини деталь марказидан ўтиши лозим (г).

5. Микрометр кўрсатишларини ўқишда асбобнинг ҳолати ва санақ олиш мисоллари.

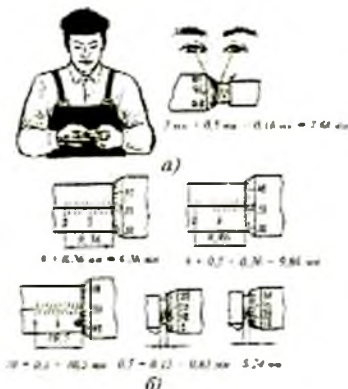

5. Микрометрик кўзлар тўғрисида тутиш керак (а). Миллиметрларнинг бутун сони пастки шкаладан, миллиметрининг ярми микрометр танасининг юқориги шкаласидан, унинг юзди улушлари барабан шкаласининг бўлинмаларида пуглакадаги бўйлама чизикча билан устма-уст тушадиган чизик бўйича санаб олинини лозим (берилган расмда (б) санақ олиш усуллари кўрсатилган).

5-машқ. Бурчакларни бурчак ўлчагич билан ўлчаш

1. Деталдан бурчакни 1 типдаги бурчак ўлчагич билан ўлчаш.

Эслатма. 90° дан кичик бурчаклар гўния билан, ундан катта бурчаклар гўниясиз ўлчанади.




1. Бурчак ўлчагич сектори олинадиган чизғич ва гўния қирраси орасидаги бурчак деталнинг ўлчанаётган бурчагидан бирмунча каттароқ бўладиган ҳолатда урнатилади. Деталдаги ўлчанаётган бурчакнинг бир қирраси бурчак ўлчагичнинг олинадиган чизғичига қўйилади, ҳаракатланувчи чизғич шундай суриладики, токи деталнинг ўлчанадиган бурчаги томонлари билан гўния ҳамда бурчак ўлчагичнинг олинадиган чизғичи қирралари орасидаги тирқип бир хил бўлсин. Сектор тўхтатгич билан маҳкамланади.

2. Бурчак қийматини аниқлаш.

2. Градуслар бугун сони гўния асосидаги шкала бўйича нониуснинг нолиничи бўлинимасигача саналади. Нониуснинг қайси бўлинимаси асос шкаласи бўлинималарининг бирига тўғри келгандиги аниқланади. Нониус нолиничи бўлинимаси билан тўғри келган асос бўлинимаси ўртасидаги ораликлар бурчак ўлчагич билан ўлчаш аниқлиги қийматига кўпайтирилиб, минутлар миқдори аниқланади.

3. Бурчак ўлчагич УН ва унинг нониусининг тузилиши.

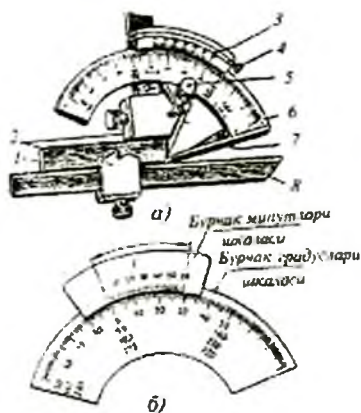


3. УН—0 дан 180° гача бўлган ташқи бурчакларни ва 40 дан 180° гача бўлган ички бурчакларни ўлчашда қўлланилади; нониус бўйича саноқ боши катталиги 2 (минут);

УМ—0 дан 180° гача бўлган ташқи бурчакларни ўлчаш учун; нониус бўйича саноқ боши катталиги 2 (минут).

УН бурчак ўлчагичининг тузилиши билан танишилади (А).

Нониуснинг тузилиши билан танишилади (Б): нониуснинг четки чизғилари орасидаги бурчак 29° га тенг ва 30 қисмга бўлинган, ammo УМ бурчак ўлчагичидан фарқи ўлароқ, бу нониус катта радиусли ёйда қурилган, бинобарин, чизғилар орасидаги масофа катта, бу эса кўрсаткичларни ўқишни осонлаштиради.

6-матқ. Тирқишларни қаламча билан ўлчаш

<p>1. Тирқишни ўлчаш.</p>	<p>1. Тирқишга қаламчанинг бир пластинаси ёки пластиналар тўплами шундай қўйиладики, улар тирқишга тигиз ва бутун бўйича кирали. Қаламча пластиналарини тирқишга киритишда уларни синдирибмаслик учун кўп куч ишлатилмайди.</p>
<p>2. Тирқиш ўлчамини аниқлаш.</p> 	<p>2. Агар тирқишга фақат биргина пластина кирса, шу пластина қалинлиги тирқиш қийматини белгилайди. Тирқиш пластиналар тўплами билан ўлчанган бўлса, унинг қиймати шу пластиналар қалинлигининг йиғиндисига тенг бўлади.</p>

Ўлчаш воситаларини танлаш ва ўлчаш хатоликлари

Ўлчаш воситалари ишчилар фойдаланадиган технологик ҳужжатларда кўрсатилади. Уларни тўғри танлашда ўлчаш воситаларини танлаш (маркировкалаш) билан эришилади.

Ўлчаш воситаларини танлашда буюмнинг тайёрланиш аниқлиги, ўлчаш усулининг самарадорлиги ва тежамлилиги ҳисобга олиниши керак. Буюмни тайёрлаш (йиғиш, таъмирлаш) учун қўйим қанча кам ва талаб этиладиган аниқлик қанча юқори бўлса, ўлчаш асбоби шунча аниқ бўлиши лозим.

Ўлчашнинг юқори аниқлигини таъминлайдиган ўлчов асбобларини танлашда буюмнинг зарур сифатига эришиш учун талаб этилганидан аниқроғини танлаш керак. Масалан, қўйишдан, қиздириб қолиш ва болғалашдан кейин ўлчамларни текшириш учун кронциркуль, нутромер, чизғич етарлидир, чунки уларни тайёрлаш учун белгиланган ўлчамлар ва жонзликлар бутун миллиметрлар ҳисобида берилди. Хомки ишлов беришда (эговлаш, қирқиб туширишда) бўлинмасининг қиймати 0,1 мм бўлган цитангенциркулнинг аниқлиги етарлидир.

Буюмларнинг ўлчамларига ва қўйимларига қараб, универсал ўлчаш воситаларини танлашга оид тахминий маълумотлар ташқи ва ички юзалар учун келтирилади.

Ўлчашни буюмга бир қадар яқинлашиб бажариш мумкин, чунки бу жараён қанчалик синчиклаб ўтказилмасин, кўпинча хатоликлар

билан боелиқдир (ўлчанадиган катталиқнинг ҳақиқий қиймати билан ўлчаш натижаси орасидаги фарқ *ўлчаш хатоллиги* деб аталади).

Ўлчаш натижаси ҳақиқий ўлчамдан катта ёки кичик, яъни ўлчаш хатоллиги мусбат ёки манфий бўлиши мумкин. Ўлчаш хатоллигининг қиймати бир қанча сабабларга боелиқ бўлиб, асосийлари қуйидагилардир:

асбобнинг носоз ёки ёмон ҳолатда (бурчақлари шикастланган, ифлосланган, нолинчи белгисининг ҳолати нотўғри) бўлиши;

асбобнинг деталга ёки ўлчанадиган деталнинг асбобга нисбатан нотўғри ўрнатилиши;

асбобнинг қизиганлиги;

ўлчаш асбобининг нотўғри танланиши ёки уни ишлата билмаслик;

деталь юзасида нотекислик ёки бошқа нуқсонлар мавжудлиги;

деталнинг ўлчанадиган юзасида майда қишқлар, ифлосликлар ёки мой борлиги.

Айнан бир асбоб билан бир жойда, бир хил ҳароратда, бир неча марта ўлчаш ўтказилса, ўлчаш аниқлигини ошириш мумкин. Ўлчашлардан кейин натижаларни қўшиб, сўнгра ўлчашлар сонига бўлиш йўли билан ўлчанадиган катталиқнинг ўртача арифметик қиймати топилadi. Бу қиймат бир марта ўлчаш натижасига қараганда, ҳақиқий ўлчамга анча яқин бўлади.

Ўлчаш техникаси. Ўлчаш техникаси ўлчов асбобларини амалий (тузилиши, вазифаси, назорат қилиб туриш қоидалари) жиҳатидан ўрганишни ҳамда манқ қилиш ва деталларни ўлчаш йўли билан асбобдан фойдаланиш усулларини ўзлаштиришни кўзда тутadi.

Ўлчов асбобларини ишлатишда маълум қоидаларга риоя этиш керак бўлади, хусусан, штанген асбобга татбиқан бу қоидалар қуйидагилардан иборат:

1. Асбобнинг бузилигини текшириш.

2. Асбобга оид аттестат ва керакли маълумотлар борлигига ишонч ҳосил қилиш.

3. Иш бошлангандан олдин штанген асбобни бензинда ювиш, сўнгра юмшоқ тоза латта билан артиб, мойини ва чангини кетказиш (айниқса, ўлчаш юзасини яхшилаб тозалаш); асбобни йўриқномага биноан жорий текширувдан ўтказиш.

4. Асбобни асло жилвир қоғоз ёки пичоқ билан тозаламаслик.

5. Деталнинг фақат тоза ва қуруқ юзасини ўлчаш мумкинлиги, уларда ифлослик, тирналишлар, ғадир-будурлар, қириндилар бўлмаслиги.

6. Ўлчашнинг қуруқ ва тоза қўлларда амалга оширилиши, бунда асбобнинг қўлда узоқ ушлаб турилмаслиги.

7. Штанген асбобни иссиқлик манбалари устига қўймаслик ва қуёш нурида тутиб турмаслик.

8. Асбобларнинг ўлчаш юзаларига қул билан тегмаслик.

9. Ўлчашдан олдин асбобни йуриқномага биноан текширишдан ўтказиш.

10. Асбобни вақти-вақтида тўла текширувдан ўтказиш учун асбобхонага топшириш.

11. Ўта совиб кетган деталларни ўлчамаслик.

12. Ўлчашларда ортиқча куч ишлатмаслик (куч ишлатиш 0,6 – 1 Н атрофида бўлиши керак).

13. Ҳаракатланаётган ва айланаётган деталларни ўлчашга рухсат этилмайди.

14. Асбобларни эҳтиёт бўлиб ишлатиш: зарбалардан асраш; ўлчаш текисликларини деталь устида юргизмаслик; асбобни иш ўрнида бевосита ўлчаш вақтида қисмларга ажратиш ва ростлаш ярамаслиги.

15. Иш тугагач, асбобни ювиш, бензин билан артиш, антикоррозион мой билан мойлаш ва филофига солиб қўйиш.

16. Асбобни қуёш нури тегмайдиган ва сунъий қиздиришдан ҳимояланган куруқ жойда 5^oC дан кам бўлмаган ҳароратда сақлаш.

17. Ўлчовда ишлатиладиган асбоб конструкциясини, уни ишлатишга тайёрлашга доир асосий талабларни, шунингдек, ишлаш қондаларини билиш.

18. Чилангарлик ишларида энг кўп қўлланиладиган асбоблар билан ўлчашларни бажариш усуллари ва қондаларини пухта ўрганиб олиш.

3 - ўқув - ишлаб чиқариш машғулоти

ЯССИ ЮЗАЛАРНИ РЕЖАЛАШ (ТЎҒРИ ЧИЗИҚЛАР БИЛАН РЕЖАЛАШ)

Машқлар:

1. Металл юзасини режалашга тайёрлаш.

2. Ўзаро перпендикуляр чизиқлар чизиш.

3. Параллел чизиқлар чизиш.

4. Ўлчамларни ўқ чизиги ва чала маҳсулот—заготовка қиррасидан ҳисоблаб режалаш.



5. Бир-бирига нисбатан бурчак ҳолатида жойлашган чизиқлар чизиш.

Тахминий иш объектлари: ўқув-машғулот пластиналари, болга учун андозалар, гиранинг қўйма жағлари учун заготовкalar, қўл арра рамкасининг хомуғчалари учун заготовкalar.

Асбоблар: металл ўлчов чизгичлари, режалаш циркуллари, чизгичлар, ясси гўнъялар, ясси асосли 90° ли гўнъялар, кернерлар, транспортёрлар.

Мослама ва материаллар: режалаш тахтаси, мис купороси, бўр, металл чўткалар, куракчалар, латта-путта, казеин елими.


Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ниҳаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Металл юзасини режалашга тайёрлаш	
<p>1. Ишлов берилган юзани мис купороси эритмаси билан бўйиш</p>	<p>1. Юза жилвир қорғоз ёки жилвир билан тозаланади. Заготовканинг режалашга яроқлилигини (бўштиқлар, дарълар ва ҳоказо нуқсонлар йўқлигини) аниқлаш мақсадида у синчиклаб кўздан кечирилади.</p> <p>Мис купороси эритмаси чўтка билан юзага текис қатлам қилиб суртилиб, қуриштилади. Бўйилмай қолган жойлар яна тозаланади ва мис купороси эритмаси билан қопланади.</p>
<p>2. Ишлов берилмаган юзани бўр эритмаси билан бўйиш.</p>	<p>2. Заготовка кир, қуйинди ва бошқа ифлосликлардан металл чўтка ёки куракча билан тозаланади ва юза латта билан артилади. Заготовканинг режалашга яроқлилигини аниқлаш мақсадида синчиклаб қараб чиқилади. Режаланидан юзата бўрнинг сувли эритмаси чўтка билан юпқа текис қатлам қилиб суртилиб, қуриштилади.</p>
2-машқ. Ўзаро перпендикуляр чизиқлар чизиш	
<p>1. Чизгич ва циркуль ёрдамида перпендикуляр чизиқлар чизиш.</p>	<p>1. Тайёрланган юзда исталган <i>авчи</i>лиги чизилади. Чизиқ ўртасида 1-нуқта белгиланади ва кериланади. 1-нуқтадан икки томонга циркуль билан бир хил ўлчамда 2 ва 3- нуқта чизилади ва кериланади.</p> <p>Циркуль 1 ва 2 (1 ва 3)-нуқталар орасидаги ўлчамдан 6-8 мм каттароқ ўлчамга ўрнатилади. Циркулнинг қўлғалмас оёқчасини 2-нуқтага ўрнатиб, ҳаракатланувчи оёқчаси билан чизиқни кесиб ўтадиган ёй чизилади.</p>

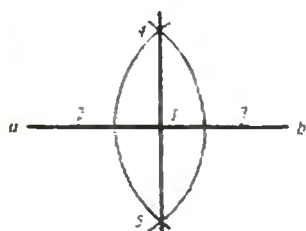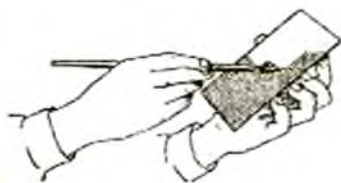

Циркулнинг қўзғалмас оёқчаси 3-нуқтага ўрнатилиб, бу иш такрорланади.
Биларнинг 4 ва 5-кесилув нуқталари ҳамда 1- нуқтадан дастлабки чизиқча — перпендикуляр чизиқ чизилади.

3-машқ. Параллел чизиқлар чизини

1. Чизгич ва циркуль ёрдамида параллел чизиқлар чизини.

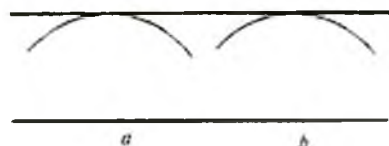

1. Заготовканинг тайёрланган юзасига чизгич ёрдамида тахминий чизиқ чизилади ва унинг учларидан 10–12 мм оралиқдаги масофада a ва b нуқталар керилади.

Циркулнинг қўзғалмас оёғини белгиланган ўлчамда чизиқдаги кериланган ўйиқларга ўрнатиб, циркулнинг ҳаракатлагувчи оёғи билан a ва b нуқталардан чизиқ тепасидан бйлар чизилади. Иккала ёйга уринма қилиб, чизгич билан чизиқ чизилади, бу илгари чизилган чизиққа параллел бўлади.

2. Чизгич ва кенг асосли гўния ёрдамида параллел чизиқлар чизини.


Эслатма: Ишлов берилган томонли заготовкalar режаланади.



2. Гўния режалашга тайёрланган заготовкага шу тарзда қўйиладикки, унинг юкчаси заготовканинг ишлов берилган томонига қисилган бўлади; гўнияни чап қўл билан ушлаб ва чизгични гўния кйрасига қисиб туриб, чизиқ чизилади. Гўния заготовканинг ишлов берилган томони бўйлаб сурилиб, биринчи чизиққа параллел чизиқ чизилади.



4-машқ. Ўлчамларни ўқ чизиги ва заготовка кйрасидан ҳисоблаб режалаш

1. Ўлчамларни ўқ чизигидан ҳисоблаб режалаш (болга учун шаблон).

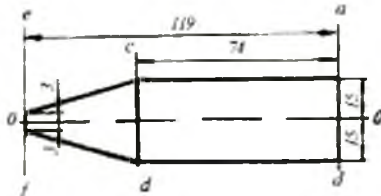


1. Режаланаётган юз режалашга тайёрланади. Режаланаётган юзада, тахминан заготовка ўртасидан, унинг ён томонига параллел равишда бўйлама oo ўқ чизиги чизилади.

Гўния ва чизгич ёрдамида ўқ чизигига параллел ab чизиги шундай чизиладики, у чизиқ заготовка четидан 10–12 мм нарида бўлади. Бу чизиқдан 74 мм ва 119 мм қўйиб, иккита перпендикуляр чизиқ ac ва ad чизилади.

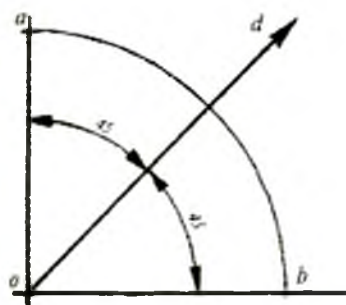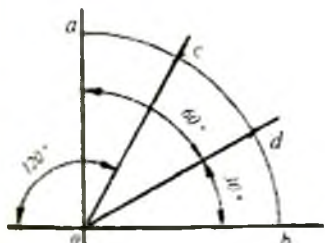	<p>Перпендикуляр чизиқларнинг ўқ чизиқ билан кесишиш нуқталари кернлаб белгиланади. Пиркуль ёрдамида перпендикуляр чизиқларда ўқ чизиқдан юқорига ва пастга кетма кет 15, 15 ва 3 мм ўлчамлар қўйилади ва улар кернланади. Перпендикуляр чизиқлардаги нуқталар туғаштирилади ва шаблоннинг режаланган контури кернланади.</p>
<p>2. Бир томонига (қиррасига) ишлов берилган заготовкани режалани</p>	<p>2. Базади (ишлов берилган) томонга перпендикуляр чизиқлар кенг асосли гуния ёрдамида ишлов берилган томонидаги қиррасидан суриб чизилади. Ўлчамлар заготовканинг базади қиррасидан ҳисобланади.</p>
<p>5-машқ. Бир-бирига нисбатан бурчак ҳолатида жойланган чизиқларни чизиш</p>	
<p>1. Чизғич ва циркуль ёрдамида 45° ли бурчак ясаш.</p> 	<p>1. Иккита ўзаро перпендикуляр чизиқ чизилади ва уларнинг O кесишиш нуқтаси кернлаб белгиланади. Чизиқларнинг O кесишиш нуқтасидан циркулда ихтиёрий радиус билан чизиқларни кесиб ўтадиган ёй чизилади; ёйнинг чизиқлар билан кесишиш α ва β нуқталарида керн ўйиқлари уйивлади. Шу радиуснинг ўзи билан ёйнинг α ва β чизиқлари кесишган нуқталардан 90° ли бурчак ичида иккита чизиқча чизилади; уларнинг кесишиш нуқтаси кернлаб белгиланади. Чизиқчаларнинг α кесишиш нуқтаси перпендикуляр чизиқларнинг O кесишиш нуқтаси билан бирлаштирилади.</p>
<p>2. Чизғич ва циркуль ёрдамида 30°, 60° ва 120° ли бурчаклар ясаш.</p> 	<p>2. Иккита ўзаро перпендикуляр чизиқ чизилади ва уларнинг O кесишиш нуқтаси кернлаб белгиланади. Чизиқларнинг O кесишиш нуқтасидан ихтиёрий радиус билан чизиқларни α ва β нуқталарда кесиб ўтадиган ёй чизилади. α ва β нуқталар кернлаб белгиланади. Циркуль оёқчаларининг ҳолатини ўзгартирмасдан, α ва β нуқталардан ёйда икки чизиқ γ ва δнинг бурчак учи ясалади. γ ва δ кесишиш нуқталари бурчак учи билан бирлаштирилади.</p>

3. Транспортёр ёрдамида бурчаклар ясаш.

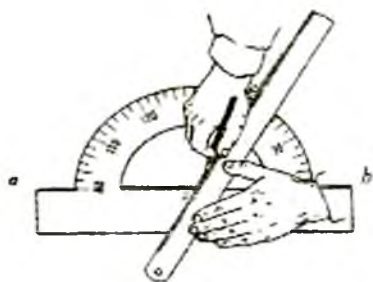

3. Ихтиёрий θ тўғри чизини чизилади. Чизикда O ихтиёрий нуқта белгиланади ва кернер билан ўйилади. Чизикқа транспортёр шундай қўйиладики, унинг бошланғич нуқтаси чизикқа белгиланган O нуқта билан мос келади.

Транспортёр ёйида берилган градус санаб чиқилади ва у заготовкда C нуқта деб белгиланади. Чизини ва чизгин ёрдамида белгиланган C нуқта чизикдаги дастлабки O нуқта билан тутангирилади.

Ясси юзаларни тўғри чизиклар билан режалаш ишларида хавфсизлик қоидалари

1. Чизгинлар, циркулларнинг ўткир учларидан, мис купороси эритмасидан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш керак.

2. Режалаш тахтасини столга пухта ўрнатиш лозим.

3. Носоз чарх станогиди ва унда филюф, экранча бўлмаганида, подручник бузқудигида, чархтош билан подручник ўртасида 2—3 мм дан ортиқ тирққиш ҳамда чархтошда тепини бўлганида ишламаслик керак.

Талабалар юзаларни режалашда дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл кўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш талаблари, шунингдек, машқларни бажариш натижасида ҳосил қилишлари лозим бўлган кўникмалар 1-машғулот охирида берилган.

4-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ЯССИ ЮЗАЛАРНИ РЕЖАЛАШ (ЭҒРИ ЧИЗИҚЛАР БИЛАН РЕЖАЛАШ)

Машқлар:



1. Айланаларни режалаш ва қисмларга бўлиш.
2. Тўғри чизикларнинг эгри чизиклар билан туташуви.
3. Эгри чизикларнинг эгри чизиклар билан туташуви.
4. Ясси деталларнинг эгри чизик контурларини режалаш.

Иш объектлари: ўқув пластиналари, эгри шаклдаги турли ишлаб чиқариш деталлари ва буюмларининг заготовкaları.

Асбоблар: режалаш циркуляри, ўлчов металл чизғичлар, 200 г. ли чилангарлик болгалари, кернерлар, чизғичлар.

Мослама ва материаллар: режалаш тахтаси, режалаш учун андозалар, бўр ёки мис купороси, чўткача.


Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва гушунтиришлар
1-машқ. Айланаларни режалаш ва уларни қисмларга бўлиш	
<p>1. Берилган диаметри айланани режалаш.</p>	<p>1. Ўқув пластинкаси бўр ёки мис купороси эритмаси билан қопланади. Циркуль оёқчалари айлана радиусига тенг ўлчамга ўрнатилади. Циркулнинг кўзгалмас оёқчаси марказининг керилаган ўйиқчасига ўрнатилиб, унинг иккинчи оёқчаси билан пластинида айлана чизилади. Уни чизишда циркуль чизиш томонига саллангантирилади.</p>
<p>2. Айланани тўрт тенг қисмга бўлиб, доира ичига квадрат ясаш.</p>	<p>2. Чизғич пластинида шундай қўйилсинки, унинг қирраси айлана марказидан ўтадиган бўлсин. Айлана марказидан айланани икки нуқта — I ва 2-нуқталарда кесиб ўтадиган ўқ чизиги чизилади ва бу нуқталар керилагани. Циркуль оёқчалари айлана радиусидан 8—10 мм катта ўлчамга керилади. Циркуль оёқчаси бирин-кетин I ва 2-нуқталарга ўрнатилиб, I-I ва II-II ёйлар чизилади. Ёйлар ва айлана марказининг кесишиш нуқталаридан айланани 3 ва 4-нуқталарда кесиб ўтадиган чизик тортилди ва бу нуқталар кернер билан ўйилади. I, 2, 3 ва 4-нуқталар чизиклар билан бирлаштирилади.</p>
<p>3. Айланани олти тенг қисмга бўлиб, доира ичига олтибўклик ясаш.</p>	<p>3. Пластинида берилган диаметри айлана режаланади. Пластинида марказдан ўтадиган ва айлана чизигини I ва 2-нуқталарда кесиб ўтадиган чизик чизилади. I ва 2-нуқталар кернер билан ўйилади. Циркуль оёқчалари ҳолатини ўзгартирмасдан, I ва 2-нуқталардан айлана чизигини 3, 4, 5 ва 6-нуқталарда кесиб ўтадиган, айлана радиусига тенг икки ёй чизилади (1, 4, 6, 2, 5 ва 3-нуқталар айланани олти тенг қисмга бўлади).</p>

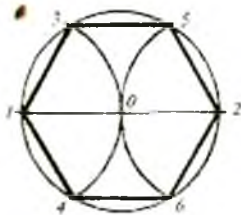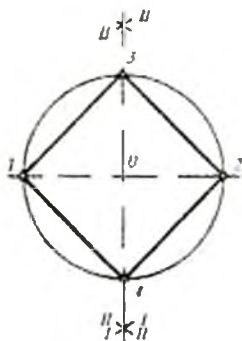


	Ғйларнинг айлана чизиги билан кесилиш нүкталари керланади. 1, 4, 6, 2, 5, 3 ва 1- нүкталар чизиклар билан бирлаштирилади.
--	---

2-машқ. Тўғри чизикларни эгри чизиклар билан туташтириш

1. Икки параллел чизикни ёй носитасида бирлаштириш.	1. Пластинада берилган масофада иккита параллел чизик чизилади. Чизиклар ўртасидати масофа тенг иккига бўлинади ва бўлиш нуқтасидан иккала чизикка параллел ўқ чизиги тортилади. Ўқ чизигининг ихтиёрий жойида кернер билан \varnothing ўйиқчаси уйилади. Циркуль оёқчалари чизиклар орасидати масофанинг ярмига тенг ўлчамга ўрнатилади. Циркуль оёқчаси \varnothing керн ўйиқчасига ўрнатилиб, иккала чизикка уринма ёй чизилади.
---	---

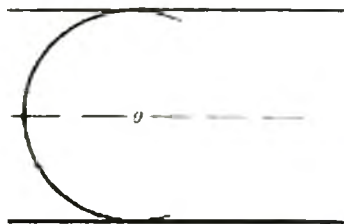

2. Бир-бирига нисбатан бурчак ҳолатида жойлашган икки чизикни ёй носитасида бирлаштириш.	2. Пластинада берилган бурчак остида иккита чизик чизилади. Думалоқдояш ёйи радиусигача тенг масофада чизикларга параллел равишда икки чизик чизилади ва уларнинг кесилиш нуқтасида кернер билан \varnothing ўйиқчаси уйилади. Циркуль оёқчалари думалоқдояш радиусига тенг ўлчамга ўрнатилади. Циркулунинг қўзғалмас оёқчаси кернланган \varnothing ўйиқчага ўрнатилиб, иккала чизикка уринадиган ёй чизилади.
--	---

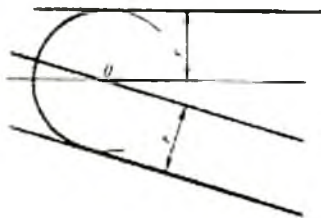


3-Машқ. Эгри чизикларни ўзаро туташтириш

1. Икки ёйни тўғри чизик билан бирлаштириш.	1. Пластинада берилган радиус билан иккита ёй чизилади. Чизич пластинага шундай қўйилиши керакки, унинг қирралари ёйларга уринадиган бўлсин. Иккала ёйга уринма чизиклар чизилади. Бу чизикларни тушириш учун, энг аввало, база деб қабул қилинадиган чизиклар икки ёйни қўйидаги тартибда тўғри чизик билан бирлаштиради. Айрим ҳолларда бу тартибга риоя қилиб бўлмаслигидан, чизиклар бошқача тарзда чизилади. Масалан, қия чизик ёйга уринма дисобланади, шунинг учун олдин ёй, кейин қия чизик тортилади.
---	--



2. Икки ёйни берилган R радиусли эгри чизиқ воситасида бирлаштириш.

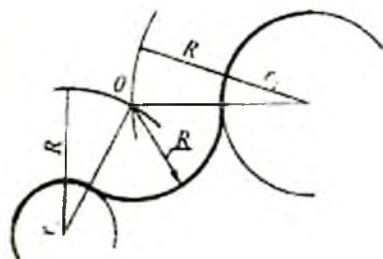

2. Пластинида берилган r ва R радиусли икки ёй чизилади. Циркуль оёқчалари ўлчам (r, R) га ўрнатилади. Биринчи ёй марказдан (r, R) радиусли ёй чизилади. Циркуль оёқчалари ўлчам (r, R) га ўрнатилади.


3. Гира ишловчи буйинга мос баландликда ўрнатилади. Дастлаб (бўшгина) гирада иккинчи ёй марказидан радиус (r, R) билан ёй чизилади. Ёйларнинг кесишув O нуқтасида кернер билан ўйиқча қилинади. r ва R радиус ёйларининг марказлари нуқта билан бирлаштирилади.

Циркуль оёқчалари R ўлчамга ўрнатилади.

Циркулнинг қувалмас оёқчаси кернланган ўйиқчага ўрнатилиб, R радиусли, мазкур ёйлар билан туташадиган ёй чизилади.

4-машқ. Ясси деталларнинг эгри чизиқли контурларини режалаш

1. Фланецни ясаш воситасида режалаш.

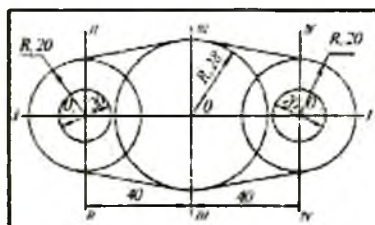

1. Заготовка ўртасидан унинг қиррасига параллел равишда $1-1'$ ўқ чизиғи тортилиб, кернер билан унинг ўртасидан O нуқта белгиланади. $1-1'$ чизиғига перпендикуляр равишда, бир-биридан 40 мм масофага $II-II'$, $III-III'$ ва $IV-IV'$ ўқ чизиқлари тортилади. Кесишувнинг O_1 ва O_2 нуқталари кернер билан белгиланади.

O нуқтадан $R=28$ мм.ли айлана чизилади. O_1 ва O_2 нуқталардан $R=20$ мм.ли радиус билан икки айлана чизилади. Бу айланаларнинг чизиқлари уришма чизиқлар билан бирлаштирилади. Марказлари O_1 ва O_2 нуқталарда бўлган ва диаметри 20 мм.ли икки айлана чизилади.

2. Андоза заготовкага шундай қўйилишини керакки, у ҳам ашё четларидан чиқиб қолидиган бўлмасин. Андоза чап қўл билан босиб турилиб ва дастлабки ҳолатдан силжитилмасдан, шакли чизгич билан ҳар томондан чизиб



олинади. Бу амалларни бажариш учун заготовка режалаш тахтасига жипс тегиб турадиган қилиб ўрнатилади. Андоза режаланадиган заготовкага жипс қилиб қўйилади. Ўнг қўлнинг бармоқлари билан эса чегирч олиниб, опш бурчагини ҳамда чизгичга босиш кучини ўзгартирмаган ҳолда андоза шақли бўйлаб чизикчалар қилиб чиқилади.

Ясн юзаларни режалаш (эгри чизиклар билан режалаш) ишларида хавфсизлик қоидалари

Чизгичлар, циркулларнинг ўткир учларидан, мис купороси эритмасидан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш керак. Режалаш тахтасини столга пухта ўрнатиш лозим. Носоз чархлаш станогига ва унинг гилофи, экранчаси бўлмаганида, подручник носолигида, чархтош билан подручник ўртасидаги тирқиш 2—3 мм. дан ошганида, чархтошда тегиш бўлганида ишламаслик керак.

Талабалар белги чизикчаларига керн уришда ва улар бўйлаб керн чуқурчалари ҳосил қилишда маълум қийинчиликларга дуч келадилар. Бунга кўпинча катта бурчак ҳосил қилинган ҳолда чархланган кернер сабаб бўлади.

Керн ўйиқчалари аниқ белги чизикчаларига мос чиқиши учун кернерни қиялатиб, белги чизикчаси устига кўндалангига юргизиб киритиш лозим. Белги чизикчага киритилган кернер тўттри бурчак ҳосил бўлгунча тиккайтирилади ва унга болғача билан урилади.

Талабалар кернер ўйиқчаларини қалин қилиб қўйиб, режаланадиган жой атрофини улар билан ўраб чиқадилар. Бундай режалашнинг қўнолиги яққол сезилиб туради, белги чизикчалари билан устма-уст тушмайдиган керн ўйиқчаларининг сони кўпайиб кетади. Оқибатда, ишлов берилгандан кейин буюм четлари керн ўйиқчаларининг излари билан ўйдим-чуқур бўлиб қолади. Керн ўйиқчаларини тўттри чизик бўйлаб 10—50 мм оралатиб ва албатта, белги чизикчалари кесишган жойларда қўйиш керак. Керн ўйиқчаларининг чуқурлиги бирдек бўлиши учун кернлашни режалаш болғаси билан бир хилса уриб туриш лозим.

Ушбу машғулот юзасидан талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш талабда-

рининг бир қисми, шунингдек, машқларни бажариш натижасида ҳосил қилишлари лозим бўлган малака-кўшкмалар I-машғулот охирида берилган.

5-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти





МЕТАЛ ҚИРҚИШ

Машқлар:

1. Кесишда иш ҳолатини ўзлаштириш.
2. Бармоқ зарб бериш.
3. Тирсак зарб бериш.
4. Елка зарб бериш.
5. Зубилони ушлаш.

Асбоблар ва мосламалар: 500—600 г. ли чилангарлик болғалари, ёғоч тахтачалар ёки машқ мосламалари, чилангарлик зубиолари.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушутиришлар
<p>Эслатма. 2,3,4-машқларни бажаришда зарб бериш маҳсус машқ мосламаси ёки гирада 30° ҳолатида қисиладиган ёғоч тахтача қўлланилиб ўзгартирилади.</p>	
<p align="center">I-машқ. Қирқишда иш ҳолатини ўзгартириш</p>	
<p>I. Тўғри иш ҳолатини эгаллаш.</p> 	<p>I. Гира ишловчи бўйига мос баяндликда ўрнатилади: тирсагидан букиб гира жағлари устига қўйилган чап қўлнинг тўғри бармоқлари янқка етса, мақбул баяндлик танланган ҳисобланади. Бу ҳолда шундай тик туриш керакки, гавда гира ўқидан чанда (45° бурчак ҳолатида) бўлсин. Чап оёқ ўнг оёқдан ярим қадам олдин бўлиши керак (оёқ панжаларининг жойлашиш ҳолати расмда кўрсатилган). Гира паст жойланганда, билак билан елка ўтмас бурчак ҳосил қилади ва билак мушаклари тараглашиб, ҳаракат қийинланади, ўнг ва чап қўл билан бир хил кучда босим кўрсатиш имкониятига путур етади, ҳадди букилиб, номувозанат ҳолатга турадиган ишловчи мувозанатга эришиш учун энгашиб, чап қўл билан қаттиқроқ босиб юборади, оқибатда эса, деталнинг чап қисми қия эговланиб қолади.</p>

	<p>Гиря баланд жойлашганда, билак ва елка уткир бурчак ҳосил қилади ва ишлаш шароити янада огирлашади, чунки қирққин кучини елкадан асбобга узатиш ута зуриқишни талаб қилади. Ҳатто бунга талабанинг кучи етмай қолиши мумкин. Бунда куч кўпроқ ўнг қўлга тушиб, деталнинг ўнг чети қия эволалишига олиб келади.</p>
<p>2. Болгани қўлга олиш</p> 	<p>2. Болга ўнг қўлга дастаси уришдан 15-30 мм масофада шундай олиндики, гурт панжа дастаси ушлаб, бош бармоқ кўрсаткич бармоқ устида бўлади.</p>
<p>2 - машқ. Бармоқ зарб бериш</p>	
<p>1. Бармоқ зарбини бармоқларни оғдирмасдан бериш.</p> 	<p>1. Қўлни кўтаришда ва болга уришда бармоқлар очилмайди (болга билан фақат панжа ҳаракати натижасида зарб берилади: зарб бериш тезлиги минутига 40 дан 60 гача).</p>
<p>2. Панжаларни очиб, елка зарб бериш.</p> 	<p>2. Қўлни кўтаришда жимжилоқ, номез ва ўрта бармоқлар очилади. Болга дастаси фақат кўрсаткич ва катта бармоқ билан ушланади (болга билан зарб бармоқларни қисиб па панжани ҳаракатга келтириш натижасида берилади: зарб бериш тезлиги минутига 40 дан 60 гача).</p>
<p>3 - машқ. Тирсақ зарб бериш</p>	
<p>1. Тирсақ зарб бериш.</p> 	<p>1. Ўнг қўл тирсағи охиригача букилиб, панжа орқага бурилади, бош ва кўрсаткич бармоқдан ташқари бармоқлар шундай очилдики, кичик бармоқ болга дастасидан тушмайди (қўлни тўғрилаш, панжа ҳаракати ва бармоқларни қисиб натижасида зарб берилади: зарб бериш тезлиги минутига 40 дан 50 гача).</p>

4 - машқ. Елка зарб бериш


1. Елка зарб бериш.



1. Тирсак охиригача букилади, панжа орқага бурилиб, қулоқ баландлигига кўтарилади. бармоқлар бўшатирилади (билакни кескин настга тушириш, қўлни тирсакка тўғрилаш, панжа ҳаракати ва бармоқларни қисини натижасида зарб берилади: зарб бериш тезлиги минутига 30 дан 40 гача).

5 - машқ. Зубилони ушлаш

1. Зубилони қўлга олиш.

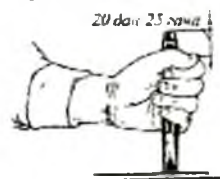

1. Зубило чап қўлнинг тўрт бармоғи билан зарб берилувчи қисми учидан 20-25 мм масофада ушланади, бош бармоқ кўрсаткич бармоқ устига қўйилади.

Металл қирқишда хавфсизлик қоидалари

1. Кўлқоп кийиш ва ҳимоя кўзойнаги тақини лозим.
2. Болганинг дастасидан уни қўл билан ушлаб, бош бармоқни тепкига қўйиш, чап қўл билан болгача дастасининг учидан сиқиб ушлаб, зубилони кесиш чизигига йўналтириш керак.
3. Ишда фақат соз асбобдан фойдаланиш зарур.
4. Қирқилган юздаги тахтадан қириндини қўлда олиб ташламаслик керак, қўл жароҳатланмаслиги учун чўткалардан фойдаланиш лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Металл қирқишда талабалар учун асосий қийинчилик аниқ зарб беришни ўрганишдан иборат. Бу иш, энг аввало, панжа зарб бериш усулини ўдлаштиришни талаб қилади. Куч ишлатиб зарб беришдан қочиш керак. Бутун эътибор силтов ва зарб тўтри бажарилишига қаратилиши лозим. Фақат тўтри ва аниқ зарб беришга ўрганилгандан кейингина зарб кучи ошиб боради.

Шуни эса тутиш керакки, қирқиндаги зарб кучи болгача билан зубило ўқи бўйлаб аниқ зарб берилгандагина ҳосил бўлади, бунга эса бирданига эришиб бўлмайди.

Қирқиш пайтида талабалар одатий хатоларга йўл қўядилар: болгача дастасининг ўртасидан ушлаш билан зарб кучини камайтирадилар (бунда дастанинг чиқиб турган қисми ишлашга ҳалал беради), чап қўл билан эса зубилонинг қирқувчи қисмига яқин жойидан ушланали (бу ҳолда зубилонинг каттагина қисми ташқарига чиқиб турганингишан зарб ҳам ноаниқ бўлади).

Талабалар кўпинча қирқиш суръатини бузадилар: одатда, керагидан 2—3 марта тезроқ қирқишади. Ишловчи ўнг қўлининг мушаклари силтов охирида ҳам, зарбдан кейин ҳам бўшашмайди: болгачанинг орқага беришидан дам олиш учун фойдаланилмайди, натижада у тез чарчаб қолади. Шундай қоида мавжуд: панжа зарб тез суръатда, тирсак ва елка зарблар эса секин суръатда бериллади. Паст суръатда талаба чарчамайди ва қирқиш усулларининг ҳамма жиҳатлари тўғри бажарилаётганлигини яхшироқ кузатиб туради.

Талабалар қирқиш вақтида зубилони текисликка нисбатан катта бурчак ҳосил қилиб, тик қўядилар, оқибатда, зубило металлга қиялаб кесиб киради, гира жағларига урилиб, ўтмаслашади ва уларни бузади. Баъзан қирқиш нотўғри бажарилади: гира жағлари ўқларига нисбатан 45° бурчак ҳосил қилиб қирқиш ўрнига деярли ётиқ ҳолда гира жағлари бўйлаб қирқилади.

Тепадан ёки ён томондан уришга, гавдани дастагоҳга нисбатан ўнгга ҳаддан ташқари буриб туришга одатланмаслик керак. Тахтада қирқишда талабалар елка билан силтов бериш ўрнига тепадан уриб, нотўғри қирқадилар.

Талабалар 5- ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 4—5- машқларини бажаришлари натижасида:

— қирқишнинг нимага мўлжалланганлигини ва қирқиш усулларини: керакли асбобларни ва улардан фойдаланиш, иш ўрнини ташкил қилиш ва ҳавфсиз ишлаш қоидаларини; панжа, тирсак ва елка зарблари беришни; зубило ва крейцмейсель бурчакларини чарчаш ва назорат қилиш тартибларини; металлни гира жағлари сатҳида ва ундан юқори сатҳда қирқиш усулларини билишлари;

— ҳавфсиз ишлаш ва иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларига риоя қилиш; панжа, тирсак ва елка зарблари билан қирқиш; металлни

гира жағлари сатҳида ва ундан юқори сатҳда қирқиш; бунинг учун зарур асбобни чархлаш ва чархлаш бурчагини текшириш амалларини уддалай олишлари керак.

6-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

МЕТАЛЛНИ КЕСИШ

Машқлар:



1. Металл тасмасини гира жағлари сатҳи бўйлаб кесиш.
2. Металл қатламини ясси кенг юзада кесиб олиш.
3. Эгри чизиқли ариқчалар очиш.
4. Металлни сандон-тахтада кесиш.
5. Пневматик кесиш болғаси билан кесиш.
6. Кесувчи асбобни кесиш, чархлаш ва тиг қировини кетказиш.



Тахминий иш объектлари: кескич тагликлари, қўл арра дастгоҳи, андозалар ва деталларнинг заготовкaları, чуян, тахтачалар, подшипник ичқўйма—вкладышлари, пўлат лист, металл тасмаси, чивили ва эгри чизиқ шаклли заготовкalar.

Жиҳозлар ва асбоблар: 500—600 г. ли чилангарлик болғалари, 175 мм. ли чилангарлик зубилолари, 175 мм. ли крейнмейселлар, ариқча очқичлар, ўлчов чизиқлари, металл чизғичлар, кернерлар, режалаш андозалари, пневматик кесиш болғалари, шундай болғаларга мос зубилолар, чархлаш дастгоҳи, чархлаш бурчагини текшириш учун андозалар, абразив қайроқлар.

Мослама ва материаллар: параллел гира, кесиш учун сандон-тахта, бур, ҳимоя кўзойнаги.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув ишлаб-чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Металл тасмасини гира жағлари сатҳида кесиш	
1. Заготовкани гирида маҳкамлаш.	1. Заготовкани маҳкамлашда қуйидагиларга эътибор берилadi: режалаш чивили аниқ жағлар сатҳида бўлиши керак, заготовканинг қийшайишига йўл қўйилмайди; унинг қириқлиги чиқалиган қисми гира жағлари устида бўлиши лoзим; заготовка жағларнинг ўнг ён чеккасида ташқарига чиқмаслиги керак.
2. Кесишга тайёрлаш.	2. Тўғри иш ҳолатида турилади: болға ва зубило қўлга олинади, зубило

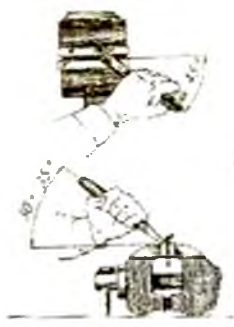
	<p>заготовканинг гира чиқиб турган қиррасига ўнг томондан шундай қўйилиши долімки, кесиш тиг уртаси билан бажариладиган бўлсин (заготовка ва зубило ўқи ўртасидаги бурчак 45° кесиш қиррасини чархлан бурчатида кура зубило $30-35^{\circ}$ га энташтирилади.</p>
<p>3. Зубилога уриш.</p>	<p>3 Кесишни тирсак зарб билан олиб боришда қуйилган қондаларга риоя қилинади; зубилонинг қаллагига эмас, тигига қаралади; ҳар зарбдан сўнг зубило ўшдан чапта сурилади; кесини бармоқ зарб билан тутатилади.</p>
<p align="center">2- машқ. Металл қатламини кенг яси юзада кесиб олиш</p>	
<p>1. Заготовкани гирада маҳкамлаш</p>	<p>1. Чўян тахтача мустақкам равишда ва қийшайтирилмасдан шундай ўрнатилладики, у гира жаларидан 5-10 мм чиқиб туради.</p>
<p>2. Крейцмейселда ариқчалар очини.</p> 	<p>2. Тахтачанинг ишлов бериладиган юзасида эни 8-10 мм дан турри чивақли ариқчалар шундай режаланиши керакки, улар оралигидаги масофа 9-10 мм бўлсин. Тахтачанинг олд ва орқа қиррасида зубило билан $30-45^{\circ}$ бурчак ҳосил қилиб қияликлар олинади. Крейцмейсель билан ариқчалар очилди. Ҳар ўтишда 1,5-2 мм дан қиринчи олиниб, унинг қалинлиги крейцмейселни энташтириш билан меъёрланади. Кесиш фақат тирсак зарб билан ва албатта, ўткир чархланган крейцмейселда бажарилди. Деталь қирраси синмаслиги учун ариқчалар ўйиш деталнинг орқа томонида туталанади.</p>
<p>3. Зубило билан юзадаги чиқикларни кесиб ташлаш.</p>	<p>3. Зубило билан кесинида крейцмейсель юзасида кесинидаги қондаларга риоя қилинади.</p>

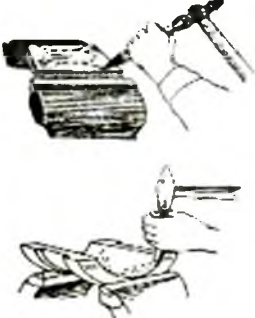	<p>Кесиб елка зарб билан олиб борилади. Барча чизиқлар кесиб ташлангандан кейин, ишлов берилган юза текислиги чизгич билан текширилади ва нотекисликлар йўқотилади.</p>
<p>3-машқ. Эгри чизиқли ариқчалар ўйиш</p>	
<p>1. Ариқчаларни режалаш.</p>	<p>1. Тахтача (қўйма) юзаси бўр эригаси билан қопланали ва шаблон билан ариқчалар режаланади. Режалаш чизиқлари кериланади.</p>
<p>2. Ариқчалар ўйиш.</p> 	<p>2. Бир ўтишда қалинлиги 1,5—2 мм.ли қиринди олиниб, ариқчалар очилади. Кесиб кириш чуқурлиги ариқча қилиги билан меъёрланади. Ишлов берилган материалга қараб, кесиб тирсак ёки бармоқ зарб қўлланилиб бажарилади. Ариқчалар чуқурлиги элига қараб текисланади.</p>
<p>4-машқ. Металлни сандон-тахта устида кесиб</p>	
<p>1. Металл тасмани кесиб.</p> 	<p>1. Кесиб жойлари (чизиқлар) икки томондан бўр билан белгиланади. Металл тасма сандон-тахтага қўйилади, зубило чизиққа тўғри ўрнатилади ва тасма дастлаб бир томондан тахминан ярим қалинликда чала кесилади (қалинлигига қараб тасма тирсак ёки елка зарб қўлланиб кесилади).</p>
<p>2. Думалоқ ва квадрат чивиқларни кесиб.</p>	<p>2. Кесиб жойи бўр билан ҳамма томондан белгилаб чиқилади. Кесиб пайтанда чиниқ айлангирилиб, ҳамма томондан чала кесиб ўтилади. Кесилмаган бўлак сиңдириб олинади.</p>
<p>3. Металл листини кесиб.</p>	<p>3. Қалинлигига қараб, лист бир неча ўтишда кесилади.</p>



Биринчи ўтишда зубило режалаш чизигига ўрнатилиб, лист чала (тирсак зарби билан) кесилади. Кейинги ўтишлар ҳам зубилони ясалган из бўйлаб суриш орқали бажарилади (қалинлигига қараб лист елка ёки тирсак зарб бериб кесилади). Кесиш энгил зарб билан тугалланади.

4. Металл листидан заготовка кесиб олиш.

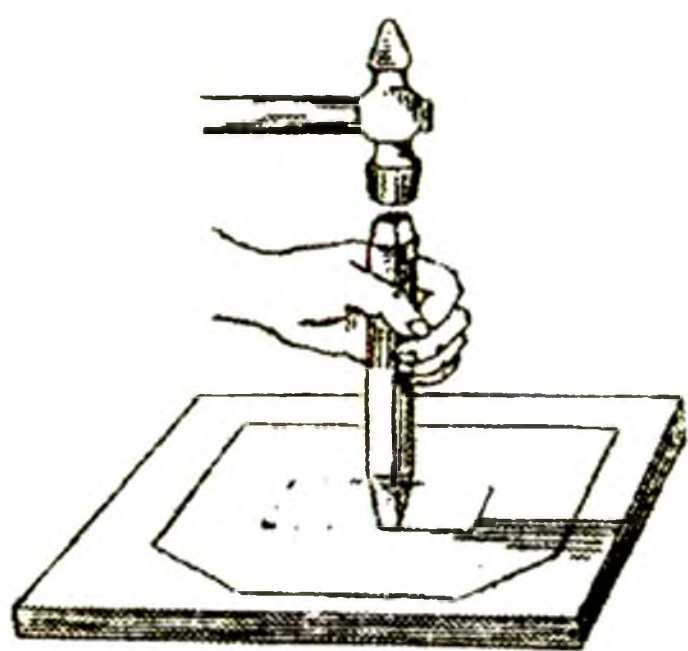

4. Аввал металл листи чала кесилиб, сўнг заготовка тўла кесиб олинади. Кесишда заготовка режаланган шаклининг ҳар томонида 1,5—2 мм масофа қолдирилади.

5- машқ. Пневматик кесиш болғаси билан кесиш

1. Металлни пневматик кесиш болғаси билан кесиш.




1. Ҳаво шланги болғачага уланади ва тепкига босиб, унинг ишлаши салт юришда текшириб кўрилади. Зубилонинг орқа учи болға сопига шундай киритиладики, иш вақтида зубило тиғи дастак текислигига перпендикуляр жойлашади. Ўнг қўл билан болғанинг дастасидан, чап қўл билан эса, зубилонинг учидан ушланади, зубило кесувчи қирраси билан ишлов бериладиган жойга ўрнатилиб, болға ишга туширилади. Ишни бажаришда болғага икки қўл билан босилади. Қиринди қалинлиги болға қиялигини ўзгартириб, меъёрланиш юз беради.

6-машқ. Кесиш асбобларини чархлаш ва тиғ қировини тўкиш

1. Зубило (крейцмейсель) ни чархлаш ва қировини тўкиш.

1. Чархлаш станогини тағлиги шундай ўрнатилиши керакки, таглик ва абразив доира чеккаси ўртасидаги оралик 2—3 мм. дан ошмасин.

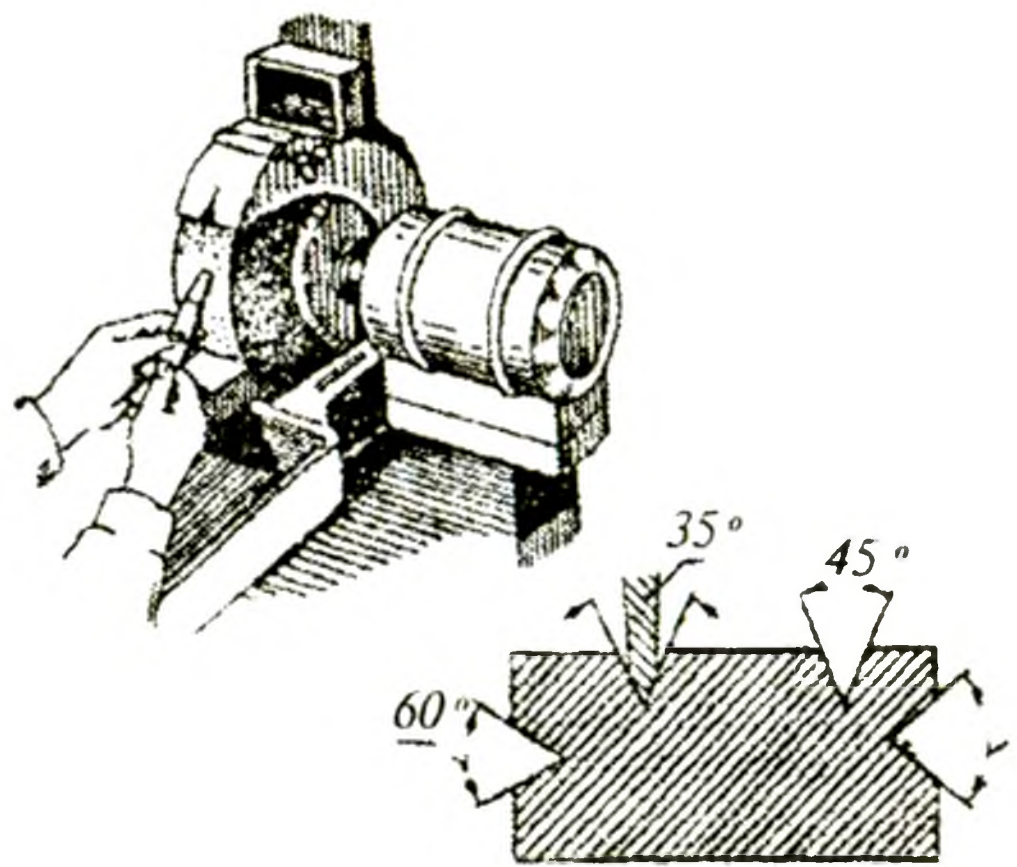

Ихота экрани очилиб, станок ишга туширилади. Зубило (крейсмейсель) иккала қўл билан ушланади ва чап қўл билан тагликка таяниб, доира чеккасига $30-40^\circ$ бурчак ҳолатида жойлаштирилади. Зубило (крейсмейсель) доира чеккаси бўйлаб чапга ва ўнгга сурилади, тиғи (чархлаш учун) сувга ботирилиб, ҳар икки томони бир текис чархланади. Чархлаш бурчаги ишлов бериладиган материалга қараб танланади. Бу бурчак андозада текширилади. Тиғ қирови қайроқда тўкилади.

2. Ариқча очқични чархлаш ва қировини тўкиш.

2. Ариқча очқич тиғнинг пастки ярим доира қисми чархланади. Доира чеккасида ариқча очқичнинг юқориги қиялиги ишлов бериладиган материалга мувофиқ бурчак ҳолатида чархланади.

Металл кесиш ва асбобларни чархлашда хавфсизлик қоидалари

Эслатма. Кесиш тугагач, тебранувчи рама пружина таъсиридаги дастлабки ҳолатга келтирилади. Бунда рама кескин урилмаслиги учун уни даста ёрдамида ушлаб туриш керак.

1. Қўлни ғадир-будурларга тегиб жароҳатланишдан сақлаш мақсадида қўлқоп кийиб ишлаш лозим.

2. Заготовкларни гирада пухта маҳкамлаш зарур.

3. Электр асбоблар билан ишлашда:

а) резина қўлқоп кийиб ва резина гиламчаларда туриб ишлаш керак;

б) 36 В дан ортиқ кучланишда ишлайдиган асбобларнинг корпуси ерга уланиши лозим;

в) электр юритма ҳамда бошқа электр асбоб-анжомлар механик шикастланишлардан ҳимояланган бўлиши лозим (мис ўрамлар, резина найчалар ва бошқалар);

г) танаффусларда станокни ишлаб турган ҳолатда ташлаб кетмаслик керак.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабаларни металлни кесишга ўргатишда энг кўп қўлланиладиган амал сифатида зубило билан кесиш ва крейсмейсель билан ариқчалар очишга алоҳида эътибор бериледи.

Кесишда талабалар қуйидаги хатоларга йўл қўядилар:

1) зубило ёки крейцмейселни чап қўлда ўрта қисмидан эмас, балки юқорирогидан ушлайдилар;

2) ўнг қўл ҳам зубилонинг юқори қисмида чап қўлга ёрдамчилик қилади, аслида эса ўнг қўлда чилангарлик болғаси бўлиши керак;

3) жадал суръат билан кесадилар, натижада зубило тез ўтмаслашади;

4) кесишни бошлашда талабалар зубило ёхуд крейцмейселни чап қўл билан эгри ушлайдилар ва чилангарлик болғаси билан нотўғри зарб берадилар.

5) агар кесишда зубило ёки крейцмейселга ҳаддан ташқари кучли зарб берилса, ўткир кесувчи қисми синади.

Талабалар иш вақтида юқорида келтирилган хатоларни эсда тутишлари ва уларга йўл қўймасликлари керак ҳамда:

— металлни зубило, крейцмейсель, қўл арра ва қувур кескич ҳамда юритмали арра, дастакли қайчилар, жоди қайчилар ва икки дискли қайчилар, электр қайчилар, абразив чархтошлар билан кесишдаги амалларнинг нимага мўлжалланганлигини ва бажарилиш усулларини, иш ўрнини ташкил этиш, хавфсиз ишлаш қоидаларини билишлари;

— материал тасмасини, шунингдек, квадрат, доиравий кесимли металлни режаламасдан ва режа чизиқларига биноан кесиб олиш; станокларда ва механизациялантирилган асбобларда (юритмали арра станоклари ҳамда электр қайчилар билан) ишлаш, иш усулларини тўғри бажариш, хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш, иш ўрнини оқилона ташкил этиш каби амалларни уддалай олишлари лозим.

7 - ўқув - ишлаб чиқариш машғулоти

МЕТАЛЛНИ ТЎҒРИЛАШ



Машқлар:


1. Эшли томони буқилган металл тасмани тўғрилаш.
2. Металл чивикни тўғрилаш.
3. Чети буқилган металлни тўғрилаш (рихтовка қилиш).
4. Металл листни тўғрилаш.

Тахминий иш объектлари: қўл арра тирсақлари учун заготовка-лар; турли диаметрли доира кесимли металл чивиклар; валлар; чети буқилган хоммаки маҳсулотлар; металл листидан ишланган заготов-калар.

Асбооб ва ускуналар: 500—600 г. ли цилантарлик болгалари, юмшоқ металлдан ясалган қистирмалари болға, 1,5 кг. ли тўқмоқ, қаламчалар, 600—700 мм. ли текшириши чизғичлари, бурамали ёки гидравлик пресс.

Мослама ва материаллар: тўғрилаш сандон-тахтаси, призмалар, юмшоқ металлдан ясалган қистирмалар, бўр.

Машқларини бажариш тартиби	Уқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Этли томони букылган металл тасмасини тўғрилаш	
<p>1. Металл тасмасини тўғрилашга тайёр гарлик кўриш.</p>	<p>1. Тасмадаги қавариқ жойлар бўр билан белгилаб чиқилади. Қўлқоп кийилади. Чап қўл билан металл тасма учидан ушлаб, қавариқ томони устига қилиб сандон-тахтага қўйилади. Болға ўнг қўли олинади.</p>
<p>2. Тасманинг қавариқ жойларини уриб тўғрилаш.</p> 	<p>2. Тасманинг энг қавариқ жойларига болға (тўқмоқ) билан қаттиқ урилиб, тасма тўғриланган сари зарб кучи камайtirила боради, зарур бўлганида металл тасма вақти-вақти билан иккинчи томонига ядариб турилади. Зарб кучи тасма кесимининг ўлчами ва эгрилик даражасига қараб унartирилади; тўғрилаш энгил зарблар билан тугатиллади.</p>
<p>3. Тўғриланган тасмани текшириш.</p> 	<p>3. Текисланган тасма қўл билан чамалаб текширилади; ёки тасма сандон-тахта устига қўйилиб, унинг билан тасма ўртасидаги тирқишга эълтбор бериллади (тирқиш бутун бўйича бир текис бўлса, тасма тўғри текисланган ҳисобланади).</p>
2-машқ. Чивик металлни тўғрилаш	
<p>1. Доиравий кесимли чивикни сандон-тахтада тўғрилаш. Эслатма. Сандон-тахтада диаметри 12 мм.гача бўлган чивиклар тўғриланади.</p>	<p>1. Думалоқ чивиклар металл тасмаси сингари тўғриланади ва текширилади.</p>
<p>2. Доиравий кесимли чивикларни призмаларда тўғрилаш.</p>	<p>2 Чивикни сандон-тахта устида думала-тиб, қавариқ жойлари аниқланади ва бўр билан белгилаб чиқилади. Чивик</p>

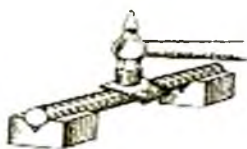


Эслатма. Призмаларда диаметри 12—30 мм гача бўлган чивиклар тўғриланади.

призмаларга қавариқ жойи юқорига қаратиб шундай ўрнатиладики, призмалар белгидан 50—100 мм масофала бўлади.

Юмшоқ металл (мис, кўрғошин) дав ясалган қўймани болта билан қавариқ жойга урилади. Чивикни нулат болта билан тўғрилашда юмшоқ металлдан ясалган ост қўйма қўлланилади. Текислаш сифати илгари кўрсатилган усулларда текширилади.

3. Вални прессда тўғрилаш.

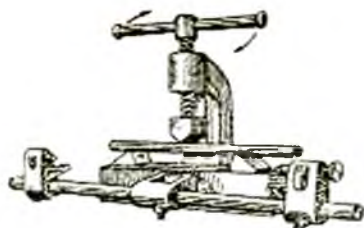


3. Вал пресс марказига эркин айландиган қилиб ўрнатилади. Бур ўнг қўли олиниб, қўл қўзғалмас таянчга тиралади. Чап қўл билан вал айлантдирилиб, бур аста-секин валга яқинлаштирилади (агар вал эгри бўлса, бур валнинг айрим қавариқ жойларига тегали).

Пресс призмалари (бурама ёки шпиндель) остига валниқ аниқланган қавариқ қисми юқорига қаратиб ўрнатилади.

Дастак айлантдирилади, прессиинг бурама ўқи билан валга босилиб, вақтинда валнинг тўғри чизиқлари билан чивич орасида ҳосил бўлган тирқишга қараб текширилади. Эзилиш ва пачоқланишга йул қўймаслик учун вал тагига юмшоқ металлдан ясалган ост қўймалар ўрнатилади.

3-машқ. Чети букилган металлни тўғрилаш (рихтовка қилиш)

1. Металл тасмани тўғрилаш.

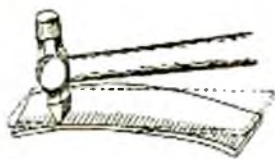

Эслатма. Агар тасма эни унинг икки қалинлигидан катта бўлса, металл 1-машқда (1-моддийа қирани) кўрсатилганидек тўғриланади.

1. Тасманиннг босиқ қисмига (болға муҳраси металл четига қўйилган ҳолатда ушланиб) тўғрилангунча болға учи билан зарб берилди.


2. Тўғрилаш сифатини текшириш.

2. Сандон-тахта бўйича тирқиш бор-йўқлиги текширилади (болға билан урганда зириллаган товуш чиқади).

4-машқ. Металл листни тўғрилаш

Эслатма. Қалинлиги 0,5 мм листлар болга ёрдамида ва кичик листлар тахтача воситасида тўғриланилади.

1. Битта қавариқли листни тўғрилаш.

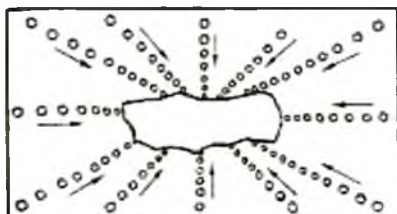

1. Қавариқ жой бўр билан чизилади. Лист таянч сандон-тахтага қавариқ томони юқорига қилиб шундай қўйиладики, у сандон-тахтага бутун юзаси билан ётади. Лист чап қўл билан ушлашиб, болга ун қўлга олинади ва унинг билан расмда йўналишлар ёрдамида кўрсатилганидек, лист четидан қавариқ томон уриб борилади, энг буртиқ жойга яқинлашган сари зарблар кучсизланади. Тўғрилаш нақтида лист горизонтал текисликда шундай буриладики, зарблар унинг бутун сатҳи бўйлаб бир текис тақсимланади.

2. Бир неча қавариқли листни тўғрилаш.

2. Қавариқлар бўр билан чизиб белгиланади. Улар ораллигига болга билан уриб борилиб, ҳаммаси бирлаштирилади. Шу тариқа лист юқоридан кўрсатилган усулда тўғриланади.

3. Юққа листни тахтача ёрдамида тўғрилаш.



3. Лист сандон-тахта устида чап қўл билан ушланиб, ёғоч ёки металл тахтача билан босиб тўғриланади. Тўғриланганидан лист вақти-вақти билан ағдариб турилади.

Металлни тўғрилаш усулларини қўллашда хавфсизлик қоидалари

Эслатма. Тўғрилаш жўваларининг юқориги ва пастки қаторлари орасидаги масофа тўғриланидиган листлар қалинлигидан 10 % га ортиқ бўлиши лозим; йўналтирувчи жўвалардан пастки қатордаги тўғрилаш жўваларигача бўлган масофа тўғриланидиган листларнинг номинал қалинлигига тенг бўлиши зарур.

1. Болғачаларнинг дасталари дарз кетмаган ва муҳраларининг дасталари пухта маҳкамланган бўлиши керак.

2. Болғачанинг муҳраси силлиқ, жилюланган, сирти бир оз қавариқ бўлиши лозим.

3. Тўғрилашда, албатта, қўлқоп кийиб ишлаш зарур, чунки заготовкаларнинг ғадир-будурлари ва ўткир қирралари қўлни жароҳатлаши мумкин.

4. Иш ўринлари тоза ва тартибли, асбоблар соз сақланиши керак.
5. Ишлов бериладиган заготовкalar пухта маҳкамланиши лозим.
6. Тўғриланадиган металл тасма ва чивик камида икки жойи билан сандон-тахтага тегиб туриши керак.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл кўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Агар талабалар ёғочдан тайёрланган ёки юмшоқ металлдан қуймаси бўлган болғачалардан фойдаланишмаса, ишлов беришда юбка металл листда ўйиқлар ва ёзилган жойлар ҳосил бўлади, металл баъзан чўзиллиб қолади. Бунинг олдини олиш учун металл тўғрилашда махсус болғачалардан фойдаланиш зарур.

Талабалар 7-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 1—4-машқларини бажаришлари натижасида:

— тўғрилаш операцияларининг вазифасини ва уларни бажариш усулларини, ишлатиладиган асбоблар ҳамда мосламаларни, иш ўрнини ташкил қилиш, хавфсизлик қоидаларини билишлари;

— металл тасмани, доиравий кесимли пўлат чивиклар ва пўлат листларни совуқ ҳолида тўғрилаш; маълум машиналар ва мосламалардан фойдаланиш; хавфсиз ишлан қоидаларига риоя қилиш; ўз меҳнатини рационал ташкил этиш каби амалларни удалай олишлари лозим.

8-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотини

МЕТАЛЛНИ БУКИШ

Машқлар:



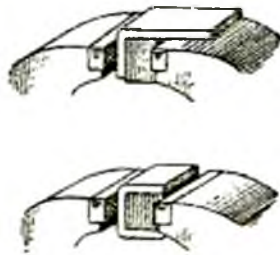
1. Гирада букиш.
2. Букиш мосламалари воситасида букиш.
3. Қувурларни букиш.

Тахминий иш объектлари: гира учун қўйма жағлар, ҳалқалар, чизғичлар, 5 мм. ли сим илмоқлар, қўл арра хомутча ва рамкалари, 6—10 мм. ли латунь найчалар, 3/4 " - 1" ли газ қувурлар.

Асбоб ва ускуналар: 500 гр. ли чилангарлик болғалари, ўлчаш чизғичи, режалаш асбоблари (чизғич, режалаш ширкули) бурамали ёки гидравлик пресс.

Мослама ва материаллар: гира, турли гардишлар, букиш штамплари, роликли қувур эгувчи, чизғичлар учун эгиш мосламаси, машина мойи.

73-14

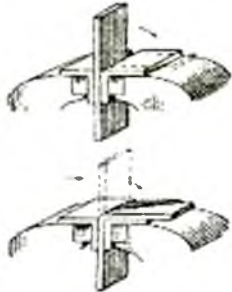Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
<p>Умумий кўрсатма. 5 мм. гача қалинликдаги пулат листни, 7 мм. гача қалинликдаги пулат тасмани, диаметри 10 мм. гача бўлган пуладдан ясалган доиравий кесимли деталларни соғуқ ҳолида букиш мумкин.</p>	
<p align="center">1-машқ. Гирада букиш</p>	
<p>1. Металл тасмани тўғри бурчак ҳосил қилиб букиш.</p> 	<p>1. Тасмани букиш жойи чизгич билан белгиланади. У гирада шундай қисилдики, режалаш чизиги гиранинг қўғалмас жағига қаратилган бўлиб, унинг устидан 0.5 мм чиқиб туради. Тасма қўғалмас жағ томон йўналтирилган болга зарблари билан тўғри бурчак ҳосил қилган ҳолда букилади. Деталда эзилган жойлар қолмаслиги кузатиб турилади; зарур бўлганида, юмшоқ металл қўймали болга ишлатилади.</p>
<p>2. Гардишлар қўлаб, тасмани ўткир бурчак остида букиш.</p> 	<p>2. Чизгич билан эгиш жойи белгиланади, тасма гардиш билан бирга гирада шундай қисиладики, бунда чизик букиш томонга қаратилган бўлиб, гардиш четидан 0.5 мм чиқиб туради. Болга билан уриб, тасма гардиш қиррасига тула ёпишгунича эгилади.</p>
<p>3. Тасмани гардишлар воситасида икки марта букиш.</p> 	<p>3. Тасма 1-моддада тавсия этилган усулда букилади. Иккинчи букиш жойи белгиланади. Илгари кўрсатилган талабларга риоя қилиб, тасма гардиш билан бирга гирада қисилади. Тасма гардиш қиррасига тула ёпишгунича букилади.</p> <p>Эслатма. Ҳалқа тарзидаги деталларни қўлаб ясашда деталлар ўлчамига мос келадиган гардишларни ишлатиш тавсия этилади, бунда иккинчи марта режалашга ҳолат қолмайди.</p>

2-машқ. Эғиш мосламалари воситасида букиш

1. Металл чивикни букиш мосламасидя ҳалқа қилиб букиш.



1. Эғиш мосламаси гирада штифтлари юқорида қилиб маҳкамланади. Чивик штифтлар уртасидати тирқишга қўйилади. Чивикнинг бун: учини қўл билан босиб, унинг иккинчи учи ҳалқа қилиб букилади. Агар чивикнинг бун: учи катта ёки чивик ярун бўлса, болга билан уриб букилади.

2. Металл листдан ясалган детални эғиш штампларида букиш.



2. Матрица ариқчалари ва пуансон мойланади. Заготовка матрицага шундай қўйиладикки, заготовка ва матрица ўқлари бир-бирига тўғри келади. Пуансон шундай тушириладикки, заготовка матрица ариқчасига бутундай киради. Деталь матрица ариқчасидан чиқариб олинади.

3. Материал тасмасини қиррага қўйиб букиш.



3. Мослама гирада қисилди. Тасма мосламанинг юқориги тоқчасидаги ариқчага қўйилади. Заготовканинг юқориги қисми ва ролик мойланади. Дастакка босилиб, заготовка иилди.

3-машқ. Қувурларни букиш

1. Тўлдиргичи бўлмаган қувурни роликли мослама ёрдамида букиш.

Эслатма. Тўлдиргичини совуқлайтиш букиш радиуси камида 50 мм бўлганда диаметри 20 мм.ли қувурларни букиш мумкин.



1. Қувур учидан букиш марказигача бўлган мезофа бўр билан белгиланади. Қувур мослама роликларининг оралиғи шундай урнатиладикки, қувур учи ҳалқага киради (агар у пайванд қувур бўлса, чок ташқи томонда қолиши керак).

Дастакка ҳаракатчан ролик билан босилиб, букиш марказига зник риюя қилган ҳолда, қувур берилган бурчаккача букилади.

2. Тўлдирғичли қувурни совуқ ҳолида букиш.
Эслатма. Тўлдирғичдан фойдаланиб, совуқ ҳолида фақат мис ёки латун қувурлар букилади.



2. Қувур 600—700°C да юмшатилади. Унинг бир учи тиқин билан берки-тилади, иккинчи учи орқали қувур ичига эритилган канифоль тўлдирилади ва унинг қотишига имкон берилади. Қувур роликли мослама ёки гардинда тилади (расмга қараи); ундан қиздирилган бошлаб, канифоль эритиб чиқарилади.

Металл букишда хавфсизлик қондалари

1. Заготовканиги тира ёки мосламаларда пухта маҳкамлаш лозим.
2. Фақат соз жиҳоз ва мосламаларда ишлаш даркор.
3. Чилангарлик болғачалари қулай ва тизиз қилиб дасталанган бўлиши керак.
4. Букиш дастоқларида ишланган махсус эслатмаларда баён қилинган хавфсизлик қондаларига риоя этиш зарур.
5. Қувурларни қиздириб букишда қўлқоп кийиб ишлаш лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар металлни букиш учун зарур қўйим қолдиришда ҳамда бир текис зарблар беришда ва чилангарлик тираси ҳамда мосламаларида заготовканиги тўғри ўрнатишда ниҳоятда қийналадилар. Шунинг учун улар букиш талабларига риоя қилиб, қўйимларни жадваллардан аниқроқ топишга ва зарбларни тўғрироқ беришга ҳаракат қилишлари лозим.

Талабалар қувурларни қиздирилган (иссиқ) ҳолатда букишда, айниқса, кўп камчиликларга йўл қўядилар: қувурга етарлича қум тўлдирмайдилар, эланмаган ёки ҳўл қум ишлатадилар. Бундай хатолар олдини олиш учун букиш ишларида барча зарур талаблар ва қондаларга риоя қилиниши керак.

Талабалар 8-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 2—3-машқларини бажаришлари натижасида:

— букиш амалларининг вазифаси ва уларни бажариш усулларини; ишлатиладиган асбоблар ва унинг оддий мосламаларни; букиш ишларини бажариш қондаларини; иш ўрнини ташкил қилишга нис-

батан қўйиладиган талабларни; механизациялаштирилган воситалардан фойдаланиб бажариладиган иш усулларини, хавфсиз ишлаш қоидаларини **билишлари**:

металл тасма ва пўлат листини совуқ ҳолида турли бурчаклар ҳосил қилиб букиш; қувурларни қиздириб букиш; бунга механизациялаштирилган воситалардан фойдаланиш; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя этиш ва иш ўрнини ташкил қилиш каби амалларни уддалай олишлари лозим.

9 - ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

МЕТАЛЛНИ ПЎЛАТ АРРА ВА ҚУВУР ҚИРҚҚИЧДА ҚИРҚИШ


Машқлар:

1. Полотнони пўлат арра дастгоҳига ўрнатиш.
2. Металлни пўлат арра билан қирққишда иш ҳолатини ўзлаштириш.
3. Металлни пўлат аррада қирққиш.
4. Металлни полотноси бурилган пўлат аррада қирққиш.
5. Қувурларни қувур қирққишда қирққиш.


Тахминий иш объектлари: квадрат, думалоқ ва тасма кесимли заготовкalar, $\varnothing 3/4$ " дан $1 1/4$ " гача бўлган қувурлар эгошларининг дасталари учун ҳалқалар.

Асбоблар: чилангарлик пўлат арралари, қувур қирққишлар.

Мослама ва материаллар: параллел тиралар, қувур қисқичлар, ёғоч тахтачалар (қисқичлар), бўр, машина мойи.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушуниришлар
1-машқ. Полотнони пўлат арра дастгоҳига ўрнатиш	
<p>1. Полотнони пўлат арра рамкаси (дастгоҳ)га ўрнатиш.</p> 	<p>1. Қирққилдиган материалга мос пўлат арра полотноси тапланади. Тарангловчи қулоқдан тэйка (1) буралиб, шундай бўшатиладики, сурилунчи каллак (2)нинг ўрға қисми нулқадан 10—12 мм чиқиб туради. Қўл арра дастгоҳининг рамкаси керилади ва арра тиреклари шундай ҳолатда маҳкамланадики, каллакларнинг тешиклари орасидан масофа полотно тешиклари ўртасидаги масофага тенг келadi. Полотно рамка-</p>


2. Полотнони таранг тортиш.

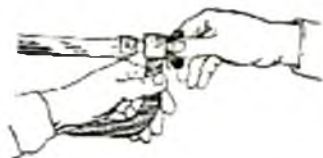

ини орт қаллаги (3) ўйинга шундай киргизиладики, полотно тинчари даста томонидан йўналтирилган бўлади, қалдак ва полотно тешикларига штифт тегилади. Полотнонинг олд учи сурилма қалдак ўйинга киритилади. Қалдак ва полотно тешикларига штифт ўрнатилади. Қулоқли гайка айлантирилиб, полотно тарангланади. Бармоқ билан полотнога ён томондан салгина босиб текширилади: агар полотно ғилмасе, у етарли даражада тарангланган ҳисобланади.

2-машқ. Металлни пулат аррада қирқишда иш ҳолатини ўзлаштириш


1. Тўғри иш вазиятини беллаш.

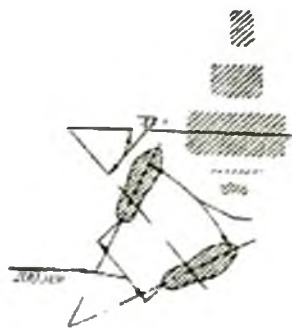

1. Гира ишловчи бўйига мос баландликда ўрнатилади. Шундай ҳолатда туриш керакки, ўнг елка гиранинг бурама ўқи қаршисида бўлсин.

Гайда унга (гира ўқига нисбатан 45° бурчак ҳолатида) бурилади. Оёқ товоқлари шундай қўйиладики, улар $60 - 70^\circ$ бурчак ҳосил қилади (товоқлар орасидаги масофа 200 - 300 мм бўлиши керак).

2. Пулат аррани ушлаш.

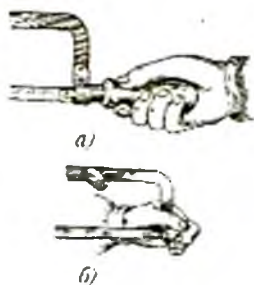


2. Пулат арра дастасидан (2) ўнг қўл бармоқлари билан ушланади (бунда даста учи кафи ўртасига тирилиши, катта бармоқ эса даста бўйлаб, унинг устида бўлиши керак).

Арра дастаси чап қўлда (3) шундай ушланадики, катта бармоқ рамка ичида бўлади, қолган бармоқлар эса қулоқли гайка ва ҳаракатчан қалдак мурватиини ушлаб туради.

3-машқ. Металлиа пўлат аррага қирқиш

1. Доравий ёки квадрат кесимли чивик материалларни қирқиш.

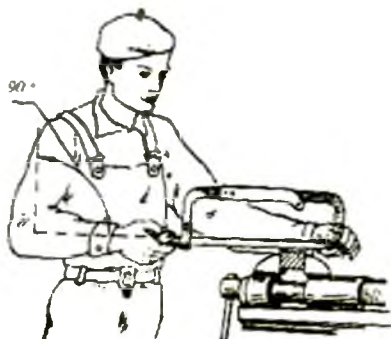

1. Бўр билан деталнинг бутун периметри бўйлаб қирқиш жойи белгиланади. Деталь гирада шунда маҳкамланадики, унинг қирқиб олинадиган қисми гиралаи чаида (қирқиш чивиги гира жамларидан 15 – 20 мм масофада) бўлади. Чивикни қирқишда қунидаги қондаларга риня қилинади; қирқи бошларида пўлат арра «ўзидан» (оли) томонга бирмунча қия қилиб ушланади; пўлат арра металлга кира борган сари аррани қиялатиш аста-секин камайтирилади; шу пайтда пўлат арра пологиси горизонтал ҳолатда бўлиши керак; минутига 40–50 иш ҳаракати қилинади; пўлат аррага фақат оли томон ҳаракат қилганда босилади; қирқишни тугатиш олдидан пўлат аррага камроқ куч билан босилади ва чивикни қирқиб олинадиган бўлаги қўл билан ушлаб турилади.

2. Материал тасмасини қирқиш.



2. Тасма гирада шундай қисилдики, у гира жағларидан 15–20 мм чиқиб туради ва қирқиш чивиги гира жағларига перпендикуляр ҳолатда бўлади.

Пологно чуқурлашганида тасма жағ устига кўтарилади. Пологно синишнинг ва йўллар шикастланишининг олдини олиш учун ишлаганда пўлат аррага катта куч билан босмаслик керак.

3. Қувур қирқиш.



3. Қувур гирада ёки қувур қискичда маҳкамланади. Юпқа деворли ёки сиртига тоза ишлов берилган қувурни гирада маҳкамлашда уйиқли ёғоч қистирмалардан фойдаланиш зарур. Пўлат арра рамкасига майда тишли пологно урнатилади.


	<p>Қирқин чизиги бұр билан белги- нады ва илгари кўрсатилган қондалар- га рюя қилиб, ишта киришилади. Қирқин пайтида ишни енгиллаш- тирини ва юқори даража аниқликка эришини учун қувур тира ёки қис- қичда «уздан» 60—90° га бурилади.</p>
--	---

4-машқ. Металлин полотноси бурилган пўлат аррада қирқин

<p>1. Полотноси 90° га бурилган пўлат аррани йиғиш.</p>	<p>1. Полотно пўлат арра қаллақлари- нинг ёни ўйиқларига шуңдай ўрнати- ладики, иши вазиятида у горизонтал (полотнодан чаңда ёки ўнда) жойла- шади. Штифтлар киритилиб, полотно та- рантланади.</p>
<p>2. Матернални қирқини.</p> 	<p>2. Деталь шиклига кура, қирқини жойи тира жағларидан чаңда ёки ўнда бўлади. Илгари кўрсатилган барча қирқини қондаларига рюя қилинади. Кесини чуқурлиги полотно билан арра дасгоғининг рамкаси орасидаги ма- софадан ортиқ бўлганида, яъни чуқур кесинида полотноси 90° га бурилган арра қўлланилади.</p>

5-машқ. Қувурларни қувур қирқич билан қирқини

<p>1. Қувурли қувур қисқичи ёки тирада маҳкамлаш.</p>	<p>1. Қувурнинг бутун периметри бўйлаб қирқилатилган жой бұр билан белги- ланади. Қирқини чизмеи қисқич жағ- лари ёки тирадан қўли билан 80—100 мм масофадан бўлиши кузатиб турилади. Тирада қувур маҳсуе ёғоч қистир- малар оралиғида горизонтал ва пер- тикал равишда қисқилади.</p>
<p>2. Қувур қирқичини қувурга қийғилиши</p>	<p>2. Қувур қирқич лаппаклари — диск- ларининг шарнирлари мойланади ва улар қувур диаметрига мослаб керилади.</p>

	<p>Қўналмас таппаклар режалаш чизигига яқинлаштирилади, қувур қирққичининг дастаси қувур ўқига перпендикуляр ҳолатда урнатилди ва дастани айлантиришда қувурга қўналмачан таппак яқинлаштирилади.</p> <p>Қувур қирққич мурвати соат минининг йўналишида 1/4 айланишга бурилади.</p>
<p>3. Қувур парчасини қирққиш</p> 	<p>3. Қувур қирққич дастаси билан ярим бурилиб, икки томонга ҳаракат қилинади. Ҳар ҳаракатдан сўнг қувур қирққич мурвати қувур бутунлай қирқиб булингунга қадар 1/4 айланишга буриб турилади.</p> <p>Қувур қирққич дастаси қувурга нисбатан перпендикуляр бўлиши назорат қилиб борилади. Қувурнинг кесилган жойи мойланади.</p> <p>Кесил охирида қувур қирққич икки қўл билан ушланади (қувурнинг қирқиладиган парчаси оёққа тушиб кетмаслиги учун).</p>

Металлни пўлат арра билан қирққиш усуллари бажаришда хавфсизлик қоидалари

Эслатма. Кесил тутагач, тебрагувчи рама пружина таъсирида дастлабки ҳолатга келтирилади. Бунда рама кескин урилмаслиги учун уни даста ёрдамида ушлаб туриш керак.

1. Материални бўш ёки ҳаддан ташқари қаттиқ тарангланган полотноли пўлат аррада қирққиш ман этилади, чунки бу полотнонинг синиши ва қўлларнинг жароҳатланишига олиб келади.

2. Бунга йўл қўймаслик учун пўлат арра пастга қаттиқ босилмайди.

3. Бўш ўрнатилган ёки ёрилган дастали пўлат арра билан ишлаш тақиқланади.

4. Пўлат аррани йиғишда қаллақ тешикларига эич, қимирламасдан тушадиган штифтлар ишлатилади.

5. Пўлат арра тишлари уваланганида қирққиш тўхтатилади ва ўқитувчига хабар қилинади.

6. Пулат арра дастаси қўлдан чиқиб кетиб, жароҳат етказмаслиги учун қирқиниш пайтида кесилаётган деталга дастанинг олдинги ёни чеккаси билан урилмайди.

7. Заготовкларни гираларда пухта маҳкамлаш ва электр асбоблар билан ишлашда:

а) резина қўлқоп кийиш ва резина гиламчалар устида туриб ишлаш керак;

б) 36 В дан ортиқ кучланишда ишлайдиган электр асбобларнинг корпуси ерга уланиши лозим;

в) электр юриткич ва электр асбоблар (сим ўрамлар, резина найчалар ва бошқалар) механик шикастланишлардан ҳимояланган бўлиши керак;

г) танаффусда станокни ишлаб турган ҳолида ташлаб кетмаслик лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабаларни металлни қирқинишга ўргатишда энг кўп қўлланиладиган арра билан қирқиниш амалига алоҳида эътибор берилadi. Арра билан қирқиниш тўғри чизиқли ҳаракат қилишни талаб қилади. аммо буни тез ўрганиш мушкул бўлганлигидан дастлабки пайтларда ишлатилаётган полотно синиб туриши мумкин.

Қирқинишда талабалар қуйидаги хатоларга йўл қўядилар:

1) аррани ўнг қўлда дастасидан эмас, балки рамкасида ушлайдилар;

2) чап қўл ҳам рамкада туради, аслида у билан тортиш болтининг қулоқчасидан ушлаш керак;

3) тез суръат билан кесадилар. натижада полотно ўта қизиб кетади ва ўтмаслашиб қолади;

4) қирқинишни бошлашда талабалар аррани фақат ўнг қўл билан ушлаб, чап қўл (бош бармоқнинг тирноғи) билан эса полотнонинг кесиб киришини йўналтириш ўрнига, уни икки қўллаб ушлаб оладилар.

5) қирқиниш олдинги қиррадан эмас, балки кейинги қиррадан бошланади, натижада арра тишлари синиб кетади.

Талабалар айтиб ўтилган хатоларни иш вақтида назарда тутиб, уларга йўл қўймасликка ҳаракат қилишлари керак.

Талабалар 9-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг

1—5-машқларини бажаришлари натижасида:

— металлни қўл арра ва қувур қирққич ҳамда юритмали арра станоклари, абразив чархтошлар билан қирққишдаги амалларнинг ни-мага мўлжалланганлигини ва бажарилиш усулларини, хавфсиз иш-лаш қоидаларини билишлари;

— материал тасмасини, шунингдек, квадрат, доиравий кесимли металлни режатамасдан ва режа чизикчалари бўйича қирқиб олиш; станокларда ва механизациялаштирилган асбобларда (юритмали арра станокларида) ишлаш; иш усулларини тўғри бажариш; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя этиш; иш ўрнини ташкил қилиш каби амалларни удалай олишлари керак.

10-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

МЕТАЛЛНИ ҚАЙЧИДА ҚИРҚИШ


Машқлар:

1. Металлни қўл қайчида қирқиш.
2. Металлни дастакли қайчида қирқиш.
3. Металлни электр титратма қайчида қирқиш.

Тахминий иш объектлари: қалинлиги 0,7 — 2,2 мм ли кам углерод-ли пўлат листдан ясалган, тўғри ва эгри чизикли чала маҳсулотлар.

Асбоблар: қўл қайчилар, ўлчов чизиги, режалан асбоблари (ре-жалан циркули, кернер) дастакли қайчи, электр титратма қайчи.

Материаллар: бўр.

Машқларин бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Металлни қўл қайчида қирқиш	
<p>1. Дастаси тўғри ўнақай (а), тўғри чапақай (б) ва эгри қайчилар (в).</p> 	<p>1. Қайчиларнинг вазифасига қараб уларнинг конструкциясини таниш; металлни тўғри чизиклар ва катта радиусли айланалар бўйича кесиш учун кесувчи тиглари тўғри бўлган қайчилар танланади; ўнақай қайчилар ҳар қайси кесувчи қисмининг ўнг томони қийлатиб кесилган бўлади. Ўнақай қайчилар билан материал чал қирраси бўйича соат миля йуналишида кесилади;</p>

чапикай қайчи ҳар қайси кесувчи қиемининг чап томони қиялатиб кесилган бўлади, улар билан материалнинг ўнг қирраси буйича соат моти йўналишида кесилади. кесувчи тиглари эгри чизиқли эгри қайчи материал листида тешиқлар кесиш ва эгри чизиқли жойларни кесилда ишлатилади;
қайчилар узунлигини танлиш:
1.....200.....250.....320.....36.....400
1.....55—65...70—82...90—103...100—120
110—140.

2. Металл листини түргү чизик буйича қирқиш.

Эслатма. Қўл қайчида қалинлиги 0,7—1 мм гача бўлган кам углеродли пўлат листини, 1,5 мм гача қалинликдаги латуш ва дюралюминий листларни қирқиш мумкин.



2. Металлни қирқишда ҳомаки маҳсулот—заготовкаи режаланиши Ишга киришишда қайчи ўнг қўлга олинади — бош бармоқ қайчининг юқориги дастасига қўйилади, күрәткич, ўрта ва номен бармоқ билан пастки даста тагидан маҳкам ушлапади, жимжилдоқ эса қайчи дасталари оралигида қолади (у қирқиш вақтида дасталарни кершга хизмат қилади) ва қайчи тиглари тахминан 3/4 узунлигида очилади; қирқиладиган металл листни чап қўлда ушлаб, қайчи тиглари орасида шундай қўйиш керакки, у тигларни перпендикуляр ҳолатда бўлсин, қирқиш пайтида қайчи дасталарини қисганда, унинг тиглари тула епишмаслиги керак, чунки бу қирқиш охирида металлнинг узинишига олиб келади; қайчинини очастиб, листни узига сурш лозим; учли қирралар қўлни кесиб юбормаслиги учун лист эҳтиёткорлик билан чап қўлда ушланади.

3. Қўл қайчида доира қирқиш.




3. Доира режаланади ва 5—6 мм қўйим қолдирилиб, доира заготовкеси түргү қирқиб олинади. Заготовкаи соат моти йўналишида айлантирилиб, режалаш чизиги бўйлаб доира кесилади. қайчи шундай ушланиши керакки, у тиги билан режалаш чизиқларини бекитиб қўймасин. Доирани қирқиб олишда ҳам юқорида күрәтилган барча қондаларга риоя қилинади.

2-машқ. Металлни дастакли қайчида қирқини

1. Дастакли қайчида металл тасмасини (металл листидан) қирқини.

Эслатма. Дастакли қайчида қалинлиги 1,0 дан 2,5 мм гача бўлган листлар фақат тўри чизик бўйича қирқилади

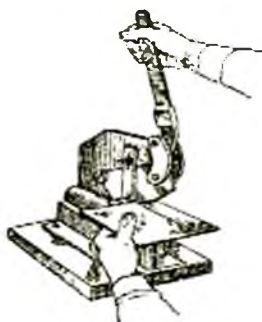

1 Мақкамловчи штифт чиқариб олдиниб, дастак юқори ҳолатга кўтарилади. Қирқиладиган листни қайчи пичоқлари орасига шу тарзда қўйиш лозимки, режалаш чизиги юқориги пичоқ қирраларининг аниқ қарбисига жойлашсин ва лист пастиги пичоққа перпендикуляр ҳолатда бўлсин.

Листни чап қўлда ётиқ ҳолатда ушлаб туриб, дастак ўнг қўл билан пичоқнинг тўла босилишига 4—5 мм етмай диган даражада дастак туширилади. Дастак юқорига кўтарилади, қирқилаётган листни «ўзидан» қарши томонга суриб, қирқини охиригача давом эттирилади.

3-машқ. Металлни электр қайчида қирқини

1. Электр қайчида металл листни қирқини.



1. Электр қайчи электр тармонига уланади ва унинг дастасиданги тугмачага босилиб, салт юришда текшириб кўрилади. Ўнг қўлда электр қайчи дастасидан ушланиб, унинг пичоғи кесини чизигига яқинлаштирилади. Юриткич уланади ва қайчи олдинга сурилиб, металлни режа бўйича қирқинига киришилади.

Металлни қўл қайчида қирқинида ҳавфсизлик қоидалари

1. Қўлни ғадир-будурларга тегиб жароҳатланишдан сақлаш учун қўлқоп кийиб ишлаш лозим. Бу ҳолда:

а) қисқа деталларни қирқинида улар қўл билан ушлаб турилмайди; бунинг учун бурама қисқич ёки қўйма планка ишлатилади;

б) қирқини дастакка равои босиб яқунланади;

в) ўткир қирралар қўлларни кесиб юбормаслиги учун лист чап қўлда эҳтиёткорлик билан ушланган (қўлқопдан фойдаланиш тавсия этилади);

г) қирқишдан сўнг дастак маҳкамловчи штифт билан пастки ҳолатда ўрнатилади.

2. Электр асбоблар билан ишлашда:

а) резина қўлқоп кийиш ва резина гиламчалар устида туриш керак;

б) 36 В дан ортиқ кучланишда ишлайдиган электр асбобларнинг корпуси ерга уланган бўлиши лозим;

в) электр юритма ва электр асбоблар (сим ўрамлар, резина найчалар ва бошқалар) механик шикастланишлардан ҳимояланган бўлиши керак;

г) танаффуслар пайтида станокни ишлаб турган ҳолида ташлаб кетмаслик даркор.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл кўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабаларни металл листни қирқишга ўргатишда энг кўп қўлланиладиган қўл қайчилар ва арра билан кесиш амалларига алоҳида эътибор бериледи. Қўл қайчида қирқиш тўғри ва эгри чизиқли ҳаракатлар қилиниши талаб этади, аммо буни тез ўрганиб бўлмаслиги сабабли дастлабки пайтларда қайчиларнинг эгри ва тўғри тигилларини танлай билиш керак.

Қирқишда талабалар қўлидаги хатоларга йўл кўядилар:

а) вазифасига қараб қайчиларнинг керакли конструкцияси тўғри танланмайди;

б) қайчинини ўнг қўлда ушлаб ва дастани тўрт бармоқ билан қамраб олиб, кафтга босмайдилар;

в) жимжилоқ қайчи дасталари орасида турмайди ва сиқилган кўрсаткич, номсиз ва ўрта бармоқлар очилади, жимжилоқ тўғри ҳолда бўлади ва унинг кучи билан қайчининг пастки дастаси керакли бурчакка четлатилмайди;

г) лист чап қўл билан ушлаб турилмайди, у кесувчи қирралар орасига сурилмайди, юқориги тиг аниқ кўриниб турган режа чизигининг қоқ ўртасидан юргизилмайди.

Талабалар айтиб ўтилган хатоларни иш вақтида назарда тутишлари ва уларга йўл кўймасликка ҳаракат қилишлари керак.

Талабалар 10-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 1—3-машқларини бажаришлари натижасида:

— хомаки маҳсулот — заготовкани режалашни, қирқишда қайчи кесиш чизигини беркитиб қўймаслиги (режа чизиги кўриниб тури-

ши) лозиматлигини; қайчилар (унақай ва чапақай) таълашни; қайчинини ўнг қўлга олиб ва чап қўл билан листни ушлаб, уни кесиш чизигини бўйлаб суриб туришни; листни кесинда гадир-будурлар ҳосил бўлмаслиги кераклигини; кесилганин лист охирига жипсе босиб туриб, унақай ва чапақай қайчиларда кесинда суриш йўналишларини кўрсатишни; иш ўрнини ташкил этиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларини **билишлари**.

— тасма материални, шунинидек, квадрат, доиравий ва тўртбурчак кесимли металлни режаламасдан ва режа чизиқчалари бўйича кесиб олиш; станокларда ва механизациялаштирилган асбобларда (чанақай ва унақай, жумладан, электр қайчиларда) ишлаш; иш усулларинини тўғри бажариш; иш ўрнини ташкил этиш каби амалларни **уддалай олишлари** керак.

11-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ЭГОВЛАШ

Машқлар:


1. Эговлашда иш ҳолатини ўзлаштириш.
2. Эговлашдаги иш ҳаракатлари ва эговни мувозанатга келтириш.

Асбоблар: 250—300 мм. ли, 1, 2-рақамли тишли, тўмтоқ учли ясси эговлар.

Мосламалар: параллел гира, машқ мосламалари (расмга қаранг) ёки 10 рақамли швеллерлар.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Эговлашда иш ҳолатини ўзлаштириш	
<p>1. Иш ўрнини ташкил қилиш.</p> 	<p>1. Иш ўрни олдиндан берилган шисияларга асосан ташкил қилинади. Обёқ остига қўйиладиган тишлик (пан-жара)дан ёки кўтариладиган гира ни дастгоҳлардан фойдаланиб, гира ишловчининг бўйича мослаб ўрнатилади.</p> <p>Заготовкаи гирада фақат қўл кучи ёрдамида қисилиши керак (сорт гирада маҳкам қисиб қўйиш учун бу куч етарлидир). Заготовкани гира бурама ўқининг дастасига уриб қисинда мутлақо йўл қўйиб бўлмайди. Бунда бурама ўқ резьбаси узлиб қетиб, гира ишдан чиқиши мумкин.</p>

2. Эгов танлаш ва унга даста ўрнатиш

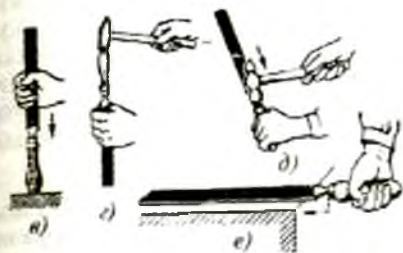


2. Ишлов берилмаган ҳомаки маҳсулотнинг шаклига қараб (яъни, доира кесимли, ярим доира кесимли, квадрат ва ҳоказо) эговнинг шакли танланади.

Эгов узунлиги чамаланadi (ишлов берилмаган заготовкadan 150—200 мм узун бўлиши керак).

Эгов металлнинг олинadиган қатлами қалинлигига ва ишлов берилadиган чала маҳсулотнинг галир-будурлигига қараб танланади (0,1-рақамли йирик тишли эговлар, 2,3-рақамли майда тишли эговлар, 4,5-рақамли майин эговлар).

Даста дастгоҳга урилиб (a) ёки дастага болғача билан урилиб (b), эговнинг орқа учига кийдирилади. Эски даста (ларурат бўлганда) ҳалқатга болғача билан уриб (d), чиқариб олинади ёки янги эгов катта бўлса, у сандон-тахта четига қўйилиб (c), даста ҳалқасига кескин ҳаракат билан урилади, шунда даста ўнг қўлда қолиб, эговнинг ўзи чиқиб кетади.

3. Гирада машқ мосламасини (ёки швеллер парчасини) маҳкамлаш.

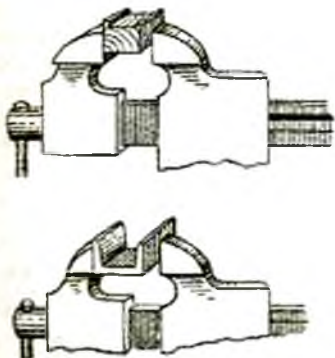

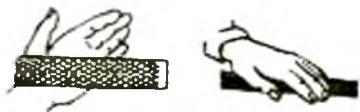



3. Гира ишловчи бўйига мос бўлинadиликда ўрнатилади.

Дастлаб гирада машқ мосламаси (ёки швеллер парчаси) маҳкамланади, шу билан бирга мослама пластиналари ёғоч тахтача ариқчаларида жойлашган гира жалларига параллел ҳолатда бўлиб, улардан 8—10 мм чиқиб туришига эътибор берилиши керак. Пластиналарининг ёғоч тахтачага ва тахтачанинг гира жалларига нисбатан ҳолати болға билан тахтача ҳамда пластиналарга ескингина уриб туррилиниб, машқ мосламаси (швеллер) жалларда пухта маҳкамланади.

4. Гира ёнида тўри иш ҳолатида туриш

4. Гира олдида унинг ўқига нисбатан 45° бурчак ҳосил қилган ҳолда ярим бурилиб, тик ва турғун турилади, бунда ўнг елка гира қаршисида

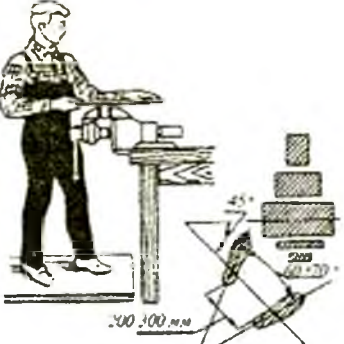	<p>бўлиши керак. Оёқлар панжаси бир-бирига нисбатан 60—70° бурчак ҳосил қилиб қўйилади. Товонлар ораси 200—300 мм.</p> <p>Тавсияларга биноан, тира бўйга мос баландликда ўрнатилади, унг қўл билан босиш қаифлашиб, чап қўл билан босиш кучайиб кетганида, олдинга томон қия эговлаш содир бўлиши мумкин ва аксинча ҳолатда орқага томон қия эговлаш юз беради.</p>
<p>5. Эговни унг қўлга олиш.</p> 	<p>5. Даста учи кафт ўртасига тиралиб туриши мовим. Тўрт бармоқ билан дастанинг пастидан ушланади, кафта бармоқ даста устидан, унинг ўқи бўйлаб қўйилади. Бош бармоқ ҳам даста ўқи бўйлаб қўйилиб, қолган бармоқлар билан даста қисиб ушланади ва кафтга босилади.</p>
<p>6. Эговни мослама устига қўйиш.</p> 	<p>6. Эгов мосламага ўрнатиш билан қўйилади. Чап қўлнинг учидан 20—30 мм масофага унинг устига кўндалан қилиб қўйилиб, бармоқлар бир оёз буқилади, лекин осилтирилмайди; чап қўл тирсани хиёл кўтарилади. Эгов равои, минутига 40—60 марта ҳаракат қилиб, қатъий горизонтал ҳолатда иккала қўл билан олдинга (иш юриши) ва орқага (салт юриши) шундай юргизилсинки, у ишлов берилмаётган хомаки маҳсулотга бутун юзаси билан тегиб турсин; салт юриши пайтида эговни ундан узмаслик керак.</p>
<p>2-машқ. Эговлашдаги иш ҳаракатлари ва Эговни мувозанатга келтириш</p>	
<p>1. Эгов билан иш ҳаракатларини мослама пластиналари (ёки швеллер қовургалари) бўйлаб бажариш.</p>	<p>1. Эгов иккала қўл билан қатъий горизонтал йўналишда олдинга (иш юриши) ва орқага (салт юриши) шундай равои ҳаракат қилдирилсин керакки, у бутун юзаси билан иккала пластинага (ёки швеллер қирраларига) тегиб турсин. Эговга чап ва унг қўл билан босиш кечи тақсимлани-</p>

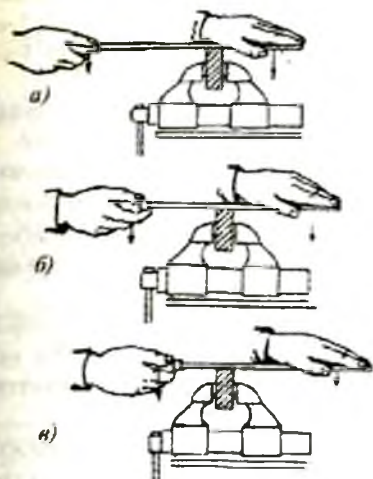

шига қатъий риоя қилган ҳолда (мувозанатни сақлаб), унга фақат олдинга боришида босилади. чунончи:


иш юриши бошида эговга асосан чап қўл билан босилиб, унг қўл билан у горизонтал ҳолатда ушлаб турилади (А);

иш юриши ўртасида эговга икки қўлда бир хил куч билан босилади (Б); иш юриши охирида эса унга асосан унг қўл билан босилиб, чап қўлда эгов горизонтал ҳолатда ушлаб турилади (В).

Бундай иш юриши вақтида унг қўл тирсақдан панжигача эгов билан тўғри чизиқни ташкил қилишига ва эгов горизонтал ҳолатда бўлишига эътибор бериллади. Иш юриши охирида гавда салгина олдинга эгилиб, чап оёққа таянади.

Эгов орқага юргизилганда — салт юришида машқ мосламаси (швеллер) пластинатаридан олинмайди.

2. Эговлашда кучнинг тақсимланиши.

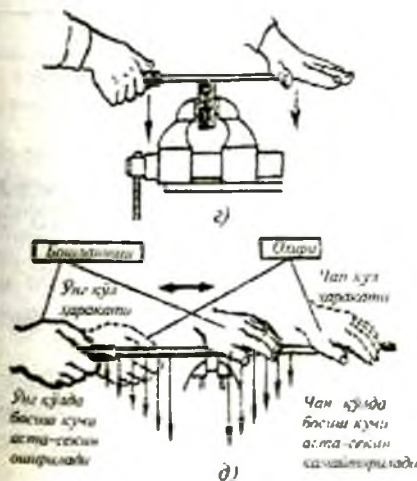

2. Одатда, деталлар гирага қисиб қўйилган ҳолда эговланади. Заготовканинг ишланадиган сирти гира жағлари сатҳидан 8—10 мм чиқиб турадиган қилиб горизонтал ҳолатда маҳкамланади. Агар ишлов берилган сирт гирага маҳкамландиган бўлса, уни шикастламаслик учун гира жағларига бурчаклик қўйилади. Заготовка сирти тоза бўлиши ва пухта маҳкамланиши керак.

Одатда, эговлаш учун 1 ммгача қўйим қолдирилади. Қўйимнинг бундан ориқтаси кесиб ташланиши лозим.

Дастани тутиб турадиган унг қўл ва эговнинг ушига қўйиладиган чап қўл ҳолати эътиборга олинади (А).

Эговлаш пайтида гиранинг унг ёки чап томонида, унга ярим угирилган ҳолатда туриш керак бўлади.

Эгов бутун узунлигича текис ва раён юргизилиб, иккала қўл горизонтал текисликда ҳаракатлантирилади. Эговни олдинга киргизишда иш йўли, орқага юргизганда салт йўли бажарилади. Орқага тортишда эговга бо-

	<p>сирмайди. Хомаки ишловда унга қаттиқроқ боситиб, асосий қўйим олинади, режа чизовига 0.1—0.3 мм қолганда сирт майда тишли эгов билан эговланади.</p> <p>Ўнг ва чап қўлларнинг кучи қуйидагича тақсимлансин (А):</p> <p>эгов фақат олдинга юргизилганда унга ўнг ва чап қўллар билан босиш кучининг тақсимланишига, яъни мувоzanатланишига қатъий риоя қилиш керак;</p> <p>иш бошланишида асосий босишни чап қўл билан бажариш, ўнг қўл билан эговни горизонтал ҳолатда тутиб туриш керак;</p> <p>иш юриши ўртасида ҳар икки қўл билан эговга босиш кучи бир мил бўлиши керак; иш юриши охирида асосий босим ўнг қўл билан бажарилади, чап қўл билан эгов горизонтал ҳолатда тутиб турилади; санда пиря юмонга энгаштирилиб, олгирлик чап оёққа ташланади.</p>
--	--

Металлга эговлаш йўли билан ишлов беришда хавфсизлик қондалари

Дастасиз ёки дастаси ёрилган эгов билан ишламаслик керак. дасталар яроқли ва жиглоланган ташққи юзага ҳамда ҳалқага ўра бўлиши лозим.

Даста чиқиб кетмаслиги ва қўлни жароҳатламаслиги учун иш юриши охирида эгов дастасининг ҳалқаси билан пластинага урилмайди.

Кўзни эҳтиёт қилиш учун қиринди офиз билан пуфланмайди.

Эговнинг иш юзасига ва пластиналарнинг эговланган жойларига қўл теккизишмайди, чунки бу эгов сирганиб кетиб, жароҳат етказишига олиб келиши мумкин.

Талабалар дуч келадиган одатий қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш чоралари 13-мангулот охирида берилган.

12-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти


ЯССИ ЮЗАЛАРНИ ЭГОВЛАШ

Машқлар: кенг юзаларни эговлаш.

Тахминий иш объектлари: чўян тахталар, квадрат муҳрали чи-лангарлик болгалари, параллел гира жағлари.

Асбоблар: узунлиги 300 мм 1 ва 2-рақамли тишли, тўмтоқ учли ясси эговлар, икки томони қия 175 мм. ли декало чизғичлар, узунлиги 250—300 мм. ли 3-рақамли тишли, тўмтоқ ясси эговлар.

Мослама ва материаллар: параллел гира, кордли чўткалар, эговлаш рамкаси ва режалар, бўр.

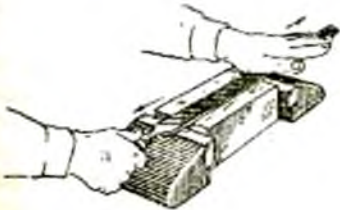Машқлария бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Ясси юзаларни эговлаш	
<p>1. Заготовкани гирада маҳкамлаш.</p>	<p>1. Заготовка эговланаётган кенг юза жағлар устидан 8—10 мм чиқиб турадиган қилиб пухта маҳкамланади. Деталларни гира жағларининг четлари билан маҳкамлаш ярамайди, чунки булар жағлар қийинчилик билан бундан пухта ушламайдиган бўлиб қолади. Одатда, эговлаш учун 1 мм. гача қўйим қолдирилади. Бундан ортқчасини кесиб ташлаш лозим.</p>
<p>2. Кенг юзани бўйлама чизиқлар тушириб эговлаш.</p> <p>Эслатма. Дегалини бўйлама чизиқлар тушириб эговлашда эгов ўлчами шундай ҳисобдан келиб чиқиб танланиши керакки, у эговланаётган деталдан камидан 150 мм узунроқ бўлсин.</p> 	<p>2. Гира шундай ўрнатилиши (бурилиши) керакки, эгов заготовка бўйлаб силжисин.</p> <p>Эговлаш юзанинг чан четидан бошланади. Орқага ҳаракат қилганда, эгов унинг тахминан 1/3 эни барабар ўнг томонга сурилади. Бир йўла ўтишдан сўнг эговлаш юқоридан қўрсатибган усулда ўнгдан-чанга такрорланади. Эгов иш юриши вақтида бутун заготовка юзасига тегиб туришига алоҳида аҳамият бериледи.</p> <p>Ишловчи гиранинг ўнг томонида дастгоҳга ўнг бикини билан турали Гада эговнинг ҳаракатлангириш чизигидан ўнг томонга 45° бурчак ҳосил қилиб бурилади. Эговни мукозаланатлига ривож қилиш лозим.</p>

3. Кенг юзани кўндаланг чизиклар тушириб эговлаш



3. Гира шундай ўрнатиладикки (буриладикки), эгов заготонкага нисбатан кўндаланг йўналишида ҳаракат қилади.

Юза қуйидаги усуллардан бирида эговланади:

а) эгов орқига юрганида ҳар иш юришидан сўнг ўнгга (ёки чапга) тахминан ўз энига тенг ўлчамга сурилади;

б) иш юриши вақтида эгов ўнгга (ёки чапга) тахминан ўз энига тенг ўлчамга сурилади.

Юза гира жағларидан 5—8 мм юқоридида маҳкамланади. Эговнинг мувозанатлашга риоя қилинади.

Ишлов берилаётган ёқлар билан ушарга ёндош ёқлар орасида тўғри бурчак ҳосил бўлишига эришилади. Қирралар қия эговлашиб қолишига йўл қўймаслик керак. Ҳосил бўлган чизиклар 2-рақамли тишли эгов билан баргараф қилинади.

4. Кенг юзани айқаш чизиклар тушириб эговлаш.



4. Гира шундай ўрнатиладикки, эгов заготонкага нисбатан 30—40° бурчак ҳолатида ҳаракат қилади. Илгари кўрсатилган усуллардан бири қўлланилиб, кенг юза чапдан-ўнгга эговланади. Гира шундай буриладикки, эгов заготонкага нисбатан 30—40° бурчак ҳолатида юришилади. Кенг юза ўнгдан-чапга эговланади. Юзани эговлаш сифати чизикларга қараб текширилади. Агар илгариги ўтишда ҳосил бўлган чизиклар такрорий ўтишда бутунлай йўқ бўлиб кетса, юза тўғри эгонланган ҳисобланади. Анвалти ўтишдан чизиклар қолиши юзада ботиқлар мавжудлигини кўрсатади.

1 ва 2-бандларда баён қилинган талабларга риоя қилиш лозим.

Эгов галма-гал бир бурчакдан-иккинчи бурчакка ўтказиб ҳаракатлантирилади. Юза дастлаб чапдан-ўнгга, сўнгра гирани бурчакка буриш йўли билан ўнгдан-чапга томон эговланади; кўндаланг ёки буйлама эговланганларга

ўтиб кетилмай, эговни диагонал бўйлаб ҳаракатлантириш давом эттирилади.

Ишлов берилаётган бутун юза бўйлаб диагонал чизиқ ҳосил бўлгач, иш ҳолати ва эговнинг ҳолати ўзгартирилиб, иккинчи диагонал йўналишда эговлашга ўтилади.

5. Кенг юзани дескало чизгич билан текшириб жовлаш.



5. Эговланган юздаги қиринди чўтка ёки латта билан кетказилади.

Заготовка гирадан чиқариб олинади. Заготовканинг кенг юзаси илгари кўрсатишдан усулларнинг исталганида (бўйлама, кўндаланг ёки айқаш чизиқлар тушириб) эговланади. 1—2 ўтишдан сўнг заготовка гирадан олиниб, юзанинг эговланиш сифати дескало чизгич билан қуйидагича текширилади:


а) чап қўл билан заготовка, ўнг қўл билан эса чизгич ушланади;

б) чизгич текшириладиган юзага қирраси билан перпендикуляр ҳолатда қўйилади, бунда чизгич бутун узунлиги бўйича юзани қоплаб туриши керак. (Чизгични металл узра юргизмаслик керак, уни ҳар гал юздан узиб кўтариб, кейин бошқа ҳолатга қўйиш лозим);

в) ёруғлик манбаига қараб бурлишда заготовка кўз сатҳига қадар кўтарилди ва чизгич текшириладиган юзага перпендикуляр йўналишда қўйилади;

г) эговланган юзани бўйламасига, кўндалангига ва диагонал бўйича бурчакдан-бурчакка қарата текшириш керак бўлади, агар чизгич на юза ўртасида ёруғлик тирқиши бўлмаса ёки у текис бўлса, юзи тўғри эговланган, агар ёруғлик тирқиши нотекис бўлса, тўғри эговланмаган ҳисобланади.

д) ишлов бериш сифатини назорат қилиш (тирқиш бир текисда бўлишига қараб). Бошқа йўналишларда эговланган юза ҳам шу тарзда текширилади. Юзала аниқланган буртиқ

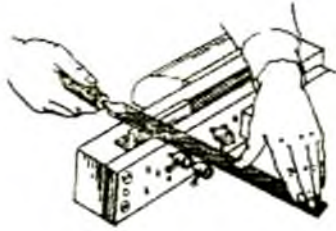	<p>жойлар эголланиб, чизмична эволданган юза ўрасидаги ёрулик бирқидан талаб даражасида бўлишига эридилади.</p>
<p>6. Энгиз юзани эголлаш мосламалари (рамка, режалар)дан фойдаланиб эголлан.</p> 	<p>6 Заготовка эголлаш мосламасидан бирга шундай маҳкамлаштирики, гирала унинг режалаш чизми мосламанинг тобланган юқори юзасига тўғри келиши.</p> <p>Яхлит на керилма рамкаларга ўрнатилган заготовканинг чиқиб туриладиги эголланади. Яхлит рамкаларни заготовка ўйиққа киргизилади ва мурвал билан маҳкамлаб қўйилади. Керилма рамкалар штифтларга ўрнатилган иккита планкадан иборат бўлиб, улар орасига заготовка қўйилади. Заготовка рамка билан гирала қилинганда ундаги режа чизми рамканинг юқори сиртига тўғри келиши керак. Заготовка шу режа чизимида эголланади. Рамка юқори аниқликда тайёрланганлиги биле эголланган сиртни лекало чизмичи билан текшириб кўриш шарт эмас.</p>

Кенг юзаларни эголлашда хавфсизлик қоидалари

Эголлаш жараёнида:

— заготовканинг нотекислиги ва чети қийшайганлиги, унинг гирага бўш ёки қаттиқ маҳкамланганлиги (деталнинг силжиб кетиши ёки тоб ташланшига сабаб бўлади) — эголлаш қоидаларига риоя қилилмаганлиги ва эгов узунлиги тўғри ташланмаганлиги оқибатидир. Нотўғри режалашнинг, қўл шикастланиши ва кўзга қиринди тупишининг олдини олиш учун эголлашда ҳосил бўлган қириндини қўл билан сидириб ташламаслик ёки пуфламаслик керак, қиринди қилли чўтка ёрдамида кетказилади:

- текширишдан олдин юза қириндидан тозаланади;
- чизмич юза буйлаб сурилмайди, чунки бунда у тез ейилади (шу боисдан чизмич олиб қўйилади);
- текшириш вақтида чизмич қиялатилмайди;
- чизмич дастгоҳа ташланмайди.

13-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти ТУТАШ ЯССИ ЮЗАЛАРНИ ЭГОВЛАШ

Машқлар:


1. Бурчак ҳосил қилиб жойлашган ясси юзаларни эговлаш.
2. Параллел ясси юзаларни эговлаш.
3. Қавариқ ва ботиқ юзаларни эговлаш.

Тахминий иш объектлари: квадрат муҳрали чилангарлик болгалари, 90° ва 120° ли ясси гўниялар, пўлат арра дастгоҳининг рамкаси.

Асбоблар: 1 ва 2-рақамли тишли ва ҳар хил узунликдаги учи тўмтоқ ясси эговлар, 3 ва 4-рақамли тишли, 150—200 мм узунликдаги тўмтоқ эговлар, уч қиррали ясси, ярим думалоқ, икки томони қия, 175 мм узунликдаги лекало чизгичлар, 90° ва 120° ли ясси гўниялар, ҳисоблаш даражаси 0,1 мм. ли штангенциркуллар, кронциркуллар, жилвир тасмаси.

Мослама ва материаллар: параллел тира, қўйма жағлар, бўр, машина мойи.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1- машқ. Бурчак остида жойлашган ясси юзаларни эговлаш	
<p data-bbox="34 796 515 854">1. Юзалар ташқи 90° бурчак ҳолатида жойлашган икки ясси юзани эговлаш.</p> 	<p data-bbox="520 796 950 945">1. Тутайми юзалардан бири (узунроғи еки элиси) чизгич билан текширилиб ва ясси юзаларни эговлаш ҳамда текширишнинг барча қондаларига рўя қилиб эговланади.</p> <p data-bbox="520 945 950 1111">Дастлаб гўния билан ишланган (асосий) ва ишланмаган юзалар ўртасидаги бурчак текширилади. Заготовканинг ўлчами чизма бўйича текширилади, шунингдек, режаланишнинг гўрилиги кўздан кечирилади.</p> <p data-bbox="520 1111 950 1422">Режаланган заготовканинг ишлов бериладиган юзасини юқорига қаратиб, алюминий ёки мис жағликни гирада ётиқ ҳолатда шундай сиккиш мавимки, ишлов бериладиган юза гира жағларидан 8—10 мм юқорига чиқиб турсин. Заготовка қийшайиб кетмаслиги учун гиранинг қўйма жағлари яхши ўрнатилиши, заготовка гирага пухта ва ишончли маҳкамланиши керак (2).</p>

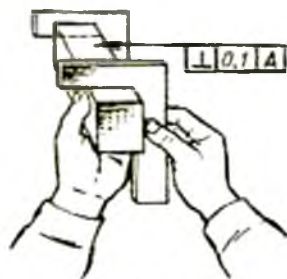


a)

Юза катта тишли эгов билан айдан чиниклар ҳосил қилиб эговланади. Юзаларнинг тўғри чиққилишини чиниқ билан, база юзага перпендикуляр жойлашгани эса бурчаклик билан текширилади (а). Юза майда тишли эгов билан режа бўйича тоза-лаб эговланади. Эговлашнинг тўғрилиги база юзага 90° бурчак ҳосил қилиб, аниқ мослаб, чиниқ ва бурчаклик билан текширилади. Худдину тартибда ушга ўлчамда ва 90° бурчак ҳосил қилиб, қарама-қарши томон эговланади.

Юзанинг бир неча жойи кўз сатҳда бурчаклик билан «тиркнишга қараб» текширилади. Бунда майда тишли эгов билан узил-кесил эговланган юза олд ёки орқа томонга «қияланиб» кетмаган бўлишига ишонч ҳосил қилиш керак.

2. Юзалари ички 90° бурчак ҳолатида жойлашган икки яси юзани эговлаш.

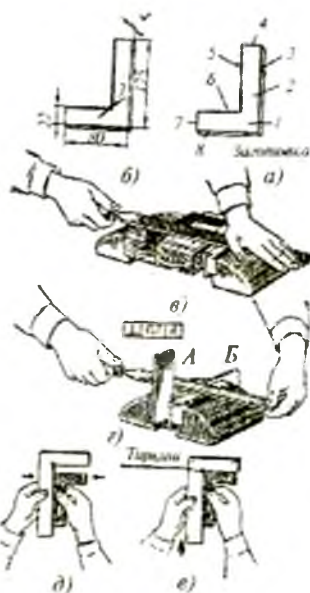

2. Ички бурчак ҳолатида жойлашган юзалар ташқи бурчак ҳосил қилиб жойлашган юзаларни эговлашдаги тартибда эговланади, яъни олдин бир юза (асосий) ва унга қараб иккинчи юза эговланади. Бурчак ички текшириларининг туташин жойларини пухта ишланга алоҳида эътибор берилган, бунда ярим думалоқ еки уч қиррали эговлан фойдаланилади.

Заготовка ўлчамлари чизмага мувофиқ текширилиши лозим. Режаланининг тўғрилиги ҳам кўздан кечирилиши керак.

Гира юзасига силлиқ ва текич чорқирра материал—брусюклар маҳкамланади, бу юзага бурчаклик қўйилиб, бурчакликнинг периметри бўйича ёғоч (бурчаклик қалиндигидан камроқ қалиндикдаги) планкалар маҳкамлаб чиққилади; планка чорқирра материалга миҳчалар билан маҳкамланади, миҳчалар планка ён томонининг бурчаклик ён юзалирига жилс тегиб туришини таъминлайди.

1 ва 2-кент юзлар бирин-кетин, олдин катта пиши ясин эгов. кейин майда тишли эговлар билан айқаш чизиклар ҳосил қилиб эговланади.

Текислик текшириш чизгичи билан, эговланган юзларнинг параллеллиги кронциркуль ёрдамида, қалинлиги эса штангенциркуль воситасида текширилади. Чорқирра юмшоқ жағликлар билан алмаштирилади. Бурчаклик тирала қисиб қўйилади ва ташқи қирра (3) бу қирра билан бурчакликнинг кент юзлари (2) орасида тўғри бурчак ҳосил бўлгунча эговланади.

Қирра (8) ҳам шу кетма-кетликда эговланади. бурчаклик билан қирра (3) га нисбатан текшириб борилади. Ички бурчак учида диаметри 3 мм.ли тешик пармаланади ва унга асбоб учун 1 мм.кентликда кесик қилинади.

Қирра (5) нинг қирра (3) га ва қирра (6) нинг қирра (8) га параллеллиги сақланиб, қирралар (5, 6) орасидаги ички бурчакнинг ҳамда қирралар (3, 8) орасидаги ташқи бурчакнинг тўғри бурчакли бўлишига эринган ҳолда ички (5, 6) қирралар кетма-кет эговланади.

Чизмалардаги ўлчамларга мувофиқ (125 ва 80 мм) ва қирраларга нисбатан 90° бурчакни сақлаган ҳолда (4) ва (7) ён чеккалар кетма-кет эговланади.


Қирраларнинг нотекисликлари йўқотилади.

Бурчакликнинг ички иш ёни база юзига қўйилиб, бурчак бурчаклик билан текширилади, булда иккинчи ён билан эговландиған юзи орасида 2—3 мм.тирқиш қолдириш лозим.

Қуз сатҳида бурчакликнинг 2—3 жойи тирқишга қараб текширилади (тўғри эговланганида ёруғлик тирқиши эниси ва бир текис бўлади).

2-машқ. Параллел ясси юзаларни эволаш

1. Параллел ясси юзаларни эволаш, параллеллигини кронциркулда текшириш.

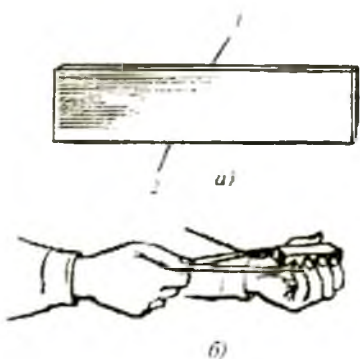


1. Чиниш тайёрланган заготовканинг 1- ёни бўйлама чизмақлар ҳосил қилиб эволанади. 2- (асосий) ёни чизгич шаклида эволанади (ҳар икки эгиз ёни ўзаро параллел бўлиши керак) (а).

Заготовка тирдан чиқариб олинган ва 1- ёни ҳамда 2- ёни параллеллиги кронциркуль билан текширилади (б). Кронциркулни шу тарзда кериш керакки, у заготовkada бир оғ ишқаланиб сурмасин ва булда унга бошқисини ҳожати қолмасин. Агар кронциркуль ҳамма тўрпа бурчак бўйича бир оғ ишқаланиб ўтса, тўмонлар параллел бўлади.

Биринчи (асосий) юза ҳар томонлама эволаш усулида эволаниб, иш сифати чиниш билан текширилади ва эволанган юзага бўйлама чизмақлар гуширилади.

Иккинчи юза — дастлаб кронциркулда унинг асосий юзага нисбатан параллеллиги текширилади, сўнгра параллеллик кронциркуль билан ва текислик чизгич билан текширилиб, охири эволаш олиб борилади.

2. Параллеллигини ва ўлчамни штангенциркулда текшириб, параллел ясси юзаларни эволаш.

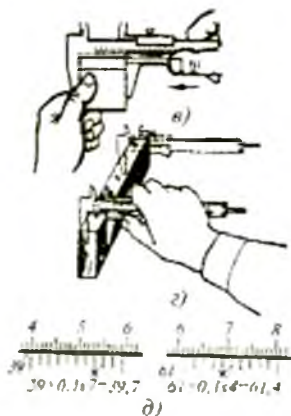

2. Биринчи (асосий) юзанинг текислиги чизгич билан текширилиб, эволанади ва унга бўйлама чизмақлар гуширилади. Иккинчи юза асосий юзага параллел равишда ва текисликлар ўртасидаги ўлчам белгиланганидек бўлиши таъминланиб ҳамда текислик чизгич билан текширилиб, эволанади.


Текисликлар линейка билан текширилади. Улар орасидаги берилган ўлчамни сақлаган ҳолда, иккинчи юза (ёза юзага параллел юза) эволанади. Тўмонларнинг параллеллиги штангенциркуль билан текширилади. Текислик яхши эволаниб, олдин чизгич билан текширилади.

Штангенциркуль кўрсатишларини қўзғу парасида тўри тутган ҳолда, ўқини

керак. миллиметрларнинг бутун сонлари штанга шкаласидан маъдан-унга томоп, нониуснинг нолинчи чилиги билан саналади. касер сонлар (миллиметрларнинг ўлик улушлари сони) саноқ боши кўрсатиши (0.1) ни нониуснинг штанга чизиқлари билан устма-уст тушалиган (ноль чизиқлар ҳисобга олинмайди) чизиқлар рақами тартиб рақамни кўпайтириш йўли билан аниқланади.

3-машқ. Қавариқ ва ботиқ юзларни эговлаш

1. Қавариқ ва ботиқ юзларни эговлаш ҳамда андоза билан «қирқиш» воситасида текшириш.

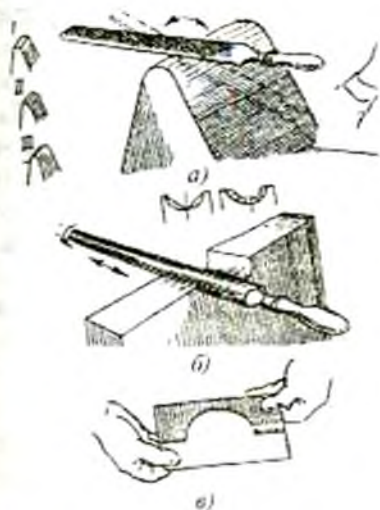

1. Қавариқ юзларни эговлашда заготовка чизма бўйича режаланади. Унинг бурчаклари кўл арра билан кесиб ташланади. Металл қатлари қатта тишли эгов билан режа чизигига 0.8—1.0 мм етказмасдан эговланади. Сўнгра майда тишли эгов билан режа чизикқа асосан узил-кесил ишлов берилади.

Ботиқ юзларни эговлашда чизмада заготовка контури режаланади. Металлнинг қаттиқ қисми учбурчак шакли ҳосил қилиниб, кўл арра билан кесиб олинади ёки пармалаш йўли билан олиб ташланади.

Чизилан режа чизигига 0.3—0.5 мм етказмасдан, ёшлар ёки чиқикларга янвалига 1-рақамли тишли эгов билан, сўнгра майда тишли эгов билан узил-кесил ишлов берилади. Эговлаш сифати андоза билан «қирқиш» бўйича, эговланган юзанинг заготовка ён чеккасига перпендикулярлиги тега учбурчаклик билан текширилади.

Эговлашда ҳавфсизлик қоидалари

1. Дастансиз ёки дастаси ёрилган эгов билан ишламаслик керак: дасталар жилоланган ташққи юзига ва ҳалқлага эга бўлиши керак.

2. Эговлашда эговнинг учини пастидан қисиб ушламаслик лозим: эговни салт (ишлатмасдан) юргизишда кўл заготовкага тегиб кетиб, жароҳатланиши мумкин. Эгов ҳаддан ташқари олшина чикариб юборилганда, даста заготовканинг четига тегиши оқибатида, эгов ундан чиқиб кетиб, кўлнинг шикастланишига сабаб бўлиши мумкин.

3. Соч орасига қиринди тушмаслиги учун бош кийимида ишлаш керак.

4. Шикастланишларга йўл қўймасликни кўзлаб, дастгоҳ, гира, иш ва ўлчаш асбоблари тартиб билан тугилиши ва тегиншли жойларда сақланиши лозим.

5. Дастлаб маҳсус йўриқномаларни ўрганмасдан туриб, электрлаштирилган ва пневматик асбоблар билан ишлаш қатъиян ман қилинади.

Ташқи ва ички бурчакларга ишлов беришда:

а) бурчакни текширишда хомаки маҳсулот — заготовка гирадан олиниб, эговланган юза қириндидап тюзланади;

б) чала маҳсулот чап қўлга, гўния эса ўнг қўлга олинади;

в) текширишда заготовка кўз ва ёруғлик манбаи оралитиша жойлаштирилади;

г) гўния аввалига ишланган юзага қўйилади, сўнгра эса юза бўйлаб сирпантирилиб, бошиқа (ишланмаган) юзага яқинлаштирилади.

Хомаки маҳсулотнинг ишланмаган юзаси гирада юқорига қартиб маҳкамланади. Бушда қўйма жанлардан фойдаланилади. Дастлаб чизгич билан текширилиб, тутанма юза эговланади, яна ишланганидан чиқиқ жойлар гўния билан аниқланади. Ишланаётган юзадаги чиқиқ жойлар ҳар томонлама ҳамда вақти-вақтида бурчак гўния билан ва текислик чизгич билан текширилиб, эговланади. Агар чизгич ва гўния ёрдамида текширилаётган юза билан чизгич, гўния билан бурчак қирраси ўртасидаги ёруғлик тирқиши бир текис бўлса, ишланган юзага бўйлама чизиқлар туширилади.

Кронциркулдан фойдаланишда:

а) текширилаётган хомаки маҳсулот гирадан чиқариб олинади;

б) кронциркуль ўнг қўлда бош ва кўрсаткич бармоқлар билан шарниридан, заготовка эса чап қўлда ушланади;

в) кронциркуль оёқчалари текширилаётган заготовкада салгини ишқаланиб силжийдиган қилиб керилади;

г) текширилаётган чала маҳсулот горизонтал ҳолатда ушланади, кронциркуль эса вертикал йўналишида юқорига ва пастга юргизилади;

д) кронциркуль осон утадиган жойда эговланган заготовка ўлчами кичикроқ, тугилиб қолган жойда эса унинг ўлчами тегиншли ўлчамдан каттароқдир;

е) параллелликка эринишчак, ишланган юзага бўйлама чизиқлар туширилади.

Штангенциркулдан фойдаланишда:

- а) ўлчаб кўриладиган хомаки маҳсулот гирадан бушатилгани;
- б) заготовка фақат юзиси яхши эғовланган ва чизмич билан текширилган ҳолдагина ўлчанади;
- в) ўлчашлар уч ёки тўрт жойда бажарилади.

Штангенциркулдан фойдаланишда "Ўлчов асбобларидан фойдаланиш" ўқув-иншлаб чиқариш машғулотиغا амал қилинади.

Туташма юзага бўйлама чизиклар туширилиб, ишлов охирига етказилади (ўлчам чизмала кўрсатилган қўйим чегарасида бўлиши керак).

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл кўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар эғовлашда қуйидаги хатоларга йўл кўядилар:

— эғовнинг дастасини ўнг қўлда нотўғри тутадилар (даста бўйлаб кўрсаткич бармоқни чўзадилар, эғов текислигига нисбатан қўл панжаларини бурадилар); эғовлашда чап қўлни билагига нисбатан маятниксимон ва кўтариб ҳаракатлантирадилар (тирсакни туширадилар ва кўгарадилар); гавдани қийпиқ (ўнг елкани пастга тушириб) ушлаб, уни 45° бурчак ҳосил қилиб буриш ўрнига, гирага ён томонлари билан турадилар;

— эғовни буюмга кўндалангига қўйиб эғовлайдилар; майда тишли эғов билан бўйлама чизиклар ҳосил қилишда уни ўртасидан эмас, учидан ушлайдилар; буюмни гирага қисиб қўйиб, кронциркуль билан ўлчайдилар; айқаш эғовлашни кўндалангайдилар; бурчаклик билан нотўғри ўлчайдилар (уни дастлаб вертикал текисликка босиб, кейин пастга тушириш ўрнига) горизонтал текисликка қўядилар; параллел текисликларни эғовлашда параллеликни кронциркуль билан эмас, штангенциркуль ёрдамида аниқлайдилар.

Талабалар 11—13-ўқув-иншлаб чиқариш машғулотларининг 1—2, 1—6 ва 1—3-машқларини бажариш натижасида:

— асбоб ва мосламалар ташлаш қоидаларини ҳамда улардан фойдаланиш усулларини; юз бериши эҳтимол бўлган брак турларини ва сабабларини ҳамда уларнинг олдини олиш чораларини; иш ўрнини илмий ташкил этишга нисбатан қўйиладиган талабларни; тренажёр ва механизациялаштирилган асбобларнинг вазифаси ҳамда тузилишини ва улардан фойдаланиш қоидаларини; эғовлашда хавфсиз ишлаш қоидаларини билишлари.

— иш ўрнини меҳнатни илмий ташкил этиш талаблари асосида йўлга қўйиш; асбоб танлаш, гира баландлигини ўз бўйига қараб ўрнатиш; тренажёр қурilmаларидан фойдаланиш; эгоцташдаги ҳамма иш усулларини онгли ва тўғри бажариш; механизациялаштирилган мослама ва асбобларни қўллаш; хавфсиз меҳнат қилиш қоидаларига риоя этиш каби амалларни уддалай олишлари керак.


14-ўқув-ишлаб чиқариш машғудоти

ПАРМАЛАШ СТАНОГИНИ БОШҚАРИШ ВА УНИ СОЗЛАШ

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1. Станокни ишга тушириш ва тўхтатиш.	1. Станок улаб-ушичини соат милди йўналишига буриб ишга туширилади, тескари йўналишга буриб тўхтадилади. Тугмачали юргизгич бўлган ҳолда, қора ёки оқ рангдаги ишга тушириш, қизил рангдаги тўхтадиш тугмачаси босилади.
<p>2. Станок столини кўтариш (тушириш) ва ишга тайёрлаш.</p> <p>Эслатма. Столни кўтариб ёки тушириб, заготовканинг пармага нисбатан ҳолати тўғриланади.</p> 	<p>2. Стол ҳар доим қуйидаги тартибда кўтариб туширилади: пона қисқичлари бўйлаштирилади; тегишли даста айлантериблиб, стол кўтарилади ва туширилади; станок столи, унинг йўналтиригичлари ва мурвати патта билан яхшилаб артилади. Станок столи заготовкани қисми қурilmалари (машинанинг бурама ўқди гиралари, маҳкамлагичлар, тиртаклар, таянч остқўймалар) браммда маҳкамланади.</p> <p>Ишлов беринчи турига қараб кескичлар юзларини рандалаш учун — ўтувчи кескичлар, поғоналар ва ён чеккаларни қирқиб тушириш ва қирқиб тушириш кескичлари танланади; заготовка қисмларга бўлиб қирқилади.</p> <p>Ариқчалар очиш, ўйиқлар ва чуқурчалар қирқиб тушириш ва қирқиб олиш кескичлари; хоммаки рандалаш учун — ўтувчи букик кескич, тозалиб рандалаш учун — қирраси бир о юмалоқланган қирқувчи кескич танланади.</p>

3. Орқа учи цилиндрсимон пармани икки муштчали — қўлачокчи патронга ўрнатиш.

Эслатма. Патронга орқа учи цилиндрсимон пармалар ўрнатилади.

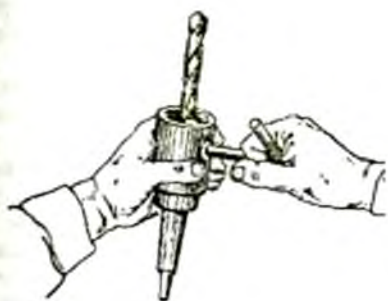

3. Орқа учи цилиндрсимон пармани икки муштчали патрон ердамида ўрнатишда:

а) парма диаметрининг патрон ўлчамига мослиги текширилади;

б) парманинг орқа учи артилади; ўн қўл билан ён чеккага калит солиниди;

патрон муштчалари парма бемалол кирадиган даражага очилади;

в) чап қўл билан пармани патронга шундай киритиш керакки, у орқа учи билан патрон тубида тиралиб турели,

шундан кейин парма пухта маҳкамланади;

г) патрон станок шпинделининг конуссимон тешигига ўрнатилади;

д) станок юргизиб юборилади; пармада тешик бўлмаса, турли кўри-нишдаги шақллар (масалан, конус,

катта диаметрли цилиндр) ҳосил қи-лади. Пармани тўрилаш (тешикни йўқотиш) учун уни ёки патрон билан

ўтувчи втулкани бошқа ҳолатга қўйиш кирур.

Парма диаметрини патрон ўлчами-га мослиги текширилади. Махсус

калит билан патрон муштчалари шундай керилдики, парманинг орқа

учи патронга бемалол кириб туради.

4. Пармани (ёки пармали патронни) станок шпинделининг тешигига ўрнатиш.

Эслатма. Станок шпинделининг тешигига орқа учи конуссимон пармалар бевосита ўрнатилади.



4 Парма (патрон) конуси рақамининг шпиндель тешиги конусининг рақамига мослиги текширилади (зарур бўлса, шунга мос ўтин втулкалари танланади). Парма, втулкалар ва шпинделининг туташима юзалари артилади.

Парма (патрон)нинг орқа ушига ўтин втулкалари кийдирилади. Парма (патрон) станок шпинделининг тешигига шундай ўрнатилиши керакки, унинг орқа уч панжаси ўйикда кирсин;

шундан кейин парма (патрон) юқорига куч билан сурчи-либ шпиндель тешигига маҳкамланади.

Парма бевосита станок шпинделига ўрнатилади ёки алар парманинг конуссимон орқа учи станок шпинделидаги конуссимон тешиклардан

кичик бўлса, керакли ўтувчи втулкалар — конуссимон ёки пружинали втулкалар танланади.

5. Пармани (ёки парма билан патронни) станок шпинделидан чиқариш.

Эслатма. Пона ўрнида эговнинг орқа учидан фойдаланиш, пармага болгача билан уриш; пармани қўл билан тутиб турмасдан, чиқариб олиш, втулкани пармадан чиқариб олиш учун ўтувчи втулкага уриш.



5. Пона шпичка учи билан шпиндель ўйинига киритилади. Парма (ёки патрон) чап қўл билан ушлаб турилиб, пона дастаси кескин равишда юқорига босилади (ёки парма патроннинг шпинделдан чиққунча болга билан понанинг энли учига енгилгима урилади).

Ўтувчи втулкага ўрилатилган пармани чиқариб олишда ошдин парма втулка билан бирга уриб чиқарилади, сўнгра парма чап қўлга олиниб, втулка пона билан уриб чиқарилади. Сун, ра пармадан втулка чиқариб олилади. Пружинали канфезил понадан фойдаланишда уни шпиндель ариқчасига киритиш, дастаси эса кескин силтаб суриш керак (бунда пружина қисилди ва дастанинг туби пона муҳрасига урилади; пружинани қисилтишда куч татиб қилинмайди, чунки бу ҳолда фақат дастани дастабки ҳолатга қайтариш лозим бўлади).

6. Йирик ва оғир заготовкани станок столга ўрнатиш ва маҳкамлаш.

Эслатма. Йирик ва оғир заготовкани станок столга бевосита ўрнатилади. Урғача (кўши билан 150 x 150 мм ўлчамли) ломани маҳсулотлар пармалани пайтида машина тирасида маҳкамланади. Маида заготовкани пармадан пайтида қўл тирасида қисилди.




6. Станок столи, заготовка, машина тираслари ёки призмаларнинг асоси яхшилаб артилади. Агар станок столи содланмаган бўлса, заготовка шундай ўрнатиладики, пармалани текислиги пармага нисбатан перпендикуляр ва пармалани жойи парма ўқига яқин жойлашган бўлади. Чала маҳсулот столда қисқичлар билан маҳкамланади ва стол силжитилиб (айлантирилиб), маҳсулотнинг пармага нисбатан ҳолати аниқ солинади.

Станок столи содланмаган бўлса, заготовка шундай ўрнатиладики панбатда парма таналиган тешик маркази парма ўқи қаршисида аниқ жойланади ва заготовка силжитилмасдан, столда қисқичлар билан маҳкамланади.

Цилиндр шаклидаги заготовкани пармалани учун станок столида маҳсу

призмаларга ўрнатилади. Станок юргизиб юборилиб, парма ҳолати тегишга нисбатан текширилади. Ишлов бериш жойига мойлаш-совитиш суюқлиги келтириб қўйилади. Тешиклар тўғри жойлаштирилган, унел-кесил пармаланган.

7. Станок тезлиги ва суришни содлаш (уста топширирига кура)

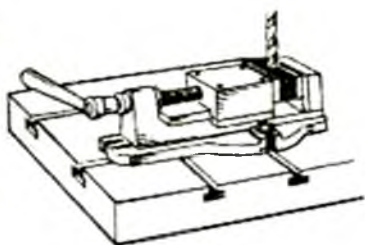

a)



b)

7. Уртача улчамдаги заготовклар машина гираларда ва қул гираларида қуйидаги тартибда ўрнатилади ва маҳкамланади:

станок столи ва гиранинг асоси яхшилаб артилади ва унинг юзаси машина мойи билан ситил мойланади. Гира дастоҳ столининг ўртасига ўрнатилади; тешик пармала наётган текислик пармага перпендикуляр ҳолатда бўлиши керак.

Гира жагига ёғоч остқўйма қўйилади, уни гирага шундай пухта маҳкамлаш дозимки, заготовка гиранинг тубига қўйилган остқўймаларга жипс тиралиб, улардан 10—15 мм чиқиб турсин; гирага заготовкларни ўрнатишда ёғоч ва мие болғачалар билан зарб берилади. 15 мм гача диаметри тешикларни пармалашда машина гиралари станок столининг ушунга ўрнатишга маҳкамлаш болтлари билан қотириб қўйилади (a).

Станок столи яхшилаб артилади. Баландлиги бир хил ва томонлари текис ҳамда параллел бўлган металл остқўймалар танланади. Уларнинг асослари яхшилаб артилади.

Заготовка гира жагига қисилиб, муришлар ясси жалди омбур ва бошқа асбоб ҳамда мосламалар ишлатилмасдан бурилади. Режаланган ва гирага қисилган заготовка остқўймага қўйилиб, жипс босиб турилади (b).

8. Агар станокда тезликлар ҳамда улатишлар қўтиси мавжуд бўлса, дасталар девордан содлаш жадвалчасига биноан тегишли ҳолатларда ўрнатилади.

Погонали шкивти станокларда созлаш жадвалчасига қараб, тасмалар шкивларининг тегишли погоналарига ўтказилади (дасталарни ўрнатиш ва тасмаларни бошқа погонага ўтказиш ишлари фақат станокда амалга оширилади). Станок ишга туширилиб, уни сошлаш туғри олиб борилганига ишонч ҳосил қилинади.

Пармалаш станогини бошқариш ва созлашда хавфсизлик қоидалари

1. Эговининг орқа учидан пона ўрнида фойдаланиш, болға билан пармага уриш ман қилинади.
2. Пармани қўл билан ушлаб турмасдан, чиқариб ташлаш тақиқланади.
3. Ўтиш втулкасини пармалан олиш учун унга уриш мумкин эмас.
4. Заготовка гира таълиғига зич таянишига ва гира жағларидан 10—15 мм чиқиб туришига риоя қилиш керак.
5. Устида теппик пармаланадиган текислик пармага нисбатан перпендикуляр ҳолатда бўлишига амал қилиш лозим.
6. Заготовка ишонччи равишда маҳкамланганига амин бўлиш керак.
7. Parmалаш патронини станок шпинделига ўрнатишда кескин ҳаркат қилмаслик лозим, аке ҳолда шпиндель юқорига кўтарилиб, суриш дастагини буриб юбориши, дастак эса, ўз навбатида, қўлга ёки юзга урилиши мумкин. шу боисдан дастакни ушлаб туриш зарур.
8. Кесувчи асбоб алмаштирилгандан кейин калитни пармалаш патронига қолдирмаслик лозим.
9. Хавфсиз ишланишига қатъий ишонч ҳосил қилгандан кейингина станокни юргизиб юбориш керак.
10. Иш вақтида станокка суяниш ярамайди.
11. Бош кийим кийиб ишлаш даркор.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

- Пармалаш станогини пармалашда талабалар унчалик қийнатмасалар ҳам, жумладан, қуйидаги қатор хатоларга йўл қўядилар:
1. Патронни станок шпинделидан пона билан уриб чиқариш ўрнига болғача ёрламида уриб чиқарадилар.
 2. Заготовкага қўшиб станок столини пармалаб юборишади.
 3. Қиришди билан ифлосланган станокда пармалайдилар.

4. Пармалаш тугаётганида кўли босим кўрсатиб, пармани синдириб қўйишади.

5. Станокни тозалаш-йиғиштириб қўймасликлари сабабли унинг тезда ишдан чиққишига ва ҳар хил тасодифлар юз беришига сабаб бўладилар.

15-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

СТАНОҚДА ВА ПАРМАЛАШ МАШИНАЛАРИДА ПАРМАЛАШ

Машқлар:


1. Станокда пармалаш.
2. Қўл (электр ёки пневматик) пармалаш машиналарида пармалаш.
3. Қўлда пармалаш машиналари билан қўлда тешиклар очиш.
4. Пармаларнинг ейилиши, уларни чархлаш, қировини тўкиш ва сифатини текшириши.

Тахминий иш объектлари: кавшарлагич—ковиялар, квадрат муҳрали чилангарлик болгалари, пармалашни талаб қиладиган турли ишлаб чиқариш заготовкालари.

Жихозлар ва асбоблар: вертикал пармалаш, чархлаш станогли, енгил ва ўрта типдаги пармалаш (электр ёки пневматик) машиналари, турли пармалар, 500 г. ли чилангарлик болгалари, кернерлар, ўлчаш даражаси 0,1 мм. ли штангенциркуллар, пармаларнинг чархлаш бурчакларини ўлчаш андозалари.

Маслама ва материаллар: машина гиралари, қўл гиралари, пармалаш патрони, турли втулкалар, поналар, қисқичлар, тагликлар, кондукторлар, тайнч ҳалқалари, эмульция, ҳар хил донадор абразив қайроқлар, резина қўлқоплар, ҳимоя кўзойнаклари, резина гиламчалар.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1. Пармани қўлда суриб, режа бўйича паррон, яъни у ёқдан бу ёққа ўзгича тешик пармалаш.	1. Заготовkada тешик режаланиб, унинг марказида кернер билан чуқур ўйиқ ўйилади. Заготовка ва дарма ўрнатилиб, станок жадвалга мувофиқ тешикка (шпинделнинг бир минутда айланишига) соланади.
Эслатма. Пармани қўлда суришда қалинлиги 10 мм.дан ошмайдиган заготовкalarda тешиклар пармалаш тавсия этилади.	Парма заготовкага яқинлаштирилади: заготовки машина гираси станок столида шундай сурилгани ке

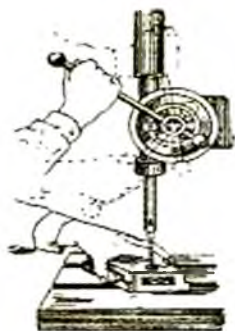

ракки, парма учи керн ўйишига аниқ тўғри келсин; сўнгра шпиндель кулариниб, станок иши туширилади. Кесувчи қисмининг $1/3$ чуқурчилида тажриба тариқасида тешик пармаланали ва унинг назорат кернларга тўғри келиши текширилади. Шундан пармалашда совитувчи эмульсия сувоқлиги қўлланотилади, чуқун ҳақ совитилмасдан пармаланали. Шу билан станок тўхатилади.

2. Механик суришда режага биноан паррон тешик пармалани.


Эслатма: Диаметри 30 мм дан ортиқ тешиклар икки ўтишда: аввал кичик, сўнгра керакли диаметрдати парма билан пармаланиди.

2. Заготовкаи на парма ўрнатилиб, станок белгиланган теълик ҳамда суришга сохланади. Станок иши туширилиб, қўлда тажриба тариқасида тешик пармаланали. Парма марка бўйлаб кетаётганлигига ишонч ҳосил қилинганч, механик суриш ластаси ишга туширилади ва тешик охиригача пармаланали.

Ўқ белги чизиқларини чизиш: бўлажак тешик шаклини белгилловчи доиравий чизиққа (1); бўлажак тешик диаметридан бир оз каттароқ диаметрли назорат чизигига (2); айланаларга ва марказ тешикларига керн уриб чиқилади.

Суриш ва пармалашни қўлда бажариш: улчами бўлажак чуқурчанин (1) $1/4$ қисмига тенг чуқурча ҳосил бўлади. Қиринди ташланади; чуқурчага белги чизиқнинг (1) концентриклиги текширилади, агар чуқурчанин шакли бўлажак тешикнинг белги чизигига нисбатан четга чиққан бўлса, у ҳолда тешикнинг маркази қўчириладиган томонда креймейсель билан 2-3 эриққа ўйишга тўғри келати.

Янги дан тешик (тўғри тешик) тешилади. Сўнгра тешикнинг пармаланиши охирига етказилади.

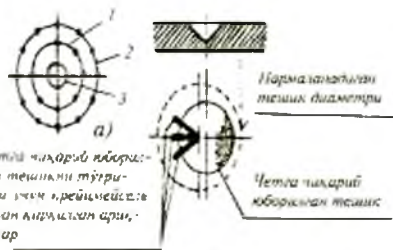


Четга чиқариб юборилган тешикни тўғридан унча креймейсель билан қириндан ариштилар.

б)

3. Станокда очик ва ёпиқ тешикларни пармалани.

Эслатма. Кўпгина станокларда чизгичдан ташқари лимбали автоматик сурниш механизми бўлади, булар парманинг талаб этилган чуқурликка кириш бўлини аниқлайди.

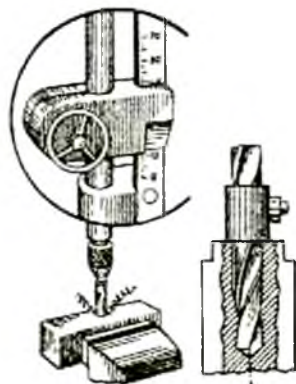

4. Очик тешик тар пармаланаши. Режаланган заготовка ва парма ўрнатиллади; станок айни иш шароитларига мувофиқ айланмиш тезлигига мосланади. Парма заготовкага яқинлаштирилади.

Машина гирасини заготовка билан бирга шундай еилжитиш керакки, парманинг учи кери чуқурчасига тугри тушсин. Шпиндель куларилиб, станок юргизиб кўборилали. Тешик пармаланиб, унинг белгиланган чуқурликда эканлигини ўлчаш ва текширишда қуйидаги усуллардан бири қўлланилади:

парма тешикдан олинган, тешик қириндидаи тозаланиб, унинг чуқурлиги махсус ўлчигич билан, тешик чуқурлиги эса станокнинг ўлчов чизгичи билан ўлчанади; станок тиргагидан фойдаланилади; пармалан чуқурлиги шпиндель втулкасидаги белгиларга қараб аниқланади; пармага ўрнатилган тиргак ҳалқадан фойдаланилади (расмга қаранг); сурниш дастасига бир текисда босилиб, тешик бовдан-оёқ пармаланади. Пармани заготовкадан чиқаришда босим камайтирилади; станок тўхтатилмасдан, парма тешикдан чиқариб олинади.

Ёпиқ тешиклар пармаланади. Бунда икки хил усул қўлланилади:

1-усул:

а) парма чала маҳсулот — заготовка юзасига теккунига қалар яқинлаштирилади;

б) парма кесувчи қисмининг узунлиги баравар пармаланади;

в) втулкали тиргак заготовка белгиланган чуқурликда ўрнатиллади ва маҳкамланади;

г) втулкали тиргак заготовка юзасига етган, унда белгиланган чуқурликда тешик пармаланади.

2-усул:

а) хомакни маҳсулот станок столига ўрнатилиб маҳкамланади.

б) парма қундалан кесувчи қирраси билан заготовка юзасига теккунига қалар жиклаштирилади;
 в) станокдаги чизгич қолга урилатилади;
 г) парма кесувчи қиемининг узунлиги баривар пармалаш ўтка идани те кўрсаткичга қараб, чизгичнинг бошланғич ҳолати белгиланади. Сўнгра берилган пармалаш чуқурлигини бу кўрсаткичга қушиқ йўли билан пармаланиши керак бўлган тешиқ чуқурлигига тенг сон ҳосил қилинади;
 д) пармалаш жараёнида чизгичга қараб, парманинг металлга кириб бориш чуқурлиги кузатиб турилади.

4. Кондуктор ердамида тешиқ пармалаш.




4. Хомаки маҳсулотни кондуктор ичига солиб, унинг ўғри жойлашганлиги текширилади. Бу кондуктор заготовкада (ёки заготовка кондукторда) жипс маҳкамланади. Кондуктор втулкасига аниқ мос келадиган изрма таниланади. Агар тешиқ икки ўншда пармалангани бўлса, шунга яраша втулка на пармалар танланади.

2-машқ. Қўл (электр ёки шевматик) пармалаш машиналар ердамида пармалаш

Эслатма. Пармалашга киришишдан аввал механикашқилатилган асбоблар билан ишлашга доир қўлдаги хавфсизлик техникаси қондаларини жга олиниг.


1. Пармалашга тайёргарлик қуриш (а) ва пармалаш жарасени (б).

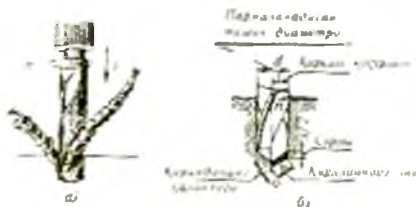

1. Пармалаш жойи кернланади, керакли диаметрдан парма танланиб, патронга (ёки ўтин втулкасига) маҳкамланади. Тоқ ўтказгич сым шектёр лармонига ва электр пармалашчига ерга (резина шланг эса хаво тармоғига) уланади. Маҳаллий ёрдитишнинг қондаги мувофиқлиги текширилади. Иш ўрни меҳнатни илмий ташқил этиш талабларига жавоб беришига ишонч ҳосил қилинади.

Тепкига босиб, машина иши сатт юришда текширилади ва парманинг урмаслиги аниқланади.

2. Енгил типдаги электр машиналар билан 8 мм.гача тешик пармалаш.

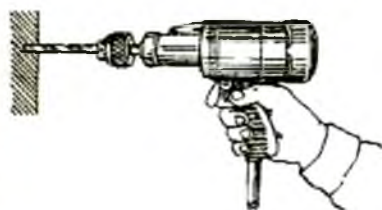


2. Енгил типдаги оқич дастали пармалагич унғ қўлга олинади.

Парма учи керн ўйиғига ўрнатилади ва курсаткич бармоқ билан тепкига босилиб, юритгич ишга туширилади.

Пармалагич дастасига босилиб, металлда тешик пармаланади. Бу жараёнда парма ўқи пармаланаётган текисликка нисбатан перпендикуляр ҳолатда бўлишига қараб турилади. Иш вақтида электр юритгични бир жойдан иккинчи жойга қўчириш учун уни тўхтатиш лозим бўлади. Иш тугаётганида парманинг сурилиши камайтирилади.

Пармалагични тармоқдан узмасдан, парма тешикдан чиқарилади, сўнгра тепки қўйиб юборилиб, юритгич тўхтатилади. Пармалагич электр (ски ҳаво) тармоғидан узилади.

3. Ўрғача типдаги пармалагичда 15 мм.гача тешик пармалани.

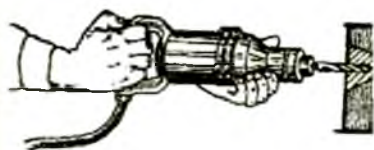


3. Ўрғача типдаги берк дастали пармалагич дастасидан унғ қўл билан, корпусидан чап қўл билан ушланади, парма учи керн ўйиғига ўрнатилагач, тепкига унғ қўлнинг бош бармоғи билан босилиб, юритгич ишга туширилади.

Тешикни пармалашда навбатманавбат ишлаш ва дам олишга ҳамда совитиш учун пармалагични тўхтатишга тўғри келади. Пармалагичга икки қўл билан босилади, парманинг заготовкадан чиқиш чоғида машинага енгилроқ босилади.

Иш тугаган машина электр юриттичи гармоқдан узиб қўйилади; парма машина шпинделининг тешигидан махсус пона ёрдамида чиқариб олинади; электр пармалаш машинаси кирдан, металл чанги, қириндилардан яхши-лаб тозаланadi. сым қобили қуруқ латта билан артилиб, пухта ўраб қўйилади.

3-машқ. Тешикларни пармалаш машиналари ёрдамида қўлда пармалаш

1. Диаметри 10 мм. гача бўлган тешикларни тартарак билан пармалаш.

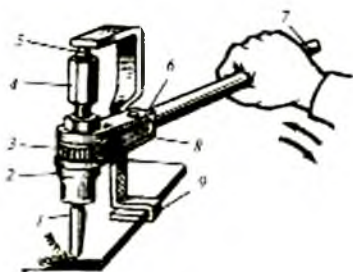

1. Тартаракнинг ишига яроқли эканлигини билиш учун: тўсқичли гилдирак, гайка, марказлар, лўкидон ва тутқич—скобалар кўздан кечирилади; шпиндель (2) конуси ва парма (1)нинг конуссимон орқа учи артилади; парма (1) белгиланган тешик марказига тақалади; тутқич (9) бир учи билан заготовка қўйилади; иккинчи учи тартарак юзасига нисбатан қатъий пертиквал вазиятда турадиган қилиб марказга (5) тиралади (ўрнатилганда гайка (4) буриб туриланади); ўнг қўл билан даста (7) тўсқич гилдиракнинг бурилиш бурчати га айлантрилиб, тартарак шпиндели парма билан бирга бурилади.

2. Кичик диаметрли тешикни қўлда парма билан пармалаш.




2. Кичик диаметрли тешикни пармалашда: парма дастаси (5)нинг юриши текширилади; тиракнинг (4) яхши маҳкамланганлигига ишонч ҳосил қилинади; подшипникларда мой бор йўқлиги кўздан кечирилади (зарурат бўлса, мойланади); чизмада кўрсатилган маълумотлар билан сиичиклаб танишилади, заготовка чизмага кўра режаланади, марказлар, айланалар ва белги-чи неқларга керн уриб чиқилади; чизмага мувофиқ берилган диаметрда парма танланади;

патроннинг муштчалари парманинг зарур диаметрига очилади; парманинг орқа учи ва патрон муштчаларининг ичи артилади; парма патрон муштчаларида қисилади; даста (5) айлантирилиб, парманинг тешиш-тепмаслиги текшириб кўрилади.

3. Паст остқўймада қўл парма билан пармалаш:

Эслатма. Парманинг синиши кўпинча унинг қийнаётгани ва унга кучли босилгани оқибатида юз беради.

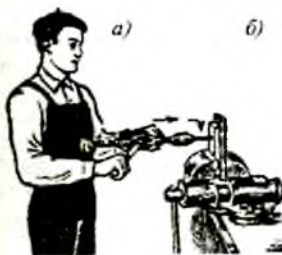

а)

3. Паст остқўймада пармалашда (а): остқўймага (1) (ёки полга) режаланган заготовка (3) қўйилади, деталь остқўймада (2) жойлаштирилади; парманинг учи кернер уриб белгиланган марказга келтирилади; хомаки пармалаб кўрилади: парма дастаси ўнг қўл билан раван айлан-тирилади; пармаланаётган тешикка албатта, бир неча томчи машина мойи қўйиш керак бўлади (чунки бунда кесил жараёни яхшиланади); ўнг қўл билан парманинг айлан-тириш дастасидан, чип қўл билан эса қўлғалмас дастасидан ушланади; кўкрак маркази (тиракка) тиралади; даста ўнг қўл билан айлантирилиб, пармалани амалга оширилади; тешик қиринди, синиқлардан иложи борича тез-тез тозалаб (заготовкани айлан-тириб, силкитиб) турилади, чунки бу синиқлар парма кашаги остига тушиб, парманинг ўтмаслашувига ёки уваланиб синишига сабаб бўлиши мумкин; парма тикилиб қолганида уни тескарсига айлантириб, бўшатип керак; пармалаш охирида пармага босил кучини ва унинг айланиш тезлигини камайтириш лозим, аке ҳолда парма тешик тубига босилтиб синади; баланд тагликда қўл пармаси билан пармалаш ҳам паст тагликда пармалангани каби амалга оширилади; шунингдек, чилангарлик тирасига маҳкамлаб қўйиш ҳам мумкин бўлади (б); гирага қисилган заготовкalar қўл парма билан пармалади; заготовка гирада пухта қисиб қўйилади (в);

	<p>Парманинг тўғри чарчланганлиги: хомаки пармалаш йўли билан текширилади (8).</p> <p>Металл чиқиндилари ичидан қисқа ва кичик диаметрли бўлганлари олиниб, машина гираларига ёки пармалаш станогининг столига маҳкамлаб қўйилади. Парманин орқа учи ва станок шпинделининг конуси ҳамда парма станок шпинделининг конуси артилиб, парма станок шпинделига ўриатилади.</p> <p>Хомаки пармалаб кўриш: агар кееувчи қирраларнинг парма ўқига нисбатан қиялик бурчаклари бир хил бўлса, қиринди тешиқдан икки спираль ариқча бўйлаб, агар бир хил бўлмаса, битта ариқчадан чиқади; хомаки тешик диаметри аниқланади (ногўри чарчланганда, бу диаметр парманинг номинат диаметридан катта бўлади).</p>
--	---

Станокда ва пармалаш машиналари билан пармалашда хавфсизлик қондалари

Бу амални бажаришда:

- маҳкамланиши лозим бўлган ёки яхши маҳкамланмаган заготовкани пармаламаслик керак;
- пармалаш вақтида соч бош кийим остига олинади;
- энг учи пухталаб тугмаланadi;
- ўтмас парма билан пармаламаслик лозим;
- айниқса, кичик диаметрли тешиқларни пармалашда пармага қаттиқ босилмайди.
- кўзга қиринди тушмаслиги учун пармага жуда яқин энгашилмайди;
- қиринди пуфлаб кетказилмайди;
- парма тешиқдан чиқиши биланоқ даста дарҳол қўйиб юборилмай, шпиндель дастаси юқорига равои ҳаракат билан кўтарилиб, дастлабки ҳолатгача етказилади;
- пўлат металл совитувчи сувоқдиксиз пармаланмайди; агар пармалаш вақтида қисирлаган товуш эшитилса, пармалаш тўхтатилади; заготовка юмшатилади ва парма қайта чарчланади;
- агар ишдаги электр қуввати 40 В дан ортиқ бўлса, ерга уланмаган электр асбоби билан ишлаш қатъиян ман этилади;

- юритгич тармоққа улашгач, асбобнинг айланадиган қисмларини қўл билан ушлаш мумкин эмас;
- ишдаги ҳар қандай танаффусда юритгични тармоқдан узиб қўйиш зарур;
- ток узатувчи симининг изоляцияси бузилган электр асбоби билан ишлаш ман этилади;
- резина шланг пневматик асбобга тармоқдан ҳаво чиқарувчи жўмрак очилишидан олдин уланади;
- пневматик асбоб билан ишлаб бўлгач, аввал тармоқ жўмраги ёпилади, сўнгра эса шланг асбобдан олинади;
- механизациялашган асбоблардан фойдаланиб, ишланадиган деталь ва узеллар ишончли равишда маҳкамланади.

Бу машғулотда талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш талаблари 14-машғулот охирида берилган.

16-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ТЕШИКЛАРНИ ЗЕНКОВКАЛАШ, ЗЕНКЕРЛАШ ВА ЙЎНИБ КЕНГАЙТИРИШ

Машқлар:

1. Тешикларни зенковкалаш.
2. Тешикларни зенкерлаш.
3. Тешикларни йўниб кенгайтириш.

Тахминий иш объектлари: пўлат арра станогини рамкасининг ашёлари, параллел гира жағлари, чўян тахтачалар, рейсмас асоси ва ҳоказо.


Асбоб ва жиҳозлар: 20 мм. гача диаметрда пармаловчи станок, чархлаш бурчаги 60, 90 ва 120° ли конус зенковкалар, турли цилиндрсимон ва конуссимон (қўл ва машина) развёрткалар, турли калибрли тиқинлар, ҳар хил конус калибрлар.

Мослама ва материаллар: параллел гира, машина гираси, развёрткалар учун турли пармадасталар, минерал мой, эмульсия.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Тешикларни зенковкалаш	
1. Конус зенковка билан мурват (парчинмих) калдаги учун жой ўйиш — зенковкалаш.	1. Заготовка пармалаш станогини столига ўрнатилиб, маҳкамланади. Заготов-

	<p>када чизма бўйича берилган диаметрида тешик пармаланади. Станок тухтагилиги ва заготовка столдан олинмай, парма мос келидиган конус зенковка билан алмаштирилади. Станок секин айланпирилиб (сўзи билан 100 айл/мин) ва зенковка қўлда сурилиб, чизмада кўрсатилган ўлчамгача тешик зенковкаланади.</p>
--	--


2. Доимий йўналтирувчи (цапфали) цилиндрик зенковка билан мурват (шарнирли бирикма)нинг цилиндрик қаллаги учун уч зенковкалаш.

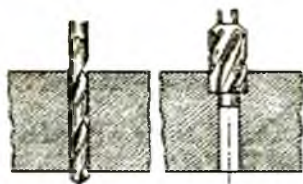

2. Зенковканинг доимий йўналтирувчи (цапфа)си диаметрига мос парма билан тешик пармаланади; станок 60—100 айл/мин.га содланиб, ишга туширилади ва вақти-вақти билан уя чуқурлиги ўлчаниб, зенковкани амалга оширилади; зенковкалашда, албатта, эмульсия қўлланиб, зенковка қўлда сурилиб бажарилади; зарур бўлганида, тешик чизмада кўрсатилган ўлчамгача пармаланади.

2-матқ. Тешикларни зенкерлаш

1. Тешикни чизмада кўрсатилган ўлчамгача зенкерлаш.

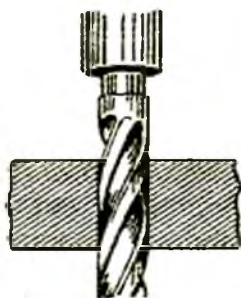

1. Жадвалга биноан танланадиган зенкерлаш қўйимини ҳисобга олиб, парма билан тешик пармалашдан олдин керакли диаметраги (қўйида берилганлардан) парма танланади.

Парма диаметри — 16—55, 56—65, 66—76 мм.

Зенкерлаш учун қўйим — 2,5, 3,0, 3,5 мм.

Парма диаметри — 5—24, 25—35, 36—45 мм.


Зенкерлаш учун қўйим — 1,0, 1,5, 2,0 мм.

Станок тухтагилиги ва заготовка станок столдан олинмай, парма тегишли цилиндрик зенкер билан алмаштирилади. Станок зенкерлаш учун пармалаш режимларига асосан содланиб, ишга туширилади ва зенкер механик усулда сурилиб, паррон тешик зенкерланади.


3-машк. Тешикларни қўл развёрткалар билан йўниб кенгайтириш

1. Тешикни развёрткалар билан йўниб кенгайтириш (А).


Эслатма. Силлик цилиндрик тешиклар тўғри ариқчали развёрткалар билан, шпонка ариқчаси бўлган тешиклар бурама ариқчали развёрткалар воситасида, конус штифтлар учун белгиланган тешиклар эса, тегишли даражада конус развёрткалар билан ишланади.

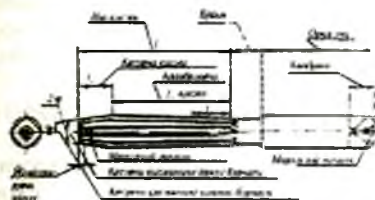

а)

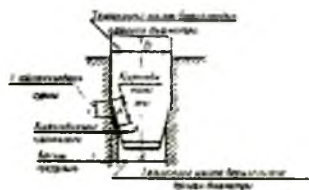

б)

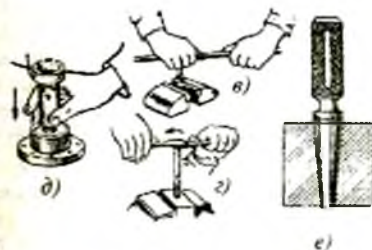

в)

1. Чизмага мувофиқ, йўниб кенгайтириш учун қўйим қолдирилиб, (А) расмга берилган маълумотлар ҳисобга олинган ҳолда тешик пармаланади: тешик диаметри — 3—6, 6—18, 18—30, 30—50 мм;

Йўниб кенгайтириш учун қўйим — 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 мм

Тегишли развёртка танланади: силлик цилиндрик тешикларни йўниб кенгайтиришда — тўғри ариқчали развёрткалар; шпонка учун ёки шлишли уйқлари бўлган тешиклар учун — спиралсимон ариқчали развёрткалар; конуссимон штифтлон тешиклар учун — тегишли конусликдаги конуссимон развёрткалар.

Развёртканинг тишлари синиб, уваланиб тушмаганлиги ва кесувчи қирраларида уйилган жойлари йўқлиги текширилади. Чала маҳсулот станокдан олиниб, чилангарлик гирасида маҳкамланади. Керакли ўлчамдаги хомаки йўнувчи развёртка олиниб, унинг кесувчи қисми машина мойи билан мойланади. Развёртка тешикка тикка қўйилиб, унинг ҳолати 90° ли бурчаклик билан текширилади.

Тешик ўқи ишлов бериладиган заготовка юзасига перпендикуляр ҳолатда эканлигига ишонч ҳосил қилиниб, развёртканинг орқа учи квадратига пармадаста — вороток ўрнатилади (б). Развёртканинг қийшайтиши пармадастанинг ёнига оғиши ёки унинг бир текис босилмаганлиги ёхуд развёртка учун катта қўйим қолдирилганлиги оқибатида содир бўлади.

Ўнг қўл билан развёрткага унинг ўқи бўйлаб бир оз босим кўрсатилади, чап қўл билан пармадаста соат мили йўна-

лишида секин ва равион ҳаракатландирилади (А). Развёртка тешикка кесиб кирганидан кейин пармалаш тутқичларининг учидан ушлаб ва бооиб туриб, развёртка айлантирилади (Б): развёрткани фақат бир томонга айлантириш керак, яъни у тескари айлантиридек тешикларни остига қиринди тушиб, тикилиб қолади ва тешик деворларини бузиб юборadi.


Эслатма. Развёрткани теътез тешикдан чиқариб, қириндидан тозалаш машина мойи билан обдан мойлаб туриш керак (чўяини мойламасдан ишлаш мумкин).

Йўниб кенгайтиришда қуйидаги талаблар ҳисобга олинади:

цилиндрик тешикларни кенгайтиришда развёртка иш қисмининг $\frac{3}{4}$ қисмини тешикдан чиққан пайтида (А) йўниб тугаллаш керак бўлади.


Конуссимон тешикларни йўниб кенгайтиришда бса конуссимон калибрининг қулдани чизиқларини ҳолатига қараб йўниб кенгайтиришини тугаллаш лозим (Б).

2. Тешикни пармалаш станогида йўниб кенгайтириш.

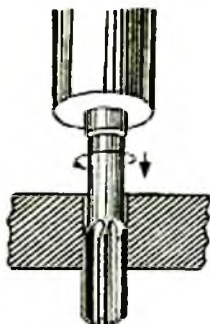

2. Юқорида кўрсатилган қўлим билан йўниб кенгайтириш учун тешик пармаланади. Станок ўқатилиши ва хомаки маҳсулот унинг столдан олинмай, парма тегшли машина развёрткасига айлантирилади. Режимлар жадвалига мувофиқ, станок йўниб кенгайтиришга соланади ва ишга туширилади ҳамда развёртка механик тарзда сурилиб, тешик йўниб кенгайтирилади. Бу ишда минерал мой қўлланилади.

Эслатма: Тешикни бўр билан ва қядам воситасида қуйидагича текшириш мумкин: тиқинда бўр билан буйлама чизик чизилади, тиқин текширилаётган тешикка киритилиб,

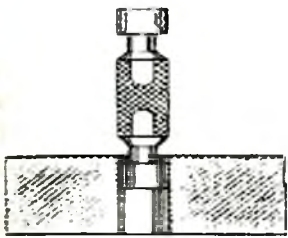	<p>уқ атрофида 1/4 га буриб айлантирилади (тиқин тешикка жипс кириб борганда, бўр учи кетиши керак). Анча аниқроқ текширишда чизик бўр билан эмас, балки қалам билан чизилади.</p>
<p>3. Тешик сифатини текшириш.</p> 	<p>3. Йўниб кенгайтирилган тешик юзасининг сифати кўздан кечириб текширилади.</p> <p>Тешик калибрлар воситасида:</p> <p>а) цилиндрик тешикники — калибр тиқинининг ўтадиган ва ўтмайдиغان учи бўйича;</p> <p>б) конус тешикники — бўр па қалам билан аниқланади.</p>

Тешикларни зенковкаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда хавфсизлик қондалари

Хомаки маҳсулот — заготовкalar станок столида тўғри ўрнатилади ва пухта маҳкамланади; ишлов бериш жараёнида уларни қўл билан ушлаб турмаслик керак.

Пармалаш патронини станок шпинделига ўрнатишда кескин ҳаракат қилмаслик лозим, акс ҳолда шпиндель юқорига кўтарилиб, суриш дастагини буриб юбориши мумкин, шу билан дастакни ушлаб туриш лозим.

Кесувчи асбоб алмаштирилгандан кейин калитни пармалаш патрониди қолдирмаслик керак.

Хавфсиз ишлашга қатъий ишонч пайдо бўлгандагина станок юргизиб юборилиши лозим.

Иш тугагач, машина электр юритгич ва электр тармоғидан келувчи токдан узиб қўйилиши керак.

Насоснинг ишлашини ва ишлов бериш жойига келаётган совитиш суюқлиги миқдорини назорат қилиб туриш лозим.

Айланаётган кесувчи асбобни ва шпиндельни ушламаслик керак.

Синиб қолган кесувчи асбобларни қўл билан чиқариб олмаслик керак, бу мақсадда махсус мосламалардан фойдаланиш лозим.

Заготовкalarини бир иш ўтишида пармалашда, айниқса, кичик диаметрли пармалар билан пармалашда, суриш дастагини қучли босмаслик даркор.

Патрон ёки пармани алмаштиришда станок столига ёғоч остқўйма қўйиш керак бўлади.

Пармалаш патронини, пармани ёки ўтувчи втулкани шпинделдан чиқариб олиш учун махсус калитдан, понадан фойдаланиш лозим.

Кесувчи асбобнинг ва заготовкalar ҳамда асбобларни маҳкамлаш қурilmаларининг ишга яроқлиligини доимо кузатиб бориш керак.

Ишлаб турган станок орқали бирор нарсани узатиш ёки олиш мумкин эмас.

Иш вақтида станокка суюқлик тақиланади.

Бош кийими кийиб ишлаш керак.

Станок олдида ҳатто қисқа мулдатта кетишда, уни мойлаётганда, нуқсонларини бартараф этишда ҳам албатта, тўхтатиб қўйиш зарур.

Электр ва пневматик машиналар билан ишларда фақат соz анжомлар (электронпневокабеллар, штепсель бирикмалари ва ҳоказо) дан фойдаланиш керак.

Машиналарни қисмларга ажратиш, тозалаш ва таъмирлаш ман этилади.

Машина билан зах хоналарда ва ёмғир ёғиб турганида очиқ жойда ишламаслик керак: конус ичига нам тушишига йўл қўймаслик лозим.

Ишга туширилган электр юриткич билан бир жойдан иккинчи жойга кўчиш мумкин эмас.

Корпуси ерга уланган электрлаштирилган машиналарда резина қўлқоп, калиш кийиб ёки резина гиламчаларда туриб ишлаш тавсия этилади.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Пармалаш, зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда талабалар унчалик қийналмайдилар, ammo қатор хатоларга йўл қўядилар, улар жумласига қуйидагилар кирати:

— патрон станок шпинделидан пона ўрнига болгача ёрдамида уриб чиқарилади;

— хомакни маҳсулотга қўшиб станок столи пармалаб юборилади;

— қиринди билан ифлосланган станокда пармаланади;

— нотекисликлар йўқотилмасидан тешиклар пармаланади;

— парма керн чуқурлигига аниқ туширилмайди;

— пармалаш тугаётганида кучли босиш натижасида парманинг синишига йўл қўйилади;

— тешикдан пармани чиқариб олишда заготовка қийшайтириб юборилиб, парма синдирилади;

— заготовка машина гираларида нотўтри қисм, рейсмас ёки бурчаклик билан текшириб кўрилади;

— чала маҳсулот нопараллел остқўймаларда пармаланади;

— хом ашёга қўшиб машина гирасининг танаси пармалаб юборилади;

— парма "ёнбошлатиб" чархланади;

90° бурчак ўрнига нотўтри бурчак ҳосил қилиб тешиқлар очилганда, чархланган парма развёртка тескарисига айлантирилиши натижасида унинг тишлари синиб кетади;

— станок тозалаб-йиғиштириб қўйилмайди.

Талабалар 16-ўқув - ишлаб чиқариш машғулотининг 1—3-машқларини бажаришлари натижасида:

— станокларда, қўл, электр ва пневматик машиналар билан пармаланган хавфсиз ишлаш қоидаларини; пармалаш, зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда ишлатиладиган асбоб ва мосламаларни; очиқ ва ёпиқ тешиқларни режага асосан, андоза ва кондуктор ёрдамида пармалаш, тешиқларни зенковкалаш ва йўниб кенгайтириш усулларини **билишлари**;

— пармалаш, зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш; станокни белгиланган режимга сошлаш ва бошқариш; мосламалардан фойдаланиб, турли хил пармалаш, зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтириш; қўл пармалар ва тартараклар билан ишлаш; пармаларни чархлаш; пармалаш ва йўниб кенгайтиришда жадвалларга қараб ва ҳисоблаш йўли билан керакли кесиш режимини аниқлаш каби амалларни **уддалай олишлари** лозим.

17-ўқув - ишлаб чиқариш машғулоти

ТАШҚИ РЕЗЬБА КЕСИШ

Машқлар:

1. Думалоқ плашкалар воситасида резьба кесиш.


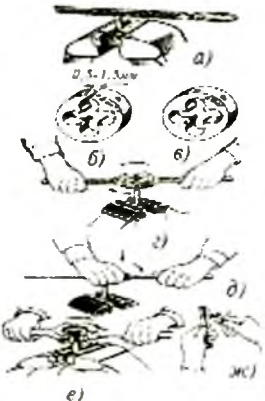
2. Клупп воситасида резьба кесиш.

Таҳминий иш объектлари: болтлар, шпилькалар, ёпиқ ва очиқ тешиқларида 6—16 мм диаметрли ички резьбалари бўлган турли шаклдаги деталлар, 100 мм узунликдаги, 4—16 мм диаметрли мурватлар.

Асбоб ва материаллар: ўнг ва чап метчиклар, резьба кесиш пармалари, кернерлар, болғачалар, зенковкалар, метрик метчиклар, резьба

ўлчагичлар, резьба калибрлари—тиқинлари (ёки болтлари), штангенциркуль (0,1 м), 2 ва 3-рақамли турли эговлар, доиравий резьба кестич, яъни плашкалар (кескин ва яхлит), машина метчиклар, чизгичлар, машина мойи ва латта-путта.

Мослама ва материаллар: вертикал пармалаш ва столга ўрнатилган пармалаш станоклари, резьба кесадиган электрик ва пневматик машиналар, чилангарлик дастоҳи-верстаги, параллел гирада, плашка тутқич клупплар.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Думалоқ плашка воситасида резьба кесини	
<p>1. Воротокни ишга тайёрлаш.</p> 	<p>1. Воротокдаги барча мурватлар салгина бушатилади. Плашка воротокнинг уясига шундан қўйиладикки, плашкадаги таъмин юқорида бўлади, ўйиқлар эел тўхтатгич — створ мурватлар қаршисида жойланади. Керилма плашкалар кескин ўрта мурват рупарасида бўлиши керак (расмга қаранг).</p> <p>Плашка вороток каллагидати тўхтатгич мурватлар воситасида маҳкамланади.</p>
<p>2. Стерженьни тайёрлаш, гирада қисиб қўйиш ва плашкалар билан резьба кесини.</p> 	<p>2. Бунда резьбанинг диаметри ва кесиладиган қисмининг узунлиги чизмага қараб аниқланади. Стержень диаметри текширилади, у резьбанинг ташқи диаметридан 0,1—0,2 мм кичикроқ бўлиши керак. Яхши киришини таъминлаш учун стерженьниг юқориги учиди раҳ эвокланади.</p> <p>Стержень гирада вертикал ҳолатда шундай ўрнатиладикки, унинг жаглардан чиқиб турадиган қисми резьба кесиладиган қисмидан 10—15 мм узунроқ бўлади. Қирқиладиган қисмининг узунлиги улчаб олинади.</p> <p>Стерженьниг учиди раҳ олинида унинг эни резьба ўрачмининг баландлигидан бир оғ каттароқ бўлиши керак (кесилиб киришини таъминлаш учун).</p>

Берилган резъбага кўра иккита доиравий планка (кесик плашка) — (А) ва яхлит планка (Б) ҳамда уларга мос плашка тутқичлар танланади. Плашкалар резъбаси эса ўткир чархланган ва нуқсонсиз бўлиши керак. Стерженьнинг учини мойлаш лозим.

Кесик планка плашка тутқичга ўрнатилиб, мурват билан маҳкамланади. У шундай ўрнатилиши керакки, қирралари қисилган ҳолда бўлмасин, яъни энг катта диаметрга эга бўлсин (А). Плашка стерженьнинг резъба кесиладиган учига шундай қўйилсинки, унинг тамгаси пастга ва текислиги стержень ўқиға перпендикуляр ҳолда бўлсин (А).


Унг қўлини кафти билан плашканинг корпуси пастга босилади; чап қўл билан плашка тутқич соат миля йўналишида то плашканинг кесувчи қисми стерженьга кесиб киргушига қадар айлантирилади (Б); сўнгра қириндини синдирини учун плашка тутқич дастасидан ушлашиб, тескари томонга ярим буралади (бунда плашканинг иш қисми обдан мойланади).

Кесик плашка плашка тутқичдан олиниб, калибровчи яхлит планка билан алмаштирилади (Б). Яхлит плашка гоҳ бир томонга, гоҳ иккинчи томонга айлантирилиб, резъба охириги ўлчамигача калибранади (Б).

Резъба тоза латта билан артилиб, резъбани калибр ҳалқа (гайка) билан текширилади. Резъбанинг қадами резъба ўлчанич (Ж) резъба профилитига мослаб инланган пластиналар тўплами ёрдамида текширилади.

Эслатиш. Агар ҳалқа-гайка ёки резъбани ҳалқа буралмаса, у ҳолда бўлтдаги резъба яна кесилиши керак (резъбанинг ўлчами ростлаш мурвати билан ростланади).

3. Яхлит плашка билан резъба кесиш.

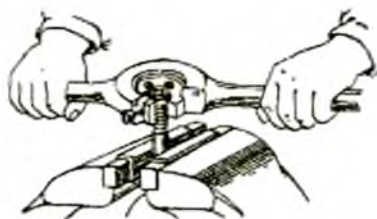


3. Яхлит плашка гоҳ бир томонга, гоҳ иккинчи томонга айлантирилиб, резъба охиригى ўлчамигача калибрланади. Стержень учи мойланиши керак.

Плашка стержень учига шундан қўйиладики, тамга пастда бўлади, сўнгра вороток корпусига ўнг қўлини кафти билан босилиб, чап қўл билан унинг дастаси соат мили йўналишида плашка бутунлай стерженьга боғиб киришига қатар айлантирилади.

Бир ўтинда плашкани вороток дастасидан ушлаб, соат мили йўналишида бир-икки марта ва тескарисига ярим айланишта айлантириб, стержда тегишли узунликда резъба кесилади. Плашка обдан мойланиши керак.

Резъба сифати ташқи томондан куриб текширилади (юлуқ жойлар ва узук ўрамлар бўлишига йўл қўйилмайди).

4. Резъбани керилма плашка ёрдамида кесиш

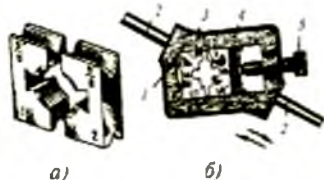

4. Воротокдаги четки соғлаги мурватлар бушатилади ва ўртадаги мурват эич буралади, плашка бушатилади (берилади). Стержда юқорида кўрсатилган усул билан керакли узунликда резъба кесилди ва плашка тескарисига айлантирилиб олинади.


Резъба ва резъба калибр ҳалқаси ёки гайка ёхуд ўтадиган ҳалқа буралмас, резъбанинг ўлчами соғлаги мурватлар воситасида ростланиб, болта яна бир марта резъба кесилди. Керилма ярим плашкалар рамкадаги призматик йўналтирувчиларга шундай ўрнатилсинки, клупдаги ва планкадаги рақамлар бир-бирининг рўпарасида турсин.

2-машқ. Клуп воситасида резъба кесиш

1. Клупни янгиш.



1. Клупнинг плашкалари ва йўналтирувчи рамкалари арилади ҳамда юнқа мой қатлами билан мойланади.

	<p>Клупп рамкасига 1, 2-рақамли плаш-калар бирин-кетин шундай қилиб қўйиладики, плашқалардаги тамгалар клупп корпусидаги тамгалар томонида бўлади (расмга қаранг). Плашқалар босувчи мурват воситасида қўйилади.</p>
<p>2. Болтда (шпилькада) резьба кесин.</p> 	<p>2. Резьбалар жадвалидан фойдаланиб, болт диаметрининг уйидастган резьбага мослиги текширилади. Болт (шпилька) тирада тик ҳолатда (болт каллатидан, шпилька - резьба кесилмайдиган ўрта қисмидан) маҳкамланади.</p> <p>Клуппнинг тарангловчи мурвати салгина бушатишганида, плашка стерженьни 3/4 қалинлигича қамраб олиши керак, сўнгра тарангловчи мурват яна маҳкамлаб бурилади. Плашка ва стержень учи обдан мойланади ва стерженьда клупп дастаси соат милли йўналишида бирикки ва тескари йўналишда ярим айлантирилиб, керакли ўзунликда резьба кесилади.</p> <p>Клупп соат милли йўналишига тескари айлантирилиб, дастабки ҳолатга ўрнатилади, тарангловчи мурват ярим айланишга буралади ва стерженьда яна резьба кесилади. Резьба кесиш тўла резьба шакли ҳосил қилинунча шу тартибда давом эттирилади, резьба калибр ҳалқалар ёки гайка воситасида текширилади.</p>
<p>3. Резьба сифатини текшириш.</p> 	<p>3. Резьба сифати ташқи томондан қараб текширилади (ютуқ жойлари, урани узилган резьбалар бўлишига ишқ қўйилмайди). Резьба гайка воситасида текширилади (буца гайка осонгина, лекин лиқилламасдан буралиб бориши керак).</p> <p>Резьба калибр-ҳалқа билан текширилади (ўталган ҳалқа буралиши, ўтмайдиғани эса буралмаслиги керак).</p> <p>Резьба тоза латта билан яхшилаб артилгандан кейин унинг сифати резьбали ҳалқа билан назорат қилинади.</p>

Ташқи резъба кесишда лавфсизлик қондалари 18-ўқув ишлаб чиқариш машғулоти охирида берилган.

18-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти ИЧКИ РЕЗЪБА КЕСИШ

Машиқлар:

1. Паррон тешиқларда резъба кесиш.
2. Бир томони берк тешиқларда резъба кесиш.

Тахминий иш объектлари: турли гайкалар, ички резъбали (икки томони ва бир томони очик) турли ишлаб чиқариш заготовкaları.

Асбоб ва материаллар: метрик ва дюйм резъбалар учун турли чилангарлик метчиклари, 90° ва 120° ли турли зенковкалар, резъба калибр-тиқинлари, турли пармалар, ўлчаш аниқлиги 0,1 мм. ли штангенциркулар.

Моелама ва материаллар: метчиклар учун турли воротоклар, пармалаш патронлари, параллел гира, мой.

Машиқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машиқ. Паррон тешиқларда резъба кесиш	
<p>1. Заготовкани резъба кесишга тайёрлаш.</p> 	<p>1. Резъба жадвалдан берилган ўлчамга мос парма танлашиб, етишок патронига маҳкамланади. Заготовка режаланади, у пармалаш станогининг столига урғатилиб, паррон тешиқ пармаланади.</p> <p>90° ёки 120° ли зенковка билан 0,1 — 1,5 мм.га бир ёки икки томондан тешиқ зенковқаланади (а). Резъба кесиладиган тешиқка ишлов бериш учун парма диаметри аниқланади. Маълумотнома жадвалларидан метрик ва қувур резъбаларники кесишга мос парма диаметри топилади; жадваллардан фойдаланишнинг иложи бўлмаганда, метрик резъба кесилдиган тешиқ диаметрини тақрибан қуйидаги формула асосида ҳисоблаш мумкин:</p> <p>$d_2 = d - k \cdot p$, бу ерда: d_2 — парма диаметри, мм; d — резъбанинг номинал диаметри, мм;</p>

A — тешиklarнинг режаланишига қараб жадваллардан олиннадиган коэффициент (одайда. $A = 1 - 1,08$);
 p — резьба-қадам, мм.

Парманинг конуссимон орқа учи артишиб, патронга ўрнатилди. Парма станок патронига яхшилаб маҳкамланади.

Метчик тешикка бурчакликка қараб қўйилади ва унинг ўқи ишлов бериладиган юзга перпендикулярлиги текширилади (А).

Ўнг қўл билан воротокка унинг ўқи бўйлаб босим бериб, чап қўл билан эса метчик тешикка 1—2 ўрама кесиб кириб (Б), турғун ҳолатни олгунига қадар ўнг томонга (резьба ўнақай бўлганда) буриш керак бўлади (А).

2. Тешикка резьба кесин.



2. Чизма талабларига мувофиқ метчиклар танланади. Заготовка гира жағига маҳкамланади. Дастлабки (ҳомаки) метчикнинг иш қисми мойланади ва қирқувчи қисми билан тешикка амиқ киритилади.

Метчикнинг орқа учи квадратига вороток кийгизилади ва метчик металлда бир неча ўрам ўйгунча бурагич уни қўл билан соғт мили йўналишида айлантирилади.

Вороток дастасидан ушлаб, метчикни соғт мили йўналишида бир-икки марта ва тескарисига ярим айланишга (қирқидини қирқин учун) айлантирилиб, метчикнинг иш қисми тешикка бутунлай киргунча резьба кесилади. Метчик тескари томонга айлантирилиб, чиқариб олинади ва иккинчи (калибрловчи) метчик билан резьба кесилади.

3. Резьба сифатини текшириш.

3. Резьба ташқи томонидан кўриб текширилади (қолқ ва ўрамлари узинган резьба бўлишига иўл қўйилмайди).



Резьба калибр-тиқин воситасида текширилади (унинг усталниган учу резьбига буралиб, ўймайдиган қисми буралмайди)

2-машқ. Бир томони берк тешиқларда резьба кесини

1. Заготовкани резьба кесиништа тайерлаш (1-машқдаги расмга қаранг)

1. Резьбалар жалғалига қариб пармаланади, тешиқ режаланади ва белгиланган чуқурликда пармаланади. 60° ёки 120° ли зенковка билан 1—1,5 мм.га тешиқ зенковқаланади.

2. Бир томони берк тешиқда резьба кесини.



2. Турли хилдаги метчиклар танланади ва заготовка гирга маҳкамланади. 1-машқда кўрсатилган усулларни қўллаб, дастлабки метчик билан тешиқда резьба кесилади. Бунда метчикнинг қар икки-уч иш айланишидан сўнг уч қариб олиниб, тешиқ қириндидан тозаланади. Шундай усулда тўпلامдаги иккинчи метчик билан резьба кесилади.

Ёпиқ тешиқларда резьба кесинида пармалаш чуқурлиги резьба узунлигидан 0,5 қадар ортиқ олинади (бу ерда R — кесиладиган резьбанинг қадами, мм).

Метчик тешиқ тубига тақалиши билан уни айлантиришни тўлатиш керак. Ёпиқ тешиқларда тўла резьба кесини зарурияти туғилганда, кесувчи қисми қалталаштирилган учинчи метчик ишлатилади; бунда резьба тешиқнинг энг тубигача етади.

3. Резьбанинг сифатини текшириш.



3. Резьба кесилганда тешиққа наярлат болти ёки шпилька бурал қиринилади. Агар болт (шпилька) тешиқ тағизига осонгина (ва диққилламасдан) буралса, тешиқда резьба тўғри кесилган бўлади. Болт жуда тигиз буралса ёки мулақо буралмаса, иккинчи метчик билан тешиқда қайтадан резьба кесилади. Кесилган резьба резбали калибр-тиқин ёки болт билан текширилади.

Ташқи ва ички резъбалар кесишда хавфсизлик қоидалари

Узунроқ чиқиб турадиган ўткир қиррали деталарга метчик-вороток билан қўлда резъба кесишда қўлнинг жароҳатланишидан эҳтиёт бўлиш керак.

Синиб қолмаслиги учун ўтмас метчик билан ишламаслик лозим. ёпиқ тешикларга резъба кесишда эса, тешикдан қириндини тез-тез чиқариб ташлаш керак.

Резъба кесишда ишлаб турган станокни мойлаш мумкин эмас.

Электр юритмали резъба кескич билан ишлашда қуйидагилар тақиқланади:

а) нуқсонли электр кабеллари ва штепсель бирикмалари билан ишлаш;

б) электр асбобини қисман бўлақларга ажратиш ва таъмирлаш;

в) электр асбоблари билан зах хоналарда ва очиқ жойда ёмғир остида ишлаш, электр асбобининг ичига нам тушишига йўл қўйиш (чунки корпус кучланиш таъсирида бўлади);

г) тармоқда уланган электрлаштирилган асоснинг электр юритмасидан, кесувчи асбобидан ушлаш, корпусга гавдани босиб туриш, уни тиззага олиш.

Пневматик юритмали резъба кескич билан ишлашда қуйидагилар ман қилинади:

а) қўлқопсиз ишлаш;

б) пневматик асбоб шлангидан ёки иш асбобидан ушлаш ва улар билан тиралма нарвонларда ишлаш;

в) қисмларга ажратиш ёки қисман ремонт қилиш;

г) иш вақтида кесувчи асбобни қўйиш ёки чиқариб олиш (стержень диаметри резъбанинг ташқи диаметридан бир оз кичик бўлиши керак).

д) ҳаво қувурининг жўмраги очиқ турганда пневматик асбобга резина шлангни улаш;

е) сиқилган ҳавони қувурдан шлангга узатадиган жўмракни беркитмасдан туриб, пневматик асбобдан шлангни олиш.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар резъба кесиладиган тешикни пармалаш учун парма диаметрини нотўғри танлайдилар, бунга уларнинг маълумотинома жадвалларидан фойдаланишни билмасликлари сабаб бўлади.

Ташқи резьбалар кесишда кўпинча диаметри резьбанинг ташқи диаметрига тенг ўқни оладилар, бу резьба кесишни қийинлаштиради ва резьбанинг нуқсонли чиқишига сабаб бўлади.

Метчиклар билан резьба кесишда талабалар кўпинча вороток дастасининг учидан ушлайдилар, бу резьбанинг қийинлаишига олиб келади. Резьба кесиш болпонтанида метчикка ёки доиравий плашкага босишни метчик ёки стержень ўқи бўйлаб йўналтириш лозим, бунинг учун ишловчининг қўли вороток учида эмас, балки асбобга яқин жойлашиши керак; баъзан ўнг қўл асбобга яқин бўлиши лозим; гоҳида ўнг қўл билан асбобга босиб, чап қўл билан воротокни айлантириш мумкин.

Талабалар резьбанинг ички диаметрини янглиш белгилаб, уни тешикнинг ҳақиқий диаметри деб қабул қиладилар, бу ҳам маълумотнома жазваларидан фойдаланиш билмаслик оқибатидир (тешик диаметри резьбанинг ички диаметридан бир оз каттароқ бўлиши керак).

Талабалар 17—18 - ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларининг 1—2- машқларини бажаришлари натижасида:

— қўл кучи билан ишлатиладиган, механизацияланган асбоблар ва станок ёрдамида резьба кесиш усулларини; иш ўрнини ташкил қилиш, хавфсиз ишлаш қоидаларини **билишлари**;

— жазвалардан резьба кесиладиган стерженьларнинг ва тешикларнинг диаметрларини аниқлаш; резьба кесиш асбобларидан фойдаланиш; доиравий ва керилма плашкалар билан резьба кесиш, очик ва ёпиқ тешикларда резьба кесиш; пармалаш станокларида, электр ва пневматик резьба кескичларда резьба кесиш; резьба сифатини текшириш; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш, ўлчаш ва текшириш асбобларидан фойдаланиш каби амалларни **уддалай олишлари** лозим.

19 - ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ПАРЧИНЛИ БИРИКМАЛАР ЯСАШ

Машқлар:


1. Деталларни парчинлашга тайёрлаш.
2. Яширин каллакли қилиб парчинлаш.
3. Ярим юмалоқ каллакли қилиб парчинлаш.
4. Пневматик парчинлаш болгаси билан парчинлаш.

Тахминий иш объектлари: ўқув пластиналари, қўл арра, унинг дастгоҳига тегишли деталлар, ишлаб чиқариш анжомлари ва ясси жагли омбурлар.

Асбоб ва машина ускуналари: 500—600 г. ли чилангарлик болгалари, режаташ асбоблари (режаташ циркули, чизгич, кернер), улчаш аниқлиги 0,1 мм. ли штангенциркуллар, ўлчов чизгичлари, ҳар хил пармалар, турли бурчакли занковкалар, 2 ва 3-рақамли тишли эговлар, чилангарлик қўл арралари, пармалаш станогли, енгил ва уртача пневматик ва электр пармалагичлар, пневматик парчинлаш болгалари.

Мослама ва материаллар: турли қисқичлар, тутқичлар, қўл гири, ҳар хил тортқичлар, ярим юмалоқ ва яширин калмакчи 5—12 мм. ли дулат ёки алюминий парчин миҳлар.

21-м

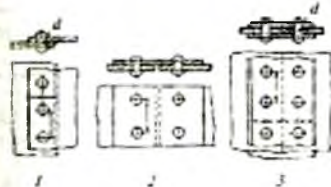Машиқларни бажариш тартиби		Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар									
1-машқ. Деталларни парчинлашга тайёрлаш											
1. Парчин чокни режаташ.		 <p>1. Устма-уст қилиб парчинлаш учун чок фақат бир деталда режаланadi. Учма-уч қилиб парчинлашда фақат устқуйма режаланadi. Режаташда парчин миҳлар орасидаги қалам t парчин миҳ марказидан деталь четигача бўлган масофага амал қилади: бир қаторли чокла $t=3d$; $a=1,5d$; икки қаторли чокла $t=4d$; $a=1,5d$. Бу ерда: d — парчин миҳ диаметри. Парчин миҳ диаметри d ни танлаш парчинланадиган листлар қалинлигига боғлиқ (муस्ताқил бирикмалар) учун $d=2P$ энг кам, бу ерда: $P_{\text{итг. қам}}$ — парчинланадиган деталларнинг энг кам қалинлиги).</p>									
2. Тешиклар пармалаш ва парчин миҳлар каллақлари учун ўринлар занковкашани.		2. Парчин миҳ диаметрига мос парма танланади, мм. Пармалар диаметри қуйидаги жалвалдан қаралади.									
	парчин миҳ диаметри, мм	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
	парма диаметри, мм	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6	4,1	5,2	6,2	7,2	8,2
		Деталлар бир-бирига жипсланиб, қўл гири ёки қисқичлар ердамида ўзаро қисилади.									



Режа бўйича бир йўла иккали деталда парчин миҳлар учун тешиклар парма данади. Парчин миҳларнинг яширин каллаклари учун шу миҳларнинг $0,8$ диаметрига тенг чуқурликда ўринлар (унлар) зенковқаланади. Ярим юмалоқ каллаклар жойлашадиган деталда парма еки зенковка ёрдамида $1,0-1,5$ мм ди раҳтар олинади.


3. Парчин миҳ унсурлари, ярим доиравий қалпоқли ҳамда яширин қалпоқли парчин миҳлар тайёрлаш ва парчин миҳ учун тешиклар пармалаш.

3. Парчин миҳ узунлиги $\frac{1}{4}$ ни танлаш (d), парчинланалиган деталлар қалинлиги $\frac{1}{4}$ ва $\frac{1}{8}$ ҳамда стерженнинг туташтирувчи каллак ҳосил қилиш ва тирқишни тўлдирish учун кетадиган (чиқиб турадиган) қисми узунлиги $\frac{1}{4}$ нинг йигилдисидан иборат:

Доиравий каллак учун $\frac{1}{4}$ ($1,2 \dots 1,5$)	(а)
Яширин каллак кучи $\frac{1}{8}$ ($1,2 \dots 1,5$)	(б)

Жадваллардан парчин миҳ диаметрига мос парма танланади, мм.

парчин миҳ диаметри, мм	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
парма диаметри, мм	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6	4,1	5,2	6,2	7,2

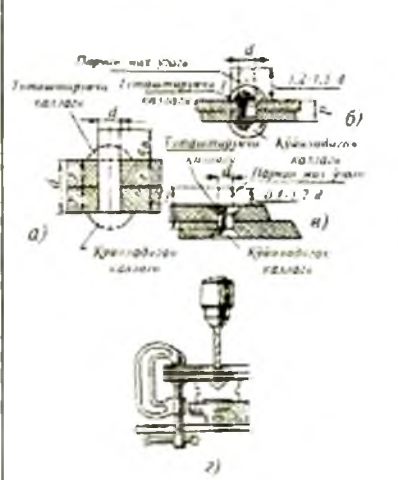


Тешик (d) пармалани (ёки тешиш прессида сумба билан тешиш) Тешик икки усулда тегишлича пармаланади: олдин ҳаммаи, сўнгра узил-кесил. Тешикларнинг четларида раҳ олинади, яширин каллакли парчин миҳлар учун тешиклар эса конуссимон зенковкалар билан зенкерланади. Жадвалга қараб парчин миҳ диаметрига мос оғирликдаги чилангарлик болмачаси танланади.

парчин миҳ диаметри, мм	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
болғача массаси, гр	100	100	200	200	400	400	500	600

2-машқ. Деталларни стержень учида яширин каллак ҳосил қилиб парчинлаш

1. Парчинлашни урнатма яширин қаллакни парчин миҳлар билан бажариш

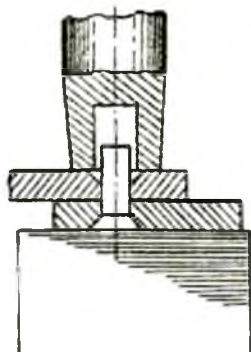

Умумий кўрсатма. Парчинлаш усулларини бажаришда икки киши бўлиб ишлаш тавсия этилади: бир киши парчинланадиган деталларни ушлаб туради, иккинчиси парчинлайди.


1. Парчин миҳлар танланади (парчин миҳ ўзагининг узунлиги парчинланадиган деталларнинг умумий қалинлигига қараб ва учида яширин каллак ҳосил қилишга миҳ ўзагининг $0,8-1,2 d$ га тенг қисми қилишнинг ҳисоби олган ҳолда олинади). Деталлар устма-уст қўйилади, четдаги тешикларга парчин миҳлар киритилади ва деталлар сандон-тахтага қўйилади (ски урнатма каллак ясси тағлиқка тиралади). Деталлар парчинланадиган жойига тортқич билан бир-бирига зичлангунча тортилади.

Четдаги парчин миҳ ўзати болға муҳраси билан уриб чўктирилади, болға учи билан парчинланади ва каллаги яна болға муҳраси билан текисланади. Бошқа четдаги парчин миҳ, сўнгги эса қолган миҳлар ҳам шундай усулда парчинланади.

3-машқ. Деталларни стержень учидан ярим юмалоқ каллак ҳосил қилиб парчинлаш

1. Парчинлашни ярим юмалоқ урнатма парчин миҳлар воситасида бажариш

1. Ярим юмалоқ урнатма каллак юқорида кўрсатиб ўтилган барча кўрсатмаларга риоя қилган ҳолда сферик тутқичга тиркаб парчинланади. Парчин миҳлар танланади (ударнинг узунлиги бир-бирига парчинланадиган деталлар умумий қалинлигига қараб ва учида ярим юмалоқ каллак ҳосил қилишга $1,25-1,5 d$ га тенг қисми қилишнинг назарга тутиб олинади).

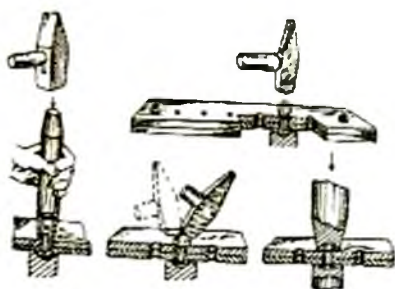


Деталлар устма-уст қўйилади. Четдаги тешиқларга парчин миҳ ёки болтлар киритилади ва ўрнатма каллик сферик тагликка тиралади. Деталлар парчинлаш жойида бир-бирига бутунлай зичлангунча тортиқча болга билан урилади.

Четдаги парчин миҳга болга муҳраси билан урилиб, тешиқка киритилади, парчинланади ва ёнидан туриб, каллакка ярим юмалоқ шакл бериллади.

Сферик қисқич ёрдамида каллакка шакл бериш якунланади. Шундан усулда четдаги иккинчи парчин миҳ, сўнгра оса қолганлари ҳам парчинланади.

2. Парчинлашни ўрнатма иширин парчин миҳлар воситасида амалга ошириш.

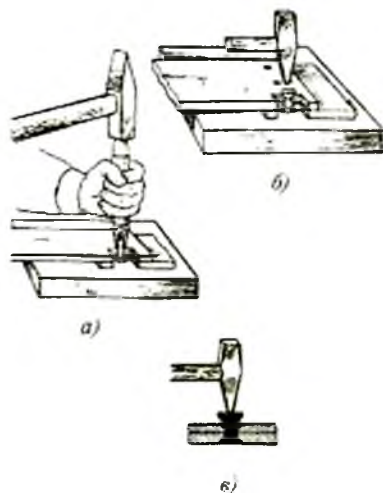

2. Ўрнатма каллак юқорисида келтирилган ҳамма кўрсатмаларга риоя қилинган ҳолда сандон-тахта ёки ясси тутқичда тираб парчинланади. Бирик-тириладиган деталлар устма-уст қўйилади.

Тешиқларнинг мос келиши ва деталлар жипслиги қаламча билан текширилади. Четки тешиқка битта парчин миҳ киритилади ва детал сандон-тахтага ёққизилади ёки қўйилладиган каллак ясси тутқичга тираб қўйилади. Деталлар парчинланадиган жойида бир-бирига жипс тегиб турадиган қилиб тортиб чўқтирилади (а).

Четки парчин миҳ ўқи чўқтирилиб, боши болгача тумшуги билан пачақланиб, каллакнинг хомакки шакли ҳосил қилинади (б). Олдинги амаллар такрорланиб, иккинчи четдаги парчин миҳ, сўнгра қолган парчин миҳлар парчинланади (в). Парчинланган миҳлар юқланади.


4-машқ. Пневматик парчинлаш болгаси билан парчинлаш

1. Парчинлаш болгаси воситасида парчинлаш.

Эслатма. Парчинлаш болгаси воситасида парчинлашни икки киши бажарали: бир

1. Парчинлаш болгаси еиқилган ҳаво тармоғининг режиси шлангига уланади. тармоқ жұмрағи очилиди ватепкига босилиб, салт юришида болга

киши парчин миҳнинг қўйма каллагини тутқич ёрдамида ушлаб турали, иккинчиси эса каллагини парчинлаш болғаси воситасида парчинлайди.

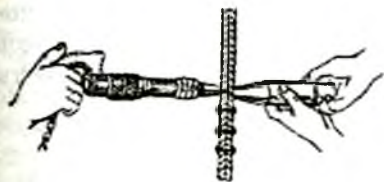

иши текширилади. Пармаланган тешикни парчинланадиган лислар гирада қисилади. Парчин миҳ тешикка тикилади ва қўйма каллак тутқич ўйигига тиркалади.

Пневматик парчинлаш болғасининг танасига қисқич ўрнатилади, болға дастаси ўнг қўлда ушланиб, чап қўлга эса болға танаси олинади ва қисқич парчин миҳнинг чиқиб турган учига ўрнатилади. Болға ишти туширилади ва қисқич билан болға парчин миҳ каллагини атрофида енгилгина айлан-тиришиб, парчин миҳ каллагини шаклантирилади. Қолган парчин миҳлар ҳам шу усулда парчинланади.

Иш тугатилгач, сиққ ҳаво тармоғидан жўмрак беркитилади ва фақат шундан кейингина резина шланги болғадан ажратилади.

Парчинли бирикмалар ясашда хавфсизлик қоидалари

Парчинлаш болғачаси дастага маҳкам ўрнатилган бўлиши керак, чунки нобоп ўрнатилган болғача чиқиб кетиб, ёнида ишлаётган кишини шикастланиши мумкин.

Болғачаларнинг муҳраларида, шунингдек, қисқичларда ўйилган ва дарз кетган жойлар бўлмаслиги керак (бундай камчилиги бор муҳра ёки қисқич иш вақтида бир неча бўлақларга бўлиниб, парчалари билан ишчига ва унинг ёнидагиларга жароҳат етказиш хавфи бор).

Парчинлаш болғачаси зарбларининг тезлигини тўғрилашда қисқични қўл билан ушлаб туриш ярамайди, чунки зарб кучли бўлганида қўлга оғир шикаст етказиши эҳтимол.

Тутқични қўлларда қисиб ушлаш ярамайди, уни фақат парчин миҳга йўналтириб туриш лозим (парчин миҳ каллагинининг чуқтирилиши тутқич массасига боғлиқ).

Парчинлаш болғачасидан чиқадиган шовқиннинг эшитиш аъзоларига таъсирини камайтириш учун қулоқчинлардан фойдаланиш лозим; бундан ташқари, ишлов бериладиган деталларни махсус остиқўймаларга ўрнатиш, товушни изоляция қиладиган пардеворлар қўйиш ларкор.

Иш вақтида муҳралар чиқиб кетишига йўл қўймайдиган мосламалар (пружиналар ва ҳоказолар)дан фойдаланиш зарур.

Танафрусдан кейин бирданига ишга туширилган болгача муҳрадан чиқиб кетишининг олдини олиш учун муҳра болгачадан ажратиб қўйилиши лозим.

Иссиқ қўлқоплар кийиб ишлаш даркор, чунки чиқиб кетаётган ҳаво таъсирида совиган пневмоасбоблар ҳарорати атроф-муҳит ҳароратидан 3—5°С past бўлади.

Резина қонланган оғир туққичлардан фойдаланилса, ишловчинини соғлиғига зарар етказувчи тиграш камаяди. Ҳозирги пайтда титрашга қарши қурилмали пневматик болғачалар конструкцияси ишлаб чиқилган.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар парчинлаш усулларини ўрганишда унчалик қийинчиликларга учрамасалар-да, катта хатоларга йўл қўядилар.

Тешикларни 90° ли бурчак эмас, балки 105—118° бурчак ҳосил қилиб чархланган парма билан зенковкалайдилар. Бунда парчинлаш қийинланади, чок заифланади.

Парчин миҳ узунлигини нотўғри танланади, натижада туташтирувчи қавлак ё чала чиқади ёки металл ортиб қолади (пала-партиш парчинлашга йўл қўйилади). Бунинг олдини олиш учун хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилиш керак.

Ишда бракка йўл қўймаслик учун талабалар унинг келиб чиқини сабабларини билишлари даркор.

Талабалар 19-ўқув-ишлаб чиқариш мапгулотининг 1—4-машқларини бажаришлари натижасида:

— парчин миҳ бирикмаларининг турларини; парчинлашнинг вазифаси ва усулларини; бу ишда қўлланиладиган асбоб ва мосламаларни; иш ўрнини ташкил қилиш, ишлаш хавфсизлиги қоидаларини; парчинлаш болғачалари билан ишлаш усулларини **билишлари;**

— тешиклар режалаш, пармалаш ва зенкерлаш; ярим доиравий, яширин ва ярим яширин қавлакни парчин миҳларнинг узунлигини аниқлаш; шарнирли чокларни, битта ва иккита устқўйма билан ва устма-уст қўйиб парчинлаш; пневматик болғачаларда ишлаш; иш ўрнини ташкил қилиш; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш каби амалларни **уддалай олишлари** лозим.

20 - ўқув - ишлаб чиқариш машғулоти ЭҒРИ ЧИЗИҚЛИ СИРТЛАРНИ ЭГОВЛАШ


Машқлар:

1. Қавариқ сиртларни эговлаш.
2. Ботиқ сиртларни эговлаш.
3. Эгри чизиқли сиртларга механизациялашган асбоб билан ишлов бериш.

Тахминий иш объектлари: тўғиялар, қулоқли гайкалар ва чилангарлик пўлат арра рамкасининг орқа учлари, режалаш шаблонлари, чилангарлик болғалари, эгри чизиқ сиртли ҳар хил ишлаб чиқариш заготовкaları.

Жиҳозлар ва асбоблар: 250—300 мм узунликдаги 2 ва 3-рақамли тишли, тумтоқ учли яси эговлар, 200 мм узунликдаги 2-рақамли тишли, думалоқ ва ярим думалоқ эговлар, режалаш асбоблари (режалаш циркули, чизғич, кернер), радиус ўлчагич, ўлчов чизғичлари, эговлаш-тозалаш станогли билан асбоблар тўғрами.

Мосламалар: параллел гира, қўл гираси, ҳар хил шаблонлар.


Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Қавариқ сиртларни эговлаш	
<p>1. Горизонтал вазиятда маҳкамланган цилиндрлик стерженьни эговлаш</p> 	<p>1. Стержень гирага шундай маҳкамланиши керакки, унинг ишланадиган қисми гира жағларидан чап ёки ўнг томондан чиқиб турсин. Стержень эговнинг куйидаги ҳолатига риоя қилиб эговлансин: иш юришининг боши — эгов учи даста туширилган, даста юқорига кўтарилган; иш юришининг ўртаси — эгов горизонтал ҳолатда; иш юришининг охири — эгов учи юқорига кўтарилган, даста даста туширилган.</p> <p>Эговлаганда стержень вақти-вақти билан гирадан чиқарилиб, бир оз ($1/5$ — $1/6$ айланишга) бурилади.</p> <p>(Кўрсатилган усулни қўллаб, ишланаётган деталлар, масалан, болга муҳраси ҳамда учи гайкали қалит дастаси ва ҳоказоларнинг қавариқ сиртлари эговланади).</p>

2. Тик ҳолатда маҳкамланган цилиндрик стерженьни эговлаш.



2. Стержень гира жағларига нисбатан перпендикуляр ҳолатда маҳкамланади. Стержень эговнинг қуйдаги ҳолатига роя қилиб эговлансинг иш юришининг боши — эгов учи чапга қаратилади; иш юришининг охири — эгов учи олдинга йунаатирилади. Эговлаганда стержень вақти-вақтида гирадан бўшатилиб, бир оз ($1/6-1/5$ айланишга) бурилади.

3. Қалинлиги 3—5 мм.ли заготовканини қавариқ сиртини эговлаш.

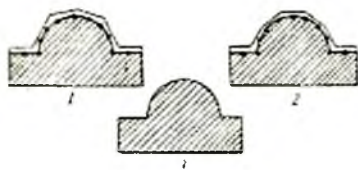

3. Хомаки маҳсулот — заготовка чизмага кура режаланади. Бунинг учун 2—3 мм қўйим қолдирилади. Заготовка режалаш чизигига 0,5 мм етказилмасдан, кўп бурчак шаклида эговланади. Унинг қавариқ сирти кўнчалани сирт ҳамда пардозлашга 0,1—0,2 мм қўйим қолдириб эговланади. Қавариқ сирти шаблон билан текширилиб, буйлама чизиклар қолдириб ишланади.

2-машқ. Ботиқ сиртларни эговлаш

1. Эгрилик радиуси катта ботиқ сиртларни эговлаш.



1. Хомаки маҳсулот режаланади. У гирада шундай қисилладики, ботиқ қисми юқорида бўлади. Ботиқ сирт ярим думалоқ эговнинг думалоқланган қисми билан 0,1—0,2 мм қолдириб эговланади; эгов иш вақтида эговланаётган сирт буйлаб сал буриб, унга ёки чапга силжитилади. Ботиқ сиртта буйлама чизиклар буйлаб ишлов бериллади.

2. Эгрилик радиуси кичик ботиқ сиртларни эговлаш



2. Думалоқ эгов шундай танланадики, унинг диаметри эгрилик радиусининг иккиланганидан кичраяди. Эгов иш юриши вақтида ўз ўқи атрофида айлантирилиб, режа буйича эговланади.


3. Эгрилик радиусини шаблон ёки радиус билан текшириш.



3. Катта радиусли эгрилик маълум андоза билан ёруғлик тирқиши усулида текширилади. Кичик радиусли эгрилик андоза ёки радиус ўлчовчи билан ёруғлик тирқиши усулида текширилади.

3-машқ. Эгри чизиқли сиртларни механизациялашган асбоб билан ишлаш

1. Сиртни фреза — шарошка, айланалган шаклдор думалоқ эгов, абразив каллак билан ишлаш.

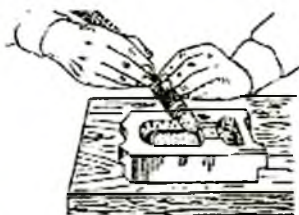

Эслатма. Фреза — шарошкалар билан металлнинг қалин қатлами олинадан ёки сиртлар ва қирралар дағал тоқланади; шаклдор думалоқ эговлар аниқ ишлов бериш учун қўлланилади; шаклдор абразив каллаklar билан ишланган сиртларга охириги тозалаш ишлови берилади. Асбобнинг шакли ишлов берилаётган сирт конфигурациясига кўра танланади.

1. Қирқувчи асбобнинг орқа уни эговлаш — тозалаш станогининг асбоб тутқичига қўйилади. Юритгич ишга туширилади ва станок салт юришда синая кўрилади. Шакл маълум шаблонлар билан текширилиб, сирт керакли тозалikkaча ишланади.

Эгри чизиқли сиртларни эговлашда хавфсизлик қоидалари

Дастасиз ёки дастаси ёрилган эгов билан ишлаш маи қилтнади; дасталар яроқли ва жилланган ташқи юзага ҳамда ҳатқага эга бўлиши керак.

Эговлашда эговнинг учини настидан қисиб ушламаслик керак: уни салт (ишламасдан) юргизишда қўл заготовкага тегиб, бармоқлар жароҳатланиши мумкин. Эгов ҳалдан ташқари олдинга чиқариб юборилганида, даста заготовканинг четига урилиши, эговнинг орқа учи эса дастадан чиқиб кетиб, қўлнинг шикастланишига сабаб бўлиши мумкин.

Эговлашда ҳосил бўлган қириндини қўл билан олиб ташлаш ва пуфлаб кетказиш ярамайди, акс ҳолда қўллар жароҳатланиши ва кўзга қиринди тушиши мумкин; қиринди қилин чўткалар билан кетказилади.

Қиринди соч орасига тушмаслиги учун бош кийим билан ишлаш лозим.

Шикастланишлар бўлмаслиги ҳамда иш вақти тежатиши утун дастгоҳ, гира, иш ва ўлчаш асбоблари тартиб билан тўтилиши ва тегишли жойларда сақланиши керак.

Дастлаб махсус йўриқномаларни ўрганмасдан туриб, электрлаштирилган ва пневматик асбоблар билан ишлаш қатъий ман қилинади.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Эговлашда талабалар эговнинг дастасини ўнг қўлда нотўғри тутадилар (кўрсаткич бармоқни даста бўйлаб чўзадилар, қўл панжаларини эгов текислигига нисбатан бурадилар); эговлашда чап қўл биллагини маятниксимон ҳаракатлантирадилар (тирсакни туширадилар ва кўтарадилар); гавдани қийшайтирадилар (ўнг елкани дастга туширадилар); гавдаларини 45° бурчак ҳосил қилиб буриш ўрнига, гирага ён томонлари билан турадилар, эговни буюмга кундалангига қўйиб эговлайдилар; майда тишчи эгов билан бўйлама чизиклар ҳосил қилишда эговни ўртасидан эмас, балки учидан ушлайдилар; буюмни гирага қисиб қўйиб, кронциркуль билан ўлчайдилар; буюмни кронциркуль билан тик текисликда эмас, балки ётиқ текисликда ўлчайдилар; айқаш эговлашни қўлламайдилар; бурчаклик билан нотўғри ўлчайдилар (уни дастлаб тик текисликда босиб, кейин дастга тушириш ўрнига) ётиқ текисликка босадилар; параллел, эгри чизикларни эговлашда кронциркуль билан эмас, штангенциркуль ёрдамида аниқлайдилар.

Талабалар 20-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 1—3- машқларини бажаришлари натижасида:

— асбоб ва мосламалар танлаш қоидаларини ҳамда улардан фойдаланиш усулларини; эҳтимоли бўлган брак турлари ва уларни келтириб чиқарувчи сабаблар ҳамда уларнинг олдини олиш чораларини; иш ўрнини илмий ташкил қилишга нисбатан қўйиладиган талабларни; тренажёр ва механизациялаштирилган асбобларнинг вазифаси ҳамда тузилишини, улардан фойдаланиш қоидаларини; эговлашда хавфсизлик қоидаларини **билишлари**;

— иш ўрнини меҳнатни илмий ташкил қилиш талаблари асосида йўлга қўйиш; асбоб танлаш, гира баланглигини ишловчи бўйига қараб ўрнатиш; тренажёр қурилмаларидан фойдаланиш; эговлашдаги ҳамма иш усулларини онгли ва тўғри бажариш; хавфсиз меҳнат қилиш, механизациялаштирилган мослама ва асбоблардан фойдаланиш каби амалларни **уддалай олишлари** керак.

21-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти ФАЗОВИЙ РЕЖАЛАШ


Машқлар:

1. Чала маҳсулот заготовкalarини режалашга тайёрлаш.
2. Заготовкalarни режалаш учун ўрнатиш.
3. Чала маҳсулотни режалаш.

Тахминий иш объектлари: гира жағларининг қўймалари, подшипник корпуси ичқўймалари, цилиндрик валлар, фазовий режалашни талаб қиладиган турли ишлаб чиқариш заготовкalarи.

Асбоб ва ускуналар: бир игнали рейсмаслар, штангенрейсмаслар, миллиметрли тик чизғичлар, кенг асосли гўниялар, марказ излагичлар, кернерлар, 200 г. ли чилангарлик болғалари, металл ўлчов чизғичлари.

Мослама ва материаллар: режалаш тахтаси, режалаш призмалари, турли режалаш қутилари, режалаш гўниялари, ёғоч поналар, режалаш домкратчалари, тагликлар, бўр, мис купороси, лок, метали чўткалари.

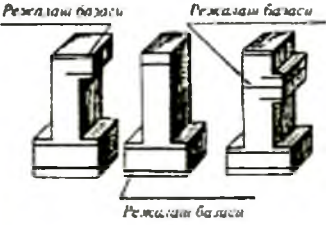Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва гушунтиришлар
1-машқ. Заготовкани режалашга тайёрлаш	
<p>1. Хомаки маҳсулотнинг яроқчилигини кўздан кечириб, болга билан уриб ва ўлчаб кўриб аниқлаш.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>1. Чала маҳсулот ифлослик ва куйиндидан тозаланади, у ҳар томондан кўздан кечирилади: бурчаклари ва қирралари учган, чала қўйилган, кўзга кўринадиган дарзди, қийшиқ ва бошқа нуқсонли заготовкalar бракки чиқарилади. Металл илмоққа осиб қўйилган заготовкага болга билан уриб, товушидан ички дарзлар бор-йўқлиги аниқланади. Чизма урганилади, заготовка ўлчаниб, унинг ўлчами чизма билан солиштирилади (ишлоп бериш учун қолдирилган қўйим бир текис бўлиши керак). Қўйма тешиклариининг диаметри ва марказлараро масофаларига алоҳида аҳамият берилади.</p>
<p>2. Тешикли ярим тайёр маҳсулотларни режалашга тайёрлаш.</p>	<p>2. Тешикли хомаки маҳсулотлар ёғочдан ишланган марказий планка (ёки тиқин) ва тешиқ ўлчамларига мослаб аррада кесилди.</p>




a)

Циркулянинг (3) оёқларига таянч бўлиши учун ёғочдан ясалган марказий планка (1) га $22 \times 10 \times 10$ мм ўлчамли металл (тунукадан, латуни ёки қўرғошиндан) планка (2) қоқилди. Тешик ўлчамига қараб ёғочтиқин аралаб қирқиб олинади. Заготовканинг иккала учидан тешикларга зич қилиб тиқинлар қоқилади. Тахминан 15×15 мм.ли оқ тунука парчалари қайчида қирқиб олинади, бурчаклари букилади ва тешикларнинг марказий қисмидаги тиқинларнинг би чеккаларига маҳкамланади.

Марказ излагич ёрдамида тешикларнинг марказлари топилади ва улар кернер билан белгиланади. Агар заготовка цилиндр шаклида бўлса, марказ излагич ёрдамида икки юмондан унинг марказлари топилиб, кернер билан белгиланади (марказларини топишда «Режалаш асбобларидан фойдаланиш» 4-мангулотининг 4-манжидан фойдаланилади).

3. Хомаки маҳсулот юзасини бўяш.

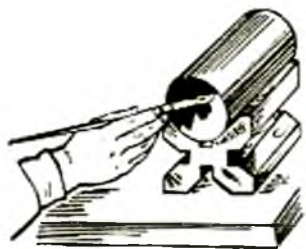

b)

3. Ишлов бериладиган юзаларни (қуймалар, ўрамлар, прокатларни) бўяшда (а) бур эритмасидан (куюқ бурнинг сувдаги эритмасидан) фойдаланилади. Бўялалган қатламни бўёқ ёпилиб кетишидан ва тез қуришидан сақлаш учун бўёқ таркибига дуралгорлик олими ($600 \text{ г бур} + 50 \text{ г олими} + 4 \text{ л сув}$) қўшилади. Қора металлдан тайёрланиб, юзаларига тоза ишлов берилган буюмларнинг юзлари мис купоросининг эритмаси (2—3 чой қошигича мис купоросининг бир стакан сувдаги эритмаси) ёки режалашда ишлатиладиган маҳсуе док билан бўялади. Заготовка чап қўли олинади, қиялатиб ушланади. Унг қўлга муйқалам олинади, тиккасига вилтигага айлантириб юргизилиб, текисликка юпқа текис бўёқ қатлами


сурқалади. Юзадан оқмалар ҳосил бўтмаслиги учун бўёқни мўйқаламнинг учида оз-оздан олини керак. Бўяланган чала маҳсулот юзаси қурилади.

2-машқ. Хомаки маҳсулот—заготовкларни режалаш учун ўрнатгиш

1. Заготовкани ўрнатгиш базаларини аниқлаш.


1. Ўрнатгиш базаларини аниқлашда ҳуйидаги қордалар қўлланилади: ишлов берилган ясси сирт хомаки маҳсулотларида ишлов берилган энг катта сирт ўрнатгиш базаси; тешикли ёки цилиндр шаклидаги заготовкalarda тешик ёхуд ярим тийёр маҳсулот ўқи ва ўққа параллел ясси сирт ўрнатгиш базалари бўлади.

2. Паррон тешикли ёки цилиндр шаклидаги ишлов берилмаган хомаки маҳсулотни ўрнатгиш.

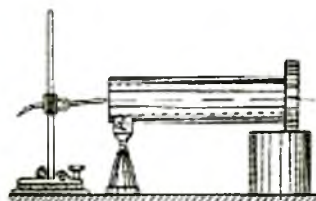

2. Режалаш тахтаси яхшилаб арилади ва заготовка, тагликлар, поналар ёки домкратчаларга (мустаҳкам, тебранмас қилиб) ўрнатилади. Хомаки маҳсулот улар юзасида рейсмага мувофиқ шундай тўғриланадики, унинг базали ўрнатгиш сирти сандон-тахтага перпендикуляр йўналишида бўлади.


3. Призма шаклидаги заготовкани ўрнатгиш.

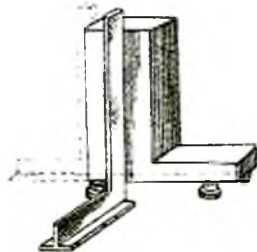

3. Заготовка ўрнатилиб, тагликлар, домкратчалар ва поналар билан шундай тўғриланадики, унинг икки ясси сирти сандон-тахтага перпендикуляр йўналишида бўлади.

4. Чала маҳсулотни режалаш мосламасига ўрнатгиш.

4. Хомаки маҳсулот режалаш қўтиси ёки гўнияга шундай ўрнатилади ва

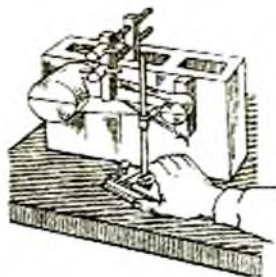

маҳкамланадики, унинг ўрнатиш базаси кути ёки гўнанинг яеси сиртларидан бирига қатъий равишда параллел йўналишда бўлади.

3-машқ. Хомаки маҳсулот—заготовкани режалаш

1. Режалаш базасини таълаш.

1. Режалаш базаларини таълашда қуйидаги қоидаларга амал қилинади; симметрик заготовкаларда симметрия ўқи режалаш базаси бўлиб хизмат қилади;


тешикли ёки цилиндр шаклли заготовкаларда тешик ёки чала маҳсулот ўқи режалаш базаси бўлади; ишлов берилган сиртли заготовкаларда энг кўп ишлов берилган сирт режалаш базаси ҳисобланади.


2. Битта ўрнатилган заготовкани режалаш.

2. **Эслатма.** Ярим тайёр маҳсулот битта ўрнатилганда, ундаги барча режалаш чизиқлари сандон-тахтага параллел жойлашганда ёки заготовкани бошқа жойга кўчириб қўймасдан, перпендикуляр чизиқларни гўния ёрдамида режалаш мумкин бўлган ҳолларда режалаш қўлланилади.

Рейсмас игнаси режалаш базасига ўрнатилади. Ўлчам вертикал чизгичга кўчирилади ва игнанинг дастлабки ҳолати ёзиб олинади. Штанген-рейсмас қўллаб режаланганда, режалаш базасига режалаш оёғининг найзаси ўрнатилади.

Ўлчамлар вертикал чизгич ёки штангенрейсмас шпантига бўйича дастлабки ҳолатда саналиб, барча горизонтал ҳамда вертикал чизиқлар рейсмас нақенг асосли гўния ёрдамида чизмага мувофиқ режаланади.

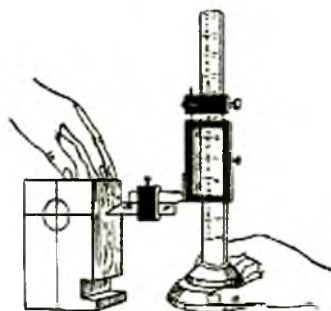

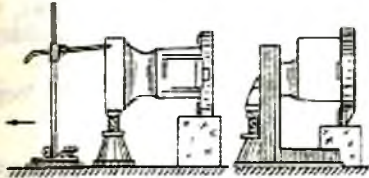	<p>(Режалашда «Режалаш асбобларидан фойдаланиш» 3-машғулотинини 5-машқи кўрсатмаларидан фойдаланилади).</p> <p>Режалаш чизиклари керпланеди</p>
<p>3. Заготовкани буриб режалаш.</p> 	<p>3 Ярим тайёр маҳсулотни буриб режалаш учун унинг чизмага мослиги ўрнатилади.</p> <p>База аниқланади (база сифатида тешик қабул қилинади).</p> <p>Фланецлар купорос эритмаси билан бўялади. Режалаш тахтасида иккита призма ўрнатилади. Заготовка уларга шундай маҳкамланадики, ўртадаги фланец остқўймага тиралиб туради. Барча фланецлар бўйича ётиқлик рейсмас воситасида узил-кесил текширилади; фланецларнинг барча текисликлари режалаш тахтаси текисликларига перпендикулярлиги кенг тоғонли бурчаклик билан аниқланади. Чала маҳсулот ўрнатилиб, унда барча ётиқ чизиклар режаланади. Иккинчи ўрнатиш базаси танланади ва заготовка 90° га бурилиб, тахтага ўрнатилади. Режалаш базаси белгиланиб, барча вертикал чизиклар режаланади. Фланецлар текислигида олдин чизилган чизикларга перпендикуляр чизикчалар ўтказилади (марказ тешиклар уларнинг кесилиш нуқтаси бўлади).</p>

Фазовий режалашда хавфсизлик қоидаларни

Чизгичларнинг ўткир учларидан эҳтиёт бўлиб фойдаланиш керак.

Кернсрга болгачалар билан қағтиқ урмаслик лозим.

Режалаш асбобларини чархлашда уларни совитиб туриш ҳамда химоя кўзойнагини тақиб олиш зарур.

Чархлаш станогининг корпуси ерга уланган бўлиши лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Белги чизикчасини ўтказишда рейсмаснинг ўрнатишган ўлчамдан чиқариб юборилиши, рейсмас ва штангенциркуль билан ишлашда ўлчамлар саноғи нотўғри олинishi хатолар жумласига киради.

Рейсмасларнинг белгиланган ўлчамдан чиқиб кетиши унинг бузуқлигидан, шунингдек, игناسининг нотўғри ҳолатда туришидан келиб чиқади. Рейсмасларда дастахнинг ўйиқ ариқчаси билан игна тутқич бармоғи орасидаги (игна ва игна тутқич орасидаги) лиқиллаш бартараф этилиши керак.

Рейсмас ёки штангенциркуль билан режалашда ўлчамлар саногини олаётиб, хомаки маҳсулот ҳамма вақт ҳам тахтада асоси билан турмаслигини, баъки призмалар, остқўғмалар, поналар ва домкратларда туришини назоратда тутиш лозим. Тахтадан заготовка асосигача масофа ҳар доим чизма ўлчамларига қўшилиши керак. Чизиқчалар чизишда ҳар қайси ўлчам олдинги ўлчамга қўшилади. Рейсмас ёки штангенциркуль билан ишланган ҳисоблашни езма тарзда амалга ошириш мақбулдир.

Чизиқчаларнинг силжиб кетишидан ҳам эҳтиёт бўлиш керак. Бунинг учун эса чизиқчаларни бир юришда ўтказиш лозим.

Табабалар 21-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 1—3-машқларини бажаришлари натижасида:

— фазовий режалашнинг вазифаси ва бажариш усулларини; ишлатиладиган асбоб ва мосламаларни; заготовкани режалашга тайёрлаш қошдаларини ва режалаш базаларини танлашни **билишлари**;

— чала маҳсулотнинг яроқчилигини текшириш ва уларни режалашга тайёрлаш; режалашда хавфсиз ишлан қошдаларига риоя қилиш, чизғич, кернерлар ва режалаш циркули оқчаларини чархлаш ҳамда қировини тўкиш каби амалларни **уддалай олишлари** лозим.

22-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотини ЭГОВЛАБ КЕНГАЙТИРИШ

Машқлар:


1. Хомаки маҳсулотни эговлаб кенгайтиришга тайёрлаш.
2. Ўйиқларни эговлаб кенгайтириш.
3. Тешикларни эговлаб кенгайтириш.

Тахминий иш объектлари: кескич ушлагич учун калитлар, гайка калитлари, метчиклар учун керилмайдиган воротоклар, жўмрак дасталари, чилангарлик болгалари, турли ишлаб чиқариш заготовкалари.

Асбоб, мослама, жиҳоз ва материаллар: ҳар хил шакл, ўлчам ва рақамли эговлар, турли майини эговлар, режалаш асбоблари (режалаш циркули, чизғич, кернер), даражаси 0,1 мм. ли штангенциркульлар, ўлчов чизғичлари, ҳар хил пармалар, чилангарлик зубилолари, крейтмейсслар, просечкалар, 500 гр. ли чилангарлик болгалари, 90° ли ясси тўғиялар, 1, 2-рақамли кертикли ясси, квадрат уч ёқли майини эговлар — пазфиллар, андозалар, виработкалар, бўр, лок, бўёқ (лазурь), жишвир қоғоз.


I-машқ. Хомаки маҳсулот—заготовкани эговлаб кенгайтиришга тайёрлаш

1. Хомаки маҳсулот—заготовкани режалаш.

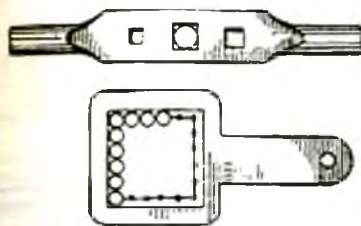

1. Режаланадиган чала маҳсулот кукеси жилвир қоғоз билан жилвирланади. Ўйиқ ва тешик шакли чизмага биноан режаланади ва режаланган тешиклар марка зига кери уриб чиқилади. Қалинлиги 3 ммдан ортиқ ярим тайёр маҳсулотларда тарҳ-контурларни пармалаб олиш учун тешик маркалари шундай белгиланадики, пармаланган тешиклар режалаш чизиғига 0,2—0,3 мм етмайди ва улар орасида кўни билан 0,2—0,3 мм.ли кашаклар қолдирилади. Режалашда қуйидаги қондаларга амал қилинади: ўлчами кўни билан 10—12 мм.ли квадрат ёки учбурчак ўйиқ ва тешиклар битта парма билан пармаланади; ўлчами 12 ммдан катта, тугри бурчак ҳамда квадрат, учбурчак шаклли ўйиқ ва тешиклар тарҳ бўйича пармалаб чиқилади. Контурни режалаш чизиқлари ва тешик маркалари кернланади.


2. Хомаки маҳсулотнинг пармаланган қисмини кесиб ташлаш.

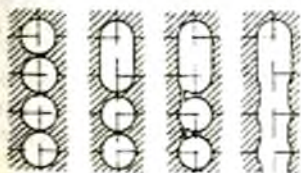

Қалинлиги 8—10 мм.ли заготовканинг пармаланган қисми икки томондан зубило билан, 10 мм дан қатти ҳомлиш тарда эса крейнмейсель ёки просечка билан кесиб ташланади; узун ва тор тешиклар инвал бир учидан кесилади, сунгра эса қўл арра билан қирқиб олинади; ишлаб бажараётганда режалаш чизиғидан четта чиқмаслик керак.

3. Квадрат тешикни эговлаб кенгайтириш (вороток тайёрлаш).

3. Чизмага асосан квадрат тешик режалаб, назорат чизиқчалари чизилади. Кейинги ишлов беришга 2—3 мм қўйим қолдирилиб, тешик пармаланади. Заготовка гирага маҳкамланади.

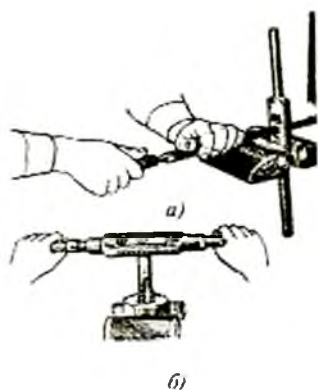


Режа чизиқчаларига 0,5—0,7 мм етказмадан, квадрат эгов билан тешикда тўртта бурчак (\angle) эговлаб кенгайтирилади (аввал эговнинг учин қисқа-қисқа ҳаракатлантирилади). Тешик режа чизиқчаларигача (аввал 1—3-томонлари, кейин 2—4-томонлари) эговлаб кенгайтирилади. Тешикнинг мосланганлигини андозаски метчик билан текширилади (\angle).

2-машқ. Ўйиқларни эговлаб кенгайтириш

1. Тўғри чизиқлардан ҳосил бўлган ўйиқни эговлаб кенгайтириш (гайка-калит тайёрлаш):

- а) тарҳ-контурни андоза билан режалаш;
 б) режа чизиқчаларига керн уриб чиқиш;
 в) контурни арра билан кесин.

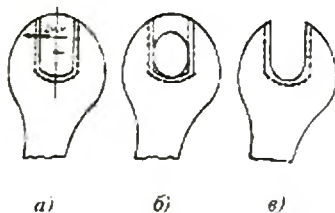

1. Калит огзининг тарҳи андоза бўйича асосий режа чизиғидан 1—2 мм масофада назорат чизиқчалари билан режаланади (\angle) ва уларга керн уриб чиқилади. Калитнинг огзида назорат чизиқчаларига уриниб ўтадиган тешик пармаланади (\angle).

Чилангарлик арраси билан пармаланган тешик айланасига уринма қилиб, иккита вертикал кесик арраланлади (\angle). Кейинги ишлов учун ҳар томондан 0,2—0,3 мм қўйим қолдирилиб, шакл режа бўйича хомак эговланади.


Ўлчамлар штангенциркуль билан, бурчаклар эса виработкалар билан текширилиб, тарҳ тозалаб эговланади. Ўйиқ бурчаклари майин эгов билан эговланади. Буйлама чизиқлар туширилиб, қирраларидан раҳ олинади.

2. Тўғри ва эгри чизиқлардан ҳосил бўлган ўйиқни эговлаб кенгайтириш (гайка-калит тайёрлаш):

- а) тешикни қўйимча билан қўшимча эговлаш;
 б) қўшимча эговлашни давом эттириб, узил-кесил бурчаклик билан текшириш;

2. Тўғри ва эгри чизиқларда ўйиқларни эговлаб кенгайтиришда узил-кесил ишлов беринча 0,5 мм қўйим қолдирилиб, калит огзининг ёни текисликлари, яеси эгов билан ва эгри чизиқли юзаси ярим доиравий эгов билан хомак эговланади (\angle).

в) виработка билан «тирқишга қараб» текшириш.

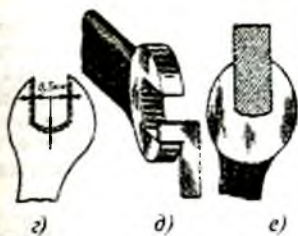


Калит огининг икки параллел текшилти ва эгри чизикли юзаси утил-кесил эгвланади ёки мосланади. Калит огзи иш томонларининг параллеллиги виработкакалар «тирқишга қараб» ва ен томонларга перпендикулярлиги бурчаклик билан текширилади (d, e).

Ҳайвоннинг тўғри чизикли қисми тозалаб эгвланади. Эгрилик шаблон билан текширилиб, Ҳайвоннинг эгри чизикли қисми тозалаб эгвланади. Ҳайвоннинг бурчакларига майин эгов ишлатилади. Бўйлама чизик туширилиб, қирраларидан раҳ олинади.

3-машқ. Тешикларни эгвляб кенгайтириш

1. Тўғри чизиклардан ҳосил бўлган тешикни эгвляб кенгайтириш.

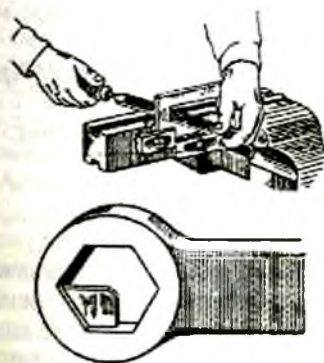

1. Тўғри чизиклардан тешик ҳосил қилиш учун чизмага асосан тўғри чизикли тешиклар шакли режаланади. Тешик тўғри чизикнинг режа чизикларига теккизмасдан пармаланади. Тешикда кейинги ишлов бериш учун қўйим қолдирилиб, ҳосил бўлган тешиклар тўғри йўлни эгов билан эгвланади.


1, 2, 3, 4-томонлар режа чизикларигача 0,3—0,5 мм етказмасдан эгвляб кенгайтирилади. Тешик ҳар томонидан эгов учи билан шундай эгвляб кенгайтириладики, унинг ичига бутун эгов қирадиган бўлади. Тешик кейинги ишловга ҳар томонидан 0,2—0,3 мм қўйим қолдирилиб, хомаки эгвляб кенгайтирилади.

Ўлчамлар штангенциркуль билан, бурчаклар эса виработкакалар билан текширилиб, тешикнинг ҳамма томони тозалаб эгвланади. Жуда аниқ эгвляб кенгайтиришда тешик ичқўйма ёрдамида ёруғлик тирқишига қараб текширилади.

Тешик бурчаклари майин эгов билан эгвланади. Ёқларига бўйлама чизик туширилади. Қирраларидан раҳ олинади.

2. Тўғри ва эгри чизиклардан ҳосил бўлган тешикни эгвляб кенгайтириш.

2. Тўғри ва эгри чизиклардан ҳосил бўлган тешикларни эгвляб кенгайтириш учун узил-кесил ишлов беришга 0,5 мм қўйим қолдирилиб,

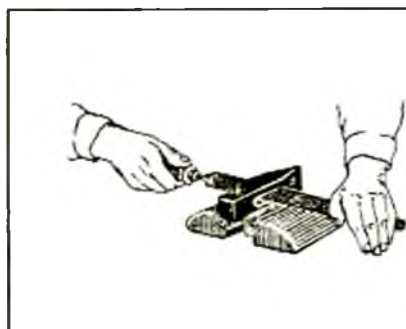

тешик огзининг ён текисликлари яёси эгов билан ва эгри чизикли юзаси ярим доиравий шаклдаги эллик билан эговланади.

Тешик конгурини режа бўйича ҳомки эговлаш яёси қисмидан бошланиб, думалоқдан билан тутатилади. Шу кетма кетликка амал қилиб ва тешик ўлчамлари ҳамма шаклини текшириш учун штангенциркуль, андоза ичқўйма ва виработкаларни қўллай, тешик тохсиз эговланади. Тешик қирралари: думалоқданширилади.

Эговлаб кенгайтириш ва ўлчамга мослашда хавфсизлик қоидалари

Пармалаш станокларида, электр ва пневматик машиналар билан ишларда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш керак.

Заготовкalar чилангарлик гирасига пухта маҳкамланиши зарур.

Асбоблар (эговлар, болғачалар, кернерлар ва чизгичлар) ишта яроқли ҳолатда бўлиши лозим.

Ўткир қиррали деталларни пармалашда чап қўл бармоқларини эгов остига олмаслик даркор.

Қирқишда хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш керак.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар тешикларга ишлов беришда дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар тахминан эгри чизикли сиртларни эговлашдагидек. Фақат битта тешикни пармалаш ва эговлаш билангина чекланиб, потўғри иш тутадилар. Тешикни тарҳ бўйлаб кичик диаметрли пармаларда очиб ва сўнгра ортиқча металлни қирқиб, ҳосил бўлган тешик деворларини кесиб танилаш маъқулдир. Пармалашда ҳар қайси тешик ҳосил бўлганидан кейин ғадир-будурларни кетказиш ва қириндиларни станок столидан супуриб ташлаш лозим. Режалаш шундай амалга оширилиши керакки, пармалаш ҳосил бўлган тешик (тўйнуқ) деярли режа чизинига (тешик тарҳига) тўғри келсин.

Агар деталь тешигининг бурчаклари тўғри юмалоқликка эга бўлса, эговлашга ҳожат қолмайди: улар аниқ пармалаб очилади ва йўғниб кенгайтирилади. Эговлаш ва эговлаб мослаш энг қийин машғулоғ бўлганинидан, ҳар қайси машқ диққат билан ишланиши лозим.

Талабалар 22-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотиинг 1—3-машқларини бажаришлари натижасида:

— эговлаш ва ўлчамга мослаш усулларини, ишлатиладиган асбоблар ва мосламаларни, иш ўрнини ташкил қилиш ҳамда эговлаб кенгайтиришда ва ўлчамга мослашда хавфсиз ишлаш қоидаларини билишлари;

— турли ички тарҳ — контурларни режалаш, пармалаб тешиш, қирқиш ва 0,2 мм.гача аниқлик билан эговлаб кенгайтириш, 0,15 мм.дан ошмайдиган текис тирқишчи иккита детални, очиқ ва ёпиқ ички тарҳларни мослаш, эговлашда ҳамда ўлчамга мослашда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиб ишлаш, иш ўрнини тўғри ташкил қилиш каби амалларни удалай олишлари керак.

23-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

МОСЛАШ (ПРИПАСОВКА)

Машқлар:


1. Андоза — шаблон ва контрандоза ясаш.

2. Тўғри чизиқ контурли ("қалдирғоч қуйруғи" кўринишли) икки детални ўзаро мослаш.

Тахминий иш объектлари: ярим думалоқ андозалар, "қалдирғоч қуйруғи" ариқчасини текшириш андозалари, режалаш циркуллари, шпонкалар, ясси жағли омбур (шарнир), турли ишлаб чиқариш заготовкалари.

Асбоб, мослама, жиҳоз ва материаллар: ҳар хил шакл, ўлчам ҳамда рақамли ва майин эговлар, режалаш асбоблари (режалаш циркули, чизғич, кернер, ҳисоблаш даражаси 0,1 мм. ли штангенциркуллар, ўлчов чизғичлари), ҳар хил пармалар, чилангарлик зубилolari, крейцмейселлар, 500 г. ли чилангарлик болғалари, 90° ли ясси гўниялар, виработкалар, турли ичқўйма — вклатинлар, контрол валиклар, пармалаш гираси, параллел гира, бўёқ — лазурь (қоракуя), лок, бўр.


Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Андоза ва контрандоза ясаш	
1. Андоза (ўйма) ясаш.	1. Андоза заготовкасининг иккита энди юзаси чизғич қўйилиб, ўлчам бўйича эговланади. Андоза томони (1)ни база деб қабул қилиб, чизғич қўйиб эговланади.

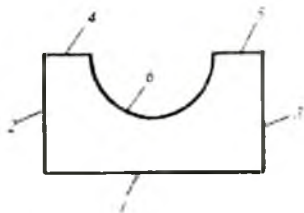

Андоза контури баъдан режаланади. Андоза ўйиғи пармаланади (ёки пулат арра билан қирқиб олинади). Андозанинг тўғри чизиги (2, 3, 4 ва 5) томонлари чизгич ва гўния билан текширилиб, ўлчамлар бўйича эғовланади.

Тарҳ (6) думалоқ калибр ёки назорат валик бўйича ёруғлик тирқишига қараб текширилиб, андозанинг ярим думалоқ ўйиғи эғовланади. Қирралари тўмоқлаштирилади.


2. Контрандоза (ичқўйма) ясаш

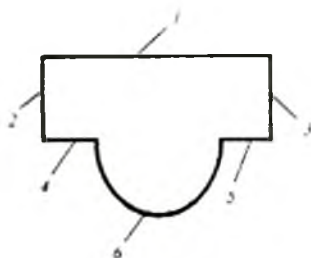

2. Контрандоза заготовкасининг икки энли сирти чизгич билан текширилиб, ўлчами бўйича эғовланади. Контрандозанинг базали томони (1) чизгич қўйиб эғовланади. Контрандоза тарҳи баъдан бошлаб режаланади, (2 ва 3) қирралар гўния ва чизгич билан текширилиб эғовланади ва ишловия 1,5—2 мм қўйим қолдирилиб, металлнинг ортиқча қисми қўл арра билан қирқиб олинади. Контрандозанинг (4 ва 5) томонлари базали томонга параллел равишда ва ярим думалоқ қисми (6) 0—1 мм эниқликда эғовланади. Припасовка эниқлиги ёруғликка қараб текширилиб, контрандоза тарҳи андоза бўйича мосланади.

2-машқ. Тўғри чизик шаклли («қалдирғоч қуйруғи» кўринишли) икки детални мослаш


1. Туташадиган битта детални (ичқўйма-вкладнишни) тўлиқ ясаш.

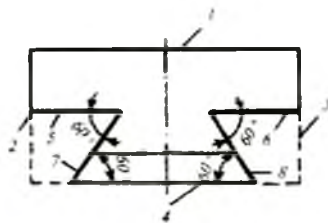

1. Хомаки маҳсулотнинг энли текисликлари чизгич билан текширилиб, ўлчами бўйича эғовланади. Ичқўйманинг базали томони (қирраси) (1) чизгич билан текширилиб эғовланади. Ичқўйма қирралари (2, 3 ва 4) чизгич ва гўния билан текширилиб, ўлчами бўйича эғовланади. Ичқўйманинг уткир бурчаклари пулат арра билан қирқиб олинади.


5 ва 6-қирралар 1-қиррага параллел, сўнгра эса бурчак андозаси билан текширилиб, 7 ва 8-қирралар 4-қиррага nisbatan 60° бурчак ҳосил қилиб эғовланади.

2. Дастлаб иккинчи туташма детални (уймани) ясаш.

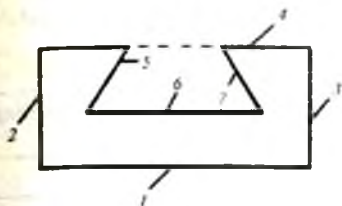

Этти текисликлар ва базали томон (қирра) чизмач билан текшириб эгонланади. Уйма чизма бўйича режаланади ва чизмач ҳамда гўния билан текширилиб, ўлчам бўйича уйманинг (2, 3 ва 4) қирралари эгонланади. Ичқўйма ариқчаси (пани) пармаланлади ва қўл арра билан қирқиб олинлади. Охири ишловга 0,1—0,2 мм қўйим қолдирилиб па ариқча ён қирратарининг уйма ўқига нисбатан симметрик бўлишига қатъий риоя қилиниб, дастлаб ариқчанинг қирралари (5, 6 ва 7) эгонланади.

3. Уймани ичқўйма бўйича мойлаш.

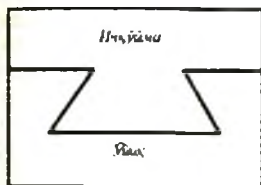

3. Уйма ариқчасининг қирраси тулик (6) (чуқурлиги ва базали томони 1-қиррага параллеллиги бўйича) эгонланади. Ариқчанинг қирралари (5, 7) навбатма-навбат эгонланиб, уйма ариқчаси ичқўйма чизми бўйича мосланади. Агар ичқўйма ўйиқча ва 180° га мумкин бўлган ҳар икки буршнинг исталганида қўл ёрдамида тигиз, ёруғлик тирқиши сиз, тебранмасдан ва қийшаймасдан кирса, мослаш аниқлиги старли даражада деб ҳисобланади.

24-ўқув-ишлаб чиқариш машгулоти

ЯССИ ЮЗАЛАРНИ ШАБЕРЛАШ


Машқлар:

1. Шаберлашга тайёрланиш.
2. Ясси юзаларни қўлча шаберлаш.
3. Ясси юзаларни механик шаберда шаберлаш.
4. Шаберларни чархлаш ва қировини тўкиш.

Тахминий иш объектлари: 150x100x40 мм.ли чўян тахта, шаберланиши лозим бўлган ясси юзли деталлар, текшириш тахталари.

Жихоз ва асбоблар: 3-рақамли тишчи, узунлиги 250—300 мм. ли тумтоқ учли ясси эговлар, ҳар хил ясси шаберлар, "ўзига томон" шаберлаш учун шаберлар, узунлиги 175 мм. ли текшириш чизмачлари, текшириш тахталари, чархлаш станогли, механик шаберга универсал юритгич.

Мослама ва материаллар: параллел гира, гирага қўйма жағлар, доғлар сифатини текшириш учун 25x25 мм ли рамка, бўёқ — лазурь (қорақуя), машина мойи, латта-путта, тампонлар, абразив қайроқлар, шаберларнинг қировини тўкиш учун қайроқлар, механизмлар воситасида шаберлашда зарур ашёлар.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Шаберлашга тайёрлаш	
<p>1. Деталнинг ясси юзларини шаберлашга тайёрлаш.</p> <p>Эслатма. Юзалар механик ёки чилангарлик ишловидан сўнг 0,5 мм гача аниқликда шаберланади. Шаберланаётган юзада чуқурчалар ва тирналишлар бўлмаслиги лозим.</p> 	<p>1. Юза лекаго чизгичи билан текширилади (юзага 0,1 мм аниқликда механик ёки чилангарлик ишлови берилган бўлиши керак, юзада тирналишлар ва айниқса, чуқур чизкичалар бўлмаслиги лозим) (✓). Агар юзада ботиқлар ёки чуқур тирналишлар бўлса, у керакли сифат даражасига етказилгунча айқаш чизкичалар тушириш усулида эговланади (✓).</p>
<p>2. Бўёқ тайёрлаш ва бўёқни эговлаш.</p>	<p>2. Майдаланган лазурь, қурум ёки қўғошнинг сўриғи олиниб, банкачага жойланади ва устидан машина мойи қўйилади. Аралашма қаймоқ қуюқтигига келгунча яхшилаб аралаштирилади (чуқур заррачалар ва қаттиқ қўшилмалар бўлишига йўл қўйилмайди). Бўёқни бир бўлак тазламага қўйиб, тампон кўринишида боғлаш ва бушаган банкачага солиб қўйиш керак (тампонни қуруқ бўёқ устига қўйиш ёки мой шимитиб, бўёққа қўйиш мумкин эмас). Хомаки маҳсулот юзасини бўёққа қараб эговлаб, шаберлашга тайёрлашда: фалир-будурликлар ва қириндилар тўлиқ кетказилади.</p>

заготовка шаберлаш учун ярамай диган тугилган тахта устига қўйилмайди;
 ярим тайёр маҳсулот тахтанинг фақат ўртасидан эмас, балки бутун юзаси бўйлаб юргизилади;
 деталь эговнинг айланма ҳаракати билан эговланади;
 деталь юзасида чуқур чизикчалар ҳосил бўлмаслиги учун эгов тез-тез тозаланиб турилади, ушн куч билан босмаслик, деталга бўйлама ҳаракат билан ишлов бермаслик керак;
 деталь бур суркалган майда тишли эгов билан узил-кесил эговланади;
 деталнинг эговланиши сифати текширилади ва унинг юзасига бўёқ суркилганда кўп қисмида (албатта, четларида ҳам) катта-катта бўёқ доғлари ҳосил бўлиши керак.
 Тахтадан бўёқ кетказилади (мой билан ишқалаб тозалади ва қуруқ қилиб артилади).

3. Текшириш тахтасини тайёрлаш ва буюш.



3. Тахтанинг сирти лекало чизгичи билан текширилади. Айқаш чизиклар солиб, дўнг жойлар ёки чуқур тирналган жойлар эговланади. Текшириш тахтаси чанг ва ифлосликлардан тозалади, кerosин билан ювиб, қуруқ латта билан артилади.
 Бўёқни тампон тахта юзасига қўйиб, гоҳ бир томонга, гоҳ иккинчи томонга айланма ҳаракат билан бир текисда юпка қатлам бўёқ суркалади (тампон билан бўёқ суркашда юзга қиринди тушишидан эҳтиёт бўлиш керак). Заготовка юзаси бўёқ бўйича эговланиб, шаберлашга тайёрланади.

2-машқ. Ясси юзаларни қўлда шаберлаш

1. Деталдаги шаберлаш жойларини аниқлаш.
Эслатма. Текшириш тахтасидан енгилроқ деталларни унинг устига қўйиб ва аксинча, оғирроқ деталлар устига тахта қўйиб текширилади.

1. Тахтадаги мой ва чанглар артилади. Текшириш тахтасининг сиртига тампон билан бир текис қатламда бўёқ суркалади.
 Хомаки маҳсулот ишлов бериладиган юзаси билан текшириш тахтасига оҳиста қўйилади ва унинг юзаси



бўйлаб турли йўналишларда бир текис юргизилади.

Заготовка кўтарилиб, шаберланаётган юзанинг аниқлиги текширилган. Яхши ишлов берилган юзаларда бую, бутун юза бўйлаб бир текис ётали, сифатли ишлов берилмаган юзаларда эса нотекис қатлам пайдо бўлади.

Деталь қўлга олиниб, ишлов берилган юзаси билан тахтага оқисета қўйилади ва бутун тахта бўйлаб турти йўналишларда бир текис сурилади. Деталь кўтарилиб, шаберланаётган юзанинг ҳолати аниқланади (юза буюқ доғлари билан қопланган бўлиши лозим). Агар юза яхши буюқ қатлами билан қопланган бўлса, уни артиб ташлаб, амални такрорлаш зарур.

2. Шаберни қўлга олиб, иш ҳолатида туриш.

2. Тегишли шабер (узунлиги, эни бўйича) танланади. Унг қўл билан шабер дастасидан шундай ушланиши керакки, даста каллагини унг қўл кафтига тиралиб турсин, бонг бармоқ эса даста ўқи бўйлаб қўйилиб, қолган томонидан қамраб олсин. Чап қўлнинг букилган учи билан дастанинг пасидан ушлаб турилади.

Эгонланадигидек иш ҳолати эгалланади.

Шабернинг ишлов берилмаган юзасига нисбатан $25-30^\circ$ бурчак ҳосил қилиниб, кесувчи қирраси эса бўйлабган юзда туриши керак.


3. Ясси юзани дастабки шаберлаш.

Эслатма. Дастабки шаберлашдан мақсад юзада доғларни бир текис жойлаштиришдан иборат. Буида түтри энли (20—25 мм) кесувчи қирраси шабер қўлланилади.



3. Ясси юзани энг узокдаги четилан шаберлашга киришиб, эста секин яқиндаги четига ўтилади. Фақат буюқ суркалган жойларигина шаберланади. Шаберлашнинг ҳар бир давридан сунг ишлов берилмаётган юза қуруқ қилиб артилиб, тахта бўйича текширилгандан кейин йўналиши $60-90^\circ$ ўзгартирилиб, такрорий шаберлаш амали оширилади.

4 Ясси юзани унл-кесил шаберлан
Эслатма. Унл кесил шаберланда энсиз
 (10—15 мм) кесуви қиррали шабер
 қўланилади.

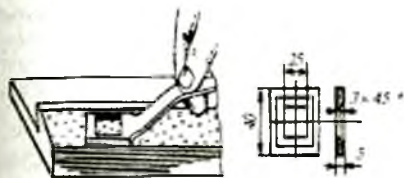

4 Шаберлаш юқори сифатли чиқариш
 учун амаллар — операциялар кетма-
 кетлигига риоя қилиш керак.

Хомакни (дастлябки) шаберлаш: ол-
 динги ишлов беришдан қолган чизиқ-
 чалар йуқотилади, эни 20—30 мм.ли
 шабер билан иш йўли 10—15 мм қи-
 либ шаберланади, бунда шабер йўна-
 лиши узлуксиз ўзгартириб турилади
 (ҳар қайси навбатдаги чизиқ олдин-
 кисига 90° бурчак ҳосил қилиб йўнал-
 ган бўлиши керак), 0.02—0.05 мм
 қатинликдаги қатлам қириб олинади,
 шаберлаш сифати текшириш тахта-
 сидан юқтириладиган бўёққа қараб
 аниқланади.

Ярим тозалаб (нуқлавий) шаберлаш:
 тахтада бўртиб турадиган жойлар
 текширилади, фақат бўялган (эни кўп
 бўртиб турадиган) жойларгина
 шаберланиши керак, иш йўли 12—15
 мм қилиб ясси энсиз шабер билан
 шаберланади, унинг бир ўтишида
 юлқа (8—10 мм) металл қатлами
 қириб олинади, иш йўли эни 8—10
 мм.ли шабер билан 4—5 мм қилиб
 майда қиринди чиқариб ша-
 берланади.

Тозалаб (пардозлаб) шаберлаш амал-
 га оширилади, шаберга енгил
 босилиб, юлқа (8—10 мм) қатлам
 қириб олинади, иш йўли эни 5—10
 мм.ли шабер ёрдамида 4—5 мм қилиб
 (майда чизиқлар билан) шабер-
 ланади, йирик доғлар иккига бўлиб,
 узун доғлар эса қўндаланг йўналишда
 майда бўлақларга ажратиб шабер-
 ланади.

25 x 25 мм.ли юзани 12—16 та доғ бў-
 либ, улар бутун текислик бўйлаб бир
 текис жойлашганда, шаберлашни
 тугатлаш керак, шаберлашда ҳосил
 бўлган чизиқлар шахмат тартибида
 (квадрат тарзида) жойлашуви лозим.
 Шаберлаш аниқлиги уч-тўрт жойда
 рамка ёрдамида текширилади.

5. Ясин юзани «узига томон» усулида шаберлаш.



a)



b)



5. Хомаки маҳсулот (призма — 1) чиданарлик гирасига (2) ўрнатилди (3). Шабер ўш ва чап кул билан ўрта қисмидан (стерженьилан) қамраб ушланади. Шабернинг юқори учи дастаси билан елкадан бирмунча тепа роққа тиралади ва шабер тизги шаберланаётган юзата инебатан 75—80° ҳолатида жойлаштирилади (4).

Юза шабер билан «ўзига томон» ҳаракат қилиб шаберланади. Шаберлаш юзанинг энг узоқ четидан бошланиб яқин чети томон сийжиб боради. Шаберлаш ва унинг сифатини текшириш тартиби «ўзидан» усулидаги шаберландатидек.

6. Шаберлаш сифатини текшириш.

Эслатма. Шаберлаш сифати шаберланган юзатаги (уста кўрсатиб беради) доғларнинг жойлашиш текислиги ва сонига қараб аниқланади.

6. Текшириш рамкаси шаберланаётган юзанинг 2—4 жойига қўйилади ва бу квадратга доғлар сони санаб чиқилади. Юзани яқин четидан узоқ четига қаратиб шаберлаш керак, шабернинг бутун кесувчи қирраси билан ишлашга эътибор берилиш лозим (акс ҳолда, ишлов берилаётган юзата чуқур ғирналишлар ҳосил бўлиши мумкин).



а)

Шаберлаш икки усулда: хомаки (дастлабки) ва тозалаб (узун-кесил) амалга оширилади. Шаберланган юзанинг сифати бўёқ ёрдамида текширилади: 25x25 мм юзда 12—16 та бир текие жойланган доғ ҳосил қилинади (с).

Эслатма. Шаберлаб бўлинган юзда чуқур, дунг жойлар ва тирналишлар ҳамда тоб ташланшлар (қийшайишлар) бўлмаслини керак.

3-машқ. Ясси юзаларни механик шабер билан шаберлаш

1. Ясси юзани механик шабер ёрдамида шаберлаш.



1. Шаберлаш каллагини универсал юритмадаги эгилувчан валик шпинделига бириктирилади, каллакка шабер кийдирилади ва маҳкамланади. Шабер йўлининг қатғилиги ростланади; шаберлаш аниқлиги қанча юқори бўлса, шабер йўлининг қатғилиги шунча кам булади.


Каллак чап қўл билан «хартум»дан, ун қўл билан эса дастасидан ушланади, шабер ишлов бериладиган деталга урналади ва юриткич ишта туширилади. Юза 2-машқда кўрсатилган барча шаберлаш қоидаларига амал қилган ҳолда, талаб қилинадиган аниқликкача шаберланади.

4-машқ. Шаберларни чархлаш ва қировини тўқиш

1. Ясси шаберларни чархлаш



1. Чархланг станогини тўсиқларнинг бирлиги ва унинг ишта яроқчилиги, чархтошнинг маҳкам ва аниқ ўрнатилганлиги, чархтош ва подручник орасидаги тирқиш (2—3 мм) — подручникнинг пухта маҳкамланганлиги мавжуд маҳаллий ёритишнинг қондага мувофиқлиги нуқтани назардан текширилади. Тагликнинг доирага nisbatan ҳолати месёрланади, ҳимоя экрани очилади, станок ишта туширилади.

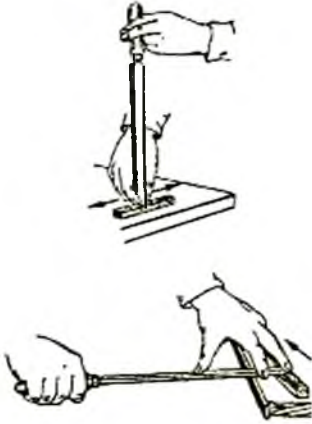	<p>Шабер иш қисмининг иккала текислиги кесувчи қирралардан 25—30 мм узунликда доиранинг ён юзаларида бир-бирига параллел ҳолатда чарх танади. Шабер стержени чап қўл билан кесувчи қирралардан 25—30 мм масофада, ўнг қўл билан эса орқа учидан олиниб, тағлиққа доира перифериясига нисбатан перпендикуляр йўналишида ўрнатилади. Шабернинг орқа учи ётиқ текисликда сал силжитилиб, унинг ён чеккаси чархланади.</p>
<p>2 Ясси шабер қирривини тукиш.</p> 	<p>2. Ўнг қўл билан шабер стержени кесувчи қирраларидан 15—20 мм масофада, чап қўл билан эса орқа учидан ушланиб, қайроққа (қайроқ текислигига перпендикуляр йўналишида) қўйилади.</p> <p>Чап қўл билан орқа учидан ушланиб, ўнг қўл билан шабернинг ён чеккаси эгри чизиқни кесувчи қирра ҳосил қилиши учун қайроқ устида кесувчи қирра бўйлаб тебранувчи ҳаракат билан силжитилади.</p> <p>Текисликда горизонтал ҳолатда қайраш бажарилади. Бунда шаберни икки қўл билан ушлаб, кесувчи қирра бўйлаб ҳаракатлантириш керак бўлади. Шабернинг эсим ясси қирраларида чархтошлан қолган излар йўқолиб, қирралар етарлича ўткирлашгандан кейин уни қайраш тўхтатилади. Ўткирлик намуна сифатида шаберлаб кўриб текширилади. Шабер иш текислиги билан қайроқ устига қўйилиб, силжитилиши натижасида унинг иккала кесувчи қиррасининг қирривини тукилади.</p>

26-машғулот охирида берилган шаберлашга тегишли хавфсиз ишланг қоидалари ҳамша талабалар йўл қўядиган хатоларга оид маълумотлар 24 ва 25-машғулотларга ҳам тааллуқлидир.

25-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ТУТАШМА ЯССИ ЮЗАЛАРНИ ШАБЕРЛАШ

Машқлар:


1. Параллел ясси юзаларни шаберлаш.
2. Бир-бирига нисбатан бурчак ҳолатида жойлашган ясси юзаларни шаберлаш.

Тахминий иш объектлари: чуян тахтачалар, кубик, призмалар, суппортиларнинг ва металл қирқувчи турли станоклар столларининг йўналтирувчилари.


Асбоблар: ҳар хил ясси шаберлар, санаши қиймати 0,05 мм. гача бўлган шпангенциркулар, устуи ишқаторлар, турлича микрометрлар, кронциркулар, 90° ли ясси гўниялар, 60° ли текшириш андозалари.

Мослама ва материаллар: текшириш тахтаси, назорат бурчақлик, текшириш призмаси, параллел гира, ушга қўйма жағлар, абразив қайроқлар, шаберларни ўткирлаш учун қайроқтошлар, тампон, бўр.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Параллел ясси юзаларни шаберлаш	
<p>1. Ишлов бериладиган ясси юзани шаберлашга тайёрлаш.</p>	<p>1. Юзаларнинг параллеллиги кронцикуляр билан текширилади. Иккинчи (ишлов бериладиган) юза $\pm 0,05$мм аниқликда биринчи (шаберланган) юза бўйича эволашади. Параллеллик шпангенцикуляр ёки микрометр билан текширилади. Эволашда қўйма жағлардан фойдаланилади.</p>
<p>2. Ясси юзани иллари ишлов берилган юзига параллел равишда шаберлаш.</p>	<p>2. Деталь текшириш тахтасига шаберланган юзаси билан қўйилади. Текшириш тахтасига индикатор ўрнатилади. Ўлчаш стержени юқори (шаберланмаган) юзига тиралади, инферблат эса молли даражаси билан стрелка қаринисига ўрнатилади. Деталь индикаторнинг ўлчаш стержени остида барча йўналишларда сиқжитилиб, стрелка оқишларига қараб шаберлаш жойлари аниқланади ва бўр билан белгиланади. Ишлов берилмаган чиққ жойлари шаберланади. Яссилек тахта бўйича, парал-</p>

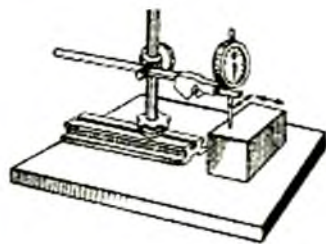

	<p>леллик эса индикатор билан текширилиб, юза керакли аниқликка эришилгунча шаберланган.</p>
<p align="center">2-машқ. Бир-бирига nisбатан бурчак ҳолатида жойлашган ясси юзаларни шаберлаш</p>	
<p>1. Ишлов берилмаган ясси юзани гуний (андоза) билан текшириб эволашти.</p>	<p>1. Ишлов берилмаган ва ишлов берилган юзавар уртасидаги бурчак 90° ли гуния (ёки 60° ли андоза) билан текширилади. Ишлов берилмаган юзани гуний ёки андозага мослаштирилиб (срулик тирқини усулида текширилади) эволаштиради.</p>
<p>2. 90° бурчак ҳосил қилиб жойлашган ясси юзаларни шаберлаш.</p> <div data-bbox="134 639 507 916" data-label="Image"> </div>	<p>2. Бурчаклар текшириш бурчаклиги билан текширилади. Текшириш бурчаклигининг (1) вертикал тоқчасига тампон ёрдамида юпқа бўёқ қатлами сурхалади. Бурчаклик текшириш тахтаси (3) устига қўйилади (унинг бўялган юзаси вертикал ҳолатда бўлиб, тахта текислиги билан 90° бурчак ҳосил қилади). Хомаки маҳсулот (2) база юзаси билан текшириш тахтасига ўрнатилади ва ён текислиги текшириш бурчаклигининг (1) текислигига текхалади. Чап қўл билан текшириш бурчаклиги, ун қўл билан эса заготовка ушланиб, бурчаклик бўйича гоҳ олдинга, гоҳ орқата силжитилиб, деталнинг ён томонида бўёқ юқтирилади. Биринчи бўйлишда чапа маҳсулотнинг 90° ли бурчакликка батамом мосланмаганлиги маълум бўлса, уни буюқ бўйича эволаштиришдан кейин шаберлаш керак (бунида тахта юзасига қиринди тушишидан эҳтиёт бўлиш лозим). Заготовка юмшоқ жагли чилангарлик гирасига ўрнатилади ва шаберлаш охирига стхазилади.</p>
<p>3. 60° бурчак ҳосил қилиб жойлашган ясси юзаларни шаберлаш.</p>	<p>3. Шаберланадиган заготовка сифати текширилади. Текшириш призма (13) ҳия юзасига (2) қўйилиб бўйилади. Ярим тайёр маҳсулот (4) текшириш тахтасига (1) қўйилади. Текшириш</p>

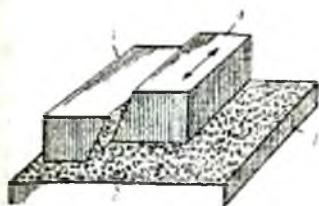

тахтасига қия қўйиб булган призма ҳам жойлаштирилади.
Затонюкка текшириш тахтасидан олдиндаги ва булган жонлар икки усудда дастлабки (хомакки) ва узил-кесил (тозалаб) шаберланади, шаберлаш буюқ ёрдамда навбатма-навбат текшириб турилади.
Шабер сифати рамка билан текширилади.

26-машгулот охирида берилган шаберлашдаги хавфсизлик қондалари ҳамда талабалар йўл қўялиган хатоларга оид маълумотлар 24 ва 25-машгулотларга ҳам тааллуқлидир.

26-ўқув-ишлаб чиқариш машгулоти ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ЮЗАЛАРНИ ШАБЕРЛАШ

Машқлар:

1. Ажраланиган цилиндрик подшипникларнинг ичқўйма-вкладишларини шаберлаш.
2. Подшипникларнинг ажралмайдиган ичқўймаларини шаберлаш.
3. Шаберларни чархлаш ва қировини тукиш.

Тахминий иш объектлари: подшипникларнинг ажраланиган ва ажралмайдиган цилиндрик ва конус ичқўймалари.

Жихоз ва асбоблар: уч қиррали ҳар хил шаберлар, буккик шаберлар, чархланг станоти.


Мослама ва материаллар: подшипник ичқўймаларига мос текшириш валяри, параллел гира, абразив қайроқлар, шаберларни ўткирлаш учун қайроқтошлар, тампонлар, буюқ — лазурь (қоракую).

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Ажраланиган цилиндрик подшипниклар ичқўймаларини шаберлаш	
1. Яқка подшипник ичқўймагарини шаберлаш.	1. Пастки ичқўйма тозаланиб, под-шипник корпуси ичига қўйилади. Назорат вали бўйинчасига қонқи қилиб буюқ суртилади, вал бўйинчаси билан ичқўйманинг иш қисмига қўйилиб, қўлда бир неча марта айланг гирилади. Ичқўйма гирада ен чекка



лари билан қисилади ва бўялган жойлари уч қиррали шабер билан қизил чизик қолдириб ва «ўзила» примдоира ҳаракат қилиб шаберланади. Ичқўйма юзаси ҳисил қилинади, юзаси сифати вал бўйича текширилади ва ичқўймадаги доғлар бир текис жойлашмагунча қизиликни айқанд чизик қолдириб шаберлаш давом эттирилади. Вал бўялган бўйинчаси билан остки ичқўйма устига қўйилади, унинг тепасига эса юқори ичқўйма жойланади, қистирмалар ҳамда подшипник қолқоғи ўрнига қўйилиб, қопқоқ бир текис маҳкамланади ва вал бир неча марта бурилади.


2. Бўялган вални айлаштириб, эгри чизик бўйича шаберлаш.

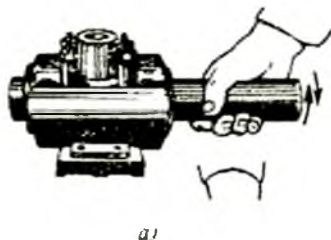

2. Подшипникнинг пастки ва юқориси ичқўймаси ҳамда текшириш вали латта билан яхшилаб артилади. Текшириш вали тампон ердаида юлқа ва бир текис бўялади. Бўялган вал подшипникнинг пастки ичқўймасига жойланади.

Текшириш валига юқориси ичқўйма ва подшипник қолқоғи қўйилади. Дастлаб бир бурчакдаги, сўнгра иккинчи бурчакдаги гайкалар наубатма-наубат бир текис қотирилиб, подшипник қолқоғи шундай тортилиши керакки, вални озгина куч ишлатиб буриш мумкин бўлсин (агар вал тизиз қисилган бўлса, подшипник ичқўймалари орасига қистирма қўйилади, бўш қисилган бўлса, қистирмаларни кишиайтириш лозим) (А).

3. Ҳудуд икки подшипник ичқўймаларини шаберлаш.

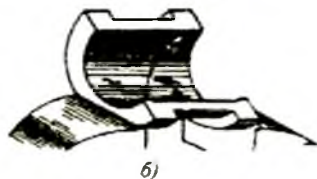

3. Ҳудуд подшипник ичқўймаларини шаберлашга озроқ куч ишлатиб, улар сиртида чиқиб турган жойлар бўйи учун вал ўнгга ва чапга 2—3 айланишга бурилади. Подшипник қисмларга ажратилади. Пастки ичқўйма енг чеккасидан юмшоқ жагли (алюминий, мисдан ясалган) тирага бўялган юзаси юқорига қилиб маҳкамланади (А).




6)

Бўялган жойлар уч томонли шабер билан кийшиқ чириклар солиб ва эри чириклар ҳаракатлар қилиб шаберланади. Кесувчи кирра ичқўйма юзасида ўнгга ва чапга юргизилади

2-машқ. Подшипникларнинг ажратмас ичқўймаларни шаберлаш

1. Ичқўйма юзаси сифатини андоза - тўр билан текшириш.

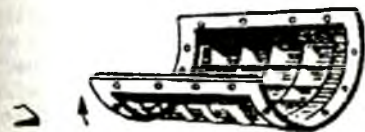


2)

1. Ичқўйма юзаси яртилиб, сифати бўялган текшириш вали ва андоза - тўрға асосан текширилади. Зарур сонда бир текис доғлар ҳосил қилиш учун қийшиқ ва айқаш чириклар солиб шаберланади. Пастки ичқўйма тирадан олиниб, подшипник корпусига ўрнатилади, бўялган вал пастки ичқўймага ётқизилади ва вал устига ичқўйма ҳамда қистирмалар ўрнатилади. Подшипник қопқоғи қуйилиб, гайкалар билан бир текис бурб миқкамланади. Бўялган вал бир неча айланишга буралади. Шаберлаш сифатини текширишда:

акладиштар юзларининг камиди $2/3$ қисми бўёқ доғлари билан бир текис қопланганлиги;
ишлоқ берилган юзада эзилишлар, тирналишлар, уваланган жойлар, шабернинг чуқур иллари йўқлиги текширилади;
доғлар сони андоза - тўр билан аниқланганлиги;
текшириш вали ёки туташадиган деталь бўёқ суркаб синалади.

2. Валнинг конус бўйинчасига юлқа қилиб бўёқ суркалади. Ичқўйма артилиб, вал бўйинчасига кийдирилади.

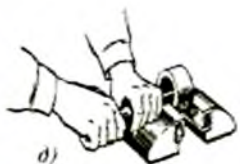

3)

Ичқўймага вал бўйлаб босилиб, конус бўйинчада бир неча марта буралади. Цилиндрик ичқўймани шаберлашда қўлланиладиган усуллар билан ичқўйманинг ички конус юзаси шаберланади. Ичқўйма тоза латта

билан артилиб, подшипник қорам-сига ўрнатилади.

Валнинг иш қисмига кичик буюқ қатлами тортилади ва подшипник ичқўймами қорамсига қўйилади. Подшипник қопқони салгина қўл кучи билан келсингил айланадиган қилиб болаттер ёрдамида тортиб маҳкамланади. Вал 2—3 айланишга бурилади. Подшипник қисмларга ажратилиб, ичқўйма олинади. Ичқўйма чилангарлик гирата ёнчеккалари билан маҳкамланади ва бўялган жойлар учёқли шабер вохитасида эгри чизиклар солиб шаберланади (А).

Ичқўйма вал бўйича текширилади. Бир текис жойданан доғлар ҳосил бўлгунга қадар эгри, айқаш чизиклар солиб шаберланади. Шаберлаш сифати кўдан кечирилади. Ишлов берилган юза аниқлиги (25x25 мм юзада 10—12 та доғ борлигига қараб) рамка бўйича текширилади. Бўёқ гардиш ёки туташадиган детал ёрдамида текшириудан ўтказилади. Ишлов беришдан юзга тирнакишлар, уваланишлар ва чуқурчалар йуқлиги кўз билан қараб чиқилади.

3-машқ. Шаберларни чархлаш ва қировини тўқиш

1. Уч ёқли шаберни чархлаш ва қировини тўқиш.



1. Чархлаш станотининг ишга тайёрлашда униги ҳимоя экранчаси текширилади, чархтошга маҳкам ва аниқ ўрнатилганлиги, чархтош ва подручник орасидати ғирқини (2—3 мм); подручникнинг пухта маҳкамланганлиги маҳаллий ёритишнинг қониқарли эканлиги аниқланади ва сўнгра ҳимоя экранчаси туширилиб, ускуна ишга тайёрланади.

Ўнг қўл билан шабернинг дастасидан, чап қўл бармоқлари билан эса унинг ён чеккаларида жойлашган эриқчалар (новлар)дан ушлаб турилади, шабер равои, сингил босқиниб, чархтош четига 45° га яқин бурчак ҳосил қилиб яқинлаштирилади. Шабер чархтошнинг четига ситжитилиб, кесувчи қисмининг бутун

уч томони навбати билан чархланиб, юмалоқланган ўткир қиррали юза ҳосил қилинади.

Уч ёқли шабер қайралади (қиррови тўкилади). Тахтада (1) майда донти корунд қайроқски жилвир қайроқ (2) кўтналмайдитан ва тургун қилиб ўрнатилади.

Қайроқнинг юзаси машина мойи билан мойланади. шабер (3) расмда кўрсатилганидек, қўлга олиниб чархланади ва қиррови тўкилади.

Шабернинг чархланиш сифати текширилади — унинг кесувчи қирралари тоза ҳамда силлик юзали ва ўткир бўлиши лозим; чархланиш бурчаги андоза ёки бурчак ўлчатиш билан текширилади.

Шаберлашда хавфсизлик қоидалари

Этов ва шаберларнинг дасталари тизиз ўрнатилган бўлиши лозим. Шаберларни абразив чархтошда чархлашда ҳимоя кўзойнаги ёки экранчалардан фойдаланиш керак.

Чархтошда чархланаётган шаберни совитиб туриш лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Талабалар шаберлашда учрайдиган қийинчиликларнинг сабаблари қуйидагилардан иборат:

тектириш тахталарининг сифатли эмаслиги (иш бошлангандан олдин тахталарни назорат тахтасига биноян текшириш лозим);

якка тартибда ишлаш учун фақат битта шабер бўлганлиги сабабли шаберлаш унумдорлигининг пастлиги (ҳар бир талабага ҳомаки ва тозалаб шаберлаш учун иккитадан шабер бўлганлиги маъқул: биринчи ҳолда шабернинг иш қисми кенг, кесувчи қиррасининг эгрилиши эса кам бўлиши, иккинчи ҳолда шабер энсиз, унинг эгрилиги эса катта бўлиши керак);

қайроқтошлар йўқлиги ёки уларнинг сифати пастлиги оқибатида яхши қайратмаган шаберда ишлов бериладиган юзада чизиқчалар ва тирналишлар ҳосил бўлиши (шу боис шаберларни абразив материаллардан фойдаланиб, ишқалагичлар билан қайраш маъқулдир).

Қуйидагилар ҳам талабаларнинг хатолари жумласига киради: шаберлаш фақат бир йўналишда ҳаракатлантириш билан бажарилади, бунинг оқибатида талаб этилган аниқликка эришиб бўлмайди ва деталга бўёқ юритилганда доғлар чўзиқ бўлиб чиқади; бундай камчиликларга йўл қўймаслик учун доғларни кўндаланг йўналишда шаберлашга ҳаракат қилиш керак;

ишлов бериладиган юзага тахтада бўёқ юқтиришда фақат тахтанинг ўрта қисмидан фойдаланадилар, бу эса тахтанинг ейилишини тезлатади. Шунинг учун ишлов бериладиган юзага бўёқ тортишда текшириш тахтасининг бутун юзасидан фойдаланиш зарур;

шаберлашда элтиборсизликка йўл қўядилар — бунинг оқибатида қирралар ва бурчаклардаги доғлар шаберланмасдан қолади, бу ҳол деталга бўёқ юқтирилгандан кейин унинг ўрта қисмига бўёқ тегмаслигига олиб келади (талабалар бўёқ юқмаётганини кўриб, заготовкага қаттиқ босиш билан тахтанинг ейилишини тезлатадилар);

тахтага ортиқча бўёқ сурқалади, бу заготовкада нормал бўёқ қатламига ўхшаш қатта юзали доғлар ҳосил бўлишига олиб келади.

Бундай шаберлашда фақат чизикларнигина эмас, балки чегаралон ботиқларни шаберлаш ҳам чўзилиб кетади; талабалар, шунингдек, узил-кесил (тозалаб) шаберлашда хатога йўл қўядилар; бундан ташқари, тозалаб шаберлашда бўёқ қатлами иложи борича камроқ бўлишига эришишлари керак.

Талабалар 24-25-26-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотларининг 1—4-машқларини бажаришлари натижасида:

— юзаларни шаберлашга тайёрлаш ва ясси ҳамда эгри чизикли юзаларни шаберлаш усулларини; шаберлашда хавфсиз ишлан қоидаларини; шаберланган юзаларни назорат қилиш ва шаберларни чархлаш усулларини билишлари;

— юзаларни шаберлашга эгловлаб тайёрлаш, тахта юзасига бўёқ сурқаш; ясси ва уч ёқли шаберларни чархлаш, қайраш, ясси ҳамда эгри чизикли юзаларни дастлабки ва узил-кесил шаберлаш амалиларини удалай олишлари керак.

27-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ИШҚАЛАБ МОСЛАШ


Машқлар:

1. Ишқалаб мослашга тайёргарлик кўриши.
2. Энди ясси сиртларни ишқалаб мослаш.
3. Деталларнинг энсиз гомонларини ишқалаб мослаш.
4. Эгри чизикли юзаларни ишқалаб мослаш.

Тахминий иш объектлари: 90° ли ясси линиялар, текшириш чизғичлари, ҳар хил шаблонлар, тикин жўмрақлар, бекитиш жўмрақлари.

Мосламалар: ишқалаш тахтаси, пўлат валик, ишқалаш кубиги ва призмалари, ростланадиган цилиндрлик ишқалағич, ёғоч тахтача, қисқичлар.

Асбоб ва материаллар: ҳар хил абразив кукунлар, турли абразив пасталар, машина мойи, керосин, латта-пугта, лекало чизғичлари, текшириш бурчакликлари, микрометрлар, эри чизиқли профилли андозалар.

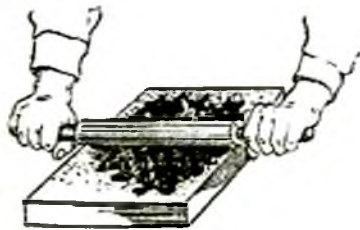Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Ишқалаб мослашга тайёргарлик кўриш	
<p>1. Абразив кукунлар ва паста танерлани.</p>	<p>Эслатма. Деталь сиртлари силлиқланиб, механик ишловга тортилганидан ёки шаберланиб чилангарлик ишлови берилганидан кейин ишқалаб мосланади: юзада тилиниш, тирпадишлар бўлмаслиги керак.</p> <p>1. Сирт тозаллигига нисбатан қўйиладиган талабга кўра, кукун ёки паста танланади: давол кукун ва пасталар сиртни хиралаштиради, ўртачалари унга кўпроқ тозаллик бағишлайди, майини эса ойнадек ялтиратади.</p>
<p>2. Ишқалаш тахтасини тайёрлаш ва уни ишқалаб мослашга ҳозирлаш.</p> 	<p>2. Аввалига ишқалаш тахтасинини мустаҳкамлиги кўздан кечирилади, кейин ишқалаб мосланадиган қомаки маҳсулот юзаси текширилади. Юзаниқ жиғирланган ёки шаберланиб бўлиши керак (ишқалаб мослаш учун қўйим 0,01 – 0,02 мм); юзада тирналишлар, ўйиқлар бўлмаслиги лозим.</p> <p>Ишқалаб мосланадиган ўлчамлар ҳамда шаклга ҳараб, ишқалағич шакли ва ўлчами танланади; дастлабки ишқалаб мослаш ариқчали тахтада бажарилади, кейин силлиқ тахта ёрдамида узил-кесил ишқалаб мослаш амалга оширилади. Бу усулда мосланадиган юза бензин ёки керосин билан ювилиб, латта билан қуруқ қилиб арилади.</p>


Ишқалаб мослаш материални тан-
лаш (дастлабки ишқалаб мослашда 1
ёки 2-рақамли абразив кукунда;
фойдаланилади, у идишга солиниб,
ярим суяқ масса—бутка ҳосил бўл-
гунга қадар керосин ёки суяқ мине-
рал мойда қорилди).

2-машқ. Элил исси сиртларни ишқалаш

1. Исси сиртларни ишқалаш.
Эслатма Қалинлиги 5—6 мм дан
ошмайдиган депаъ ва буюмларнинг исси
сиртлари ишқалаб мослаш учун ёғоч
тахтачага маҳкамланади.



a)

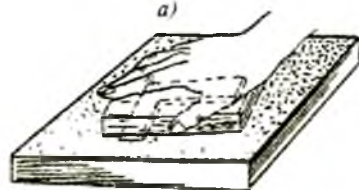

b)

1. Буюм (ёки буюм маҳкамланган ёғоч
тахтача) тахта устига ишқаланадиган
сирти билан қўйилади ва унга сал
босиб, бутун тахта сирти бўйлаб илға-
риллама-қайтма ёки доирасимон ҳара-
кат қилиб юргизилади. 20—30 ҳара-
катдан сўнг ишқаланаётган юзадан
металл қириндилари олиб ташланиб,
у паста ёки кукуннинг янги қатлами
билан қопланади.

Тегишли буюм тури олингунча сиртга
галта-галта паста ёки кукун қоплаб иш-
қаланади.

Диаметри 10 мм дан ортиқ юмалоқ
ишқалагич — тахтанинг иш юзаси
керосин билан ювилиб, қуруқ қилиб
артилгач, унга абразив кукун юпқа
қатлам қилиб сепилади. Абразив то-
юмалоқ ишқалагичга бир текис ботиб
киргунга қадар бошқа тахта ёрдамида
юмалатилади, ишқалагич тайёрлан-
ганидан кейин абразив кукунини
қолгани олиб ташланади, тахта
машина мойи билан енгил мой-
ланади ва ишқалагич деталга ишлов
бергунга қадар қўшимчасиз ишла-
тилади.


Ариқчали ишқалагич юзасига (Ø)
тампон билан ишқаланадиган масса
юпка ва бир текис суркалади.

Заготовкаи ишқалаб мосланядиган
текислиги билан ариқчали ишқа-
лагичга қўйилади ва унга енгил
босиб, ишқалагичнинг бутун юзаси
буйлаб 5—8 айланма ҳаракат қилди-
рилади (Ø). У хира ёки ялтироқ
қўрinishга келгунга қадар силлик

тахтада тозалаб (узил-кесил) ишқалани бажарилади. Яққирок юз ҳосил қилишда ишқалани еғочдан ясалиб, сирда сукултирилган вена оҳати билан қопланган ёғоч ишқалати ҳосиласида тутатилади.

3-машқ. Деталларнинг энсиз томонларини ишқалаб мослаш

1. Бир деталнинг энсиз томонини ишқалаб мослаш.

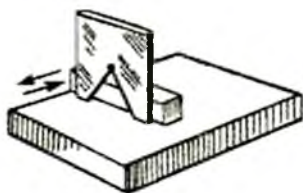

1. Деталь энли ясси сирти билан призма ёки кубикка шундай тиркалиши керакки, унинг энсиз (ишқаланадиган) томони тахтага тегиб турсин. Кубик ёки призма деталь билан бирга илгариланма-қайтма ҳаракатлантирилиб, ишқалаш олиб борилади. Энли ясси сиртларни ишқалашдаги каби қондакларга амал қилинади. Заготовка кенг текислиги билан тўғри тўғри бурчак қайроқлини сиқиб босилади. Ишқалаб мосланадиган хомакни маҳсулотга теккизиб қўйилган қайроқтош илгариланма-қайтма ҳаракатлантирилади.

2. Бир неча деталнинг энсиз томонларини ишқалаб мослаш.




2. Деталлар тўғри-тўғри қилиб қисқичларда қисилади ва томонлари энли ва ясси юздек ишқалади.

4-машқ Эгри чизиқли сиртларни ишқалаб мослаш

1. Конус юзани (тиқинни уяга) ишқалаб мослаш.

Эслатма. Тиқинни конуссимон тешиқда фақат бурабгина қолмай, шу билан бирга, айлантириш тиқинни эса гоҳ охирига етказиб, гоҳ бир оз чиқариш лозим бўлади. Бунга «тақиллатиб ишқалаш» дейилади. Акс ҳолда, деталда чуқур ҳалқасимон чиқинқалар ҳосил бўлиши мумкин.

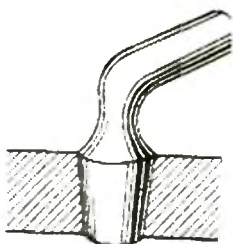

1. Тиқин керосин на мой аралашмаси билан мойланади, усти абразив кукун ёки паста билан қопланади ва уяга (жумрак корпусидаги тешикка) киритилади. Тиқин галма-гал тоҳ бир тоҳ иккинчи томонга 30—45° га бурилади; бир неча ҳаракат билан ўтки атрофида айлантирилади. 12—15 ҳаракатдан сўнг металл қириндилари ҳамда абразив материал қолдиқлари юниб ташланади ва кукун ёки паста алмаштирилади.

2. Конус юзларини ишқалаб мослаш сифатини текшириш.




2. Конуссимон юзларини ишқалаб мослаш сифати бўр ёки рангли қалам билан текширилади, тиқиннинг конуссимон сирти бўйлаб бўр билан чизиқ чизилади, у тешикка киритилиб, сизга босиб 1—2 марра тўлиқ айлантирилади (чизиқ ўчиб кетса, демак, мослаш яхши амалга оширилган).

Қалам воситасида текширин ўтказилади. Тиқиннинг конус юзаси бўйлаб қалам билан чизиқ чизилади, тиқин тўлики ичига киритилиб, сал бурилади.

Герметиклиги текширилади. Ишқаланган юзлар қуруқ қилиб арилади, буюмлар зич бириктирилади ва жумрак тешигига керосин қуйилади (ишқалаб мослаш сифати яхши бўлганида, керосин юзлар оралигидан 2 мин давомида сизиб ўтмаслиги керак).

3. Ташқи цилиндрик сиртни ишқалаб мослаш.

Эслатма. Ташқи цилиндрик сирт ишқалагич диаметрига тенг бўлиши лозим.

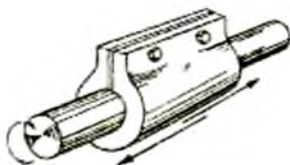

3. Ишқалагич юзаси кукун ёки паста билан қопланади. Ишқалагич бўшатилади, унга буюм қуйилиб, бир-бирига зич келгунча ростлаш мурватлари билан ҳисилалади. Буюм ишқалагичда (ёки ишқалагич буюмда), шу билан бир вақтда ишқалагич буюм ўқи бўйлаб (ёки буюм ишқалагич бўйлаб) юргизиilib, айлантирилади. Ишқаланган юза сифати (текислиги, хира сифатлиги ва ҳ.к.) кўз ҳамда қалам билан текширилади.

заготовкларнинг кенг ва энгиз юзаларини, цилиндрик жуваларни ва конуссимон жуфтларни ишқалаб мослаш: мослашда ханфези ишлаш қондаларига риоя қилиш; ишқалагичларни шаржирлаш каби амалларни удалай олишлари керак.

28-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ЮМШОҚ КАВШАРЛАР БИЛАН КАВШАРЛАШ

Машқлар:


1. Кавшарлашга тайёрланиш.
2. Юмшоқ кавшар билан кавшарлаш.

Тахминий иш объектлари: оқ ту누ка қутилар, идишлар, мой идишлар.

Асбоб ва жиҳозлар: иссиқлик кавшарлагичлари, уч ёқли шаберлар, ҳар хил эговлар, кавшарлаш лампаси.

Мослама ва материаллар: ясси жағли омбур, хлорид кислота, рух, пахта, нашатир, қалай-қургошинли кавшар, қилли чўткалар, латта-пугга, металл чўтка.


Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Кавшарлашга тайёрланиш	
1. Хлорли рух эритмасини тайёрлаш. Эслағма. Кислота билан ишлашда эҳтиёт бўлиш, ҳамма вақт кислотани сувга солиш, эритма тайёрлашда қўлқопдан фойдаланиш лозим.	1. Шиша идишнинг 1/4 қисми ҳажмида сув қуйилади. Шиша воронка орқали идишнинг яна 1/4 қисмича хлорид кислота қуйилади. Эритмага майда пластиначалар тарзида кесилган рух солинади (газ пуфакчалари ажратиб чиққанидан сўнг эритма ишлатишга тайёр бўлади).
2. Кавшарлашдан жойни тайёрлаш.	2. Буюм деталларининг кавшарланмайдиган жойи бир-бирига яхши мосланади. Шу жой метали чўтка ва латта билан ифлослик ва намдан тозаланади. Чок эса шабер ёки эгов билан ялтирагунча жило берилади.
3. Кавшарлаш лампасини ёқиш ва кавшарлашга тайёрлаш	3. Лампа косачасига бензин қуйиб ёқилади. Бензин ёниб тугагач, нилпель клапани сал очилади, лампа сизимиغا ҳаво берилади ва лампа химоя қурилмасига яқинлаштирилади. Лампанинг бурама найчаси паст атангада қиздирилгач, олов меъёр-

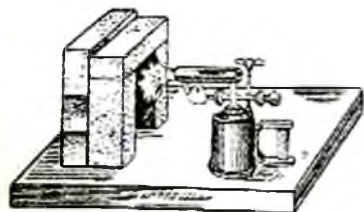

лапади. Нишней ифлосланганида, примус игнаси билан тозаланиди. Кавшарлаш лампасига (идишнинг 3/4 қисми ҳажмидан оширмаедан) ингичка найча ёки чоғроқ воронкадин фойдаланиб керосин қуйилади. Шундан кейин идишнинг оғзи резьбали тиқин билан бураб берки-тилади ва лампа куруқ қилиб ар-тилади.

Лампа ишт еки махсус мослама яқинида ёниб турган денатурат алангасидан ўт олдирилади, денатурат лампанинг махсус косчасига қуйилган бўлади; форсулка ифлосланган бўлса, жўмрак беркитиб қуйилиб, игна билан тозаланади.

4. Кавшарлагични қиздириш ва оқарти-риш.

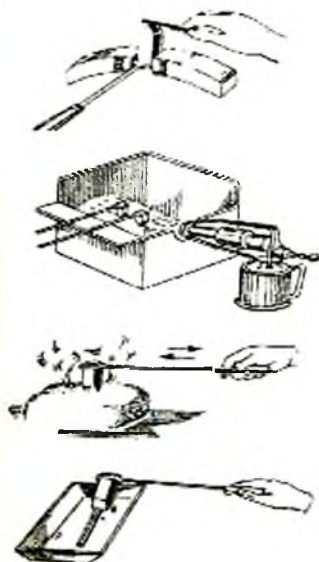

4. Кавшарлагич учи эғов билан қуйиндидан тозаланиб, учининг қирраси сал думалоқлантирилади. Кавшарлагич (ковия) тагликка шундай қуйиладики, унинг товони четга йўналтирилган бўлади. Кавшарлаш лампасининг алангаси кавшарлагич товонига қаратилади. Кавшарлагичнинг қизиган-қизима-ганлиги унинг учини новшадилга ботириб кўриш йўли билан текшири-лади (агар новшадил пишнллаб, ун-дан кўкиш тутун чиқса, демак, кав-шарлагич яхши қизиган). Кавшар-лагичнинг учи новшадилда тозаланади ва унга кавшар чивик яқинлаштирилиб, оқартирилади. Кавшарлагич—ковия қиздирилиб, унга қалай югуртирилади кавшарлагични шундай қўйиш керакки, унинг иш (понасимон) қисми алангадан паспа қараб турсин, аланга ҳудудида эса унинг қалин қисми туриши керак. Қизиган кавшарлагични столга эмас, балки махсус тагликка қўйиш керак. Шунда иссиқтик бекорга исроф бўлмайди ва кавшарлагич ифлосланмайди.

2-мавиқ. Юмшоқ кавшар билан кавшарлаш

1. Чокларни кавшарлаш

Эслатма. Чокка яқин жойларни қизиб кетишдан сақлаш учун ҳўл латта олиб ёки сувга тушириб қўйиш лозим.



1. Кавшарланадиган юз қилли чўтка билан тозаланиб, унга хлорли рўз эритмаси суркалади. Қишқирилган ва оқартирилган кавшарлагич унга бир томчи кавшар илаштириб олинади. Кавшарлагич учи кавшарланадиган жойга яқинлаштирилади ва чок қизиб, унда кавшар эриб тарқалгани сайин чокка тўла оқиб тушганича кавшарлагич чок бўйлаб юргизилади. Кавшарлагични қайта қиздириб кавшарлаш шу тартибда давом эттирилади. Кавшарлагичнинг учи кавшар билан бир текис қопланганига қадар у повшадил бўлаги устида юргизилади. Кавшарлаш жойи хлорид кислотаси билан хурушланади, яъни унга кимёвий ишлов берилади.

Кавшарланадиган юзларни қиздириш учун кавшарлагич бир жойга теккизилиб, бироз ушлаб турилади, сўнгра кавшарланадиган жой бўйлаб секин ва бир текис юргизилади. Сувқўлланган кавшар кавшарлагичдан оқиб тушиб, тирқишни тўлдиради (тирқиш кенглиги 0,05—0,15 мм). Кавшарланган чок совигандан кейин тозалаб ювилиб, қуруқ латта билан артилади ва ортиқча кавшар эгов ёки шабер ёрдамида олиб ташланади.

2. Кавшарлаш сифатини текшириш.

2. Кавшарланган чоклар ташқи томондан қўлдан кечириб текширилади (кавшарланмаган жойларда дарзлар бўлмаслиги керак), сўнг чоклар герметикликка (кавшарланган идишдан сув оқмаслиги керак) ва мустаҳкамликка (кавшарланган жойидан букилган деталда дарз бўлмаслиги керак) текширилади.

Юмшоқ ва қаттиқ кавшарлар билан кавшарлашда ҳавфсизлик қондалари ҳамша талабалар йўли қўядиган хатоларга оид маълумотлар 29-ўқув-ишлаб чиқариш маншгулотининг охирида берилган.

29-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти

ҚАТТИҚ КАВШАРЛАР БИЛАН КАВШАРЛАШ


Машқлар:

1. Кавшарлашга тайёрланиш.
2. Деталларни қаттиқ кавшар билан кавшарлаш.


Тахминий иш объектлари: учликли мис найчалар, калта найчали фланецлар, пластинкали қисқичлар.

Асбоблар: турли эговлар, қўл қайчи, ўткир жағли омбур, ясси жағли омбур, темирчилик қисқичи.

Мослама ва материаллар: кавшарлаш лампаси, кўра, муфелли печь ёки газ горелкаси, бура, мис-рухли кавшар (қалинлиги 0,5—0,7 мм. ли тахта, 1,0—1,2 мм. ли металл чивик), 0,5—0,6 мм. ли тўқиш сими (нўлат ёки нихром), хлорид кислотанинг 25% ли эритмаси.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув ишлаб-чиқариш кўрсатмалари ва тушунтиришлар
1-машқ. Кавшарлашга тайёрлаш	
<p>1. Деталларни кавшарлашга тайёрлаш.</p>	<p>1. Деталларнинг кавшарланадиган жойи бир-бирига мосланади. Улар ўзаро қанчалик жинс мослаштирилган бўлса, кавшарлаш шунчалик сифатли чиқади. Деталларнинг кавшарланадиган жойлари занг, ифдосликдан тозаланиб, хлорид кислотанинг 25% ли эритмаси билан ювилади.</p>
<p>2. Кавшар тайёрлаш ва уни қолипларга қўйиш.</p> 	<p>2. Тахтасимон мис-рухли кавшардан пластинкалар қирқилади. Уларнинг ўлчами кавшарланадиган жойга боғлиқ. Кавшарни бура ва кавшар қириндисидан (2:1 нисбатида) иборат кукун кўринишида ҳам тайёрлаш мумкин.</p> <p>Қалай-қургошинли ПОС-30 қотишмаси кенг зарқалган кавшарлардан кавшар тайёрлаш (агар керак бўлса) иш пақтида ажралиб чиқадиган буглар ва газларнинг зарарли таъсиридан ишчиларни ҳимоялайдиган умумий шамоллатиш қурилмалари ва маҳаллий ҳаво сўриш қурилмалари билан жиҳозланган алоҳида хонага бажарилади (а).</p>

	<p>Тигель ёки пўлат чўмич инфосликлар ва зангдан тозаланади, улар тортиш – зорти билан жиҳозланган тортидаги тагликка лухта ўрнатилган бўлади. Суюқ бўлган иб кетиши учун чўмич қийилдирилади. сўнгра унга қийин эрийдиган металл (кўрғошин) солиб эритилади. Шундан кейин эритилган кўрғошинга оз-оздан қалай (массаси бўйича кўрғошидан икки барабар кўп қалай тўлиқ суюқланиб кетганига қадар) қўшилади.</p> <p>Суюқланиш вақтида қуйиб па оксидланиб кетмаслиги учун суюқ қотишма юзига майдаланган ниста кўмир секин-секин қўйилади.</p> <p>Кавшар бутунлай суюқланишида унинг сиртидаги тошқол олиб ташланади, сўнгра кавшар қолинига қуйилади. Қуйиш пайтида, олатла, бурчаклик пўлатдан тайёрланган тола юзали қолипдан фойдаланилади. кавшар узунлиги 300 – 500 мм.ли кичикроқ кесимли чивиклар тарвида олинади (Ў. Суюлган кавшар томчиларидан қуйиб қолинининг олдини олиш учун қуйиш вақти даҳимоя кўзойнақларини тақийш ва қўлқоплар кийиш керак.</p>
<p>3. Кавшарланган деталларни бирик-тириш.</p>	<p>3. Кавшарланадиган жой устига кавшар булакчалари қўйилади ва деталлар кавшар билан ингичка тўқима сим ёрдамида боғланади. Кукун билан кавшарланганда, кавшарланадиган жой кавшар билан қопланмайди.</p>
<p>4. Иссиқлик манбаини тайёрлаш.</p>	<p>4. Кавшарлаш лампаси тайёрланади. муфелли печь ишга туширилади ёки газ горелкаси адангалатилади. Иссиқлик манбаини тайёрлашда хавфсизлик техникаси ва ёнишга қарши курашиш техникасининг бирча қоидаларига амал қилиш керак.</p>
<p>2-машқ. Деталларни қаттиқ қотишма билан кавшарлаш</p>	
<p>1. Кавшарлашни бажариш.</p>	<p>1. 1-усул. Кавшарлаш жойи унга маҳкамланган кавшар пластинкалари билан бирга бура билан қопланади ва</p>

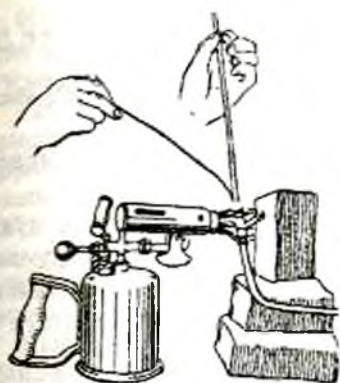

бура кукуни эригунича қиздирилади. Бундан кейин иккинчи марта бура сепилади ва кавшар эригунича қиздириш давом эттирилади, кавшар бир-бири билан бириктириладиган деталлар орасидати тирқинга тўлдирилади.

2-усул. Кавшарланадиган жой (кавшар бўлакчаларисиз) қизил тус олгунича қиздирилиб, бура ҳамда кавшар қириндисининг аравашимаси билан қопланади, сўнгра кавшар эригунича қиздирилади.

3-усул. Кавшарланадиган жой (кавшар бўлакчаларисиз) қирмизи рангга киргунича қиздирилиб, бура билан қопланади, сўнг унга ингичка кавшар чивигининг учи иқинлаштирилиб, қиздириш давом эттирилади (чвиқ эриб, кавшар бириктириладиган деталлар орасидати тирқинга ўтади). Кавшарлангандан сўнг деталлар совинтади, ювилади ва кавшарланган жой бура, кавшар ва ўқима сим қолдиқларидан тозаланади.

2. Кавшарлаш сифатини текшириш.

2. Кавшарланган жой дастлаб кўздан кечтирилади. Чокнинг пухталлигини текшириш учун кавшарланган жойга оғир металл билан уриб кўрилади. Кавшарлаш сифатсиз бўлса, деталь кавшарланган жойидан синади.

Юмшоқ ва қаттиқ кавшарлар билан кавшарлашда хавфсизлик қоидалари

Кавшар тайёрлашда резина қўлқоплар ва ҳамоя кўзойнақларидан фойдаланиш керак.

Кавшарлаш лампаси қўлланилганда қуйидагилар ман қилинади: идишидан ёки бирикмаларидан ёнидаги сизқийдиган лампалардан фойдаланиш; лампага олов яқинида ва горелка совиб улгурмаганида ёнидаги тўлдириш; керосинда ишлайдиган лампани бензин билан тўлдириш (бу портлашга ва ёшин чиқидишга сабаб бўлиши мумкин); ёниб турган лампага керосин қуйиш; косача четига қадар тўлдириб денатурат қуйиш; идишга ҳаддан ташқари қўп ҳаво ҳайдаш, лампани кўралдан ва бошқа олов манбаларидан ўт олдириш; лампани очик

олов ёки қизиб чўғ бўлган буюмлар ёнида ушлаб туриш; форсулкани тозалаш учун лампадаги босимни ошириш (бушда портлаш юз бериши мумкин).

Ёнғиннинг олдини олиш мақсадида яқинига метрли ёки гишт экран қўйилади.

Лампа билан осон алангаланувчан материаллар орасидаги масофа камида 5 м бўлиши керак.

Ёнғин чиққан ҳолларда фойдаланиш учун иш ўрни яқинида қуруқ қум сақланиши лозим.

Иш тугагач, горелкадан ёнилғи чиқишига тўлиқ чек қўювчи ростлаш мурвати ёпилгандан кейингина лампани ўчириш мумкин.

Лампа ўчиришиб, горелка совиганидан кейингина идишдан ҳаво чиқарувчи мурват ёрдамида ҳавони чиқариб юборишга йўл қўйилади.

Кавшарлагич билан ишлашда:

ўга қизиган кавшарлагични суюқлик билан совитмаслик керак; кавшарланишига қадар алангаланувчан материаллар олдиндан тозаламасдан ва ювиб ташламасдан ҳамда осон алангаланувчан материаллар яқинида, маҳаллий ҳаво сўриш йўқлигида кавшарланишларини олиб бориш ман қилинади;

иш тугагач, қўлларни яхшилаб совуқлаб ювиш керак.

Кислоталардан фойдаланишда:

кислоталар ёки эритмалар билан иш бошлашдан олдин ванналардаги шамоллатиш қурилмалари ва ёноч панжалар созилигини текшириш керак (шамоллатмасдан ишлаш тақиқланади);

хурунлаш эритмаларини тайёрлашда фақат совуқ эритмаларинигина аралаштириш зарур;

хлорид ва сульфат кислоталар тикиллари ишқалаб мосланган шиша идишларда сақланиши керак. Механик шикастланишлардан ҳимоялаш мақсадида идиш юмшоқ нарса тўшалган тўқима савага жойлаштирилади;

ёгсизлаштирилмаган эритмалар тайёрлашда каустик содани фақат совуқ сувга қўшиш зарур; уни иссиқ сувга қўйиш тақиқланади;

куйиб қолмаслик учун сувни кислотага қўйиш ман қилинади, чунки бунда шиддатли реакция юз бериб, кислота сачрайди. Кислотани сувга ингичка оқимча тарзида қўйиш ва эритмани шиша таёқча билан аралаштириб туриш керак;

қалай - қурғоқнинг қотишмалари ва кислоталар билан ишлагандан кейин қўлларни яхшилаб ювиш лозим.

Талабалар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Юмшоқ кавшарлар билан кавшарлашда талабалар кўпинча юзаларни кавшарлашдан олдин тозалашда ва кавшарлагичга қалай югуртиришда қийналадилар.

Ҳал шундаки, талабалар юзани жилвир қоғоз ёрдамида тозалашга ҳаракат қиладилар ва бунда юза жилвир зарраларини қоғозда қотириб турувчи елим билан ифлосланишини ҳисобга олмайдилар. Бундай тозалаш оқибатида юза елим таркибидаги мой билан ифлосланади ва қалай юзага ёпишиш ўрнига унга юқмасдан тушиб кетади. Юза жилвир қоғоз билан эмас, балки шабер билан тозаланса, бу қийинчилик осонликча бартараф қилинади. Тозаланган жойга қўл теккизмаслик керак, чунки бунда ҳам юза мойланиб қолади.

Кавшарлагичга қалай югуртиришда уни кўпинча ўта қиздириб юборадилар, натижада унда қасмоқ ҳосил бўлиб, қалайни ўзига юқтирмайди (кавшарлагични яна эғовлаб тозалашга тўғри келади).

Қалай югуртирилган қовишни нормал қиздириб, унга такрор қалай югуртириш учун латта ёки лос билан артиш ва шундан кейин юмшадил бўлаги устидан қалай югуртириш керак бўлади.

Агар кавшарлагичнинг ўлчами нотўғри танланса, улкан деталларни кавшарлашда жиқдий қийинчиликлар юзага келади. Шу нарсани ҳисобга олиш керакки, кичик ўлчамли кавшарлагич билан катта деталларни кавшарлаш мумкин эмас, чунки бунда кавшарлагичнинг иссиқлиги деталь металлинини иситишга етмайди (бундай қийинчилик каттароқ кавшарлагич ташлаш ёки кавшарлашдан олдин детални оловда ёхуд кавшарлаш лампасида қиздириб олиш йўли билан бартараф қилинади).

Қаттиқ кавшарлар билан кавшарлашда талабалар кўпинча бириктириладиган қисملарни йўқотиб қўядилар, чунки уларни ингичка сим билан боғлайдилар, бу сим эса кавшар суюқланиб бўлганича куйиб кетиши мумкин. Деталларни оловга чидамли симлар билан боғлаш тавсия этилади. Шунинг эсада тутиш керакки, деталлар бир-бирига жипс мосланганида яхши кавшарланади.

Талабалар 28-29-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотининг 1-2-машқларини бажаришлари натижасида:

— кавшарлаш ва қалайлаш вазифаси ҳамда усулларини, ишлатиладиган асбоблар ва материалларни, ишдаги брак сабабларини ва унинг олдини олиш чораларини, кавшарлаш ва қалай югуртиришда иш ўрнини ташкил қилиш, хавфсиз ишлаш қоидаларини ва ённингга қарши кураш чораларини билишлари;

— керакли материаллар ва асбобларни танлаш; қўл ва электр кавшарлагичлардан, кавшарлаш лампаларидан фойдаланиш; юмшоқ кавшарлар билан кавшарлаш; қалайлаш ва қаттиқ кавшарлар билан кавшарлаш; хавфсиз ишлаш қоидаларига ва ёнғинга қарши тадбирларга риоя қилиш; кавшарлаш ва қалайлашда иш ўрнини ташкил қилиш каби амалларни **уддалай олишлари** керак.

30 - ўқув - ишлаб чиқариш машғулоти

ПОДШИПНИКЛАРНИ ОҚАРТИРИШ ВА УЛАРГА БАББИТ ҚҲЙИШ

Машқлар:

1. Оқартириш.
2. Подшипникларга баббит қўйиш.

Тахминий иш объектлари: пўлат листдан ясаган буюмлар, подшипникларнинг яхлит ва ажраладиган ичкўймалари.

Асбоблар: ҳар хил эговлар, ясси ва уч ёқли шаберлар, темирчилик қисқичи, ясси жағли омбур, жилвир қоғози.

Мослама ва материаллар: кавшарлаш лампаси, кислотага бардошли ванна, ювиш ваннаси, баббит эритиладиган 2—3 л ситимли тигель, баббит қўйиладиган чўмич, хлорли рух эритмаси, хлорид кислотанинг 25% ли эритмаси, каустик соданинг 10% ли эритмаси, қалай, баббит, нашатир, лагга-пугга, каноп, тампонлар, брезент қўлқоп, ҳимоя кўзойнаги.

Машқларни бажариш тартиби	Ўқув-ишлаб чиқариш хўрсатмалари ва гушунтиришлар
1-машқ. Оқартириш	
1. Оқартириладиган сирт	1. Сирт эгов, шабер ва жилвир қоғоз билан ятирагулча бир текис тозаланади.
2. Оқартириладиган сиртни кимёвий усулда тозалаш.	2. Юза 1—2 мин давомида каустик соданинг қайнаб турган 10% ли эритмаси билан ювилади ёки металл юзаси хлорид кислотанинг 25% ли эритмаси билан ҳўллаб ёки деталь эритмага боғирилиб ювилади. Сирт суи билан ювилади ва қўриқтилади. Хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилинишига алоҳида аҳамият берилади.

3. Сиртни ишқалаб оқартириш



3. Юза хлорли рух эритмаси билан қопланади ва устида нашатир кукуни сепилади. Юза хавшарлаш лампаси билан қалайнинг эриш ҳароратигача қиздирилади. Қиздирилган сиртга нашатир кукуни сепилади, юзга қалай чивини яқинлаштирилади ва қалай бутун оқартириладиган юза бўйлаб ёпилади, сўнгра эса тоза каноп билан қалай бутун юзга текис ишқалапади. Оқартирилмаган жойлар тозаланиб, такрор оқартирилади. Оқартирилган сирт сув билан ювилиб, қурилади.

4. Сиртни ботириб оқартириш.



4. Қалай тигелда эритилади. Тозаланган деталь ясаи жагли омбур ёки темирчилик қисқичи билан ушланади, хлорли рух эритмасига ботирилиб, 1 мин тутиб турилади, сўнгра эритмидан қалайга ботирилиб, 3-5 мин ушлаб турилади. Деталь қалайдан чиқариб олинади ва тигель устида қаттиқ силкитилиб, ортқча қалай кетказилади. Оқартирилган деталь сувда ювилади.

2-машқ. Подшипникларга баббит қуйиш


1. Подшипникни баббит қуйишга тайёрлаш.

1. Подшипник ичқўйманинг иш юзаси механик ва химёвий усулда тозаланади. Баббит қуйиладиган юза илгари кўрсатилган тавсиялар қўлланилиб, қалай билан ишқалаб оқартирилади.

2. Подшипник сирти баббит билан қопланади.

Эслатма. Подшипникнинг ажратма ичқўймаларига баббит ишма ҳолда, якка ичқўймаларга эса махсус мослама қуйилади.

2. Оқартирилган ва бирга йиғилган ичқўймалар қуруқ қумли тагликка (противенга) тик қўйилади ва ташқи томонидан хавшарлаш лампаси билан 200—250°C гача қиздирилади (ҳарорат нашатир тутунига қараб текширилади). Ичқўймалар тешигига мос диаметри

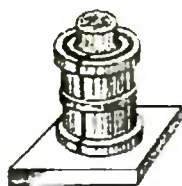

ёгон стержень киритилди. Эритган баббит чўмич билан тигелдан олиниб, ичкўйма ва стержень ўртасидаги оралиққа бетўхтоп оқимда қуйилади (чўмичга тўла бир қуйишли баббит сифини керак).

3. Қуйиш сифатини текшириш.

3. Қолип совигач, қисмларга ажратилади ва кўдан кечирилиб, бўшлиқлар бор-йўқлиги текширилади. Баббитга болга билан уриб, унинг подшипникка қандай ёпишганлиги аниқланади (дириллаган товуш яхши ёпишмаганлигини кўрсатади).

Подшипникларни оқартириш ва баббит қуйишда хавфсизлик қоидалари

Барча ишлар тортувчи зонт остида олиб борилади. Хлорид кислота эритмасини тайёрлашда ҳар доим кислота сувга қуйилади (бу иш тортувчи қувур яқинида бажарилади), сувни эса кислотaga қуйиш тақиқланади. Кислота ва эритманинг тери ва кийимга тегишидан сақланиш керак. Кислота ва нашатир буғлари билан нафас олиш мумкин эмас. Деталь ясси омбур ёки қисқич билан ушланади (қўлқоп кийилади ва кўзойнак тақилади).

III. ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ОИД МАСАЛАЛАР, МАШҚЛАР ВА ЖАВОБЛАР

1. Умумий маълумотлар

Техника тараққиёти асрида талабалар таълим жараёнида катта ҳажмда ахборот олишларига қарамасдан, уларнинг билим захираси барча ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилишга етарли эмас, зеро, бу масалалар улар олдига хилма-хил ишлаб чиқариш вазиятларида қўйилади. Шунинг учун талабаларга одатий ҳолатларда бирор қарорга келишга имкон берадиган билимларни тақдим этиш муҳимдир.

Масалалар ва машқларни таълаш ҳамда тузишда қўйиладиган асосий талаб — талабалар билимига мос келиши ва ишлаб чиқариш фаолияти билан боғланган бўлишидир. Ушбу қўлланмага кирган масалаларнинг кўпи уларни ечишда умумий технология, чизмачилик ва бошқа фанлардан олинган билимларни қўллашни талаб қилади ва муаммоли хусусияти билан талабаларда ижодий, техник фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради.

Қўлланмада масала ва машқлар бутун гуруҳ томонидан бажарилмасдан балки ҳар қайси ўқувчига берилган яқка топшириқлар ҳамда мустақил ишлар тарзида амалга оширилади. Шунинг учун уларни ечиш вақтида талабалар учун қийинчилик туғдирадиганларига, одатда, қисқача жавоблар ва изоҳлар бериллади. Талаба булардан ўз жавоблари ва уларнинг изоҳини текшириб кўришда фойдаланиши мумкин.

Мустақил ишлар билимини синаб талабаларга ўзларининг тадқиқотчилик қобилиятларини намоён қилишга ёрдам беради, чунки ушбу китобнинг мақсади қуйидагилардан иборат:

а) ўқувчиларга кузатиш, ўрганиш ва шу асосда хулосалар чиқаришга имкон бериш;

б) иш жараёнида учрайдиган зарур масалаларни мустақил ҳал қилиш малакалари ва ўқувларини ҳосил қилиш;

в) ишлаб чиқариш таълими амалиётида, назарий таълим дарсларида олинган билимларини жорий қилишга ёрдам бериш.

Қўлланмадаги машқлар талабаларнинг дастур материалини онгли равишда ва пухта ўзлаштириб олишларига, мустақил ишлан кўникмасини тарбиялашга ҳамда учрайдиган қийинчиликларни енгишга, назарий билимларни амалда татбиқ қилишга ёрдам беради.

2. Текисликда режалаш

1. Режалашдан қандай мақсадларда фойдаланилади?

Жавоб. Режалашдан заготовкаларга ишлов беришда ҳам қисмаслик ва уларни бузиб қўймаслик мақсадида фойдаланилади. Бунинг учун хомаки маҳсулот — заготовка сиртида чизма бўйича ортиқча металл қатламинин олишга рухсат этилган чегараларни белгиловчи аниқ тарҳ — контур чизиқлари (чизиқчалари) аке эттирилади (бу чегаралар ўтиш мумкин эмас, аке ҳолда, заготовка яроқсиз ҳолга келиб қолади).

2. Ишлов бериш учун қолдирилган қўйим деб нимага айтилади?

Жавоб. Металлга ишлов беришда қолдириладиган қўйим — материалнинг ишлов берилаётган сиртидан кесиб ишлов бериш (қиринди олиш) йўли билан олиб ташланадиган қатлам қалинлиги. Операцияларда, яъни амалларда кетма-кет олиб ташланадиган қўйимлар *операцион қўйимлар* деб аталади.

3. Режалашда унинг базасини қандай танлаш керак? Базаларнинг қандай тег кам — минимал сони бўлиши лозим?

Жавоб. Текисликда режалашда, одатда, иккита база етарли бўлади: биринчиси — ўлчамларни эни бўйича, иккинчиси — баландлиги бўйича. Қўйиш базаси 90° ли бурчакликда икки иш сирти режалаш базаси вазифасини бажариши мумкин. Текисликда режалашда база сифатида қуйидагилар қабул қилинади:

а) заготовканинг ишлов берилган ташқи қирралари (агар юзаларига ишлов берилмаган бўлса, уларга ишлов берилади ёки текисланади);


б) ўқ ёки марказ чизиқлари.

4. Дафтарингизга чизгич расмини чизинг, унинг вазифасини ва конструкциясининг хусусиятини ёзинг.

Жавоб. 1-расмда қуйидагилар кўрсатилган:

а) доиравий кесимли чизгич (1-расм, а) 47 ёки 48 маркали пўлатдан диаметри 4—5 мм, узунлиги 150—200 мм қилиб ясаган пўлат ўзак — стержень: бир учи 20—30 мм узунликда тобланган, 15—20° бурчак ҳосил қилиб ўткирланган, иккинчи учи эса 25—30 мм диаметрли ҳалқа ҳосил қилиб эгилган.

б) учи букилган (1-расм, б) 90° бурчакли чизгич, иккала учи ҳам ўткирланган (букилган учи билан қўл етиши қийин жойга чизиқчалар тортилади).

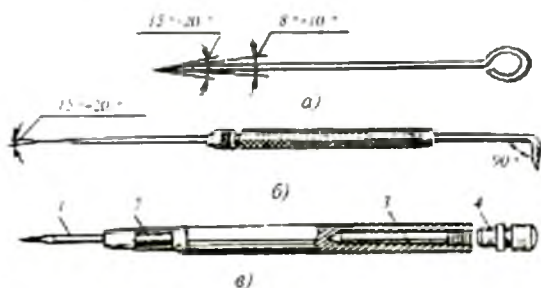

1-расм. Чизгичлар.

в) пўлатдан ясалган ўткирланган қуйма стержешли (1) чизгич (1-расм, в) корпус (2), эҳтиёт игналар (3), чизгични устидан беркитиб туралган тикнишан (4) иборат. Чизгични чархлаш бурчаги $15-20^{\circ}$. Унинг иш қисми қанча ўткир бўлса, режа чизиги шунча аниқ, бинобарин, режалаш аниқлиги шунча юқори бўлади.

5. *Дафтарингизга режалашда бажариладиган заготовка тартибини ёзинг* (1-расм, а, в га қаранг).

Жавоб. Режалашга киришишдан олдин:

а) заготовка чанг, ифлослик, қасмоқ ва коррозия қолдиқларидан (пўлат чўтка билан) тозаланади;

б) режаланган деталнинг чизмаси—конструкциясининг хусусиятлари, ўлчамлари ва вазифаси ўрганилади;

в) хомаки маҳсулот — заготовкани ташқи томондан кўздан кечириб, сиртида оқмалар, нотекисликлар, қасмоқлар, коррозия мавжудлигини; уриб кўриш йўли билан ҳаво кириб қолган, дарз кетган жойлари бор-йўқлигини (дириллаган овозига қараб) текшириш керак. Оқмалар қирқиб ташланиши, нотекисликлар йўқотилиши, юзаси металл чўтка билан тозаланиши лозим (ичида дарзлари, ҳаво қолган жойлари бўлган заготовкалар бракка чиқарилади);

г) чала маҳсулот аниқ ўлчанади ва ишлов беришга қолдирилган қуйим текширилади; заготовка ўлчамлари деталь ўлчамлари билан солиштирилади (ишлов беришга қолдириладиган қуйимларга доир ўлчамлар маълумотномалардан олинади);

д) хомаки маҳсулотни режалаш жараёнида ўлчамлари олиб кўйиладиган юза (база) аниқланади;

е) режаланалган юзалар бўялади;

ж) детални режалашга киришилади.

6. *Нима учун режалаш чизиқлари фақат бир марта ўтказилиши керак?*

Жавоб. Чизикларни такрор чизишда олдингиси устига аниқ тупириш қийинлигидан бир неча параллел чизиклар ҳосил бўлади. Агар чизиклар (чизикчалар) сифатли чиқмаган ҳолда, уларни устидан бўйб, янгидан чизиш керак.

7. Алюминий ва унинг қотишмаларидан тайёрланган заготовкларда режа чизикчалари ўтказишининг қандай хусусиятлари бор?

Жавоб. Алюминий ва унинг қотишмаларидан тайёрланган заготовкларни чизич ёрдамида режаланига йўл қўйилмайди, чунки чизикчалар чизишда ҳимоя қатлами бузилади. Бундай заготовклар латунь чизичлар ёки учи ўткир қалам билан режаланади.

8. "Брак" тушунчасига нима киради? Чилангарлик ишларини бажаришда қандай брак турлари учрайди?

Жавоб. Деталлар, одатда, чизмаларга ва техник шартларга кўра тайёрланади. Чизмаларга ва сиртларга мос келмайдиган (тўла ёки қисман) маҳсулот **брак** дейилади. Брак **узил-кесил ва тузатиб бўладиган** бракларга бўлинади. Тузатиб бўлмайдиган ва мўлжалланган жойида бевосита ишлатиб бўлмайдиган маҳсулот **узил-кесил** брак деб аталади. Тузатилганидан ва чизма ҳамда техник шартларга мос келтирилганидан кейин бевосита мўлжалланган жойида ишлатиш мумкин бўлган маҳсулот **тузатиб бўладиган** брак деб аталади.

Чилангарликда турли браклар учрайди, улар кўпинча чилангарлик амалларини нотўғри бажаришдан келиб чиқади.

9. Режаланишда юз бериши мумкин бўлган брак сабабларини айтиб беринг.

Жавоб. Бракнинг сабаблари қуйидагилардир:

а) режаловчига боғлиқ бўлмаган сабаблар (аммо уларни яхши билиш ва ҳисобга олиш керак): чизманинг нотўғрилиги; режалаш тахтасининг тўғри ёки аниқ эмаслиги; режалаш асбобининг ноаниқлиги, ўлчаш асбобларининг хатоликлари;

б) режаловчига боғлиқ сабаблар: чизмани нотўғри ўқиш; режалаш базаларини тўғри танлаш билмаслик, ноаниқ асбобдан фойдаланиш; олиб қўйилган ўлчамлардаги хатолик ва ноаниқлик; детални режалаш тахтасини нотўғри ўрнатил; асбобни тўғри ўрнатмаслик; тахта ёки заготовка сиртининг ифлослиги; заготовкани тахтага пала-партияш ўрнатилш натижасида тахтанинг ноаниқ тўғриланиши.


3. Металл қирқил

1. Пона деганда нимани тушунасиз, таърифлаб беринг?

Жавоб. Пона — барча кесил асбобларининг асосий шакли. Қирқил оладиган ҳар қандай асбобнинг кесувчи сирти пона ҳосил қилади




2-расм. Пичоқнинг кесувчи қисми (а) ва қиринди ажралиб чиқлиши (б).

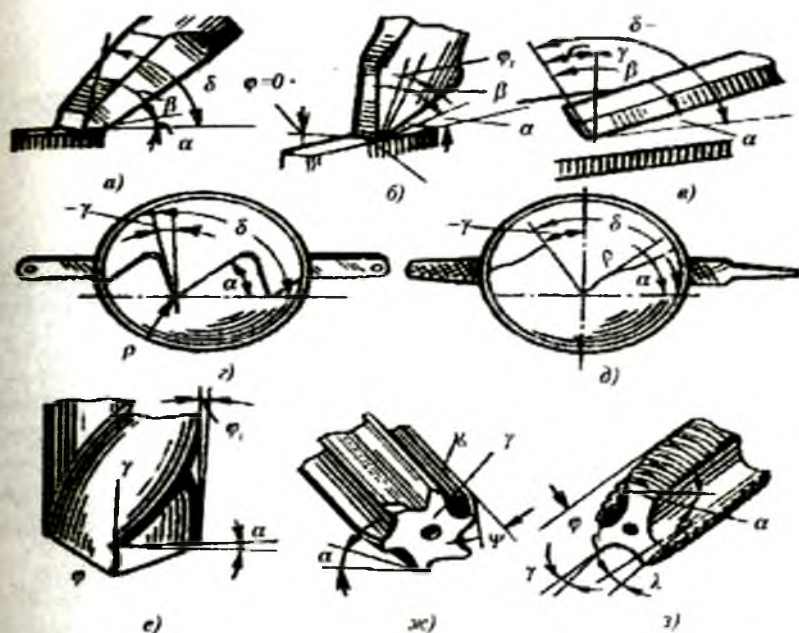

3-расм. Чилангарлик асбоблари кесувчи қисмининг бурчаклари:

а — зубило; б — крайнейсель; в — шабер; г — дрна полотниеси; д — лоп; е — тарма;
ж — ровёртка; з — метчик.

(масалан, устара, қаламтарош, искана, болта). Металлга ишлов бераётган асбоб пона шаклига эга бўлган ҳолдагина қиринди олишга хизмат қилади (2-расм, а).

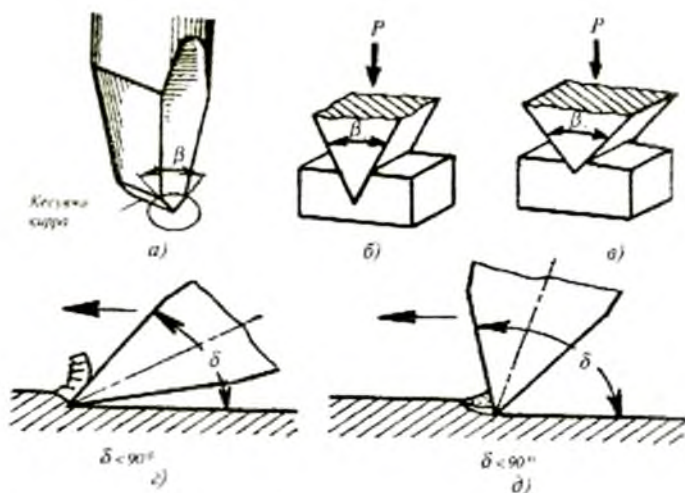

4-расм. Зубилонинг ишлаш шароити.


Агар пичоққа тиғи томонидан қаралса (2-расм, б), унинг кесувчи ёқлари ҳосил қилган понасимон шаклни кўриш мумкин, бу ёқлар орасидаги бурчак тахминан 5° ни ташкил қилади.

2. Чилангарлик зубилоси (3-расм, а) энг оддий кесувчи бўлиб, унда пона шакли, айниқса, яққол кўриниб туради. Унинг заготовка текислигига (сиртига) nisbatan қандай ўрнатилишига ва понани сурувчи P кучишига ўнналишига қараб, металл қатламида меҳнат сарфлашида ва ишлов бериш сифатида, шунингдек, қўлланилган асбоблар сонидан энг катта ёки энг кам ютуққа эришиши мумкин. Понанинг ишлаш шароити расмда (3-расм, а) кўрсатилган.

$\delta = 90^\circ$ бўлганда (3-расм, б, в); $\delta < 90^\circ$ ва $\delta > 90^\circ$ бўлганда (3-расм, г, д)ни тушунтиринг.

Жавоб. Пона қанча ўткир, яъни бурчак нечоғлик кичик бўлса, ўткирланган понанинг материалга кесиб кириши учун пунча кам куч талаб қилинади ва аксинча (3-расмга қаранг). Бироқ, ўткирлаш бурчаги қанча кичик бўлса, асбоб кесувчи қисмининг ўлчамлари шунча кичик, пухталиги ҳам кам бўлади. Бу ҳол чархлаш бурчанинг камайтиришини чеклаб қўяди.

Чархлаш бурчаги ишлов бериладиган материалга боғлиқ. Қаттиқ материал мустаҳкам бўлиб, уни кесиш учун ҳам катта куч талаб қилинади. Бу асбобнинг ишиқ-пухталигини оширишни, яъни унинг

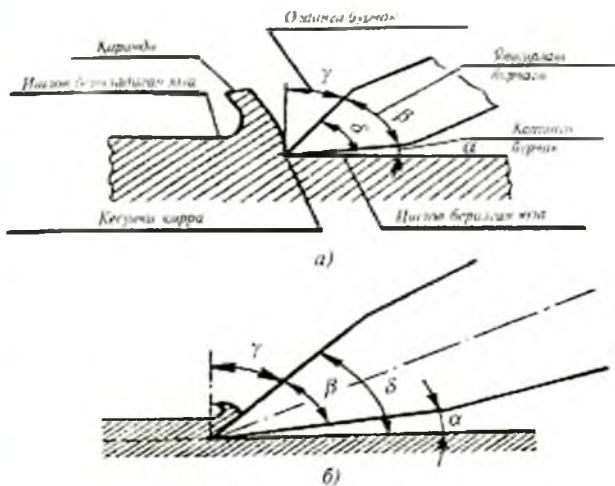

5-расм Кесил жараёни:

a — қирқинда кесил элементлари; *b* — зубилонинг асосий бурчаклари.

иш қисмининг кесимини катталаштиришни талаб қилади. Шунинг учун катта материалларни ишлашда асбобнинг ўткирлаш бурчаги ҳам катта бўлиши керак. Юмшоқ материалларни ишлаш камроқ куч талаб қилади, бинобарин, асбобнинг мустаҳкамлиги кам бўлиши, яъни чархлаш бурчаги (ўткирлаш бурчаги) кичик бўлиши керак. Масалан, қаттиқ материаллар (қаттиқ пўлат, бронза, чуён)га ишлов бериш учун ўткирлаш бурчаги 70° , юмшоқ материаллар (мис, латунь) учун 45° , алюминий қотишмалари учун 35° қилиб олинади.

3. 5-расмдан фойдаланиб, асбобнинг ишлов бериладиган юза билан ҳосил қиладиган асосий бурчаклари: олдинги, ортги ўткирлаш, кесил бурчакларига таъриф бериш. Бу бурчаклар орасида қандай математик муносабат борлигини кўрсатинг.

Жавоб. Кесувчи асбобларда бурчаклар мавжудлиги туфайли кесил жараёни бажарилади (5-расмга қаранг).

γ - олдинги бурчак (бу бурчакни заготовканинг ишлов берилдиган сиртига туширилган перпендикуляр ҳамда асбобнинг олд сирти ҳосил қилади). Асбобнинг олдинги бурчаги қанча катта бўлса, ўткирлаш бурчаги ва кесувчи қирраси шунча кичик, кесувчи қисми шунча кучсиз бўлади.

β - ўткирлаш бурчаги (бурчакни асбобнинг олдинги ва ортги сиртлари ҳосил қилади). Бу бурчак қанча катта бўлса, понанинг

тиллари шунча мустаҳкам бўлади. Шу тўғрисида материалнинг қиринчи олинига кўрсатадиган қарнигиликни ҳам осонлик билан енгиш мумкин. Узайган шаклли понада (ўткирлаш бурчаги кичик) кесувчи қирриқлар, айниқса, қовуноқ материалларни ишлашда тез емирилади.

α - кейинги бурчак (бу бурчакни асбобнинг ортги сирти билан ишлов берилмаётган сирт ҳосил қилади). Бурчак кичик ($3-8^\circ$) бўлгани керак; агар асбоб қатта бурчак остида оғдирилса, у ишлов берилмаётган юзга кесиб қиради. Бурчаклар кичик бўлганда, зубило кесманди, сирланади, холос (5-расмга қаранг).

δ - кесин бурчаги (асбобнинг олдинги сирти билан ишлов берилмаётган сирт орасидаги бурчак). У икки бурчакнинг ўткирлаш бурчаги β ва кейинги бурчак α нинг йиғиндисига тенг, яъни:

$$\delta = \alpha + \beta$$

4. Ишлов берилмайдиган металнинг қаттиқлигига қараб, зубилонинг чархлаш бурчаклари қандай танланади?

Жавоб. 2-банддаги жавобга қаранг.

5. Чилангарлик зубилолари қандай материаллардан тайёрланади?


Жавоб. Чилангарлик зубилолари 47Л, 48Л, 8ХФ маркали пўлатдан тайёрланади.

6. Молка ёки транспортёр ёрдамида мавжуд зубилоларнинг чархлаш бурчакларини ўлчанг. Бурчаклар ҳамма зубилоларда бир хилми? Қандай материаллар учун ўткирлаш бурчаги кичик (ўткирроқ) зубилолардан ва қандай материаллар учун ўткирлаш бурчаги катта зубилолардан фойдаланиш керак?

Жавоб. 3-банддаги жавобга қаранг.

7. Учқуннинг шакли ва шартли рангига қараб, пўлатнинг маркасини қандай аниқлаш мумкин? 6-расмдан фойдаланиб, 1—7 ҳолатларда тасвирланган учқунлар шакли пўлатларнинг қайси маркаларига мос келишини айтиб беринг.


Жавоб. Ишлаб чиқариш шароитларида учқун чиқариб синаш йўли билан пўлатнинг маркасини тахминан аниқлаш мумкин. Синаш шунга асосланганки, пўлатга абразив чархтош билан ишлов берилганда учқун майда қиринчи ҳавода ёниб, учқунлар дастасини ҳосил қилади (6-расмга қаранг). Пўлат таркибида углерод кўлинигига қараб, унинг учқунда ёрушлик юлдузчалари ҳам шунча кўп бўлади. Пўлат таркибида вольфрам борлигини учқуннинг қизил рангидан, хром борлигини сарғиш рангидан ва ҳоказо аниқлаш мумкин. Учқун чиқариб синаш малакаси бўлган тақдирда пўлатнинг қимёвий таркибини ҳам тахминан айтиб берса бўлади. Завод лабораториясида эса бу тўғрида аниқ маълумот олинади.

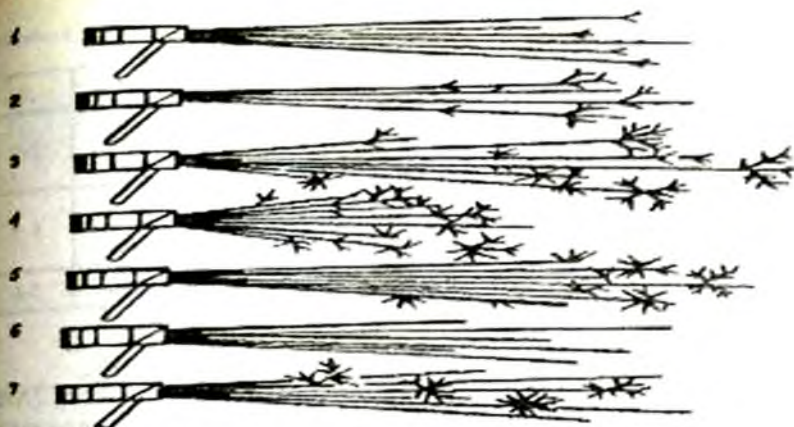

6-расм. Учқунга қараб пўлат маркасини аниқлаш:

1—углеродли пўлат (0.5% C); 2—юмшоқ углеродли пўлат (0.12% C); 3—углеродли пўлат (10.9% C);
 4—углеродли пўлат (1.2% C); 5—марганецли пўлат (10—14% Mn); 6—тезқесар пўлат (10% W, 4%
 CrO, 7% C); 7—хром никели пўлат (3—4% Ni ва 1% C)

8. Зубилоларга нисбатан стандарт талабларини сўзлаб беринг. 1-жадвалдан фойдаланиб, зубилонинг 7211-72 Давлат стандартлари талабларига мослигини текширинг. Чилангарлик зубилоси эскизини чизинг (7-расм) ва 1-жадвалдан фойдаланган ҳолда, ҳарфлир ўрнига тегишли ўлчамларни қўйиб тасвирлаб беринг, зубило кесувчи қиррасининг энини $A = 20$ мм қилиб олинг.

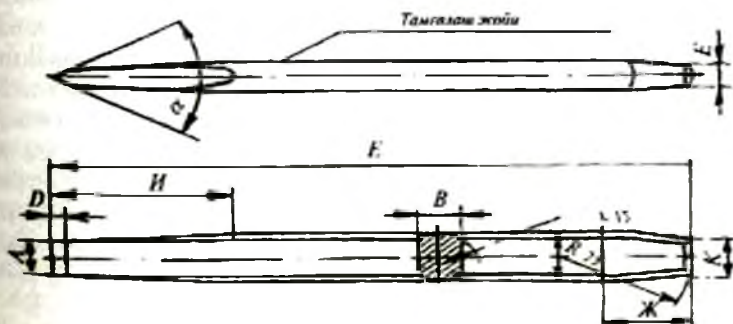

7-расм. Чилангарлик зубилосининг эскизи.

A	B	B	I	II	Ж	E	K	Д
5	100	8	12	25	10	5	10	2-3
10	125			35	12			
15	150	10	16	40	15	8	14	4-5
20	175	16	25	50	18	12	22	
25	200		32	60	20	16	28	5-6

Жавоб. 1. Чилангарлик зубилоларининг ўлчамлари, мм.

7211-72 Давлат стандартларига мувофиқ, зубило 47А, 48А, 7ХФ, 8ХФ маркали пўлатдан тайёрланади; унинг ўлчамлари 1-жадвалда берилганларга мос бўлиши керак.

9. *Лафтарингизга зубилонинг ўтмаслашиб қолган кесувчи қисмини ўткирлаб, қировини тўкишни қандай бажариш кераклигини ёзинг.*


Жавоб. Асбобни тиклаш ва қировини тўкиш чилангардан катта эътиборни талаб қиладиган муҳим ҳамда масъулиятли ишдир. Иш унуми ва ишлов бериш сифати асбобнинг қандай тайёрланганлигига боғлиқ. Чилангарга зубило, крейсмейсель, кернер, сумба ва бошқа чилангарлик асбобларини тиклашга ва қировини тўкишга тўғри келади.

Ейишган зубило қуйидаги тарзда ўлчамга ва шаклига келтирилади:

1) зубилонинг зарб бериладиган учидан қисқич билан ушлаб, иккинчи учи олча-қизил рангга киргунча аста-секин қиздирилади; 2) шу қиздирилган учи болғаланиб керакли ўлчамгача чўзилади; 3) болғалашан уч қисқичлар билан қисиб олиниб, иккинчи (орқа) учи—зарб бериладиган қисми қиздирилади; 4) болғалаб бўлингандан кейин зубило тобланади; 5) кесувчи ва зарб бериладиган қисми эгвланади (кесувчи қисмини эгвлашда кесувчи ёқларининг эни бир хил бўлишига эътибор бериш керак); 6) кесувчи қисми 30 мм узунликда, зарб бериладиган қисми эса 15 мм узунликда тобланади, тобланган жойлар тозаланади; буюмнинг кесувчи қисми қорасариқдан бинафша рангдаги, зарб бериладиган қисми эса кўк рангдаги чўвланиш ҳосил қилгунга қалар бўшатилади; 7) зубило ишлов бериладиган материалга мос келувчи бурчак ҳосил қилиб чарҳланади; тайёрланган зубило қалинлиги 4 мм ва эни 50 мм, ли темир тасмани қирқишда синаб кўрилади.

Янги зубилони қуйидагича тайёрлаш керак:

1) пўлат чивикдан зубило узунлигида хомакни маҳсулот кесиб олиниб, бир учидан қисқич билан қисиб ушланади, иккинчи учи

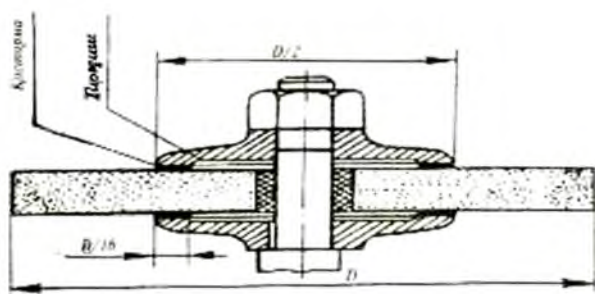

8-расм. Чархтош.

қиздирилади (ёки 600—700 мм узунликдаги чивик ташлаб олиннб, бир учи кўлқоп кийилган кўл билан ушланади, иккинчи учи эса қиздирилади, сўнгра зубилонинг кесувчи қисмига мўлжалланган учи боғланади); 2) чивикда зубило узунлиги (боғланган учидан) ўлчаниб, шу жойи қиздирилади ва керакки бўлаги темирчилик зубилоси билан кесиб олинади; 3) кесилган бўлакча боғаланган учидан қисқичлар билан қисиб олиннб, қарама-қарши учи қиздирилади ва зубилонинг зарб берилашган қисми боғланади. Шундан кейин олдинги мисолда кўрсатилган амаллар 4-башидан бошлаб такрорланади.

10. Қирқишда қанча металл қатламини олиш керак?


Жавоб. Ишлов берилашган деталнинг вазифасига қараб, тозалаб қирқиш ва хомаки қирқиш бўлади. Зубило билан бир ўтишда тозалаб қирқишда 0,5—1 мм қалинликда металл қатлами, хомаки қирқишда 1,5—2 мм металл қатлами олинади.

11. Металлни қирқишда қандай аниқликка эришилади?

Жавоб. Қирқишда эришилшидан аниқлик 0,4—1,0 мм оралигида.

12. Чархлаш станогининг чархтоши қандай маҳкамланади (8-расм) ва бунда қандай талабларни ҳисобга олиш керак?

Жавоб. Абразив чархтошнинг чархлаш станогиде алмаштиришда ёки ўрнатишда, хавфсизлик қоидаларига кўра, қуйидаги тартиб тавсия этилади: абразив чархтош шпиндель ўқиға (диаметри чархтош диаметрининг ярмидан кам бўлмаган) бир хил диаметрли иккита пўлат фланец орасига маҳкамланади; яхши боғлиқлик ҳосил бўлиши учун фланецлар билан чархтош орасига картон ёки резина қиспирмалар жойлаштирилади; ҳалқа тешикларига кўрғошпин қуйилади, сўнгра унинг диаметри шпиндель диаметридан 0,5 мм катта бўлаган қилиб йунилади, бу шпинделнинг иссиқликдан эркин кенгайиши учун зарурдир.

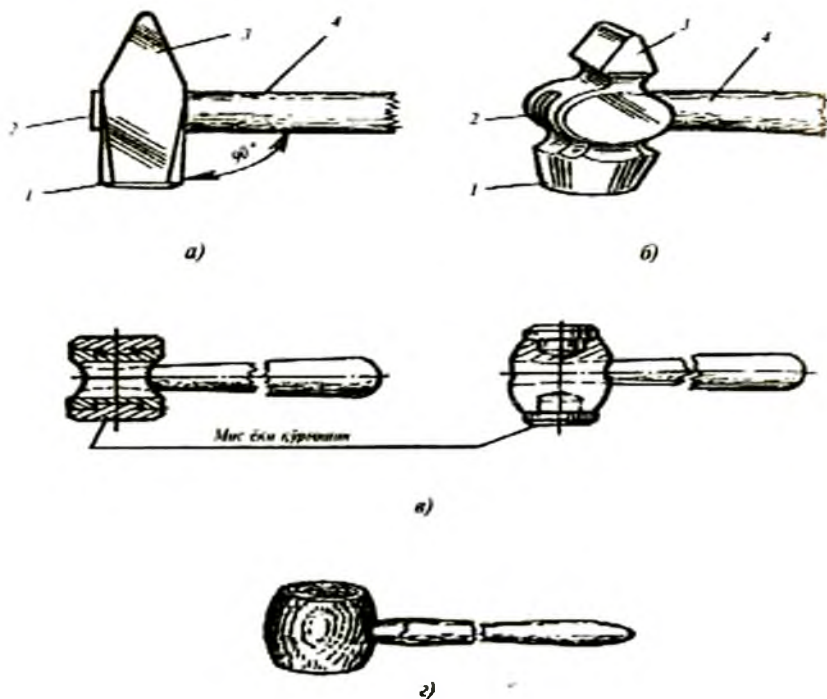

9-расм. Чилангарлик болғачалари.

Абразив чархтош зарбларга (болғачанинг снгиш зарбидан ҳам дарз кетиши мумкин), шунингдек, ҳарорат ўзгаришлари ва ҳаво намлигига ғоят сезгир бўлади.


Абразив тошни станокка ўрнатишдан олдин кўздан кечириб ва ёғоч болғача билан уриб текширибгина қолмасдан, балки станокни ишлатиб ҳам синаб кўриш керак. Барча абразив чархтошлар сақлашчи қурилмалар билан жиҳозланиши керак.

13. 9-расмдаги чилангарлик болғачаларининг хилларини санаб, уларнинг тавсифи ва вазифасини сўзлаб беринг.

Жавоб. 9-расмда чилангарлик болғачаларининг қуйидаги турлари кўрсатилган: б—думалоқ муҳрали, в—юмшоқ металлдан қуйма муҳрали, г—ёғоч болғача (тўқмоқ).

Болғачанинг асосий тавсифи унинг оғирлик массасидир.

1-рақамли болғачадан (массаси 200 гр) асбобсозлик ишларида, шунингдек, режалаш ва тўғрилашда фойдаланилади; 2-рақамли (400 гр).

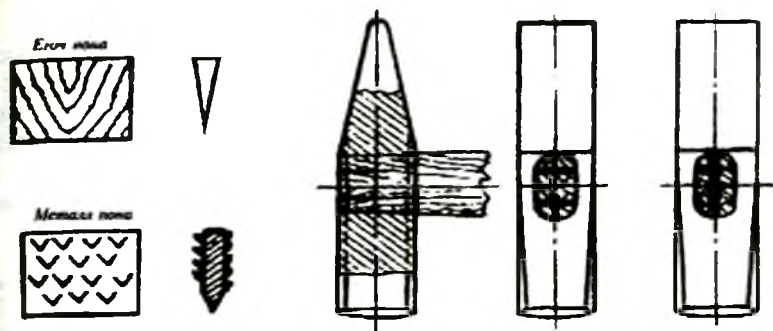

10-расм. Болғачаларни поналари.

3-рақамли (500 гр) ва 4-рақамли (600 гр) болғачалардан чилангарлик ишларида фойдаланиш тавсия этилади; 5-рақамли (800 гр) ва 6-рақамли болғачалар (1000 гр) кам ишлатилади (улардан, одатда, таъмир ишларида фойдаланилади).

14. 9-расмдаги чилангарлик болғачаларнинг қисмларини айтиб беринг.

Жавоб. Чилангарлик болғачалари куйидаги қисмлардан иборат: (9-расм, а, б га қаранг). 1—мухра, 2—пона, 3—тумшук, 4—даста.

15. Чилангарлик болғачалари қандай материаллардан тайёрланади?

Жавоб. Чилангарлик болғачалари 50,40x47,48 маркали пулатлардан тайёрланади.

16. Қўлингизга болғачани олиб, дасталашда унга нима учун пона қоқиш зарурлигини айтиб беринг. Даста кесимининг пона қоқилган расмини чизинг. 10-расмга қараб, поналар қандай ҳолларда ва қай йўсинда қўйилиши тушутиринг.

Жавоб. Чилангарлик болғачаси дастасининг болғача ўрнатиладиган учта дурадгорлик елими суркалган ёғоч пона ёки кертиклар (тирноқлар) қўлинган металл поналар қоқилади. Поналарнинг қалинлиги энсиз қисмида 0,8—1,5 мм. Агар болғачанинг бир ёни томонида кенгайиш бўлса, бир бўйлама пона қоқилади, агар кенгайиш тешик бўйлаб кетган бўлса, иккита пона қоқилади (10-расмга қаранг); агар тешикнинг кенгайиши ҳамма томонларга қараб йўналган бўлса, учта пулат пона қоқилади ёки иккита параллел ва унингиси уларга перпендикуляр жойлашган учта ёғоч пона қоқилади. Тўғри ўрнатишган болғачада даста болғачанинг ўқи билан 90° бурчак ҳосил қилади.

17. Болғача дасталари тайёрланадиган ёғоч қандай бўлиши кераклигини айтиб беринг. Бунга қандай ёғоч навлари тўғри келади ва дасталар узунлиги нимага қараб белгиланади?

Жавоб. Дасталар қаттиқ ёғоч навларидан (қайин, қорақўйин, қизил, четақ, эман, зараңг, граб ва бошқалардан) ясалади. Дастада тугунлар ва дарзлар бўлмаслиги, сирги силлиқ, бўртиклар ва нотекисликларсиз ясашироқ кесимли: кичик кесимининг катта кесимга нисбати 1:1,5, яъни эркин учи болгача ўрнатилган учидан 1,5 баравар ингичка бўлиши керак.

Болгача массасига қараб, дастанинг қуйидаги узунликлари тавсия этилади, мм.

400 г. гача енгил болгачалар учун	200, 250, 500
500—550 г. гача ўртача болгача учун	320, 360
800—1000 г. гача оғир болгачалар учун	360, 400, 500

18. Чилангарлик гираги билан қандай ишлаш керак?

Жавоб. Гирага болгачаларнинг зарби тушмаслиги лозим, гирадан саншон ўрнида фойдаланишга йўл қўйилмайди; параллел гираларда қўйма жағлар бўлиши керак; мутлақо тебраниш бўлмаслиги учун стол гираларининг қўзғалмас жағи ниҳоятда мустаҳкам қотириб қўйилади; қўзғатувчан жағ ён томонга тебранмаслиги, жағлар юқориги қирраларининг бутун юзаси бўйлаб тегиб туриши ва бири-биридан паст-баланд бўлмаслиги лозим; гиранинг қўзғатувчан қисмлари мойлаб турилади, чунки улар кучли сиқилишдан эгилиб қолишлари мумкин.

19. Қандай қилиб браkning олдини олиш ва металл қирқшида ишнинг сифатли бўлишини таъминлаш мумкин?


Жавоб. Қирқшида юз берадиган брак турлари:

а) эътиборсизлик билан ишланганлиги сабабли талаб этилган улчамлар ҳосил бўлмайди; б) ўтмас асбоб билан ишлаганда ёки у нотўғри қўйилганда потекис юза ҳосил бўлади; в) мўрт металлрни қирқшида уларнинг четлари синиб учиб кетиши эҳтимоли бор; г) зубило ёки крейцмейсель билан чуқур қатлам олиниши мумкин. Ишда брак бўлмаслиги учун унинг келиб чиқишига сабаб бўладиган ушбу ҳағоларга йўл қўймаслик керак.


4. Металлни тўғрилаш ва букиш

1. Ташқи диаметри 120 ёки 100 мм. ли ҳалқа тайёрлаш учун қатинлиги 2 ёки 4 мм ва эни 12 ёки 10 мм. ли пўлат тасмалардан қанча узунликдаги хомаки маҳсулот олиш кераклигини аниқланг (11-расм, а).

Жавоб. Металл тасмасининг қатинлигига қараб уни айлана қилиб букиб, цилиндрик ҳалқа ҳосил қىламиз, бунда металлнинг ташқи қисми бироз чўзилади, ички қисми эса сиқилади. Бинобарин, заготовка

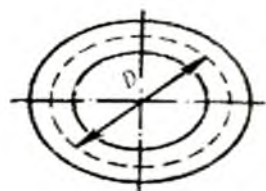

а)

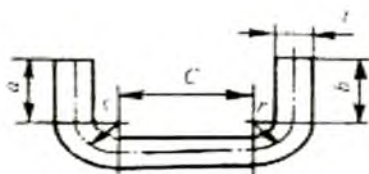

б)

11-расм. Заготовканинг узунлигини аниқлаш;

а — ҳалқа; б — букилган бурчаклари ўтмаслаштирилган ҳалқа—скоба.

узунлигига ҳалқанинг ташқи ва ички айланалари оралиғининг ўрта-сидан ўтадиган айлана мос келади.

Ярим тайёр маҳсулотнинг узунлиги $L = \pi \cdot D$ ҳалқа ўрта айланасининг диаметри мм. $D = D_1 - 0,5b = 120 - 2 = 118$ мм. Бу ерда b — тасманинг қалинлиги. Қийматларни формулага қўйиб, хомакни маҳсулотнинг узунлигини топамиз:

$$L = \pi \cdot D = 3,14 \cdot 118 = 369,52 \text{ мм.}$$

2. *Ўтмас бурчакли ҳалқа заготовканининг узунлигини аниқланг (11-расм, б). Ҳалқани расмда кўрсатилганидек қисмларга бўлинг: $a = 80$ мм, $b = 85$ мм, $c = 120$ мм, $r = 3,5$ мм.*

Жавоб. $L = a + b + c + \pi \cdot D$ формула бўйича ҳисоблаб, $L = 80 + 85 + 120 + 3,14 \cdot 3,5 = 296$ мм. ни ҳосил қиламиз.

3. *12-расм, а да бурчаклик ($a = 30$ мм; $b = 50$ мм; $t = 6$ мм), 12-расм, б да эса ҳалқа кўрсатилган ($a = 70$ мм; $b = 100$ мм; $t = 4$ мм; $C = 60$ мм). Бурчаклик ва ҳалқа заготовканининг узунлигини аниқланг.*

Жавоб. Бурчаклик хомакни маҳсулотининг узунлиги:


$$L = a + b + 0,5 t = 30 + 50 + 3 = 83 \text{ мм;}$$

Ҳалқа заготовканининг узунлиги $L = a + b + c + 0,5 t$ (чунки унинг букилган жойларининг сони иккига тенг), яъни $L = 70 + 100 + 60 + 2 = 232$ мм.


Деталларнинг бурчакларини ички томондан ўтмаслаштирамасдан, тўғри бурчак ҳосил қилиб букиш учун 0,5—8 мм қўйим олинади. Бурчаклик ёки ҳалқанинг ички томонлари узунлигини қўшсак, чала маҳсулот узунлиги келиб чиқади.

4. *Қувурлар қандай ҳолларда совуқ ва қандай ҳолларда қиздириб букилади? Дафтарингизга қувурларни қиздириб букиш тартибini ёзинг (13-расм).*

Жавоб. Кичик (20 мм.гача) диаметрли қувурлар совуқлигича букилади. Диаметри 100 мм. дан катта қувурларни ичига тўлдиргич солиб, қиздириб букиш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

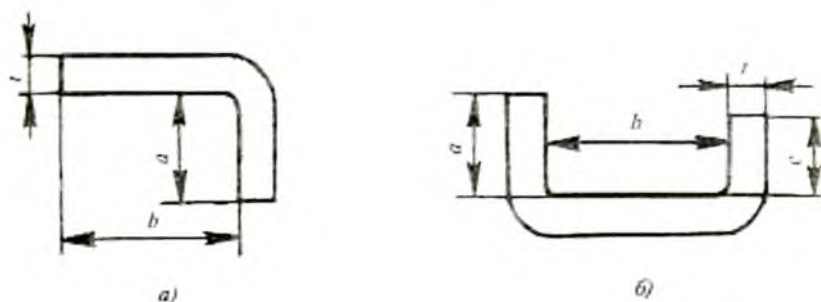


12-расм. Бурчақларни ўтмаслаштирмасдан туриб, зигангоналалар узунлигини аниқлаш.

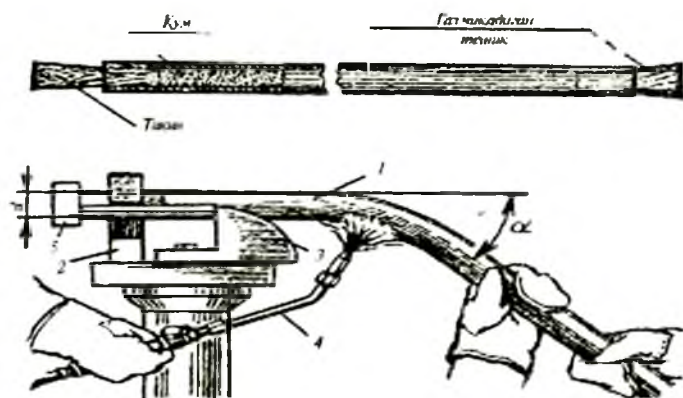

13-расм. Қувурни қизитиб букиш.

1) қувурнинг бир учига тиқин тиқилади; 2) букиш вақтида эзилмаслиги, қавариқ ва дарзлар ҳосил бўлмаслиги учун қувур майда, қуруқ ларё қуми билан тўлдирилади (бу қўм 2 мм. кўзти элакдан ўтказилади), катта тошчалар қувур деворларининг яраланишига олиб келади, майда қум заррачалари эса юқори ҳароратда ўзаро ёпишиб, қувур деворида кўйиб қолади; 3) қувурнинг иккинчи учи ёғоч тиқин билан беркитилади (13-расмга қаранг), унда қувур қизиганида ҳосил бўладиган газлар чиқиб кетиши учун тешик ёки ариқчалар бўлиши керак; 4) эгиш учун қиздирилдиган жой

узунлиги ҳисобланиб, бўр билан белгилаб қўйилади; 5) қўлқоплар кийилади; 6) мосламага қувур копир ёрдамида қўйилади; 7) қувур кавшарлаш лампаси ёки газ горелкаси алангасида олча-қизил рангга киргунча олти диаметрга тенг қисқа ўнликда қиздирилади; 8) қувур копир бўйича эгилади; 9) унинг эгилиши андоза билан текширилади; 10) букиш тугагач, тиқин ёриб олиб ташланади ёки ёқиб юборилади ва кум тўкилади.

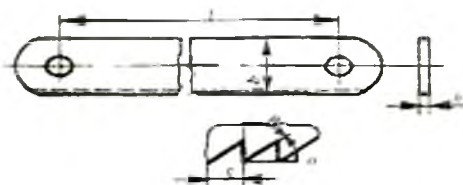

14-расм. Арра пологности

Эслатма. Қувурни бир қиздиришда букиш тавсия этилади, чунки такрор қиздириш металл сифатини пасайтиради. Қиздиришда кум ҳароратига эътибор бериш керак. Айрим жойлар ўта қизиб кетишига йўл қўйилмайди. Қувурнинг кучли қизган қисмидан қасноқлар кўчиб тушади. Қувур ўта қизиб кетганда, букишдан олдин у олча-қизил рангга келгунча совитилади.

Букишда қувурнинг қиздириладиган қисми узунлиги $L = ad / iS$ формула ёрдамида аниқланади; бу ерда L қиздириладиган қисм узунлиги, мм; a қувурнинг букиш бурчаги, град; d қувурнинг ташқи диаметри, мм; iS — ўзгармас коэффициент ($90 : 6 = 15$ мм).

Эслатма. Агар қувур 90° бурчак ҳосил қилиб букилса, унинг 6 диаметрга тенг жойи қиздирилади; 60° бурчак ҳосил қилиб букишда 4 диаметрга, 45° бурчак ҳосил қилиб букишда 3 диаметрга тенг жойи қиздирилади ва ҳоказо.

Пайванд қувурларни букаётганда уларнинг пайванд чоклари нейтрал қатламда ётиши керак, акс ҳолда, чок ажралиб кетиши эҳтимол.

Букишда қуйидаги нуқсонлар рўй бериши: қийшиқ букилишлар ва ишлов берилган юза механик шикастланиши, бунга детални хато режалаш ёки гирада нотўғри қисилш (режа чизигидан паст ёки баланд қилиб), шунингдек, кучли зарб бериш сабаб бўлиши мумкин.

Диаметри 30 мм. дан ортиқ чивиклар, валлар ва қувурлар бурама ўқли прессларда призматик учли бурама билан босиб тўғриланади. Индикатор билан текширилади (индикатор миллининг оғиши тўғри чизиқликдан чиқиб катталлигини кўрсатади).

У10, У10А, У12А, шунингдек, У8, У8А, У9, У9А (талабга кўра) маркали цўлатлардан тайёрланадиган қўл арра полотноларининг (14-расм) асосий ўлчамлари (мм) қуйидагилар:

Узунлиги L , мм	250	300	300	350
Баландлиги b , мм	13	16	—	15



15-расм. Арра полотноси тишларининг бурчаклари

Қалинлиги h , мм	0,65	0,8	—	15
Тишларнинг қадами S , мм	0,8	—	1,25	0,8
	1,0	1,25	1,6	1,0
	1,25	1,3	1,6	—
	1,10	—	—	—

5. 15-расмда арра полотноси тишларининг бурчаклари кўрсатишган: 1—олдинги бурчак θ га тенг, 2—олдинги бурчак мусбат, 3—олдинги бурчак манфий, t —тишларининг қадамлари.

Дафтарингизга тиш бурчаклари кесиш жараёнига қандай тавсир қилишини ва улардан қайси бири мақбул эканлигини ёзинг.

Жавоб. Олдинги бурчаги θ бўлган арра полотносининг кесишдаги унуми олдинги бурчаги θ дан катта бўлган полотнониқаш кам бўлади. Турлича қаттиқликдаги металлارни кесиш учун арра полотноси тишларининг бурчаклари қуйидагича бўлиши керак: олдинги бурчак $\gamma = 10 - 12^\circ$, кейинги бурчак $\alpha = 35 - 40^\circ$, ўткирлаш бурчаги $\beta = 45 - 60^\circ$.

Тишларининг қадами T (мм): юмшоқ ва қовушқоқ (мис, латуны) металллар учун $0,8 - 1$ га тенг, қаттиқ металллар (пўлат, чўян) учун $1,25$, юмшоқ пўлат учун — $1,6$ қилиб олинади. Чилангарлик ишлари учун қўйинча қадами $1,25$ мм бўлган арра полотноларидан фойдаланилади, бунда 25 мм узунликда 20 га яқин тиш бўлади.

6. Арра полотноси тишларининг ораси шима учун ва қандай қилиб чиқарилади (керилади)?

Жавоб. Арра полотноси металлда қисилиб (тиқилиб) қолмаслиги учун унинг тишлари керилади, яъни ҳар қайси жуфт тиш қарама-қарши томонларга $0,25 - 0,6$ мм. га букилади.

Кўрсатиб ўтилган оддий керишдан ташқари яна тўлқинсимон (гофриланган) керишлар қўлланилади. Бу иш қуйидагича бажарилади: а) тишлар қадами кичик бўлганда, икки-уч тиш ўнгга ва икки-уч тиш чапга керилади, б) тишлар қадами ўртача бўлганда, битта тиш чапга, иккинчи тиш ўнгга керилади, навбатдаги тиш керилмайди; в) тишлар қадами катта бўлганда, битта тиш чапга, иккинчи тиш ўнгга одатдагидек керилади.

7. *Турли материалларни кесишда арра полотноси қандай танланади?*

Жавоб. Юмшоқ металлларни кесиш учун йирик қаламли арра полотноси (бир дюймда 16—18 тиш), юпқа тасма материалларни кесиш учун майда қаламли арра полотноси (бир дюймда 22—23 тиш) ишлатилади. Кўпинча қадами 1,3—1,6 мм бўлган арра полотноси ишлатилади, бунда 25 мм узунликка 17—20 тиш тўғри келади.

Узун қилиб кесишда тишларнинг қалами йирик арра полотносини, қатта қилиб кесишда майда қаламли арра полотносини олиш лозим.

8. *Арра билан кесишда босиш кучи қандай бўлиши керак?*

Жавоб. Аррага олдинга юртишида босиш лозим. Унга босим кучи металлнинг қаттиқлигига ва кесиладиган юза ўлчамларига боғлиқ. Қаттиқ металл юмшоқ металлга қараганда аррани кучлироқ босишни талаб қилади. Нормал босим тахминан полотнонинг 0,1 мм га (0,1 Н дан) тўғри келиши керак. Кесиш охирида босим камайтирилади.

9. *Қирқилиш пайтида аррани совутиши зарурми?*

Жавоб. Қўл арра кўпинча совитмасдан ишлатилади. Полотнонинг арраланаётган жой деворига ишқалабинишни камайтириш учун қуюқ мой, ёғлардан ёки графит мазидан фойдаланилади, графит мазига ёғ (2-қисм) ва графит (1-қисм) қўшилган бўлади. Бундай мой арра полотносида узоқ сақланади.


10. *Арра полотносининг синишига нима сабаб бўлиши мумкин?*

Жавоб. Кесиш пайтида арра полотноси "четта чиқариб" юборилади, натижада полотно тишлари уваланиб ёки умуман полотнонинг ўзи синиб кетади. Бундан ташқари, арра четта чиққанида кесилётган буюмда қийшиқ кесик ҳосил бўлади. Бунга полотнонинг таранг тортилмаганлиги ёки аррани ишлата билмаслик сабаб бўлади. Қийшиқ кесикни "ўз жойида" тузатишга интилиш полотнонинг синишига олиб келади. Полотно четта чиқиб кетанида кесишни янги жойдан, нотўғри кесилган жойнинг қарама-қаршисидан бошлаш керак.

Арра тишлари полотно материали ҳалдан ташқари қаттиқ бўлганида (нотўғри тоблаш натижаси), аррага жуда кучли босилганда (айниқса, энсиз заготовкларни кесишда ва кесилётган металлда бетонга қаттиқ қўшилмалар бўлганида) синиши мумкин.

11. *Тишлари синган арра полотносини қандай тузатиши керак (16-расм)?*

Жавоб. Тишлари (ҳатто битта тиши) синганида арра ишлатишга ярамайди, акс ҳолда қўшни тишлар ҳам синиб, қолган ҳамма тишлар тез ўтмасланиб қолади (16-расм, а).

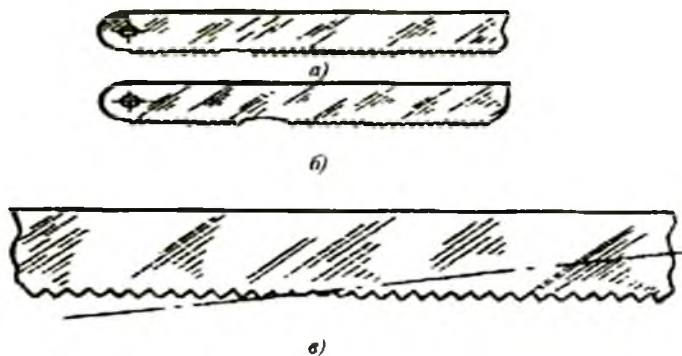

16-расм. Тишлари синган арра полотноси.

Тишлари уваланиб синган арранинг кесини хусусиятини тиклаш учун қайроқтошда ёки жилвирлаш чархтошида уваланган тиш билан кўшни турган икки-уч тишни (16-расм, б да кўрсатилганидек) чархлаш керак. Кесини бошланган жойдан арра тишининг синиқларини олиб ташлаб, тикланган полотно билан ишлаш лозим. Кесини вақтида эски, тишлари ёйилиб кетган арра полотноси синса, ишни шу кесикда янги арра билан даном эттиришга ҳаракат қилмаслик керак (у кесикка кирмайди). Заготовкани алдариб қўйиб, бошқа жойдан кеса бошлаш керак (16-расм, в). Агар иш шароитларига кўра, заготовкани алдариб бўлмаса, кесикни янги аррада ғоят эҳтиёткорлик билан арралаш лозим.


5. Металлни эговлаш

1. Дафтарингизга 17-расмда кўрсатилган чилангарлик эговини кўчириб чизинг ва унинг рақамлар ҳамда ҳарфлар билан белгиланган унсурларини айтиб беринг.


Жавоб. Умумий ишларга мўлжалланган эгов (17-расмга қаранг): 1—тумшук, 2—иш қисми, 3—кертилмаган қисми, 4—елка, 5—орқа учи, 6—кенг томони, 7—қирраси, 8—энсиз томони, а—кейинги бурчак, γ—олдинги бурчак, λ=25°—асосий кертигининг бурчаги, ω=45°—ёрдамчи кертигининг бурчаги.

2. 18-расм, а-г ларда тиш кертикларининг қандай турлари кўрсатилган? Уларга таъриф беринг. Ҳар қайси эговни қандай ҳолларда ишлатиш керак?

Жавоб. 18-расмда кертикларнинг турлари кўрсатилган: а—бир қаторли (оддий); б—қўш қаторли (айқаш), в—рашпиль (чўтир), г—ёйсимон.

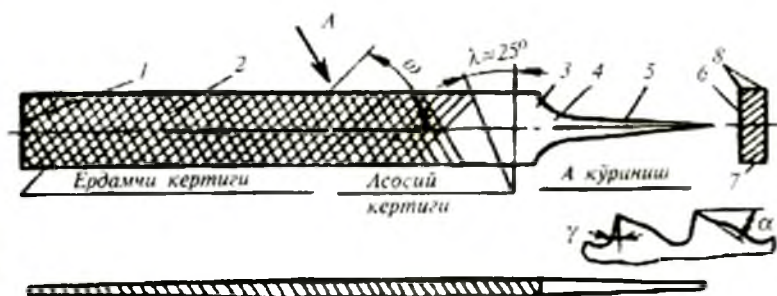

17-расм. Чилангарлик эговит.

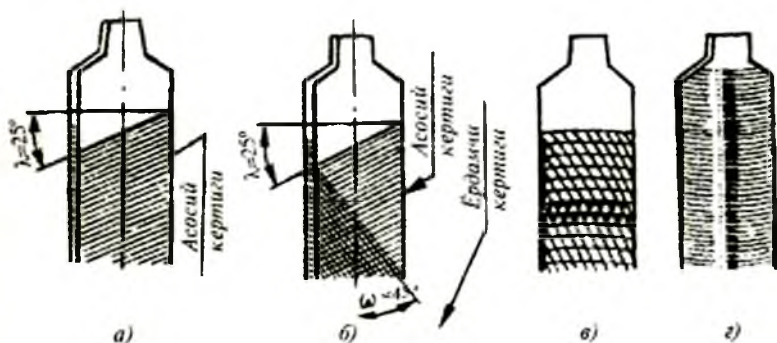

18-расм. Хилма-хил кертikli эговлар.

Кертиклар тавсифи:

А—бир кертikli (оддий) эговда (18-расм, а га қаранг) тишлар унинг ўқига қараганда қия жойлашган. Нисбатан узун тишлар кенг қиринди олади, бу эса катта куч талаб қилади, шу бондан юмшоқ металлларга ва нометалл материалларга ишлов бериладиган эговларнинг тишлари бир кертikli қилинади.

Б—қўшалоқ (айқаш) кертик (18-расм, б га қаранг) тиш профилини ҳосил қилувчи асосий кертикдан ва қиринди бўлгич ариқчалар (тишларни қисмларга бўлувчи) ҳосил қилувчи ёрдамчи кертикдан иборат, бу қириндининг майдаланишини таъминлайди. Асосий кертик $\lambda=25^\circ$, ёрдамчи кертик эса $\omega=45^\circ$ бурчак ҳосил қилиб бажарилади.

Эговлар ва уларда ишлов беришга доир маълумотлар

Ишлов бериш тури	Эгов тури	Кертиклар рақами	Ишлов беришга қолдирилдиган қуйим, мм	Бир иш юлила олинadиган қатлам, мм	Ишлов бериш амиқлиги, мм
Хомаки эговлаш	Катта тишли	0 ва 1	0,5—1,0	0,05—0,10	0,1—0,20
Хомаки эговлаш	Катта тишли	0 ва 1	0,15—0,30	0,02—0,06	0,02—0,05
Нардозлаш	Майин тишли	4 ва 5	0,05—0,10	0,01—0,03	0,01—0,05

3. Ишлов бериш турига ва эговланадиган юза ўлчамига қараб эговлар узунлиги қандай танланади?

Жавоб. Давлат стандартларига кўра, эговлар иш қисмларининг қуйидаги узунликлари белгиланган, мм: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 ва 400.

Эговнинг узунлиги ишлов бериш турига ва эговланадиган юза ўлчамига қараб танланади. Амалда эгов билан ишлашда кўпинча шу нарсага аҳамият бериладигани, у ишлов бериладиган юза узунлигидан 150 мм. га узунроқ бўлиши керак. Ҳар ҳолда юқори иш самарадорлигига эришиш учун эговнинг бутун иш узунлигидан фойдаланган маъқул.

4. Қимматбаҳо асбоблардан бўлган эговлардан қандай фойдаланганда уларнинг узоқ муддат яхши хизмат қилишига эришиш мумкин?


Жавоб. Эгов узоқ вақт ва самарали иш бериши учун қуйидаги қондаларга амал қилиш керак:

а) эговларни ҳатто арзимас зарблардан ҳам сақлаш лозим; уларни ёғоч тагликларда бир-бирига тегмайдиган ҳолатда сақлаш лозим;

б) эговга нам тегмаслиги керак (қорамтир ранг эговнинг оксидланаётганини ёки яхши тобланмаганлигини билдиради); янги эговлар очиқ кулранг тусда бўлади.

5. Эгов қиринди билан тиқилиб қолмаслиги учун нима қилиш керак ва уни қандай тозалаш мумкин? (19-расм, а, б лардан фойдаланиб, дафтарингизга тозалаш тартибини ёзинг). Мойланиб қолган эговларни тозалашнинг қандай хусусиятлари бор?

Жавоб. Эговларнинг хизмат муддатини чўзиш учун уларни вақти-вақти билан қириндилардан махсус чўткалар ёрдамида тозалаб туриш керак (19-расм, а га қараш), чўтканинг бир (симли) томони кертикларнинг ботиқларига тиқилиб қолган қириндиларни чиқариб ташлашга, иккинчи (қилли) томони эса тозалашни туғаллашга хизмат қилади.

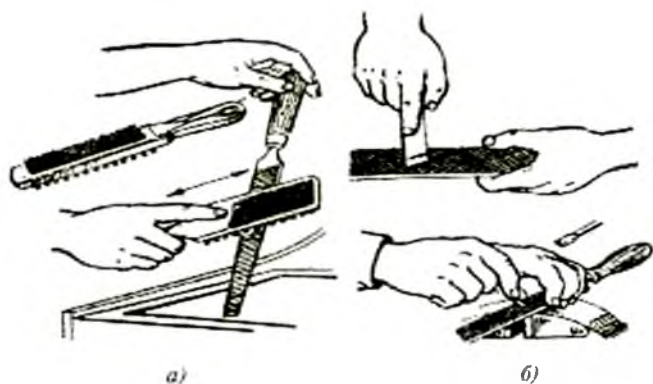

19-расм. Эговларни қириндилардан тозалаш.

Чўткалар бўлмаганида эгов тишлари лагундан ёки алюминийдан (19-расм, б га қаранг), қаттиқ ёғоч навларидан ўткир қилиб ясалган махсус куракчалар билан тозаланadi (қаттиқ пўлат сим ёки мис сим бу мақсадларга ярамайди, чунки пўлат сим кертикни бузади, мис сим эса тишларни мислаб қўяди). Агар тикилиб қолган қириндиларни чўтка билан чиқариб олишнинг иложи бўлмаса, эговларни 8—10 минут сульфат кислотанинг 10% ли эритмасига солиб қўйиш, сўнгра сув билан ювиб ташлаш ва яна тозалаш зарур. Шундан кейин эговни каустик сода эритмасида, сўнгра иссиқ сув билан яхшилаб ювиб, қуритиш керак.

Эговни каучук, фибра ва ёғоч қириндиларидан тозалаш учун олдин 15—20 минут иссиқ сувга солиб қўйиб, кейин чўтка билан тозалаш лозим.

Мойланиб қолган эговлар аввал кертиклар қатори бўйлаб қайин кўмири билан тозаланadi, сўнгра чўтка билан артилади. Агар бундай тозалаш кам самара берса, у каустик соданинг иссиқ эритмасида ювилиб, сўнгра чўтка билан тозаланadi ва сув билан ювиб, қуритилади.


Эговлар қиринди билан тикилиб қолишининг олдини олиш 7-савол жавобида баён этилган.

6. Эгов тишларининг шакли ва геометриясини кўчириб чизинг, 20-расм асосида қўйидаги саволларга жавоб беринг:

а) эговлар тайёрлашда қандай материаллардан фойдаланилади?

б) эговларга тишлар қандай усулларда қирқилади?

в) тишларнинг 20-расм, а, в даги шакллари қандай усуллар билан ҳосил қилинган?

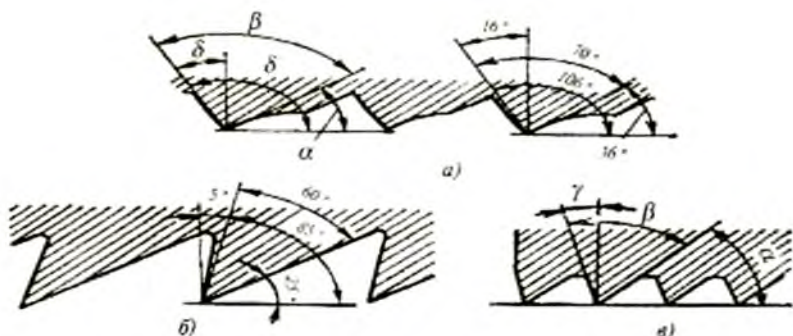

20-расм. Эговларнинг турли усуллар билан ҳосил қилинган тишлари геометрияси:

a—кертини йўли билан; *b*—фрезалаш ва жилвирлаш йўли билан; *в*—протяжкалаш йўли билан ҳосил қилинган тишлар.

г) қуйидаги бурчаклар қандай қийматларга эга: β — ўткирлаш бурчаги, α —кейинги бурчак, γ —олдинги бурчак, δ —кесиш бурчаги.

Жавоб:

a) чилангарлик эговлари УВА ёки УВ маркали пўлатдан тайёрланади (уларни шх 15 ёки 13х маркали пўлатлардан тайёрлашга йўл қўйилган);

б) эговнинг сиртидаги тиш ҳосил қилувчи кертиклари арра қирқиш станокларида, чилангарлик зубилолари ёрдамида, фрезалаш станокларида (фрезалар ёрдамида) ва протяжкалаш йўли билан бажарилади;

в) 20-расмда кўрсатилган тишлар шакли кертини (20-расм, *a* га қаранг); фрезалаш (20-расм, *б* га қаранг); протяжкалаш (20-расм, *в* га қаранг) йўли билан ҳосил қилинади.

Турли ишлов бериш йўллари билан ҳосил қилинган кертик бурчаклари.

3-жадвал

Ишлов беришнинг турли усуллари билан ҳосил қилинган кертик бурчаклари

Бурчак	Кертини йўли билан	Фрезалаб	Протяжкалаб
1	2	3	4
Олд бурчак γ	Манфий — 16° гача	Мусбат — 2—10°	Манфий — 5° гача
Ўткирлаш бурчаги β	70°	60—65°	55°

1	2	3	4
Кейинги бурчак α	36°	20--25°	40°
Кесини бурчаги δ	106°	80--90°	95°

7. *Пластик массаларга эговлаб, ишлов бериши нўлат заготовкаларга ишлов беришдан нимаси билан фарқ қилади?*

Жавоб. Пластик массалардан тайёрланган хомаки маҳсулот гирада сиқилганда дарзлар ҳосил бўлмаслиги учун жағлар билан хом ашё орасига фанер, мис ёки юмшоқ материаллардан қистирма қўйилади: заготовкани кучли қисини ярамайди, йирик ҳажмли чала маҳсулотлар фланец ёки байка қошланган столларда эговланиши керак.

Пластик массалардан тайёрланган заготовкани катта тишли ва майда тишли эговлар билан ёки асосий кертиси 45° бурчак ҳосил қилиб кертилган маҳсул эговлар билан эговлаш мумкин (бу қириндиларни чиқариб юбориши осонлаштиради).

Пластик массалардан тайёрланган хомаки маҳсулотларга ишлов бераётганда бир йўналишда чуқур чизиқчалар ҳосил бўлмаслиги учун эговни турли йўналишларда ҳаракатлантириш керак, чунки бу чизиқчалар дарзлар ҳосил бўлишига олиб келиши мумкин.

Термопластик материаллар (полистирол, органик шиша, винипласт, целлулоид ва бошқалар) йирик кертikli эговлар билан ишланиши керак (улар майда кертикларни тез ифлослантириб қўяди). Бу материаллар қизиганда юмшаши боис заготовкани вақти-вақти билан совитиб туриш лозим.

8. *Эговлашнинг сифатли чиқиши ва браkning олдини олиши қандай йўللар билан таъминлаш мумкин?*

Жавоб. Эговлашда тез-тез учраб турадиган брак турлари:

1) юзалар нотекислиги (қавариқлар ҳосил бўлиши) ва эговни ишлата билмаслик оқибатида хом ашё четларининг қияланиб қолиши;

2) гирада нотўғри қисини натижасида унинг юзаси эзилиши ёки шикастланиши;

3) хато режалаш, ҳаддан ташқари кўп ёки кам металл қатламини олиш, пуниингдек, эговланган заготовка ўлчамларининг нотўғри ўлчаш ёки ўлчов асбоби носозлиги оқибатида келиб чиқадиган ноаниқлиги;

4) пала-партиш ишланн ва эговни нотўғри танлаш натижасида хомаки маҳсулот юзасида ҳосил бўладиган гирналишлар.

Ишга сидқидилдан ёнлашилиб, барча зарур талаблар бажарилган тақдирда эговлашда вужудга келиши эҳтимол бўлган нуқсонлар ва браkning олдини олиш мумкин.

6. Текшириш, пармалаш ва йўниб кенгайтириш

1. Дафтарингизга 21-расм, а, б ларни кўчириб чизинг ва парманинг асосий қисмлари, унсурларининг вазифаларини айтиб беринг.


Жавоб. Орқа учи конуссимон парманини панжаси (21-расм, а га қаранг) пармани шпиндель уясидан уриб чиқаришда таянч вазифасини бажаради.

Конуссимон ёки цилиндрик орқа учи (21-расм, а га қаранг) пармани станок шпиндели ёки патронда маҳкамлашга хизмат қилади.

Парманинг бўйни (21-расм, а га қаранг) оралиқ қисм бўлиб, парманинг иш қисмини орқа учи билан бирлаштиради ҳамда пармани жилвирлашда чархтошнинг чиқишини таъминлайди. Унга асбобнинг маркаси — диаметри ва унинг иш қисми тайёрланган материал номи тамғалаб ёзиб қўйилади.

Иш қисми (21-расм, а га қаранг) конуссимон (кесувчи) ва цилиндрик (йўналтирувчи) қисмларга бўлинади. Кесувчи қисмида (21-расм, б га қаранг) иккита кесувчи қирра (учидаги бурчак) ва улар орасида ($45\text{—}55^\circ$ бурчак ҳосил қилиб) кўндаланг қирра (кашак) жойлашади. Кашак ариқчалар орасида $0,15\text{—}0,2$ диаметрга тенг ўзак борлиги туфайли ҳосил бўлади. Пармалашда кашак кесмайди, балки металлни қиради. У пармани четлатишда ва тешикни кенгайтиришда ёрдам беради.

Тасмачалар (21-расм, б га қаранг) — парманинг бурама ариқчалари бўйлаб цилиндрик сиртда жойлашган икки энсиз йўлчалар. Улар парманинг тешик деворига ишқаланишини камайтиришга хизмат қилади, пармани тешикка йўналтиради ва уни четга чиқишга қўймайди. Диаметри $0,25\text{—}0,5$ мм. ли пармалар тасмачаларсиз тайёрланади.

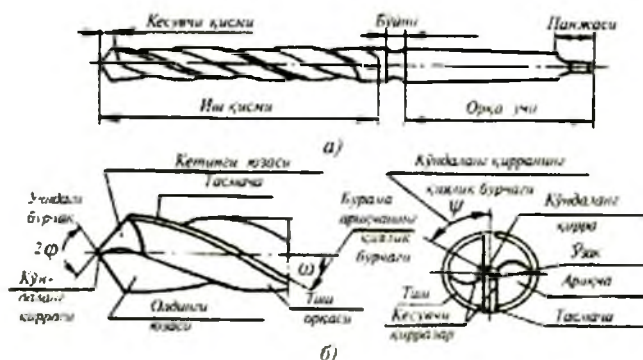

21-расм. Парманинг асосий қисмлари ва унсурлари.

Тиш — парманинг пастки учидан чиқиб туралиган кесувчи қисм. У орқага, яъни кесувчи қисмига, ён чекка юзасига эга (21-расм, б га қаранг).

Олдинги юза (21-расм, б га қаранг) — ариқчанинг қиринди босимини қабул қиладиган юзаси.

Бурама ариқчалар парманинг цилиндрик қисмида бир-бирининг рўнарасида жойлашган. Уларнинг назифаси қириндиши пармаланаётган тешиктан чиқариб юборишдан иборат. Ариқчалар парманинг кесувчи қирралари тўғри ҳосил бўлиши ва қириндининг чиқиши учун зарур бўшлиқни таъминлайдиган махсус шаклга эга.

2. *Парма қандай материаллардан тайёрланади?*

Жавоб. Спирал парманинг У10 ва У12А маркалари углеродли асбобсозлик пўлатидан, легирилган 9ХС ҳамда тезкесар Р9, Р18, Р6М5, ВК8 ва Т15К6 маркали пўлатдан тайёрланган. Тезкесар пўлатдан ясалган пармалар кенг истеъмолдаги пармалардир.

3. *Пармалашда кесиш режими деганда нимани тушуниш керак? Пармалашдаги кесиш режимига таъриф беринг ва уларни аниқлаш учун ҳисоблаш формулаларини келтиринг.*

Жавоб. Пармалашда қўйидагилар кесишнинг асосий унсурлари ҳисобланади: кесиш тезлиги, суриш ва кесиш чуқурлиги (22-расм, а, б га қаранг).


Кесиш тезлиги — V —кесувчи қирранинг асбоб ўқидан энг узоқда ётган нуқтагача вақт бирлиги давомида ўтган йўли (м/мин). Агар парманинг айланиш тезлиги—частотаси ва диаметри маълум бўлса, кесиш тезлиги $V = \pi D_n / 1000$ формула ёрдамида ҳисобланади, бу ерда V —кесиш тезлиги, м/мин; D —парманинг диаметри, мм; парманинг айланиш тезлиги—частотаси айл/мин; n —ўзгармас сон 3,14 (тезлик минутига метр ҳисобида, диаметр миллиметрларда ўлчанганлиги учун кўпайтмани 1000 га бўлиш зарур).

Айланиш теълиги—частотаси — n —парманинг минутига айланиш сони (айл/мин). Агар парманинг диаметри ва кесиш тезлиги маълум бўлса, у ҳолда асбобнинг айланиш тезлигини (айл/мин) $n = 1000v / (\pi D)$ формула ёрдамида аниқлаш мумкин.

Суриш S — заготовка бир марта айланганда парманинг ўқ бўйлаб сурилиши (мм/айл).

Кесиш чуқурлиги t (мм) — ишлов берилган юзадан парма ўқигача бўлган масофа (яъни парманинг радиуси); $t = D/2$ мм формула ёрдамида аниқланади. Пармалаб кенгайтиришда кесиш чуқурлиги парма диаметри билан илгари ишлов берилган тешик диаметри айирмасининг ярмига тенг бўлади, яъни $t = (D-d)/2$.

4. *22-расмда келтирилган (номограмма ёрдамида кесиш ва айланиш кам вақт олади ва пухта ўзлаштирилади):*

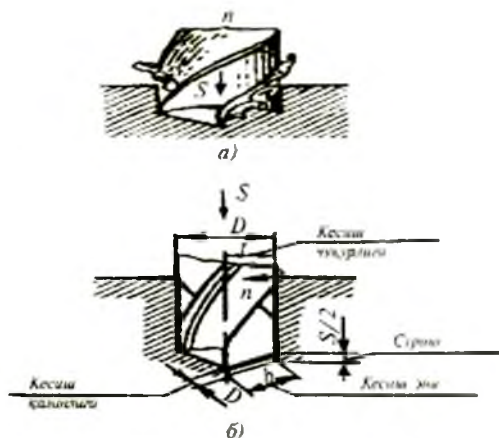

22-расм. Кесиб тезлигини ҳисоблаш номограммаси.

А. Парманинг айланиш тезлигини аниқланг: парма диаметри $D=40$ мм ва кесиб тезлиги $V=40$ м/мм.

Б. $D=20$ мм ва $n=500$ айл/мин бўлса, кесиб тезлиги аниқлансин.

Жавоб. Кесиб тезлигини ва парманинг айланиш тезлигини номограмма ёрдамида аниқлаш қўйиш баён қилинган.

1-мисол. $D=40$ мм. $V=25$ м/мин. Парманинг айланиш тезлиги частотаси n ни аниқлаш зарур.

Чизғични номограммага шундай қўямизки, у парма диаметри шкаласининг 25 бўлинмаси орқали ва кесиб тезлиги шкаласининг 40 бўлинмаси орқали ўтсин. Чизғич айланишлар тезлиги шкаласини 420 айл/мин. га тегишли нуқтада кесиб ўтади.

2-мисол. $D=20$ мм ва $n=500$ айл/мин.

Кесиб тезлиги V аниқланиши керак.

Чизғични номограммага шундай қўямизки, у парма диаметри шкаласининг 20 бўлинмасидан ва парма айланишлари тезлиги шкаласининг 500 бўлинмасидан ўтсин. Чизғич кесиб тезлиги шкаласини 37,5 м/мин. га мос нуқтада кесиб ўтади.

5. Кесиб тезлиги ва айланиш тезлигини формулалар ёрдамида 4-жадвалдаги маълумотлардан фойдаланиб аниқланг.

Жавоб. Пармалашда кесиб режими параметрлари жадвалда берилган.

6. Нима учун тўғри чархланган парма тешикни бир оз кенгайтириб юборади? Бу кенгайтишни қандай қилиб камайтириш мумкин?

Жавоб. Пармалаш жараёнида, ҳатто асбоб тўғри чархланганида ҳам, тешикнинг диаметри бир оз катта бўлиб чиқади (тешик кенгаяди).

Парманинг айланиш ва кесини кўрсаткичлари

Параметр	Масала							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
D, мм	50	60	70	75	80	90	110	150
V, м/мин	18	—	—	30,2	—	25,7	—	75
П. айл/мин	—	238	120	—	170	—	135	—

Кенгайишнинг тахминий ўлчамлари мм ҳисобида қуйидагиларга тенг:

Парманинг диаметри, мм	5	10	15	20	25
Тешикнинг кенгайиши, мм	0,2	0,12	0,20	0,28	0,35

Кенгайишни камайтириш учун аввал тешикни талаб этилган диаметрдан 1—3 мм га ингичка парма билан тешиб олиб, кейин керакли диаметрдаги пармани қўллаш керак. Диаметри 30 мм. дан ортиқ тешикни икки ўтишда: олдин тешик диаметридан икки барабар кичик парма билан, кейин эса керакли диаметрغا пармалаш керак.

7. Пармалашда нима сабабдан парма синади?

Жавоб. Пармалар қўйидаги сабабларга кўра синиши мумкин:

а) парма йўл қўйиш мумкин бўлмаган кучли суришлар билан ишлатилганда;

б) парма ариқчаларига қиринди текилиб қолганда;

в) ишлов берилган буюм қимирламайдиган қилиб ўрнатилмаганда;

г) парма ўтмас бўлганида;

д) шпинделларнинг подшипниклардаги лиқиллаши—дюфти кагга бўлганда (лиқиллаш олдини олиш учун шпиндель подшипникларини ростлаш, суриш механизмидаги салт йўлини бартараф қилиш; парманинг керакли узунлигини танлаш; унинг ўта ўтмаслашиб қолишига йўл қўймаслик; чиқиндининг чиқиб кетишини кузатиб бориш; пармани тешикдан тез-тез чиқариб туриш керак);

е) кесувчи қирралари уваланиб синганида (парма нотўғри пармаланганида; кучли суришда; асбоб эҳтиётсизлик билан яқинлаштирилганида ва чиқарилганида; нотекис совитилганида; пармага сифатсиз термик ишлов берилганида; хом ашё таркибида қаттиқ қўшилмалар бўлганида; чархда асбоб кескин совитилганида);

з) парманинг турғунлиги паст бўлганида (парма материали хато танланганида; асбобга сифатсиз термик ишлов берилганида; нотўғри

чархлашанида; яхши совитилмаганида; парманинг патронда ёки ўтиш втулкасида бурилиб турганида).

8. *Пармалашнинг юқори сифатли чиқиши ва браkning олдини олиши қандай йўллар билан таъминлаб бўлади?*

Жавоб. Пармалашда ишнинг сифатсиз чиқишига қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин:

а) тешик ўлчамлари нотўғри (парма тўғри чархлашмаган; кесувчи қирралар ҳар хил узунликда; уларнинг ўққа нисбатан қиялиги бир хил эмас; парма тепаши);

б) кесиш чуқурлиги нотўғри (таянчлар хато ўрнатилган; чизгичда ҳисоб нотўғри олинган);

в) тешик қийшиқ чиққан (заготовкalar станокка тўғри ўрнатилмаган; нотўғри остқўймалардан фойдаланилган; заготовкага қиринди тушган; станок столи шпиндель ўқиға перпендикуляр эмас);

г) тешик ситджиган (чала маҳсулот хато режаланган ва нотўғри ўрнатилган; парма тешиги вақтида четлашган);

д) тешик юзаси ниҳоятга гадир-будур (утмас парма ишлатилган); парма сифатсиз чархлашган; суриш кучли бўлган; металл заррачалари тасмачаларга ёпишиб қолган; совитувчи суюқлик нотўғри таиланган).

9. *16-ўқув-ишлаб чиқариш машғулотидаги 3-машқнинг 1-бандида қўл развёрткиси ва унинг унсурлари кўрсатилган. Развёрткани чизинг ва ҳар қайси унсурининг вазифасини ёзинг.*

Жавоб. Айлана бўйлаб жойлашган тишларга эга иш қисми (16 - машғулотидаги 3-машқнинг 1-бандидаги расмга қаранг), ўз навбатида қуйидагиларга бўлинади:

а) учида йўналтирувчи конусга эга (45° бурчакли қияликка) кесувчи қисмини I_1 йўниб кенгайтириш учун қолдирилган қўйимни олиш ва кесувчи қирралар учларини тиклиб қолишдан сақлаш;

б) тешикларни калибрлаш ва развёрткани йўналтириш учун калибрловчи қисм I_2 ;


в) развёртканинг тешик юзасига ишқаланишини камайтириш учун тескари конус I_3 .

Бўйин — кесишда, фрезалаш ва чархлашда чархтош қириниға мўлжалланган.

Орқа уч — развёрткани даста — воротокка маҳкамлашга; марказий тешик — тайёрлашда, шунингдек, чархлаш ва тишларни қайта чархлашда развёрткани ўрнатишга хизмат қилади.

10. *23-расмда развёртканинг тишлари кўрсатилган. Тиш шаклларини аниқловчи унсурлар аҳамиятини таърифланг.*

Жавоб. Развёртка тишларининг геометрияси қуйидаги бурчаклар билан аниқланади (23-расм, *a* га қаранг): кейинги бурчак α ($6-15^\circ$), катта диаметрли развёрткалар билан олинади; ўткирлаш бурчаги β ;

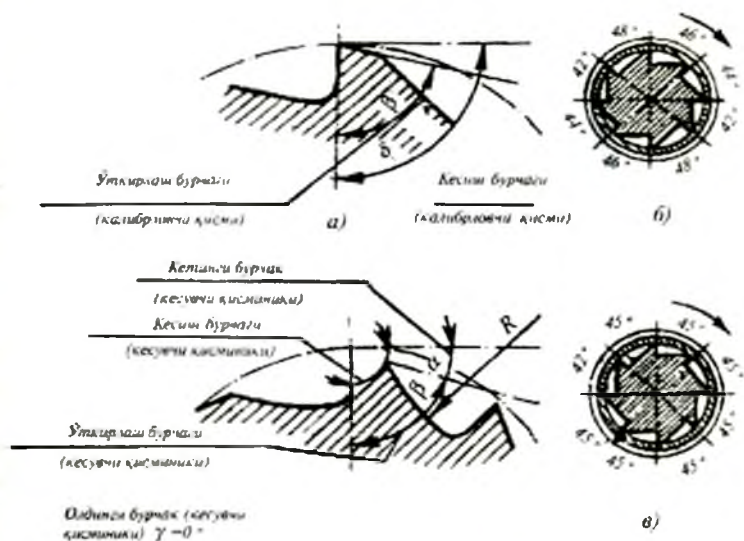

23-расм. Развёртка тишларининг геометрияси:

a—кесүүчү тишларининг геометрияси; *б*—пoтeкic қaдaм билaн рaзвёрткaлaш;
в—бир тeкic қaдaм билaн рaзвёрткaлaш.

олдинги бурчак γ (хомаки кесадиган развёрткалар учун $\gamma=0-10^\circ$, тозалаб кесишда— 0). Уткирлаш бурчаги β ҳамда кесиш бурчаги δ нинг α ва γ бурчакларига қараб аниқланади.

Развёртка тишлари айлана бўйлаб бир хил қалам билан (23-расм, *б* га қаранг) ҳамда ҳар хил ва бир хил қалам билан (23-расм, *в* га қаранг) жойлашадиган қилиб тайёрланади. Қўлла развёртка қилишда ҳар хил қадамти тишлари бўлган развёртка ишлатиллади. Масалан, саккиз тишли развёрткада тишлар орасидаги бурчак 42, 44, 46 ва 48° бўлади. Бундай жойлашиш юзанинг керакли гадир-будурлигини таъминлайди ва тешиklar тўлқинсимон чиқишининг олдини олади.

11. Ишлов бериш сифатига шу мақсадда қолдириладиган қўйимнинг аҳамияти ва таъсири катта, аммо шуни назарда тутиш керакки, қўйим кенг қолдирилганда, тишларга оғирлик тушади, бу эса ишлов бериш аниқлиги ва сифатини пасайтиради. Йўниб кенгайтириш учун қандай катталиқдаги қўйимлар қолдириш керак?

Жавоб. Тешиklarни йўниб кенгайтириш учун қолдирилган қўйим ишлов бериш (хомаки, тозалаб) турига ва тешик диаметрига қараб 5-жадвалдан олинади.

Тешикларни йўниб кенгайтириш учун қўйим, мм

Ишлов бериш учун	Тешиклар диаметри, мм					
	3—6	7—18	19—30	31—50	51—80	81—100
Хомаки	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Тозалик	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,20

7. Резьба кесини


1. *D* диаметри цилиндрлик олинган ва қўлғудан тўғри бурчакли учбурчак *ABC* ни қирқинг, унинг узунлиги πD га, яъни $3,14 D$ га тенг (24-расм, а, в). *ABC* учбурчакни цилиндр атрофида шундай ўранки, унинг *AB* томони цилиндр пастки асосининг айланаси билан устма-уст тушсин; шунда учбурчакнинг *BC* томони цилиндр ясовчисига бўйлаб жойлашади, гипотенуза *AC* эса цилиндр сиртида бурама чизиқ ҳосил қилади. Бунда бурчакнинг *BC* томони бурама чизиқ қадамини, *AC* томони битта ўрамнинг узунлиги, *СAB* бурчак жа бурама чизиқнинг кўтариллиги бурчаги α ни таъкид қилади.

Чапақай ва ўнақай резьбалар бир-биридан қандай фарқланади?

Жавоб. Агар бурама чизиқ бурчакни цилиндрга ўрашда асосдан узоқлаша туриб, аста-секин ўн томонга кўтарилса, бундай резьба *ўнақай резьба* деб аталади (24-расм, б га қаранг). Агар бурама чизиқ асосдан узоқлашувида чап томонга кўтарилса, бундай резьба *чапақай резьба* деб аталади (24-расм, г га қаранг).

2. Резьбалар ўрамлар сонига қараб қандай бўлинади ва қандай таърифланади?


Жавоб. Ўрамлари сонига қараб резьбалар *бир йўлли* (бир қиримли) ва *кўп йўлли* (кўп қиримли) резьбаларга бўлинади. Бир қиримли резьбада

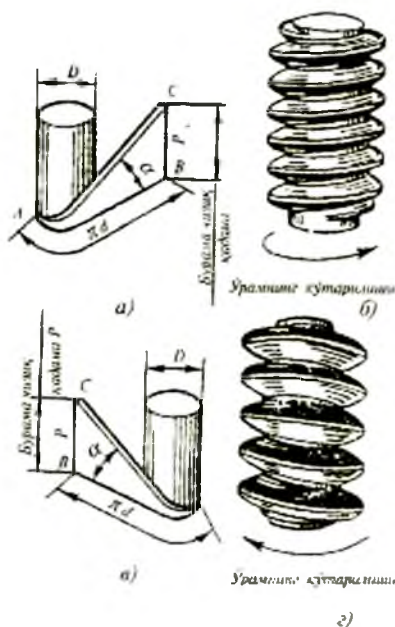

24-расм Бурама чизиқ ҳосил қилини.

ўрамларнинг фақат битта учи. кўп қиримли резьбада икки ва ундан ортиқ учи кўринади.

Бир йўлли резьбаларда бурама чизиқнинг кўтарилиш бурчаги кичик ва ишқаланиши катта, шунингдек, пухта бириктириш талаб этилган жойларда бир қиримли (маҳкамланувчи) резьбаларни кига нисбатан бурама чизиқнинг кўтарилиш бурчаги ҳам анча катта бўлади; ишқаланиши энг кам бундай резьбалар тез сурилиш талаб этилган ҳолларда қўлланилади (бунда улар бураманинг ёки гайканинг айланишида резьба бурама чизиғининг йўли катталлигича сурилади). Кўп қиримли резьбалар ҳаракат узатиш механизмларида ишлатилиши.

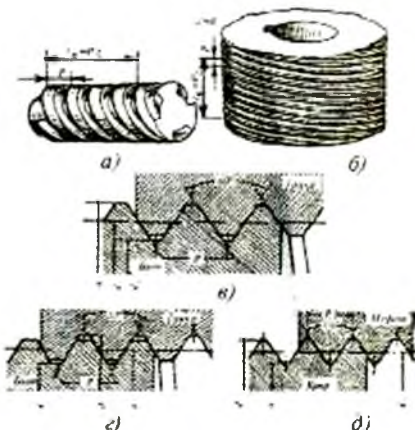

25-расм. Резьбали деталлар (а, б) ва резьба тизимлари: метрик (в), дюймли (д) ва қувурбоп.

3. Резьба йўллариининг сони қандай аниқланади ва йўл ҳамда қадам орасида қандай боғланиш бор?

Жавоб. Резьба йўли — унинг бурамасининг бир айланишда ўқ бўйлаб силжишидир. Бир қиримли резьбалар учун қадамга (қўшни ўрамлар орасидаги масофага), кўп қиримли резьбалар учун қадамлар резьба ўрамлари сонининг кўпайтмасига тенг. Бир қиримли резьбаларда: $t_n = P$.

4. 25-расм, а, б ларда резьбали деталлар кўрсатилган. Шу резьбалар қиримларининг сонини аниқланг.


Жавоб. 25-расм, а да уч қиримли резьба, 25-расм, б да саккиз қиримли резьба кўрсатилган.

5. Машинасозликда қандай резьба турлари ишлатилади ва улар бир-биридан қандай фарқ қилади (25-расм, в, г, д)?

Жавоб. Машинасозликда метрик, дюйм ва қувур резьбалар қўлланилади.

Метрик резьба (25-расм, в га қаранг)—текис қилиб кесилган учи 60° га тенг учбурчак профилга эга; резьба диаметри ва қадами бирликларининг метрик тизимида — миллиметрлар ҳисобида берилади.

Дюйм резьба (25-расм, г га қаранг) текис қилиб кесилган учи 55° га (Витворт резьбаси) ёки 60° га тенг бўлган (Силлерс резьбаси)

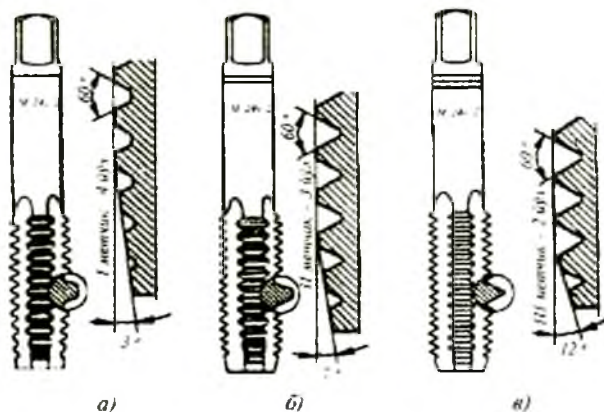

26-расм. Чилангарлик метчиклари тўплами.


учбурчак профилга эга бўлади. Барча ўлчамлар дюймда берилди ($1'' = 25,4$ мм). Қадам I дюйм узунликка тўғри келадиган ўрамлар сони билан ифодланади.

Қувур (цилиндрик) резбаси майда қадамли дюйм резбадир (25-расм, *д* га қаранг). Ушбу резба ўрамларининг учи тўмтоқланган ва резбали деталлар тирқишсиз бирикади, бу билан уларнинг зичлиги, яъни герметиклиги таъминланади.

6. Ички резбалар кесишда метчиклар тўплами — комплектидан фойдаланилади (26-расм, а, б, в). Тўпландаги метчикларнинг ҳар бири тузилишига кўра нимаси билан фарқланишини тушунтиринг, улар қандай кетма-кетликда ва нима учун ишлатилади?

Жавоб. 26-расмда кўрсатилган тўпламга учта метчик кирди: I хомаки қирқадиган метчик (26-расм, *а* га қаранг); II ўртача метчик (26-расм, *б* га қаранг); III тозалаб қирқадиган метчик (26-расм, *в* га қаранг). Диаметрлари турлича бўлган бу метчикларни фарқлаш учун орқа учларига доиравий чизиқчалар (ҳалқалар) чизиб ёки тегишли рақам ёзиб қўйилади: I, II ёки III. I метчикнинг 4 ўрами қиялатиб кесилган бўлиб, металлнинг 60% гача қисмини олади; 3 та ўрами қиялатиб қирқилган II метчик 30% гача металлни кесиб олиб, аниқроқ резба ҳосил қилади; III метчикнинг фақат 2 ўрами 12° бурчак ҳосил қилиб қиялатиб кесилган бўлиб, 10% гача металлни кесиб олади.

7. Призматик плашкалар билан резба кесишда клуптни айлантириш учун керак бўлган жуфт куч пайтини аниқланг (27-расм); ҳар қайси қўлдан клупп дастасига тушадиган Р куч 20 Н га тенг, куч берилган нуқталар орасидаги масофа 400 мм.

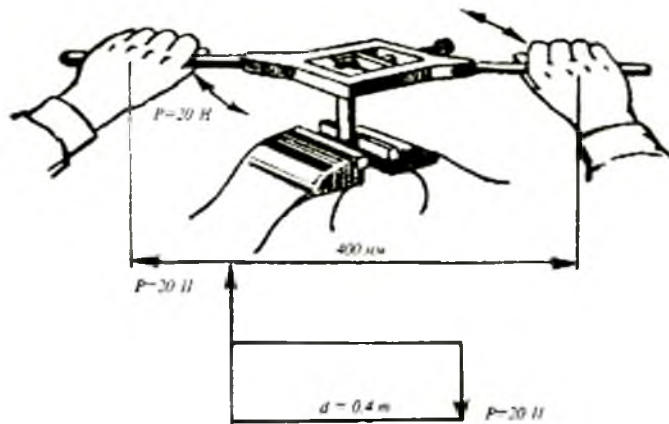

27-расм. Резьба қирқинда жұфт күч пайтени зияқлаш.

Жавоб. $M = P \cdot l = 20 \cdot 0,4 = 8 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

8. Метчикнинг синишига нима сабаб бўлади ва синган метчикни қандай қилиб чиқариб олиш мумкин? 28-расмда синган метчикларни чиқариб олишнинг қандай усуллари кўрсатилган?

Жавоб. Метчикни бураб чиқаришда қиринди қисилиб қолиши натижасида резьба кесиладиган тешик диаметри мўлжаллаганидан кичик бўлиб, метчик синиши мумкин.

Синган метчик тешикдан қуйидаги усуллар билан чиқариб олинади:


1) тешикдан метчикнинг синиғи чиқиб турган бўлса, уни яси жағли омбур ёки қўл тиралар билан қисиб ушлаб, бураб чиқариш лозим;

2) чиқиб турган қисми бўлмаганда, метчик ариғига учи букилган симни киргизиш йўли билан уни тешикдан бураб чиқариш керак;

3) метчикнинг синиб қолган кичик қисмини сим ёрдамида бураб чиқаришнинг иложи бўлмаган ҳолда, у тобланган сумба билан (кернерга ўхшаш) майдалаб синдирилиб, синган бўлақлар тешикдан чиқариб олинади;

4) тезкесар пўлатдан ясалган метчикнинг синиб қолган учини қуйидагича чиқариб олиш мумкин: ичида синиб қолган метчик бўлган деталь муфелли печда қиздирилиб, шундан кейин деталдан бураб чиқарилади;

5) углеродли пўлатдан ясалган метчиклар синиб қолган бўлса, деталь ичидаги синиғи билан қизаргунча қиздирилади, секин сови-

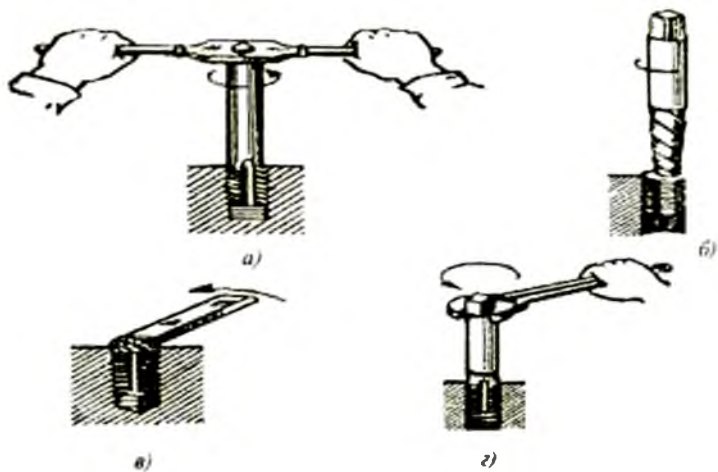

28-расм. Силинган метчикларни тешикдан чиқариш усуллари.

тилади ва кейин метчикнинг қолиб кетган қисми пармацаб олиб ташланади.

б) деталь катта бўлса ва уни қиздириш мумкин бўлмаса, қуйидаги усуллар қўлланилади:

а) силинган қолган метчик тешикдан махсус гардиш, сирт ёрдамида чиқариб олинади (28-расм, а га қаранг), гардишнинг ён чеккасида тўртта чиқиқ бўлиб, у шу чиқиқлари билан метчик ариқчасига кириб туради, гардишнинг квадрат орқа учига воротокни киритиб, айлан-тириш йўли билан силинган қолган метчик чиқариб олинади;

б) махсус зенкир ёрдамида чиқариб олинади (28-расм, б га қаранг);

в) агар метчик силуминдан тайёрланган деталь ичида силинган қолган бўлса, у ҳолда (28-расм, в) электрод суюқлантирилиб, метчик силинига «қуйруқ» қилинади (ўстирилади) ва метчик совиғанидан кейин у тешикдан бураб чиқариб олинади;

г) силинган қолган метчикка пайвандланган махсус гардишнинг квадрат учига кийдирилалган калит ёрдамида чиқариб олинади (28-расм, г);

д) хурушлаш йўли билан чиқариб олинади (деталь алюминийдан ясалган бўлса).

Метчик тапасида деталь резбасини бузмайдиган қилиб тешик пармаланади. Нитрат кислота эритмаси билан хурушланади, бу эритма пўлатни (метчик материални) яхши эритиб, алюминий қотишмасига (деталь материалга) унчалик таъсир қилмайди.

9. Қандай қилиб резьба сифатли кесилишига ва брак чиқишининг олдини олишига эришса бўлади?

Жавоб. Резьба кесилишда қуйидаги нуқсонлар ҳосил бўлиши мумкин:
а) *юлук резьба* (сабаблари: метчик ёки плашка ўтмас, яхши совитилмаган; тешикка қийшиқ тушган);

б) *тўмтоқ резьба* (сабаблари: резьбага мўлжаллаб пармаланган тешикнинг диаметри катта, стержень диаметри кичик);

в) *резьбанинг профили тўғри чиқмаган* (сабаблари: ўтмас ёки нотўғри чарланган асбоб; мослаш-совитиш суюқлиги нотўғри танланган; кесил тезлиги ҳаддан ташқари юқори; кесувчи конусининг узунлиги етарли эмас);

г) *кучсизланган резьба* (сабаблари: метчик нотўғри ўрнатилганлигидан унинг резьбани ёйиб юбориш, асбобнинг тешиги эҳтимолди ва кесил тезлиги катта);

д) *тиғиз резьба* (сабаблари: асбобнинг диаметри резьбанинг берилган диаметрига мос келмайди);

е) *резьбанинг узлиши* (сабаблари: резьба кесил учун пармаланган тешик диаметри талаб этилганидан кичик; метчик ўтмаслашиб қолган; қиринди метчик ариқчаларини тўлдириб қўйган).

Ишга сидқидилдан ёндашилганда ва айтиб ўтилган барча нуқсонларнинг ҳосил бўлиш сабаблари бартараф этилганида, уларнинг олди олиниши мумкин.

8. Парчинлаш

1. 29-расм, а-г да кўрсатилган парчин михларнинг турларини айтиб беринг.

Жавоб. 29-расмда парчин михларнинг қуйидаги турлари кўрсатилган:

а—ярим доиравий баланд каллакли,

б—ярим доиравий паст каллакли,

в—ясси каллакли,

г—яширин каллакли,


д—ярим яширин.

е—икки камерали портлайдиган михлар.


2. 29-расм, ж-з ларда кўрсатилган парчин михлар расмини чизинг ва уларнинг тури ҳамда унсурларини айтиб беринг.

Жавоб. 29-расм, ж да яширин каллакли парчин мих, 29-расм, з да ярим доиравий каллакли парчин мих кўрсатилган; 1—туташтирувчи каллак, 2—стержень, 3—қуйма каллак.

3. Парчин михли бирикмалар бирлаштирувчи деталларнинг жойлашиши хусусиятига қараб бир-биридан қандай фарқ қилади (30-расм, а-г)?

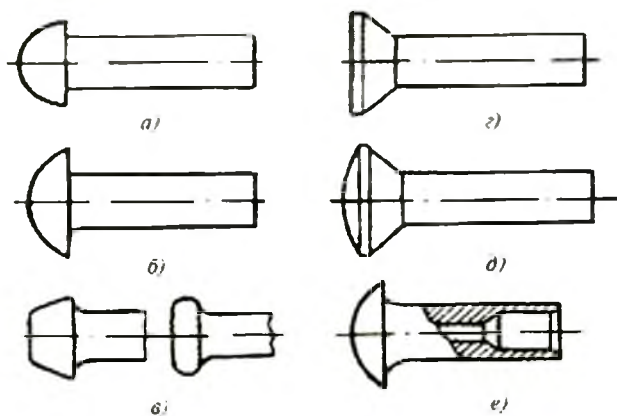

29-расм. Парчин миҳларнинг турлари.

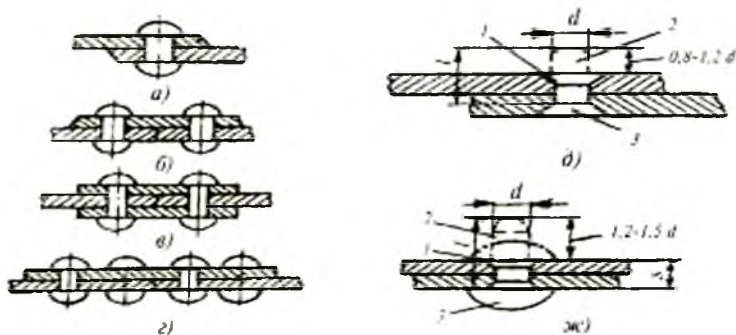


30-расм. Парчин миҳли бирикмалар.

Жавоб. Бириктириладиган деталларнинг жойлашиш хусусияти жиҳатидан қуйидаги парчин миҳли бирикмалар бўлади: бир қаторли устма-уст (30-расм, а); битта устқўймали бир қаторли учма-уч (30-расм, б); иккита устқўймали бир қаторли учма-уч (30-расм, в); битта устқўймали икки қаторли учма-уч (30-расм, г га қаранг).

4. А. Тўсинга тенг ёнли бурчакликни ярим доиравий каллакли парчин миҳ ёрдамида бириктириши керак. Чок бир қаторли, парчин миҳ диаметри 16 мм, бурчакликнинг қалинлиги 20 мм, бурчаклик бириктириладиган тўсин ён чеккасининг қалинлиги 24 мм. Парчин миҳ узунлигини аниқланг (31-расм, а).

Б. Кема бўлмаси 16 мм. ли яширин каллакли парчин миҳлир билан парчинланади. Парчинлаб бириктириладиган унсурлардан бирининг

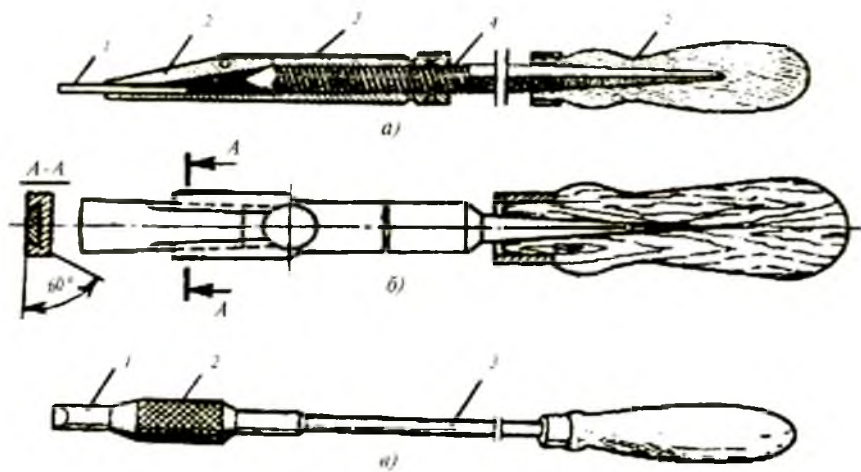

33-расм. Алмаштириладиган кесувчи пластинкали шаберлар:

а—универсал; б—С.Г. Кононенко конструкцияси; в—сикувчи патронли; 1—алмаштириладиган пластинка, 2—лутқач; 3—корпус; 4—сикувчи бурама; 5—даста.

чархлан қўрсатилган. Юмшоқ металлларни хомаки шаберлаш учун шаберни $35\text{--}40^\circ$ бурчак ҳосил қилиб чархлаш (32-расм, в) олинadиган қиринди қалинлигини $0,01\text{ мм}$ ўрнига $0,1\text{ мм}$ гача оширишга имкон беради.

2. 33-расм, а, б, в да кўрсатилган шаберларнинг хусусиятлари нималардан иборат?

Жавоб. 33-расм, а, б, в да кўрсатилган шаберлар хусусияти уларнинг алмаштириладиган кесувчи пластинкалар билан таъминланганлигидир. Тезкесар пўлатдан ва қаттиқ қотишмалардан тайёрланган кўп қиррали пластинкалардан фойдаланиш уларнинг бир қирраси ўтмаслашиб қолганида, иккинчисига алмаштириш имконини беради. Шу йўл билан шабернинг иш унумини анча ошириш мумкин бўлади.

3. Тешик ва текисликлар учун шаберлашга қолдириладиган қўйим қандай бўлиши керак?

Жавоб. Шабер ҳар бир ўтишда $0,05\text{--}0,07\text{ мм}$ қалинликдаги металл қатламини олганлиги сабабли текисликларни шаберлаш учун қолдириладиган қўйимлар 6-жадвалда берилганларга мос келишига интилиш керак.

Текисликларни шаберлаш учун қўйимлар, мм

Текисликнинг эни	Текисликнинг узунлиги				
	100—500	500—1000	1000—2000	2000—4000	4000—6000
100 гача	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
100—150	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40

7-жадвал

Тешикларни шаберлаш учун қўйимлар, мм

Текисликнинг эни	Текисликнинг узунлиги		
	100 гача	100—200	200—300
80 гача	0,05	0,08	0,12
80—180	0,10	0,15	0,25
180—360	0,15	0,25	0,35

10. Ҳисоблаш техникаси

Ҳозирги пайтда барча соҳаларда турли русумдаги ҳисоблаш машиналари кенг қўлланилаётганлиги улардан самарали фойдаланиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш учун малакали кадрлар тайёрлашни тақозо этмоқда. Касб-ҳунар коллежлари ва академик лицейларда ҳисоблаш техникасининг янги авлодларини, компьютерлардан фойдаланишга асосланган автоматлаштирилган ишлаб чиқариш, роботлар, микропроцессорли тизимлар ва мослашувчан технологияни яратиш ҳамда улардан фойдаланишга қодир кадрларни тайёрлаш анча кенгайди.

Таълим тизimini ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларига ва ўқув-тарбия жараёнининг сифатини ошириш борасида қўйилган вазифаларга биноан, ўқувчиларга замонавий ҳисоблаш техникасидан фойдаланиш соҳасида билимлар ва малакалар бериш, ўқув жараёнида компьютерлардан кенг фойдаланишни таъминлаш, махсус мактаб ва мактаблараро хоналар яратиш вазифалари қўйилган. Бундай муҳим вазифани амалга ошириш мақсадида ҳунар-техника коллежлари, академик лицейлар ўқув режаларига дастурлаш ва ҳисоблаш техникаси асосларига оид курсни ўрганиш киритилган.


Ҳисоблаш техникасининг роли ўстадчилигини назарда тутиб, талабалар микрокалькуляторлардан фойдаланишни урганишларини кўзда тутиш зарур. Уларни кўлаш кам вақт сарфлаган ҳолда кўлаб топшириқларни бажаришга, ҳисоблашлар сифатини ошириш ва вариантчилигини кўпайтиришга имкон беради, кейинги ишларда бундан ҳам мураккаброқ ҳисоблаш техникасидан фойдаланиш учун асос яратеди.

Микрокалькуляторлар — яқка фойдаланиладиган митти ҳисоблаш асбобларидир. Микрокалькуляторларнинг уч хили: арифметик, муҳандислик ва дастурланадиган хиллари мавжуд.


Арифметик микрокалькуляторлар тўртта (кўшиш, айириш, кўпайтириш, бўлиш) арифметик амални ва улар асосида бир-икки \sqrt{x} туридаги) оддий функциянинг арқаш ҳисоблашлариши, шунингдек, фоиз билан иш кўриладиган амалларни бажаришга мўължалланган.

Арифметик микрокалькуляторларнинг моделларидан бўлган "Электроника БЗ-26" (34-расм) калькулятори ёрдамида талабалар қисқа вақт ичида шундай кундалик математик амалларни ҳамда занжирли ҳисоблашларни тезла ва аниқ бажаришлари мумкин. Зарурият бўлганда, микрокалькулятор олишган ҳисоб-китобларни аниқ "хотирлаб" қолади.

Муҳандислик микрокалькуляторлари арифметик ҳисоблашлардан ташқари, асосий математик функциялар (\sin , \cos , \lg , \arcsin , \arccos , \arctg , 10^* , 1^* , \lg , \ln , $1/x$ ва бошқалар) нинг қийматларини ҳисоблаш

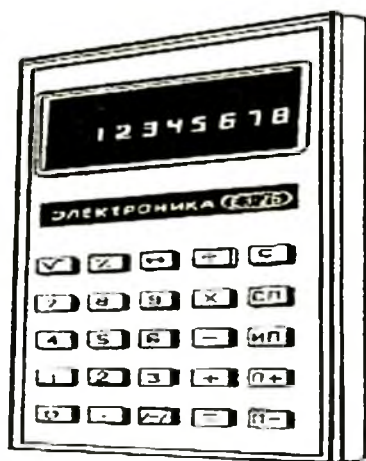

34-расм. "Электроника БЗ-26"
микрокалькулятори

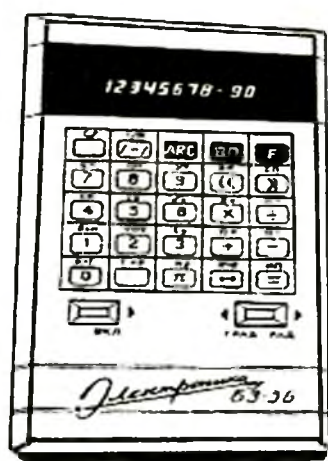

35-расм. "Электроника БЗ-36"
микрокалькулятори

имконини ҳам беради.
 "Электроника БЗ—36"—
 муҳандислик калькуля-
 торларининг моделларидан
 биридир (35-расм).

Кўп марта лаб такрор-
 ланадиган ҳисоблашларни
 автоматлаштиришга имкон
 берадиган дастурларга асосланган
 микрокалькуляторлар ҳам
 ишлатилиши мумкин.

Чилангарлик иши бўйича ҳисоблашга онд масалаларни ечишда
 микрокалькуляторлардан фойдаланишга доир бир қатор мисолларни
 кўриб чиқамиз.

1-мисол. Ҳалқа заготовкасининг узунлиги L бурчаклар
 ўтмаслаштирилишини ҳисобга олган ҳолда аниқлансин (36-расм):
 $a=87$ мм; $c=134$ мм; $h=67$ мм; $r=2,5$ мм; $t=5,3$ мм.


Ечиш:

$$L = a + c + h + \pi [r + (t/2)] = 87 + 134 + 67 + \pi [2,5 + (5,3/2)] \approx 320,2 \text{ мм.}$$


"Электроника БЗ—36" микрокалькуляторида ҳисоблаш усули
 қуйидагича:

2-мисол. Агар парманинг диаметри $D=75$ мм, кесини тезлиги
 $V=30,2$ м/мин бўлса, унинг айланиш тезлиги n аниқлансин.

Ечиш: $n=1000 v/(\pi D) = 1000 \cdot 30,2 / (\pi \cdot 75) = 30200/235,5 = 127$
 айл/мин.

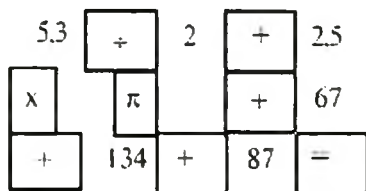

 "Электроника БЗ—36" микрокалькуляторида ҳисоблаш усули
 қуйидагича:



3-мисол. Парчинлашда зарур бўладиган куч P_p аниқлансин, парчин
 миҳ каллагининг шакли — сферик, парчин миҳ стерженининг

диаметри— $d = 2,5$ мм, парчин миx материалининг мустаҳкамлиги—
 $\delta_n = 20$ кгк/мм².

Ечиш: $P_n = K_n \cdot d^{1,75} \cdot \delta_n^{0,75}$. Коэффициент K_n сферик каллаки парчин миxлар учун 28,6 га тенг. Шундай қилиб, $P_n = 28,6 \cdot 2,5^{1,75} \cdot 20^{0,75} = 1344$ кгк.

"Электроника БЗ—26" микрокалькуляторида ҳисоблаш усули қуйидагича:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \boxed{1)} & 2,5 & \boxed{F} & \boxed{y^x} & 17 & & \\
 & & & & 5 & & \\
 \boxed{=} & \boxed{)} & \boxed{x} & \boxed{1)} & 20 & & \\
 \boxed{F} & \boxed{y^x} & 0,7 & \boxed{-} & \boxed{)} & \boxed{x} & 28,6 & \boxed{=}
 \end{array}$$

4-мисол. Қалинлиги 3,7 ва 5,8 мм бўлган иккита лист парчинланмоқда. Парчин миx диаметри d аниқлансин.

Ечиш: $d = \sqrt{2S} = \sqrt{2(3,7 + 5,8)} = 3,1$ мм

"Электроника БЗ—26" микрокалькуляторида ҳисоблаш усули қуйидагича:

$$3,7 \boxed{+} 5,8 \boxed{\times} 2 \boxed{=} \boxed{F} \boxed{\sqrt{x}}$$

Микрокалькуляторлар ва малакали ишчининг ишлаб чиқариш фаолиятида улардан фойдаланиш имкониятлари билан адабиётлар рўйхатида кўрсатилган нашрлар орқали танишиш мумкин.

ҚўЛЛАНМАДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ СЎЗЛАР ИЗОХИ

- Балка** — конструкциянинг асосан бурилиши, муюлиши, букилиши жойларида иш берадиган чорқирра — брусек кўринишидаги унсур; тўсин. Қўринишида, машинасозликда ишлатилади. Темир-бетон, пўлат, ётоқ материалларидан ясалади.
- Барашка** — қулоқли гайка.
- Верстак** — (немисча *Werkstatt* устахона сўзидан) — ишлов берилаётган нарсани мустақкамлашга мўтжалланган мосламалари, баъзи ҳолларда механизациялаштирилган асбоб-анжомлари бўлган иш столи, дастгоҳи; дастгоҳ. Чилангарлик, дурадгорлик, саррожлик ва ҳ.к. дастгоҳлар бўлиши мумкин.
- Вкладыш** — вкладыш; сирғалувчи подшипникларда валнинг шафаси ёки айланувчи ўқ билан бепосита ҳаракат қилувчи алмаштириб туриладиган ичқўйма деталь (втулка ва ҳ.к.); ичқўйма.
- Вороток** — парманинг, резьба кескичнинг орқа учига кийдирилиб, пармалаш ва резьба кесишга ёрдам берадиган дастак; пармадаста.
- Двигатель** — муайян энергияни механик ишга айлантириб беришга хизмат қилувчи энергия—қуч машинаси, юритгичи; юритгич.
- Деталь** — (французча *detail* айнан маъноси «тафсилот» сўзидан) тех.маънода йиғув амаллари қўлланилмай тайёрланган буюм. Шунингдек, бир булак металдан химоя ёки безак коплмаси ишлатилиб ёхуд кавшарлаш, елимлаш, пайвандлаш йўли билан ясалган буюм.
- Допуск** — маълум курсаткичлар — параметрларнинг (мас., машина, механизмлар деталлари ўлчамларида, материалларнинг физик-химёвий ҳоссаларида) берилган аниқлик сифига мувофиқ йўл қўйилиши, рўхсат этилиши мумкин бўлган фарк, оғиш, четта чиқин жойлиги; жойзлик.
- Заготовка** — бирор буюм ясаш учун мўлжаллаб тайёрланган хоммак, чала маҳсулот; ярим тайёр маҳсулот, хом ашё.

- Зенкерлаш** — пармалаш, қолиплаш, куйиш йўли билан ҳосил килинган тешикни ёки цилиндрик ўйикни мурчат, мих қадлаги ёхуд юзани шайба-ҳалка ва ҳоказо унсурлар жойлашувига мослаб яхшилаб ишлов бериш. Пармалаш, револьвер ва йуниш станокларида амалга оширилади.
- Зенковкалаш** — (немисча *Senken* ўйиш сўзидан) — конуссимон, цилиндрик ўйиклар, тешиклар атрофида таянч текисликлар ҳосил қилиш, марказий тешикларнинг ўткир кирраларини силдиклаш мақсадида деталга ишлов бериш. Парма ёрламида ёки пармаловчи ёхуд марказловчи станоклар воситасида амалга оширилади.
- Квалитет** — (лотинча *qualitas* сифат сўзидан) буюмнинг тайёрланишидаги аниқлик даражасининг таърифи, жоизлик — допусклар аҳамиятини белгилаб беришга хизмат қилади.
- Клупп** — резьба кесувчи асбоб.
- Кулачок** — (русча *кулак* сўзидан) механизмларда пластиналар, лаппак — дисклар ёки цилиндр шаклидаги қисмлардан ташкил тошиб, сирдан яхлит бир муштчага ўхшаш кўринишга эга деталь, қисм; мушча (мас., пармалаш асбобларида парма ўзагини қисиб турувчи қисм).
- Люфт** — (немисча *luft* сўзидан) машина қисмларининг ўзаро туташ боғлиқ юзалари орасидаги тиркиш, бўшлиқ; лиқиллаш, бекорчи бориб-келиш.
- Надфиль** — (немисча *Nadelfeile* сўзидан) аниқ асбобсозликда, соатсозлик ва бошқа шу каби соҳаларда қўлланиладиган майда кертikli ёки абразив қуқун билан қопланган кичикрок эгол.
- Наушник** — ташки шовқиндан сақланишга мўлжаллаб тайёрланган махсус қулоқчин.
- Паз** — деталда бошқа нарсанинг бўртик қисми кириб туришига мўлжаллаб килинган ариқча, ўйик.
- Развѳртка** — цилиндрик ёки конуссимон тешикларга тозалаб ишлов беришда (ёйишда) қўлланиладиган кўп тилли асбоб — бўйлама ўткир тилли ўзак — стержень. Қўл (вороток билан уйғунликда), машина развѳрткалари, яхлит, йиғма, керма ва бошқа хил развѳрткалар мавжуд.
- Собачка** — механизмнинг ортга ҳаракат қилишига тўсқинлик қилувчи тишлар, пластиналар кўринишидаги мослама; дўқиюн, тил, тиш, илмок.

- Стопор** — (инглизча *Stopper* тикин, тўғанок сўздан) механизм қисмларини муайян ҳолатда сақлаб турувчи деталь ёки қурилма.
- Струбицина** — (немецча *Schraubzwing* суздан) дастпоҳда, станокда ишлов бериладиган деталларни йиғиш пайтида пақтинча бирлаштириб туриш учун мустаҳкамлашга хизмат қиладиган мурватли халқа қўринишидаги мослама.
- Трешотка** — трешчётка; ишлаш пайтида механизмлар ҳаракати таъсирида шакллаган товуш чиқарувчи асбоб.
- Фаска** — буюмнинг чархланган дами, қирраси, рахи.
- Храповик** — дастакнинг айланма-қайтма ҳаракатини ўрталик бўғин — алоҳида шаклдаги тишлар ёрдамида тишли филдиракнинг тўхтаб-тўхтаб ҳаракат қилишини ўзгартиришга хизмат қилувчи механизм.
- Шлиш** — мурват, миҳ қаллагидан отвёртка киришига мўлжаллаб қилинган ариқча, ўйик.
- Шцуп** — шчуп; юзалар орасидаги тиркишни текширишга мўлжалланган ўлчаш, калибрлаш пластиналари, қаламчалари. Битта қаламча қалинлиги 20 мкм—1 мм. Одатда турли қалинликдаги пластиналар тўплами тарзида чиқарилади.
- Шабер** — (немецча *Shaber*) шаберлаш учун қўлда ишлатиладиган ёки механизациялаштирилган асбоб — учи ўткир кесувчи қиррати ўзак — стержень. Кесувчи қисми ясси, уч ёки тўрт бурчак шаклида ёхуд мураккаб тузиллиги бўлади. Асбобсозлик пўлатидан ясалди. Шабернинг баъзи турларидан металл ва ёғоч ўймақорлигида фойдаланилади.
- Шаберлаш** — шабер ёрдамида қўл билан ёки механик усулда юпка киришни қатламни олиб, юзига безакли ишлов бериш.
- Шаржирлаш** — (французча *charger* юкламоқ, тўлдирмоқ сўздан) асбоблар (притирлар) юзасини абразив қуқун ёки паста билан тўйинтириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Э. И. Крупницкий. Слесарлик ишлари. Т., «Ўқитувчи», 1979.
2. Н. И. Макенко. Практические работы по слесарному делу. М., 1982.
3. В. И. Комиссаров. М. В. Комиссаров. Общий курс слесарного дела. М., 1969.
4. Д. Д. Бондарёв, И. В. Матвеев, А. И. Хлявич. Основы слесарного дела. М., 1967.
5. К. А. Ачкасов, В. П. Вегера. Справочник начинающего слесаря. М., 1987.
6. В. Ю. Крылов. Слесарные и слесарно-сборочные работы. Л., 1987.
7. В. С. Старичков. Слесарлик ишларидан практикum. Т., «Ўқитувчи», 1986.
8. Т. Р. Рашидов. Политехника дугати. Т., «Фан», 1989.
9. Ю. С. Корнилов. Слесарь-электромонтажчи. Т., «Ўқитувчи», 1984.
10. Ю. Г. Виноградов, К. С. Орлов, А. А. Попова. Слесарь-сантехниклар, слесарь-монтажчилар, қурилиш машиналари машинистлари учун материалшунослик. Т., «Ўқитувчи», 1981.

МУНДАРИЖА

Кириш	3
-------------	---

I. ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁН ТЎҒРИСИДА ТУШУНЧА

1. Умумий маълумотлар	6
2. Жихозлар, асбоблар ва мосламаларни танлаш	6
3. Чилангардик ишларини механизациялаш	7
4. Технологик ҳужжатлар ва технологик интизом	8
5. Қандай ишлаш керак?	10
6. Уқудли ва уқувсиз ишлашнинг умумий белгилари	11
7. Вақтни қандай тежаш керак?	11
8. Меҳнатни илмий таъкил қилишга доир амалий тўншириқлар	13
9. Уқув ишини ташкил этиш	15

II. УҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАШГУЛОТЛАРИ

Умумий маълумотлар	17
1-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Режалаш асбобларидан фойдаланиш	21
2-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ўлчов асбобларидан фойдаланиш	28
3-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ясси юзаларни режалаш (тўғри чизиклар билан режалаш)	36
4-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ясси юзаларни режалаш (эгри чизиклар билан режалаш)	40
5-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металл қирқиниш	45
6-уқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металлни кесиш	49

7-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металлни туърилаш	54
8-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металлни букиш	58
9-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металлни пўлат арра ва қувур қирққичда қирқиш	62
10-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Металлни қайчида қирқиш	68
11-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Эговлаш	72
12-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ясси юзаларни эговлаш	77
13-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Туташ ясси юзаларни эговлаш	81
14-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Пармалаш станюини бошқариш ва уни созлаш	88
15-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Станюкда ва пармалаш машинеларда пармалаш	93
16-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Тешикларни зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтириш	103
17-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Танқи резьба кесини	109
18-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ички резьба кесини	114
19-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Парчинли бирикмалар ясаш	118
20-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Эгри чизикли сиртларни эговлаш	125
21-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Фазювий режалаш	129
22-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Эговлаб келгайтириш	134
23-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Мослаш (припасовка)	139
24-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Ясси юзаларни шаберлаш	141
25-ўқув-ишлаб чиқариш машғулоти	
Тутанма ясси юзаларни шаберлаш	149

26-ўқув-инглаб чиқариш машғулоти	
Эгри чизиқли юзаларни шаберлаш	151
27-ўқув-инглаб чиқариш машғулоти	
Ишқалаб мослаш	156
28-ўқув-инглаб чиқариш машғулоти	
Юмшоқ кавшарлар билан кавшарлаш	162
29-ўқув инглаб чиқариш машғулоти	
Қаттиқ кавшарлар билан кавшарлаш	165
30-ўқув-инглаб чиқариш машғулоти	
Подшипникларни оқартириш ва уларга баббин қўйиш	170

III. ИНГЛАБ ЧИҚАРИШГА ОИД МАСАЛАЛАР, МАШҚЛАР ВА ЖАВОБЛАР

1. Умумий маълумотлар	173
2. Текисликда режалаш	174
3. Металл қирқиш	176
4. Металлни тўғрилаш ва букиш	186
5. Металлни эгоклаш	192
6. Текшириш, пармалаш ва йуниб кенгайтириш	198
7. Резьба кесиш	204
8. Парчинлаш	209
9. Шаберлаш	211
10. Ҳисоблаш техникаси	213
Қўлланмада учрайдиган айрим сўзлар изоҳи	217
Фойдаланилган адабиётлар	220

Б49 **Бекмуротова Н.**
Чилангарлик ишлари (амалий машғулотлар):
Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма. —
Т.: «Меҳнат», 2002. — 224б.

ББК 34.671я7

НАЗОКАТ БЕКМУРОТОВА

ЧИЛАНГАРЛИК ИШЛАРИ

(Амалий машғулотлар)

1-қисм

Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма

Тошкент — «Меҳнат» — 2002

Таҳририят мудири *А.Бобиниёзов*

Муҳаррир *Ш.Холмурдиева*

Рассом *И.Ҳошимов*

Балний муҳаррир *Ҳ.Қутлуқов*

Техник муҳаррир *Н.Сарикина*

Мусаҳҳиҳлар *Ф.Темирқўжаева, С.Бадалбоева*

2002 йил 16 сентябрда босишга рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆. № 1 қоғозга
офсет усулида чоп этилди. Шартли босма табоғи 13,02. Нашр табоғи 14,0.
5000 нусха. Баҳоси шартнома асосида. Булортма № 3011

«Меҳнат» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30-уй.
Шартнома № 17-2002.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг
Биринчи Тошкент босмахонасида чоп этилди.
Тошкент, Саъбон кўчаси, 1-берк кўча, 2-уй.