

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
НАВОЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных и практических занятий
по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»
для студентов обучающихся по направлению
5310200 «Электроэнергетика» (по отраслям)



Навои– 2017

Составители: доц. Шайматов Б.Х., асс. Холмуродов М.Б

Методические указания к выполнению лабораторных и практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»
Шайматов Б.Х. , Холмуродов М.Б. Навои: НГГИ, 2017 г. 39 стр.

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных и практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». Студенты, выполняющие лабораторных и практических занятий существующих видов элементов электроэнергетики, Метрология, стандартизация и сертификация, а также конструктивное исполнение измерительных приборов, указанных в описаниях. В указаниях предложена теоретическая часть для выполнения лабораторных и практических занятий. Данные методические указания рекомендованы для студентов обучающихся по направлению 5310200 «Электроэнергетика».

Кафедра «Электроэнергетика»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:

Эшев Х.Х.- Инженер Навоийская государственная тепловая электростанция.

Эшмуродов З.О.- Доцент кафедра АУТПП НГГИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Измерение мощности в цепи переменного тока и оценка точности показаний ваттметра

1. Цель работы:

- 1) Ознакомиться с конструкцией амперметра, вольтметра и ваттметра.
- 2) Научиться пользоваться ваттметром для измерения мощности.
- 3) Научиться определять цену деления ваттметра
- 4) Произвести оценку точности показаний ваттметра при помощи амперметра и вольтметра.

2. Пояснения к работе:

Ваттметром электродинамической системы измеряют мощность постоянного и переменного тока. В цепях переменного тока электродинамическим ваттметром измеряется активная мощность. Для определения мощности, которую показывает ваттметр, необходимо число делений, показываемых стрелкой ваттметра, умножить на цену его деления. На шкале каждого ваттметра обычно указываются номинальные предельные значения тока последовательно обмотке и напряжения параллельно обмотке. Например, 5А, 220 В. По этим данным цена деления определяется следующим образом:

$$C = U_n I_n / n$$

где I_n , U_n - номинальные предельные значения тока и напряжения,
 n – полное число делений шкалы.

Так как отклонение стрелки ваттметра зависит от взаимного направления тока в его последовательной и параллельной обмотках, то для правильного включения ваттметра в цепь один зажим последовательной обмотки и один зажим параллельной обмотки отмечают особыми знаками « * » (звёздочка). Эти зажимы называют генераторными. Название это объясняется тем, что при подключении обоих зажимов к одному полюсу генератора отклонение стрелки ваттметра будет правильным.

Ваттметр, как и все измерительные приборы, имеет погрешность. Эта погрешность определяется из сравнения показания ваттметра с показаниями амперметра и вольтметра, которые имеют класс точности на ступень выше, чем ваттметр. Мощность, подсчитанная по показаниям амперметра и вольтметра, принимается за действительную мощность:

$$P_d = UI$$

Где U и I - среднее значение тока и напряжения, измерённые амперметром и вольтметром.

Показания ваттметра подлежат исправлению. Всякий проверенный ваттметр должен иметь поправочную кривую, облегчающую работу с ним в производственных условиях. Поправочная кривая

$$\sigma = f(P)$$

где σ - поправка, численно равная абсолютной погрешности, взятой с обратным знаком:

$$\sigma = -\Delta P = (P - P_d),$$

где ΔP – абсолютная погрешность, P - показания проверяемого ваттметра.

При точных измерениях абсолютная погрешность учитывается путём введения поправки. Поправкой называется величина, которая должна быть прибавлена к показаниям ваттметра, чтобы получить действительное значение измеряемой величины:

$$P_d = P + \sigma$$

Относительная погрешность ваттметра есть отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах

$$\gamma_0 = ((P - P_d) / P) 100 \%$$

Приведённая погрешность ваттметра (основная) есть выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к номинальному предельному значению шкалы прибора:

$$\pm \gamma_{\text{пр.}} = (\pm \Delta P / P_n) 100 \%$$

P_n - номинальное предельное значение шкалы прибора

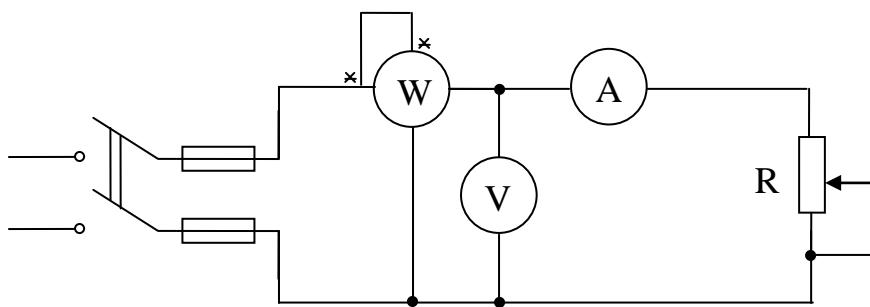


рис. 1

Классом точности прибора называется наибольшая допустимая приведённая погрешность. Если при проверке прибора необходимо оценить его класс точности (например, после ремонта), то определяют наибольшую приведенную погрешность и считают классом точности прибора ближайшую большую из следующих величин: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4

3. Порядок выполнения работы:

- 1) Собрать схему (рис. 1)
 - 2) Определить цену деления ваттметра.
 - 3) Плавно выводят реостат R , осторожно подвести стрелку ваттметра к наименьшему делению, кратному 10, и записать показания амперметра и вольтметра. Последующие записи делать через каждые 10 делений, плавно увеличивая реостатом ток в цепи. Снять все точки до конца шкалы ваттметра. Затем повторить опыт в обратной последовательности, (таблица 1)
 - 4) Построить поправочную кривую.
 - 5) Сделать вывод, - к какому классу точности следует отнести проверяемый ваттметр.
4. Контрольные вопросы
1. Устройство и принцип работы ваттметра электродинамической системы.
 2. Как определяется цена деления ваттметра?
 3. Что называется абсолютной погрешностью прибора?

4. Что называется относительной погрешностью прибора?
5. Что называется приведённой погрешностью прибора?
6. Назовите классы точности электроизмерительных приборов по ГОСТу
7. Что называют поправочной кривой?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Испытание однофазного электронного счетчика

Цель работы

Ознакомиться с устройством и принципом действия электронного счетчика однофазного тока и переписать его паспортные данные

Произвести проверку счетчика

Пояснения к работе

Для учета электрической энергии в цепях переменного тока применяются электронные счетчики. Проверка счетчика имеет целью выяснить удовлетворяет ли счетчик условиям, предъявляемым к нему стандартом

А) Относительные погрешности показаний счетчиков при номинальных напряжении и частоте, при $\cos \varphi = 1$ и при токе от 10 до 150 % номинального не должны превышать $\pm 1\%$ для счетчиков класса 0,1 и при токе от 10 до 200% номинального не должны превышать $\pm 2\%$ для счетчиков класса 0,2 и $\pm 2,5\%$ класса 2,5.

Б) Чувствительность – при $\cos\varphi=1$ импульс счетчика должен сигнала без остановки при нагрузке, не превышающей 0,5 % от номинального для счетчика класса 2,5.

Порядок выполнения работы:

- 1) Собрать схему проверки счётчика. Рис. 3
- 2) С помощью нагружочного лампового реостата установить номинальный ток и прогреть счетчик в течение 15 мин.
- 3) Подсчитать по паспортным данным номинальную постоянную счетчика и записать данные в таблицу 3.
- 4) После прогрева счетчика при номинальном токе подсчитывается число оборотов счетчика N за время t . Подсчет оборотов производится следующим образом. При появлении метки, имеющейся на импульсе, наблюдатель нажимает головку секундомера и начинает подсчитывать число сигналов, считая «нуль» (а не «один», как часто делают ошибочно), «два», «три» и т.д. Счет числа сигналов следует продолжать до тех пор пока стрелка секундомера не начнет приближаться к заданному времени или не будет сосчитано заранее заданное число сигналов импульса. Наблюдатель досчитывает до ближайшего целого числа сигналов импульса и останавливает секундомер.

5) Поддерживая с помощью автотрансформатора номинальное напряжение на зажимах цепи, повторить опыт для токов 75, 50, 25, и 10% от номинального.

Для каждого тока необходимо проделать два раза принять среднее арифметическое двух отчетов. Результаты опытов занести в таблицу 2.

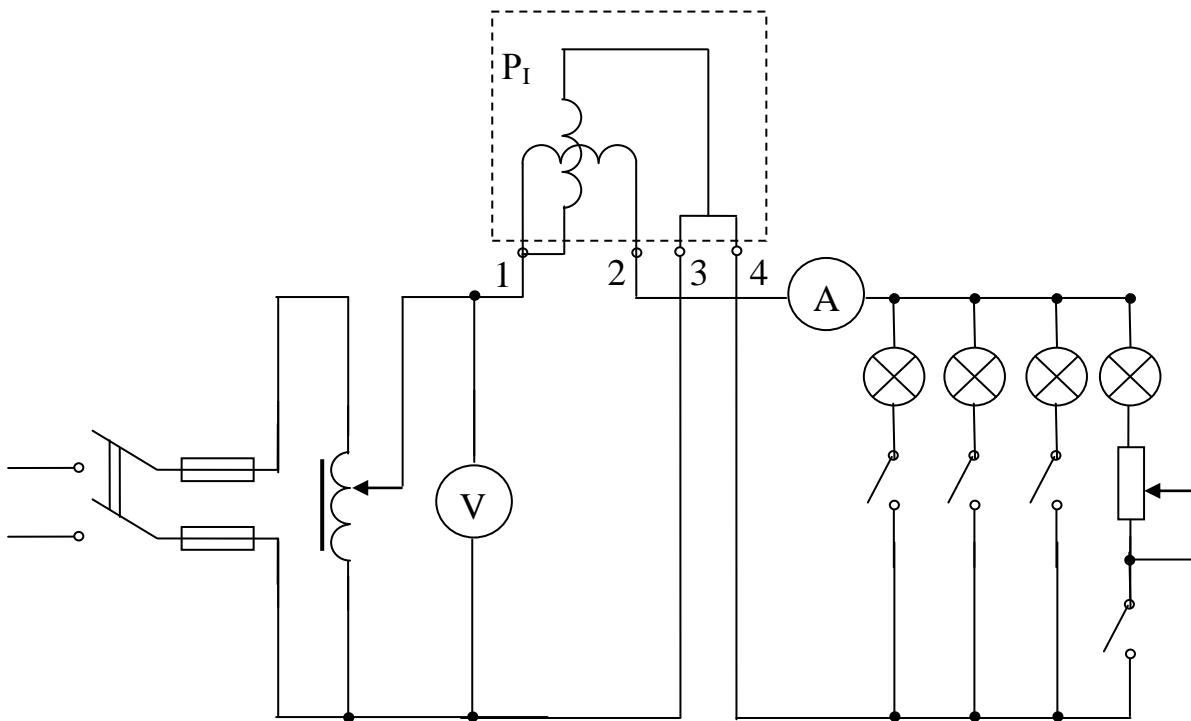


Рис 2.

6) На основании полученных данных и произведенных расчетов построить кривую погрешностей счетчика: $\gamma=F(1\%)$.

7) Определить чувствительность счетчика. Для этого произвести замену амперметра, включить в схему амперметр с пределом измерений до 1А.

Установить номинальное напряжение с помощью автотрансформатора . На ламповом реостате выключить все лампы, кроме одной, связанной с регулировочным реостатом. Постепенно выводить сопротивление регулировочного реостата до тех пор, пока импульс счетчика не начнет медленно безостановочно сигналя. По амперметру в этот момент определить I_{\min} и вычислить чувствительность счетчика δ .

8) не изменяя схемы при которой определялась чувствительность , отключить лампы и с помощью автотрансформатора установить сначала напряжение 80%, а затем 110% от номинального. Если в обеих случаях диск счетчика самохода не имеет.

9) Сделать вывод о пригодности счетчика к эксплуатации и о принадлежности его к тому или иному классу точности.

Контрольные вопросы:

1)Каков принцип действия и устройство однофазного счетчика индукционной системы.

2)Требования предъявляемые к счетчикам

3) Что понимают под чувствительностью счетчика.

4) Что такое передаточное число счетчика

- 5) Что называется номинальной постоянной счетчика
- 6) Что понимают под действительной постоянной счетчика и как она определяется
- 7) Как определяется относительная погрешность счетчика.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

1. Цель работ:

1. Изучить конструкцию и построить работы мегомметра.
2. Научиться пользоваться мегомметром для измерения сопротивления изоляции.

2. Пояснения к работе:

Хорошее состояние изоляции обеспечивает безопасность обслуживания, исправное и бесперебойное действие электроустановок. Поэтому в процессе эксплуатации состояние изоляции периодически проверяется.

Правила технической эксплуатации не допускают работу электроустановок имеющих сопротивление изоляции меньше 1 Мом на 1 КВ номинального напряжения.

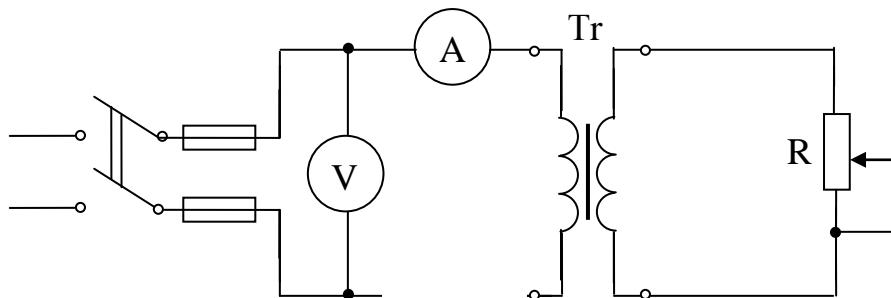


Рис- 3

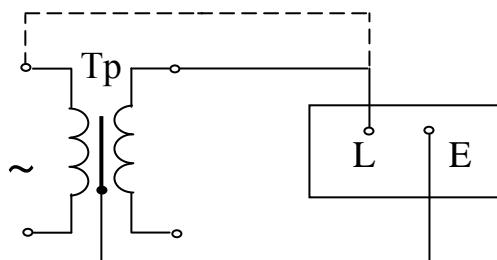


Рис- 4

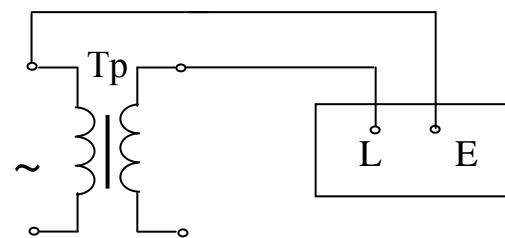


Рис- 5

Наиболее распространенным и простым методом контроля изоляции электротехнических устройств является измерение величины сопротивления изоляции при помощи мегомметра.

Мегомметр представляет собой переносной измерительный прибор, состоящий из генератора, который приводится во вращение рукояткой, и измерительного прибора, указывающего величину сопротивления изоляции.

В настоящей работе производится определение сопротивления изоляции первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора по отношению к сердечнику, а также по отношению друг к другу.

Так как правила технической эксплуатации рекомендуют производить замер сопротивления изоляции при температуре обмоток трансформатора от 20 до 40 , то перед началом испытания трансформатор включается на номинальную нагрузку для прогрева обмоток. Для этого трансформатор включают по схеме рис.3.

Для этого, чтобы измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора по отношенному к сердечнику, зажим мегомметра «З» , предназначенный для соединения с землей, подключается к сердечнику из зажимов первичной и вторичной обмоток трансформатора. (рис. 4) Для измерения сопротивления изоляции с соответствующими зажимами первичной и вторичной обмоток трансформатора. (рис. 5)

Таким же путем можно производить измерение сопротивления изоляции других устройств, например, обмоток асинхронного двигателя, линии электропередачи и пр.

3.Порядок выполнения работы:

Таблица №1

П.п №	Место измерения сопротивления	Сопротивления изоляции Мом	
		мОм	кОм
1	Первичное обмотка трансформатора – сердичник		
2	Вторичные обмотка трансформатора – сердичник		
3	Первичное обмотка – Вторичные обмотка		

1. Перечертить и приложить к отчету принципиальную схему соединений мегомметра и уметь рассказать по ней как работает мегомметр.
2. Ознакомиться с инструкцией, приложенной к мегомметру.
3. записать в отчет тип мегомметра и его технические данные.
4. Собрать схему (рис.3) для прогрева обмоток трансформатора. Установить с помощью реостата номинальную нагрузку (по амперметру). С номинальной нагрузкой трансформатор должен растать в течении 10 минут, после чего трансформатор отключается и производятся замеры сопротивления изоляции.
5. Собрать схему (рис.4) Измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора по отношению к сердечнику.
6. Собрать схему (рис. 5) измерить сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
7. Результаты всех измерений записать в таблицу- 3.
8. Сделать выводы о пригодности или непригодности трансформатора к дальнейшей эксплуатации.

5.Контрольные вопросы.

1. Как устроен мегомметр и принцип его действия?
2. Для чего необходимо измерять сопротивление изоляции.
3. При какой величине сопротивления изоляции электроустановки пригодны к дальнейшей эксплуатации?
4. Как убедиться в исправности мегомметра?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Измерение мощности трёхфазного переменного тока при соединении потребителей звездой.

1. Цель работы:

- 1) Изучить работу трёхфазной цепи при включении приёмников энергии звездой в различных режимах:
 - а) для равномерной активной нагрузки,
 - б) для неравномерной активной нагрузки,
 - в) при обрыве нулевого провода для случая неравномерной активной нагрузки.
- 2) научиться измерять фазные и линейные напряжения и практически проверить соответствия между ними.

II. Пояснения к работе.

Соединением звездой называется такое, когда все концы фаз приёмников энергии соединены в одну точку, называемую нейтральной или нулевой точкой.

Фазными напряжениями называются напряжения между началами и концами фаз генератора или приёмника, или напряжения между каждым из линейных проводов и нулевым проводом.

Обозначение: U_A U_B U_C или U_ϕ

Линейными напряжениями называются напряжения между линейными проводами или началами фаз.

Обозначение: U_{AB} U_{BC} U_{CA} или U_A

Линейными токами называются токи, проходящие по линейным проводам.

Обозначение: I_A I_B I_C или I_L

Фазными токами называют токи, проходящие по каждой фазе приёмников или генераторов.

Обозначение: I_A I_B I_C или I_ϕ

Симметричной системой э.д.с., напряжений или токов называется такая система, в которой э.д.с., напряжения или токи всех фаз равны по величине и сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120° .

Равномерной нагрузкой называется такой режим работы трёхфазной цепи, когда сопротивления приёмников энергии во всех фазах одинаковы.

В данном случае в качестве приёмников энергии в каждую фазу включается ламповый и проволочный реостаты, т.е. активная нагрузка.

При соединении звездой линейные и фазные токи равны:

$$I_A = I_\phi$$

При активной нагрузке ток и напряжение совпадают по фазе. Поэтому векторы \bar{I}_A и U_ϕ совпадают по направлению.

При равномерной нагрузке трёх фаз, соединённых звездой, фазные токи

$$I_A = I_B = I_C$$

а также фазные напряжения

$$U_A = U_B = U_C$$

сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120° .

Линейные напряжения по величине в $\sqrt{3}$ раз больше фазных, т.е. $U_A = \sqrt{3} U_\phi$ и опережают фазные на углы 30° .

Линейные и фазные напряжения при соединении звездой связаны следующими соотношениями:

$$\bar{U}_{AB} = \bar{U}_A - \bar{U}_B \quad \bar{U}_{BC} = \bar{U}_B - \bar{U}_C \quad \bar{U}_{CA} = \bar{U}_C - \bar{U}_A$$

для равномерной нагрузки имеет место равенство:

$$\bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = \bar{I}_0 = 0$$

При наличии нулевого провода и неравномерной нагрузке фаз по нулевому проводу будет проходить ток $I_A \neq 0$, а напряжения на фазах приёмников остаются неизменными. Если же произойдёт обрыв нулевого провода, то фазные токи при неравномерной нагрузке фаз изменяется и установится таким, что – бы их сумма была равна нулю. Вследствие этого напряжения на отдельных фазах будут различными – на наиболее нагруженной фазе с меньшим сопротивлением напряжение уменьшится, а на других фазах увеличится по сравнению с номинальным значением фазного напряжения.

III. Порядок выполнения работы.

1) Собрать схему (Рис.6)

После включения рубильника установить при помощи реостатов равномерную нагрузку по амперметру, включаемому поочерёдно в каждую фазу. Измерить ток, напряжение и мощность каждой фазы. Проверить отсутствие тока в нулевом проводе. Определить особую мощность нагрузки

$$P_{об} = P_A + P_B + P_C$$

2) Установить неравномерную нагрузку путём включения разного количества ламп и изменения положения движков реостатов. Измерить те же величины. Измерить величину тока в нулевом проводе.

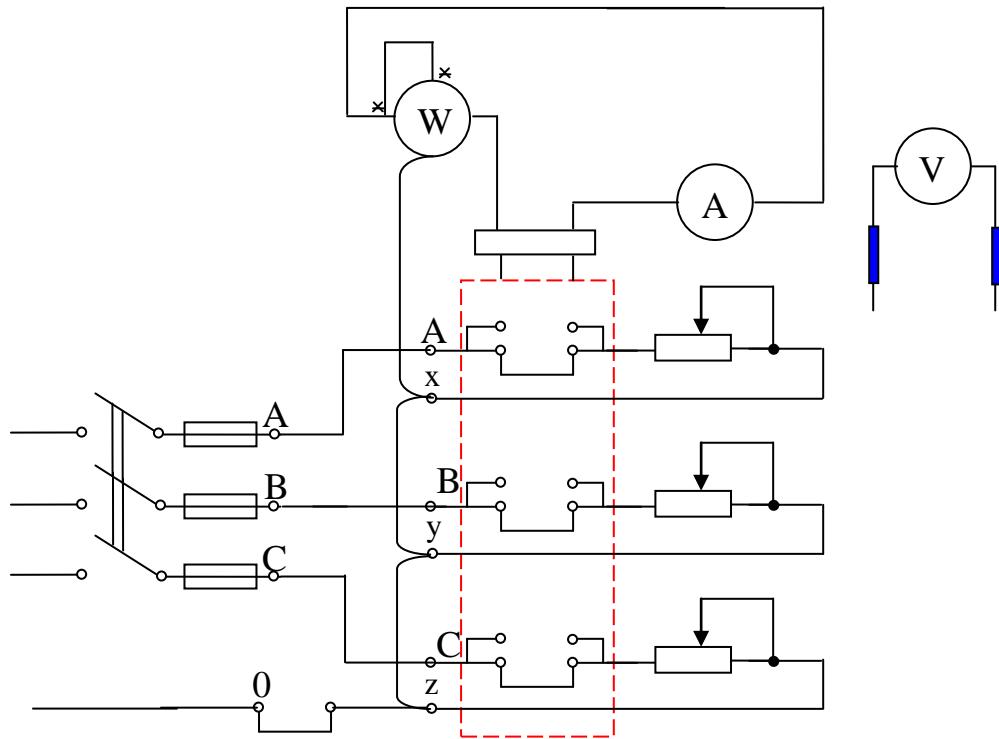


Рис.6

3) Не изменяя величины нагрузки п.3, провести обрыв нулевого провода.

Измерить те же величины.

4) Результаты всех измерений занести в таблицу 2.

Таблицу 2

Вид нагрузки	измерения												вычисления				
	I_a A	I_b A	I_c A	I_0 A	U_A B	U_B B	U_C B	U_{AB} B	U_{BC} B	U_{CA} B	P_A Bm	P_B Bm	P_C Bm	P_{OB} Bm	$\frac{U_{AB}}{U_A}$	$\frac{U_{BC}}{U_B}$	$\frac{U_{CA}}{U_C}$
равномерная																	
неравномерная																	
Обрыв нулевого провода																	

Для всех случаев нагрузки построить векторные диаграммы линейных и фазных напряжений и токов и произвести вычисления величин, указанных в таблице 2. Сделать выводы по выполненной работе:

- а) каково соотношение фазных и линейных напряжений при соединении приемников энергии звездой,
- б) каково влияние нулевого провода при соединении звездой в случае неравномерной нагрузки.

IV. Построение векторных диаграмм:

а) Равномерная нагрузка (Рис.6)

От произвольной точки О отложить векторы U_A , U_B , U_c под углом 120° друг относительно друга. Получаем звезду векторов фазных напряжений. Соединив концы векторов фазных напряжений, получим треугольник векторов линейных напряжений составленный векторами U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} . Для построения векторной диаграммы токов отложить от той же точки векторы I_A , I_B , I_C по направлению векторов фазных напряжений. Определить геометрическую сумму токов $\bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = \bar{I}_0 = 0$

б) Неравномерная нагрузка (Рис.7)

Построение векторной диаграммы для этого случая производится так же как и для равномерной нагрузки. Но теперь $\bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = \bar{I}_0 \neq 0$. Ток нулевого провода определить графически и сравнить со значением, полученным при измерении.

в) обрыв нулевого провода при неравномерной нагрузке (Рис.6).

В этом случае угол сдвига фаз между фазными напряжениями не равен 120° , а геометрическая сумма токов $\bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = 0$ и следовательно, можно построить треугольник токов по трём точкам методом засечек. Для построения векторной диаграммы напряжений от произвольной точки О отложить векторы фазных напряжений

U_A , U_B , U_c параллельно векторам токов I_A , I_B , I_C . Соединив концы векторов фазных напряжений, получим треугольник векторов линейных напряжений, который должен быть таким же, как и в первых двух случаях.

V. Контрольные вопросы:

- 1) Какое соединение называется звездой?
- 2) Во сколько раз линейное напряжение больше фазового при соединении звездой?
- 3) Как определить величину тока в нулевом проводе, если известны токи в каждом фазном проводе?
- 4) Какова роль нулевого провода?
- 5) Как определить мощность трёхфазной цепи по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую фазу?

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Расчет электроизмерительного прибора

I. Цель работы:

1. Знать особенности электроизмерительных приборов и правила техники безопасности;
2. Уметь измерять электрические величины, собирать несложные электрические цепи по схеме.

II. Классификация и условное обозначение.


Электрическим измерительным прибором называют устройство для измерения электрических величин. Все электроизмерительные приборы классифицируются по следующим признакам: а) по роду измеряемой величины: А-амперметры, В-вольтметры, W-ваттметры и др., б) по роду тока: приборы постоянного и переменного токов; в) по принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, индукционные, тепловые и др. г) по степени точности: например, класс точности 0,05, 0,1, 1,5.

Основные данные, которые являются техническими характеристиками прибора, наносятся на шкалу условными обозначениями (см. табл.)

III. Классификация приборов по принципу действия.

a) Магнитоэлектрические приборы.

Магнитоэлектрические приборы (рис. I) пригодны только для измерения

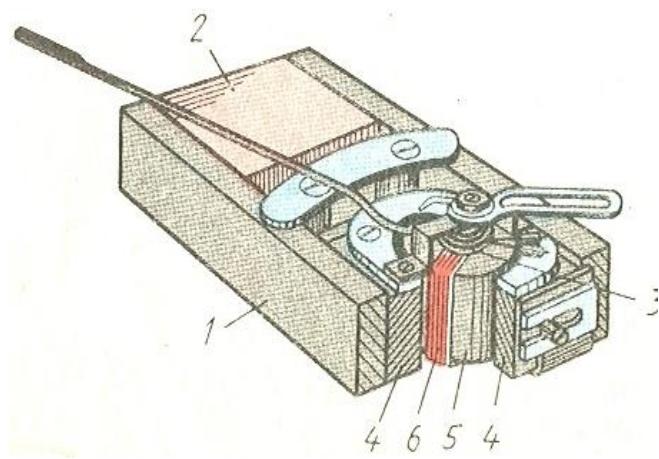

силы тока и напряжения в цепях постоянного тока. Прибор состоит из постоянного магнита подковообразной формы и подвижной рамки (2) с несколькими витками изолированной проволоки. К оси рамки прикреплена стрелка 1. При прохождении тока рамка поворачивается на определенный угол, зависящий от величины тока.

Рис.1

Техническая характеристика.	Условные обозначения.
Класс точности	0,5 или
СИСТЕМА: магнитоэлектрическая	
Электромагнитная	
Электродинамическая	
РОД ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКА	
Постоянный	
Переменный	
постоянный и переменный	
трехфазный	
Установка прибора:	
вертикально	
горизонтально	
Испытательное напряжение изоляции прибора	или
Полярность: отрицательная положительная	
Заземление	или

После поворота рамки стрелка останавливается на делении градуированной шкалы. Ток к обмотке рамки подводится по спиральным пружинам 3,4. Эти же пружины возвращают рамку со стрелкой в

первоначальное положение, когда ток прекращается. Ввиду того, что рамка поворачивается в ту или иную сторону зависимости от направления тока, надо следить за правильным включением прибора.

Магнитоэлектрические приборы отличаются высокой чувствительностью и точностью показаний. Шкала этих приборов равномерная. Они боятся перегрузки, так как сечение спиральных пружин мало.

б) Электромагнитные приборы.

Электромагнитные приборы (рис.2) пригодны для измерения как постоянного, так и переменного тока. Действие прибора основано на том, что при прохождении

тока в обмотке катушки 2 внутрь её втягивается железный сердечник 4. После прекращения тока стрелка возвращается в исходное положение под действием пружины 3. Отклонение стрелки не пропорционально возрастанию тока в катушке, и поэтому шкала прибора неравномерна. Прибор имеет воздушный успокоитель 1 подвижной системы, который состоит из камеры и поршня. К достоинствам электромагнитных приборов относятся простота конструкции и чувствительность к кратковременным перезагрузкам. Точность измерение этих приборов меньше, чем магнитоэлектрических.

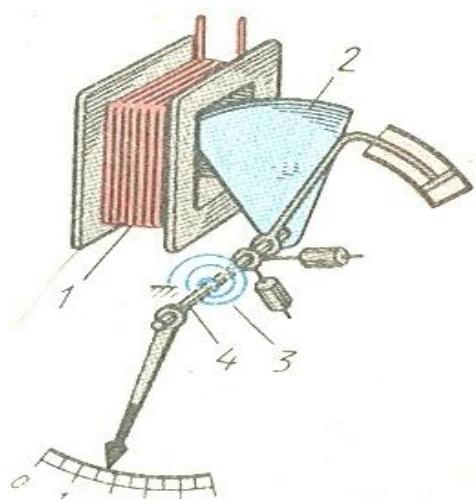


Рис. 2

измерение постоянного и переменного тока. Устройство их основано на взаимодействии магнитных полей, которые создаются двумя обмотками

(рис.3) Прибор состоит из неподвижной катушки 1, изготовленной в виде двух находящихся рядом секций, и подвижной катушки 2, помещенной внутри них. Подвижная катушка вращается вместе с осью, на которой укреплена стрелка прибора, и стремится занять такое положение, при котором её магнитное поле совладало бы с полем неподвижной катушки. Вращающее усилие пропорционально произведению силы токов в каждой катушке. Приборы этой системы имеют неравномерную шкалу. Неподвижная катушка наматывается из толстого провода, а подвижная - из большого числа витков тонкой проволоки. Если прибор действует как амперметр, то обмотки катушек соединяются параллельно. В вольтметрах этой системы катушки включены последовательно. Электродинамические приборы нашли широкое применение измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. Электродинамические ваттметры имеют четыре зажима. К двум из них, отмеченных буквой А,

в) Электродинамические приборы. Они пригодны для

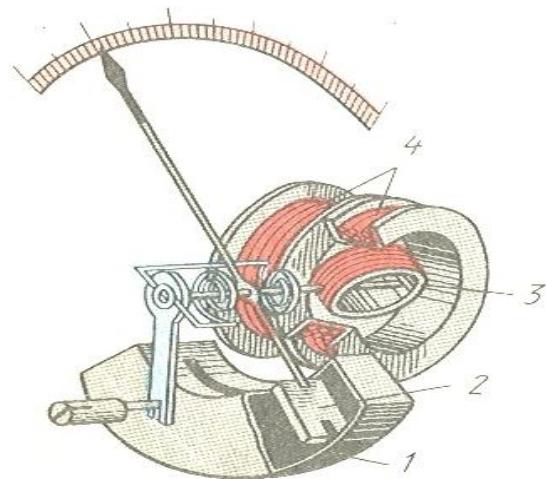


Рис.3

подключается толстая обмотка. К зажимам, имеющим обозначение Е или В, подводится тонкая обмотка.

Приборы этой системы могут обеспечить высокую точность показаний. Однако эти приборы боятся перегрузки.

Технические характеристики приборов, чувствительность, цена деления, пределы измерения.

Величина, численно равная отношению приращения углового или линейного перемещения Δn указателя прибора к приращению измеряемой величины Δx , вызывающему это перемещение, называется чувствительностью прибора S , т.е

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta x} \quad (1)$$

Величина, обратная чувствительности, называется ценой деления прибора C :

$$C = \frac{1}{S} = \frac{\Delta x}{\Delta n} \quad (2)$$

Цена деления прибора равна значению измеряемой величины, вызывающему отклонение указателя на одно деление.

Например, если при измерении тока 2,5 прибора изменила свое положения на 50 делений, то чувствительность прибора по току составит:

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta I} = \frac{50 \text{ дел}}{2,5 \text{ A}}$$

А цена деления

$$C = \frac{\Delta I}{\Delta n} = \frac{2,5 \text{ A}}{50 \text{ дел}} = 0,05 \frac{\text{A}}{\text{дел}} \quad (3)$$

Шкала прибора служит для отчета измерения, цифры возле деление часто обозначают непосредственную

измеряемой величины. Иногда цифры обозначают число деления от нуля шкалы. В случае равномерной шкалы цену одного деления можно определить так:

$$C = \frac{A_{\max}}{N} \quad (4)$$

Где C - цена деления;

A_{\max} -максимальное значение величины на данном пределе измерения;

N - полное число делений.

Тогда значение искомой величины X равно произведению цены деления на число отсчитанные деление n .

$$x = C \cdot n$$

При неравномерной шкале цена наименьшего деления шкалы может быть различной на различных ее участках. В этом случае для определения цены деления данного участка неравномерной шкалы надо воспользоваться формулой (2). При определении значения искомой величины по числу отсчитанные делений следует учитывать разную цену деления на различных участках шкалы.

Электроизмерительные приборы могут иметь несколько пределов измерения (многопредельные).

Во избежание почти многопредельных приборов их включают сначала на наибольший предел. При наличии одной шкалы приходится делать пересчет цены деления для различных пределов измерения. Рекомендуется заранее определить цену деления прибора для всех пределов данного прибора и таблицу наблюдений записать вначале число деление, а затем значение выбираваемой величины.

IV. Класс точности и оценка погрешностей электрических измерений.

При правильных условиях применения прибора, которые указаны в паспорте, точность электроизмерительных приборов соответствует указанному классу.

Класс точности γ - это наибольшая допустимая погрешность, выраженная в процентах от максимального показания прибора:

$$\gamma = \frac{\Delta A}{A_{\max}} \cdot 100 \%$$

Где γ - погрешность (класс точности)

ΔA - максимальная абсолютная ошибка,

A_{\max} - предел измерения показания прибора (у прибора с нулем не в начале шкалы A_{\max} определяется как сумма наибольших показаний прибора в положительную и отрицательную сторону).

По классу точности прибора можно определить абсолютную погрешность, вносимую прибором при измерениях.

Абсолютная погрешность считается одинаковой по всей шкале данного прибора. Согласно определению (6) абсолютная погрешность равна:

$$\Delta A = \gamma \cdot \frac{A_{\max}}{100 \%} \quad (7).$$

В специальных приборах высокой точности цена деления шкалы согласована с классом точности приборов. Однако на практике для обычно используемых приборов надо сравнить величину, равную половине цены деления С прибора в той части шкалы, где установился указатель при выбранном пределе измерения, с абсолютной погрешностью прибора ΔA , рассчитанной по формуле (7).

Если $0,5 < \Delta A$, то относительная погрешность ε измерения определяется так:

$$E = \frac{\Delta A}{A_x} \quad \text{или} \quad \varepsilon = \frac{\Delta A}{A_x} \cdot 100 \% \quad (8)$$

Где A_x искомая измеряемая величина.

Подставив в формулы 8 из (7), получим:

$$\varepsilon = \gamma \frac{A_{\max}}{A_x \cdot 100 \%} \quad \text{или} \quad \varepsilon = \gamma \frac{A_{\max}}{A_x} \cdot 100 \% \quad (9)$$

Если $0,5 > \Delta A$, то относительная погрешность измерения определяется так:

$$\varepsilon = \frac{0,5 C}{A_x} \quad \text{или} \quad \varepsilon = \frac{0,5 C}{A_x} \cdot 100 \% \quad (10)$$

Например, имеется миллиамперметр класса точности $\gamma = 2,5 \%$ с равномерной шкалой на $I_{\max} = 30 \text{ mA}$ А с ценой деления 1 м А, который измеряет ток $I=10 \text{ mA}$. Абсолютную погрешность такого прибора найдем по выражению (7)

$$\Delta I = \gamma \frac{I_{\max}}{100 \%} = \frac{2,5 \% \cdot 30 \text{ mA}}{100 \%} = 0,75 \text{ mA}$$

Сравним найденную абсолютную погрешность ΔI с половиной цены деления прибора $0,5C=0,5mA$. В данном случае $\Delta I > 0,5C$, поэтому относительную погрешность определяем по формуле (8):

$$\varepsilon = \frac{\Delta I}{I} \cdot 100 \% = \frac{0,75}{10} \cdot 100 \% = 7,5 \%$$

Следует обратить внимание на то, что в данном случае относительная погрешность $\varepsilon = 7,5 \%$ значительно больше точности прибора $\gamma = 2,5 \%$. Из выражения (9) и рассмотренного примера видно, что относительная погрешность будет тем, чем меньше значения измеряемой величины.

Для повышения точности измерений приборами данного класса следует по возможности пользоваться для отсчета второй половиной шкалы. В этом случае точность измерений приближается к точности прибора. При измерении целесообразно пользоваться такими приборами, чтобы предполагаемое значение измеряемой величины составляют 70-80% от максимального значения, измеряемого прибора. Поэтому часто применяют приборы, имеющие несколько пределов измерений. При работе такие приборы включают на предел измерений, который достаточно близок к предполагаемому значению измеряемой величины. Необходимо помнить, включение приборов не должно вносить изменения измеряемых величин. Поэтому при измерении силы тока в цепи надо пропустить через прибор весь ток и следовательно, амперметры включаются последовательно (их сопротивления должны быть малы).

Вольтметры включаются параллельно. Для этого, чтобы он не повлиял на распределение токов и напряжений его внутреннее сопротивление должно быть значительно больше, чем сопротивление измеряемого участка цепи.

Для измерения токов большей силы, чем та, на которую рассчитан амперметр, применяют шунты - это дополнительное сопротивление, которое включается параллельно амперметру. Сопротивление шунта R_u должно быть меньше сопротивления амперметра R_A и определяется по формуле

$$R_u = \frac{R_A}{n - 1} \quad (11)$$

Где n -число, показывающее во сколько раз ток, прошедший через амперметр, меньше измеряемого тока.


Для изменения пределов измеряемых напряжений к вольтметру подключается последовательно дополнительное сопротивление, величина которой находится по формуле

$$R_g = R_b(n - 1) \quad (12)$$

V. Порядок выполнения и задание.

Получить у преподавателя необходимые приборы и сопротивления для измерения их.

Задание 1. Определить принцип действия этих приборов, класс точности, цену деления, чувствительность, абсолютную и относительную погрешности.

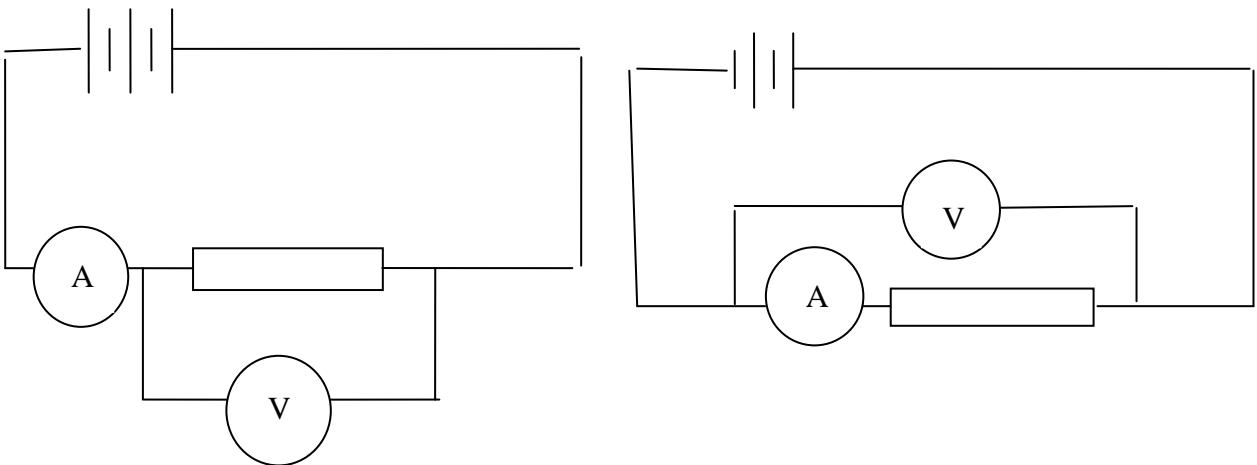

Задание 2. собрать схему для измерения малых и больших (рис.4и5) сопротивлений с непосредственным измерением R при помощи омметра. Найти по результатам абсолютную и относительную погрешности, т.е.

$$\Delta R = R_1 - R_x \quad \frac{\Delta R}{R}$$

Все результаты занести в таблицу.

№	I		V		$R_x, \text{ ом}$	$\Delta R, \text{ ом}$	$\frac{\Delta R}{R} \cdot 100\%$			
	дел.	A	дел.	B						
1.										
2.										
3.										
:										
:										

VI. Правила безопасности.

1. Включайте собранную цепь только с разрешения руководителя.
2. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепи, лишенных изоляции. Все ключи при сборке должны быть разомкнуты.
3. Прежде чем сделать присоединение цепи, отключите источник питания. Источник тока подключается в последнюю очередь.
4. Сменяйте предохранители только при отключенном цепи.
5. При сборке цепей избегайте пересечений проводов.
6. Не пользуйтесь проводами с изношенной изоляцией.
7. Не размыкайте вторичную цепь трансформатора тока, если его первичная обмотка включена в сеть.
8. Пользуйтесь инструментами с изоляционными ручками.
9. Не трогайте руками электропроводку, рубильники, кабели, моторы. При появлении запаха гари выключите ток.
10. Запрещается тушение очага воспламенения электропроводки до снятия с неё напряжения.

VII. Контрольные вопросы.

- 1.Каков принцип работы приборов магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем?
- 2.Какие основное условные обозначения указываются на шкале электрическую величину сопротивления $R_x = \frac{U}{I}$ из вычисления сравнить измерительного прибора?
- 3.Что называется чувствительностью прибора, его ценой деления и классом точности?
- 4.Что такое многопредельные приборы и как следует ими пользоваться при проведении электрических измерений?
- 5.Как определяется абсолютная погрешность электроизмерительного прибора, как она связана с его ценой деления?
- 6.Как включаются амперметры и вольтметры в цепь и почему?
- 7.Что такое шунт, как он выбирается и включается?
- 8.Что такое дополнительное сопротивление, как оно выбирается и включается?
- 9.Сформулируйте правила техники безопасности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Исследование амперметров и вольтметров различных систем

1. Цель работы

Изучение принципа действия конструкции, свойства и особенностей магнитоэлектрических, электромагнитных и электродинамических, амперметров и вольтметров.

Ознакомление со способами поверки их и опытное определение характеристик этих приборов.

II. Содержание работы

1. Ознакомиться с принципом действия конструкций магнитоэлектрических, электромагнитных и электродинамических амперметров и вольтметров.

2. Провести внешний осмотр поверяемых и образцовых приборов. Разобраться в обозначениях на шкалах приборов и внести их в протокол.

3. Собрать схему для поверки вольтметра методом сличения его показаний с показаниями образцового прибора и провести опыт поверки.

4. По данным опыта пункта 3 вычислить абсолютные, относительные и приведённые погрешности, вариации показаний прибора и поправки. Построить кривую поправок.

5. Измерить сопротивление вольтметра методом амперметра и вольтметра и вычислить нормальную мощность, потребляемую этим прибором.

6. Повторить пункты 3, 4 и 5 для амперметра.

7. Начертить схематические эскизы измерительных механизмов магнитоэлектрического, электромагнитного и электродинамического приборов.

III. Пояснения к работе

1. Перед поверкой приборы должны быть прогреты минимальным током в течение 15 минут.

2. Стрелки приборов должны быть поставлены при помощи корректоров на нулевые отметки шкал.

3. Проверке подвергаются основные (оцифрованные) деления шкалы исследуемых приборов.

4. Проверка прибора производится сначала при возрастающих (ход вверх), а затем при убывающих (ход вниз) значениях измеряемой величины. При этом стрелка прибора должна подходить к проверяемой отметке шкалы плавно, не переходя её.

5. При измерении сопротивления прибора необходимо произвести не менее трёх измерений и вычислить среднее арифметическое полученных результатов.

6. При построении кривой поправок $S = f(U_x)$ или $\delta = /y_x$ поправки откладывают по оси ординат. Полученные точки соединяются прямыми линиями.

IV. Схемы соединений

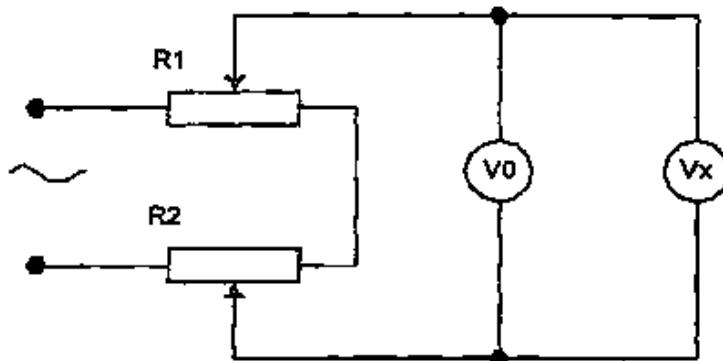


Рис. 6 Проверка вольтметра

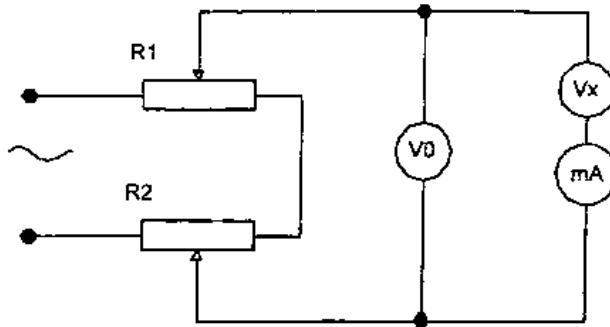


Рис. 7. Измерение сопротивления вольтметра

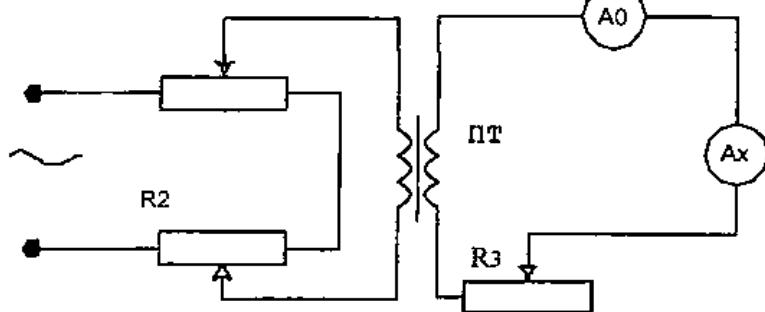


Рис. 8 Проверка амперметра

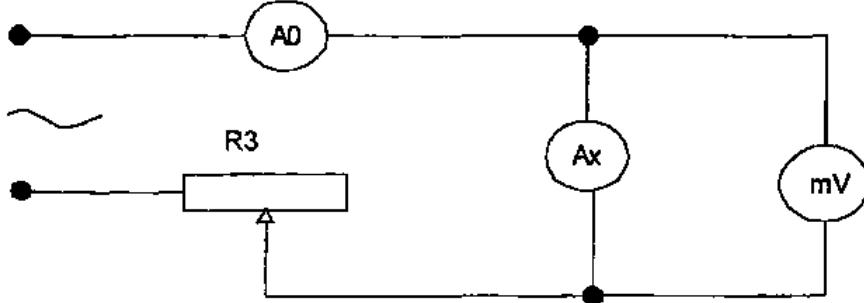


Рис. 9 Измерение сопротивления амперметра

Обозначения на схемах:

V_0 , A_0 - вольтметр и амперметр образцовые, V_x , A_x - вольтметр и амперметр поверяемые, mA - миллиамперметр, mV - милливольтметр, R_1 , R_2 , R_3 - реостаты, ПТ - понижающий трансформатор.

V. Таблицы результатов измерений и вычислений

Проверка вольтметра

Таблица 2.1

$\#$	U_x	U_0'		U_0''		$U_{0\ cp}$	Δ'	Δ''	β	β	γ	δ
изм	B	дел	B	дел	B	B	ϵ	ϵ	%	%	%	B
1												
2												
3												

Измерение сопротивления вольтметра

Таблица 2.2

<i>№</i>	<i>U</i> <i>в</i>		<i>I</i> <i>γ</i>		<i>R</i> <i>γ</i>		<i>R</i> <i>CP</i>	<i>P</i> <i>IM</i>
<i>изм.</i>	дел <i>B</i>		дел <i>mA</i>		<i>Om</i>		<i>Om</i>	<i>Bm</i>
1								
2								
3								

Проверка амперметра

Таблица 2.3

<i>№</i>	<i>I_x</i>	<i>I₀'</i>		<i>I₀''</i>		<i>Δ'</i>	<i>Δ''</i>	<i>β</i>	<i>β</i>	<i>γ</i>	<i>δ</i>	<i>Δ'</i>
<i>изм</i>	дел	дел	<i>A</i>	дел	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	%	%	%	%	<i>A</i>
1												
2												
3												
4												
5												

Измерение сопротивления амперметра

Таблица 2.4

<i>№</i>	<i>U_A</i>		<i>I₀</i>		<i>R_A</i>	<i>R</i> <i>CP</i>	<i>P</i> <i>AM</i>
<i>изм</i>	дел	<i>B</i>	дел	<i>mA</i>	<i>Om</i>	<i>Om</i>	<i>Bm</i>
1							
2							
3							

Таблица 2.4. Измерение сопротивления амперметра ;

Обозначения в таблицах;

№, изм. -номер и число измерений;

U_x, I_x -показания проверяемых приборов; "

U₀, I₀ -показания образцовых приборов при ходе вверх; *U_{0CP}, I_{0CP}*-среднее значение образцовых приборов при ходе вверх и вниз;

I_V, U_A~ показания миллиамперметра и милливольтметра.

VI. Расчётные формулы

1. Абсолютная погрешность показаний вольтметра при ходе вверх $\Delta = U_x - U_0$

вниз, $\Delta'' = U_x - U_0''$

2. Наибольшая относительная погрешность показаний вольтметра

$$\beta = \frac{\Delta'}{U'_0} 100 \text{ \%}$$

$$\beta = \frac{\Delta''}{U''_0} 100 \text{ \%}$$

3. Наибольшая приведённая погрешность показаний вольтметра

$$\beta = \frac{\Delta'(\text{или } \Delta'')}{U_{xm}} 100 \text{ \%}$$

4. Вариация показаний вольтметра

$$\gamma = \frac{U'_0 - U''_0}{U_{xm}} 100 \text{ \%}$$

Здесь и в предыдущих формулах U_{xm} - верхний предел измерения вольтметра.

5. Поправка для вольтметра

$$\delta = U_{0CP} - U_x$$

Здесь $U_{0CP} = \frac{U'_0 + U''_0}{2}$

6. Сопротивление вольтметра

$$R_V = \frac{U_0}{I_V}$$

7. Номинальная мощность, потребляемая вольтметром P_{VN} .

$$P_{VN} = \frac{U_{xm}^2}{R_{VCP}}$$

VII. Основные вопросы

1. Объясните принцип действия магнитоэлектрического, электромагнитного и электродинамического приборов.
2. Какие общие детали имеют измерительные механизмы электромеханических приборов?
3. Каково назначение спиральных пружинок, корректора, успокоителей? Как уравновешивается подвижная часть прибора?
4. Что такое относительная и приведённая погрешности и вариация показаний прибора?
5. Что такое абсолютная погрешность показаний прибора и поправка?
6. Чем отличается дру́г от дру́га амперметр и вольтметр одной и той же системы?
7. Как производится расширение пределов измерений магнитоэлектрических, электродинамических и электромагнитных амперметров и вольтметров?
8. Какие значения токов и напряжений (мгновенные, амплитудные, действующие, средние) измеряют эти приборы?

9. Какова область применения этих приборов?
10. На какие классы разделяются приборы по степени точности? Какая величина определяет класс точности прибора?
11. Какие обозначения наносятся на шкалах приборов? Объясните маркировку приборов, использованных в работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Обработка результатов измерения

1. Цель работы

Изучение методов обработки результатов измерений, экспериментального определения наиболее вероятного значения измеряемой величины, дисперсии измерений и кривой распределения погрешностей измерений

II. Теоретическое введение к работе.

Пусть в одних и тех же условиях проведено N измерений и X_i - результат i -го измерения. Наиболее вероятное значение измеряемой величины её среднее значение (арифметическое)

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Величина X - стремится к истинному значению X измеряемой величины при $N \rightarrow \infty$

Средней квадратичной погрешностью отдельного результата называется величина:

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\Delta X_i)^2}{n-1}}$$

При $n \rightarrow \infty$ стремится к постоянному пределу

Величина σ^2 называется дисперсией измерения. С увеличением σ увеличивается разброс отсчетов, т.е. становится ниже точность измерений. Величина служит основным параметром, определяющим вид кривой распределения случайных погрешностей.

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$$

$$\dots \dots$$

Нормальный закон распределения (Гауссовское распределение) выражается формулой:

$$y(\sigma) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sigma^2}{2\sigma_n^2}}$$

$\Delta x_i = x_i - \bar{x}$ -отклонение от истинного значения, $e = 2,72$ -значение натурального логарифма.

Средней квадратичной погрешностью среднего арифметического называется величина:

$$\sigma_{nX} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\bar{X} - X_i)^2}{n(n-1)}}$$

Это функциональный закон возрастания точности при росте числа измерений. Вероятность того, что истинное значение ($X - X_i$) находится внутри некоторого интервала от $(\bar{x} - \Delta x)$ до $(\bar{x} + \Delta x)$ называется доверительной вероятностью (коэффициентом надежности), а интервал - доверительным интервалом.

При достаточно большом значении n доверительному интервалу $\bar{x} \pm \sigma$ соответствует $p=0.68$, интервалу $\bar{x} \pm 2\sigma$ - $p=0.95$ и интервалу $\bar{x} \pm 3\sigma$ $p=0.997$. Окончательный результат измерений записывается в виде:

$$X_n = \bar{X} \pm \sigma_n \bar{X}$$

При таком числе измерений заданному значению P соответствует несколько большой доверительный интервал по сравнению с указанными выше значениями. Множители определяющие величину интервала в долях в зависимости от P и от n называются коэффициентами Стьюдента.

Таким образом, можно констатировать:

1. Величина среднеквадратичной погрешности позволяет вычислить вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в любой интервал вблизи среднего арифметического.
2. Промежуток, т.е. интервал, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение x , стремится к 0 с увеличением числа измерений.

Казалось бы, увеличивая n , можно получить результат с любой точностью. Однако точность увеличивается до тех пор, пока случайная погрешность не станет сравнимой с систематической. Дальнейшее увеличение числа измерений не целесообразно, т.к. конечная точность результата будет зависеть от систематической ошибки. Зная величину систематической ошибки, нетрудно задаться допустимой величиной случайной ошибки, взяв ее например равной 10% от систематической.

Задавая для выбранного таким образом доверительного интервала определенное значение P (например $P=0.95$) нетрудно найти необходимое число измерений, гарантирующее малое влияние случайной ошибки на точность результата. Для этого удобнее всего воспользоваться табл.3.1. в которой интервалы даны вдоль величины 1 , называемой стандартом измерений и не являющейся мерой точности данного опыта по отношению к случайным погрешностям.

Следует указать, что при не слишком высокой точности измерительных приборов случайными погрешностями можно пренебречь по сравнению с погрешностями измерительного прибора. В этом случае для получения результата достаточно одного отсчета. При этом максимально возможная погрешность задается классом точности прибора.

Ниже излагается алгоритм обработки результатов измерений; состоящий из 10 этапов.

Результаты каждого измерения записываются в таблицу.

Вычисляется среднее значение из n измерений.

3. Находятся погрешности отдельного измерения:

$$\Delta X_i = \bar{X} - x_i$$

4. Вычисляются квадраты погрешностей отдельных измерений:

$$(\Delta X_1)^2 \quad (\Delta X_2)^2 \quad \dots \dots (\Delta X_n)^2$$

5. Определяется среднеквадратичная погрешность среднего арифметического:

6. Задается значение доверительного интервала P .

7. Определяется коэффициент Стьюдента t_{np} для заданного P и числа измерений n .

8. Находится доверительный интервал (погрешность результата измерений):

$$\Delta X = t_{np} \cdot \Delta \sigma_x$$

9. Окончательный результат записывается в виде:

$$\Delta X = t_{np} \cdot \Delta \sigma_{\bar{x}}$$

10. Оценивается относительная погрешность результатов измерений

$$\varepsilon = \frac{\Delta X}{\bar{X}} \cdot 100 \% \quad \bar{X} = \bar{X} \pm \Delta X$$

III. Содержание работы

1. Ознакомиться с понятием среднего арифметического и истинного значений измеряемой величины, среднеквадратичной погрешности, дисперсией измерений доверительной вероятности и коэффициента Стьюдента.

2. Провести внешний осмотр генератора (ГИ) и счетчика импульсов (СИ), ознакомить» с их паспортными данными.

3. Собрать схему измерений по рис.3.2 и произвести измерение числа импульсов за определенное время.

4. Провести обработку результатов измерений по вышеуказанной методике.

5. Построить кривые зависимости погрешности от числа измерений и экспериментально найденного нормального (Гауссовского) закона распределения.

IV. Пояснение к работе

1. Для определения X следует подать на счетчик импульсов СИ от генератора импульсов ГИ последовательность импульсов с частотой генератора 500 Гц и 1000 Гц.

2. С помощью СИ просчитать число импульсов за 5 сек. (время отсекать кнопкой пересчетного механизма). Измерение проделать до 100 раз для каждой последовательности импульсов.

3. Провести обработку результатов измерений по вышеуказанной методике.

4. Выбрать масштаб и построить график экспериментального распределения погрешностей по оси X - величину отклонения от средней, по оси Y — относительное число измерений с отложением в заданном интервале. На этом же графике нанести кривую Гаусса с экспериментально определенной дисперсией.


5. Найти ошибку измерений для $n = 100, 50, 10$, и используя коэффициент Стьюдента.

6. Для обработки результатов на ЭВМ согласно схеме алгоритма на рис.3 составить программу.

Таблица расчетов и график функции $y(st)$

Таблица 3.2.

	X_i	X	$(X_i - X)$	$(X_i - X)^2$	$\Sigma(X_i - X)^2$	$\Delta \sigma_x$	σ_n	X	Y
1									
2									
3									

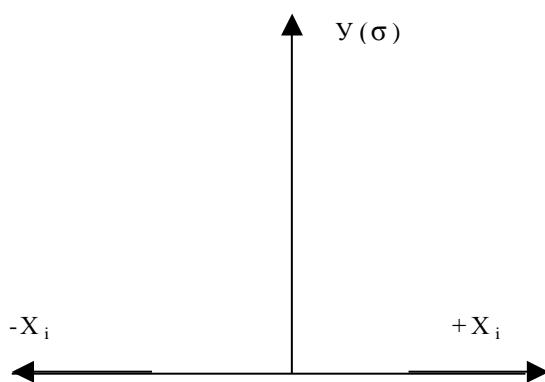

1. Какие виды погрешностей знаете?
2. Как устраняются погрешности приборов и измерений?
3. Что такое среднеарифметическое и истинное значение измеряемой величины?
4. Как определяется среднеквадратическая погрешность и дисперсия измерений?
5. Что такое доверительная вероятность и коэффициент Стьюдента?
6. Что такое нормальный закон распределения погрешностей Гаусса?
7. Как записывается окончательный результат измерений?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Расчет мостов постоянного тока


I. Цель работы

Изучение мостовых методов измерения сопротивлений. Знакомство с устройством одинарного и двойного мостов постоянного тока и овладение техникой измерений на них.

II. Содержание работы

1. Ознакомиться с теорией одинарного и двойного мостов постоянного тока. Начертить их принципиальные схемы.
2. Ознакомиться с устройством и паспортными данными одинарно-двойного моста типа Р329.
3. Разобраться в схемах внешних соединений одинарно-двойного моста и начертить схемы.,
4. Собрать схему и измерить заданные сопротивления одинарным мостом.
5. Собрать схему и измерить заданные сопротивления двойным мостом.
6. Определить погрешность мостов.
7. Определить чувствительность моста.

III. Принципиальные схемы мостов постоянного тока

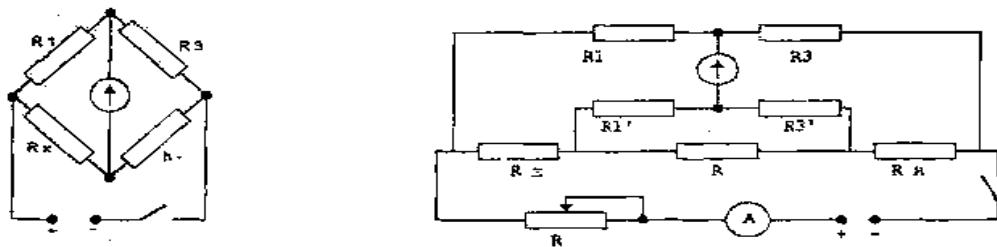

IV. Пояснения к работе и расчётные формулы

1. Сопротивление, определяемое по схеме одинарного моста, рассчитывается по формуле

$$R_x = R_1 \frac{R_2}{R}$$

2. Сопротивление, определяемое по схеме двойного моста, рассчитывается по формуле

$$R_x = R_d \frac{R_1}{R_2}$$

Сопротивление R_2 , не содержащееся в расчётной формуле, должно быть установлено равным сопротивлению R_2 .

3. При измерениях на мостах необходимо вначале установить соответствующие сопротивления так, чтобы путём расчёта по вышеприведённым формулам получалось ожидаемое значение измеряемого сопротивления.

4. При измерениях по схеме двойного моста при помощи регулировочного сопротивления устанавливают по амперметру рабочий ток, не превышающий номинальный ток используемого образцового сопротивления.

5. Погрешность моста определяется по формуле:

$$\beta = \frac{R_o' - R_o}{R_o} \cdot 100\%$$

Здесь R_o - номинальное значение измеряемого образцового сопротивления, R_o' - значение сопротивления, измеренное при помощи мое б.
Чувствительность моста определяется по формуле:

$$S_M = \frac{\Delta\alpha}{\Delta R_1} \cdot \frac{\text{дел}}{100\%},$$

где $\Delta\alpha$ - изменение угла отклонения гальванометра, вызванное изменением сопротивления R_1 на величину ΔR_x

V. Таблицы результатов измерений и вычислений

Результаты измерений одинарным мостом.

Таблица 4.1.

№	R_i	R_2	R_3	R_x	$R_{\text{МАГ}}$
изм	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
1.	22,1	1_ 1000	100	221	220
2.	33,1	1000	100	331	330
3.	45,1	1000	100	451	450
4.	56,0	1000	100	561	560

Результаты измерений двойным мостом

Таблица 4.2.

№	R_i	R_2	R_3	R_h	$R_{\text{МАГ}}$	R_x
изм	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
1.	86	100	100	1	0,8	0,86
2.	94	100	100	1	0,9	0,94
3.	106	100	100	1	1	1,06
4.	202	100	100	1	2	2,02

VI. Контрольные вопросы.

1. Каково назначение одинарного и двойного мостов постоянного тока?
2. Начертите принципиальные схемы этих мостов.
3. Напишите условия равновесия одинарного и двойного
4. Почему одинарным мостом нельзя точно измерить малые сопротивления?
5. Благодаря чему обеспечивается высокая точность измерения малых сопротивлений двойным мостом?

6. Почему во время работы на двойном мосте устанавливают $R = R_1'$, $R_2 = R_2'$? Можно ли уравновесить двойной мост при неравенстве указанных сопротивлений?

7. Почему сопротивление R в схеме двойного моста должно быть мало?

8. Почему для точного измерения малого сопротивления последнее должно иметь потенциальные и токовые зажимы?

9. От чего зависит чувствительность моста постоянного тока?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Расчет потенциометра постоянного тока

I. Цель работы:

Изучение компенсационного метода измерения на постоянном токе. Знакомство со схемой и устройством потенциометра постоянного тока типа Р 37-1. Овладение техникой измерений на нем. Знакомство с методами измерения при помощи потенциометра постоянного тока различных электрических величин-напряжения, тока и сопротивления.

II. Краткое описание потенциометра Р 37-1.

Потенциометр Р 37-1 имеет две цепи с рабочими токами $I_A = I_B = 1$ МА. В цепь А входят резисторы R_1-R_5 , в цепь В -резисторы R_6-R_{14} .

Резисторы $R_2(20 \times 100$ Ом), $R_3(11 \times 10$ Ом) и $R_6(10 \times 1$ Ом) образуют соответственно I, II, III измерительные декады потенциометра.

Резистор $R_7(10 \times 1$ Ом) имеет три ряда контактов, по каждому из которых перемещается щетка одного из трех переключателей. Последовательно с щетками переключателей включены добавочные резисторы $R_8(10K)$, $R_9(10K)$, $R_{10}(100K)$.

В цепи В имеется также добавочный резистор $R_{11}(81,82K)$ и шунтирующий резистор $R_{12}(1,1248K)$.

Для цепи В можно составить следующие уравнения:

$$R_3 = \frac{\frac{R_8 R_{12}}{R_8 + R_{12}} \left(R_{11} + \frac{R_9 R_{10}}{R_9 + R_{10}} \right)}{\frac{R_8 R_{12}}{R_8 + R_{12}} + R_{11} + \frac{R_9 R_{10}}{R_9 + R_{10}}},$$

$$I_8 = I_B \frac{R_3}{R_8}, \quad I_{12} = I_B \frac{R_3}{R_{12}},$$

$$I_{11} = I_8 - I_B - I_{12},$$

$$I_9 = I_{11} \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}}, \quad I_{10} = I_{11} \frac{R_9}{R_9 + R_{10}}.$$

Определенные по этим уравнениям токи при $I_B = 4\text{mA}$ и при указанных выше значениях сопротивлений цепи В следующие значения:

$$\begin{aligned}I_8 &= 0,1 \times I_B = 0,1 \text{ mA} \\I_9 &= 0,01 \times I_B = 0,01 \text{ mA} \\I_{10} &= 0,001 \times I_B = 0,001 \text{ mA}\end{aligned}$$

Падения напряжения, созданные токами I_8 , I_9 , I_{10} на секциях сопротивления R_7 , относятся друг к другу как и соответствующие токи. Таким способом на одном и том же ряде сопротивлений R_7 создаются IV, V, VI измерительные декады потенциометра.

Магазин резисторов R_1 служит для грубой, средней и тонкой регулировки рабочего тока I_A , магазин резисторов R_{14} -для аналогичной регулировки тока I_B .

Сопротивление девяти секций декады I и все сопротивления декады II вместе с постоянным сопротивлением R_4 (8 Ом) и регулируемым сопротивлением R_5 ($18 \times 0,05$ Ом) составляют сопротивление

$$R_H = 900 + 110 + 8 + (0,05 + 0,09) = 1018,05 + 1018,9 \text{ Ом}$$

служащие для установки рабочего тока I_A . Сопротивление R_5 должно быть выбрано в соответствии со значением ЭДС нормального элемента, которая зависит от температуры окружающей среды (указывается преподавателем).

При установке рабочего тока I_A , регулируя сопротивление резисторов R_1 , добиваются нулевого отклонения гальванометра, подключенного к зажимам Г1 при помощи специального переключателя (на схеме не показанного), что будет наблюдаться при компенсации ЭДС нормального элемента падением напряжения на сопротивлении R_H .

Если, например, ЭДС $E_H = 4,0186$ В, то при установленном сопротивлении $R_H = 4018,6$ Ом рабочий ток на основании равенства $E_H = f_A * R_H$ будет равен

$$I_A = \frac{E_H}{R_H} = \frac{4,0186}{4018,6} = 1mA$$

Для установки рабочего тока I_B используются 10 секций резистора R_3 , составляющих сопротивление 100 Ом, и сопротивление R_{13} (100 Ом). Регулируя сопротивление резистора R_{14} , добиваются нулевого отклонения гальванометра, подключённого к зажимам Г2. Это будет соответствовать взаимной компенсации падений напряжения на указанных сопротивлениях, что возможно лишь при равенстве протекающих по этим сопротивлениям токов. Следовательно, $I_B = i_A = 1\text{mA}$.

При установленных рабочих токах падения напряжения на каждой секции измерительных декад будут иметь значения, приведённые в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Декада	Сопротивление секции	Ток	Падение напряжения
	Ом	мА	мВ
I IV	100 10 1 1 1 1	1 1 1 0,1 0,01 0,001	100 10 1 0,1 0,01 0,001

Для измерения E_x гальванометр нужно подключить к зажимам ГЗ (переключатель гальванометра надо поставить в положение XI или X2). Путём последовательного изменения положения переключателей декад (начиная с первой декады) добиваются компенсации измеряемой ЭДС или напряжения суммарным падением напряжения на измерительных декадах потенциометра, что определяется по нулевому отклонению гальванометра.

Максимальное напряжение, которое может быть измерено потенциометром и которое определяет верхний предел измерения потенциометра, равно сумме падений напряжения на всех секциях всех измерительных декад.

$$U_M = 20 \times 100 + 11 \times 10 + 10 \times 0,1 + 10 \times 0,01 + 10 \times 0,001 = 2121,11 \text{ мВ} = 212111 \text{ В}$$

Для увеличения этого предела измерения применяются образцовые делители напряжения.


III. Содержание работы

- Изучить по учебнику принципиальную схему потенциометра постоянного тока.
- Ознакомиться со схемой потенциометра постоянного тока типа Р 37-1. Начертить ее и привести в отчете.
- Ознакомиться с внешним устройством потенциометра Р 57-1. Выяснить назначение его отдельных элементов. Начертить внешний вид панели потенциометра.
- Ознакомиться с паспортными данными потенциометра и 5сей другой вспомогательной аппаратуры и записать их.
- Собрать схему для поверки вольтметра. Установить в цепях потенциометра рабочие токи. Произвести поверку вольтметра.
- Собрать схему для поверки амперметра. Проверить рабочие токи. Произвести поверку амперметра.
- Собрать схему для измерения заданного сопротивления и смерить его.

IV. Схемы соединений.

Схемы электрических соединений приводятся на рисунках 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5.

V. Пояснения к работе и расчетные формулы.

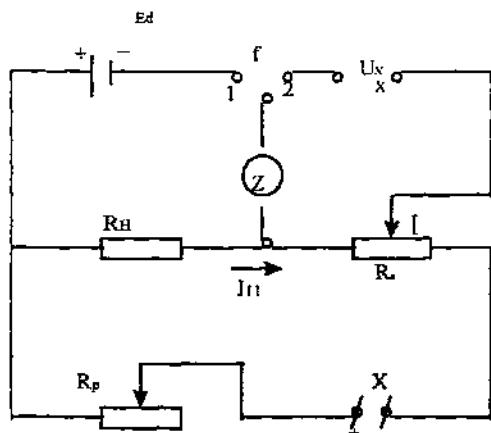

1. При сборке схем обратить особое внимание на то, чтобы полярность источников напряжения совпадала с полярностью зажимов потенциометра.

2. Проверка амперметра и вольтметра производится на деления шкалы, указываемых преподавателем. Напряжение U_0 при проверке вольтметра определяется по формуле

$$U_0 = K_d U_n$$

Здесь U_n - отсчет на потенциометре,


K_d - коэффициент деления делителя напряжения. Ток, протекающий через поверяемый амперметр, вычисляется по формуле

$$I_0 = U_R / R_o$$

Здесь U_R - падение напряжения на образцовом сопротивлении R_o . Вычисление поправок абсолютных и приведенных погрешностей производится по формулам, приведенным в работе 1.


3. Схемы для измерения сопротивлений и расчетную формулу взять из учебников. Таблицу составить самим.

4. Во время работы на потенциометре все регулировки нужно производить так, чтобы указатель гальванометра не уходил за пределы шкалы.

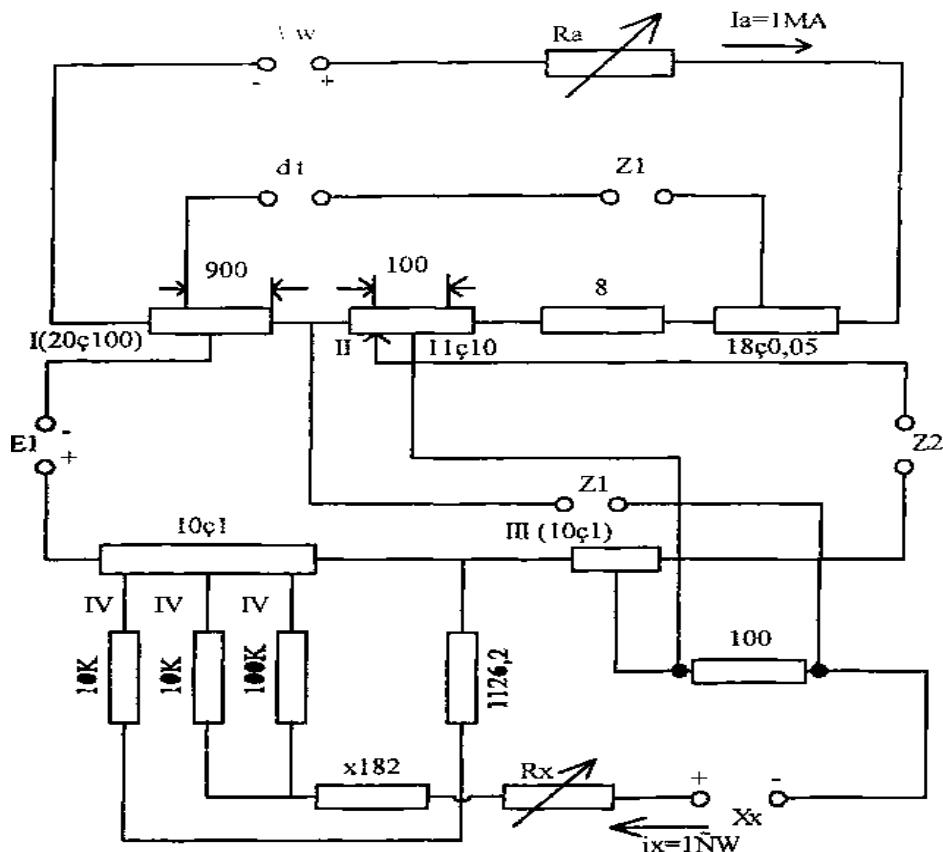


$R_2 = (20 \times 100)$;	$R_8 = 10 \text{ K}$;
$R_3 = (11 \times 100)$	$R_9 = 10 \text{ K}$;
$R_4 = 8$.	$R_{10} = 100 \text{ K}$;
$R_5 = (11 \times 0,05)$	$R_{11} = 81,82 \text{ K}$;
$R_6 = (11 \times 0,05)$	$R_{12} = 1,1248 \text{ K}$;
$R_7 = (10 \times 1)$	$R_{13} = 100$;

Рис. 5.1 Схема потенциометра постоянного тока типа Р 37-1

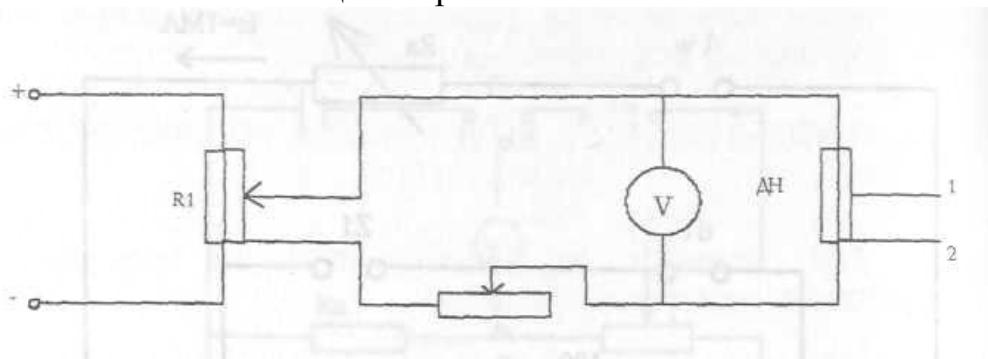

К зажимам "Х" - потенциометра

Рис. 5.2 Схема для поверки вольтметра.

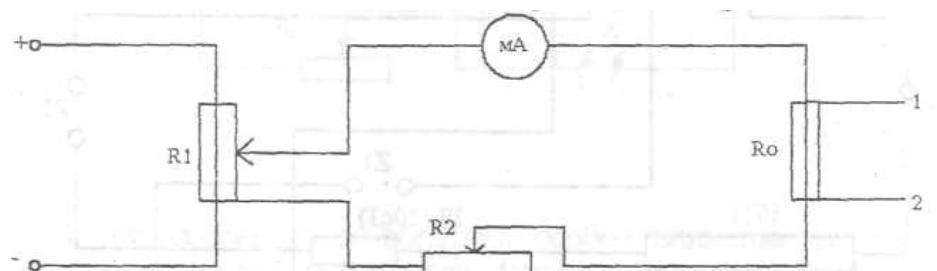

К зажимам "Х" потенциометра

Рис. 5.3 Схема для поверки амперметра.

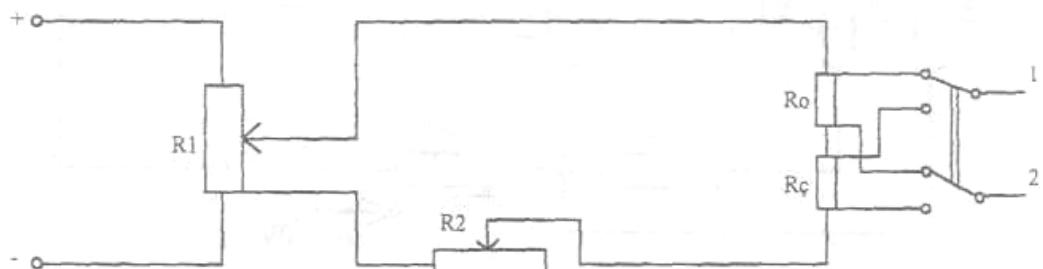


Рис. 5.4 Схема для измерения сопротивления.

VI. Таблицы результатов измерений и вычислений.

Проверка вольтметра

Таблица 5.2.

№ Измерения	U_x		U_o	δ	Δ	β
	дел.	В	В	В	В	%

Проверка амперметра

Таблица 5.3.

Измерения	I_x		U_R	I_o	δ	Δ	β
	дел.	mA	В	mA	mA	mA	%

Контрольные вопросы

1. В чём заключается компенсационный метод измерения на постоянном токе? Начертите и объясните принципиальную схему потенциометра постоянного тока.
2. Имеется какое-либо отличие схемы потенциометра Р37-1 от принципиальной схемы и в чём оно состоит?
3. Покажите на схеме потенциометра Р37-1 цепи рабочих токов I_A и I_B . Как устанавливаются эти токи?
4. На что влияет температура окружающей среды и как это влияние учитывается на потенциометре?
5. Докажите, что при правильно подобранном сопротивлении R_h и нулевом отклонении гальванометра, подключённого к зажимам Π , ток $I_A = 4 \text{ mA}$.
6. Определите путём расчёта токи в ветвях цепи при $I_B = 1 \text{ mA}$.
7. Объясните, каким образом на одном и том же ряде секций резистора R_7 получаются IV, V, VI измерительные декады потенциометра.
8. Покажите на схеме потенциометра: из каких составляющих слагается результирующее компенсирующее напряжение.
9. Определите верхний предел измерения потенциометра постоянного тока. Как его можно увеличить?
10. Какие достоинства имеют потенциометры постоянного тока? Для чего они применяются?

3. 1. Основная литература:

1. Метрология хакида конун. Узбекистон Республикаси конуни. 28 декабрь, 1993 йил.
2. Стандартлаштириш хакида конун. Узбекистон Республикаси конуни. 28 декабрь, 1993 йил.
3. Махсулот ва хизматларни сертификатлаштириш. хакида конун. Узбекистон Республикаси конуни. 28 декабрь, 1993 йил.
4. Улчашлар бирлигини таъминлаш давлат тизими. Метрология. Атамалар ва таърифлар. УзРСТ 8.010-93.
5. Узбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. УзРСТ 1.0-92.
6. П.Р.Исматуллаев, З.Т.Тыхтамуродов, А.Х.Абдуллаев, Р.А.Сайдазова. Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштиришга мукаддима. Укув Кулланмаси. Конструктор ИЧБ. Тошкент, 1995 й.
7. Б.Э.Мухамедов. Метрология, технологик параметрларни ылчаш усуллари ва асбоблари. О.У.Ю.талаабалари учун укув кулланмаси. -Тошкент: Уқитувчи, 1991й.
- 8.Г.Д.Крилова. Основи стандартизации, сертификации и метрологии. Учебник для ВУЗов.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
- 9.Товбаев А.Н. «Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш-тириш» фанидан маъруза матни. Навоий 1999й

3.2. Дополнительная литература

1. ИСО 9000 сериясидаги халкаро стандартлар. Т.Тыхтамуродов, Э.А.Маъруфов, П.Р.Исматуллаев. Сифат ва сертификат. Услубий кулланма. Конструктор ИЧБ. Тошкент, 1993 й.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА -1. Измерение мощности в цепи переменного тока и оценка точности показаний ваттметра	3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА - 2. Испытание однофазного электронного счетчика.....	5
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА -3. Измерение сопротивления изоляции мегоомметром.....	7
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА - 4 Измерение мощности трёхфазного переменного тока при соединении потребителей звездой.	9
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -1. Расчет электроизмерительного прибора.....	14
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -2. Исследование амперметров и вольтметров различных систем.....	21
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -3. Обработка результатов измерения.....	26
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -4. Расчет мостов постоянного тока.....	30
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -5. Расчет потенциометра постоянного тока.....	32
Литература.....	38
Содержание	39