

В. А. МИРБОБОЕВ, Э. О. УМАРОВ,  
М. М. АХМАДХУЖАЕВА

“КОНСТРУКЦИОН  
МАТЕРИАЛЛАР  
ТЕХНОЛОГИЯСИ“  
КУРСИДАН  
ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИ

*Ўзбекистон Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги  
техника Олий ўқув юртларининг талабалари  
учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этган*

*Мазкур методик күлланма техника Олий ўқув юртларининг кундузги, кечки ва сиртқи бўлимларида машинасозлик ихтиосолигида ўқиётган талабаларга мўлжалланган бўлиб, «Конструкцион материаллар технологияси» фанидан ўттиз битта лаборатория ишни ўз ичига олади. Ҳар бир лаборатория ишидан мақсад, қисқа назарий маълумот, ишни бажаришда фойдаланиладиган асбоб-жихозлар, лаборатория ишни ўтказиш тартиби, шунингдек, бажарилган ишларни ўқитувчига топширишда сўраладиган асосий саволлар келтирилган.*

*Методик қўлланмадан машинасозликдан бошқа ихтиосода ўқиётган талабалар ҳам фойдаланишлари мумкин.*

M 2601000000-76  
353 (04)-93 инф. п.—93

© «Ўқитувчи» нашриёти, 1993.

ISBN 5-645-02039-1

## СУЗ БОШИ

Ушбу қўлланма олий билимгоҳлар машинасозлик факультетларининг кундузги, кечки ва сиртқи бўлимларида турли ихтиносликлар бўйича таҳсил олаётган талабаларига мўлжалланган бўлиб, у асосан лаборатория ишларининг баёнидан иборат. Қўлланма муаллифларнинг Тошкент политехника институтининг металллар технологияси кафедрасида кўп йиллардан бўён олиб бораётган педагогик ишларининг тажрибалари асосида ёзилган. У талабаларга лаборатория ишларини мустақил бажаришга имкон беради.

Талабалар лаборатория ишларини бажаришга киришишдан аввал айни лаборатория ишига тегишли материалларни қўлланмадан уйда такрорлаб, ҳисбот жадвалини тахт қилиб келадилар. Улар лаборатория ишини мустақил равишда бажаришга ўтишларидан аввал ўқитувчи уларга ишнинг мақсадини тушунтиради, уни бажаришда фойдаланиладиган намуналарни кўрсатади, ускуна, асбобларнинг тузилиши ва ишлашини гапириб беради. Кейин синовни қай тартибда ўтқазиш зарурлигини кўрсатиб беради. Бунда хавфсизлик техникасига доир масалаларга алоҳида эътибор беради. Сўнгра талабалар хавфсизлик техникаси қоидалари билан танишганлиги тўғрисида маҳсус журналга имзо чекадилар. Шундан кейин ўқитувчи талабаларни 2 ёки 3 гуруҳга ажратиб, уларнинг иш бошлашига рухсат беради.


## 1-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### МЕТАЛЛАР ВА УЛАР ҚОТИШМАЛАРИНИНГ КРИСТАЛЛАНИШ ЖАРАЕНИ


Ишдан мақсад. Қолипга қуйилған металл ёки унинг қотишмаларининг совиб боришида кристалланиш жараёнининг боришини туз эритмаларини күзатыш ёрдамида ўрганиш, шу асосда донлар ўлчамини, табиатини ва зоналар ҳажмини бошқариш.

Үмумий маълумот. Маълумки, металл ва унинг қотишмалари шароит ўзгарганида кичик эркін энергияли барқарор ҳолатга ўтишга интилади ва шунга кўра улар газ, суюқ ва қаттиқ ҳолда бўлади.

Металларнинг суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтиш жараёнини күзатыш шуни кўрсатдики, қолипдаги суюқ металл температураси маълум даражага пасайгандан унда майда кристалланиш марказлари ҳосил бўла бошлаб, улардан кристаллар ўса боради. Металларнинг ўта совиш даражаси билан «түфма», барқарор кристалланиш марказлар сони ва кристалларнинг ўсиш тезлиги орасида маълум боғланиш бор (2-расм). Металларнинг вақт бирлигига совишидаги кристалланиш жараёнинда ҳосил бўлаётган кристалланиш марказларидан кристалларнинг ўсиш схемаси 1-расмда келтирилган. Схема

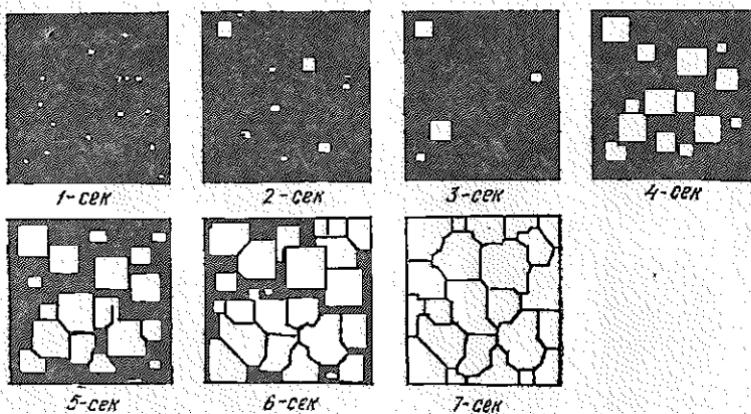

1-расм. Металлар кристалланишида доналариниг ҳосил бўлиш схемаси.


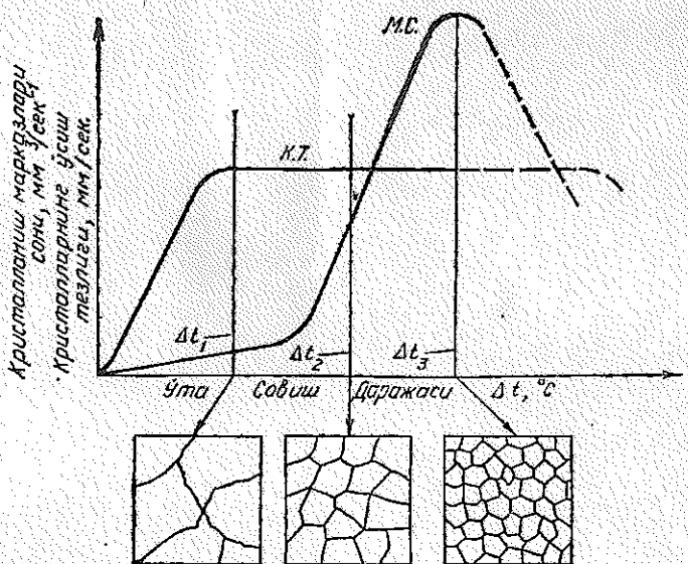


2-расм. Кристалланиш марказлари сони ва кристалларнинг чизиқли үсиш тезлигининг ўта совиц даражасига қараб ўзгариши графиги.

мадан кўринадики, ҳосил бўлган ҳар қайси кристалланиш марказларидан тўғри шаклли, турли томонга йўналган кристаллар ўса боради. Бу кристалларнинг сиртлари шунақа бўлак кристаллар билан тўқнушганларида уларнинг сирт қиёфалари бузилади. Бу ҳосил бўлган кристаллар мажмуасига кристалилар ёки донлар дейилади. Кристалланишнинг бориш тезлиги металлнинг тозалигига, суюқланиш температурасига, ўта совиц даражасига ва ҳоказоларга боғлиқ. Туз эритмаларининг кристалланиш жараёнини кузатишлар кўрсатдики, уларда ҳам кристалланиш металлардаги сингари борар экан. Шу сабабли лаборатория ишида металларнинг кристалланиш жараёнини туз эритмалари мисолида ўрганамиз.

### Кузатиладиган эритма, фойдаланиладиган асбоблар ва мосламалар

Лаборатория ишида кузатиладиган эритмалар сифатида ош тузи ( $\text{NaCl}$ ), қўроғшин нитрати  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ , аммоний хлорид ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ), сариқ қон тузи  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ , қизил қон тузи  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  ва бошқаларнинг сувдаги эритмаларидан, уларни тайёрлашда пробирка, спирт лампасидан, эритма томчисини биологик микроскоп столидаги ойнага томизишда, томизгичдан, томчи диаметрини ўлчашда чизгичдан, кристалланишни кузатиш учун биологик микроскопдан фойдаланилади.

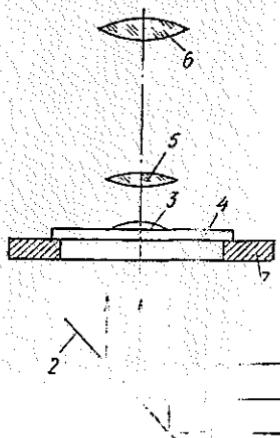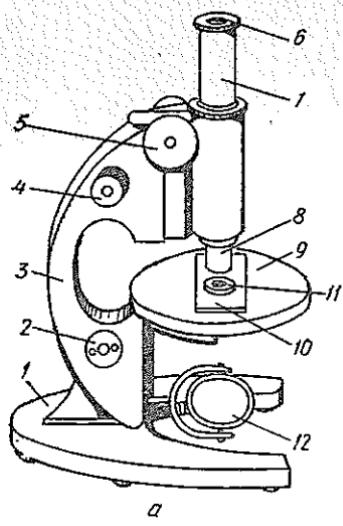

3-расм. Биологик микроскопни үмумий кўриниши ва оптик схемаси:

а— микроскопни үмумий кўриниши; 1 — таглик плита; 2 — шарнир; 3 — колонна; 4 — микровинт; 5 — винт; 6 — окуляр; 7 — тубус; 8 — объектив; 9 — стол; 10 — сирланмаган ойна; 11 — туз эритма; 12 — нурин йўналтишими ростловчи сирланган ойна. б— микроскопни оптик схемаси; 1 — ёрқилик нурин йўналтиши; 2 — сирланган ойна; 3 — туз эритма томчиси; 4 — сирланмаган ойна; 5 — объектив; 6 — окуляр; 7 — стол.

**Туз эритмасини тайёрлаш.** Бунинг учун ош тузи ёки бошқа туздан бир неча грамм олиб, уни пробиркадаги 70—80°C гача қиздирилган сувга солиб, ўта тўйинган эритма ҳосил қилинади.

**Биологик микроскопнинг тузилиши ва уни ишга ростлаш.** (3-расм, а) дан кўринадики, унинг таглик плитаси 1 га колонна 3 шарнир 2 билан биректирилган. Шарнир эса колоннани заруриятга кўра керакли бурчакка буришга имкон беради. Колоннага тубус 7 ва ёруғлик нурини объектив 8 га йўналтирувчи ойна 12 ўрнатилган. Тубуснинг юқорисига окуляр 6 кийдирилган, пастига эса объектив 8 бураб маҳкамланган. Микроскопни унинг столи 9 га ўрнатилган ойнага 10 томизилган туз эритмасига қараб, аввалга винт 5 ни бураб тубусни юқорига ёки пастга тушириш билан хомаки, кейин эса микровинт 4 ни бураб узил-кесил ростланади.

### Ишни бажариш тартиби

1. Пробиркадаги эритмадан озгинасини томизгичга олиб, ундан бир томчини стол 9 га ўрнатилган сирланмаган тоза ойна сиртига томизилади.
2. Окуляр орқали томчига қараб, микроскопни кузатишга ростланади.
3. Эритманинг вақт бирлигига кристалланиш жараёнининг боришини кузатиб, кўрилаётган манзарани 1-жадвалнинг те-

гишли графасига туширамиз. Маълумки, томчи чекка қисми-нинг ўзак қисмига қараганда тезроқ совиши сабабли у ерда «туғма» кристалланиш марказлари күпроқ ҳосил бўлади, бу марказлардан кристалланиш жараёни металлардаги сингари бошланиб, иккинчи шундай марказлардан ўсаётган кристаллар билан тўқнашгунларигача ўса боради. Қачонки, улар бир-бири билан тўқнашганларида кристалланиш қаршилик йўқ томонга қараб боради. Шу тартибда кристалланиш эритма тўла қотгунча давом этиб, турли томонга йўналган тенг ўқли майда донлардан ташкил топган юпқа қатламли кристаллар ҳосил бўлади. Бу зона қалинлиги эритма хилига, тўйинганлик даражасига, томчи ўлчамига ва совиш тезлигига боғлиқ. Бу зонадан ўзак томон томчининг совиш тезлиги пасайиши сабабли ҳосил бўладиган «туғма» марказлар кам бўлади. Бунинг оқибатида биринчи зонага тик равишда чўзилган — чўзинчоқ кристаллар қатлами ҳосил бўлади. Шуни қайд этиш лозимки, донлар ўлчами фақатгина ҳосил бўлган «туғма» кристалланиш марказларга боғлиқ бўлиб қолмай, балки металлда эримай қолган оксидлар, нитридлар, сульфидлар ва бошқа қўшимчалар миқдорига ҳам боғлиқ.

Пўлат қўймаларнинг кристалланиш жараёнини кузатиш кўрсатадики, қолипга қуйилган металл унинг совуқ деворлари-га тегишида ўта совиб, кўп «туғма» кристалланиш марказлар ҳосил бўлиши сабабли, унинг сиртида майда донли, тенг ўқли кристаллар зонаси ҳосил бўлади. Бу даврда металлнинг киришиши ва металл қолипнинг қизиб кенгайиши оқибатида улар орасида ҳаво бўшлиқ ҳосил бўлади. Натижада металлнинг совиш тезлиги пасаяди. Бунинг оқибатида қўйма марказига қараб чўзилган кристаллар зонаси ҳосил бўлади ва кристалланиш пировардида юқоридаги сабабларга кўра, йирик донли зона ҳосил бўлади. Маълумки, суюқ металлда эримаган газлар туфайли газ ғоваклари, кимёвий таркиб нотекисликлари ҳам бўлади. 4-расмда схематик тарзида қайнамайдиган пўлат қўймасининг бўйлама ва кўндаланг кесими қирқими ва унда ҳосил бўлган кристаллар зоналари, киришув бўшлиқлари ва гээ ғоваклари кўрсатилган. Металларда туз эритмалардан фарқли равишида оз бўлса ҳам бегона қўшимчалар, эриган газлар ва бошқалар бўлиши қўйма хоссасига путур етказади. Умумий ҳолда, бирлик ҳажмдаги донлар сонини тубандагича инфодалаш мумкин:


$$A = \frac{f_{\text{K.T.}}}{M.C.},$$

бу ерда  $f$  — мутаносиблик коэффициенти;

К.Т. — кристалларнинг чизиқли ўсиш тезлиги,  $\text{мм}/\text{с}.$

М.С. — вақт бирлигига ҳажмда ҳосил бўлган кристалланиш марказлар сони,  $\text{мм}^3/\text{с}.$

Кристалланиш жараёни қонуниятларини ўрганиш, уни ижобий томонга йўналтиришга имкон беради. Бу қонуниятга кўра,

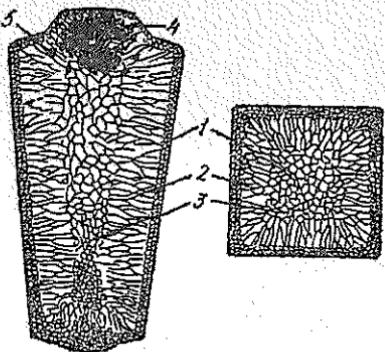

4-расм. Құйма пұлатни бүйлама ва күндаланған кесім қозы схемасы:

- 1 — тенг үқли майда кристаллар зонасы;
- 2 — өзініңкөң әйрік кристаллар зонасы;
- 3 — тенг үқли әйрік кристаллар зонасы;
- 4 — киришүв бүшілігі;
- 5 — газ говакликтері.

Ламинар шарынни күзатынш натижалари билан түлдірилади.

#### 1- жадвал

Тартиб но-мери	Туз әртмасыннан номи	Күзатылған катталик	Күзатылған маңзара	Холосалар

#### Үз-үзини текшириш учун саволлар

1. Лаборатория ишидан мақсад нима?
2. Биологик микроскоп қандай түзилған ва уни ишга қандай ростланади?
3. Металл құймаларнинг кристаллации жараёнида түрли зоналар ҳосил бўлишига сабаб нима?
4. Кристалланиш жараёни қонуниятини ўрганишнинг амалий аҳамиятини айтинг беринг.

#### 2-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ (СТАТИК, ДИНАМИК ВА ЦИКЛИК ЮКЛАМАЛАР ТАЪСИРИДА) АНИҚЛАШ

Ишдан мақсад. Конструкцион материалларнинг механик хоссаларини аниклаш усуллари билан танишиш, түрли табиатли юкламалар таъсирида асосий механик хоссаларни аниклаш, олинган натижаларга кўра тегишли ГОСТ жадвалларидан маркасини ва ишлатилиш жойларини белгилаш.

**Умумий маълумот.** Материалларнинг турли ташқи юкламалар таъсирига ёрилмай, синмай қаршилик кўрсатиш хусусияти унинг мустаҳкамлиги дейилади. Конструкторлар машина деталларини ёки турли конструкция элементларини лойиҳалашда уларнинг иш шарорити (қўйиладиган юклама табиати ва миқдори, муҳит ҳарорати ва бошқа кўрсаткичлар) ни ҳисобга олган ҳолда, техника-иктисодий талабларга жавоб берадиган бўлишлари учун уларнинг механик хоссаларини, статик юклама таъсирида чўзилишга кўрсатадиган муваққат кучланиши ( $\sigma_u$ ), оқувчанлик чегараси кучланиши ( $\sigma_0$ ), нисбий чўзилувчанлиги ( $\delta$ ), нисбий ингичкаланувчанлиги ( $\psi$ ), қаттиқлиги (НВ ёки HR), зарбий кучларга чидамлиги, яъни қовушоқлик (KC) қийматини, йўналиши ва қиймати ўзгарувчан (циклик) кучларга чидамлилигини билишлари керак. Бу кўрсаткичларга кўра технологлар заготовкаларга оқилона ишлов бериш усуllibарини ва режимларини белгилайди.

Маълумки, реал материаллар турли технологик сабабларга кўра мутлақ тоза бўлмайди. Уларда жуда оз бўлса-да, бегона қўшимчалар бўлади. Уларнинг баъзи бирларининг атомлари металларнинг фазовий панжараларига ўтиши, кристалл панжара тугуларида бўш жойлар бўлиши, чизиқли силжишлар ва бошқа нуқсонлар ҳосил этади. Шулар сабабли реал материалларнинг мустаҳкамлиги ва бошқа хоссалари идеал металларнидан анча заиф бўлади.

Масалан, реал техник темирнинг чўзилишига кўрсатган муваққат қаршилик кучланиши  $\sigma_u = 25 - 30 \text{ кг.к/мм}^2$  бўлса, идеал ипсимон толали темирнинг чўзилишига кўрсатган муваққат қаршилик кучланиши  $\sigma_u = 1200 - 1300 \text{ кг.к/мм}^2$  дир. Бундан кўринадики, реал металларнинг хоссаларини анча кўтариш имкониятлари бор экан.


Лаборатория иши 8 соатга мўлжалланган бўлиб, тубандаги босқичларда олиб борилади:

- 1) синаладиган материалдан тайёрланадиган намуналар статик (ўзгармас ёки аста-секин ортиб борувчи) юкламада чўзилишга синалиб, уларнинг асосий механик хоссалари ( $\sigma_u$ ,  $\sigma_0$ ,  $\delta$  ва  $\psi$ ) аниқланади ва синилма юзасининг характеристи кузатиласди;
- 2) қаттиқлиги Бринелл ва Роквелл усуllibарida аниқланади;
- 3) намуналар зарбий кучларга синалиб, уларнинг зарбий қовушоқлиги аниқланади;
- 4) намуналар циклик кучларга толиқишига синалиб, чидамлилиги аниқланади.

### **Материалларни статик юклама билан чўзилишга синаш (гост 1497—84)**

**Фойдаланиладиган намуналар, ускуна, мослама  
ва ўлчов асборлари**

**Намуналарни тайёрлаш.** Синаладиган материалнинг кўндаланг кесим юзига кўра улардан ГОСТ талабига кўра цилиндрик ёки ясси намуналар тайёрланади. 2- ва 3-жадвалларда фойдаланиладиган намуналарга мисоллар келтирилган.

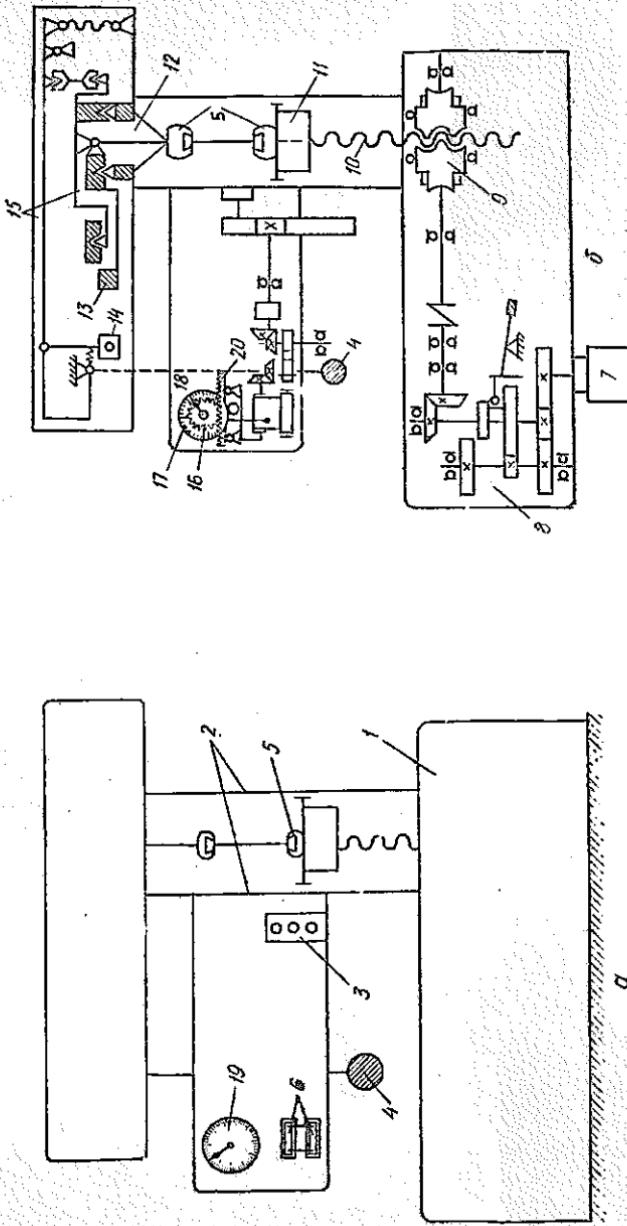

Б-расм. УММ — 5 Маркали вертикал чүзчи машинасыннан умумий күрниш на кинематик схемасы:  
 а — умумий күрништің I — станица; 2 — колонна; 3 — бомжарын шыны; 4 — мантилик; 5 — барабан; 6 — геликтер; 7 — кинематик схемасы; 8 — двигатель; 9 — гелликлар күнгисте; 10 — винт; 11 — күнгиздүйн трансмиссия; 12 — күнгиздүйн трансмиссия; 13 — аквариатор; 14 — музгаузаштырылған тонн; 15 — редуктор спиралдар; 16 — шестеряны; 17 — шкир; 18 — мэшорут стрекети; 19 — мэшорут стрекети; 20 — динамометр, 7 — ремень.

Лабораторияда намуналарни 5 т гача юклама берадиган УММ — 5 маркали универсал синов машинасида синалади. Мослама сифатида сферик юзали пластинкалардан, зарурий ўлчамларни ўлчашда штангенциркулдан, синилма юзасини катталаштириб кўришда луладан, шунингдек, намунада ҳисоблаш узунлиги ( $l_0$ ) ни белгилашда кернер ва болғачадан фойдаланилади.

## 2- жадвал Цилиндрик намуналар

Тарийб №	Намуна эскизи	Ўлчамлари, мм							
		$d_0$	$l_0 = 5d_0$	$l_0 = 10d_0$	$l$	$D$	$h_1$	$h_2$	$r$
1		10	50	100	$l_0 + (0,5 - 2) \cdot d_0$	16	10	3	3
2		8	40	80	$l_0 + (0,5 - 2) \cdot d_0$	13	10	3	2
3		6	30	60	$l_0 + (0,5 - 2) \cdot d_0$	12	10	2,5	1,5
4		5	25	50	$l_0 + (0,5 - 2) \cdot d_0$	11	10	2,5	1,5
									$l + 2(h_1 + h_2)$

## 3- жадвал Ясси намуналар


Тарийб №	Намуна эскизи	Ўлчамлари, мм							
		$a_0$	$l_0$	$l_0 = 5,65 \sqrt{F_0}$	$l_0 = 11,3 \sqrt{F_0}$	$l$	$B$	$h_1$	$h_2$
1		3	20	45	90	$\sqrt{F_0}$	30	40	
2		5	20	60	120	$\sqrt{F_0}$	40	50	$15 \div 20$
3		88	30	85	170	$\sqrt{F_0}$	40	50	
4		10	30	100	200	$\sqrt{F_0}$	40	60	$l + 2(h_1 + h_2)$

5-расмда УММ — 5 маркали машинанинг умумий кўриниши ва кинематик схемаси (б) келтирилган. Унинг станинаси 1 га иккита колонна 2, уларга устки қўзғалмас 12 ва пастки қўзғалувчи траверслар 11, траверсларга эса намуна ўрнатиладиган қисқичлар 5 ўрнатилган. Машинани юргизиш учун ЩИТ — 3 даги юргизиш тутгачаси босилади. Бунда электр двигатели 7 ҳаракатга келиб, ундан ҳаракат тезликлар қутиси 8, червякли узатма 9 орқали гайкали винт 10 га узатилади. Винт 10 нинг пастга юришида унга биритирилган қўзғалувчи траверса 11 ҳам пастда юради. Қўзғалмас траверса 12 билан посанги тош 13, мой амортизатори 14 ва ричаглар системаси 15 боғланган.

Агар күзгалувчи траверса пастга юргизилса, намунага юклама кўйила боради. Бунда маятник 4 чапга кўтарилиб, у сурилувчи рейка 20 ни чапга суради. У эса ўз навбатида иш стрелкаси 17 билан бир ўққа ўрнатилган шестерия 16 ни ўнгга айлантиради. Иш стрелкаси эса ўзи билан назорат стрелкаси 18 ни етаклайди.

Синовда мутаносиблик, эластиклик, оқувчанлик ва мустаҳкамлик деформацияловчи кучлари ( $P_{mt}$ ,  $P_{sl}$ ,  $P_o$  ва  $P_{tax}$ ) қийматларици эса динамометр циферблатидаги назорат стрелкаси кўрсатади.

6-расмда кам углеродли пўлат намуналарни чўзишга синашда олинган деформацияланиш диаграммаси келтирилган. Ундан кўрина-дикни, намунага қўйилган юклама ортган сари, намуна *a* нуқтали қийматгача мутаносиб развишда узая боради. Юклама билан деформация орасидаги мутаносиб узайиш сақланадиган участкадаги юклама ( $P_{mt}$ ) мутаносиб узайишининг чегара юкламаси дейилади. Юклама бу қийматдан ортса, мутаносиб узайиш бузилади. Синовда намунага қўйилган юклама *b* нуқтали қийматга етгандаги юклама ( $P_{sl}$ ) эластик узайишининг чегара юкламаси дейилади. Бу юкламада турли металл намуналарнинг ҳисобий узунлиги ( $l_0$ ) га нисбатан 0,005 — 0,05%

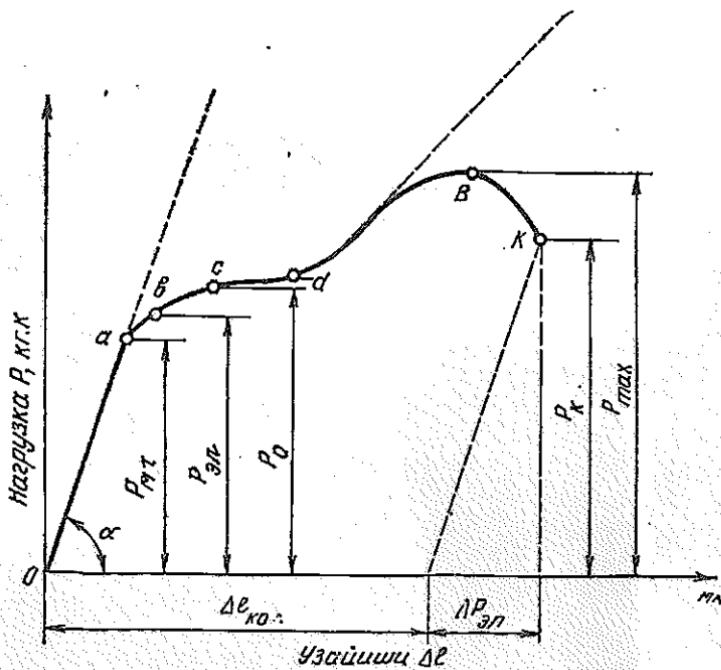

6-расм. Кам углеродли пўлатдан тайёрланган намунаги синовда деформацияланиш диаграммаси.

оралиғида қолдиқ деформация беради. Агар намунаның мутаносиб за эластик деформациялорчы юкламаларини намунанинг синовдан аевалғи күндаланг кесим юзи ( $F_0$ ) га бўлинса, материалнинг мутаносиблик ва эластиклик чегара кучланишлари аниқланади:

$$\sigma_{MT} = \frac{P_{MT}}{F_0}; \quad \sigma_{зл} = \frac{P_{зл}}{F_0}.$$

Агар намунага қўйилаётган юклама эластик деформацияловчи юкламадан тортиб, с нуқтали юкламага етганда, юклама деярли ортасада намуна узая боради. Бу участка оқувчанлик чегараси дейилади. Бунда қолдиқ деформация қиймати намунанинг синовгача ҳисобий узунлиги ( $l_0$ ) нинг 0,2 % ига тўғри келади. Агар намунага қўйилган юклама ( $P_0$ ) ни унинг күндаланг кесим юзи ( $F_0$ ) га бўлинса, оқувчанлик чегарасидаги кучланиш аниқланади:

$$\sigma_0 = \frac{P_0}{F_0}.$$

Намунага қўйилган юклама  $b$  нуқтали  $P_{max}$  қийматга келганда унда бўйин ҳосил бўла бориб, у  $P_c$  юкламада узилади. Агар  $P_{max}$  юкламани намунанинг күндаланг кесим юзи ( $F_0$ ) га бўлинса, унинг чўзилишга муваққат кучланиши аниқланади:

$$\sigma_q = \frac{P_{max}}{F_0}.$$

**Эслатма:** ГОСТ ларда  $P_{зл}$  ни  $P_{up}$ ;  $P_0 = P_r$ ;  $\sigma_s = \sigma_t$ ,  $\sigma_q = \sigma_b$  деб ёзилади. Шуни қайд этиш лозимки, материалнинг эластиклик хоссасини мутаносиблик коэффициенти ( $E$ ) характеристикалайди ва уни нормал эластиклик модули ҳам дейилади. Маълум кучланишда  $E$  ортишида эластик деформация қиймати камаяди, бинобарин, конструкция бикирлиги ортади. Шу сабабли  $E$  га бикирлик модули ҳам дейилади. Углеродли ва легирланган пўллатлар учун  $E = 210 \text{ МПа}$ .

Нормал кучланиши ( $\sigma_n$ ) ни тубандагича ифодалаш мумкин:

$$\sigma_n = \frac{P_{MT}}{F_0} \quad \text{ёки} \quad \sigma_n = E \cdot \delta,$$

бу ерда  $E$  — мутаносиблик коэффициенти;  $\delta$  — нисбий узақчанлик.

### Синовни ўтказиш тартиби

1. Талабаларга цилиндрик (ёки ясси) синов намуналари тарқатилганда кейин улар намунанинг иш қисми диаметри ( $d_0$ ) ни, ҳисобий узунлиги ( $l_0$ ) ни ўтчайдилар.  $l_0$  қийматини намунада кернер ёрдамида белгиланади. Кейин намуна иш қисмининг күндаланг кесим юзи ( $F_0$ ) ни ҳисоблаб уларнинг қийматини 4-жадвалнинг тегишли устунига ёзилади.

2. Синаш машинаси қисқичларига намунани махсус сферик пластинка мослама ёрдамида тик ўрнатилади. Бунинг учун машинани бошқариш шитидаги юқорига (сарикқа бўялган)

ёки пастга юргизувчи (қорага бўялган) тугмачаларни зарурятга кўра босиб, қўзғалувчи траверсани юқорига ёки пастга юргизиб ростланади.

3. Динометрнинг иш ва назорат стрелкаларини циферблат шкаласининг ноль кўрсатгичига, кейин тезлик қутиси дастасини энг кичик тезлик берувчи ҳолатига ўтказилади.

4. «Пастга юргизиш» тугмачаси босилади. Бунда қўзғалувчи траверса пастга юриб, намунага юклама аста қўйила боради. Синовда назорат стрелкаси кўрсатган юкламалар қиймати ёзив борилади.

Намуна узилгач «Тўхтатиш» (қизил рангга бўялган) тугмачаси босилиб машина тўхтатилади ва намунага қўйилган максимал юкламани назорат стрелка кўрсатади. Уни ҳам 4-жадвалнинг тегишли устунига ёзилади.

5. Узилган намуна бўлакларини олиб, синган жойлари кузатилади. синилма табиати ва кўрилган нуқсонлар (ғоваклик, дарзлар ва бошқалар) бўлса, уларни ҳам 4-жадвалда қайд этилади. Кейин уларни жипслаштириб, ҳисобий узунлигининг узайган қиймати ( $l_k$ ) ни ва бўйин тортиб узилган жой диаметри ( $d_k$ ) ни, кўндаланг кесим юзи ( $F_k$ ) ни ҳисоблаб, буларнинг барини 4-жадвалнинг тегишли устунига, ёзилади.

6. Олинган материаллар асосида тубандаги формулалар бўйича материалнинг оқувчанлик чегара қаршилик кучланиши ( $\sigma_0$ ), чўзилишга муваққат қаршилик кучланиши ( $\sigma_u$ ), нисбий узаючалиги ( $\delta$ ) ва нисбий ингичкаланувчанлик ( $\psi$ ) лар аниқланади:

$$\sigma_0 = \frac{P_0}{F_0} \text{ МПа}; \quad \sigma_u = \frac{P_{\max}}{F_0} \text{ МПа}; \quad \delta = \frac{l_u - l_0}{l_0} \cdot 100\%; \quad \psi = \frac{F_u \cdot F_k}{F_0} \cdot 100\%.$$

Аниқланган қийматларни ҳам 4-жадвалнинг тегишли устунларига ёзилади. Кейин бу кўрсатгичларга кўра 1-иловадаги жадваллардан пўлат маркаси ва ишлатилиш жойи аниқланади, уларни ҳам 4-жадвалнинг тегишли устунига ёзилади.

### Материалларнинг қаттиқлигини Бринелл ва Роквелл усуllibарида аниқлаш ГОСТ 9012—59 (СТ СЭ 468—47)

Материалларнинг қаттиқлиги деб уларнинг сиртига ундан қаттиқроқ жисмнинг ботишига кўрсатган қаршилигига айтилади. Қаттиқликни аниқлашда қатор усуllibар бўлиб, уларга синаладиган материал сирт юзига маълум ба-ландликдан ташлаганда унинг материалга урилиб қайтиш ба-ландлигига (Шор усули), қаттиқлиги маълум бўлган этalon материал билан синаладиган материал сирт юзига тобланган пўлат парчани ботириб, уларда олинган излар диаметларини таққослаш ила (Польди усули), синаладиган материал сирт юзига тобланган пўлат парчани маълум юклама остида ботириб, унда олинган из диаметрига (Бринелл усули), синалади-

А. ЖАДВАГА

Конструкцион материаларни чүзүлишга сиаш нағылалары

ган материал сирт юзига олмос конусли учликни маълум юклама остида ботирилганды ботган чуқурлик қиматига кўра (Роквелл усули) аниқлаш усуллари киради. Лекин бу усулларнинг ичидаги Бринелл ва Роквелл усуллари асбобларнинг тузилишининг оддийлиги, ишлаш қулайлиги, синаладиган намуна ёки деталь сиртига пуртур етмаслиги, натижаларнинг тез ва алиқ олиниши ва универсаллиги сабабли саноатда кенг тар-калан.

### **Материалларнинг қаттиқлигини Бринелл усулида синашда фойдаланиладиган намуналар, асбоб, мослама ва ўлчов асбоблар**

**Намуналарни тайёрлаш.** Синаладиган материаллардан кесиб олинган заготовкалардан намуналарни ГОСТ талабига кўра тайёрланади.

Бунда унинг сиртида мой, занглар, тирналган жойлар бўлмаслиги, текис ва силлиқ бўлиши керак. Бунинг учун сирт юзи майда тишили эгов ёки чарх тошда жилвиранади. Намунанинг энг кичик қалинлиги ( $S$ ) ботириладиган шарчанинг ботган изи чуқурлиги ( $h$ ) дан камидаги ўн марта катта бўлиши керак:  $S \geq 10 \cdot h$ ;  $h$  қиматни эса тубандаги формула бўйича аниқланади:

$$h = \frac{0.102P}{\pi DH_B} \quad (P \cdot H \text{ да}) \quad \text{ёки} \quad h = \frac{P}{\pi D \cdot HB} \quad (P, \text{ кг.к}),$$

бу ерда  $P$  — намунага қўйилган юклама,  $H$  ёки кг.к;  $D$  — шарча диаметри, мм;  $HB$  — материалнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги, кг. к/мм<sup>2</sup>.


Синаладиган намунани ёки деталнинг энг кичик қалинлиги ( $h$ ), шарча диаметри ( $D$ ), юклама ( $P$ ) ва Бринелл бўйича қаттиқлиги ( $HB$ ).  $HB$  га кўра шарча диаметрини камидаги неча мм бўлиши 5-жадвалда келтирилган.

### **Фойдаланилган асбоб, мослама ва ўлчов асбоблар**

Синовда ТШ типдаги асбобдан, шарчанинг намунада қолдириган изи диаметрини 20—30 марта катталаштириб ўлчашга имкон берувчи лупадан ва намуна қалинлиги, излар чуқурлигини, жойини ва улар аро оралигини ўлчашда штангенциркуль ёки чизгичлардан фойдаланилади. 7-расмда ТШ типдаги асбобнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, унинг станицаси 1 нинг юқори қисмида намуна 5 га, оправка 3 га ўрнатилган шарча орқали юкламани қўювчи ричаглар системаси 13, пастидаги эса стол 6 ни юқорига кўтарувчи ёки пастга туширувчи винт 24 ли узатмаси бор. Агар тугмача 7 босилса, электр двигатели 19 ҳаракатга келади. Ундан эса ҳаракат чөрвякли редукторлар 20 орқали кривошип-шатунли механизма ўтади. Шатун 15 нинг пастга юришида у билан боғланган ролик 14 ҳам пастга тортилади. Бунда осма илгагига осилган

Б-жадвал


Бронзел бумага катодиза- ни, МВ  (3050)	Шарча диаметри, D мм									
	10					6				
	5					2,5				
Снисов на нагрузка (P), Н (кг-кг)										
29420 (3050)	14710 (3050)	5907 (1000)	4903 (1500)	7555 (75)	2462 250	1226 125	1839 1875	612,9 62,5	305,0 31,2	1177 (120)
20	—	—	6,4	—	—	3,2	—	1,6	—	—
40	—	—	6,4	3,2	—	3,2	1,6	0,8	—	1,2
60	—	—	6,4	4,2	2,1	2,1	1,0	0,5	—	0,6
80	—	—	4,2	3,2	1,6	1,6	0,8	0,4	—	0,6
100	—	—	3,8	2,6	1,3	1,3	0,7	0,3	—	0,6
120	6,4	—	3,2	2,1	1,1	3,2	1,1	0,6	0,3	0,8
150	5,1	—	2,6	1,7	0,9	2,6	0,9	0,4	0,2	0,6
200	3,8	—	1,9	1,2	—	1,9	0,7	0,4	—	0,8
300	2,6	—	1,2	0,9	—	1,3	0,4	—	0,2	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

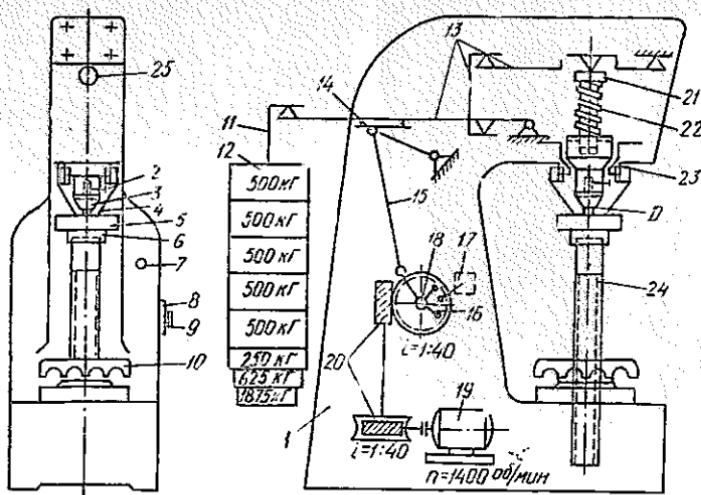

7-расм. ТШ типли қаттиқликинің үлчаш прибориниң умумий күришиниң кинематик схемасы.

1 — станина; 2 — винт; 3 — аправка; 4 — чеклагиц; 5 — намуна; 6 — стол; 7 — юргизиш кнопкасы; 8 — чашка; 9 — винт; 10 — махомик; 11 — осма ри-  
чаг; 12 — юк — тошлар; 13 — риҷаглар системасы; 14 — ролик; 15 — шатун;  
16 — контакт; 17 — улагич ва узғыч; 18 — кривошия вал; 19 — эле троди-  
гатель; 20 — червякли редукторлар; 21 — шпиндель; 22 — пружина; 23 —  
втулка; 24 — винт; 25 — лампочка.

тошлар 12 массаси риҷаглар системаси орқали юкламани намунага қўяди ва белгиланган вақтдан кейин юклама автоматик олинади. Металларнинг қаттиқлигини аниқлашда уларнинг хилига, тахминий қаттиқлигига ва намунага қўйилган юкламага кўра шарчалар диаметри аниқланади. Агар диаметри 1 мм ли шарчада материалнинг қаттиқлиги аниқланадиган бўлса, намунанинг сирт юзи жилоланиши керак. Асбоб текис, бикр ўрнатилган бўлиши, тебранишларга берил маслиги лозим. Синашни уй ҳароратида олиб борилади. Синашни ўтказишгача намунага қўйиладиган юклама ( $P$ ) нинг шарча диаметри квадратига нисбат кўрсаткичи ( $K$ ) қийматини 6-жадвалдан материал хилига ва тахминий қаттиқлигига кўра белгиланади.

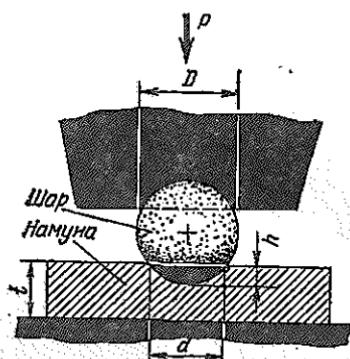

8-расм. Синалаётган материалга шарчани ботириш схемаси.

Кейин эса « $K$ » қийматга кўра 7-жадвалдан шарча диаметри ва қўйиладиган юклама қиймати аниқланади.

8-расмда синалаётган материалга шарчани ботириш схемаси кўрсатилган.

## 6- жадвал


Металлар ва қотишмалар хили	$K_{H \cdot MM^2}$ (кг·к.мм <sup>2</sup> )	НВ <sup>2</sup> кг·к/мм <sup>2</sup>
Темир, пўлат, чўян ва бошқа юкори пухта қотишмалар	294 (30)	96 дан 450 гача
Титан ва унинг қотишмалари	147 (15)	50 дан 220 гача
Алюминий, мис, никель ва уларнинг қотишмалари	98 (10)	32 дан 200 гача
Магний ва унинг қотишмалари	49 (5)	16 дан 100 гача
Подшипник қотишмалари	24,5 (2,5)	8 дан 50 гача
Қалай, қўроғини	9,8 (1)	3,2 дан 20 гача

## 7- жадвал

Шарча диаметри, мм	$K = \frac{0,102}{D^2} P$ ёки $\frac{P}{D^2}$ учун юклама $P$ , Н (кГ.к)					
	30	15	10	5	2,5	1
1,000	294,2 (30)	—	98,07 (10)	49,03 (5)	24,52 (2,5)	98,807 (1)
2,000	1177 (120)	—	392,3 (40)	196,1 (20)	98,07 (10)	39,23 (4)
2,500	1839 (187,5)	—	612,9 (62,5)	306,0 (31,2)	153,0 (15,5)	60,80 (6,2)
5,000	7355 (750)	—	2452 (250)	1226 (125)	612,9 (62,5)	245,2 (25)
10,000	29420 (3000)	14710 (1500)	9807 (1000)	4903 (500)	2452 (250)	980,7 (100)

## Синашни ўтказиш тартиби:

- Синаладиган намунани асбобнинг иш столи 6 га силжи-майдиган қилиб қўйилади.
- Танланган шарча ва зарур юкламани берувчи тошлар 12 илгак 11 га осилади.
- Маховик 10 ни соат мили томон айлантириб намунани шарча томон то чехол 4 га тирадунча кўтарамиз (Бунда шарча маркази намуна чеккасидан камида 2,5 h га, излар марказлар оралиги эса 4 h дан кичик бўлмаслиги лозим).
- Тугмача 7 босилади, бунда намунага юклама қўйилиши билан назорат лампочкаси 25 ёнади (7-расм). Намунани юклама остида тутиш вақти ўтиши биланоқ юклама автоматик олинади. Бунда лампочка 25 ўчади (қора металларни синашда намунани юклама остида 10—15 с, ранги металларни синашда эса 10—180 с, сақланади). Агар намунани юклама остида тутиш вақтига асбобни ростлаш зарур бўлса, станицасига ўрнатилган ростлаш механизм косачаси 8 ни тегишли шкала чизигига ўтказиб маҳкамланади.

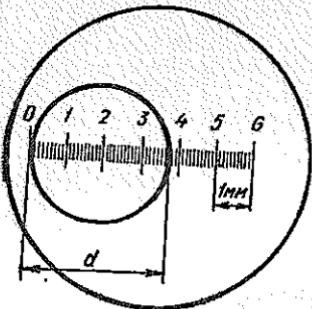

9-расм. Лупа ёрдамида из диаметрини ўлчаш схемаси.

5. Махавичок 8 ни соат милига тескари томонга айлантириб, столни пастга туширгач, ундан намунани олиб, столга қўйиб, лупа ёрдамида шарча қолдирган излари диаметрини 10 ва 5 мм бўлган шарчаларнинг намунада қолдирган излари диаметрини 0,05 мм аниқликда, қолганларни 0,01 мм аниқликда ўлчанади. Из диаметри ( $d$ ) шарча диаметри ( $D$ ) га тубандаги қийматлари оралиғига тушиши керак:

$$0,25D < d < 0,6D,$$

закс ҳолда намунанинг бошқа жойини такрор ўлчаш лозим.

Материалларнинг Бринелл бўйича қаттиқлиги тубандаги формула билан ифодаланади:

$$HB = \frac{P}{F_e} \text{ МПа (кг.к/мм}^2\text{)}$$

бу ерда  $P$  — шарчага қўйилган юклама  $H$  (кг.к);  $F_e$  — шарчанинг намуна сиртида қолдирган сегмент изининг юзи,  $\text{мм}^2$ .

Геометриядан маълумки, шар сегмент изининг юзи тубандагича аниқланади:

$$F_e \approx \pi \cdot D \cdot h \text{ мм}^2, \quad (1)$$

бу ерда  $\pi$  — аниқ сон бўлиб, у 3,14 га teng;  $D$  — шарча диаметри,  $\text{мм}$ ;  $h$  — шарчанинг намунага ботган чуқурлиги,  $\text{мм}$ .  $h$  ни аниқ ўлчаш қийинроқлиги сабабли шарча изи диаметри ўлчанади. Маълумки, шарчанинг намунага ботган чуқурлиги  $h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$   $\text{мм}$  га teng бўлгани учун формула (1) даги ўрнига унинг қийматини қўйсак, унда шарчанинг сегмент изи юзини тубандагича ифодалаш мумкин!

$$F_e = \frac{\pi \cdot D}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

Демак, Бринелл бўйича материаллар қаттиқлигини тубандагича ёзиш мумкин:

$$HB = \frac{P}{F_e} = \frac{P}{\frac{\pi D}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})},$$

Материалларнинг қаттиқлигини тезда аниқлашда юқоридаги формула асосида тузилган жадваллардан фойдаланиш катта қулайлик беради. 1-иловада бу хил жадваллаудан бири келирилган. Бринелл бўйича қаттиқлик, масалан, 85НВ5(750)20 тарзида ёзилади. Бу ерда 85-материалнинг Бринелл бўйича қаттиқлигини ( $\text{кг} \cdot \text{к/мм}^2$ ), 5-шарча диаметрини ( $\text{мм}$ ), 750

(кг·к) юкламани қийматини ва 20 намунанинг юклама остида тутиш вақтини секунднинг, ҳисобида билдиради.

Талабалар берилган топшириққа кўра мустақил равишда олиб борилган синов натижаларини 8-жадвалга ёзадилар. Шунни қайд этиш ҳам лозимки, металларнинг қаттиқликлари билан уларнинг чўзилишга муваққат қаршиликлари орасида маълум боғланиш бор:

$$\sigma_q \cong \alpha \cdot HB \text{ МПа (кГ.к/мм}^2\text{)}.$$

Масалан, юмшатилган пўлатлар учун  $\alpha$  коэффициент 0,34—0,36 оралиғида бўлади.

#### 8- жадвал


Намуналарнинг Бринелл бўйича аниқланган катталиклари

Тартиб №	Намуна материални якшаклик негизги нормалари $\sim$ кг/мм <sup>2</sup>	Колдиллигиги, мм	Синов шарти	Синашларда шарчанинг намуна сиртида кол- дирган излари диамет- ри, мм	Изларнинг уртала диаметри, мм	Бринелл бунига кат- тиқлигиги, кг/мм <sup>2</sup>		
			Тобланган шарча диаметри, D, мм.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4р</sub>	HB

#### Материалларнинг қаттиқлигини Роквелл усулида синаш

Бу усулдан, одатда, қаттиқлиги HB450 дан ортиқ бўлган, масалан, тобланган, цементитланган, азотланган пўлат деталларни ёки улардан тайёрланган намуналар қаттиқлигини аниқлашда фойдаланилади. Бунда намунани асбоб столига силлиқланган сирти юзасини юкорига қаратиб қўйилгач, унга уч радиуси 0,2 мм ва бурчаги 120° ли олмос конус (у қадар қаттиқ бўлмаган материаллар қаттиқлигини аниқлаш зарур бўлган ҳолда диаметри 1,5875 мм ли тобланган пўлат шарча) маълум юклама остида ботирилади. Синашда олмос конусни ёки шарчани намунага асосий юклама ( $P_1$ ) остида ботиришда учликнинг ботиш чуқурлиги ( $h$ ) га кўра қаттиқлиги аниқлашади (10-расм). Шунни айтиш лозимки, синаладиган материалнинг тахминий қаттиқлигига кўра учлик тури ва унга қўйила-диган юклама 9-жадвалга кўра танланади.

Материал қаттиқлиги индикаторнинг қайси шкаласи бўйича аниқланганлигига кўра уни тубандагича ифодаланади:

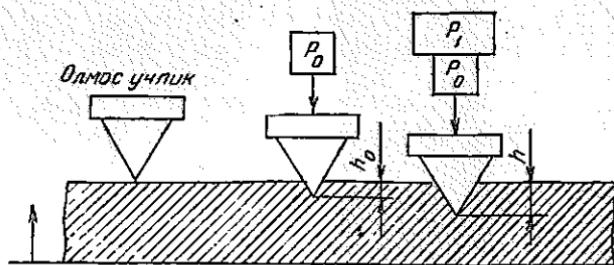

10- расм. Синашда олмос конуси материалга ботириши схемаси.

9- жадвал

Роквелл бүйінші қаттықұлкіннің ұлчаш оралығы	Учлик хили	Индикатор шкаласы	Құйиладыган юклама, Н (кг)
25—100	Тобланған пұлат шарца Олмос конус — —	B	1000 (100)
20—67 70—85		C A	1500 (150) 600 (60)

$$HRA = 100 - e, \quad HRC = 100 - e.$$

Агар «B» шкала бүйінча аниқланса,  $HRB = 130 - e$ .

Бу ерда  $e$  — намунадан асосий юклама ( $P_1$ ) олингандан учликни дастлабки ( $P_0$ ) юклама остида 0,002 мм га ботган чуқурлиги бўлиб, уни тубандагича аниқланади:

$$e = \frac{h - h_0}{0,002} \text{ мм.}$$


Бу ерда  $h$  — учликнинг намунаға асосий юклама ( $P_1$ ) остида ботган чуқурлиги, мм;  $h_0$  — учликнинг намунаға дастлабки юклама ( $P_0$ ) қўйилгандан ботган чуқурлиги, мм.

Агар  $e$  қийматини юқоридаги формулаларга қўйсан, унда қаттиқлик тубандагича бўлади:

$$HRA \text{ ёки } HRC = 100 - \frac{h - h_0}{0,002}, \quad HRB = 130 - \frac{h - h_0}{0,002}.$$

### Намунани синашга тайёрлаш

Намунанинг қалинлиги учликнинг намунадан асосий юклама ( $P_1$ ) олингандан кейин ботган чуқурлиги ( $e$ ) дан камида 8 марта катта бўлиши лозим. Юзада эса кир, мой, зангрлар бўлмай, текис бўлиши керак. 10- жадвалда материалларнинг қаттиқлігини ұлчашда индикаторнинг қайси шкаласидан фойдаланганлигига кўра намунанинг энг ичик қалинлик үлчами келтирилган.

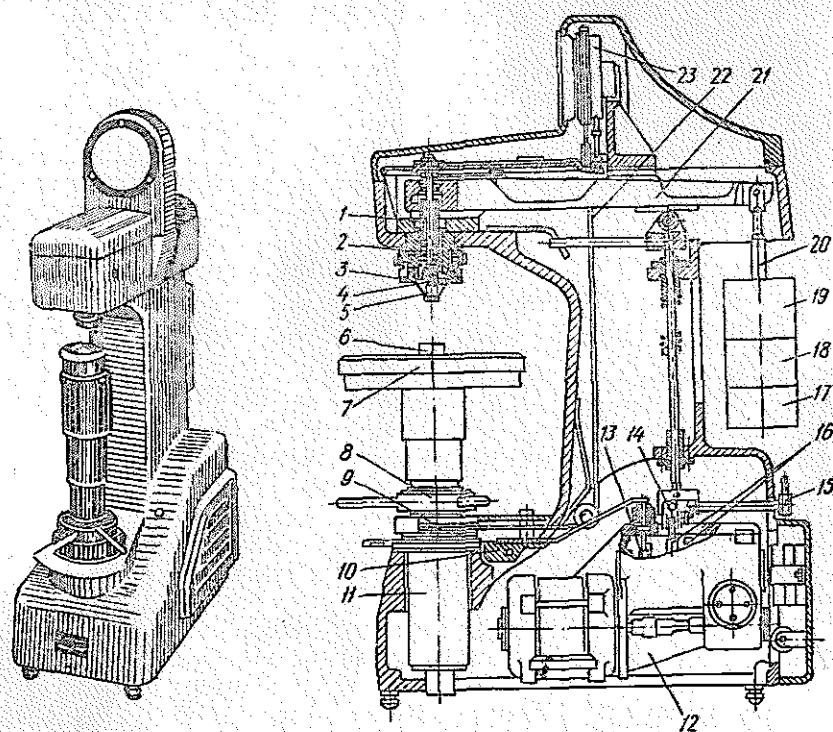

11-расм. ТК-2 типдаги қаттиқликни үлчаш асбобининг умумий күриниши ва кинематик схемаси:

1 — шпиндель; 2 — пружина; 3 — чеклагч; 4 — пнат; 5 — аправка; 6 — намуна; 7 — стол; 8 — дастар; 9 — барабан; 10 — клавиш; 11 — винт; 12 — узатма; 13 — тумблер; 14 — шток; 15 — кулочокли блок; 16 — доний юкшеш; 17 — верхний юкшеш; 18 — 19 — юктошлар; 20 — осма; 21 — ричаг; 22 — трос; 23 — индикатор.

#### 10-жадвал

Индикатор шакалалар белгиси	Роквелл бўйни ча қаттиқлиги	Намунанинг энг кичик ка- линилиги, мм	Индикатор шакалалар белгиси	Роквелл бўйни ча қаттиқлиги	Намунанинг энг кичикки- лиги, мм
A	70	0,7	B	80	1,0
A	80	0,5	B	90	0,8
A	90	0,4	B	100	0,7
B	25	2,0	C	20	1,5
B	30	1,9	C	30	1,3
B	40	1,7	C	40	1,2
B	50	1,5	C	50	1,0
B	60	1,3	C	60	0,8
B	70	1,2	C	67	0,7

## Фойдаланиладиган асбоб, мослама ва ўлчов асбоблари

Бу усулда материалларнинг қаттиқлигини аниқлашда ТК-2 асбобидан, мослама сифатида плита, призмалардан, штангенциркуль ёки чизгичдан фойдаланилади.

11-расмда қаттиқликни ўлчашда кенг фойдаланиладиган ТК-2 асбобининг кўриниши ва кинематик схемаси келтирилган. Расмдан кўринадики, унинг корпусининг юқори қисмida синаладиган материалга учлик орқали юкламани ќуловчи ричаг 21, пастида эса стол 7 ни зарурятга кўра юқорига кўтарувчи ёки пастга туширувчи механизми бор.

### Синаш тартиби

1. Синаладиган намуна 6 ёки деталнинг сирт юзининг тозаланган томонини юқорига қаратиб асбоб столи 7 га қўйилади.

2. Намунанинг тахминий қаттиқлигига кўра учлик хили, қўйиладиган юклама қиймати 9-жадвалдан белгиланади.

3. Тегишли учлик ва юклама берувчи тошлар ўз жойларига ўрнатилади.

4. Даста 8 ни соат мили ҳаракати томон айлантириб, намунани учлик тагига дастлабки 10 кг ли (Ро юклама қўйилгунча қисилади. Бунда индикатор 23 нинг кичик мили 1 циферблатдаги қизил нуқта 2 га келади. Бунда катта мили 3 циферблатдаги «ноль»га  $\pm 5$  ли бўлинма фарқ билан вертикал вазиятга келиши керак (12-расм). Агар бу вазиятга келмаса, даста 8 ни соат мили ҳаракатига тескари томонга айлантириб, намунанинг бошқа жойини синааб кўрилади. Масалан, С шкала бўйича синашда индикаторнинг рантидан ушлаб С шкала полинни катта милга келтирилади.

5. Юргизиш тутмачасини босиб, электр двигатели ҳаракатга келтирилади, унинг ҳаракати узатма 12, кулочокли блок 16 га ўтади. Бунда шток 14, ричаг 21 кўтарилиб, учлик асосий юклама ( $P_1$ ) таъсирида материалга ботишида катта мил соат

11-жадвал


Материалларнинг қаттиқлигини Роквелл усулида синашда олинган натижалар

Тартиб №	Намуна белгиси	Тахминий қаттиқлиги, кг.к/мм <sup>2</sup>	Кабул этилган шкала	Намунага кўйилган асосий юклама $P_1$ , Н/кг/	Қаттиқлик НРС			
					1	2	3	Ўртача

мили ҳаракатига тескари томонига айланади.

6. Намунани юклама остида тутиш вақти (одатда 10—60С) тугағач, стрелка 3 соат мили ҳаракати томон айланиб, циферблат шкаласыда материал қаттиқлигини күрсатади. Кейин намунанинг бошқа жойлари қаттиқлиги шу тарзидан камидан уч марта ўлчаниб, ўртаса қаттиқлик олинади. Синаш натижалари асосида 11-жадвал тұлдирилади.

2-иловада Бринелл, Роквелл, Виккерс усулларыда аниқланған қаттиқликтер нисбатлары көлтирилген.

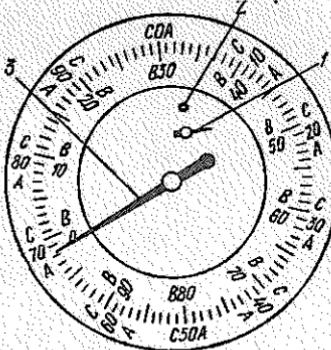

12-расм. Индикатор циферблати.  
1 — кичик стрелка; 2 — қызыл луқта;  
3 — катта стрелка.

### Материалларнинг зарбий қовушоқлигини синаш

Маълумки, кўпгина конструкцион материаллар статик кучлар таъсирига яхши қаршилик кўрсатса ҳам, динамик кучларга яхши қаршилик кўрсата олмайди. Бунинг боиси шундаки, уларга қўйилган юклама тезлиги ортишида, температура пасайишида, донлар ўлчамининг катталашишида, сиртда чизиқлар бўлишида материал мурт синишга мойиллашади. Статик юкламада синашда эса материални зарбий юкламада синашда олинадиган материаллар олинмайди. Шу сабабли бу материаллардан тайёрланадиган деталлар (тирсакли валлар, штамплар, поршень бармоқлари ва бошқалар) иш жарабёнида турли қийматли ва ўналишдаги статик ҳамда динамик юкламалар таъсирида бўлганиллигидан уларнинг динамик кучларга бардош бериш қобилияти синалади.

### 12-жадвал

и—симон ариқчали намунанинг эскизи ва ўлчамлари им да келтирилган

Эскизи	Үтиш радиуси, $R$ мм	Узунлиги, $l$ мм	Энні, $B$ мм	Бўйи, $a$ мм	Кўндаланг кесими бўйича иш қилим юзи, $S_0$ мм <sup>2</sup>
	$1 \pm 0.07$	$55 \pm 0.6$	$10 \pm 0.1$	$10 \pm 0.1$	$8 \pm 0.1$

### Фойдаланиладиган намуналар асбоб, мослама ва ўлчов асблоблари

Синаладиган материаллардан намуна заготовкалар станокларда кесиб олинниб улардан ГОСТ 9454—78 (СТ СЭВ 472—77,

СТ СЭВ 473—77) талабларига кўра намуналар тайёланади. Уларни таёrlашда структуравий узгаришларга йўл қўймаслик, сирт юзида мой, занг каби ифлосликлар, тирналган жойлар бўлмаслиги керак. Намуналар ўрта белига ўйилган ариқча шакли ва ўлчами синаш ҳарорати ва маятникнинг зарб бериш энергияси қийматига кўра белгиланмоғи лозим. Масалан, синаш ҳарорати — 40°C бўлиб, маятник копёрнинг зарб бериш энергияси (КС) 50Ж бўлса, «V» симон, агар  $t^o + 100^\circ\text{C}$ , КС = 150 Ж бўлса, «T» симон ва  $t^o = 18 - 20^\circ\text{C}$ , КС = 300 Ж гача бўлса, «И» симон қилиб ариқча очилади. Шунга кўра уларнинг зарбий қовушоқлигини КС, КСТ ва КСИ деб белгиланади. Бу ерда КС — зарбий қовушоқлик белгиси. «V», «T» ва «И» — очилган ариқчалар шакли.

### Маятник копёрнинг тузилиши ва ишлаши

13-расм, а да маятник копёр ва унинг ишлаш схемаси келтирилган. Расмдан кўринадики, асоси 1 га станина 2 маҳкамланган бўлиб, унинг горизонтал ўқига маятник 3 ўрнатилган. Маятник бу ўқ атрофида маълум бурчак бўйлаб тебрана олади. Станинага ўрнатилган таянчлар 6 га синаладиган намуна 7 симметрик қилиб, кертимли жойини ичкарига ҳаратиб ўрнатилади.



### Синашни ўтказиш тартиби:

1. Маятникни ўнг қўлда бироз кўтариб, намунани копёр таянчларига симметрик қилиб андаза ёрдамида қўямиз (13-расм, а).
2. Маятникни кўтарилиш бурчаги ( $\alpha$ ) га кўтариб, илгакни илиб бу бурчак қийматини 13-жадвалга ёзамиш. Кейин эса стрелка 8 ни шкала 9 даги «ноль» вазиятига ўтказамиш.
3. Илгакни чиқарамиз. Бунда маятник тифи билан намунани зарблаб, уни синдиради. Маятникнинг тебранишини тўхтатиш учун тасмали механизм дастасини оҳиста тортамиш. Маятник тўхлагач, унинг кўтарилиш бурчаги ( $\beta$ ) ни мил 8 шкала 9 да кўрсатади, уни ҳам 13-жадвалга ёзамиш. Олинган материаллар асосида материалнинг зарбий қовушоқлиги (КСИ) ни аниқлаш учун намунани синдиришга сарфланган иш (К) ни аниқлаб, сўнгра уни намуна кўндаланг кесим юзи ( $S_0$ ) га бўламиш:

$$КСИ = \frac{K}{S_0} \quad \text{ёки} \quad КСИ = \frac{G(H-h)}{S_0} \quad \text{ж}/\text{м}^2 \quad (\text{кгм}/\text{см}^2) \quad (1)$$

бу ерда  $G$  — маятникнинг массаси, Н/кг;  $H$  — маятникнинг  $\alpha$  бурчакка кўтарилилгандағи баландлиги, м;  $h$  — маятникнинг  $\beta$  бурчакка кўтарилилгандағи баландлиги, м;  $S_0$  — намуна иш қисмининг кўндаланг кесим юзи, см<sup>2</sup>.

13-расм. Маятникли көрнинг күрниниши (а) ва ишлеш схемаси (б). 1 — асос; 2 — станина; 3 — маятник; 4 — маятникнинг тиги; 5 — тасмали механизминг дастаси; 6 — намуна ўрнатыладиган таяңч; 7 — намуна; 8 — стрелка; 9 — шкала.

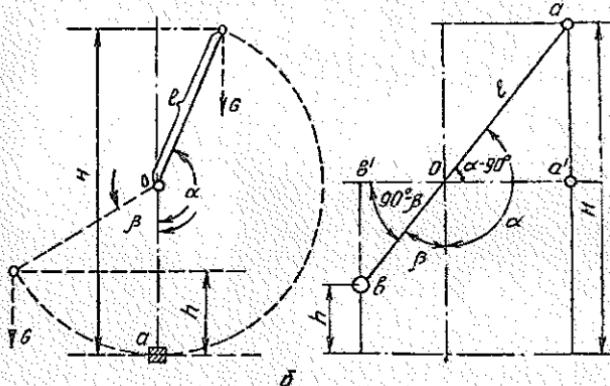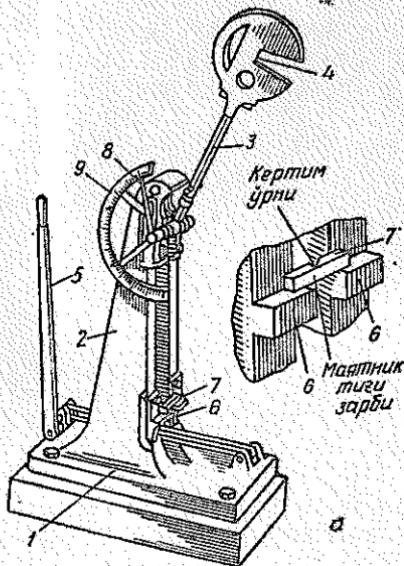

Маълумки, маятникнинг намунани синдириш учун сарфлаган ишини уни синдиригандан кейин күтарилиган бурчаги ( $\beta$ ) га кўра аниқлаш бирмунча қулайдир.

13-расм, б даги схемадан кўринадики,  $H = l + aa'$ ;  $h = l - bb'$ ,  $aa' = l \cdot \sin(\alpha - 90^\circ)$ ;  $bb' = l \cdot \sin(90^\circ - \beta)$ . Тригонометриядан маълумки,  $\sin(\alpha - 90^\circ) = -\cos \alpha$ ;  $\sin(90^\circ - \beta) = \cos \beta$ .

Демак,  $aa' = l - \cos \alpha$ ;  $bb' = l \cdot \cos \beta$

Унда  $H = l - l - \cos \alpha$ ;  $h = l - l \cdot \cos \beta$

Бу қийматларни тенглама (1) даги  $H$  ўрнига қўйсак, формула тубандаги кўринишга ўтади:

$$КСИ = \frac{G \cdot l (\cos \beta - \cos \alpha)}{S_0} \text{ Ж/м}^2 \text{ (кг. м/см}^2\text{)}.$$

Мисол. 20Х маркали пўлатдан тайёрланган намунанинг зарбий қовушоқлигини аниқлаш зарур дейлик. Бунинг учун копёр жадвалидан унинг массаси ( $G$ ) ни, маятник узулиги ( $l$ ) ни ёзиб оламиз. Кейин намунани олиб копёргни тегишли жойига қўйиб, маятникин кўтарилиш бурчаки ( $\alpha$ ) га кўтариб, илгаклаб қўямизда, унинг кўтарилиш бурчаги ( $\beta$ ) ни ҳам ёзиб оламиз. Кейин, юқорида қайд этилгандек, маятникин тутиб турган илгакни ажратамиз. Бунда у намунани зарб билан уриб синдиради. Маятник тебранишини тўхтатиш учун тормоз дастасини оҳиста тортиб қўйиб, у тўхтагач маятникнинг намунани синдиргандан кейинги кўтарилиш бурчаги ( $\beta$ ) ни ёзиб оламиз. Олинган материаллар асосида материалнинг зарбий қовушоқлигини тубандаги формула бўйича аниқлаймиз:

$$КСИ = \frac{G \cdot l (\cos \beta - \cos \alpha)}{S_0};$$

Колёр характеристикасидан унинг  $G$ ,  $l$ ,  $\alpha$  қийматларини ва намунадан  $S_0$  ларни аниқласак улар тубандагicha:

$$G = 9,69 \text{ кг},$$

$$l = 800 \text{ мм},$$

$$\alpha = 160^\circ, \quad КСИ = \frac{9,69 \cdot 0,8 (\cos 70^\circ - \cos 160^\circ)}{0,8} =$$

$$S_0 = 80 \text{ мм}^2 = \frac{9,69 \cdot 0,8 [(0,3420 + 0,3420)]}{0,8} \approx 6,6 \text{ кГм/см}^2.$$

Синаш аниқлиги

$$\beta = 70^\circ$$

### 13- жадвал

Материалларнинг зарбий қовушоқлигини синаш натижалари

Тартиб №	Материал жили	Намуна эскизи	Намуна үлчамлари		Маятникнинг кўтарилиш бурчаклари		Зарбий қовушоқлиги КСИ, $\text{Ж}/\text{м}^2$ ( $\text{кГк}\cdot\text{см}^2$ )	Синилма юза характеристики
			Эни, В мм	Боғи, А мм	Кертилган жой кўндаланг яслни юзи, $S_0$	Намуналарини синдирун ч. $\alpha^\circ$		

Олинган натижаларни 13- жадвалнинг тегишли устунига ёзилади. Амалда юқоридаги формула асосида тузилган жадвалдан фойдаланилади (3- илова). Щуни ҳам айтиш керакки,

агар маятникнинг заҳира энергияси намунани синдиришга етмаса, у жуда қовушоқлиги сабабли синмайди, унда кучлироқ копёрда синамоқ керак.


## Металларнинг циклик юкламаларга чидамлилигини синаш (ГОСТ 2860—65)

Кўпгина деталлар (валлар, шатунлар, пружиналар ва бошқалар) иш жараёнида қиймати ва йўналиши ўзгарувчан (циклик) юкламалар таъсирида бўлади. Шу сабабли бу деталлар материалларини статик ва динамик кучларда синашларда аниқланган мустаҳкамлик хоссалари бўйича уларнинг циклик юкламаларга чидамликларини аниқлаб бўлмайди. Шу боисдан уларнинг чидамлилиги толиқишига чидамлик циклари сони ( $N$ ) орқали аниқланади. Металларнинг толиқиш чегараси деб деталларни иш жараёнида уларга таъсир этувчи энг катта циклик юкламаларда синмасдан, неча минг марта бардош бериш қобилиятига айтилади.


Шуни қайд этиш лозимки, циклик юкламаларда ишловчи деталлар, одатда, статик синашда аниқланган чўзилишга кўрсатган мувакқат қаршилиги кучланиши ( $\sigma_c$ ) дан анча кичик кучланишда толикади. Чидамлилик чегарасига келганда эса тўсатдан синади.

Шу сабабли уларга циклик юкламалар қўйиши сонига чидамлилиги дейилади. Шартли равишда металлар учун унинг қиймати  $5 \cdot 10^6 + 20 \cdot 10^7$  оралиғида олинади. Деталларда учровчи бундай характеристики синилмаларнинг ҳосил бўлиш сабабларини ўрганиш шуни кўрсатдики, уларнинг иш жараёнида циклик юкламалар таъсирида кўплаб берилувчи заифроқ ёки анча зўриқкан жойлари пластик деформацияга учраши оқибатида микродарзлар ҳосил бўлади. Бу жойлар циклик юкламалар таъсирида аста- секин катталашиб, толиқиш чегарасига келгач синади. Чидамлилик чегараси металлнинг хилига, кимёвий таркибига, тузилишига, сирт юзаси сифатига, циклик юкламалар қийматига боғлиқ. 14-расмда толиқиш оқибатида синган валнинг кўндаланг кесим юзи келтирилган. Расмдан кўринадики, вал атрофи бўйича микродарз ерлари ўсиб боришида юзалар ўзаро ишқаланиши оқибатида донлар емирилиб, хирадлашиб кўринса, ўзак қисми эса бирдан синган, йирик ялтироқ донлардан иборат бўлади. Металл ва қотишмаларнинг толиқишига чидамлилигини синашда намуналарни чўзиб-синишга, бураш, эгишга синаш турларидан фойдаланилади.

Буларнинг ичидаги намунани айлантириб туриб эгишга синаш усули кўп-

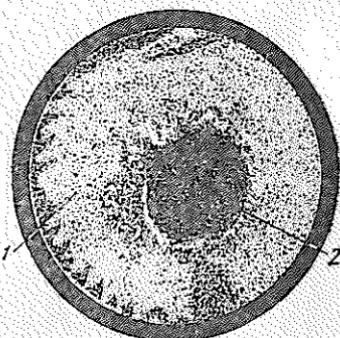

14-расм. Толиқиш синилма юзаси.

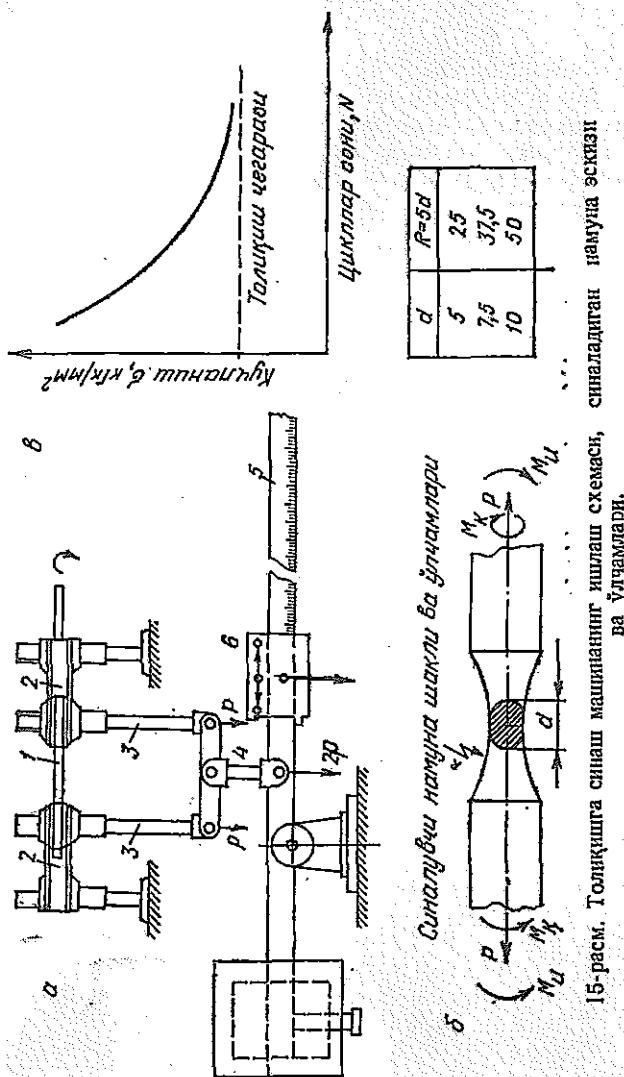

15-расм. Толиғиңша синаш машинашыннан жишилш схемасы, синаладылан наунау эскизи, бағыттардың эскизи.

роқ тарқалган. 15-расм, а да синаш машинанинг ишлаш схемаси, 15-расм, б да синаладиган намуна эскизи ва ўлчамлари 15-расм, в да  $\sigma_{max} - IgN$  координатада толиқиши графиги келтирилган.

### Синаш тартиби:

- Намуна 1 синаш машинаси шпинделлари 2 нинг уялари-га ўрнатилиб уни 2700—3000 айл/мин тезликда айлантирилади.
- Намунага симметрик ва бир-бира га тенг иккита ( $P$  ва  $R$ ) кучлар шарнир воситасида бириктирилган пишанглар 3—4 ор-қали қўйилади. Синалаётган намунага таъсир этажтган  $R$  куч-нинг қийматини ўзгартириш учун ричаг б даги юк б ўнг ёки чап томонга силжитилади.
- Намунага қўйилган дастлабки максимал юклама секин-аста камайтирилиб, уни синишигача олиб борилиб, цикллар сони аниқланади.
- Синаш натижалари асосида материалнинг толиқиши гра-фиги тузилади (15-расм, в) ва ундан толиқиши чегараси аниқ-ланади.

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Металл ва унинг қотишмаларининг хоссалари нима учун бир-бирлари-дан фарқланади?
- Металл ва унинг қотишмаларининг механик хоссаларига таъриф бе-ринг.
- Универсал УММ-5 маркали машинанинг тузилиши ва ишлашини айтиб беринг.
- Металл ва унинг қотишмаларининг мутаносиблиқ, эластиклик, оқувчан-лик ва чўзилишга кўрсатган мубаққат қаршилиги кучланишлари  $\sigma_{MT}$ ,  $\sigma_{EL}$ ,  $\sigma_0$  ва  $\sigma_c$  қандай аниқланади?
- Металл ва унинг қотишмаларининг қаттиқлигини Бринелл ва Роквелл усулларда қандай аниқланади?
- Металл ва унинг қотишмаларининг зарбий қовушоқлиги қандай аниқ-ланади?
- Металл ва унинг қотишмаларини механикавий хоссаларига кўра мар-каларини ва ишлатилиш жойларини қандай аниқлаш мумкин?
- Қандай шароитда деталлар циклик юкламалар таъсирида бўлади ва толиқиши чидамлилиги қандай аниқланади?

### 3-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Ишдан мақсад. Материалларнинг технологик хоссаларини синаш ва олинган натижаларга кўра технологик ишловга яроқлилик даражасини аниқлаш.

### Умумий маълумот

Конструкцион материаллардан машина деталлари ва кон-струкция элементларини қўйиш, болгалаш, пайвандлаш ва бошқа усулларда тайёрлашга материалнинг қанчалик яроқли-

лик даражаси унинг технологик хоссалари дейилади. Бу хоссалар унинг кимёвий таркибига, тозалигига, тузилишига, ҳароратига ва бошқа кўрсаткичларига боғлиқ. Масалан, сифатли қўймалар олиш учун материалларнинг юқори суюқланувчалиги, кам киришуви ва текис кимёвий таркибли бўлиши зарур бўлса, болғалаш йўли билан олинувчи деталлар материали қластик бўлмоғи лозим. Шу сабабли конструкторлар ва технологлар материалларининг турли технологик ишловларга қайдаражада мойиллигини билишлари керак.

### Фойдаланиладиган намуналар, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблар

Материалларни технологик хоссаларини синашда тегишли намуналар олиниб, уларни белгиланган ускуналар (чўзиш машинаси, пресслар, ҷарх тошлар ва бошқалар) синалади. Бунда мосламалар сифатида призмалар, роликлардан, ўлчов асбоблари сифатида штангенциркуль, бурчак ўлчагич ва чизғичлардан фойдаланилади.

Кўйида материалларнинг асосий технологик хоссаларидан баъзиларини синаш усууллари баён этилади:


#### 1. Материалларни букилишга синаш (ОСТ 1683)

Бундай синашда материалнинг букила олиш даражаси аниқланади. Бунинг учун лист ёки полоса материалдан металл кесувчи станок ёрдамида заготовкалар кесиб, олиниб, кейин улардан қалинлиги  $a$  (мм), эни  $b \neq$  (мм), узунлиги  $L = 5a + 150$  мм бўлган намуналар тайёрланади (бунда  $b > 10$  мм) ва уларни тубандаги тартибда синалади:

1. Намунани чўзиш машинасидаги таянч роликларига симметрик ҳолда (16-расм,  $a$  кўрсатилгандек) ўрнатилиб, унинг ўрта жойига устидан тегишли оправка ( $d$ ) орқали юклама ( $P$ ) қўйиб борилади. Синаш, техник шартга кўра, маълум бурчак ( $\alpha$ ) га, томонлари параллел вазиятга келгунча ёки иккни ёғи жипслашгунча олиб борилади (16-расм,  $b$ ,  $v$ ,  $z$ ). Агар бундай намунада дарз, қаватланиш ёки синиш юз бермаса материал талабдаги букилишга бардош берган ҳисобланади.

#### Пайвандланган материални букилишга синаш

Бунинг учун синаладиган материалдан бир неча тенг ўлчамли заготовкалар кесиб олиниб, уларнинг бирини иккинчи сига учма-уч қилиб пайвандланади. Сўнгра улардан юқорида қайд этилган ўлчамда намуналар тайёрланади. Кейин уларни маълум юклама остида букилади. Бунда зарурий букилиш бурчагига букилгунча чок сифатли бўлади.

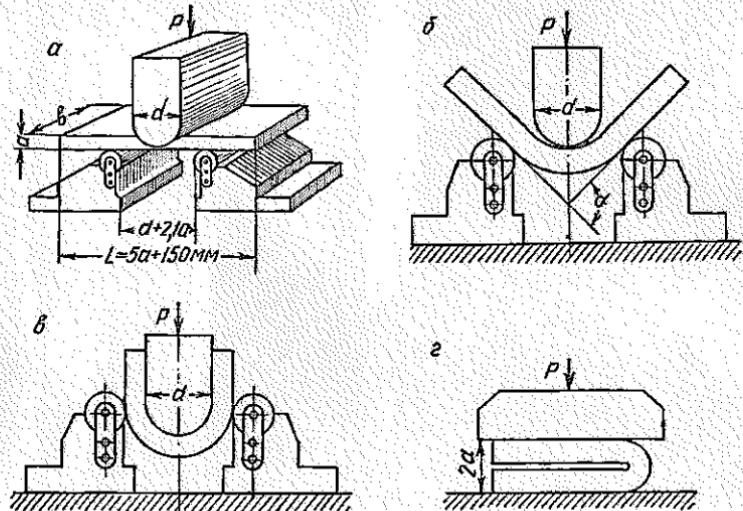


16-расм. Намунани букилишга синаш схемаси.

*a* — намунани ўриатилши; *b* — маълум бурзакка букилиши; *c* — томонлари параллел ҳолга келгунча букилиши; *d* — жисплангунча букилиши.


## 2. Материални чўкувчанликка синаш

Кўпгина деталлар (болт, клапан, парчин мих ва бошқалар) диаметри 30 мм дан кичик бўлган углеродли пўлат заготовкаларни совуқлайнинг чўқтириб ишлов бериш натижасида олинали. Шу сабабли уларнинг материалларининг совуқ ҳолда чўкувчанлик даражаси аниқланади. Материалларни чўкувчанлик даражасига синаш учун диаметри ( $d$ ) 15 мм гача бўлган материаллардан бўйи  $h=2d$  бўлган намуналар тайёрланиб болга остида  $h_1$  ўлчамга етгунча зарблар чўқтирилади (агар бу

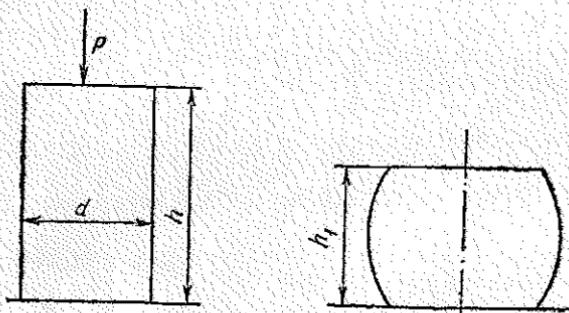

17-расм. Намунани чўкувчанликка синаш схемаси.

*a* — синовгчга; *b* — синовдан кейин.

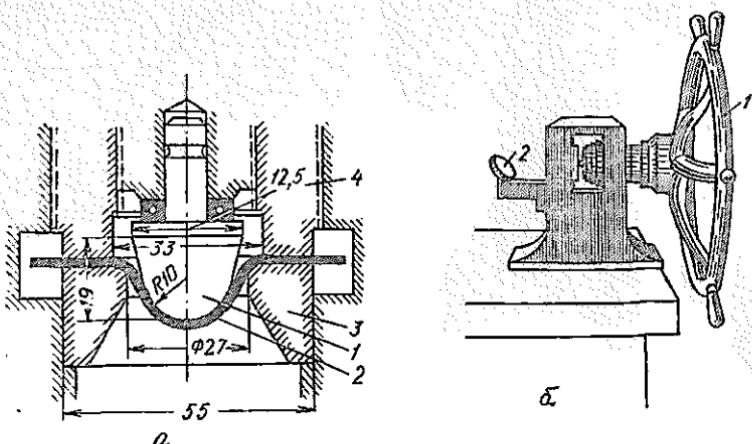

18-расм. Лист материалларни букилувчанликка синаш схемаси.

*a* — сивов асбэснинг кўриниш; 1 — мэховик; 2 — ойна; 6 — синаш схемаси; 1 — пуансон; 2 — намуна; 3 — матрица; 4 — қисқич;

синаш пресслаш билан олиб борилса  $d \geq 15$  олинади). Агар бу синашда уларда дарзлар, ёриқлар, синиқлар бўлмаса, материал яроқли ҳисобланади (17-расм).


### 3. Материалларни ботилувчанликка синаш

Автомобиль қанотлари турли металл ғилофлар каби деталлар қалинлиги 2 мм гача бўлган пўлат листлардан совуқлашин штамплаш йўли билан олинади. Шу боисдан бу материаллар ботилувчанлик даражасига синалади. Бунинг учун листлардан квадрат шаклли намуналар кесиб олиниб, уларни бирма-бир матрица устига қўйиб, четлари қисқич билан кесилгач, пуансон билан маълум юклама остида дарз кетгунча босиб ботилтирилди (18-расм *a*, *b*). 14-жадвалда синаладиган лист материалнинг қалинлигига кўра намуна томонлари ва матрица тешикларининг ўлчами келтирилган.

Намунанинг ботилтирилган чуқурлигига кўра ботилувчанини аниқланади ва техник шартга кўра материалларнинг бу ишловларга яроқлилиги ҳақида холоса чиқарилади.


### 4. Материалларнинг такрор букилувчанлигини синаш

Материалларнинг такрор букилувчанлигини синашда унинг букилиб тўғриланишига бардош бериш даражасига кўра букилувчанлигини аниқланади. Бу усулдан узунлиги (*L*) 150 мм, диаметри (*d*) 0,8 дан 7 мм гача бўлган сим ва чивиқлар, шунингдек, қалинлиги (*h*) 5 мм гача бўлган листлар (бунда намуналар эни  $B = 2h + 10$  мм олинади, кейин уларни бирма-бир тиск жағлари орасига қисиб, гоҳ бир томонга тоғ иккинчи то-

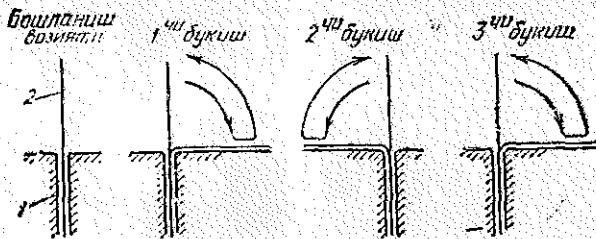

19-расм. Лист материалларни тақрор букилувчанликка синаш схемаси.

1 — тиска жетілдірілген; 2 — намуна.

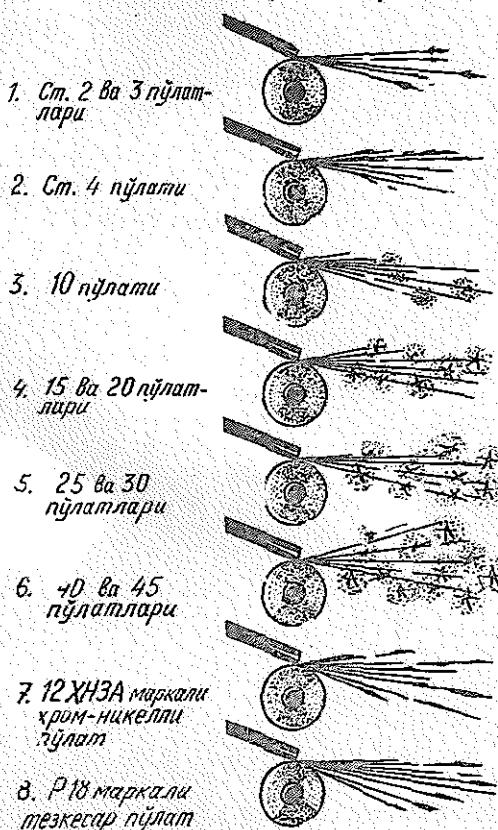

20-расм. Түрлі пұлаттардан ажralадын үчкүнлар турлары:

1 - Үчкүнлар от сарық, тармоқлар сони күпроқ; юлдузчалар хосил бұлады; 2 - Үчкүнлар от сарық, тармоқлар Ст2 ва Ст3 пұлаттарнан ингичкароқ; на гүжірок; Юлдузчалар хосил бұлады; 3 - Үчкүнлар от сарық тармоқлар сони кимрок. Озирек юлдузчалар хосил бұлады; 4-Үчкүнлар от сарық, тармоқлар ва юлдузчалар сони 10 пұлатникидан күпроқ; 5-Үчкүнлар от сарық, тармоқлар ва юлдузчалар сони 15 ва 20 пұлаттарнан күпроқ; 6-Үчкүнлар сарық, тармоқлар сони жуда күп, ирик юлдузчалар хосил бұлады, толаларшының үчлары шығып; 7-Үчкүнлар сарық, үчкүнларнан үчларда стрелкалар бор. Юлдузчалар хосил бұлмайды; 8-Үчкүнлар түк кызыл, тармоқлар сони кимрок. Юлдузчалар хосил бұлмайды.

Синаладиган намуна қаланылғы, мм	Намуна томоплари узунлігі, мм	Матрица төшігі диаметри, мм
2 дан 4 гача	70 дан 90 гача	27
1,5 дан 2 гача	70 дан 90 гача	27
1,0 дан 1,5 гача	10 дан 20 гача	5

монга  $90^\circ$  га (минутига тахминан 60 марта тезликда) то сингунча букилади (19-расм). Букилиш сонига күра тақрор букилувчанлик аниқланади.

### 5. Пўлатлар хилини ва маркасини уларни чархлашда чиқаётган учқун турларига кўра аниқлаш

Баъзи ҳолларда, тахминий бўлса-да, пўлатлар хилини ва маркасини тезда аниқлаш зарур бўлади. Бундай ҳолда ундан бир бўлагини олиб, чарх тошда ишлов берилади. Бунда ажралаётган металл заррачаларининг ҳавода ёнишида ҳосил бўлаётган учқун турига кўра унинг хилини аниқласа бўлади. 20-расмда турли пўлатларнинг қандай маркаларидан чиқадиган учқунлар турлари кўрсатилган.

Юқорида кўрсатилган усууллардан ташқари, материалларни суюқланувчанлиги, ҳажмий (чизиқий) киришувчанлиги, кесиб ишланувчанликлари каби технологик хоссаларини аниқлаш усууллари ҳам бор, улар ҳақида курснинг тегишли бўлимларида маълумотлар берилган. Талабалар синашда олган натижаларни тубандаги 15-жадвалга қайд этадилар.

15- жадвал

Тартиб №	Намуна е斯基зи	Синаш схемаси	Синашда олинган кўрсаткичлар	Хуноса

### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Металл ва унинг қотишмаларининг технологик хоссалари дегава қандай хоссаларини тушувасиз?
- Нима учун металл ва унинг қотишмаларининг технологик хоссаларини синаш зарур?
- Металл ва унинг қотишмаларининг қанақа технологик хоссаларини биласиз?
- Металл ва унинг қотишмаларининг бирор технологик хоссасини аниқлаш усулини тушунтириб беринг.

## 4-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ СИФАТИНИ МИКРОСТРУКТУРАСИ ЁРДАМИДА ҮРГАНИШ


Ишдан мақсад. Металл ва унинг қотишмаларининг синик юзасининг характеристига қараб макроструктураларини кўз билан, зарур бўлса лупа ёрдамида 20 ... 30 марта катталашиб кузатиш натижасида намуна ёки деталнинг пухталигига путур етказувчи нуқсонлар (ғоваклик, дарз, шлак қўшимчалар, таркиб иотекислиги) ва бошқа кўрсаткичларни үрганиш.

#### Умумий маълумот

Машина деталлари ва турли конструкция элементлари конструкцион материаллардан турли технологик усуллар билан олинади. Айрим технологик сабабларга кўра уларнинг ишлатилиш кўрсаткичларига путур етказувчи нуқсонлар бўлиши мумкин. Шу сабабли уларнинг сифатини кузатиш мақсадида оддий макроанализ деб аталувчи усулдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Талабалар лаборатория ишида ўқитувчи томонидан кўйилган масалаларни: 1) синик юзасини, 2) макро тузилишини кузатиб ўрганадилар.

1. Синик юзасини кузатиш. Бунинг учун кузатиладиган металдан намуналар тайёрлаб, уларни маятникини копёрда ёки болға ила уриб синдириб, синик юза донадорлиги, нуқсонлар бўлса хили, ҳажми ва характеристига кўра металлнинг хоссаси аниқланади. Айтайлик, юза хира тусли толали бўлса, бундай юзалар қовушоқ металларга тааллуқли бўлади, чунки деформациялангани учун доналар шакли ва ўлчамини аниқлаб бўлмайди. Агар юза ялтироқ тусли, йирик донали бўлса, бунда улар кристаллик мўрт металларга тааллуқли бўлади. Бу хил металлarda синиш доналар бўйича ёки доналар аро юз бериши мумкин. Шуни ҳам қайд этиш лозимки, металларга юк қўйиш характеристига ва ҳарорат шароитига кўра қовушоқ металлнинг мўрт синиши ва, аксинча, мўрт металлнинг қовушоқ синиши юз бериши ҳам мумкин. Углеродли пўлатлардан фарқли ўла-роқ легирланган пўлатларда флокенлар деб аталувчи нуқсонлар, шунингдек, шифер тарзидаги нуқсонли синишлар учраши мумкин. Бунга сабаб босим билан ишланган легирланган пўлатларни 200—220°C ҳарорат оралықларида тез совитилганида қаттиқ эритмада эриган водород ундан ажралишга улгиролмаганлиги оқибатида бу хил нуқсонлар ва синилмалар учрайди.

2. Макротузилишини кузатиш. Бунинг учун кузатиладиган металлнинг тегишли жойидан бўйи ёки кўндаланг кесими бўйлаб маълум ўлчамили намуналар кесиб олиб, уларнинг сирт юзалари аввалига йирик тишли эговда, кейин майин тишли эговда эговлангач, майда донли жилвир қофоз билан жилвирланади. Бунда бир номерли жилвир қофоздан иккинчи номерли жилвирли қофозга ўтишда намунани 90° га буриб, сиртидаги

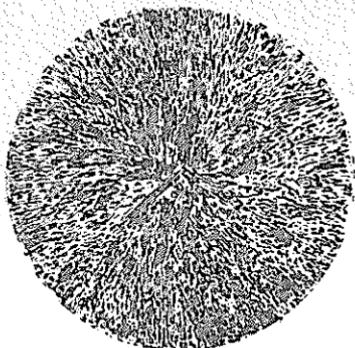

21-расм. Куйма пўлатни кўндаланг кесим юзи бўйича макроструктураси.

90°C гача қиздирилган реактив (персульфат аммоний) нинг сувдаги 15% ли эритмаси маълум миқдорда қўйилади.

3. Қисқичда намунани олиб, реактивга туширилади ва уни у ерда 5—10 минут сақланади.

4. Намунани қисқичда реактивдан олиб, сув билан ювиб қуритилади.

5. Намунанинг тузилиши кузатилади (21-расм).

### Металлардаги дарз, ғоваклик каби нуқсонларни кузатиш

1. Намуналар тайёрланади.

2. Намуналарнинг сирт юзи спиртда намланган пахта билан артилиб, уларни махсус шкафдаги чинни косага қўйилган 60—70°C ли реактив ( $50 \text{ см}^3 \text{ HCl}$  нинг  $50 \text{ см}^3$  сувдаги эритмаси) га тушириб, у ерда 10—45 минут сақланади.

3. Намуналарни эритмадан қисқичда олиб аввалига сув, кейин нитрат кислотасининг сувдаги 10—15% ли эритмаси билан ювиб, қуритамиз.

4. Намуналар сиртини кўз билан, зарур бўлса лупа билан кузатиб, сирт юзада кўринган ғоваклар ва дарзлар каби нуқсонларни кузатамиз.

### Металларни сифатига путур етказувчи олтингугурт, фосфор ва углерод элементлари бирикмаларининг тақсимланишини Бауман усулида кузатиш

а) Олтингугуртнинг тақсимланишини аниқлаш. Олтингугурт пўлатда  $\text{FeS}$  ва  $\text{MnS}$  бирикмалар тарзида бўлади. Масалан,  $\text{MnS}$  нинг суюқланиш ҳарорати  $1193^\circ\text{C}$  бўлганлиги учун у металлнинг кристалланиш жараёнида донлар аро жойлашади. Бу ҳол металл қиздирилганда донлар боғланишини заифлантиради, яъни қиздирилганда синувчан бўлиб қолади. Металлардаги

чизиқлар йўқолгунча жилвирлаш олиб борилади. Кейин намунани юзасига кислота эритмаси таъсир эттирилади. Турли тузилмалар кислота таъсирига турлича берилиши сабабли, намунада донлар шакли ва ўлчамлари, толалилиги, тобланган қатлам қалинлиги, ғоваклар, дарзлар, шлак қўшимчалар ва бошқалар кўринади.

### Куйма металл тузилишини кузатиш

1. Юқорида айтилган тарзда намуна тайёрланади.

2. Махсус шкафдаги сувли идишга чинни косача қўйиб, унга 80—

90°C гача қиздирилган реактив (персульфат аммоний) нинг сувдаги 15% ли эритмаси маълум миқдорда қўйилади.

3. Қисқичда намунани олиб, реактивга туширилади ва уни у ерда 5—10 минут сақланади.

4. Намунани қисқичда реактивдан олиб, сув билан ювиб қуритилади.

5. Намунанинг тузилиши кузатилади (21-расм).

### Металлардаги дарз, ғоваклик каби нуқсонларни кузатиш

1. Намуналар тайёрланади.

2. Намуналарнинг сирт юзи спиртда намланган пахта билан артилиб, уларни махсус шкафдаги чинни косага қўйилган 60—70°C ли реактив ( $50 \text{ см}^3 \text{ HCl}$  нинг  $50 \text{ см}^3$  сувдаги эритмаси) га тушириб, у ерда 10—45 минут сақланади.

3. Намуналарни эритмадан қисқичда олиб аввалига сув, кейин нитрат кислотасининг сувдаги 10—15% ли эритмаси билан ювиб, қуритамиз.


4. Намуналар сиртини кўз билан, зарур бўлса лупа билан кузатиб, сирт юзада кўринган ғоваклар ва дарзлар каби нуқсонларни кузатамиз.

### Металларни сифатига путур етказувчи олтингугурт, фосфор ва углерод элементлари бирикмаларининг тақсимланишини Бауман усулида кузатиш

а) Олтингугуртнинг тақсимланишини аниқлаш. Олтингугурт пўлатда  $\text{FeS}$  ва  $\text{MnS}$  бирикмалар тарзида бўлади. Масалан,  $\text{MnS}$  нинг суюқланиш ҳарорати  $1193^\circ\text{C}$  бўлганлиги учун у металлнинг кристалланиш жараёнида донлар аро жойлашади. Бу ҳол металл қиздирилганда донлар боғланишини заифлантиради, яъни қиздирилганда синувчан бўлиб қолади. Металлардаги


олтингугуртнинг тақсимланишини аниқлаш учун тубандаги ишлар қилинади:

1. Намуналар тайёрланади.
2. Намуналар сирт юзаси спиртда намланган пахта билан артилиб, шу томонини юқорига қаратиб столга қўйилади.
3. Бром-кумушли фото қоғозни сульфат кислотасининг сувдаги 5%ли эритмасига тушириб, 5—10 мин сақлагач, уни олиб, ортиқча шимилган эритмадан ҳоли этиш учун иккита фильтр қоғоз орасига олиб, қофозларни унга оҳиста босамиз.
4. Фото қоғозни эмульсия томони билан намуналар юзига қўйиб, улар оралиғидаги газ пуфакчаларни чиқариш учун устидан резина валикни юргизамиш-да, бу вазиятда уни 2—3 минут сақлаймиз.
5. Бром-кумушли қоғозни намуна устидан олиб, аввалига сувда, сўнгра гипосульфитининг сувдаги 25% ли эритмасида маълум вақт сақлаб ишлангандан кейин олиб, яна сувда ювига, ҳавода қуритилади. Бунда қоғоз сиртидаги, қорамтири жигарранг жойлар олтингугуртга бой сульфитларни кўрсатади (22-расм, а). Бунинг сабаби шундаки, қоғозга шимилган сульфат кислота металлдаги, масалан, FeS билан реакцияга киришади  $H_2S$  ажralиб, у фото-қофоздаги бромли кумуш билан реакцияга киради:

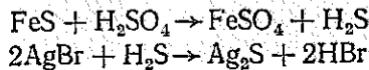


Кейин қоғозни сувда ювига, 10% гипосульфитда ишлаб, сўнгра сувда ювига қуритилади.  $Ag_2S$  фотоқоғозга қорамтири жигарранг тус беради.

- б) Фосфор ва углероднинг тақсимланишини аниқлаш. Маълумки, фосфор миқдори пўлатда 0,1—0,2% бўлса, совуқда мўрт, синувчан бўлади. Шу сабабли унинг миқдори қанча кам бўлса, шунча яхши.

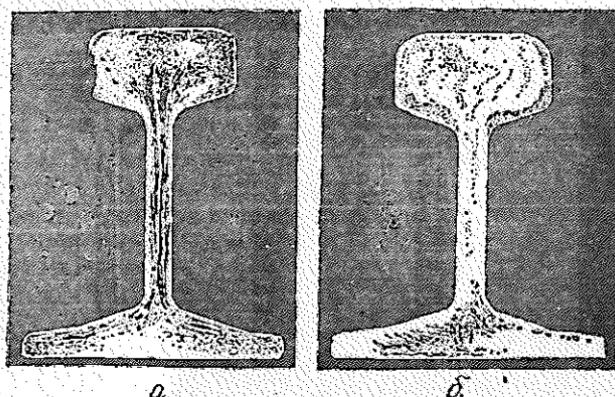

22-расм. Намунала олтингугуртли бирикмалар (а), фосфорли ва углеродли бирикмалар (б) ни тақсимланиши.

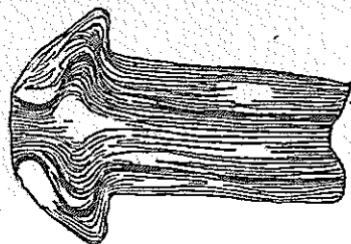

23-расм. Босим билан ишловда олинган парчин миҳдаги толалик схемаси.

Фосфорнинг тақсимланишини аниқлаш учун тубандаги ишлар қилинади:

1. Намуналар тайёрланади.
2. Намуналар маҳсус шкафдаги форфор косачадаги реактив (85 гр.  $\text{CuCl}_2$ , 53 гр.  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ва 1000 см<sup>3</sup> сувли эритма) га туширилиб, унда 1—2 мин сақлаймиз. Бунда эритмада Fe әриб, Cu ажралиб намуна сиртига ўтиради.
3. Реактивдан намунани қисқич ёрдамида олиб, сиртига ўтирган Cu ни сув билан юваб тозалангач, нам пахта билан артиб қуритилади.
4. Намуна сиртида фосфорга ва углеродга бой жойлари тезроқ әриганлиги сабабли қорайиб кўринади (22-расм, б).

### Металлардаги толалиликни кузатиш

Металлдаги сульфидлар, оксидлар ва шлаклар босим билан ишлашда деформация йўналишида чўзилиб, тола ҳосил қилади, шу сабабли деталларни тайёрлашда тола йўналиши бўйича пухталанишини ҳисобга олинмоғи лозим.

Металлардаги толалик тузилишни аниқлаш учун тубандаги ишлар қилинади:

1. Намуналар тайёрланади.
2. Фосфорнинг тақсимланишини кузатишдаги эритма олиниб, намунани фосфорли косадаги иссиқ реактив туширилади ва 1—2 мин сақланади. Агар кучлироқ реактивда ишлаш зарур бўлса, реактив сифатида дарз, ғовакларни кузатишда фойдаланиладиган эритмадан фойдаланиб, намунани унга тушириб, 30—50 мин сақланади.
3. Реактивдан намунани қисқич ёрдамида олиниб, аввалига сувда, кейин нитрат кислотасининг сувдаги 10—15%ли эритмасида ювилиб, қуритилади.
4. Намуна сирти кузатилади, бунда толалик яқол кўринади (23-расм).
5. Кузатувлар натижасида олинган материалларни 10-жадвалнинг тегишли устунларига қайд этилади.

16-жадвал

Тартиб номери	Намуна ёки деталь эскизу	Фойдаланилган реактив	Кўрилган манзара	Хулоса

## Үз-үзини текшириш учун саволлар

- Лаборатория ишидан мақсад.
- Намуналарни сиңашда қандай нүқсонлар күрдингиз ва бу нүқсонларнинг ҳосил бўлиш сабаблари нимада?
- Металл намуналарда олтингутурт ёки фосфор биринчаларининг металл хосасига таъсири ва улардан бирининг тақсимланишини қандай аниқлаган-лигингизни тушунтириб беринг.
- Легирланган пўлатларда углеродли пўлатлардан фарқли ўлароқ яна қандай нүқсонлар учрайди, бу нүқсонларнинг ҳосил бўлиш сабаблари нимада?

### 5-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### ИККИ КОМПОНЕНТЛИ ҚОТИШМАЛАРНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАСИНИ ТУЗИШ ВА ДИАГРАММАНИНГ ТУРЛИ СОҲАЛАРИДАГИ ФАЗАЛАР ХИЛИ ВА МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ

Ишдан мақсад. Икки компонентли қотишмаларнинг ҳолат диаграммасини тузиш билан танишиш ва турли соҳалардаги фазалар тили ва миқдорини аниқлаш.

Умумий маълумот. Қотишмалар таркибига кирувчи компонентлар миқдорига ва уларнинг нисбатларига кўра қотишмаларнинг хоссалари ҳар хил бўлади. Қотишмаларнинг компонентлар хили ва миқдорига, ҳароратига, фазаларнинг ўзгаришлигини график равишда ифодаловчи диаграммага кўра шу системага кирувчи қотишмаларнинг суюқланиш ва қотиш ҳароратларини, турли ҳароратлардаги мувозанат фазалар хили ва миқдорини, бинобарин, хоссалари ва ишлатиш жойларини аниқлаш мумкин. Ушбу лаборатория ишида аввалига Pb—Sb ли қотишманинг ҳолат диаграммасини тузиш усули билан танишилади.

#### Фойдаланиладиган қотишма, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Қўроғшин-сурма қотишмасининг ҳолат диаграммасини тузиш учун компонентлардан ташқари, бир неча ҳар хил таркибли қотишмалар, тигель (қопқоқли сопол идиш), термопарали муфель печи, микроскоп ва бошқалардан фойдаланилади.

17-жадвал



Металларнинг % миқдори		Критик ҳароратлари, °С да	
Pb	Sb	кристалланиш бошланиши	кристалланиш тугаси
100	0	327	246
90	10	260	246
87	13	246	246
80	20	270	246
70	30	320	246
60	40	365	246
20	80	540	246
0	100	613	—

**Ишни бажариш тартиби.**  $Pb$  ни,  $Sb$  ни ва уларнинг турли концентрацияли қотишка компонентлари олинниб, ҳар бирини алоҳида-алоҳида печдаги тигелга солинади ва қиздириллади. Кейин секин-аста совита бориб, уларнинг кристалланишининг бошланиш ва тугаш ҳароратларини аниқлаймиз. 17-жадвалда  $Pb$ ,  $Sb$  ва уларнинг айрим концентрацияли қотишмаларининг критик ҳароратлари келтирилган. (Талабалар худди шундай тартибда берилган қотишка, масалан  $Sn-Zn$  қотишмали компонентларини ва турли таркибли қотишмаларнинг критик ҳароратларини аниқлайдилар). Координаталар системасининг ордината ўқига критик ҳароратларни, абсцисса ўқига қотишмадаги  $Sb$  нинг % миқдорини белгиланади. Сўнгра абсцисса ўқидан қотишманинг характерли концентрацияларидан вертикал чизиқлар чиқариб, бу чизиқларга уларнинг кристалланишининг бошланиш ва тугаш критик ҳароратлари белгиланади. Кейин кристалланишининг бошланиш ва тугаш ҳароратларини ўзаро туташтириб,  $Pb-Sb$  ли қотишманинг ҳолат диаграммаси тузилади. 24-расм, а да  $Pb-Sb$  ли қотишманинг ҳолат диаграммаси келтирилган. Диаграммадан кўринадики,  $Pb-Sb$  қотишмаси АСВ чизигидан юқорида суюқ эритма ҳолатда,  $DCE$  чизигидан пастда қаттиқ эритма ҳолатида бўлади. Бу чизиқлар оралиғидаги ҳароратда эса қотишка ҳам суюқ, ҳам қаттиқ ҳолатда бўлади.

Қотишмаларнинг ҳарорати ва концентрацияси ўзгаришида фазалар ўзгаришини кузатмоқчи бўлсак, масалан, 24-расм, бдан кўринадики, суюқ ҳолатдаги  $a_1$  нуқта таркибли эритмани аста-секин совитиб борсак  $a_1$  нуқтали ҳароратгача қотишка суюқ эритма ҳолатда бўлади. Қачонким, ҳарорат  $a_1$  нуқтага келганда суюқ фазадан  $Pb$  кристаллари ажрала бошлайди ва қотишка ҳарорати пасайган сари ажралаётган  $Pb$  кристалларининг миқдори орта боради. Қотишка ҳарорати  $a_2$  нуқтадаги  $246^{\circ}\text{C}$  ҳароратли эвтектик ( $87\% \text{ Pb}$  ва  $13\% \text{ Sb}$ ) таркибга келганда суюқ эритма кристалланиб,  $Pb$  ва  $Sb$  нинг кристалларидан иборат бўлган механик аралашма ҳосил бўлади ва бу аралашма эвтектика дейилади.

Шундай қилиб, қотишка «С» нуқтали ҳароратдан паст ҳароратда  $Pb$  кристаллари билан эвтектикадан иборат бўлади. Эвтектикадан кейинги қотишмаларни ( $Sb > 13\%$ ) суюқ эритма ҳолатидан секин-аста совитиб борсак, ҳарорати СВ чизиқли ҳароратга келганда ундан  $Sn$  кристаллар ажрала бошлайди. Қотишмани янада совитиб боришда суюқ эритмадан ажралаётган  $Sb$  кристаллар миқдори орта боради. Қачонким, ҳарорати СЕ чизиқли ҳароратга келганда суюқ эритмада  $Sb$  нинг миқдори эвтектик таркибга келгани учун у  $Pb$  билан  $Sb$  кристалларининг механик аралашмаси кристалларидан иборат бўлган эвтектикага ўтади. Бу қотишмани уй ҳароратигача совитиб борилганда ҳам тузилишида ўзгаришлар юз бермайди.

Агар  $Pb-Sb$  қотишмаларининг ҳолат диаграммасини айрим соҳаларга ажратсак, қотишка I соҳада — суюқ эритма; II соҳада  $Pb$

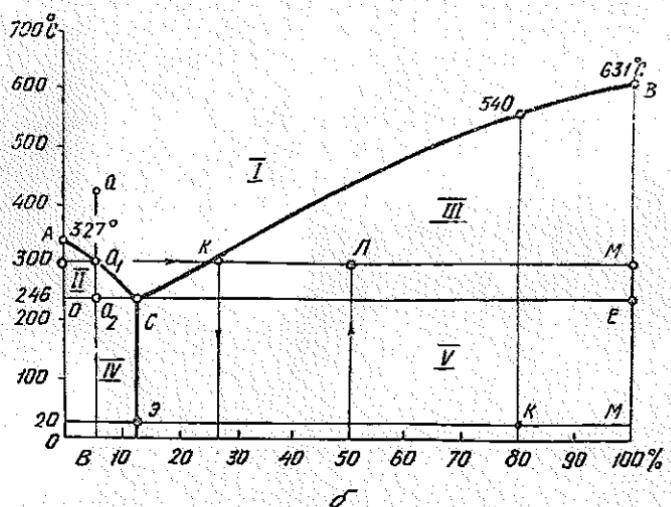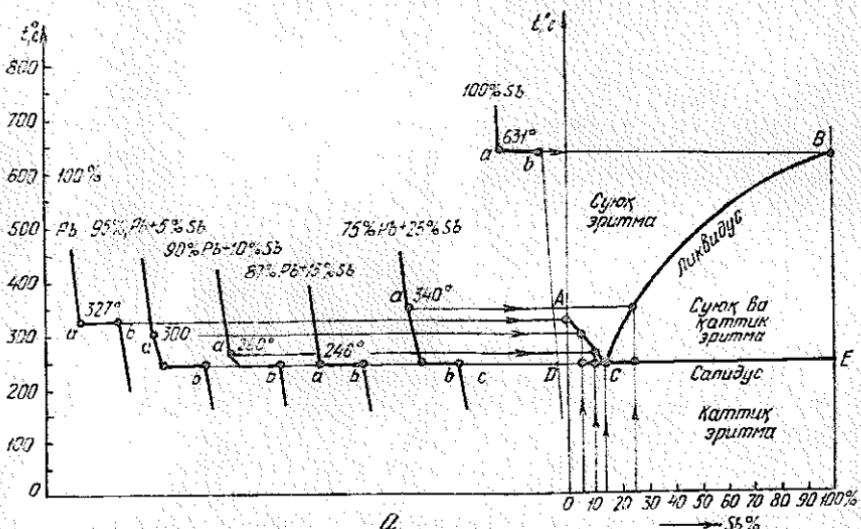

24-расм. Pb—Sb қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси (а) ва фазалар ўзгариш графиги (б).

+ суюқ эритма; III соҳада  $Sb_{kp}$  + суюқ эритма; IV соҳада  $Pb_{kp}$  + эвтектикада ва V соҳада  $Sb_{kp}$  + эвтектикадан иборат бўлади. Тажриба асосида тузилган мувозанат ҳолатдаги Pb—Sb қотишманинг ҳолат диаграммаси тўғри тузилганлигини кузатиш учун унинг эркинлик даражалари сони билан компонентлар сонларининг фазалар-аро боғлиқлигини ифодаловчи фаза қонуни формуласидан фойдаланиш мумкин:

$$C = K - \Phi + 1,$$

бу ерда  $C$  — система эркинлик даражалари сони;  $K$  — компонентлар сони;  $\Phi$  — фазалар сони; 1 — ташқи омил — ҳарорат. Диаграмманинг I соҳасини кузатсак, у ерда фақат суюқ фаза борлигини кўрамиз. Қотишма кўрсаткичларини формулага қўйсак,  $C=2-1+1=2$  га teng бўлади. Маълумки, системанинг ҳарорати ва концентрацияси ўзгарса ҳам бу соҳада фаза ўзгармайди. Худди шундай бўлак соҳалар кўрилса, диаграмма тўғри тузиљанлигига ишонч ҳосил қилинади. Қотишмаларнинг турли соҳалардаги фазалар хилини ва миқдорини аниқлашга тубандада бир неча мисоллар келтирилган.

1. Таркибидаги 50% Sb ва 50% P бўлган қотишманинг 300°C ҳароратда қандай фазалардан иборатлиги ва уларнинг миқдорини аниқлаш керак дейлик.

Бу масалани ечиш учун қотишманинг ҳолат диаграммасини олиб, ордината ўқида 300°C ли ҳароратни белгилаб, ундан горизонтал чизиқ ўтказамиз. Кейин абсцисса ўқидан қотишманинг 50% Sb ли концентрациясини белгилаб, ундан вертикал чизиқ чиқарсак, бу чизиқлар кесишган нуқтани  $L$  ҳарфи билан белгилаймиз. Бу нуқта қотишманинг берилган ҳолатини билдиради. Диаграммадан кўринадики, қотишма бу соҳада Sb кристаллари билан суюқ эритмадан иборатdir. Қотишманинг  $L$  нуқтасидаги фазаларнинг миқдорини аниқлаш учун бу нуқтадан ўтган горизонтал чизиқни СВ чизиқ билан кесилган нуқтасини аниқлаб бу нуқтани  $K$  ҳарфи билан белгилаймиз, кейин бу нуқтадан абсцисса ўқига тик чизиқ туширсак, Sb кристалларнинг % миқдорини аниқланади ва у 26% бўлади (24-расм, б). Суюқ ва қаттиқ фазалар миқдорини % ҳисобида кесмалар қоидаси билан ҳам аниқлаш мумкин:

$$\text{бунда суюқ фаза миқдори } Q_c = \frac{LM}{KM} \cdot 100 = \frac{50}{74} \cdot 100 = 67,5\%$$

$$\text{қаттиқ фаза миқдори эса } Q_k = \frac{KL}{KM} \cdot 100 = \frac{24}{74} \cdot 100 = 32,5\%$$

бўлади.

Қотишманинг фазалар хоссасини ва миқдорини билсан, унинг хоссасини тахминан бўлса ҳам биламиш.

18-жадвал

Кузатиш натижалари

Таркиб №	Қотишма компонентлари	Тузилган ҳолат диаграммаси	Турли соҳалардаги фазалар хили	Бирор соҳадаги фазаларнинг хили ва % миқдори	Қотишманинг хоссаси хоқида фикр юратиб, кўйланиш жойларини белгилаш

Худди юқорида күрилган тартибда топшириқда берилган қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси тузилиб, уларнинг турли соҳалардаги фазалар хили, миқдори аниқланади.

Кузатиш натижалари 18-жадвалнинг тегишли устунларига ёзилади.

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Икки компонентли қотишманинг ҳолат диаграммаси амалда қандай тузилишини мисолда тушунтиринг.
2. Ҳолат диаграммаси қанчалик тўғри тузилганини аниқлаш мумкини ва қандай аниқланади?
3. Таркибида 80% Sb ва 20% Pb бўлган қотишманинг фазалар хили ва миқдорини қандай аниқлаш мумкин?
4. Эвтектика тузилмали қотишима хоссалари нима учун бўлак тузилмали қотишмалардан фарқланади ва унга сабаб?


## 6. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### ТЕМИР-УГЛЕРОД ҚОТИШМАЛАРИНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАСИНИ ТУЗИШ ВА ТУЗИЛИШЛАРИНИ УРГАНИШ

**Ишдан мақсад.** Қотишмаларининг ҳолат диаграммасини тузиш, унинг суюқ эритма ҳолидан аста-секин уй ҳароратигача совитишда тузилишидаги ўзгаришлари билан танишилгач, фазалар хилига ва миқдорига кўра маркаси ва ишлатилиш жойларини белгилаш.

**Умумий маълумот.** Темир билан углерод қотишмалари (пўлат ва чўянлар) асосий конструкцион материал бўлиб, уларда углерод 6,67% бўлади. Лекин уларнинг амалда фойдаланиладиган қотишмаларида углероднинг миқдори 3,5—5% дан ортмайди. Темир углерод қотишмасининг химиявий таркибига, унинг қолипда совиши тезлигига кўра углерод темир билан  $Fe_3C$  бирикма ёки графит тарзида бўлади. Шунга кўра бу қотишмаларнинг ҳолат диаграммасини  $Fe$ — $Fe_3C$  ли ва  $Fe$ —Г диаграммаларига ажратиласди.  $Fe$ — $Fe_3C$  ли қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси худди  $Pb$ —Sb қотишмаларининг ҳолат диаграммасидек тузилади. Термик таҳлил маълумотлари асосида координаталар системасининг ордината ўқи бўйлаб темирнинг ва унинг турли миқдордаги углеродли қотишмаларининг критик ҳароратлари, абсцисса ўқи бўйлаб қотишмалардаги углерод миқдори белгиланади. Кейин уларнинг характерли концентрацияларидан вертикал чизиқлар чиқазиб, бу чизиқларга уларнинг кристалланишининг бошланиш ва тугаш критик ҳароратлари нуқталарини белгилаб, бу нуқталарни ўзаро туташтирасак, мувозанат ҳолатли  $Fe$ — $Fe_3C$  қотишмасининг ҳолат диаграммаси тузилади (25-расм.) Тубандада  $Fe$ — $Fe_3C$  ҳолатдаги қотишмаларнинг тузилмалари ва уларнинг хоссалари келтирилган.

**Феррит (шартли белгиси — Ф).** Углероднинг алфа темирдаги кратик эритмаси  $[Fe_\alpha(C)]$  бўлиб, унда углероднинг миқдори уй ҳа-

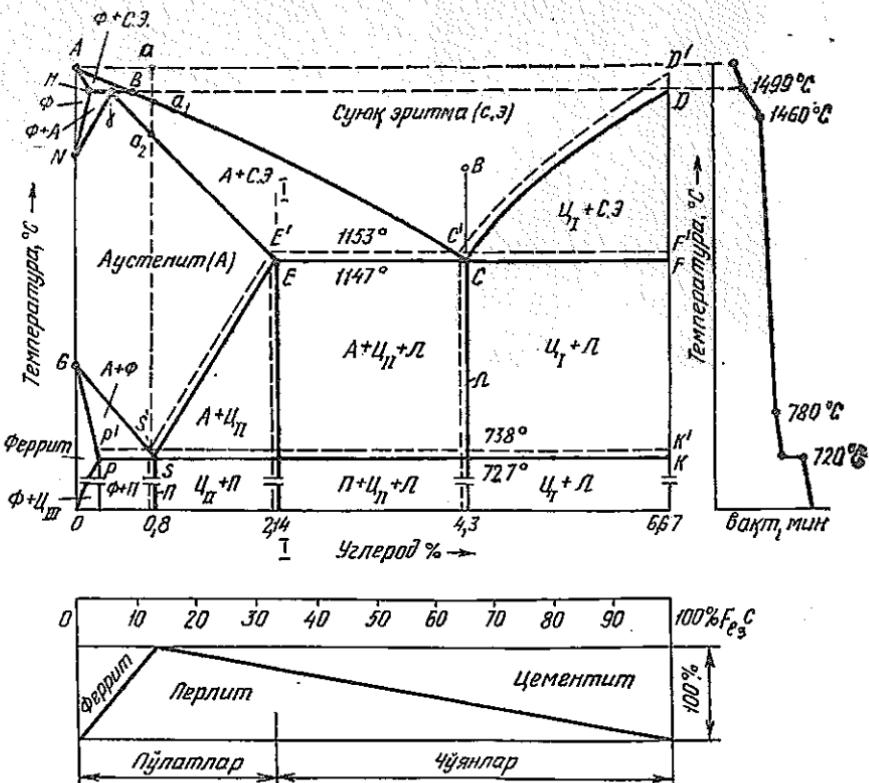

25-расм. Қотишмаларнинг ҳолат диаграммаси.

рорагида тахминан 0,006%, 727°C да 0,025% бўлади. Бундай тузилищдаги қотишма техник темир дейилади. Феррит пластик тузилиши бўлиб, унинг чўзилишга кўрсатадиган мувакқат мустаҳкамлиги  $\sigma_b = 250 - 300$  МПа, нисбий узайиши  $\delta = 40 - 50\%$ , қаттиқлиги HB = 800 — 1000 МПа зарбий қовушоқлиги KC = 20 — 30 кг.м/см<sup>2</sup> оралигида бўлади.

Аустенит (шартлы белгиси — А). Углероднинг гамма темирдаги қаттиқ эритмаси ( $Fe_1(C)$ ) бўлиб, бу эритмада углероднинг миқдори 2,14% гача бўлади. Лекин қотишманинг ҳарорати пасайган сари углероднинг аустенитда эриш миқдори камая боради. Масалан,  $1147^{\circ}\text{C}$  да 2,14% бўлса,  $727^{\circ}\text{C}$  да 0,8% гина эрийди. Аустенитнинг чўзилишга кўрсатадиган мувакқат мустаҳкамлиги  $\sigma_b = 370 - 450 \text{ MPa}$ , нисбий узайиши  $\delta = 40 - 50\%$ , қаттиқлиги  $HV = 1600 - 2000 \text{ MPa}$ .

Цементит (шартли белгиси — Ц). Темирнинг углерод билан кимёвий бирикмаси ( $Fe_3C$ ) бўлиб, бу бирикмада угле-

роднинг миқдори 6,67 % бўлади. Цементит жуда қаттиқ ва мурт, қаттиқлиги  $HV = 8000$  МПа. Пластиклиги жудаям кичик, амалда нолга яқин.

Перлит (шартли белгиси — П). Феррит ва цементит фазаларининг механик аралашмаси, унинг таркибида 0,8% углерод бўлади. Перлит аустенитни аста-секин совитишда унинг парчаланишида ҳосил бўлади, перлитни чўзишишга кўрсатадиган ўртacha мустаҳкамлиги  $\sigma_y = 450 - 630$  МПа, цементит шаклига кўра перлитнинг пластинкали ва донадор хилларга ажратилади. Донадор перлит пластинкасига қараганда пластикроқ ( $HV = 1600 - 2200$ ) МПа, нисбий узайинши — 8 — 10%.

Ледебурит (шартли белгиси — Л). Аустенит ва цементит фазаларининг механик аралашмаси, таркибида 4,3% углерод бўлади. Ледебуритнинг ўртacha қаттиқлиги  $HV = 1800 - 2200$  МПа.

Графит (шартли белгиси — Г). Металл массасида турли шаклда бўладиган углерод бўлиб, қаттиқлиги  $HV = 30 - 50$  МПа.

Бундан ташқари, темир қотишмаларида оз бўлса-да сульфидлар, фасфидлар, оксидлар, нитритлар ҳам учрайди. Fe—Fe<sub>3</sub>C ҳолат диаграммасининг қайси соҳасида қандай тузилмалар барқарор бўлиши диаграммадан кўринади. Ҳолат диаграммасини кузатсан, унинг чап томонидаги ордината чизигидаги A нуқта темирнинг суюқланиш ҳароратини, N ва G нуқталар темирнинг аллотропик ўзгариш критик ҳароратларини ва ўнг томондаги вертикал чизиқдаги D нуқта Fe<sub>3</sub>C нинг суюқланиш ҳароратини билдиради. Агар ҳолат диаграммасининг абсцисса ўқидаги 2,14% углерод борлигини кўрсатувчи нуқтадан вертикал 1—1 чизиқ чиқарсан, бу чизиқ уни икки қисмга ажратади. Бунда унинг чап қисми пўлатларга ва ўнг қисми чўянларга тааллуқли бўлади. Маълумки, тўла юмшатилган пўлатларнинг таркибидаги углерод миқдорига кўра, уларни эвтектоид ( $C = 0,8\%$ ), эвтектоидгача ( $C < 0,8\%$ ) ва эвтектоиддан кейинги ( $C = 0,8$  дан 2,14%) пўлатларга ажратилади. Худди шунингдек, чўянларни ҳам уларнинг таркибидаги углерод миқдорига кўра эвтектика ( $C = 4,3\%$ ), эвтектикагача ( $C < 2,12$  дан 4,3%) ва эвтектикадан кейинги ( $C > 4,3\%$ ) чўянларга ажратилади. Ҳолат диаграммасидан кўринадики, қотишма ABCD чизигидан (ликвидус) юқори ҳароратда суюқ эритма ҳолатда, AHJECF чизиги (солидус) дан паст ҳароратда қаттиқ эритма ҳолатида ва бу чизиқлар оралиғида суюқ ҳамда қаттиқ эритма ҳолатида бўлади.

AHN соҳада эса феррит ( $Fe_8(C)$ ) тузилиши бўлиб, унда углерод кўпи билан 0,1% бўлади. Ниж N соҳасида эса феррит билан аустенитдан иборат бўлиб, углерод кўпи билан 0,16% бўлади.

ANB соҳада эса у суюқ эритма билан ферритдан иборат бўлади. Пўлатларни суюқ эритма ҳолатидан уй ҳароратигача аста-секин совитиб боришида фаза ўзгаришлари боришини эвтектоид пўлатда кузатайлик. Агар A таркибли суюқ эритмани

аста совитиб борсак, ҳарорати *AC* чизиққа (*a*, нұқтага) келгандың ундаған аустенит кристаллари ажрала бошлайды. Қотишимани янада совитиб боришида эса ажралаётган аустенит кристаллари миқдори орта боради. Қачонким, ҳарорат *JE* чизиқдаги *a<sub>2</sub>* нұқтага келгандың бирламчи кристалланиш тугаб, қотишима батамом аустениттегі үтади. Бу қотишимани то *S* нұқталы ҳароратгача совитишида диффузион жараёнлар оқибатыда аустениттегі углерод ажралып цементиттің кристалланиш марказлары ҳосил бўла бошлагани билан тузилиш ўзгармайди. Қачонким, *S* нұқталы ҳароратга келгандың аустенит феррит билан иккиламчи цементит аралашмасидан иборат бўлган перлитга үтади. Бу қотишимани уй ҳароратигача совитишида ҳам перлиттинг тузилиши ўзгармай сақланади. Агар эвтектоидгача бўлган пўлатларни суюқ әритма ҳолатидан уй ҳароратигача совитиб борилса, ҳарорати *GS* чизиққа келгунча тузилишдаги ўзгаришлар эвтектоид пўлат сингари боради. Лекин ҳарорати *GS* чизиқли ҳароратга келгандың эса аустениттегі феррит кристаллари ажрала бошлаб аустенит кристаллари углеродга тўйина боради. Қотишиманинг ҳарорати *PS* чизиқли ҳароратга келгандың аустенит таркибидаги углерод миқдори эвтектоид таркибига, яъни 0,8% келгани сабабли у перлитга үтади. Демак, пўлат *PS* чизиқли ҳароратдан паст температурагача келганды феррит билан перлиттегі иборат бўлади.

Биз юқорида пўлатларни суюқ әритма ҳолатидан уй ҳароратигача совитиб боришида тузилишдаги ўзгаришлар билан танишдик. Энди чўянларни суюқ әритма ҳолатидан уй ҳароратигача совитиб боришида тузилишдаги ўзгаришлари билан танишайлик.

Агар эвтектик чўянни суюқ әритма ҳолатидан *S* нұқталы ҳароратгача совитиб борилса, бу ҳароратда суюқ әритма аустенит билан бирламчи цементит фазаларнинг механик аралашмаси бўлмиш ледебурит деб аталувчи тузилишга үтади. Агар бу қотишимани *Sk* чизиқли ҳароратгача аста совитиб борилса ледебурит тузилиши аустенитти *Sk* чизиқли ҳароратдан паст температурада барқарормаслиги сабабли у перлитга айланади. Демак, эвтектик чўян *Sk* чизиқли ҳароратдан паст ҳароратда бирламчи цементит билан перлиттегі иборат бўлади, бу тузилмага ҳам ледебурит дейилади.


Эвтектоидгача бўлган чўянларни суюқ әритма ҳолатидан аста-секин совитиб боришида ҳарорати *BC* чизиқли ҳароратга келгандың ундаған аустенит кристаллари ажрала бошлайды. Ҳарорат пасайган сары ажралаётган аустенит кристаллар миқдори орта боради. Қачонким, *EC* чизиқли ҳароратга келганды суюқ фаза аустениттинг цементитли механик аралашмаси бўлмиш ледебуритга үтади. Ҳарораттинг янада пасайишида эса аустениттегі эриган углерод миқдорининг камайиши сабабли ундаған бирламчи цементит ажрала бошлайди. Бу жараён *Sk* ҳароратли чизиққача давом этади. Қачонким, ҳарорат *Sk* чизиққа келганды аустенит тузилиш перлитга айланади. Шундай қилиб, бу ҳарорат-

дан паст ҳароратда қотишка перлит, ледебурит ва иккиламчи цементит фазалардан иборат бўлади. Эвтектикадан кейинги чўяnlарни суюқ эритма ҳолатидан аста совитиб борилганда ҳарорати СД чизиқли ҳароратга келганда, ундан бирламчи цементит кристаллари ажрала бошлайди ва бу жараён СF чизиқли ҳароратгача давом этади. Қотишманинг ҳарорати СF чизиқли ҳароратга келганда суюқ эритма таркиби эвтектика таркибга, яъни  $C=4,3\%$  га келиши сабабли у ледебуритга айланади. Бу қотишмани уй ҳароратигача совитиб борища ҳам тузилиш ўзгаришлари юз бермайди. Маълумки, чўяnlарда углерод 2,14—6,67% гача бўлади. Уларнинг совиши тезлигига ва химиявий таркибига кўра тузилмада углероднинг ҳаммаси ёки анча кўп қисми темир билан кимёвий бириккан ҳолда, яъни темир карбиди ( $Fe_3C$ ) ёки графит тарзида бўлади, уларни оқ, кул ранг, болғаланувчан ва мустаҳкамлиги юқори чўяnlарга ажратилади. Оқ чўяnlар тез совитища олинниб, унда углероднинг кўп қисми  $Fe_3C$  тарзида бўлади. Бу чўяnlардан, асосан, пўлатлар олинади. Шу сабабли бу чўяnlарни қайта ишланадиган чўяnlар деб юритилади. Уларнинг синдирилган юзалари оқиш тусда бўлганлигидан оқ чўяnlар ҳам дейилади. Агар чўяnlар таркибida C, Si лар кўпроқ, Mp камроқ бўлиб, қолипда улар секин совитилса, углерод  $Fe_3C$  бирикма тарзида эмас, балки унинг кўп қисми график пластинкалари тарзида ажралади. Бу чўяnlар суюқланиш ҳароратининг пастлиги, окувчанилиги юқорилиги, қотганда ҳажмининг кам киришиши ва яхши кесиб ишланиши сабабли хилма-хил қўймалар олинади. Шунга кўра уларни қўймакорлик чўяnlари дейилади. Уларнинг синдирилган юзалари кулранг тусда бўлганлигидан кулранг чўяnlар деб ҳам юритилади. Лекин шуни ҳам қайд этиш зарурки, оқ чўян қўймалардан олинган мураккаб шакли, оғир шароитда ишлайдиган кўргина деталлар (прокат жўвалари, поршенилар)нинг хоссаларини яхшилаш ила кесиб ишланадиган этиш мақсадида уларни термик ишлаб, асоси ферритли, перлитли ва аралаш структурали болғаланувчан чўяnlар олинади. Бу ишловда чўяндаги  $Fe_3C$  парчаланиб углерод бодроққа ўхшашиб графикта ўтади. Бу чўяnlарга болғаланувчан чўяnlар дейилади. Кўп ҳолларда қўйма чўяннинг пухталигини ва пластиклигини кўтариш учун уларни қолипга қуйишда унга озгина модификаторлар деб аталувчи металлар ёки уларнинг қотишмалари, масалан, магний ёки унинг 20% Mg+80% Ni ли қотишмаси киритилади. Модификаторларнинг суюқ металlda эримайдиган кукунлари кристалланиш даврида қўшимча сунъий кристалланиш марказлари ҳосил қиласа, эрийдиганлари ўсаётган углерод кристалларининг сиртини юпқа парда билан ўраб уларнинг ўсишига қаршилик кўрсатиб, шарсимон графикга ўтишига олиб келади. Бундай графикнинг минимал юзали бўлиши металл асосига кам пурт етказиб, механик хоссаларини кўтаради.

## Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари


Одатда Fe—Fe<sub>3</sub>C қотишмаларининг тузилишини ўрганиш учун қотишмадан тахминан 10×10 мл намуна кесиб олиниб, унинг бир томони эговланади ёки чарх тошда текисланади. Кейин бу юзани донлари майдаланиб борадиган жилвир қозозлар билан силлиқланиб, сўнгра мовут қопланган, хром ёки темир оксидларнинг сувли эритмаси билан хўлланган ёки Г.О.И. паста суркаб айланувчи дискда ишқаб жилоланади ёки электр жилоланади. Кейин уларнинг микроструктурасини ўрганиш учун 3—8% ли кислота эритмалари таъсир эттирилади. Масалан, қора металлар қотишмаларининг тузилишини ўрганишда, кўпинча, юза нитрат кислота (HNO<sub>3</sub>)нинг спиртдаги 4—5% ли эритмасида бир неча секунд ушланиб, кейин сув билан ювиллиб, спиртда намланган пахта билан артиб қуритилади. Бундай тайёрланган намуна шлиф дейилади.

Шлифни МИМ7 ёки бошқа металлографик микроскопда 200—300 марта катталаштириб тузилиши кузатилади. Металларнинг тузилишини янада чуқурроқ кузатиш зарур бўлган ҳолларда электрон микроскопларда 7000—25000 марта катталаштириб кузатилади. Шуни қайд этиш зарурки, намуна юзинга кислота эритмаси таъсир эттирилганда унинг фазаларининг турлича емирилиши натижасида юзида ғадир-будурлик ҳосил бўлади. Бунда шлиф юзасига йўналтирилган нурни объективига тўғри қайтарган доналари оқиши, четга қайтарган доналари қорамтир бўлиб кўринади (26-расм, а) да металларнинг микротузилишини 60—1350 марта гача катталаштириб ўрганиш-

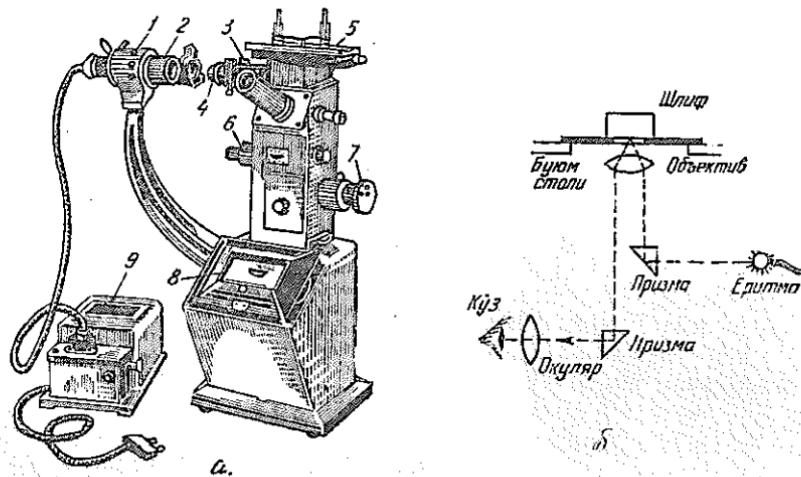

26-расм. Металлографик микроскопнинг кўрининши (а) ва унда нурнинг йўналиши схемаси (б):


1 — лампэчка; 2 — фильтр; 3 — окуляр; 4 — нур йўналтиргич; 5 — стол; 6 — микровинг; 7 — ҳомаки роствлаш инги; 8 — кассета; 9 — трансформатор.

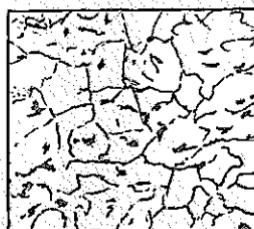


а



б

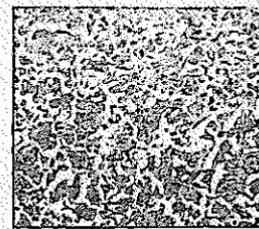


в

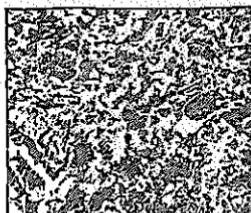

г



д

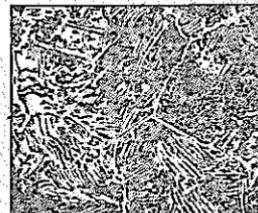


е

27-расм. Техникавий темир ва углеродли турли таркибли пўлатларнинг микроструктуралари:

а — таркибида углероди 0,005% бўлган темир; б — углероди 0,2% ли пўлат; в — углероди 0,6% ли пўлат; г — углероди 0,75% ли пўлат; д — углероди 0,83 ли пўлат; е — углероди 1,2% ли пўлат.

да фойдаланадиган МИМ7 металлографик микроскопининг умумий кўриниши ва 26-расм, б да нурнинг йўналиш схемаси келтирилган. Микроскоп ёрдамида металл тузилишини ўрганишда зарур объектив ва окуляр олиниб, микроскоп ток манбаига улангач, унинг столидаги керакли ўлчамли тешикли дискка шлиф қўйилади ва окуляр орқали тузилма аввалига винт 7 билан хомаки, кейин эса винт 6 ни бураб узил-кесил ростланади. Шлифнинг турли участкаларини кузатиш учун винтлар 10 дан фойдаланилади. Бунда фазаларигина эмас, уларнинг шакли ва ўлчамлари, ғовакликлар, дарзлар ва бошқалар ҳам кузатилилади. 27-расмда техникавий темирдан тортиб турли таркибли пўлатларни, 28-расмда қайта ишланадиган (оқ) чўяйларни, 29-расмда эса қўйма (кулранг), 30-расмда болға-

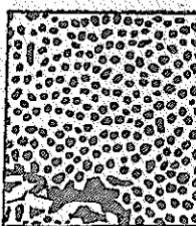

а



б



в

28-расм. Қайта ишланадиган чўяйларнинг микроструктураси:

а — ледебурит; б — перлит+ледебурит; в — цементит+ледебурит.



29-расм. Құйма چүяларнинг микроструктурасы.

*α* — асоси ферлитти құйма چүни; *β* — асоси феррит+перлитти құйма چүни; *γ* — асоси перлитти құйма چүни.

ланувчан ва мустаҳкамлиги юқори (модификацияланған) چүяларнинг тузилишлари келтирілген. Уларни микро тузилишларига күра маркалари ва ишлатиш жойларини аниқлаш мүмкін. Бу ишда кузатилаёттан қотишмаларнинг микро тузилишларига күра углерод миқдори аниқланиб, унга күра қотишма маркаси ва ишлатиш жойларини тегишли ГОСТ жадвалларидан аниқлаш баён этилган. Айтайлық, биз кузатаёттан пұлатда 25% перлит 75% феррит фазалари бўлсун.

Маълумки, уй ҳароратидаги феррит фазада углерод 0,006% бўлади, жуда озлиги учун уни ҳисобга олмасдан перлит фазадаги углерод миқдорини аниқлайлик. Маълумки, перлитда углерод 0,8%. Бизнинг мисолда эса перлит 25%. 25% перлитли пұлатда углероднинг миқдорини аниқлаш учун тубандаги нисбатдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \text{П, } 100\% - 0,8\% \text{ С} \\ \text{П, } 25\% - x\% \text{ С бўлади..} \\ \text{Унда } x\%, \quad C = \frac{25 \cdot 0,8}{100} = 0,20. \end{aligned}$$

Иловада келтирілган 4-жадвалдан углерод миқдорига күра пұлатнинг маркаси ва ишлатиш жойларини аниқлаймиз.



30-расм. Болғаланувчан ва мустаҳкамлиги юқори چүяларнинг микроструктуралари:

*α* — асоси ферритти болғаланувчан چүни; *β* — асоси ферритти мустаҳкамлиги юқори چүни; *γ* — кислота әрттма таъсирінде берилмаган мустаҳкамлиги юқори چүни.

Бизнинг ҳолда Ст О маркали пўлат олинган бўлиб, ундан таглик шилтадар, тўсилма панжаралари каби масъулиятсизорқ деталлар тайёрланади.

Яна бир мисол. Айтайлик, кузатилаётган микротузилишда 90% перлит ва 10% иккиламчи цементит бўлсин. Бу пўлат таркибидаги углероднинг миқдорини аниқлаш учун яна юқорида кўрилганидек нисбатлардан фойдаланамиз:

$$\text{Ц, } 100\% - 6,67\% \text{C}$$

$$\text{Ц, } 10\% - x\% \text{C} \text{ бўлади.}$$

$$\text{Унда } x\% \text{ C} = \frac{10 \cdot 6,67}{100} = 0,66.$$

Энди 90% перлит фазали пўлатдаги углероднинг % миқдорини биринчи мисолда кўрилгандек аниқлаймиз:

$$\text{П, } 100\% - 0,8\% \text{C}$$

$$\text{П, } 90\% - x\% \text{C.}$$

$$x\% \text{ C} = \frac{90 \cdot 0,8}{100} = 0,72.$$

Кейин пўлатдаги углероднинг умумий миқдорини аниқлаймиз:

$$x\% \text{ C} = 0,66 + 0,72 = 1,38.$$

Иловадаги 6-жадвалдан пўлат маркасини ва ишлатиш жойини аниқлаймиз.

Кулранг, болғаланувчан ва юқори мустаҳкам чўянларнинг маркаларини ҳам пўлатлар сингари тузилишига ва таркибидаги углерод миқдорига кўра хили, маркалари, ишлатиш жойларини тегишли ГОСТлардан аниқлаш мумкин. Бунинг учун улардаги умумий углероднинг миқдори аниқланади. Масалан, микро тузилиш перлит ва шарсизмон графитдан иборат дейлик, унда углероднинг умумий миқдори тубандагича аниқланади:

$$C_y = \frac{\Gamma \cdot \gamma_1}{\gamma_2} + \frac{\Pi \cdot 0,8}{100} \%,$$

Бу ерда,  $\Gamma$  — графитнинг шлифда эгаллаган юзи, %;

$\gamma_1$  — графитнинг зичлиги  $\sim 2,3 \text{ г/см}^3$ ;

$\Pi$  — перлитнинг шлифда эгаллаган юзи, %;

$\gamma_2$  — чўяннинг зичлиги,  $7,8 \text{ г/см}^3$ .

### Ишни бажариш тартиби

1. Кузатиладиган металлдан ГОСТ талабларига кўра на муналар олиб, улардан шлифлар тайёрланади.
2. Металлографик микроскоп ишга ростланади.
3. Шлифни аввалига хомаки, реактив таъсир эттирилмай, кейин реактивда сирт юзасини ишлаб тузилишини узил-кесил кузатилади.
4. Тузилмадаги фазалар хили ва миқдори тахминий аниқланади.

5. Қотишишмадаги углерод миқдори аниқланади.
6. Углерод миқдорига күра қотишишма хили, маркасининг асосий механик хоссаларини ва ишлатилиш жойларини тегишили ГОСТлардан аниқланади.
7. Кузатиш натижалари асосида 19-жадвал тұлдирилади.

19- жадвал

Шифр сіз	Кузатилаётган түзилма		Фазалар хили ва % миқдори	Тахминий углерод миқдори, %	Котишишма хили ва маркаси	Механик хоссалари				Ишлатилиш жойлары
	хомаки	узил- кесіл				$\sigma_b$	$\delta$	ГНВ	КС	

#### Үз-үзини текшириш учун саволлар

- Пұлат деб қандай қотишишмага айтамыз, уннинг қандай хилларини биласиз ва баъзи маркаларини ёзиб күрсатынг.
- Чүян деб қандай қотишишмага айтамыз, уннинг қандай хилларини биласиз ва баъзи маркаларини ёзиб күрсатынг.
- Пұлат еки чүяналарнинг түзилишига күра уларнинг хили, маркаларини қандай аниқлаша мумкин?
- Углероддли пұлатларда учрайдиган асосий фазалар ва уларнинг характеристикасини айтиб беринг?
- Юмшатылған углероддли пұлатлар қандай түзилишга әга бўлади?

#### 7-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### ЛЕГИРЛАНГАН ПҰЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШ ЖОЙЛАРИ

Ишдан мақсад. Легирланган пұлатларнинг таснифи, маркалари, түзилиши ва ишлатилиш жойларини белгилаш.

Умумий маълумот. Маълумки, техниканинг турли соҳалари масалан, электроника, ракетасозлик, атом реакторлари қурилишининг кенг ривожланиши агрессив муҳитларда, катта босимда ва юқори ҳароратларда ишловчи машина, аппарат, асбоблар деталларининг материали иссиққа чидамли, коррозиябардош, махсус хоссага әга бўлишидан ташқари, анча мустаҳкам ва кам ейиладиган бўлишлари керак. Анъанавий усулларда ишлаб чиқарилаётган углероддли пұлатлар бу талабларга тўла жавоб берса олмайди. Шу сабабли хилма-хил хоссали легирланган пұлатларга эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Ҳозир легирланган пұлатларнинг юзлаб маркалари бўлишига қарамай, вақт талабига кўра янгидан-янги маркали легирланган пұлатлар яратилмоқда.

Маълумки, легирланган пұлатларни ишлаб чиқариш жараёнида унга атайдан маълум миқдорда легирловчи элементлар

(масалан, Cr, Ni, W, V, Mo, Nb ва бошқалар) киритилади. Шуның қайд этиш ҳам зарурки, айрим легирловчи элементлар (Cr, W, V ва бошқалар) Fe билан кимёвий бирикмалар ( $FeCr$ ,  $Fe_2C$  ва бошқалар) ҳосил қылса, Si, Cu, Al ва бошқа элементлар кимёвий бирикмалар (карбидлар) ҳосил қымайтын, улар температуралык аллатропик ўзгаришига, карбидлар ҳосил бўлишига, аустениттинг парчаланишига ва мартенситга ўтиш критик ҳароратларига турлича таъсири этади.

Шу билан бирга  $AC_1$  ва  $AC_3$  критик ҳароратлар ҳолатига ҳам таъсири этади. Қотишмани секин советишида эса ферритдан то аустенитгача структуралар олиш мумкин бўлади. Одатда легирланган пўлатлар кимёвий таркибига, тузилишига ва ишлатилиш жойларига кўра таснифланади.

Кимёвий таркибига улар кам, ўртача ва кўп легирланган пўлатларга ажратилади. Кам легирланган пўлатларда легирловчи элементларнинг миқдори 2,5% га, ўртача легирланган пўлатларда 2,5—10% гача ва кўп легирланган пўлатларда 10% дан ортиқ бўлади.

Легирланган пўлатлар таркибига кирган легирловчи элементлар хилига кўра уларни масалан, хромли, никелли, хромникелли, хроммарганецили — никелиттанли пўлатлар дейилади.

Тузилишига кўра уларнинг юмшатилганларини эвтектоидгача, эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатларга ажратилади.

Нормалланганларини эса перлитли, мартенситли, аустенитли, карбидли ва ферритли синфларга ажратилади.

Перлит синфли пўлатларда легирловчи элементлар миқдори кам (5—6% дан ортмайди).


Тузилиши эвтектоид тип: перлит, сорбит ёки троостит билан феррит ёки иккиласми карбидлар ҳам бўлиши мумкин. Бу гурух пўлатларга 40Х, 40ХН, 40Х7Ф, 30ХГСА, 9ХС ва бошқалар киради.

Бу пўлатлар босим билан ва яхши кесиб ишланади.

Агар тоблаб бўшатилса, механик хоссалари анча ортади.

Мартенсит синфли пўлатларда легирловчи элементлар миқдори 5—10% бўлиб, мартенсит тузилишига эга бўлади. Бу конструкцион пўлатларнинг таркибида углероди 0,3—0,4% гача бўлган маркаларидан масалан, 18Х2Н4ВА ва 25ХН4ВА машинасозликда фойдаланилади. Бошқа маркаларни жуда қаттиқ ва мурт бўлгани учун улардан фойдаланимайди.

Аустенит синфли пўлатларда легирловчи элементлар жумладан Ni, Mn, Cr кўп (12—30% гача ва ортиқ) бўлиб, тузилмада аустенит, қисман карбидлар ҳам бўлади. Бу пўлатлар оташ бардош ва коррозиябардош бўлиши билан бирга пластик ва пухта бўлади. Агар бу пўлатларни 1000—1100°C ҳароратга қиздириб тоблашда ундан карбидлар аустенитда эриб, натижада унинг коррозиябардошлиги ва пластичлиги янада ортади. Бу гурух пўлатларга масалан X18Н9Т, Т18Н9 маркалар киради.

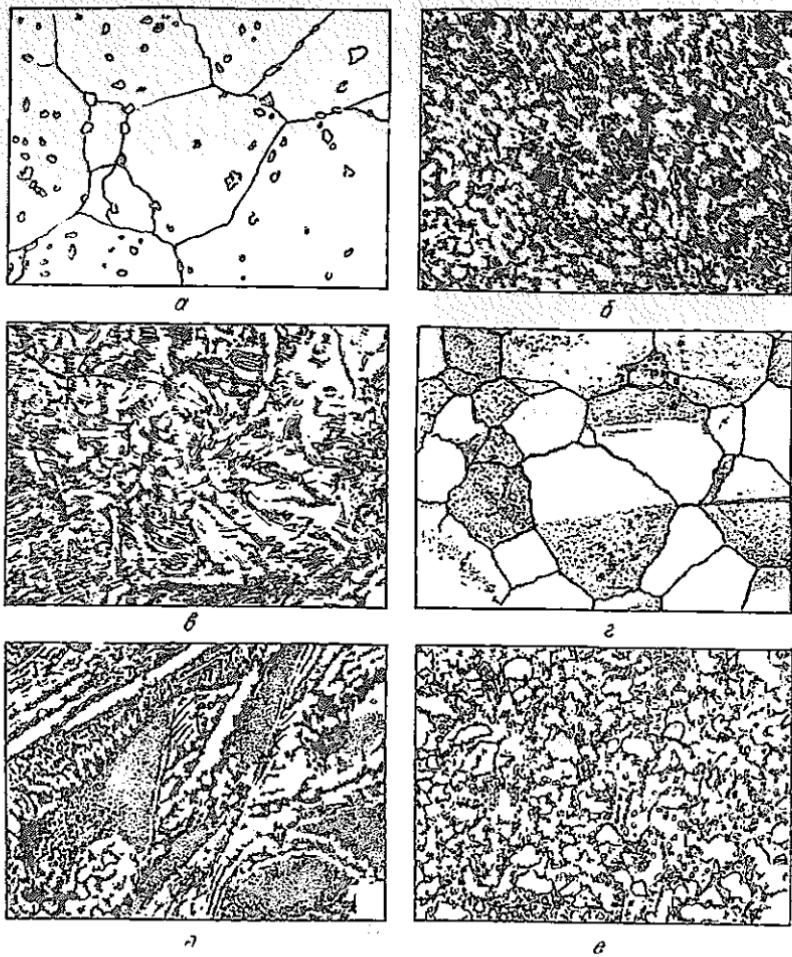

31-расм. Турли классдаги легирланган пўлатларнинг микроструктуралари (ҳавода совитилган):

*а* — феррит класс; *б* — перлит класс; *в* — маргансит класс; *г* — аустенит класс; *д* — кўп хромли куйма пўлатда ледебурит; *е* — ледебурит класс.

Карбид синфли пўлатларда кўп миқдорда углерод ва карбид ҳосил этувчи элементлар ( $\text{Cr}$ ,  $\text{W}$ ,  $\text{V}$ ,  $\text{Ti}$  ва бошқалар) бўлади. Пўлатлар тузилмасида карбидлар бўлиши билан характерлидир. Тузилиши асоси таркибига ва қиздириш ҳароратига кўра перлит, мартенсит, аустенит бўлиши мумкин. Бу пўлатларга  $\text{X}12\text{M}$ ,  $\text{P}9$ ,  $\text{P}18$  ва бошқа маркали пўлатлар киради. Улардан оғир шароитда ишлайдиган кескичлар ва штамплар тайёрланади.

Феррит синфли пўлатларда углерод миқдори кам бўлиб, легирловчи элементлар ( $\text{Cr}$ ,  $\text{Si}$  ва бошқалар) кўп бўлади. Бу

пўлатлар пластик ва коррозиябардош бўлади. Уларга, масалан, X17 маркали пўлат мисол бўлади.

Ишлатилишига кўра пўлатларни конструкцион, асбобсозлик ва маҳсус хоссали пўлатларга ажратилади.

Легирланган пўлатларнинг маркалари ГОСТ бўйича тубандаги белгиланади. Масалан, 30ХГС маркадаги 30 рақамни юзга бўлсак, пўлат таркибидаги углерод миқдорини, ХГС ҳарфлар эса легирловчи элементларнинг номлари бош ҳарфларини, улардан кейин рақамлар бўлмаса, шу элементлардан тахминан 1% борлигини билдиради. Агар ҳарфлардан кейин рақамлар келса, масалан, 35НЭМА шу элементлардан шунча фоиз борлигини билдиради.

Пўлат маркаси охирида А ҳарфи бўлса, бу пўлат таркибида олтингугурт ва фосфорнинг 0,03% дан камлигини билдиради. Легирланган пўлатларнинг тузилиши углеродли пўлатдек ўрганилганлиги сабабли уларнинг бъзиларининг микро тузилишларинигина келтириш билан чегараланамиз (31-расм).

### Ишни бажариш тартиби

1. Берилган намунадан шлиф тайёрлаш. Бунда кам ва ўртача легирланган пўлатлар учун 4—5% ли нитрат кислотанинг спиртдаги эритмасидан, кўп легирланган пўлатлар учун таркибида 10 гр нитрат кислота, 20—30 мл хлорид кислота ва 30 мл глицерин бўлган реактивдан фойдаланилади.

2. Шлиф тузилишини зарурий катталикда кузатиш.

3. Тузилишни жадвалнинг тегишли графасига чизиб, фазаларни ва миқдорини тахминий аниқлаш.

4. Кузатилган пўлатнинг қайси синфга мансублигини аниқлаб, ишлатилиш жойларини белгилаш.

### 20-жадвал

Тартиб №	Шлиф экскизи	Фойдаланилган реактив	Кўрилган тузилиш	Нече марта катталаштирилгани	Пўлат синфи	Ишлатилиш жойлари

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Легирланган пўлатлар деб қандай пўлатларга айтилади ва уларнинг хоссаларининг турлича бўлиши нимага боғлиқ?
- Легирланган пўлатлар қайси кўрсаткичларига кўра таснифланади?
- Легирланган пўлатларни тузилишига кўра қайси синфларга ажратилади?
- 4Х14В2М маркали пўлатни изоҳлаб беринг?

## 8-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### РАНГЛИ МЕТАЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШ ЖОЙЛАРИ


1. Ишдан мақсад. Рангли металлар ва уларнинг қотишмалари маркаларини тузилишларига кўра аниқлаб, ишлатилиш жойларини белгилаш.

2. Умумий маълумот. Маълумки, рангли металлар ва айниқса, уларнинг қотишмалари ўзига хос механик ва технологик хоссаларига кўра радиоэлектроникада, ракетасозликда, асбобсозликда ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилади. Қуйида саноатда кўп ишлатиладиган рангли металлар ва уларнинг қотишмалари ҳақида маълумотлар келтирилган.

**Мис ва унинг қотишмалари.** Мис (Си) қизғиш рангли пластик металл бўлиб, суюқланиш температураси  $1083^{\circ}\text{C}$ , зичлиги  $8930 \text{ кг}/\text{м}^3$ . У ўзидан электр токини ва иссиқликни жуда яхши ўтказиши билан бирга коррозия бардош ҳамдир. Миснинг чўзилишга кўрсатадиган мувакқат қаршилик кучланиши  $\sigma_u = 200 - 250 \text{ МПа}$  ( $20 - 25 \text{ кг}/\text{мм}^2$ ), нисбий узаючанлиги  $\delta = 40 - 50\%$ , Бринелл бўйича қаттиқлиги  $\text{HB} = 850 - 1150 \text{ МПа}$  ( $85 - 115 \text{ кг}/\text{мм}^2$ ). Мисдан турли диаметрли симлар, иссиқлик ўтказгич наичалар, легирловчи элементлар сифатида айниқса, мис қотишмалари олишда кенг фойдаланилади.

**Мис қотишмалари.** Миснинг рух, қалай, алюминий ва бошқа элементлар билан ҳосил қылган бирималари мис қотишмалари дейилади. Мис қотишмаларини кимёвий таркибига кўра жез (латун) ва бронзага ажратилади. Миснинг рухли қотишмаси жез дейилади ва уларни оддий ва мураккаб хилларга ажратилади.

32-расмда оддий жезларнинг ҳолат диаграммаси келтирилган. Диаграммадан кўринадики, агар қотишма таркибида

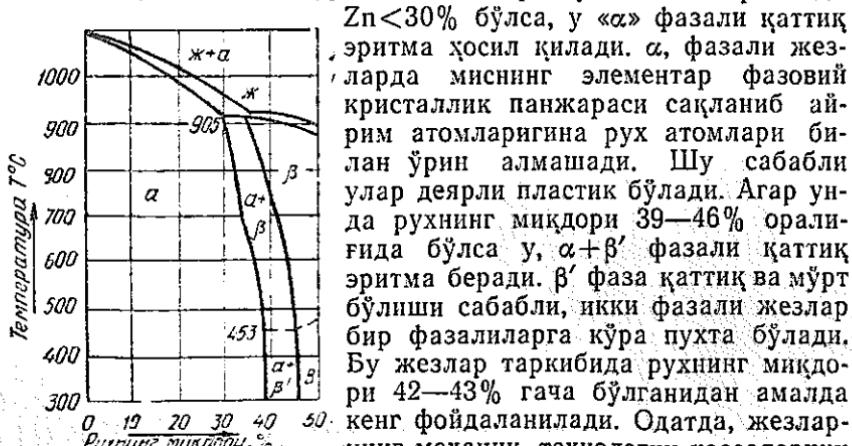

32-расм. Оддий жезларнинг ҳолат диаграммаси.

$\text{Zn} < 30\%$  бўлса, у « $\alpha$ » фазали қаттиқ эритма ҳосил қиласди.  $\alpha$ , фазали жезларда миснинг элементар фазовий кристаллик панжараси сақланиб айрим атомларигина рух атомлари билан ўрин алмашади. Шу сабабли улар деярли пластик бўлади. Агар унда рухнинг миқдори  $39 - 46\%$  оралиғида бўлса у,  $\alpha + \beta'$  фазали қаттиқ эритма беради.  $\beta'$  фаза қаттиқ ва мўрт бўлиши сабабли, икки фазали жезлар бир фазалиларга кўра пухта бўлади. Бу жезлар таркибида рухнинг миқдори  $42 - 43\%$  гача бўлганидан амалда кенг фойдаланилади. Одатда, жезларнинг механик, технологик хоссаларини яхшилаш мақсадида уларга  $2 - 8\%$  миқдорда легирловчи элементлар Al,

Ni, Si, Mn, Pb, Fr ва бошқалар киритилиб махсус жезлар олиниади. Шунингдек, жезларни технологик хоссаларига кўра қўймалар олишда фойдаланиладиган ва босим билан ишланадиган хилларга ажратилади. Латун (жез)ларни ГОСТ бўйича тубандагича маркаланади, масалан, ЛМц С58—2—2 бу ерда L — латунъ, 58% Cu 2% Mn, 2% Pb қолгани Zn.

**Бронза.** Бронза деб миснинг қалайли қотишмасига айтилади. Агар қалай (Sn) алюминий билан алмаштириб олинган қотишма бўлса, бу қотишмага алюминийли бронза, қўрошин билан алмаштирилса қўрошинли бронза дейилади. Бронзаларни ҳам жезлар сингари технологик хоссаларига кўра қўймалар олишда фойдаланиладиган ва босим билан ишланадиган хилларига ажратилади.

ГОСТ бўйича бронзаларни тубандагича маркаланади: масалан, БрОЦС 8—4—3. Бу ерда Бр — Бронзалигини; «О» — қалай, Ц — рух, С — қўрошин ва бу ҳарфлардан кейин келган рақамлар эса элементлардан шунча фоиз борлигини билдиради, яъни бу маркали бронзада 8% Sn, 4% Zn, 3% Pb ва 85% Cu бўлади.

**Алюминий** ва уларнинг қотишмалари. Алюминий (Al) оқиши рангли пластик металл бўлиб, суюқланиш температураси 657°C, зичлиги 2700 кг/м<sup>2</sup>. У ўзидан электр токини, иссиқликни яхши ўтказади ва коррозиябардош ҳамdir. Алюминийнинг чўзилишга кўрсатган муваққат қаршилик кучланиши  $\sigma_b = 100$  МПа (10 гк·к/мм<sup>2</sup>), нисбий чўзилувчанилиги  $\delta = 40\%$ , Бринелл бўйича қаттиқлиги HB-250 МПа (25 кг·к/мм<sup>2</sup>). Алюминийни Mg, Cu, Zn ва бошقا элементлар билан олинган қотишмалари яхши механик хоссаларга эга бўлади. Алюминий қотишмалари ҳам технологик хоссаларига кўра қўймалар олишда ва босим билан ишланадиган хилларга ажратилади.


Шуни қайд этиш лозимки, қўйма алюминий қотишмаларнинг АЛ1, АЛ2, АЛ3.. маркалари кенг тарқалган. Масалан, АЛ2 — маркали алюминийли кремнийли қотишмаси бўлиб, таркибида 10—13% Si бўлади уни силумин дейилади. Қотишманинг механик хоссаларини янада кўтариш учун унга маълум миқдорда натрий ёки натрий ва калийнинг фторли тузлари киритиб модифициранади.

Босим билан ишланадиган алюминий қотишмаларини тубандаги гуруҳларга ажратилади:

1. Алюминийнинг магний ва марганецли қотишмалари (АМг, АМц киради). Бу қотишмалар пластик, коррозиябардош бўлиб, қониқарли пухталикка эга бўлади. Улардан хилма-хил деталлар олинади.

2. Алюминийнинг дюралюминий деб аталувчи мис ва магнийли қотишмалари (Д1, Д3, Д6, Д18 ва бошқалар киради). Улардан турли шаклли деталлар тайёрланади.


3. СИ, Mg ва Ni билан легирланган қотишмалари (АК2, АК6 киради). Улар қовушоқ ва пухта бўлади. Шу сабабли улардан поршенилар, винт парраклари, двигатель картерлари олинади.

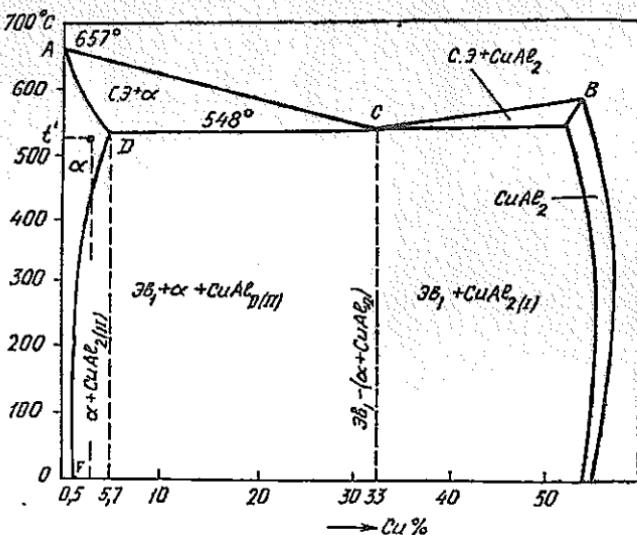

33-расм. Аl — Си қотиши масининг ҳолат диаграммаси.

Босим билан ишланадиган алюминий қотиши маларини тоблашда тузилишининг ўзгаришини Аl — Си қотиши масининг ҳолат диаграммасидан кузатиш мумкин (33-расм). Ҳолат диаграммадан кўринадики, таркибида 0,5 % Си бўлган қотишима, уй ҳароратида  $\alpha$  қаттиқ эритмага эга. Ҳарорат кўтарилиган сари Си нинг Аl да эриши орта боради. Агар таркибида 0,5 % дан 5,7 % гача миси бўлган икки фазали ( $\alpha + \text{CuAl}_2$ ) қотиши мани кузатсак, миснинг алюминийда эрувчанлиги FД чизиқ бўйича чекланади. Агар бу қотиши мани  $t'$  ҳарораттагача қиздирисак,  $\text{CuAl}_2$  ли химиявий бирикма алюминийда эриб  $\alpha$  фазага ўтади. Бу қотиши мани шу ҳароратдан тезда совитсак,  $\alpha$  қаттиқ эритмадан  $\text{CuAl}_2$  бирикма ажралишга улгурмай, ўта тўйинган қаттиқ эритмага ўтади; одатда бу инкубацион давр  $\sim 30$  минут чамасида бўлиб, бу вақт ўтгандан кейин ундан  $\text{CuAl}_2$  секин ажрала бошлиди. Бу жарабёнга чиниқиши дейилади, бунинг оқибатида заготовка пухталиги ва қаттиқлиги бирмунча ортади. Юқоридаги маълумотдан маълумки, инкубацион даврда заготовкани босим билан ишлаш мумкин, лекин бу даврдан кейин эса босим билан ишлаб бўлмайди.

Мис, алюминий ва уларнинг қотиши маларининг тузилишларини ўрганишда худди пўлат ва чўянилрнинг тузилишини ўрганилган дагидек шлифлар тайёрланади. Реактив сифатида масалан, 10 гр темир хлориди, 25 мл НСl лар олиб уларнинг 100 мл сувдаги эритмасидан фойдаланади. Юмшатилган қўйма латунь 34-расм, а, қўйма бронза 34-расм, б ва юмшатилган бронза 34-расм, в қотиши маларининг тузилишлари келтирилган.

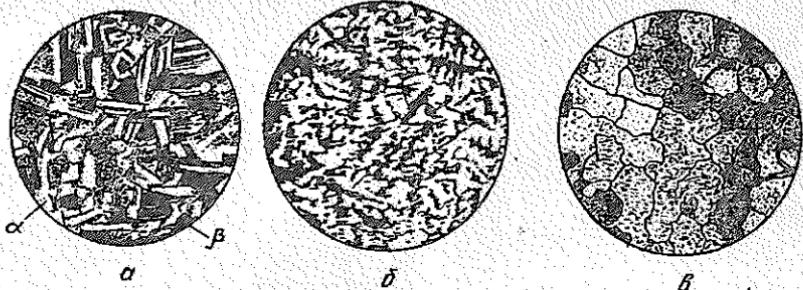

34-расм. Мисқотишмалар микроструктурадары:

*a* — юштатилған датунь; *b* — құйма бронза; *c* — юштатилған бровза.

## 21-жадвал

### Кузатищ натижалари

Тартиб №	Намуна ескизі	Түзилишін	Фазалари ва уларнинг мөндері, %	Тахминий маркасы	Ишлатиш жойлары

Фойдаланилған материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбобалари. Рангли материаллар билан танишишда уларнинг турли маркаларидан намуналар олиб, шлифлар тайёрлашда қисқыдан, түзилишларини кузатишида металлографик микроскопдан, шунингдек, штангенциркулдан фойдаланилади.

### Ишни бажариш тартиби

1. Рангли металл қотишмалардан шлифлар тайёрлаш.
2. Шлиф түзилишини ўрганыш.
3. Түзилишларга күра тахминий бўлса ҳам, унинг маркаси ва ишлатилиш жойларини белгилаш.
4. Кузатищ натижалари 21-жадвалнинг тегишли устунларига ёзилади.

### Уз-үзини текшириш учун саволлар

1. Саноатда кўпроқ фойдаланиладиган қанақа рангли металлар ва уларнинг қотишмасини биласиз?
2. Жез билан бронзани таърифлаб беринг.
3. ЛЦ40С маркали қотишмани изоҳлаб беринг.
4. Бр01С10 маркали қотишмани изоҳлаб беринг.
5. АМг6 маркали қотишмани изоҳлаб беринг.
6. АЛ4 маркали қотишмани изоҳлаб беринг.

7. Нима учун айрим қотишмалар термик ишләнәди-ю айримлари ишланмайды?

8. Қотишмаларин чиниқтиришдан мақсад ва уларнинг қандай турлари бор?


## 9. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### АНТИФРИКЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШ ЖОЙЛАРИ

Ишдан мақсад. Антифрикцион материаллар хоссалари, тузишиллари, маркалари ва уларнинг ишлатиш жойларини аниқлаш.

Умумий маълумот. Антифрикцион материаллар деб қалай, кўрғошин, алюминий элементлар асосида олинган қотишмаларга айтилади. Улар маълум механик, технологик хоссаларга эга бўлишдан ташқари ишқаланиш коэффициентининг кичикилиги, иссиқликни ўзидан яхши ўтказиши, мойни ўзида сақлаши, коррозиябардошлиги ва кам ейиладиган бўлмоғи лозим. Шундагина улар вал билан ишқаланиб ишловчи деталларнинг узоқ вақт ишлашини таъминлайди. Антифрикцион материаллар сифатида баббитлар, бронзалар, махсус чўяnlар, металлокерамик материаллар, айрим пластмассалардан фойдаланилади.

35-расмда баббитлар тузилиши ва улардан тайёrlанган подшипникнинг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, у икки ва ортиқ фазалардан иборат бўлиб, уларнинг бири (асоси) пластик ва қовушоқ бўлиб, сиртига ўтган қаттиқ заррачаларни ютади. Қаттиқроғи иш жараённада валга таянч бўлиб ишқаланувчи сирт юзаларнинг тирналиб, ейилишидан сақлайди. Подшипник материаллари валнинг материалига, айланиш тезлигига ва солиштирма босимга қараб танланади. 22-жадвалда ишқаланиб ишловчи антифрикцион материалларни иш шароитига кўра танлашга мисоллар келтирилган.

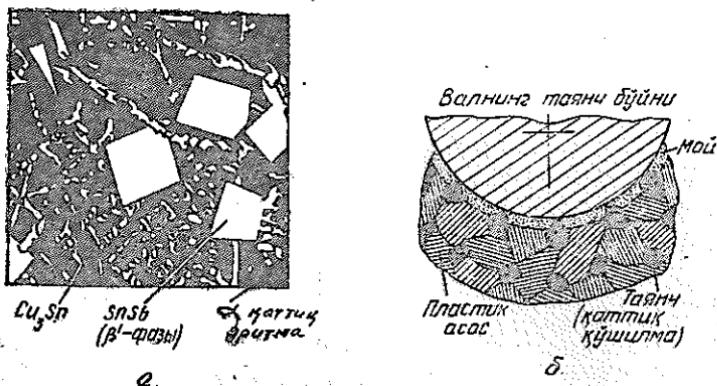

35-расм. Баббитлар тузилиши (а) ва улардан тайёrlанган подшипникнинг схемаси:

ҳароратда пўлатлар аустенит тузилиши бўлади. Савол туғи-  
ладики, нима учун пўлатларни тўла юмшатишда, тоблашда,  
нормаллашда уларни Ас<sub>3</sub> критик ҳароратдан 30—50°C градус  
юқорироқ қиздириш зарур? Кузатишлар кўрсатадики, пўлат-  
ларни қиздиришда уларнинг донлари ўлчами қайтарилигани  
даражасига кўра турли тезликда йириклишади. Масалан,  
хши қайтарилимаган эвтектоид пўлатларнинг донлари ўлча-  
и Ас<sub>3</sub>+30+50°C ҳароратгача ўзгармаса-да бу ҳароратдан  
юқорироқ ҳароратда кескин йириклишади. Яхши қайтарилигани  
пўлатларда эса донлар ўлчамининг кескин ўзгариши 900—  
950°C ҳароратга тўғри келади. Бунинг боиси шундаки, донлар  
жойлашган оксидлар, нитридлар, сульфидлар ва бошқа  
лайкмалар шу ҳароратга қадар донлар ўсишига қаршилик  
негативи чадади, лекин ҳарорат 900—950°C га етганда уларнинг аус-  
тибоги эриши юз беради. Бинобарин, улар донлар ўсишига  
чўянилик кўрсата олмайдилар. Пўлатларнинг бу хусусиятини  
риш ҳароратларини белгилашда эътиборга олиш керак.  
Пўлатларни бу критик ҳароратдан ўта қиздирилса маса-  
1000—1100°C гача аустенит донлар йириклишиб кетади.  
Мълумки, донлар қанча йирик бўлса, улар шунча мўрт бў-  
йи. Агар пўлатларни АЕ чизикка (Fe—Fe<sub>3</sub>C диаграммасига  
санг) яқин ҳароратга қиздирилса, йирик донли пўлат ҳаво  
лороди ҳисобига куйиб, заготовка ишга яроқсиз ҳолга  
ади. Демак, пўлатларни термик ишлашда қиздириш ҳарора-  
тини пўлат маркасига кўра тўғри белгилашнинг ишлаш сифа-  
тига ва иш унумдорлигига аҳамияти foят катта. Термик иш-

Оч сарик	220°
Сарик	230°
Тўқ сарик	240°
Жигарранг	255°
Жигарранг қизил	265°
Бинафша	285°
Тўқ ҳаво ранг	295— 310°
Оч ҳаво ранг	315— 325°
Кулранг	330°

Нурланышнинг бошланиси	530— 580°
Тўқ қизил	580— 650°
Тўқ олича ранг	650— 720°
Олича ранг	720— 780°
Оч олича ранг	780— 830°
Қизил	830— 900°
Оч қизил	900— 1050°
Сарик	1050— 1150°
Оч сарик	1150— 1250°
Оқ	1250°— 1300° ва юкади.

36-расм. Металларни қиздиришда уларнинг чўрланиш  
ранглари.

лашда печлар терможуфтли потенциометр билан жиҳозланган бўлиб, печни зарур ҳароратда сақлайди. (Шу билан бирга баъзан амалда металларни қиздиришда уларнинг чўғланиш рангларидан ҳам фойдаланиш мумкин (36-расм).

Иккинчи томондан, масалан, эвтектоид пўлатни аустенит ҳолатидан, секин совитища аустенитда углероднинг эриш қобилияти камайиши сабабли ундан углерод ажралиб, цементит ҳосил бўладиган марказларни юзага келтиради. Аустенитларнинг совиш тезлигини ростлаш ила перлит донлари ўлчамини ўзgartириш мумкин. Тубанда пўлатларни термик ишлаш усуллар ва уларни қандай бажариш ҳақида маълумотлар келтирилади.

Диффузион юмшатишдан қўйма пўлат заготовкалар кимёвий таркибининг нотекислигини текислаш мақсадида фойдаланилади. Бунинг учун эвтектоидгача бўлган пўлат заготовкаларни  $Ac_3$  критик ҳароратдан  $200-300^{\circ}\text{C}$  юқорироқ ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда  $10-15$  соат сақланади, кейин  $600^{\circ}\text{C}$  ҳароратгача печь билан бирга, сўнgra ҳавода совитилади. Заготовкаларни юқори ҳароратда қиздиришда аустенит донларидаги углерод ва бошқа элементлар диффузияланиб, таркиби деярли текисланади ва бунда аустенит донлари йириклишади. Шу боисдан диффузион юмшатишдан кейин донларни майдашлаш мақсадида заготовкалар тўла юмшатилмоғи керак.

Қайта кристалланувчи юмшатиш. Совуқлайнинг босим билан ишланган пўлат заготовкаларнинг физик пухталигини пасайтириб, пластиклигини кўтариш йўли билан ички зўриқишиш кучланишлардан ҳоли этиш мақсадида бу ишловдан фойдаланилади. Бунинг учун пўлат заготовкаларни  $680-700^{\circ}\text{C}$  ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин печь билан бирга секин совитилади.

Ички зўриқишиш кучланишларни камайтириш учун юмшатиш. Штампаш, пайвандлаш каби технологик усулларда олинган буюмлардаги ички зўриқишиш кучларни камайтириш учун уларни  $350-600^{\circ}\text{C}$  ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин печь билан бирга секин совитилади.

Тўла юмшатиш. Юмшатишнинг бу усулидан йирик донли пўлат заготовкалар донларини майдалаш йўли билан текислаб, ички зўриқишиш кучланишларидан ҳоли этиш мақсадида фойдаланилади. Бунинг учун эвтектондгача бўлган пўлат заготовкаларни  $Ac_3$  критик ҳароратдан, эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатларни  $Ac_1$  критик ҳароратдан  $30-50^{\circ}\text{C}$  юқорироқ ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин печь билан бирга совитилади. Шуни қайд этиш ҳам лозимики, агар эвтектоиддан кейинги пўлат заготовкалар Аст критик ҳароратли чизиқдан юқорироқ ҳароратгача қиздирилиб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин печь билан бирга совитилганда ажратилаётган иккиласми цементит перлит донларини ўраб мўртлаштириб юборади. Шу сабабли бу пўлатлар аустенит тузилишли ҳолгача қиздирилмайди.

**Чала юмшатиш.** Юмшатишнинг бу хилидан пўлат заготовкаларни ички зўриқиши кучланишларидан ҳоли этиб, механик ишловларга мойил этиш мақсадида ўтказилади. Бунинг учун пўлатларни 750—780°C ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин печь билан бирга секин совитилади.

**Изотермик юмшатиши.** Бу усулдан тўла юмшатиши мақсадларида фойдаланилади. Бунда эвтектоидгача бўлган пўлат заготовкаларни  $A_{c3}$  критик ҳароратгача, эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатларни эса  $A_{c1}$  критик ҳароратдан 30—50°C дан юқорироқ ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб турилади, кейин кутилган мақсадга кўра, масалан, 600—700°C ли муҳитга ўтказиб, унда аустенит феррит билан цементит фазаларга тўла парчалангунча сақланади, сўнгра ҳавода совитилади.

**Донадор перлит олиш мақсадида юмшатиши.** Бу усулдан эвтектоиддан кейинги пўлат заготовкалардаги пластинка тарзидаги цементит донларини майда донли тузилишга ўтказиш учун фойдаланилади. Бунинг учун пўлат заготовкани  $A_{c1}$  критик ҳароратдан бир оз юқорироқ ҳароратгача (750—760°C) қиздирилиб, шу ҳароратда маълум вақт сақланади, кейин печь билан бирга секин совитилади.

**Маълумки,** пўлат заготовкаларни  $A_{c1}$  критик ҳароратдан бир оз юқорироқ ҳароратда қиздирилганда перлит донлари аустенитга айланиб, цементит донлари сақланиб қолади. Бу пўлатларни шу ҳароратдаги ҳолатидан совитишда эса цементит ва бегона бирикмаларнинг донлари қўшимча кристалланиш марказлари ҳосил қилиб, майда, донадор перлит тузилма олиниади.

**Нормалаш.** Пўлат заготовкаларнинг донлари майдаланиб бир текис тузилмали бўлиб қолади ва ички кучланишлардан ҳоли этилади. Бунинг учун пўлат заготовкаларни маркасига кўра  $A_{c3}$  ёки  $A_{ct}$  критик ҳароратдан 30—50°C юқорироқ ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақлаб, кейин ҳавода совитилади. Пўлатларнинг маркаларига кўра бу ишловдан юмшатиши ёки тоблаш ўрнида фойдаланса ҳам бўлади.

**Тоблаш.** Бу усулдан конструкцион пўлатлардан тайёрланадиган тицли ғилдираклар, валлар, кулачоклар га болқаларнинг пухталигини, асбобсозлик пўлатлардан тайёрланаётган кескичларнинг кескирлигини кўтариб кам ейиладиган этиш мақсадида фойдаланилади. Бунинг учун эвтектоидгача бўлган пўлат заготовкалар  $A_{c3}$  критик ҳароратдан эвтектоид ва эвтектоиддан кейинги пўлатлар  $A_{c1}$  критик ҳароратдан 30—50°C юқорироқ температурада қиздирилиб, шу температурада маълум вақт сақланади, кейин критик тезлик ( $v_{kp}$  дан юқори тезликда совитилади. Бунда аустенит феррит билин цементитга парчаланишга улгурмайди ва мартенсит деб аталаувчи углеродга ўта тўйинган қаттиқ эритмага  $[Fe_\alpha(C)]$  ўтади ҳамда унинг қаттиқлиги  $HRC \sim 62$  га кўтарилади.

Агар аустенит ҳолатидаги пұлат заготовкани, масалан, мойда (секундига 80—100°C тезликда) совитилса, аустенит феррит билан цементиттінг жуда майды бұлған механик аралашмаларига парчаланиб, троостит деб аталувчи тузилишга ўтади ва унинг қаттиқлиги HRC 40—45 га күтарилади. Агар аустенит ҳолатидаги пұлат заготовкаларни, масалан, қиздирилған мойда (секундига 50—70°C тезликда) совитсак, у троостит тузилиши доналарига нисбатан йирікроқ бұлған феррит билан цементиттінг механик аралашмасынға парчаланиб, сорбит деб аталувчи тузилишга ўтади ва унинг қаттиқлиги HRC 30—35 күтарилади.



Шуны қайд этиш зарурки, амалда кам углеродлы ( $C < 0,3\%$ ) пұлат заготовкалар тобланмайды, чунки, бу пұлаттар тобланғанда унинг мартенситтегі ўтиш температурасы ўртача ва күп углеродлы пұлаттарға қараганда анча юқоригоқлиги сабабынан совитишда аустенит феррит билан цементит фазаларға парчаланиб, күтилған мартенсит тузилма олинмайды. Маълумки, пұлат заготовкаларни тоблашда сирт қатлами ўзак қысмiga қараганда тезроқ совиши натижасыда фазалар ўзгариши оқибатида унда зўриқиши кучлары ҳосил бўлади. Агар бу кучланишлар катта бўлса, заготовка тоб ташлаши ва ёрилиши мумкин. Шунинг учун тобланадиган заготовкаларни маркасига, шаклига ва ўлчамларига кўра тоблаш мұхитига ва унга қай тарзда туширишга аҳамият бериш ҳам керак.

**Бўшатиш.** Бу усулдан тобланған пұлат заготовкаларни ички зўриқиши кучланишларидан ҳоли этиш билан қаттиқлиги сақланган ҳолда, қовушоқлигини күтариш мақсадида фойдаланилади. Тобланған пұлат заготовкаларни бўшатишдан күтилған мақсадларга кўра бўшатишни тубандаги тартибларда олиб борилади.

Паст температурали бўшатиш. Бу бўшатишдан мақсад тобланған, масалан, кескичлар ёки ўлчов асбобларини ички зўриқиши кучланишларидан ҳоли этиб, қаттиқлиги сақланган ҳолда, қовушоқлигини күтаришдир. Бунинг учун тобланған пұлат заготовкалар 150—250°C ҳароратгача қиздирилиб, шу ҳароратда маълум вақт сақланади, кейин секин совитилади. Бунда бўшатилған мартенсит тузилма олинади.

Уртача температурали бўшатиш. Бу бўшатишдан мақсад тобланған, масалан, пружина, штампларни ички зўриқиши кучланишларидан ҳоли этиб, қовушоқлигини күтариш ва троостит тузилма олишидир. Бунинг учун тобланған пұлат заготовкалар 350—500°C ҳароратгача қиздирилиб, шу ҳароратда маълум вақт сақланади, кейин секин совитилади.

Юқори температурали бўшатиш. Бундай бўшатиш тобланған конструкцион пұлаттардан тайёрлаётган деталлар қовушоқлигини ва пластиклигини күтариб, сорбит тузилма олиш мақсадида ўтказилади. Бунинг учун тобланған пұлат заготовка 500—650°C ҳароратгача қиздирилиб, шу ҳароратда маълум вақт сақланади ва секин совитилади (37-расм).

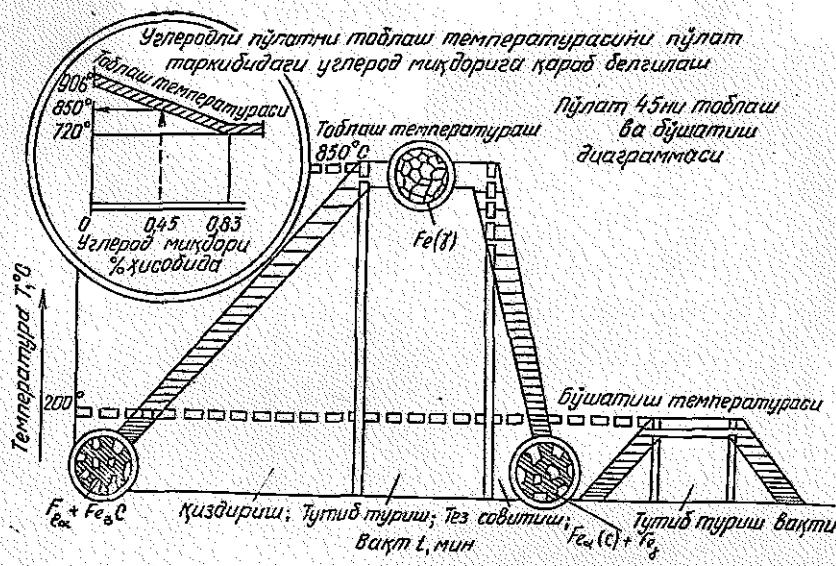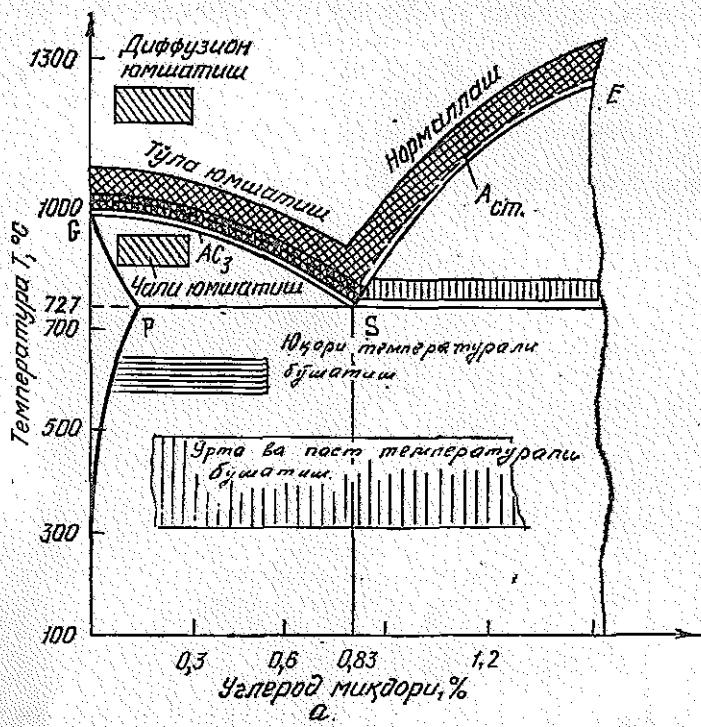

37-расем. Пұлатларны түрли термик ишловда қиздириш температуралари (а) ва уларни тоблаш температурасти таркибидаги углерод миқдорига қарاب анықлаш за тоблаг бұшатыш график тарзда күрсатилған (б).

Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари. Лаборатория ишини бажаришда 800—1500°C ҳарорат берадиган термоэлектрик перометрли муфель электр печидан, Бринелл ва Роквелл асбоблари, совитгич мұхитли идиш, қисқичлар ва чизғичлардан фойдаланилади.

### Ишни бажариш тартиби

- Берилган аниқ маркалы пұлат заготовкаларнинг шакли, ўлчамлари, қаттиқлиги аниқланади.
- Қайси термик ишлаш ўтказилишига кўра термик ишлаш тартиблари (қиздириш тезлиги, ҳарорати, шу ҳароратда тутиш вақти ва совитиш тезлиги) белгиланади.
- Зарур пеъз ва совитиш тезлигини таъминловчи совитгичли идиш олинади.
- Белгиланган тартибда заготовкалар термик ишланади.
- Термик ишланган заготовкалар қаттиқлиги ТК ёки ТШ асбобда ўлчанади.
- Олинган натижалар асосида 24-жадвал тўлдирилади.

24- жадвал

#### Термик ишлаш натижалари

Терм №	Накчулар ескінін	Материал ва маркасы	Намуна ұғымы- лары, мм	Намунининг иш- лашында мақтак- лигиги, НВ кг/мм <sup>2</sup>	Ишлов хили	Ишлов режими			Ишловдан ке- йинги қаттиқлик НВ ёки HRC	Нуксанлар бўл- са хам, улар- нинг хосил бу- лиш сабоблари ва тузатиш ўйни- лари
						Киздириш ҳа- роғоти, °С	Айни ҳоро- ратда тутиш вақти, мин	Совитш мұ- хити ва ҳа- роғоти, °С		


#### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Пұлатларни термик ишлаш уларнинг қайси хусусиятларига асосланган?
- Пұлатларни термик ишлаш тури ва улардан қай мақсадларда фойдаланлади?
- Мартенсит, троостит ва сорбит түзилмаларига таъриф беринг.
- Нима учун кам углеродлы пұлатлар амалда тобланилмайди?

### 11-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ


#### ПУЛАТ БУЮМЛАРНИ ҚАТТИҚ КАРБЮРИЗАТОРДА ЦЕМЕНТИТЛАШ


Ишдан мақсад. Кам углеродлы пұлат заготовкаларнинг сирт юзаларини қаттиқ карбюризаторда зарур қалинликгача углеродга тўйинтириб (цементитлаб), сунгра тоблаб бўшатиш, технологик жараёнини мустақил равишда бажариш ва эришилган натижаларни кузатиш.

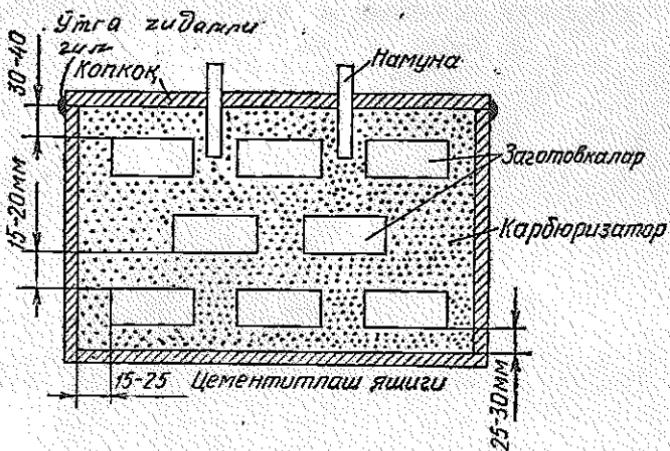


38-расм. Пұлат ящик.

**Үмумий маълумот.** Маълумки, күпгина машина деталлари ва асборлар (тишли ғилдираклар, поршень бармоқлари, подшипник, роликлар, штамплар, калибрлар) кам углеродли ва кам легирланган пұлатлардан тайёрланиб, уларнинг иш муддатини узайтириш мақсадида кимёвий термик ишловларга берилади. Бунда заготовкаларнинг сирт юза қатлами углеродга түйинтирилса цементитлаш, азотта түйинтирилса — азотлаш, азот ва углеродга түйинтирилса — нитроцементитлаш дейилади. Бу ишловларнинг ичидә цементлаш күпроқ тарқалған бўлиб, уни углеродга бой бўлган қаттиқ, суюқ ва газ мухитларда олиб борилади. Айни лаборатория ишида заготовкаларни қаттиқ мухитда цементитлаб, тоблаб бўшатилиб, натижалар кузатилади. Бунинг учун заготовкаларни гувоҳ намуна билан 38-расмда кўрсатилгандек пұлат ящикка аввалига маълум қатлам карбюризатор деб аталувчи 75—80% и писта кўмир ва қолгани барий ёки натрий карбонатлар аралашмаси киритилиб, унинг устига заготовкалар маълум тартибда жойланади ва бу кетма-кетлик ящик тұлғунча тақрорланади, кейин эса ящик қопқоқланиб, тирқишли үтга қидамли гил билан сувалади. Сўнгра ящик печга киритилиб, цементитлаш қалинлигига кўра 900—950°C ҳароратда бир неча соат сақланади. Бу шароитда ящикдаги писта кўмир ҳаво кислороди билан реакцияга кириб, углерод (II) оксид гази (CO) ҳосил қиласи ва унинг парчаланишида ажралаётган атомлар углерод заготовка сиртига ўтиб, темирді эрйиди:

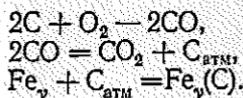

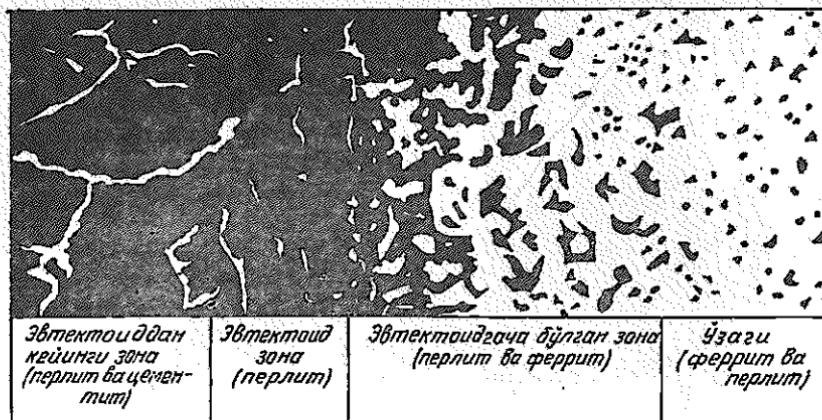

*a.*

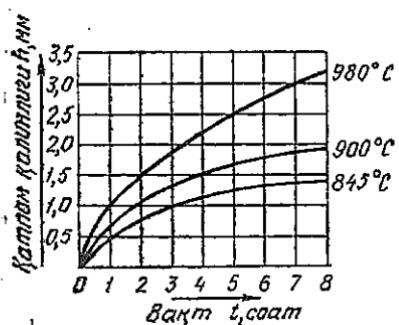

*b.*

39-расм. Цементитланган буюм микроструктурасы (*a*); цементитлаш чүкүрлиги температурасыга ва вақтiga қай даражада боғлиқлигини күрсатувчи график келтирилган (*b*).

Шу билан бирга карбонат тузлары ( $\text{BaCO}_3$  ёки  $\text{NaCO}_3$ ) ҳам парчаланади. Бунда ажралайтган карбонат ангидрид гази писта күмір (С) билан реакцияга кириб, яшикда углерод (II) оксид гази миқдорини күпайтиради. Юқорида қайд этилгандек, бу

газ парчаланиб, яшикдаги атомлар углерод миқдори ортади. Бу эса навбатида цементитлаш жараёнининг тезлашишига күмаклашади. 39-расмда цементитланган буюм тузилиши цементитлаш қатлам қалинлиги температурага ва вақтiga қай даражада боғлиқлигини күрсатувчи график келтирилган.

### Фойдаланиладиган ускуна, мослама, заготовка, карбюризатор ва ўлчов асбоблари

Лаборатория ишини бажаришда зарур ҳароратни беради-гап электр печь, металл яшик, цементитланувчи кам углерод-ли конструкцион пұлат намуналари, керакли миқдорда қаттқиқ карбюризатор (70—80% писта күмір ва 30—20% барий карбонат), гил, МИМ-7 микроскопи, штангенциркуль ёки чизигич-лардан фойдаланилади.

## Ишни бажариш тартиби

- Намуналарнинг сирт юзалари занг, куйинди каби бегона жисслардан тозаланади.
- Зарур таркибли ва маълум миқдорда қаттиқ карбюризаторлар тайёрланади.
- Металл яшикка 39-расмда кўрсатилган тартибда карбюризаторлар, заготовкалар ва гувоҳ намуна жойланаб, яшик ўзопкоқлангич, тирқишларини ўтга чидамли гил билан суvalади.
- Металл яшикни печга киришиб белгиланган ҳароратга қиздирилади, маълум соат шу ҳароратда сақлаб, кейин аста совитилиб, намуналар ажратиб олинади.
- Цементитланган буюмни зарур ҳароратгача қиздириб, шу ҳароратда маълум вақт сақланади, зарур тезликда совитилиб, тоблангач, уни зарур ҳароратда қиздириб, маълум вақт шу температурда сақлангач, совитиб бўшатилади.
- Ишлов натижалаги намунанинг сирт юза қаттиқлигини Роквелл усулида ўлчаш ўйли билан кузатилади.
- Цементитланган қатлам қалинлиги чизғич ёки штангенциркул билан ўлчанади.
- Агар цементитланган буюм тузилишини кузатиш зарур бўлса, ундан шлиф тайёрлаб, МИМ-7 ёки МИМ-6 микроскопи остида кузатилади.
- Ишловда эришилган натижалар асосида 25-жадвал тўлдирилади.

25-жадвал

Заготовка кўрсаткичлари				Карбюризатор таркиби, %	Цементитлаш таркиби		Тоблаш режими	Бўшатиш режими	Олинган натижалар
тартиб №	белгиси	маркаси	котикичи НВ		қиздирини ҳарорати, °С	тутуб турниш вақти, соат			

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Деталь сирт юзалари қандай мақсадлар учун кимёвий-термик ишланади?
- Металларни кимёвий-термик ишлаб тури ва улариниң бир-биридан фарқи нимада?
- Заготовкаларни қаттиқ карбюризаторларда цементитлаш қай тартибда олиб борилади?

4. Цементитланған заготовкалар нима мақсадларда тобланып кейин бүшатылады?

5. Деталиннег тоблаб бүшатылған қатлам қалынлигиги ва тузилишиң қандай аниқланады?





## 12-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### ҚУЙМАЛАРНИ ҚОЛИПЛАРДА ОЛИШ

Ишдан мақсад. Металл ва унинг қотишмаларидан оддий шаклли қуймаларни гилли құм материаллардан тайёрланған қолипларда олиш ва унинг сифатини кузатиш.

Умумий маълумот. Айтайлик, металл шестерняннинг бир неча қуйма заготовкасини олиш зарур дейлик. Бу қуймани олиш технологиясини ҳал этишга ўтишдан аввал чизмасидан унинг материалы, шакли, ўлчамлари, геометрик аниқлиги, сирт юза текислигиги ва серияси ўрганилади. Агар шу нұқтаи назардан унинг чизмаси (*40-расм, а*) кузатылса, күрінінадын у, оддий шаклли пұлат деталь бўлиб, ўлчамлари кичик, геометрик аниқлиги ва сирт юза текислигиги ҳам у қадар юқори бўлмайды, серияси бир неча дона, холос.

Бундай қуймаларни гилли құм материаллардан иккита опокада қўлда тайёрланған қолипда олиш техника иқтисодий кўрсаткичларга кўра маъқулроқ бўлгани учун биз ҳам бу варианти қабул этайлик. Маълумки, қуйма қолипни тайёрлашга

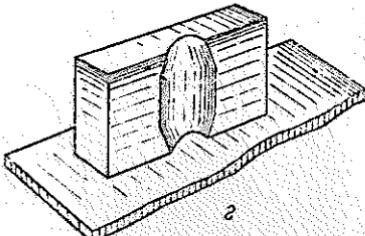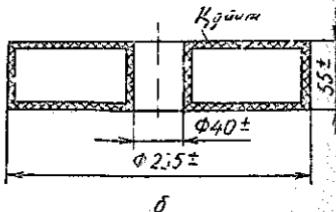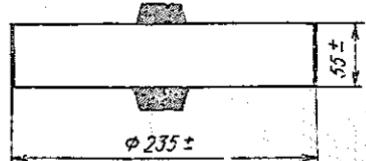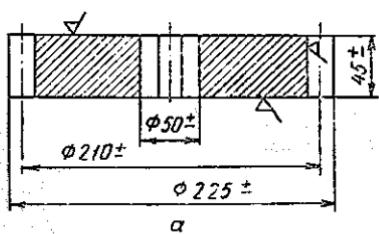

40-расм. Қолип тайёрлаш учун зарур мосламалар: деталь чизмаси (*a*); қуйма заготовка чизмаси (*b*); модель (*c*); стержень яшиги (*e*); стержень (*d*).

үтишдан аввал деталь чизмаси асосида қўйма заготовка чизмасини лойиҳалаш лозим. Бунинг учун унинг номинал ўлчамларини, металлнинг қолипда ҳажмий киришув қўйматини ва механик ишловларга қолдириладиган қўйимлар катталигини ҳисобга олган ҳолда чизмаси чизилади (40-расм, б). Кейин қўйма заготовка чизмаси асосида модель стержень яшиги (стержень қолип), суюқ metallни қолипга шлакдан бир мунча тозалаб, бир текисда қолипга узатувчи қўйиш системаси танланиб, унинг ҳам модель элементлари шакли ва ўлчамларини аниқлаб, чизмаси чизилади. Моделлар, стержень яшиклар ёғочдан тайёрланади (41-расм, в, г).

Шуни қайд этиш лозимки, сифатли қўймалар олишда қўйиш системаси хилини ва унинг ўлчамларининг тўғри танланиши катта ахамияттага эга. 41-расмда нормал қўйиш схемаси келтирилган. Қўйиш системаси элементлари кўндаланг кесим ўлчамларини аниқлашда қўйидаги нисбатлардан фойдаланиш мумкин:

$$F_t = F_w : F_c = 1,0 : 1,2 : 1,5,$$

бу ерда  $F_t$  — қўйиш системаси таъминловчи, каналларнинг кесим юзалири,  $\text{cm}^3$ .

$F_w$  — шлак тутгич қисмининг кўндаланг кесим юзи,  $\text{cm}^2$ .

$F_c$  — стояк қисмининг кўндаланг кесим юзи,  $\text{cm}^2$ .

Қолипни суюқ metall билан таъминловчи қисмининг кўндаланг кесим юзини эса тубандаги формула бўйича аниқласа бўлади:


$$F_t = \frac{Q_k}{v_y \cdot t} \text{ cm}^2.$$

бу ерда  $Q_k$  — қўйма массаси, кг

$v_y$  — қолипга metall қўйишининг солиштирма тезлиги,  $\text{kg}/\text{cm}^2$ , с

$t$  — қолипнинг metallга тўлиш вақти, с.

$v_y$  ва  $t$  қўйматлар қўйма материалига, массасига, шаклига, ҳароратига, қўйиш системасига ва бошқа кўрсаткичларга кўра маълумотнома жадвалларидан олинниб, зарур бўлса ўзгартиришлар киритилади, масалан,  $v_y = 1$  бўлса,  $t = 1,2$ ;  $Q_k$  килиб олиш мумкин. Унда  $F_c = 0,8 \sqrt{Q_k}$  бўлади. Қолиплашда модельни қолип материалыдан осон, шикасг етказмай ажратиш учун модель бўйи ўлчамига кўра  $0^\circ 30^\circ$  —  $3^\circ$  гача қияликда ишланади, ўтиш юзалари радиуси уларнинг қалинликларинга кўра тубандагичча аниқланади:

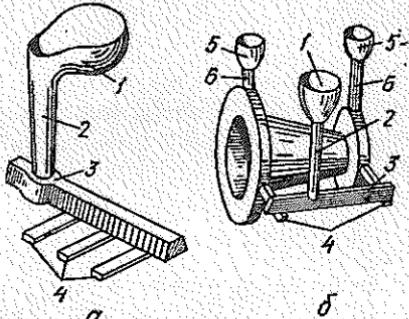

41-расм. Нормал қўйиш системаси:

1 — қўйиш косачаси; 2 — стояк; 3 — шлак тутгич; 4 — озқлантиргичлар; 5 — винор; 6 — винор стояги.

$$R = \frac{a+b}{2} \left( \frac{1}{3} \div \frac{1}{5} \right) \text{ мм.}$$

Бу ерда «а» ва «б» қийматлар ўтиш жойи деворларининг қалинлиги, мм. Кўп ҳолларда  $F_{\text{ш}}$  нинг кўндаланг кесим юзи трапеция шаклида олиннишини эътиборга олсак, унда унинг кўндаланг кесим юзини тубандагича ёзиш мумкин:

$$F_{\text{ш}} = \frac{a+b}{2} \cdot h;$$

Шу формула бўйича шлак тутгич каналининг кўндаланг кесим юзи аниқланади. Бу ерда «а» ва «б» лар трапеция асослари,  $h$  — трапеция баландлиги. «а», «б» ва « $h$ » қийматларини интерпретациялаб белгиланади. Бунда в>а олинади. Қўйма массасига, шакли ва бошқа кўрсаткичларига кўра қолипга металлни узатувчи каналлар сони белгиланади. Стояк диаметрини эса тубандаги формула бўйича аниқлаш тавсия этилади:

$$d_c = \sqrt{\frac{4F_c}{\pi}} \text{ мм.}$$

### Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Қўймалар олишда қўйма ва қолип материалидан ташқари модель, стержень, опокалар, модель таглик тахтаси, шибба, элак ва бошқалардан фойдаланилади.

#### Қўймани олиш тартиби

1. Қолип материали тайёрланади. Қолип тайёрланадиган жойга модель таглик тахтаси 1 ни горизонтал қилиб қўйилиб, унга модель 2 қўйилади, унга эса қолипга металл киритувчи қўйиш системаси модели 2' биритирилади (42- расм, а).

2. Модель таглик тахтасига пастки опока 3 ўрнатилади. Кейин юпқа қилиб қум кукуни, унинг сиртига 10—15 мм қалинликда қоплама материал солиниб, сўнгра опока тўлдиргич материал 3' билан тўлдирилгач, шибба 4 билан шиббаланади. Опока зихидаги ортиқча материал чизғич 9 билан сидириб ташланади. Қолип материалининг газ ўтказувчанигини яхшилаш мақсадида унинг бир неча жойида сих сим 4' билан кичик текшиклар очилади (42- расм, б).

3. Опока иккинчи таглик тахта билан ёпилиб, уларни биргаликда 180°C га буриб, текис жойга қўямиз, устидаги модель таглик тахтасини оламиз. Кейин пастки опокага устки опока ўрнатиб, уларни ўзаро штирлар 6 билан маҳкамлаймиз. Сўнгра қолипга металл киритувчи қўйиш системаси элементи модели 2' га шлак тутгич модели 7, унга эса стояк модели 7' ни биритирамиз, устки опокани ҳам пастки опока сингари қолип ма-

териаллари билан түлдириб шиббалаймиз, ортиқча материалларни сидириб ташлаб, газ чиқарып тешиклари очамиз (42-расм, в ва ғ).

4. Стояк модели атрофини андава билан ўйиб, металл қуиши косачаси очамиз. Кейин эхтиётлик билан стоякни тортиб оламиз.

5. Олокалардан штирлар олиниб, кейин устки опокани күтариб, 180°C га айлантириб текис жойга құяды, ундан эхтиётлик билан шлак тутгич моделини ажратиб оламиз. Кейин худди шу тарзда пастки опокадан қолипга метални киришиш модели 2' ва қуима модели 2 ни ажратиб оламиз (42-расм, ә).


6. Қолипга металл кириши йүллари кузатилиб, яроқлилигига ишонч ҳосил этилгач, пастки опокадаги қолипнинг ярим палласидаги бўшлиқдаги ўз таянч жойига стержень 10 ўрнатилади. Кейин пастки опока устки опока эхтиётлик билан қуилиби, қолип йиғилгач опокалар яна штирлар билан маҳкамланади (42-расм, ғ).

7. Қолипга чўмичда келтирилган металл қуилади, металл қотгач қуима ажратиб олинади (42-расм, з).

8. Қуимадан қуиши системаси метали ажратилиб, сўнгра қуима тозаланади ва сифати кўздан кечирилади (42-расм, и).

Маълумки, гилли материаллардан тайёрланган қолиплар бир марта қуима олишга ярайди. Бир марта қуима олинган қолип материали қайта янгилашга юборилади. У ерда у кесаклангач ва металл қўшимчалардан тозалангач, уларга маълуммиқдорда ҳали ишлатилмаган қум, ўтга чидамли гил, сув ва маҳсус қўшимча моддалар, масалан, куймаслиги учун тошкўмир кукуни қўшилади.

Чўян қуималар олиш учун умумий қолип материалда бир марта ишлатилган қолип материали 94,5—96,5% қум, гил 3—5%, тошкўмир кукуни ва бошқалар 0,5 ва 4,5—5,5% сув бўлади.

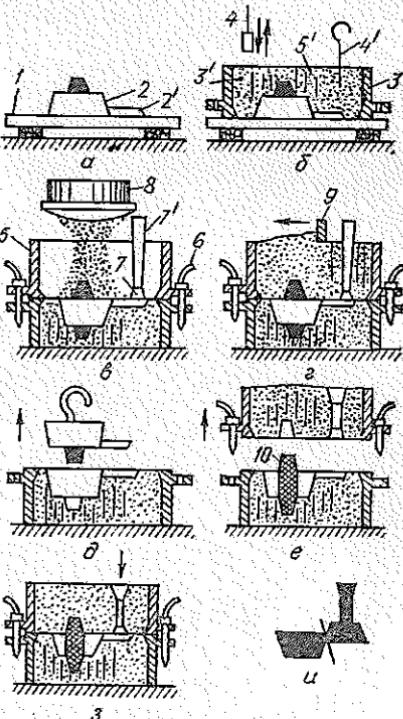

42-расм. Қуима қолипни тайёрлаш кетма-кетлиги ва унга металлни қуимиани олиш схемаси:

1 — модель таглик тахтаси; 2 — модель 2' — озиқлантиргич модель; 3 — пастки; опока; 3' — қолип материали; 4 — шибба; 4' — сихси; 5 — устки опока; 6 — штиры; 7 — шлак тутгич модели; 8 — стояк модели; 9 — эзак; 9 — линейка; 10 — стержень.

Тартиб №	Дегаль эскази	Колип тайёрлаш билән боғылыш ишләр эскази	Колип (стержень) материалы таркиби	Күйма металли ва унны колига күйиш ҳарораты, °С	Күймадан қуйин системасы металлини ажратылаш, унның қалыптастыруда тоғаланади	Күйма сифаты қандай күзатылады

Талабалар берилгандын күра юқорида күрилген мисолдаги тартибда қўймалар олишни мустақил бажарадилар ва ишлов материаллари асосида 26- жадвал тұлдирилади. Қўймаларни гилли қум қолилларда олишнинг бу усули оғир меңнат талаб этиши, сирт юза ва аниқлиги пастлиги, иш унуми камлиги сабабли кам сериялаб қўймалар олишдагина қўлланади.

#### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Қўймакорлик машинасозликда қандай ўринни эгаллади?
2. Моделинг вазифаси нима, уннинг шакли, ўлчамлари қандай аниқланади?
3. Стерженларнинг вазифаси нима ва улар қандай материаллардан тайёрланади?
4. Нормал қуийш системасы элементларининг вазифаларини айтаб беринг?
5. Қуийш системасы элементларининг ўлчамлари қандай аниқланади?

#### 13-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

##### МЕТАЛЛ ҚУЙМАЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР, УЛАРНИНГ ҲОСИЛ БУЛИШ САБАЛЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

Ишдан мақсад. Металл қўймаларнинг сифатига пуртур етказувчи нуқсонлар (газ ва шлак ғовакликлари, дарзлар, шакл ва ўлчам ўзгаришлари, киришув бўшлиқлари, қолип ва стержень материалларининг куйиб, қўйма сиртига ёпишиб қолиши ва бошқалар) нинг ҳосил бўлиш сабабларини аниқлаш ва олдини олиши тадбирларини белгилаш.

Умумий маълумот. Қўймаларни ишлаб чиқариш жараёнида йўл қўйилган камчиликлар (масалан, қўйма деворлари қалинликлари турили ўлчамли бўлиши, қолип ва стержень материаллари таркибини тўғри белгиламаслик ва хоссаларининг пастлиги, металнинг қолига бир мөъерда кирмаслиги, текис совимаслиги ва бошқалар) оқибатда турили нуқсонлар учрайди. 27- жадвалда қўймаларда кўпроқ учрайдиган нуқсонлар, уларнинг ҳосил бўлиш сабаблари ва олдини олиш тадбирлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Юқорида қайд этилган нұқсонлардан ташқары қўйма сирти-нинг шикастланиши, ўсимталар, сирт юзанинг қаттиқлигининг карбидлар ҳисобига ҳаддан ташқари ортиши, кимёвий таркиби-нинг техник талабларга жавоб бермаслиги ва бошқалар ҳам учрайди.

Кўймаларни техник талабларга жавоб бериш даражасига кўра тиклаб бўлмайдиган ва тиклаб бўладиган хилларга аж-ратилади. Тиклаб бўлмайдиган нұқсонлар йирик нусқонлар бўлиб, уларни мутглақо тиклаб бўлмайди ёки тиклаш иқтисодий жиҳатдан фойдасиздир. Бу хилл нұқсонлари бор қўймалар яроқсиз бўлганни учун қайта эритишга юборилади. Тиклаш мумкин бўлган нұқсонлар анча кичик бўлиб, улар тикланганларида нормал ишлашларига путур етказмайди. Маълумки, қўймаларда учрайдиган нұқсонларни аниқлашда қатор усувлар (кўз, лупа, андазалар, ўлчов асбоблар ёрдамида, магнитли нұқсон излагичлар ёки рентген нурлари, ультратовуш ва бошқалар) бўлиб, уларнинг қайси биридан фойдаланиш қўйма материалга, массасига, шаклига, нұқсонлар табиати, қўймаларга қўйилган талабларга боғлик. Нұқсонлар аниқлангач, техник назорат вакиллари уларнинг ҳосил бўлиш сабабларини билиш учун қўймаларни ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган моделлар, стержень яшиклари ва бўлак мосламаларни, барча операцияларнинг қай тарзда бажарилишини кўрмоғи лозим. Кейин эса уста ва технологлар билан зарурий тадбирлар кўрилади.

### **Фойдаланиладиган ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари**

Нұқсон хилига кўра нұқсон қидиргич қурилмаларидан бири, лупа, андаза ва штангенциркуллардан фойдаланилади.



### **Ишни бажариш тартиби**

1. Қўймаларни кузатиш усулини белгилаш.
2. Нұқсонларни аниқлаш.
3. Ҳосил бўлиш сабаблари.
4. Тиклаш тадбирларини белгилаш.
5. Кузатиш материаллари ва қилинган хulosаларни 27- жадвалда қайд этилади.

### **Ўз-ўзини текшириш учун саволлар**

1. Қўймалarda кўп учрайдиган нұқсонлар ва улардан бирининг ҳосил бўлиш сабабларини айтиб беринг.
2. Очиқ ва берк нұқсонларни аниқлашнинг қайси усувларини биласиз, улардан бирини айтиб беринг.
3. Тикланадиган нұқсонларни қандай талабларга кўра аниқланади ва қай усувларда тикланади?

27. ЖАДАЛАЛ

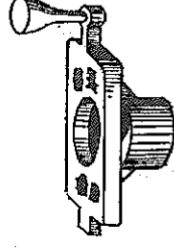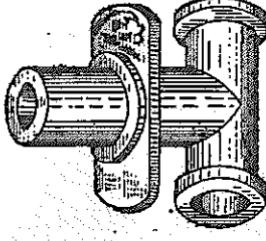Нүкsonлар хилии ва табнати	Киёфаси	Хосил булини сабаблари	Олдини олини тадбирлари
1	2	3	4
Газ бўшилклари. Олдагда бу нуксонлар шакли сферик ёки юмалоқ бўйлиб, куйманнинг сирт тозаларида жойлашади, кўкимтири, ятирик тусни бўлади.		Суолтирилган металлнинг газларга ута түнгигандаги, колиллар фойдаланиш, жарасинни пешга ва стерженлар газ ўтказувчанини. Хаддан ортиргамаган ҳолда олиб тални куйниш технологик кондаси меборини бузилиши, оксидланган месмайтириш, колиллар ва стержен-талл тираклардан фойдаланганларини газ ўтказувчанини органик, колилга металлни секин, ра-тириш, колилларга металлларни технологияда белгиланган ҳароратда секин ва равон киритиш, заанглаган тираклардан фойдалан-маслик ва бошқалар.	Сифатли шихта материалидан Сифатли шихта материалидан
Колил материаллари билан тўла ёки қисман тутган бушилклар.		Куймалар ёки моделлар конструкциясининг куймалар талабига тўла жавоб бераслати, колил ва стерженларни сифатли материаллардан кутилган пухталиккали пухталикда тайёрланмаганинги, жавоб берадиган қилиб тайёрлаш конструкциясининг номаъкулиги, маъкул конструкциядан фойдалаламиетидан куйниш системаси косасига норсига баландроқдан куйниш, модельни мал баландлыклан куйниш, ишга ярок-ва опека жиҳозларининг яроксизли модель ва опека жиҳозларидан-ларидан фойдаланиш, колилнинг товиниш ва айrim жойларининг товиниш ва бошқалар.	Куймалар ёки моделлар конструкциясиниг куйма талабарига тўла жавоб берасиши, колил ва стерженларни сифатли материаллардан кутилган пухталиккали пухталикда тайёрлаш конструкциядан фойдалаламиетидан куйниш системаси косасига норсига баландроқдан куйниш, модельни мал баландлыклан куйниш, ишга ярок-ва опека жиҳозларининг яроксизли модель ва опека жиҳозларидан-ларидан фойдаланиш, колилнинг товиниш ва айrim жойларининг товиниш ва бошқалар.





<p><b>Күймада сиртдан мес- таллы катлами билдиң көп- ланган да у қындар чукур бүлшілдін тәр ариналдар.</b></p>	<p>Көлипни газ үтказуучанынни настагы, колпига құйылған металлы юкори бүлмөги, колпига металлы ордитирал газдар болсамын күтәріб, құйыластында үйдан газларнин нине хакимин ортишида колпиг дан қобиң ажралады. Бу шароитда сүок металл қобиқни әзінд әрік хосил этиң, ушага үтады, бунга үз- мин дейінгілди.</p>	<p>— 1 — Колпик; 2 — газдар тасымалдаудын шашынын; 3 — қобиқ; 4 — сүок металлы.</p>
	<p>Күймалар конструкциясии нө- маткулдиги жүмсалдан дөвр қа- липиделарларин фарқлаппапи то- кальда қолпига құйылған ме- таллны түрли тезинде соғышин са- баблы дөзрли ички зүрицишкүч бир ланыштар. Хосил бүлшіл металлы пинг Колпига бір меберда құйын- аслық үшінг температурасында нине аңча юкорынды, колпиг ва стержендердің берилуучанынни қиличканды үшінгінде.</p>	<p>— 1 — Колпик; 2 — газдар тасымалдаудын шашынын; 3 — қобиқ; 4 — сүок металлы.</p>
	<p>Күймалар конструкциясии нө- маткулдиги жүмсалдан дөвр қа- липиделарларин фарқлаппапи то- кальда қолпига құйылған ме- таллны түрли тезинде соғышин са- баблы дөзрли ички зүрицишкүч бир ланыштар. Хосил бүлшіл металлы пинг Колпига бір меберда құйын- аслық үшінг температурасында нине аңча юкорынды, колпиг ва стержендердің берилуучанынни қиличканды үшінгінде.</p>	<p>— 1 — Колпик; 2 — газдар тасымалдаудын шашынын; 3 — қобиқ; 4 — сүок металлы.</p>
	<p>Көлипнеги металлнннн стысталығи. Күйиш системаси Иүлипинг үйири- талып үзүлкөз, күйиш системаси біл туған материал билан түлиб элементтердің колиши өкі Ултамаларнинн кичик- лігі, күйіладык металдағы темпе- ратурасынн паслагын, ярим қо- кутариши, ярим қо-</p>	<p>— 1 — Колпик; 2 — газдар тасымалдаудын шашынын; 3 — қобиқ; 4 — сүок металлы.</p>

1	2	3	4
Күйманинг бир қисми иккинчи қисмiga нисбатан салғыш.		Липларниң зиң ингилмаслиги сағия бажарыш ва уши күзатыб түркішларидан металлнинг риши ва бошқалар.	Моделларниң мөдөль плитаисига нотүрги үриатылыштың әкім үлардың сифатын күзатында уни мөдөль ишін дәврида салғышты, стержен тағ піннеге түрги үрнәктилік, жашыларниң ёмон ингилішін стерлип паллаларни яхшилаб ингіш, женелларниң талабларға мұвоғиқтап, қолыннан нотүрги ингіліш, қолыннан күпоп шаштарга нүл күймасында вана бошқалар.
Металлнинг қолип тиркішларынан оқыб кетиш.		Моделларниң мөдөль плитаисига нотүрги үриатылыштың әкім үлардың сифатын күзатында уни мөдөль ишін дәврида салғышты, стержен тағ піннеге түрги үрнәктилік, жашыларниң ёмон ингилішін стерлип паллаларни яхшилаб ингіш, женелларниң талабларға мұвоғиқтап, қолыннан нотүрги ингіліш, қолыннан күпоп шаштарға нүл күймасында вана бошқалар.	Ярым қолип паллаларнинг эътибор борсызник болын етари даражада билан зиң килиб ингіш, опокалар-зинч килиб ингилмаслиги, модельниң пухта бірнектірінде устига зарур ларнин қолыннан ажратында ор бұлса юқ бостириш, қолындарни тиқтау қимылнатыш, стержен бел-яхшилаб ингіш ва бошқалар.

Тәртиб №	Құйма ма-териалы	Эскизи	Нүксенлар хилия, ұлчамы ва тақ-символдарни	Нүксенларниң олдания олиш тәдбири	Тикланадиган - ларниң тиклаш усулы

## 14-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

## МЕТАЛЛАРНИ БОСИМ БИЛАН ИШЛАШИННИГ УЛАР ТУЗИЛИШИГА ТАЪСИРИ

Ишдан мақсад. Металларниң пластиклигига таъсир этувчи факторлар ва уларниң түрли режимда босим билан ишлашда хоссалари ўзгаришини ўрганиш.

Умумий маълумот. Маълумки, металл заготовкаларни босим билан ишлаш уларниң пластик хоссасига асосланған бўлиб, бунда элементлар ҳажмларининг қайта тақсимланиши юз беради, маълум шаклли ва ұлчамли маҳсулотлар олинади. Металларниң пластиклиги эса уларниң хилига, кимёвий таркибиغا, тузилишига ва бошқаларга боғлиқ. Соғ металларниң пластиклиги қаттиқ қотишмаларницидан, қаттиқ қотишмаларники эса кимёвий бирикмаларницидан, майдо дониллариники йирик дониллардан, ҳарорати (маълум чегарагача) кўтарилганида юқори бўлади.


Агар металлар ҳар томонлама чўзилувчи кучларга берилмай сиқиб ишланса, шунингдек, металлга қўйилаётган ташқи куч тезлиги унинг қайта кристалланиш тезлигидан кичик бўлса, пластик деформация осонроқ боради. Металл заготовкаларни босим билан ишлашда уларниң юқори пластиклигини таъминловчи тартибларни белгилашда тегишли маълумотномалардан фойдаланмоқ зарур. Шуни қайд этиш лозимки, металл заготовкаларни босим билан ишлашда уларниң пластик деформацияланиш механизми ниҳоятда мураккаб. Бунда уларниң атомлар турухлари ташқи куч таъсирида аввалига атомлари зич жойлашган кристаллографик текислик бўйича, кейин бўлак атомлари зичроқ жойлашган текисликлар бўйича силжиши, бурилиб чўзилиши юз береб, элементар ҳажмлар қайта тақсимланади. Бунда сарфланадиган энергиянинг 90—95% и иссиқликка ўтиб, уни қиздиради. Унинг ҳарорати абсолют суюқланиш ҳароратининг 0,2—0,3 улушига етганда бузилган кристалл панжара тикланади, натижада баязы физик хоссалари масалан, электр ўтказувчанлиги ҳам тикланади. Бу жараёнга қайтиш дейилади. Қайтиш ҳарорати тубандагича аниқланади:

$$t_k = (0,2 \div 0,3) T_{abs}.$$


Агар бу ишловда металлнинг температураси унинг абсолют суюқланиш ҳароратининг 0,4 улушига тенг бўлса, қайта кристалланиш оқибатида зўриқиши чекчалинишлари олиниб, тенг ўқли майдадан донли тузилма ҳосил бўлади. Бу жараёнга қайта кристалланиш дейилади. Қайта кристалланишинг бошланиш ҳарорати тубандагича аниqlанади:

$$t_p \approx 0,4T_{\text{ас}}.$$

Қайта кристалланишинг бошланиш ҳарорати турли металларда ҳар хил. Масалан, темирники  $450^{\circ}\text{C}$ , мисники  $270^{\circ}\text{C}$ , алюминийники  $100^{\circ}\text{C}$ , қўргошин ва қалайнники  $0^{\circ}\text{C}$  дан пастда бўлади. Агар металларни босим билан ишлашда қайта кристалланиш тўла ўтса, бундай ишлов қиздириб ишлаш дейилади. Агар металларни босим билан ишлашда қайта кристалланиш ўтмаса, совуқланинг ишлаш дейилади. Шуни қайд этиш лозимки, металларни қиздириб, босим билан ишлашда тенг ўқли майдадан донлар тикланса да, донлар оралиғидаги нометалл материаллар қайта кристалланишга берилмаганлиги сабабли улар деформация йўналиши томон чўзилганича қолиб, толалик ҳосил қиласади. Шу боисдан унинг тола йўналиши бўйлаб пухталиги унга тик йўналишга

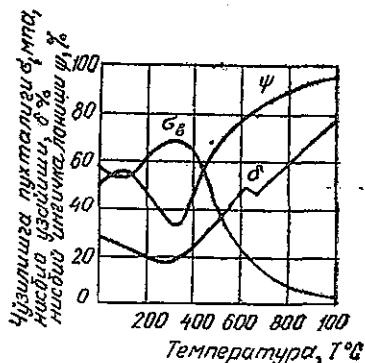

a.

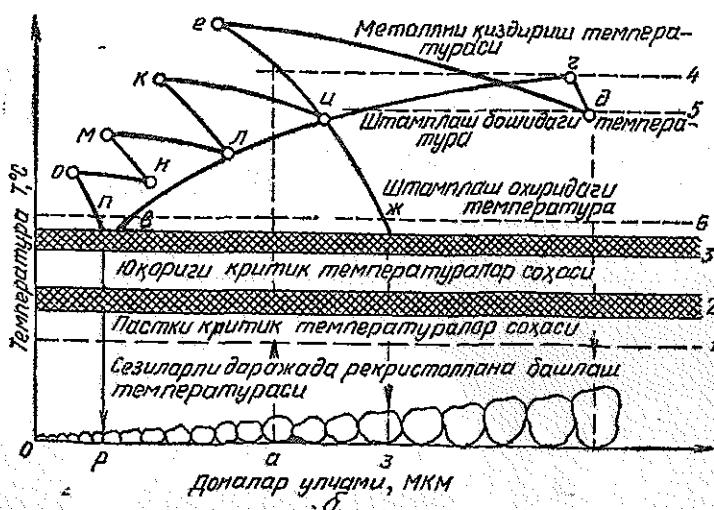

43-расм. Металларни қиздириб босим билан ишлаш ҳароратига кўра хоссалари (а) ва доналар ўлчамини ўзгариши схемаси (б).

нисбатан 1,5—2 марта ортади. Бу ҳолни конструктор деталларни лойихалашда ҳисобга олишлари лозим.

43-расмда металларни қиздириб босим билан ишлаш ҳароратига кўра хоссаларининг ва доналар ўлчаминиң ўзгариши схематик кўрсатилган.

### Фойдаланиладиган заготовка, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Заготовка сифатида кўндаланг кесим ўлчами  $20 \times 20$  мм, узунлиги 150 мм ли кам углеродли пўлат намуналардан З ёки 4 та, пневматик болға ёки оддий болға, электр печь, Бринелл пресси қисқичлар ва штангенциркуль.

#### Ишни бажариш тартиби:

- Намуна қаттиқлигини Бринелл прессида аниқлаш.
- Намуналардан бирини уй ҳароратида, иккинчисини  $400^{\circ}\text{C}$  да учинчисини  $700^{\circ}\text{C}$  ҳароратида қиздириб болғалаб, уларнинг кўндаланг кесим ўлчамини  $15 \times 10$  мм га келтириш.
- Ишланган намуналарнинг қаттиқлигини аниқлаб, ишлов ҳароратларига кўра қаттиқликларининг ўзгариш графикларини чизиб, қайтиш ва қайта кристалланиш зоналарини белгилаш. Агар зарур бўлса, микротузилишларини схематик кўрсатиш.
- Олинган материаллар асосида 29-жадвал тўлдирилади.

#### 29- жадвал

##### Синов натижалари

Намуналарнинг ишловгача кўрсаткичлари			Намуналарни ишловдан сўнгги кўрсаткичлари			
Намуна маркази	Эскизи	Бринелл бў- йича қаттиқ- лиги, $\text{kг}\cdot\text{м}/\text{м}^2$	Намунанинг ўлчамълари	Ишлов ҳаро- ратига кўра қайтиш ва қайта кристал- ланиш зона- лари ўзгариш графиги	Бринелл бў- йича қаттиқ- лиги, $\text{kг}\cdot\text{м}/\text{м}^2$	Тузилиш схемаси

#### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Металларнинг пластиклиги нима ва унга қандай омиллар таъсир қиласди?
- Металларни совуқлайн ва қиздириб босим билан ишлаш чегараси қандай аниқланади?
- Металларни совуқлайн ва қиздириб босим билан ишлашин бир-бирали қандай афзаллиги ва камчиликлари бор?

## 15-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ МЕТАЛЛАРНИ БҮЙЛАМА ПРОКАТЛАШ


Ишдан мақсад. Металларни прокатлайдиган иккى жұвали бүйлама прокатлаш станогининг тузилиши, ишлаши билан та-нишилгач, унда пластиклиги юқори металл намуналарни про-катлаб, ўлчамларини үзгартыриш орқали деформацияланиш коэффициентлари, қамраш бурчаги ва ишқаланиш коэффи-циентини анықлаш.

**Умумий маълумот.** Статистик маълумотлардан маълумки, прокатлаш билан олинадиган маҳсулотларнинг 75—80% бүйлама прокатлашга тұғри келади. Бу ишловда заготовка параллел ўр-натилган, қарама-қарши томонға айланувчи цилиндрик силлиқ ёки үйиқли жувалар оралиғидан әзіб үтказилиб ишланади.

Бунда айлану чи жувалар заготовкани қамраб, ўз оралиғига тортиш билан пластик деформациялаб, турли шаклли ва ўл-чамли маҳсулотларга айлантиради (44-расм).

Расмдаги схемадан күринеди, заготовкани жувалар қамрай бошлашида уннинг  $A$  нүктасида (шунингдек,  $A_1$  нүктасида) қамраш бурчаги ( $\alpha$ ) бўйлаб нормал  $N$ , шунингдек, ишқаланиш кучи  $T$  таъ-сир этади. Агар бу кучларни вертикал ва горизонтал ўқ йўналиши текисликларига ажратсак, унда улар  $N_x$  ва  $N_y$ ,  $T_x$  ва  $T_y$  кучларни беради.  $N_x$  куч заготовканинг жувалар оралиғида сурилишига қарши-лик кўрсатса,  $T_x$  куч заготовкани жувалар оралиғига торгади.  $N_y$  ва  $T_y$  кучлар эса заготовкани әзади. Демак, прокатлашнинг узлуксиз бориши учун  $T_x > N_x$  бўлиши шарт. Маълумки,  $T_x = T \cdot \cos \alpha$ ;  $N_x = -N \sin \alpha$ . Агар  $T_x$  ва  $N_x$  кучлар ўрнига уларнинг қийматларини кўй-сак, унда  $y$  тубандаги кўришишга ўтади:

$$T \cdot \cos \alpha > N \cdot \sin \alpha \quad (1)$$

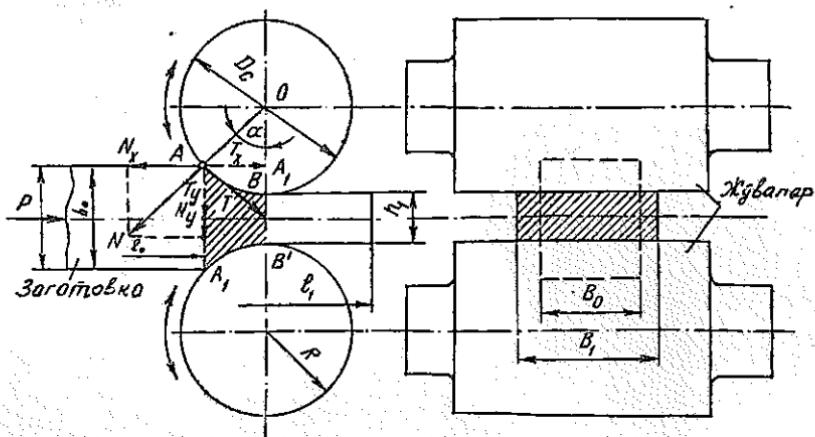

44-расм. Бүйлама прокатлаш схемаси.

Механикадан маълумки, иккита ўзаро ҳаракатдаги жисмлар оралиғидаги ишқаланиш кучи  $T$  нормал куч  $N$  билан ишқаланиш коэффициенти  $f$  нинг кўпайтмасига тенг:

$$T = N \cdot f \quad (2)$$

ишқаланиш коэффициенти эса жувалар билан заготовка материалига, юзалар хоссасига, прокатлаш ҳароратига, қамраш бурчагига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ.

Агар тенглама (1) даги  $T$  ўрнига унинг тенглама (2) даги қийматини қўйсак, тубандаги кўринишга ўтади:

$$N \cdot f \cdot \cos \alpha > N \sin \alpha$$

$$f \cdot \cos \alpha = \sin \alpha$$

$$f = \operatorname{tg} \alpha$$

Демак, ишқаланиш коэффициенти қамраш бурчаги ( $\alpha$ ) дан катта бўлгандагина узлусиз прокатлаш боради. Одатда, қиздирилган пўлат заготовкаларни силлиқ цилиндрик жувалар билан прокатлашда  $\alpha = 15 - 20^\circ$  ва ортиқроқ, совуқлайн мойлаб прокатлашда  $\alpha = 3 - 10^\circ$  оралиғида бўлади. Шуни қайд этиш ҳам лозимки,  $\alpha$  бурчаги жувалар диаметрига ва заготовканинг абсолют сиқилиш қийматига кўра ўзгаради. 45-расмдаги схемадан кўринадики,

$$A_1B = OB - OA_1 = R - OA_1$$

$$OA_1 = R \cdot \cos \alpha$$

$$A_1B = \frac{h_0 - h_1}{2} = R - R \cdot \cos \alpha.$$

$$h_0 - h_1 = D - D \cdot \cos \alpha$$

$$D \cdot \cos \alpha = \frac{D - (h_0 - h_1)}{D} = 1 - \frac{h_0 - h_1}{D}$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{\Delta h}{D}.$$

Юқоридаги формуладан маълумки, заготовкани бир хил абсолют сиқишида ( $\Delta h$ ) жувалар диаметри ортган сари, қамраш бурчаги ( $\alpha$ ) кичрайди ва, шунингдек, қамраш бурчаги ўзгармаганда, жувалар диаметри ортишида абсолют сиқилиш қиймати ортади. Заготовканинг  $AABB_1A_1$  зона бўйлаб пластик деформацияга берилиши натижасида қалинлиги ( $h_0$ )  $h_1$  га кичрайди. Эни ( $B_0$ ) дан  $B_1$  га кенгайиб, узунлиги  $l_0$  дан  $l_1$  узаяди. Заготовканинг абсолют сиқилиш қиймати унинг ишловдан аввалги қалинлигидан ишловдан кейинги қалинлиги айрмасига тенг бўлади:

$$\Delta h = h_0 - h_1, \text{ мм}$$

нисбий сиқилиш эса  $\varepsilon = \frac{\Delta h}{h_0} \cdot 100\%$  га тенг бўлади. Заготовканинг абсолют кенгайиши унинг ишловдан кейинги эни билан ишловдан аввалги энининг айрмасига тенг:

$$\Delta b = B_1 - B_0 \text{ мм.}$$

Нисбий кенгайиши эса  $\theta = \frac{\Delta b}{B_0} \cdot 100\%$  га тенг бўлади.

Агар заготовканинг ишловдан кейинги узунлигидан ишловдан арвалги узунлигини айирсак, абсолют узайиши аниқланади:

$$\Delta l = l_1 - l_0 \text{ мм.}$$

Нисбий узайиши эса  $\delta = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100\%$  га тенг бўлади.

Маълумки, металларни прокатлашда ҳажми ўзгармаслиги учун заготовка ҳажми ( $v_3$ ) олинган буюм ҳажми ( $v_0$ ) га тенг бўлади:

$$v_3 = v_0 \text{ ёки } h_0 \cdot B_0 \cdot l_0 = h_1 B_1 l_1$$

Агар заготовканинг узайиши коэффициентини  $\lambda$  билан, сиқилиш коэффициентини  $\gamma$  билан, кенгайиши коэффициентини  $\beta$  ҳарофлари билан белгиласак, унда

$$\lambda = \frac{l_1}{l_0}; \quad \gamma = \frac{h_0}{h_1}; \quad \beta = \frac{B_0}{B_1}$$

тенг бўлади.  $\lambda$  заготовканинг бўйлама прокатлашнинг характерли кўрсаткичларидан бири бўлади. Пўлатларни прокатлашда  $\lambda = 1,1 - 1,6$  оралиғида олинади. Маълумки, прокатлашнинг яқунловчи даврида буюмни прокатлаш тезлиги ( $v_1$ ) жуваларни айланиш тезлиги ( $v$ ) дан, у эса заготовканинг валлар оралиғига кириш тезлиги ( $v_0$ ) дан каттабўлади:

$$v_1 > v > v_0$$

Жуваларнинг айланиш тезлиги тубандагича аниқланади:

$$v = \frac{2 \pi R n}{60} \text{ м/с,}$$

бу ерда  $\pi$  — аниқ сон бўлиб, қиймати  $3,14$  га тенг.

$R$  — жувалар радиуси, м.

$n$  — жуваларнинг минутига айланишлари сони.

Прокатлашда заготовканинг нисбий узайиши тезлиги тубандагича аниқланади:

$$v_3 = \frac{v_1 - v}{v} \cdot 100\%.$$

Умумий ҳолда  $v_0$  тезлик  $v_1$  дан  $3 - 10\%$  ортиқ бўлади. Прокатлаш тезлиги ( $v_1$ ) эса лист прокатлашда  $15$  м/с, сим прокатлашда  $35$  м/с га тенг.

**Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама  
ва ўлчов асбоблари**

Кўндаланг кесим ўлчами  $20 \times 6$  мм, узунлиги  $200$  мм ли алюминий ёки бўлак металл. Намуналар, жувалар оралиғи ўзгарадиган, диаметри аниқ, текис юзали лаборатория прокат стани, бурчак ўлчагич, чизғич штангенциркул ва бошқалар.

## Ишни бажариш тартиби:

1) Прокатланадиган заготовканинг  $h_0$ ,  $B_0$  ва  $l_0$  ўлчамлари аниқланиб, сўнгра уни маълум оралиқли жуваларда прокатлаб кўрилади. Агар бунда заготовка қамралиб прокатланмаса, унда жувалар оралиғи каттароқ олинниб прокатланади, кейин  $h_1$ ,  $B_1$  ва  $l_1$  қийматлар, деформацияланиш коэффициентлар ( $\lambda$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$ ) аниқланади.

2) Заготовка билан жувалар орасидаги ишқаланиш коэффициенти ( $f$ ) ни тубандаги формула бўйича аниқланади:

$$f = \sqrt{\frac{\Delta h(2D - \Delta h)}{D - \Delta h}}$$

3) Қамраш бурчаги  $\alpha$  тубандаги

$$\alpha = \arccos \left( 1 - \frac{\Delta h_i}{D_i} \right)$$

формула бўйича аниқланади;

бу ерда:  $\Delta h_i$  —  $i$  ли ўтишлардаги абсолют сиқилиш.

$D_i$  —  $i$  жувалар диаметрлари, мм.

4) Аниқланган қамраш бурчаги тавсия этилган бурчакка таққосланади.

5) Олинган материаллар асосида 30-жадвал тўлдирилади.

30- жадвал

Жувалар диаметри. <i>D</i> мм	Намуна ўлчамлари						Абсолют сиқилиши ва деформациялаш коэффициентлари				Қамраш бурчаги $\alpha^o$	Тавсия этилган қамраш бурчаги $\alpha^o$		
	ишловгача			ишловдан кейин			$\Delta h$	$\lambda$	$\gamma$	$\beta$				
	$h_0$	$B_0$	$l_0$	$h_1$	$B_1$	$l_1$								

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Заготовкани узлуксиз прокатлаш шарти нимада?
2. Прокатлашда деформацияланиш коэффициентлари қандай аниқланади?
3. Қамраш бурчаги билан заготовканинг абсолют сиқилиши ва жувалар диаметри оралиғида қандай боғланиш бор?

## 16-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### МЕТАЛЛ ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ МЕТАЛЛ ЭЛЕКТРОДЛАР БИЛАН ЭЛЕКТР ЕЙ ЁРДАМИДА СУЮЛТИРИБ ДАСТАКИ ПАЙВАНДЛАШ

Ишдан мақсад. Металл ва унинг қотишмаларининг металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлаб чок бостириш ва унинг сифатини кузатиш.

Умумий маълумот. Маълумки, металл ва унинг қотишмаларининг ўзаро атомлар боғланишлари ҳисобига ажралмайдиган бирикмалар олиш *пайвандлаш* дейилади. Металларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида суюлтириб дастаки пайвандлаш усули 1888—1890 йилларда Н. С. Славянов томонидан яратилганига қарамай XX аср бошларигача металларни пайвандлашда газ алангасидан фойдаланилган. 1907 йилда швед инженери О. Квельберг металларни махсус қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлаб сифатли чоклар олгач, бу усул кенг тарқала бошлади. Бу усул газ алангасида пайвандлашга қараганда қатор афзалликларга эга, жумладан, турли токлардан фойдаланиш, сифатли чоклар олиниши, қимматбаҳо ускуналар талаб этмаслиги ва бошқалар.

Металларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш пости ва пайвандлаш схемаси 45-расмдан кўринадики, пайвандланувчи металл билан металл электроди оралиғида электр ёй ҳосил қилинади ва унинг иссиқлиги таъсирида электрод учи ва пайвандланувчи металл жойи эриб, ванна ҳосил бўлади. Бунда электрод қопламаси ҳам суюқланиб, суюқ металл ваннани ҳавонинг зарарли таъсиридан ҳимоя этувчи газ қобиқ ҳосил этади. Пайвандлашда ёй пайвандлаш йўналиши бўйлаб сурилган сари металл ванна қота бориб, унинг сиртида осон ажратиладиган шлак пўстложи ҳосил бўлади. Чок сифати эса пайвандланувчи металлар материалига, пайвандлаш жойларининг пайвандлашга тайёрлигига, электрод диаметрига, типига, маркасига, чокни фазадаги ҳолатига, ишчининг малакасига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Металларни пайвандлашга ўтишгача қай ишлар қилинмоғи зарурлиги устида гап юритайлик. Маълумки, мавжуд шароитда пайвандланувчи заготовкалар турли материаллардан бўлиб, сиртлари занг, мой ва бўлак ифлосликлардан холи бўлмайди, қалинликлари ҳам ҳар хил бўлади. Шу боисдан аввал пайвандланадиган жойларни оксид пардалардан, мойлардан, бўёқлардан ва бошқа ифлосликлардан тозаланиб, турли чоклар бостириш учун пайвандлаш жойларини қалинликларига кўра 46-расмда кўрсатилган тарзда тайёрлангач, пайвандлаш столига ўрнатилади. Бунда пайвандланадиган жойни маълум бурчак бўйлаб кесиб очилиши кўндаланг кесим бўйича тўлароқ чок бостириши таъминлайди. Ундан ташқари заготовканинг қалинлигига, материалига кўра электрод хили, диаметрини, типини, маркасини, ток кучини тўғри белгилаш ҳам муҳим

## Ишни бажариш тартиби:

- Прокатланадиган заготовканинг  $h_0$ ,  $B_0$  ва  $l_0$  ўлчамлари аниқланаб, сүнгра уни маълум оралиқли жуваларда прокатлаб кўрилади. Агар бунда заготовка қамралиб прокатланмаса, унда жувалар оралиғи каттароқ олинниб прокатланади, кейин  $h_1$ ,  $B_1$  ва  $l_1$  қийматлар, деформацияланиш коэффициентлар ( $\lambda$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$ ) аниқланади.
- Заготовка билан жувалар орасидаги ишқаланиш коэффициенти ( $f$ ) ни тубандаги формула бўйича аниқланади:

$$f = \sqrt{\frac{\Delta h(2D - \Delta h)}{D - \Delta h}}$$

- Қамраш бурчаги  $\alpha$  тубандаги

$$\alpha = \arccos \left( 1 - \frac{\Delta h_i}{D_i} \right)$$

формула бўйича аниқланади;

бу ерда:  $\Delta h_i$  —  $i$  ли ўтишлардаги абсолют сиқилиш.

$D_i$  —  $i$  жувалар диаметрлари, мм.

- Аниқланган қамраш бурчаги тавсия этилган бурчакка таққосланади.
- Олинган материаллар асосида 30-жадвал тўлдирилади.

30- жадвал

Жувалар диаметри. <i>D</i> мм	Намуна ўлчамлари						Абсолют сиқилиши ва деформациялаш коэффициентлари					Камраш бурчаги $\alpha^o$	Тавсия этилган қамраш бурчаги $\alpha^o$		
	ишловгача			ишловдан кейин			$\Delta h$	$\lambda$	$\gamma$	$\beta$					
	$v_0$	$B_0$	$l_0$	$h_1$	$B_0$	$l_1$									

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Заготовкани узлуксиз прокатлаш шарти нимада?
- Прокатлаша деформацияланиш коэффициентлари қандай аниқланади?
- Қамраш бурчаги билан заготовканинг абсолют сиқилиши ва жувалар диаметри оралиғида қандай боғланиш бор?

## 16. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### МЕТАЛЛ ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ МЕТАЛЛ ЭЛЕКТРОДЛАР БИЛАН ЭЛЕКТР ЁЙ ЁРДАМИДА СУЮЛТИРИБ ДАСТАКИ ПАЙВАНДЛАШ

Ишдан мақсад. Металл ва унинг қотишмаларининг металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлаб чок бостириш ва унинг сифатини кузатиш.

Умумий маълумот. Маълумки, металл ва унинг қотишмаларининг ўзаро атомлар боғланишлари ҳисобига ажралмайдиган бирикмалар олиш пайвандлаш дейилади. Металларни металл электродлар билан электр ёй ёрдамида суюлтириб дастаки пайвандлаш усули 1888—1890 йилларда Н. С. Славянов томонидан яратилганига қарамай XX аср бошларигача металларни пайвандлашда газ алангасидан фойдаланилган. 1907 йилда швед инженери О. Квельберг металларни махсус қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида пайвандлаб сифатли чоклар олгач, бу усул кенг тарқала бошлади. Бу усул газ алангасида пайвандлашга қараганда қатор афзаликларга эга, жумладан, турли токлардан фойдаланиш, сифатли чоклар олиниши, қимматбаҳо ускуналар талаб этмаслиги ва бошқалар.




Металларни қопламали металл электродлар билан электр ёй ёрдамида дастаки пайвандлаш пости ва пайвандлаш схемаси 45-расмдан кўринадики, пайвандланувчи металл билан металл электроди оралиғида электр ёй ҳосил қилинади ва унинг иссиқлиги таъсирида электрод учи ва пайвандланувчи металл жойи эриб, ванна ҳосил бўлади. Бунда электрод қопламаси ҳам суюқланиб, суюқ металл ваннани ҳавонинг зарарли таъсиридан ҳимоя этувчи газ қобиқ ҳосил этади. Пайвандлашда ёй пайвандлаш йўналиши бўйлаб сурилган сари металл ванна қота бориб, унинг сиртида осон ажратиладиган шлак пўстлоғи ҳосил бўлади. Чок сифати эса пайвандланувчи металлар материалига, пайвандлаш жойларининг пайвандлашга тайёрлигига, электрод диаметрига, типига, маркасига, чокни фазадаги ҳолатига, ишчининг малакасига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Металларни пайвандлашга ўтишгacha қай ишлар қилинмоғи зарурлиги устида гап юритайлик. Маълумки, мавжуд шароитда пайвандланувчи заготовкалар турли материаллардан бўлиб, сиртлари занг, мой ва бўлак ифлосликлардан холи бўлмайди, қалинликлари ҳам ҳар хил бўлади. Шу боисдан аввал пайвандланадиган жойларни оксид пардалардан, мойлардан, бўёқлардан ва бошқа ифлосликлардан тозаланиб, турли чоклар бостириш учун пайвандлаш жойларини қалинликларига кўра 46-расмда кўрсатилган тарзда тайёрлангач, пайвандлаш столига ўрнатилади. Бунда пайвандланадиган жойни маълум бурчак бўйлаб кесиб очилиши кўндаланг кесим бўйича тўлароқ чок бостиришни таъминлайди. Ундан ташқари заготовканинг қалинлигига, материалига кўра электрод хили, диаметрини, типини, маркасини, ток кучини тўғри белгилаш ҳам муҳим


45-расм. Дастаны пайвандлаш ности (а):

1 — ток гармохи; 2 — улагыч; 3 — ток ўзгартир.  
гич; 4—5—электрсними; 6 — заготовка; 7 — элек-  
трод түткін; 8 — щит; 9 — стол; 10 — ток рост-  
лагыч.

Пайвандлаш схемаси (б, в):


1 — металл электрод; 2 — коплама; 3 — электро-  
рдың пуст-  
еши; 4 — пайвандлануучы металл; 5 — шлак пуст-  
лок.

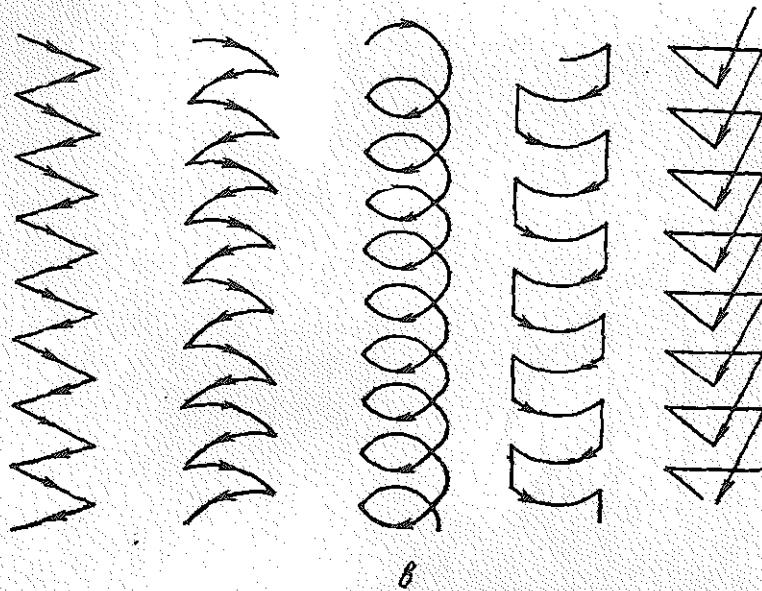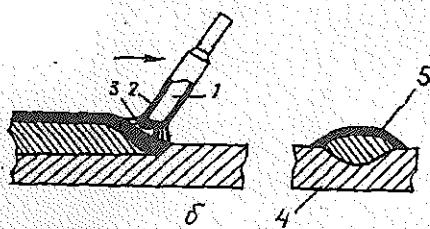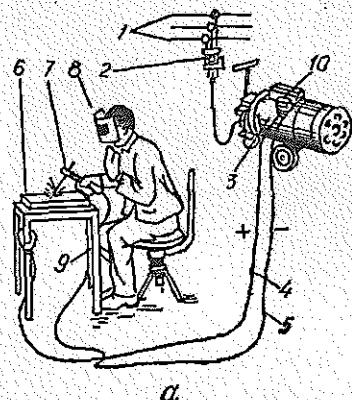

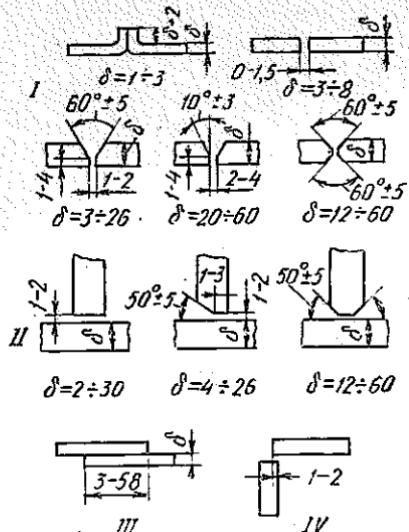

46-расм.<sup>4</sup> Пайвандлаш турлари:  
1 — учма-уч; 2 — тавроли; 3 — устма-уст;  
— бурзакъи и.

$d$  — электрод диаметри, мм  
Маълум диаметрли электрод учун белгиланган ток кучи қиймати меъёрдан катта бўлса, ажралётган иссиқлик ҳисобига қоплама ўта қизиб, палахса-палахса бўлиб ажралади ва металл сачрайди, натижада чок сифати ёмонлашади. 47-расмда ёй

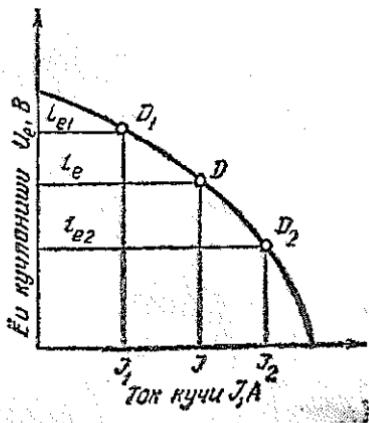


47-расм. Пайвандлаш токи ва электр ёй маъбалар характеристикаси:  
а — одатдаги ток манбанинг характеристикаси; б — пайвандлаш ток манбанинг характеристикаси; в — ёйнинг характеристикаси; г — салт кучлачлиш; д — ёйни барқарор ёниши.

аҳамиятга эга. Одатда, пайвандланувчи металл қалинлигига кўра электрод диаметрини тубандаги нисбатда олиш тавсия этилади: пайвандланувчи металл қалинлиги,  $S$  мм 1—2; 3—5; 4—10; 12—24; 30—60 электрод диаметри,  $d$  мм 1,5—2,5; 3—4; 4—5; 5—6; 6—8. Электрод материали, диаметри, иш қисми узунлигига, қоплама хилига, чокнинг фазадаги ҳолатига ва бошқа кўрсаткичларга кўра ток кучини тубандаги формула бўйича аниқланади:

$$I = k \cdot d, \text{ A.}$$

бу ерда  $K$  — электрод материали ва диаметрига боғлиқ бўлган коэффициент,  $\text{A}/\text{мм}$  (одатда, кам углеродли пўлат электродлар учун  $K=30 \div 60$ ).

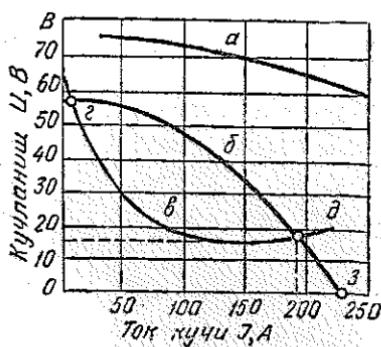

узунлиги ўзгармас бўлганда ток кучланиши билан ток кучи оралиғидаги боғланиш келтирилган. Расмдаги графикдан кўринадики, ёйнинг барқарор ёниш тартиби ёйнинг ва ток манбанинг вольт-ампер тавсифларининг учрашув нуқтаси ( $D$ ) га тўғри келади.

Ёй узунлигини амалда тубандагича сақлашга ҳаракат этилади.

$$l_e = (0,5 \div 1,1) d, \text{ мм},$$

бу ерда  $d$  — электрод диаметри. Шу боисдан металларни пайвандлашда электрод учи эриган сари уни пайвандланадиган жой томон суриб туриш йўли билан ёй узунлиги сақлаб борилади. Пайвандлашда фойдали энергия қуввати ( $N_\phi$ ) тубандагича аниқланади:

$$N_\phi = I \cdot U, \text{ ВТ}.$$

бу ерда  $I$  — пайвандлаш токи,  $A$ ;  $U$  — ёй кучланиши,  $V$ . Ток манбанинг ФИК ( $\eta$ ) маълум бўлса, пайвандлаш учун зарур қувват қуийдагича аниқланади:

$$N_3 = N_\phi \cdot \eta$$

Пайвандлашида вакт бирлигига суюқлантириб ўтказилган металл масаси ( $G$ ) ни аниқлаш зарур бўлса, тубандаги формуладан фойдаланиши мумкин:

$$G = a_n \cdot I \cdot t, \text{ гр},$$

бу ерда  $a_n$  — вакт бирлигига суюқлантирилган металлнинг чокка ўтиш коэффициенти  $\Gamma/\text{Ас}$ . Одатда,  $a_n = 8 \div 12 \text{ Г/Ас}$ . бўлади;  $I$  — пайвандлаш токи,  $A$ ;  $t$  — пайвандлаш вакти, с.

### Пайвандлаш электрод симлари ва уларнинг қопламалари

ГОСТ 2246-70 га кўра пайвандлаш электрод симларининг 77 та маркаси бўлиб, уларнинг 6 таси масалан, Св08, Св08А, Св08ГА ва бошқалар кам углеродли пўлатларни, 30 таси масалан, Св18ГС, Св10Х5М ва бошқалар легирланган пўлатларни ва 41 таси масалаи, 5НМФ, Св12Х11, Св08Х18Н9Т ва бошқаларидан кўп легирланган пўлатларни пайвандлашда фойдаланилади. Электрод симлар маркаларидаги Св — пайвандлаш сими эканлигини, ундан кейинги биринчи рақам углероднинг юздан шунча улуш фоизини, рақамлардан кейинги ҳарфлар масалан, Х — хромни, Н — никелни, Т — титанни, М — молебденни ундан кейинги келувчи рақамлар шу элементдан шунча фоиз борлигини билдиради. Шунингдек, чўяниларни пайвандлашда қўйма чўян чивиқлардан, алюминий қотишмаларни пайвандлашда АК, АД, АМг маркали симлардан фойдаланилади. Маълумки, металларни пайвандлашда сифатли чоклар олиш учун уларнинг сирти маҳсус таркибли қопламалар билан қопланади. Электрод қопламаларни қалинлигига, чокнинг механик

хоссаларига, ишлатиш жойига ва бўлак кўрсаткичларига кўра ажратилади. Қопламаларнинг қалинлигига кўра уларни юпқа ва қалин хилларга ажратилади. Юпқа қопламалар қалинлиги 0,1—0,3 мм оралиғида бўлиб, таркиби ёлғиз ишқорий металлардан, масалан, 80—85% бўр, 20—15% суюқ шишадан иборат бўлади. Энг оддий қопламали электроддан ёй барқарорлигини таъминлаш мақсадида фойдаланилади. Қалин қопламалар қалинлиги 0,7—2,5 мм оралиғида бўлиб, таркибидаги шлак ажратувчи моддалар сифатида марганец руда, рутил, кальций фотрид, мармар ва бошқалар, газ ажратувчи моддалар сифатида крахмал, целлюлоза, магнезит ва бошқалар, чокдаги оксидлардан металлни қайтарувчилар сифатида ферромарганец, ферросилиций, ферротитан ва бошқалар, легирловчилар сифатида феррохром, ферротитан ва бошқалар киритилади ва уларни ўзаро боғловчи сифатида суюқ шишадан фойдаланади.

Электродларни ишлатилишига кўра тубандаги типларга ажратилади:

1. Конструкцион пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган электродларга Э38, Э40, Э42 ва бошқа турдаги электродлар киради. Бу ерда Э ҳарфи электрод эканлигини, ундан кейинги рақамлар бостирилган чокнинг чўзилишга мустаҳкамлигини билдиради.

2. Легирланган пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган электродлар: Э-09М, Э-05Х2М, Э-10Х5МФ ва бошқалар.

3. Кўп легирланган пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган электродлар: Э-12Х13, Э-06Х13Н, Э-10Х17Т ва бошқалар.

Чок тузилишига кўра уларни аустенит класс пўлатларни пайвандлашга мўлжалланган электродларни ЭА индекси билан, феррит класс пўлатларни пайвандлашга мўлжалланганларни ЭФ индекси билан, қопламалар олишга мўлжалланганларни Н индекси билан белгиланади. Углеродли ва кам легирланган пўлатларни дастаки пайвандлашда фойдаланиладиган электродлар маркаларига УОНИ-13/45, АНО-4, АНО-6, ОЗС-23, СМ-11 ва бошқалар киради. Ҳар бир тур электродга турли таркибли қопламалар қопланиши мумкин. Тубанда ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 ларга кўра кам углеродли пўлатларни пайвандлашга тавсия этилган электродлар типи ва маркаси, ГОСТ бўйича шартли белгиларини таъбирлашга мисол сифатида келтирилган:

Масалан,  $E42A = UONI = 13/45 = 5,0 = UD3$   
E412 (5) — Б2,0

бу ерда Э42А-электрод типи, УОНИ-13/45 — маркаси, 5,0 — диаметри, мм, у — углеродли пўлатларни пайвандлашга мўлжалланганлигини, Д — қалин қопламали, З — сифатига кўра учинчи гуруҳда эканлигини, Ё — электрод, 41 чокнинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини, 2 — чокнинг нисбий узунлигини (22% лиги), (5) чидамлилиги ( $T \cdot 40^{\circ}\text{C}$  гача), Б — асос қопла-

ма, 2 — вертикал чокни юқоридан пастга қараб бостиришдан бўлак барча ҳолатдаги чоклар бостириш мумкинлиги ва О—фақат ўзгармас токда тескари қутбли уланишини билдиради.

### Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Материални пайвандлашда ток манбаи сифатида трансформатор, ПОС — 500, ПСГ — 500 қурилмалари, турли хил ва маркали электродлар, химоя маска ёки шит, металл чўтка, зуноило, андаза, чизғич ва бошқалардан фойдаланилади.

#### Ишни бажариш тартиби:

- Пайвандланувчи заготовкаларни учма-уч пайвандлашга тайёрлаш.
- Пайвандланувчи заготовка материали, маркаси ва қалинлигига кўра тегишли электрод типи ва маркасини танлаш.
- Заготовка қалинлигига кўра электрод диаметрини, унга кўра пайвандлаш ток кучини белгилаб, кейин ток манбанин ростлаш.
- Ёйни ўт олдириб чокни бостириш.
- Шуни қайд этиш ҳам лозимки, чокларнинг узунлигига, аниқлигига, сифатига кўра калта чоклар (300 мм гача) бир ўтишда, ўртacha узунликдаги чоклар (300—1000 мм гача) ўртасидан учиғача ёки узун чоклар (1000 мм дан зиёд) тескари пофонали усулда марказдан четига ва тарқоқ усулда пайвандланади.
- Чокни шлакдан тозалаб сифатини кузатиш.
- Пайвандлаш материаллари асосида 30-жадвал тўлдирилади.

31- жадвал

Пайвандланувчи материал хилли, маркаси ва қалинлигига, мм	Пайванд биримма схемаси	Пайвандлаш ускунаси ва унни маркаси	Электрод типи маркаси ва диаметри	Пайвандлаш режими			Чок сифати	Эслатма
				Ток кучини, J, А	Кучлангиши U, В	Пайвандлаш теззилиги, мм/мин		

#### Ўз-ўзинни текшириш учун саволлар


- Металларни электр ёй ёрдамида суюқлантириб металл электродлар билан пайвандлашда чок сифати нималарга боғлиқ?
- Пайвандлаш электрод симларининг таснифи ва уларнинг маржалари?
- Электрод қопламаларининг вазифаси ва хили?
- Пайвандлаш тартиби қандай белгиланади?
- Хавфсиз ишлаш учун бажариладиган асосий қондаларни айтиб беринг.

## 17-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ


### МЕТАЛЛАРНИ ФЛЮС ҚАТЛАМИ ОСТИДА ЭЛЕКТР ЕЙ ЁРДАМИДА МЕТАЛЛ ЭЛЕКТРОД СИМЛАР БИЛАН АВТОМАТИК ПАЙВАНДЛАШ

**Ишдан мақсад.** Металларни флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида металл электрод симлар билан автоматик пайвандлашда фойдаланиладиган ТС—17<sup>М</sup> маркали пайвандлаш тракторининг тузилиши ва ишлаши билан танишиш, берилган пўлат листларни мустақил равишда учма-уч қилиб пайвандлаш ва пайванд чок сифатини кузатиш.

**Умумий маълумот.** Маълумки, металларни флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида металлэлектрод симлар билан автоматик пайвандлаш усулининг металларни қопламали металл электродлар билан дастаки пайвандлашдан асосий фарқи шундаки, бунда флюс электр ёйини ва металл ваннани ташқи муҳитдан муҳофаза этади, сифатли чоклар бостириш билан боғлиқ ишларни механизациялаб, иш унумдорлигини анча оширишга ёрдам беради. Шу боисдан машинасозликда турли қалинликдаги темир, мис, алюминий, титан ва уларнинг қотишмалари пайвандлашда кенг фойдаланилади. Металларни флюс қатлами остида электрод симлар билан электр ёй ёрдамида металл учма-уч қилиб пайвандлаш қурилмаси (48-расм, а) ва чокнинг ҳосил бўлиши (48-расм, б)даги схемадан кўринадики, пайвандлашда электр ёй металл электрод сим 1 билан пайвандланувчи металл 7 оралиғида олдирилиб, ёй иссиқлиги таъсирида металл электрод сим учи, пайвандланувчи металларнинг пайвандланадиган жойи ва флюснинг бир қисми эрий боради. Бунда металл ванна билан эриган флюс оралиғи металл ва флюс буғлари билан тўлади. Ёй эса тик ҳолатидан пайвандлаш йўналишига қарши томонга бир оз оғади ва унинг босимида суюқ металл ёй оғган томонга сиқила бориб, металл ванна ҳосил бўлади. Ажралаётган шлак эса металлдан енгиллиги сабабли унинг сиртига кўтарилади. Шуни қайд этиш лозимки, шлакнинг металлга нисбатан иссиқликни ёмон ўтказиши туфайли чок металли секин совийди, натижада унда эриган газлардан ва металлмас қўшимчалардан тозаланиб, сифатли чоклар олинади. Пайвандлаш жараёнида суюқланмаган флюслар эса трактор бункерига сурила боради. Чок сифати пайвандланувчи металл хилига, қалинлигига, электрод сим материалига, флюс хилига, пайвандлаш режимига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Маълумки, пайвандланган чок металлнинг кимёвий таркиби электрод сим билан флюс таркибига ҳам боғлиқ. Шу боисдан кам углеродли пўлатларни пайвандлашда кам углеродли электрод симлар, масалан, Св08, Св08А ва кўп марганецли (35—45% ли) ёки кўп кремнийли (40—45% ли), масалан, ОСЦ45, А348А маркали флюслардан фойдаланиб пайвандланади. Бунда чокни Мп, Si билан легирлаш флюс ҳисобига боради. Легирланган пўлатларни пайвандлашда эса легирланган электрод сим-

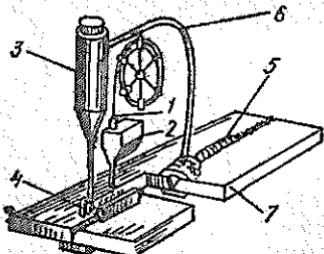

*a*

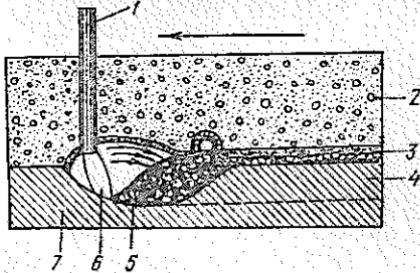

*b*

48-расм. Металларни флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида металл электрод симлар билан автоматик пайвандлаш схемаси:

Пайвандлаш автоматининг кўриниши (*a*): 1 — электрод сим; 2 — узатиш каллаги; 3 — бункер; 4 — флюс; 5 — шлак; 7 — пайвандланадиган металл. Пайвандлаш чокиниг киркинлиши (*b*): 1 — электрод сим; 2 — флюс; 3 — суюқ шлак; 4 — пайванд чок; 5 — ёй; 6 — эргиган металл; 7 — пайвандланадиган металл.


лар (масалан, СВ18ХМА, СВ10Х6М) дан, кам кремнийли ( $0,5\%$   $\text{SiO}_2$ ) флюслардан фойдаланилади.

### Фойдаланиладиган ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

49-расмда қалинлиги 2—20 мм гача бўлган материалларни пайвандлашда кенг фойдаланиладиган ТС-17М маркали тракторнинг умумий кўриниши келтирилган. У электрод металл симни зарур тезликда узатувчи механизм 1, флюс бункери 2, кассета 3, бошқариш пульти 4, двигатель 5, юргизиш механизми 6, мундштук 7 ва колонна 8 дан иборат. Металларни пайвандлашга ростлашда заруриятга кўра турли қисқич мосламалардан, чок сифатини кузатишда шаблон, чизғич, штангенциркуль ва бошқалардан фойдаланилади.

### Ишни бажариш тартиби

- Пайвандланувчи металларнинг пайвандланадиган жойларини мой, кир ва зинглардан тозалаб, уларни автоматнинг столига қўйинлади, зарур бўлса, маҳкамланади. Кейин автомат аравасини бостириладиган чок ўйналишига параллел юрадиган қилиб ўрнатилади.

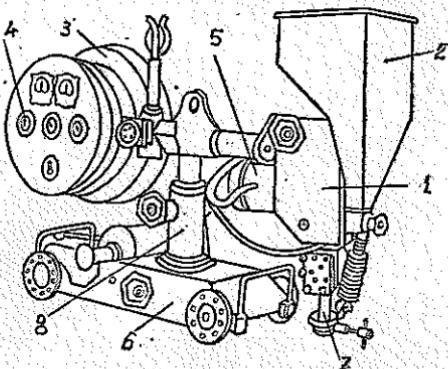

49-расм. Пайвандлаш тракторнинг схемаси:

1 — электрод спринги суриш механизми; 2 — флюс бункери; 3 — кассета; 4 — бошқариш пульт; 5 — двигатель; 6 — аравача; 7 — ток кельтирувчи мундштук; 8 — колонна.

2. Трактор мундштукининг каллагини чок бостириш бошли-  
надиган жойга келтириб, бошқариш пультидаги «Пастга» юр-  
гизиш тугмачасини босамиз. Бунда металл электрод сим заго-  
товка томон сурилиб, у пайвандланувчи металлга тегади.

3. Бункер таглиги очилади. Бунда бункердан флюс тўкилиши  
билин автоматни ишга солиш тугмачаси босилади. Бунда электр  
ёй флюс қатлами остида олдирилиб, чок бостирила боради.

4. Чок бостириб бўлингач, тракторни тўхтатиш тугмачаси,  
кейин уни ток тармоғидан ажратиш тугмачаси босилади.

5. Бункер таглиги беркитилиб, трактор дастлабки жойига  
ўтказилади.

6. Пайвандланган заготовка сиртидаги флюс пўстлоқ аж-  
ратилиб, чок сифати кузатилади.

7. Пайвандлаш материаллари асосида 31-жадвал тўлдири-  
лади.

32- жадвал

Пайванд- ланувчи металл маркаси ва қалини- лиги	Чок эскизи	Флюс мар- каси	Металл элек- трод сим маркаси ва диаметри, мм	Пайвандлаш режими			Чок сифати
				Ток кучи, I, В	Ток куч- ланиши. U, В	Чокни бости- риш тезлиги, o мм/мин	

### Ўз-ўзинни текшириш учун саволлар

1. Металларни флюс қатлами остида электр ёй ёрдамида металл электрод  
симда автоматик пайвандлашининг электр ёй ёрдамида қопламали металл  
электроллар билан дастаки пайвандлашдан фарқи нимада?

2. Пайвандлашда электрод симлар ва флюслар қай кўрсаткичларига кўра  
бөлгиланади?

3. ТС—17 М маркали автомат тракторнинг асосий қисмлари ва уни ишга  
тайёрлаш.

### 18-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### МЕТАЛЛ ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИНИ ЧОКБОБ СИМЛАР БИЛАН ЕНУВЧИ ГАЗЛАР АЛАНГАСИ ЁРДАМИДА ҚИЗДИРИБ ПАЙВАНДЛАШ


Ишдан мақсад. Турли металл ва уларнинг қотишмаларини  
ацетилен-кислород газлари алангаси ёрдамида қиздириб пай-  
вандлаш билан боғлиқ бўлган назарий маълумотларни мустаҳ-  
камлаб, мустақил равишда турли қалиниликдаги пўлатларни  
учма-уч қилиб пайвандлашни ўрганиш.

Умумий маълумот. Маълумки, бу усулда юпқа пўлат лист-  
лар, чўяnlар, латунлар ва бошқа металлар пайвандланади. Аце-

тилленнинг кислород билан маълум нисбатдаги аралашмаси бошқа ёнувчи газларга қараганда ёнганда кўпроқ иссиқлик ажратиши сабабли ундан амалда кенг қўлланилади. Ацетиленни кальций карбиддан, уни эса коксни сўлдирилмаган оҳак билан биргаликда электр печда 1900—2300°C ҳароратда қиздириб олинади:



$CaC_2$ ни махсус металл қолилларга қўйилади, совигандан сўнг ажратиб олинниб, майдалаб, сараланади. Одатда, ўлчами 2—80 мм ли бўлакларни зич беркитиладиган металл барабанда истеъмолчиларга юборилади, чунки у ҳаво намлигида парчаланади:

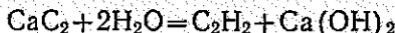

**Ацетилен.** Ацетилен нормал шароитда ( $20^{\circ}C$ , 760 мм ли симб устунидаги босимда) рангсиз, саримсоқ ҳидли газ бўлиб,  $1\text{ m}^3$  и  $1,09\text{ кг}$  бўлади. Агар ацетилен ҳажми бўйича ҳавода  $2,2$ — $81\%$ , кислородда  $2,3$ — $9,3\%$  бўлса, портловчи газ ҳосил бўлади. Шуни ҳам қайд этиш лозимки, агар  $0,15$ — $0,2\text{ MPa}$  босимдаги бу газ  $500$ — $600^{\circ}C$  ҳароратга қизиса ўзидан-ўзи алангланади. Агар ацетиленни суюқликда эритиб сақланса, ўзидан-ўзи аланглананиш хавфи камаяди. Шу боисдан уни ацетонда эритилган ҳолда оқ рангли пўлат балонларда  $1,9\text{ MPa}$  босимда истеъмолчиларга юборилади.


**Кислород.** Кислород нормал шароитда рангсиз ва ҳидсиз газ бўлиб,  $1\text{ m}^3$  и  $1,33\text{ кг}$  бўлади. Саноатда кислородни, асосан, ҳаводан олинади. Бунинг учун ҳавони махсус қурилмалардан ўтказиб, чанглардан, углерод ( $\Pi$ ) оксиддан тозалаб, қуритилгач, компрессорларда  $6$ — $180\text{ кг}/\text{см}^2$  босимда сиқиб суюлтирилади, кейин суюқ ҳаводаги кислородни азотдан ажратиш учун уларнинг нормал босимда қайнаш ҳароратлари фарқидан (кислородники —  $183^{\circ}C$ , азотники —  $186^{\circ}C$ ) фойдаланилади. Ажратилган кислород ҳаворанг пўлат балонларда  $15\text{ MPa}$  босимда истеъмолчиларга юборилади.  $1\text{ л}$  суюқ кислородининг массаси  $1,14\text{ кг}$ . Буғланганда у  $860\text{ л}$  газ беради.


**Газ аланга.** Ацетиленни кислород билан маълум нисбатда аралаштириб, бу аралашмани ҳавода ёқилгандагина юқори ҳароратли аланга беради (50-расм).

Ацетилен — кислород алансини тубандаги уч зонага ажратиш мумкин: 1-ўзак зона, 2-қайтарувчи зона, 3-оксидловчи зона.

1. Ўзак зона, ўта қизиган газ аралашмаси бўлиб, у кислород ва парчаланган ацетилендан иборат бўлади ва бу зона аниқ чегара билан ёрқин чўғланниб туради.

2. Қайтарувчи зона. Ўзакнинг ташки қобигидан бошланиб бу зонада углероднинг ёниши боради:

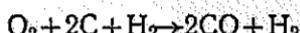


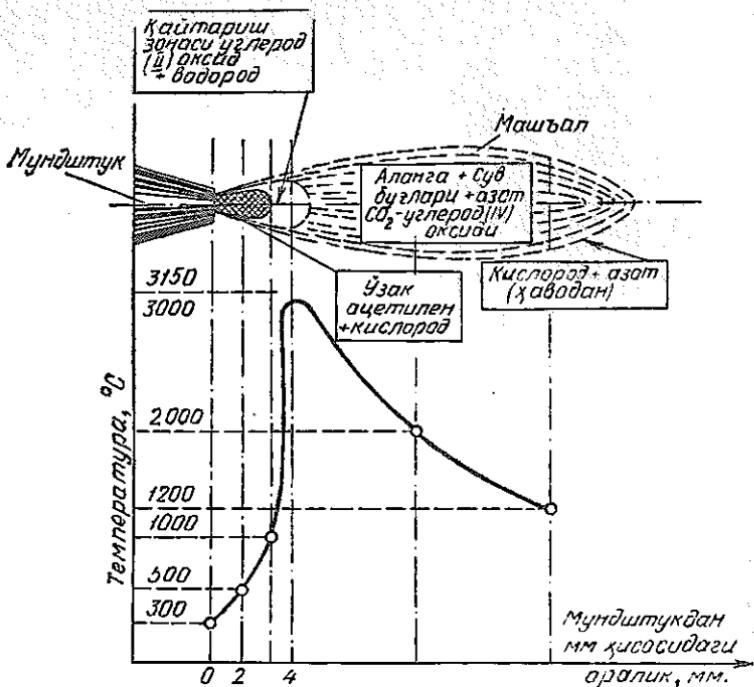

50-расм. Ацетилен газ алангаси.

Бу зонада углерод ёнади, водород эса ёнмайди, бу ерда қайтарувчи газлар ( $\text{CO}$ ,  $\text{H}_2$ ) бўлиши, металл ванинадаги оксидлардан металл қайтарилиши сабабли қайтарувчи зона дейилади. Бу зона ҳароратининг юқорилиги ва қайтарувчи газлар бўлиши сабабли уни пайвандлаш зонаси ҳам дейилади.


3. Оксидловчи зона. Бу зонада углерод (II) оксиди ва водороднинг ҳаво кислороди ҳисобига тўла ёниши боради:

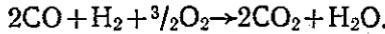

Юқори ҳарорат шароитида углерод (IV) оксиди ва сув буғлари темирни оксидлайди, шу боисдан бу зона оксидловчи зона дейилади.

Фойдаланиладиган чокбоп сим, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

**Чокбоп симлар.** Металларни пайвандлашда ванинага суюқлантириб ўтқазиладиган чокбоп симлар пайвандланадиган металл хилига, қалинлигига, бажарадиган иш характеристига кўра худди материалларни электр ёй ёрдамида пайвандлашдаги электрод материаллари сингари кам углеродли, легирланган, кўп легирланган цўлатлар ва бўлак материаллардан тайёрланади. Одатда, чокбоп сим диаметрини пайвандланувчи металл

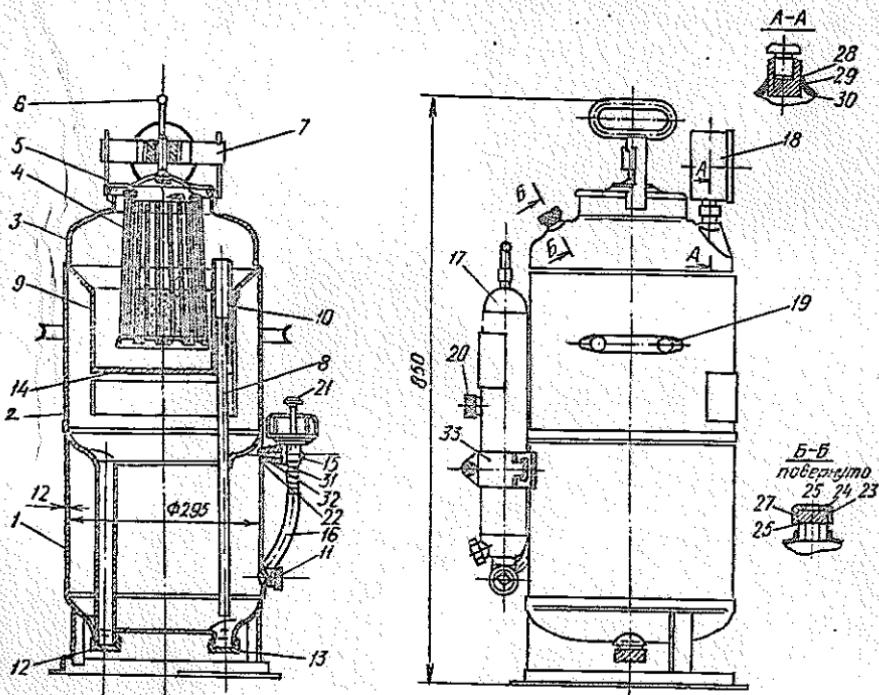

51-расм. Ўрта босимда ишлайдиган ACM-1,25 маркали ацетилен генератори:

1 — ювгич қисми; 2 — газ ҳосил этиш қисми; 3 — таглини; 4 — корзина; 5 — көпкөй; 6 — винт 7 — ричаг; 8 — трубка; 9 — шахта; 10 — стакан; 11 — иззорат кран; 12—13 — чыңындағы чыгарадыған штудерлар пробкасы; 14 — тешиски торъяла; 15 — эктиёт клапан; 16 — цланг; 17 — сув күлғи; 18 — манометр; 19 — күттарын дастасы; 20 — иззорат кран; 21 — шток; 22 — штуцер; 23 — гайка; 24 — эктиёт түр; 25 — сиқуучы халқа; 27 — мембрана; 28 — фибра прокладка; 29 — резина прокладка; 30 — ғезінің ірекелдіктер сралиндеги түр.

қалинлиги ( $S$ ) ва пайвандлаш усулига кўра тубандагича танланади:

Чапдан ўнгга қараб пайвандлашда —  $d = S/2$  мм.

Ўнгдан чапга қараб пайвандлашда —  $d = S/2 + 1$  мм.

Шуны ҳам айтиш керакки, пайвандлашда суюқлантириләтгән металлни оксидланишдан сақлаш ва металл ваннадаги оксидларни ўзи билан бօглаб шлакка ўтказиш мақсадида флюслар (бўра, бор кислота, барий, калий, литий, натрий, фтор оксидлари ва тузлар) дан фойдаланилади. Пайвандлашда кукун тарзидаги флюс ваннага сепилади, агар у паста тарзида бўлса, пайвандлаш жойига ва чокбол симга суртилади. Масалан, чўяянларни пайвандлашда бўра ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ) дан фойдаланилганда  $\text{Na}_2\text{O}$  ва  $2\text{B}_2\text{O}_3$  га парчаланиб, оксидлар ила бириниб шлакка ўтади.

**Ацетилен генератори.** 51-расмда ўртача босимда ишлайдиган ACM1,25—3 маркали ацетилен генераторининг умумий кўриниши (а) ва бўйлама кесими (б) келтирилган. Расмдан кў-

ринадики, генератор танаси вертикал цилиндрик аппарат бўлиб. У газ ҳосил этувчи 2 ва газ ювгич қисм 1 дан иборат. Бу қисмлар стакан 10 кийдирилган трубка 8 билан боғланган. Корпуснинг устки қисмидаги газ ҳосил этувчи қисмига шахта 9 тушириб, унга генератор оғзидан сув найчаси 8 сатҳидан сал юқорироқ назорат жўмраги 11 дан оққунча қўйилади, кейин кальций қарбидли сават 4 туширилиб, қопқоғи 5 ни винт 6 ва ричаг 7 ёрдамида қисиб беркитилади.

Газ ҳосил этувчи қисм корпус билан шахта оралиғидаги бўшлиқда ҳаво ястиғи ҳосил бўлади. Генераторнинг ишлашида у сувни сиқиб генераторнинг автоматик ишлашини таъминлайди. Ажралаётган ацетилен эҳтиёт клапани 15, шланг 16 орқали сув қулфи 17 га ўтади. Газ ҳосил этиш қисмидаги чиқиндини штуцер 12, газ ювгичдан лойқа сувни штуцер 13 орқали таш-қарига чиқарилади.




Сув қулфи. Пайвандлашда горелка канали бўйлаб келаётган ацетилен-кислород аралашмаси мундштук тешигидан чиқишида ёндириб, аланга олдирилади ва бажариладиган иш характеристига кўра ростланади. Бунда мундштук тешигидан чиқаётган газ тезлиги унинг алангаланиш тезлигидан катта бўлиши керак. Айтайлик, аксинча, газнинг алангаланиш тезлиги унинг мундштук тешигидан чиқиш тезлигидан катта бўлса, газ алангаси мундштук каналига ўтиб, у ердаги аралашма газни ёндиради ва бунда пақиллаган овоз чиқади. Агар аланга горелка канали, шланг орқали генераторга ўтиб кетса, уни портлатади. Бундай ҳодиса мундштукнинг ўта қизишида ёки кислороднинг газ аралашмадаги миқдори ортирилиб юборилганда, шунингдек, мундштук тешиги суюқ металл томчиси билан берклиб қолган ҳолларда рўй бериши мумкин. Бундай ҳолнинг олдини олиш учун генераторга эҳтиёт сув қулфи ўрнатилади (52-расм).

### Генераторни ишга ростлаш

1. Қопқоқ очилиб, сават олинади.
2. Генератор корпусида бегона нарсалар йўқлиги ва тозаланганилигига ишонч ҳосил этилади.
3. Сув қулфи сув билан тўлдирилади. Бунинг учун штуцер 2 очилиб, у орқали назорат жўмраги 3 сатҳигача сув қўйилади.
4. Генераторга оғзидан назорат жўмраги 11 тешигидан сув оққунча сув қўйилади.
5. Генераторга кальций карбидли сават тушириб, унинг қопқоғи беркитилади. Генераторнинг нормал ишлашида газ найчаси, сув қулфи, ниппель 1 дан горелкага редуктор ва шланг орқали боради (52-расм, а). Тескари зарб юз бергандага (52-расм, б) портлаган газ тўлқини сувни, у эса шарчали клапанинни беркитади. Шу билан газ келадиган йўл беркитилади. Шу вақтнинг ўзида газ тўлқини қайтаргич диск 8 билан корпус оралиғидан ўтиб учади.

52-расм. Ўрта босимлар ингловчи берк типдаги сув кулфанинг схемаси:


*a* — нормал иш даври; *b* — тескари зарб даври.

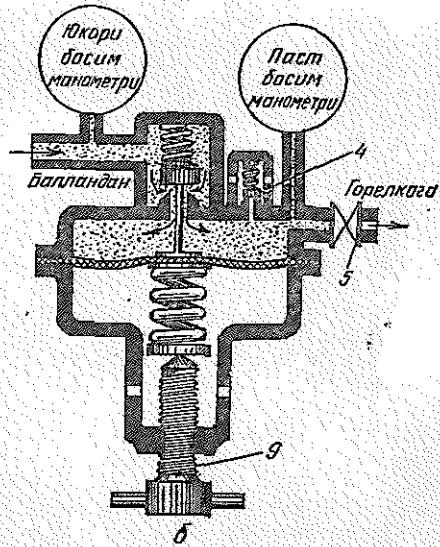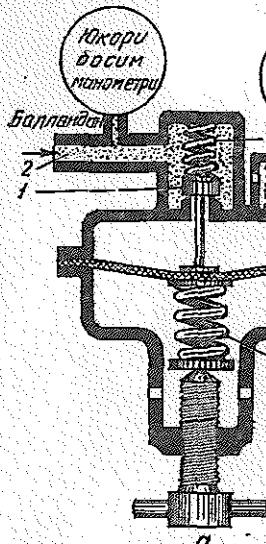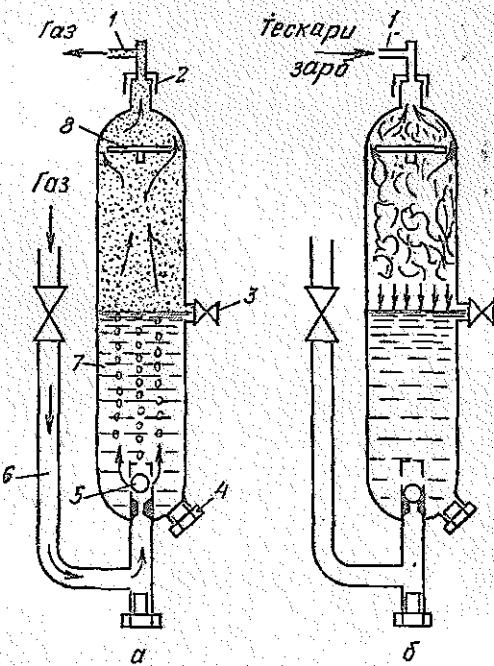

53-расм. Газ редукторининг тузилиши ва ишлаш схемаси:  
*a* — ишламаётганде; *b* — ишлайтганде.

Газ редуктори, у, баллондан келтирилаётган газ босимини кутилган босимга пасайтириш или шу босимда уни сақлашга хизмат этади. 53-расмда бир камерали газ редукторининг схемаси келтирилган. Баллондан юқори босимдаги кислород ёки ацетилен штуцер 2 га ўтади (унинг босимини манометр кўрсатади). Зарур босимли газни горелкага юбориш учун винт 9 дастасини ўнгга буралади. Бунда пружиналар 8 ва 3 сиқилиб, клапан 1 очилади ва катта босимдаги газ катта ҳажмли камера 6 ўтиб, босим камаяди ва штуцер 5 орқали горелкага юборилади. Ацетилен редуктори кислород редукторига ўхшаш бўлиб, фақат баллон вентилига улаш турлича бўлади. Шу боисдан улар баллон рангига бўялади. Саноатда ДКП—1—65 (бир босқичли) кислород ва ДАП—1—65 ацетилен редукторларидан кўпроқ фойдаланилади. Генератор корпусидаги иш босими  $0,1\text{--}0,7 \text{ кг}/\text{см}^2$  (энг катта босими  $1,5 \text{ кг}/\text{см}^2$ ) бўлмоғи керак. Бу маркали генераторларда соатига  $1,25 \text{ м}^3$  газ ишлаб чиқарилади. Бу генераторнинг сув ва кальций карбидсиз массаси 16 кг дир.

Пайвандлаш горелкалари пайвандлашда маълум нисбатда ёнувчи газларни кислород билан аралаштириб, барқарор аланга олишга хизмат этувчи дастаки асбоб. Горелкаларни тузилишига кўра инжекторли ва инжекторсиз турларга ажратилилади. 54-расм, а да инжекторли горелка схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, кислород босим остида канал 1 дан инжектор 5 соплосига киради ва сопло тешигидан катта тезликда чиқишида канал 2 дан келаётган ацетиленни сўради. Кислород ва

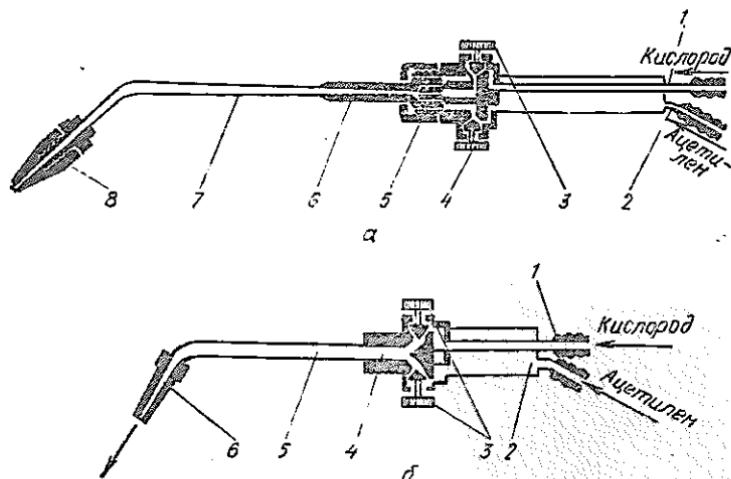

54-расм. Пайвандлаш горелкалари: инжекторли горелка (а): 1,2 — трубка; 3 — вентиль; 5 — инжектор; 6 — аралаштириш камераси; 7 — трубка.  
инжекторсиз горелка (б): 1,2 — трубка; 3,3 — вентиль; 4 — аралаштириш камераси; 5 — трубка; 6 — мундштук.


ацетилен горелканинг кенгаювчи конус каналли аралаштиргич камераси б га ўтиб аралашади ва ёнувчи газ ҳосил бўлади, у найча 7 орқали мундштукка ўтади. Ундан чиқаётган газ ёндирилса, аланга ҳосил бўлади.

Нормал ишларда инжекторли горелкага кислород 2—4 кгк/см<sup>2</sup>, ацетилен эса 0,01—0,1 кг/см<sup>2</sup> босимда киритилади. Инжекторсиз горелкаларда (54-расм, б) кислород канал 1 бўйича, ацетилен канал 2 бўйича бир хил босимда цилиндрик аралаштириш камера 4 га киради ва у ерда ёнувчи аралашма газ ҳосил бўлади ва у найча 5 орқали горелка мундштугига ўтади. Ундан чиқишида ёндирилса, аланга ҳосил бўлади. Бу горелкага кислород ва ацетилен 0,5—1,0 кгк/см<sup>2</sup> босимда киради. Оғир ва юқори ҳарорат шароитида ишловчи катта қувватли ва кўп алангали горелкалар инжекторсиз бўлиб, уларни мундштуги сув билан совитилиб туриладиган қурилмали бўлади. Масалан, ГАР маркали горелканинг 7 та учликлари бор. Шуни ҳам эсда сақлаш керакки, мундштук иссиқликни ўзидан яхши ўтказиши билан бирга, иссиққа чидамли бўлмоғи ва унга металл томчилари ёпишмаслиги керак, шу боисдан уларни МЗ ёки БрХОБ маркали мис ва ёки хромли бронзалардан тайёрланниб, нафис ишланади. Саноатда қўлланиладиган горелкалар турлари кўп бўлиб, улар тузилиши, қуввати ва ишлатилишига кўра ажратилади. Амалда кўпроқ ишлатиладигани ўртача қувватли ГС—3 маркали универсал горелкадир. Шунингдек, жуда ҳам кичик қувватли ГС—1, кичик қувватли ГС—2, «Москва» ва «Малютка» ва бошқа горелкалар билан бир қаторда катта қувватли ГС—4 горелкалар ҳам бор. Шуни ҳам айтиш керакки, горелкаларнинг учликлари бўлиб, пайвандланувчи металлар қалинлигига кўра заруридан фойдаланилади. Масалан, қалинлиги 0,1—0,6 мм ли металларни ГС—1 маркали горелка ёрдамида пайвандлашда учликларнинг 00 ёки 0 номерландан, қалинлиги 50—100 мм бўлган пўлатларни ГС—4 маркали горелка ёрдамида пайвандлашда учлик 9-номерли учликдан фойдаланилади.

### Газ алангасида пайвандлаш технологияси

Металларни пайвандлашда учма-уч пайвандлаш кўпроқ тарқалганини ҳисобга олиб, лаборатория ишини тубандаги тартибда олиб борилади:

1. Пайвандланувчи металлар тўла кесим юзалари бўйича учма-уч пухта пайвандланишлари учун улар жадвалда тавсия этилган тарзда тайёрланниб, юзаларни бўёқ, занг ва бўлак ифлосликлардан холи этиш учун бу жойларни алангада қиздириб, кейин металл чўтка билан тозаланади. Пайвандланувчи металл юпқа (қалинлиги <5 мм) ва осон суюқланадиган бўлса, ўнгдан чапга қараб чок бостирилади (55-расм, а). Қалинлиги >5 мм металларни эса чапдан ўнгга қараб пайвандлаш усулидан фойдаланиш маъқул (55-расм, б). Чапдан ўнгга қараб пай-

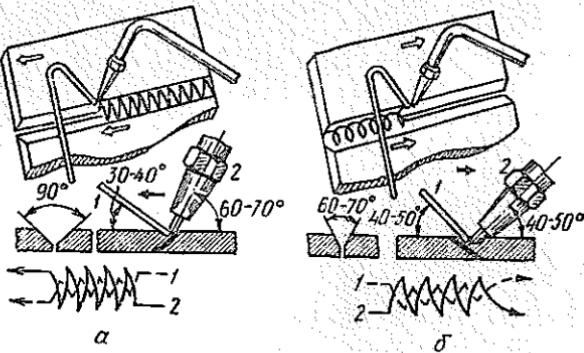

55-расм. Пайвандлаш усуллари: а — ўнгдан чапга; б — чапдан ўнга.

вандлашда ўнгдан чапга қараб пайвандланганга қараганда чок сифати яхшироқ бўлади, чунки эриган металл аланга машълида ҳимояланиб, унинг секин совишини таъминлайди. Шу билан бирга қалинлиги 5 мм гача бўлган металларни кертмасдан пайвандлаш мумкин бўлиб, иш унумдорлиги 10—20% ортиб, газ сарфи 10—15% камаяди.

2. Пайвандланувчи металл хилига, қалинлигига кўра пайвандлаш горелкаси ва пайвандлаш усули белгиланиб, горелканинг ишга яроқлилиги кузатилади.

3. Тегишли чокбол сим олинади.

4. Юқорида қайд этилгандек, кўпчилик металларни пайвандлашда нормал, яъни қайтарувчи аланга ҳосил бўлади. Бу аланга олиш учун назарий жиҳатдан бир ҳажм ацетиленга бир ҳажм кислород, амалда эса 1,1—1,3 олинади.

5. Чок бостирилади.

6. Чок сифати кузатилади.

7. Пайвандлаш материаллари асосида 33-жадвал тўлдирилади.

### 33- жадвал

Пайвандлашувчи металл маркаси ва унинг қалинлиги, мм	Пайвандлаш жойини тайёрлаш эскизи	Чокбол металл маркаси ва днаметри, мм	Горелка маркаси ва учлик №	Чок бостириш усули	Чок сифати

## Үз-үзини текшириш учун саволлар

1. Металларни газ алғанасыда пайвандлаш жараенида фойдаланиладиган қандай газларни биласиз ва уларга құйыладиган қандай талаблар бор?
2. Эхтінет сув қулфининг вазифаси.
3. АСМ 1,25—3 маркалы газ генератори ишга қандай ростланади?
4. Газ редукторининг вазифаси нима?
5. Горелканинг вазифаси нима ва қандай хиллари бор?
6. Металларниң қалинлигига күра қайси пайвандлаш усулидан фойдаланиш маъқул ва нима учун?

## 19-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### ПАЙВАНД БИРИКМАЛАРДА УЧРАИДИГАН НУҚСОНЛАР, УЛАРНИНГ ҲОСИЛ БУЛИШ САБАБЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

Ишдан мақсад. Пайванд бирикмаларнинг мустаҳкамлигига путур етказувчи нуқсонларни күз билан (зарур бўлса лупа ёрдамида) қараб аниқлаш ва ҳосил бўлиш сабабларининг олдини олиш тадбирларини белгилаш.

Умумий маълумот. Маълумки, пайванд бирикмаларда қатор сабабларга кўра нуқсонлар, жумладан чок ўлчамларининг чизмада кўрсатилганига тўғри келмаслиги, чокда ёки асосий металлда ўйилган, кертим жойлар, дарзлар, ғоваклар, чала пайвандланган жойлар ва бошқалар учраши мумкин, улар пайванд бирикмалар сифатига путур етказади. Бу нуқсонлар заготовкалар материалига, қалинлигига, пайвандлаш усулига, уларнинг пайвандлашга қанчалик талабга жавоб берадиган тарзда тайёрланганлигига, пайвандлаш режимининг тўғри белгиланганлигига, пайвандчининг малакасига боғлиқ. Пайванд бирикмалар сифатини кузатишнинг қатор усуслари (магнитавий, ультра товуш, рентген ва бошқалар) бўлиб, уларнинг қайси биридан фойдаланиш пайванд бирикманинг табиати, ўлчамлари, серияси ва муҳимлигига боғлиқ, 34-жадвалда пайванд бирикмаларда учровчи асосий нуқсонлар хили, уларнинг ҳосил бўлиш сабаблари ва олдини олиш тадбирлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Юқорида айтиб ўтилган нуқсонлардан ташқари, айниқса, тобланишга мойил, юпқа металл заготовкаларни пайвандлашда ҳосил бўладиган ички зўриқиши кучланишлари пайванд бирикманинг деформацияланишига, баъзан дарз кетишига олиб келади. Шу бонсдан бундай заготовкаларни пайвандлашда қатор технологик тадбирлар кўришга тўғри келади: Жумладан суюлтириб ўтказиладиган металл ҳажмини, чоклар сонини камайтириш илиа уларни симметрик бостириш ва зарур бўлса, махсус маҳкамловчи мосламалардан фойдаланиш тадбирлари кўрилади.

### Фойдаланиладиган ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари


Турли нуқсонлари бор пайванд бирикмалар, жилвир қофоз, чизғич, штангенциркуль ва бошқалар.

34. Жадвал

Тартиб №	Нүксоллар хилии ва габити	Схематик тасвир	Хоснл бўлиш сабоблари	Олдини олши тадбирлари
1	Чоқ ўлчамлари — чизма талабига жавоб бермаслиги		Заготовкаларни қалинлигига кўра пайвандлаши жойларининг кўра ГОСТ талабига жавоб бердиган тарда тайёрлаш, паймаслик, пайвандлаш, усулини ва вандланни туғри белгиламиш, лаш, чокки малакали пайвандлашмани малакасининг пастлиги чи бостирилоги ва бошқалар	Заготовкаларни қалинлигига кўра ГОСТ талабига жавоб бердиган тарда тайёрлаш, паймаслик, пайвандлаш, усулини ва вандланни туғри белгиламиш, лаш, чокки малакали пайвандлашмани малакасининг пастлиги чи бостирилоги ва бошқалар
2	Чоқка ёндашган жойида Уйилган кентиклар бўлиши		Ей ёки алнга кувватининг хеддан ташкари кучилинти, нокулай лаб чоқ бостирилини, металлининг кутомонидан юши, пайвандчи малакасининг зим	Ей ёки алнга кувватининг хеддан ташкари кучилинти, нокулай лаб чоқ бостирилини, металлининг кутомонидан юши, пайвандчи малакасининг зим
3	Чоқла дарзлар хосни бўлиши		Тобданишга мөнл жетили заготовкаларни пайвандлашда ачна теризли, шакли ва ўлчамларига ката ички зўрикни кучланишлана-кура пайвандлаши усулини түрдининг хосни бўлиши, пайвандлашри белгиласи, бир текисда сочини шунин метални заготовка шаклининнин мураккаблигиги, бир текисда сочини шинни тайминнатмаслик, пайвандчи монидан бостирилиши ва бошқасининг пастлиги ва бошқа-камар	Пайвандлашда заготовка ма-тобданишга мөнл жетили заг-тобданишга мөнл жетили заг-тобданишга мөнл жетили заг-

34- ЖАДВАЛНИК ДАВОМИ

### 34. Жадвалшынг давоми

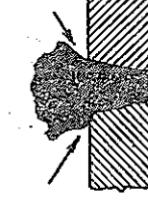1	2	3	4	5
7 Чокка ёндош зонаник мұртлашиши	Белгілінген технологияк жара-йнинг бажарылмасының сабабынан шоққаңдашкан зонаданың пайвандлашда ута қызини ва қысман ервишини таъминлашын		Чокни бостиришида белгілінген технологияк жара-йнинг бажарылмасының сабабынан шоққаңдашкан зонаданың пайвандлашда ута қызини ва қысман ервишини таъминлашын	
8 Металлик тошиб өкіші	Электролд. ёки чокбоп симминг ҳалы суққаланмаган металл сирттегі түбә суюқталмagan истиләл жоғарыдағы үтиңига йүп күймаслық ташарқи кеттәлдити, нокулай (шын, тек күчини нормадан ортириб берникай) чоктарнан бостиришида юборыласын, нокулай чоклар пайваидычы малакасинин пастылығы инш. юкори малакалы пайвандлашынан башкаладар		Электролд. ёки чокбоп симминг ҳалы суққаланмаган металл сирттегі түбә суюқталмagan истиләл жоғарыдағы үтиңига йүп күймаслық ташарқи кеттәлдити, нокулай (шын, тек күчини нормадан ортириб берникай) чоктарнан бостиришида юборыласын, нокулай чоклар пайваидычы малакасинин пастылығы инш. юкори малакалы пайвандлашынан башкаладар	
9 Чокда құйқыл үйілтін жой бүлінші	Ей ёки алапқа күвваттегі ҳаддан ташарқи ортиши, пайвандлаш тес-лигини нотексліктегі, пайвандчы малакасинин пастылығы за бошқанар		Ей ёки алапқа күвваттегі ҳаддан ташарқи ортиши, пайвандлаш тес-лигини нотексліктегі, пайвандчы малакасинин пастылығы за бошқанар	

## Ишни бажариш тартиби:

- Берилган пайванд бирикмаларни синчиклаб кўздан кузатиш натижалари асосида мавжуд нуқсонлар хили, табиати ва ўлчамларини аниқлаш.
- Бу нуқсонларнинг ҳосил бўлиш сабаблари ва олдини олиш тадбирларини белгилаш.
- Кузатиш натижалар материаллари асосида 35- жадвални тўлдириш.

35- жадвал

Тартиб №	Пайванд биримга эскизи	Аниқланган нуқсов хили ва эскизи	Нуқсонлар ҳосил бўлишининг асосий сабаблари	Нуқсонларнинг олдини олиш тадбирлари	Нуқсонли биримни тиклаш мумкинми ёки йўқми

## Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Пайванд биримларда учраши мумкин бўлган қандай нуқсонларни биласиз, улардан бирини ва унинг ҳосил бўлиш сабабларини айтиб беринг.
- Пайванд чокдаги ички нуқсонларни аниқлашада фойдаланган қандай усулларни биласиз, улардан бирини ишлашини айтиб беринг.
- Пайванд биримларни пайвандлашда деформацияланиш сабаблари ва уларнинг олдини олиш тадбирларини айтиб беринг.

## 20-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### МЕТАЛЛАРНИ КИСЛОРОД ОҚИМИДА ДАСТАКИ ҚИРҚИШ

**Ишдан мақсад.** Турли металл ва уларнинг қотишмаларини кислород оқимида қирқиши билан боғлиқ бўлган назарий маълумотларни мустаҳкамлаб, турли қалинликдаги металларни қирқиши.

**Умумий маълумот.** Металларни кислород ёрдамида қирқиши уларнинг кислород оқимида ёниш хоссасига асосланган. Бу усулда металлнинг қирқиладиган жойи аввало ацетилен-кислород алангасида аланталаниш ҳароратигача қиздирилиб, сўнгра бу жойга кислород ҳайдалади. Бунда қиздирилган металл кислород оқимида ёнади, ёниш маҳсулотлари эса қирқилаётган жойдан ташқарига ҳайдалади.

Металларни кислород оқимида қирқиши учун қуйидаги шартшароитлар бўлмоғи лозим:

- металларнинг аланталаниш ҳарорати унинг суюкланиш ҳароратидан паст бўлиши керак. Шундагина металл қаттиқ ҳолида ёнади. Қирқиши юзи текис чиқади, ёниш маҳсулотлари шлак тарзида қирқилаётган жойидан кислород оқимида ташқарига ҳайдаб чиқарилади. Акс ҳолда металл кислород оқимида

ёна бошлангунча эриб, суюқ ҳолатга ўта бошлайди. Юқорида қайд этилган шартга темир ва углеродли пўлатлар жавоб беради. Бироқ углеродли пўлатлар таркибида углерод миқдори ортган сари унинг кислород оқимида қирқиш қийинлашади. Масалан, алюминий ва унинг қотишмалари бу талабга жавоб бермайди.

2) қирқишида ҳосил бўладиган оксидлар ва шлакларнинг суюқланиш ҳарорати металлнинг суюқланиш ҳароратидан анча паст бўлиши керак, шундагина улар қирқиш жойидан кислород оқимида ташқарига осон ўтади. Шунингдек, суюқланиш ҳарорати юқори бўлган оксидлар берувчи металлар ва уларнинг қотишмалари, жумладан, хромли, хром-никелли пўлатлар, мис ва унинг қотишмалари, чўянлар кислород оқимида қирқилимайди. Бундай металларни қирқиш зарур бўлса, қирқиш зонасида кислород билан бирга асоси темир бўлган кукунсизмон флюс киритилади. У ёниб қирқиш зонаси ҳароратини кўтариб, суюқланиши қийин бўлган оксидлар билан бирикӣ, суюқланувчан шлак ҳосил этиш билан уларнинг қирқилишига кўмаклашади. 36-жадвалда кислород оқимида қирқилиши қийин бўлган металларни қирқишида фойдаланиладиган флюслар ҳақида маълумотлар келтирилган.


### 36-жадвал

Қирқиладиган металлар ва қотишмалар	Флюслар таркиби (масаласига кўра) % да						
	темир кукуни	алюминий кукуни	алюминий-хроммагнайли кукуни	ферро-фосфор	ферро-сиалиций	сиаликий-кальций	Кварц кумни
Чўян	65—75 65—75	— 10—5	— —	35—25 —	— —	— —	— 25—20
Зангламайдиган пўлат	100 80—90	— 20—10	— —	— —	— —	— —	— —
Мис Латунь Бронза	70—80 70—80 65—75	10—5 10—5 20—15	— — —	— — 15—10	— — —	— — —	— 30—15 —

3) металларнинг иссиқлик ўтиказувчанилиги анча паст бўлиши лозим.

Фойдаланиладиган ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Универсал кескич. 56-расмда УР маркали кескичининг схемаси келтирилган. Схемадан кўринадики, кескичининг канали 1 га кислород шланги, канал 2 га ацетилен шланги уланади. Ацетилен-кислород аралашмаси ҳосил этиш учун зарур бўлган кислород миқдори унга вентиль 3, ацетилен вентиль 4 орқали

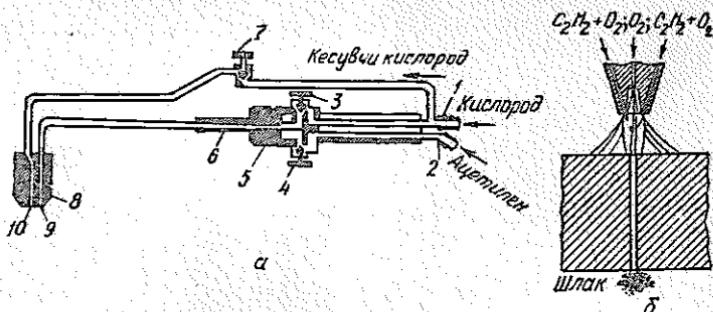

56-расм. УР тиіпдеги кескіч асбобнинг тузилиш схемасы.

1,2 — трубка; 3,4,7 — вентиль; 5 — инжектор; 8 — мундштук; 9,10 — тешик.

юборилади. Қирқувчи кислородни эса вентиль 7 орқали юборилади.

Кескічни ишга тушириш учун аввало кислород вентили 3 очилиб, кейин ацетилен вентили очилади. Бунда кислород үзігін ацетиленни сүриб, инжектор 5 орқали камера 6 га үтади, у ерда аралашып мундштук 8 нинг ташқи тешиги 9 дан чиқышида ёқилғанда алана олади. Вентиллар 4 ва 3 ларни бураб, алана мөъёрига келтирилади. Призмага ўрнатылған заготовканинг қирқұладын жойига аланағани йўналтириб, бу жой аланағаланиш ҳароратигача қиздирилған вентиль 7 ни очиб кислород ҳайдалади ва уни маълум босимда кесиш жойига мундштукнинг марказий тешиги орқали йўналтирилиб, металл қирқила боради. Мосламалар ва ўлчов асбоблари сифатида турли хил таянчлардан ва чизғичлардан фойдаланади.

### Ишни бажариш тартиби:

1. Кесиладиган металл таглиқка горизонтал қўйилади, зарур бўлса маҳкамланади. Кесиладиган жойи занг, мой ва ифлосликлардан тозаланиб, кесиладиган жойини бўр билан белгилаб қўйилади.

2. Мундштукларнинг номерлари металл қалинлигига кўра танланади.

3. Металлнинг кесиладиган жойини ацетилен-кислород алансида аланағаланиш ҳароратигача қиздирилғач, зарур босимда кислород ҳайдалади ва кескічни бир мөъерда олға юргизиб, металл қирқиласи. Иш унумига ва сифатига қирқувчи кислороднинг тозалиги ва босими таъсир қиласи. Агар босим етарли бўлмаса, кислород оқими қирқилаётган жойдан ажралаётган шлакларни ташқарига чиқара олмайди, ҳаддан ташқари катта бўлса, кислород сарфи ортиб кетади ва кесилаётган жой сифати ёмонлашади. Шу сабабли кислород босимини ва кесиш тезлигини қирқилаётган металл хилига, қалинлигига кўра белгиланади. 31-жадвалда лист пўлатларнинг қалинлиги-

та күра тавсия этилган мундштук номери ва қирқиши режимлари көлтирилген.

### 37-жадвал

Кирқиладиган металл қалинлиғи, им	Мундштук номери		Кислород босдан, Мга	Қирқиши тезлігі, мм/мин
	Ташқы тешік	Ички тешік		
8—10	1	1	0,3	550—400
10—25	1	2	0,4	400—300
25—50	1	3	0,6	300—250
50—100	1	4	0,8	250—200
100—200	2	5	1,0	200—130
200—300	2	6	1,2	130—80

4. Бажарған иш натижалари асосида 37-жадвал түлдириләди.

#### Үз-үзини текшириш үчүн саволлар

1. Қандай металларни кислород оқимида қирқиши мүмкін, қандайларини қирқиши қийин, сабаб нимада?
2. Металларни кислород оқимида қирқишида қыздырувчи аланг нима үчүн зарур?
3. Флюслардан нима мақсадда фойдаланылади?
4. Қескін қандай түзилған ва уни ишга қандай ростланади?
5. Металларни қирқишида уларнинг қайси күрсаткышларига күра кислород босими ва қирқиши тезлігі белгиланади?

### 21-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

#### КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИҢ КАВШАРЛАШ ВА КАВШАРЛАНГАН БИРИКМАЛАРНИҢ ЧУЗИЛИШІГА МУСТАЖКАМЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Ишдан мақсад. Конструкцион материаллардан тайёрланған буюмларни кавшарлаш технологик жараён билан танишиш ва олинган бирикманинг чүзилишга мустаҳкамлигини синаш.

**Умумий маълумот.** Конструкцион материаллардан тайёрланған буюмларни уларнинг суюқланыш ҳароратидан анча паст ҳароратда суюқланадиган кавшарлар ёрдамида ўзаро бириктириш технологик жараёни кавшарлар дейилади. Бу усулдан машинасозлик саноатининг түрли соҳаларида, жумладан, автомотракторларнинг радиаторлари, ёқилғи ва мой системаси трубалари, электр ва радиоассобларни йигиш ва уларни таъмирлашда, түрли идишлар тайёрлашларда кенг күлланилади. Кавшарлаш бир томондан металларни эритиб пайвандлашта үұшагани билан, ундан тубдан фарқланади. Бу ерда фақат кавшар эриб, буюмларнинг оралығыра үтишида ўзаро диффузияланиб, суюқ фаза кристалланиб чок ҳосил қиласылади. Чокнинг пухталиги буюмларнинг материалига, бириктирилиш юзаларининг занг, мой, бүеклардан тозаланғанлығына, ўзаро мосланғанлық даражасына, кавшар хилигиге, кавшарлаш тартибиға ва ишчининг малакасына бағытталады.

Кавшарлаш усули пайвандлашга қараганда тубандаги ағзалларларга ега:

- 1) бир хил ва турли хил материаллар (керамика, шиша, графит) ни ўзаро кавшарлаш мумкин;
- 2) кавшарланадиган буюмлар деярли қизимаслиги сабабли тузилишини, шакли ва ўлчамлари ўзгармайди;
- 3) мураккаб шаклли буюмларни кавшарлаш мумкин;
- 4) зарур ҳолларда кавшарни эритиб, буюмларга зарар етказмай ажратиб олинади;
- 5) жараённи осон механизациялаш ва автоматлаштириш мумкин;
- 6) чок бир мунча тоза чиқади ва бошқалар.

Кавшарлар суюқланиш ҳароратларига кўра иккига ажратилади:

- 1) юмшоқ (осон суюқланадиган),
- 2) қаттиқ (қийин суюқланадиган) кавшарлар.

**Юмшоқ кавшарлар.** Бу кавшарларнинг суюқланиш ҳарорати 400—500°C дан паст бўлиб, улар ёрдамида ҳосил қилинган чокнинг чўзилишга мустаҳкамлиги 50—70 МПа (5—7 кгк/мм<sup>2</sup>) оралиғида бўлади. Улар қалай (Sn) асосида тайёрланаб, маълум миқдорда қўроғошин ва бошқа осон суюқланадиган металлар қўшилади. Кавшардаги компонентларнинг миқдорига кўра унинг хоссалари турлича бўлади. Баъзан асоси қўроғошин бўлмиш кавшарга технологик, механик ва коррозия бардошлиқ хоссаларини яхшилаш мақсадида маълум миқдорда кумуш ва бошқа металлар қўшилади. 38, 39-жадвалларда қалай-қўроғошинли ва қўроғошин-кумушли юмшоқ кавшарларнинг маркалари, кимёвий таркиби, суюқланиш ҳароратлари ва қўлланиш соҳаларига мисоллар келтирилган.

38-жадвал

Кавшар маркаси	Кимёвий таркиби, %:			Тўла суюқланиш ҳарорати °C	Қўлланиш соҳалари
	Sn	Sb	Pb		
ПОС- 90	89—90	0,15	қолгани	222	Озиқ-овқат идишлари ва тиббиёт асбобларини кавшарлашда
ПОС- 40	30—40	1,5—2,0	қолгани	235	Латунъ, темир, мис, сим ва буюмларни кавшарлашда
ПОС- 30	29—30	1,5—2,0	қолгани	256	Турли металлардан тайёрланган буюмларни кавшарлашда

Бу кавшарларда 0,05—0,15% гача мис, висмут ва маргимуш бўлади.

## 39- жадвал

Кавшар маркасы	Кимёвий таркиби, %				Тұла суюқланиш ҳарораты, °C
	Ag	Cd	Sn	Pb	
ПС <sub>p</sub> = 3	3,0 ± 0,3	—	—	97,0 ± 1,0	305
ПС <sub>p</sub> = 2,5	2,5 ± 0,3	—	55 ± 0,5	92,0 ± 1,0	305
ПС <sub>p</sub> = 2	2,0 ± 0,3	5,0 ± 0,5	30,0 ± 0,1	63,0 ± 1,5	235
ПС <sub>p</sub> = 1,5	1,5 ± 0,3	—	15,0 ± 1,0	83,5 ± 1,5	270

Кавшарларнинг маркаларини тубандагича англамоқ керак:  
 Масалан, ПОС-90, бундаги «П» ҳарфи-припой яғни кавшар, «ОС» ҳарфи оловянно-свинцовый, яғни құрғошинли қалай кавшар, дегани рақам 90 еса унинг таркибидә 90% Sn борлигини билдиради.

**Қаттық кавшарлар.** Бу кавшарларнинг суюқланиш ҳароратлари 400—500°C дан іюқори бўлиб, чўзилишга мустаҳкамлиги 500 МПа (50 кгк/мм<sup>2</sup>) гача. Амалда мис-рух ва кумуш-мис қотишмалардан кенг фойдаланилади. Махсус хоссали кавшарлар олиш зарур бўлганда уларга маълум миқдорда Mn, Al, В, Р. ва бошқалар қўшилади.

40,41- жадвалларда рух-мис ва кумуш-мис кавшарларнинг баъзи маркалари, кимёвий таркиби ва тұла суюқланиш ҳароратлари келтирилган.

## 40- жадвал

Кавшарлар маркасы	Кимёвий таркиби, %				Тұла суюқланиш ҳарораты, °C	Құлланыш соҳалари
	Cu	Fe	Pb	Zn		
ПМЦ	46—50	0,1	0,5	қолгани	850	Таркибіда Cu 68 % ва ортик бўлган қотишмаларни кавшарлашда
ПМЦ-54	52—54	0,1	0,5	қолгани	870	Мис, пўлат, бронзаларни кавшарлашда

## 41- жадвал

Кавшар маркасы	Кимёвий таркиби, %			Тұла суюқланиш ҳарораты, °C	Құлланыш соҳалари
	Ag	Cu	Zn		
ПС <sub>p</sub> — 25	25	40	қолгани	765	Пўлат, мис ва унинг қотишмаларни кавшарлаш
ПС <sub>p</sub> = 45	30	80	қолгани	720	Юқори электр ўтказувчалиги сақланиши зарур бўлган мис ва бронзаларни кавшарлашда

## Үз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Қашарлашнинг пайвандлашдан фарқи нимада?
2. Қашарларнинг вазифаси ва хиллари.
3. Флюсларнинг вазифаси ва хиллари.
4. Юмшоқ қашарлар билан буюмлар қашарлаш технологиясини айтиб беринг.
5. Қаттиқ қашарлар билан буюмлар қашарлаш технологиясини айтиб беринг.
6. Нима учун қашарланган буюмлар каустик соданинг эритмасида ювилади?

## 22-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ДЕТАЛЛАРНИ ЕЛИМЛАБ БИРИКТИРИШ

Ишдан мақсад. Конструкцион материаллардан тайёрланган деталлар ва буюмларни ўзаро елимлаб бириткириш технологик жараёни билан танишиш ва бирикмаларнинг мустаҳкамлигига синаш.

Умумий маълумот. Бир хил ёки ҳар хил конструкцион материаллардан тайёрланган деталлар ва буюмларни ўзаро елимлаб, ажралмайдиган бирикмалар олиш технологик жараёни елимлаш дейилади. Бу жараён тубандаги ишлардан иборат:

1. Елимланадиган сирт юзаларини оксид пардаларидан, мой ва бошқа ифлосликлардан ацетон ёки бошқа ишқорий эритмалар ёрдамида тозалаб, бир-бираига жилвиrlаб мослаштирилади.
2. Бириткириш юзаларига чўтка ёки пуркагич ёрдамида 0,05—0,25 мм қалинликда бир томонга қаратиб, текис қилиб елим суркалади.
3. Елимдан намниклар ва учувчан моддалар ажралиб, елимлаш хусусиятини орттириш учун уни уй ҳароратида 10—15 минут, кейин эса 30—60°C ли печга киритиб 3—4 мин сақланади.
4. Елимланадиган буюмларни тегишли мосламага ўрнатиб бириткириладиган юзалар бир-бираига маълум босим билан (кўпи билан 30 кН/м<sup>2</sup>) сиқилади. Сиқиш кучи турли елимлардан фойдаланилганда турлича бўлади. Шуни қайд этиш лозимки, буюмларни елимлаб бирикмалар олишда кўпроқ учма-уч, устма-уст ва кертим (шпун) бириткиришлардан, БФ-2, БФ-4, ВК-32-ЭМ елимларидан, металл буюмларни пластмасса буюмлар билан елимлашда ВС-10-М, ИПЭ-9, ЭФ-9, К-10 ва бошқа елимлардан, асбест тўқимадан тайёрланган фрикцион материалларни пўлат буюмларга елимлашда ВС-10Т маркали елимларидан фойдаланилади. 43-жадвалда конструкцион материалларни елимлашда қўлланиладиган елимлар маркаси, таркиби, елимлаш ҳарорати ва елимланган бирикма хоссаларига мисоллар келтирилган.

**Фойдаланиладиган ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари**

Муфель печи, елим, жилвиr қофоз, ацетон, чўтка, қисқич, узиш қурилмаси, штангенциркуль ва бошқалар.

Тартиб №	Маркаси	Тартиби	Чидамлиги	Холати	Катлон сони	Елимлаш ҳарорати, С.	Елимланган биринчи хоссаси
1	БФ-2	Резелли феноль смоланинг спиртли эритмаси	5—8 ой	суюқ	2—3	130—160	Силжишига мустаҳкамлиги 100 кг/см <sup>2</sup> ишлов ҳарорати — 60° дан то + 60°C гача
2	ЭД-6	Эпоксид смола, полиэтилен волнимин	30—40 мин	—»—	1	18—20	Силжишига мустаҳкамлиги 250 кг/см <sup>2</sup> , ишлов ҳарорати 60°C гача
3	ВС-350	Поливинил-акетат ва фенол смоласи	6 ой	—»—	2	200	Силжишига мустаҳкамли. 30—80 кг/см <sup>2</sup> ишлов ҳарорати — 60°C дан то 100°C гача

### Ишни бажариш тартиби:

- Елимлаб биритириувчи буюмлар сирти оксид пардаси, мой, бўёқ ва ифлосликлардан тозаланиб, уларни бир-бираига мосланади.
- Елимланадиган материалларнинг сирт юзаларига тегишли енимни юпқа қилиб бир текисда суртиб аввалига ҳавода 10—15 минут, кейин 50—60°C температурада 3—4 минут сақланади.
- Буюмларнинг мослаштирилган биритириш юзаларини 5—20 кг/см<sup>2</sup> босимда сиқиб, кейин печга киритилади ва зарур ҳароратда, масалан, 140—160°C да 25—30 минут сақланади.

Тартиб №	Елимланадиган буюмлар материалы ва эскизи	Еним маркаси	Елимлашда белгиланган босим кг/см <sup>2</sup> ва елиниш ҳарорати	Елимланган буюм сифати

- Буюмни пеңдан олинниб ҳавода уй ҳароратигача совигунча сақлангац, қисқичдан ажратиб, тозаланади.
- Зарур бўлса, мустаҳкамлиги чўзиш машинасида синалади.
- Елимлаш натижалари асосида 44- жадвалдаги устунлар тўлдирилади.

### Уз-ўзини текшириш учун саволлар

- Елимланган буюмлар сифати нималарга боғлиқ?
- Қандай маркали елимларнинг қайси хилларидан қандай материалларни елимлашга тавсия этилади?
- Конструкцион материаллардан тайёрланган деталларни бир-бирига елимлаб бириттириш технологик жараёни қай ишларни ўз ичига олади ва улар ҳақида маълумот беринг.

## 23-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИ КУКУН МАТЕРИАЛЛАРДАН ТАЙЕРЛАШ


Ишдан мақсад. Оддий шаклли кичик ўлчамли деталларни кукун материаллардан тайёрлаш ва уларнинг хоссаларига таъсир этувчи омилларни ўрганиш.

Умумий маълумот. Маълумки анъанавий металлургик жарайёнларда анча юқори ҳароратларда суюқланадиган материаллардан маълум хоссали деталлар тайёрлаш анча қийин ва баъзан мутлақо иложи бўлмайди. Бундай ҳолларда уларни кукун материаллардан тайёрлаш техника-иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлади.

Деталларни кукун материаллардан тайёрлаш технологик жараёни кукун металлургияси дейилади. Бу усулда деталларни тайёрлаш технологик жараёни схемаси 59-расмда келтирилган.

Шуни айтиш зарурки, олинган деталлар ва бошқа маҳсулотлар хоссаси шихта таркибига, компонентлар хилига, донадорлигига, пресслаш босимига ва термик ишловлар режимига боғлиқ бўлади.

Кукун металлургияси усули деталларни тайёрлашнинг анъанавий усулларидан материаллардан фойдаланиш коэффициентининг ва иш унумининг юқорилиги, олинган деталь геометрик ўлчамларининг аниқлиги, сирт юзаларининг текислиги, юқори малакали ишчини талаб этмаслиги ва бошқа афзалликлари билан фарқ қиласди. Шу боисдан бу усул ҳозирда кенг ривожланаётган истиқболли усуллардан биридир. 45-жадвалда мисол сифатида кукун материалларининг айrim маркалари келтирилган.

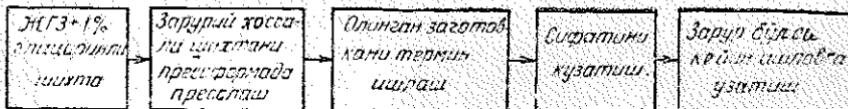

59-расм. Темир-гр афит кукуиларидан втулканни тайёрлаш технологик жараёни схемаси.

Кукун үйли	Марка:и	Доналар ұлчами, мм	ГОСТ
Темир	ПЖ-2, ПЖ-4	0,10	ГОСТ 9849-74
Мис	ПМС-1, ПМС-2	0,05	ГОСТ 4960-75
Вольфрам	ПВ-0, ПВ-1	0,05	ТУ-19-101-84
Электролитик никель	ПНЭ-1	0,05	ГОСТ-97-22-71
Графит	ГК-2, ГК-3	0,10	ГОСТ 9849-74

### Фойдаланиладиган материал, ускуна, мослама ва ўлчов асбоблари

Буларга керакли кукун материаллар, лаборатория пресси, пресс қолип, пең, техник тарози, штангенциркуль ва бошқалар киради.

Айтайлик, топшириққа кўра асоси темир ва графит кукунларидан иборат втулка тайёрлаш керакки унинг ғоваклиги 20—30%, зичлиги 5—6 г/см<sup>3</sup> ва қаттиқлиги 100—120 кг. к/мм<sup>2</sup> бўлсин. Тубанда бу втулкани тайёрлаш технологияси, устида гап боради.

#### Ишни бажариш тартиби:


1. Втулка хоссаларига кўра 46-жадвалдан зарур кукун маркасини танлаймиз.

46-жадвал

Материал маркаси	Ғоваклиги, %	Зичлиги, г/см <sup>3</sup>	Бринелл бўйича қаттиқлиги, кгк/мм <sup>2</sup>
ЖП	6÷26	5,8÷7,4	60÷80
ЖГ2	15÷35	5,7÷7,4	60÷185
ЖГ3	17÷35	4,5÷6,0	30÷145
ЖГ1, 5Д2, 5	16÷25	3,9÷7,2	60÷180


Жадваллардан кўринадики, бизнинг ҳол учун ЖГЗ маркали кукун тўғри келаркан. Кукунни пресс қолипда осонроқ пресслаш учун унга унинг массасининг 1% микдорида мойловчи модда сифатида глицерин қўшамиз.

2. Маълум микдордаги шихтанинг кимёвий таркибини ва донадорлигини текислаш учун уни спиртли (ёки спиртсиз) айланувчи барабанга киритиб, яхшилаб аралаштирамиз, сўнгра уни пеңга киритиб 120—200°C ҳароратда обдон қуритамиз. Олинадиган буюминг шакли, ўлчамлари, ғоваклигига кўра пресслаш усули белгиланади. Биз оладиган буюминг шакли оддий ва ўлчамлари кичик ( $\frac{h}{F_6} < 2$ ) бўлгани сабабли уни ёпиқ пресс қолипда бир томонлама пресслаш усулини қўллаймиз (60-расм).

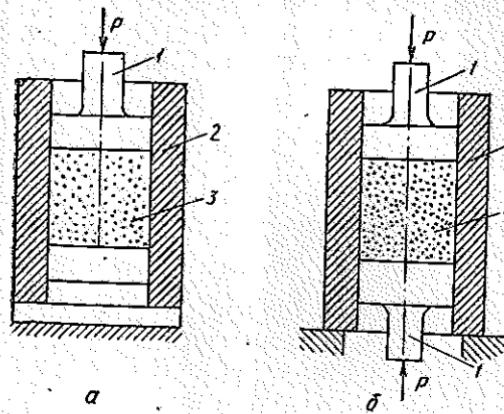

60-расм. Шихтани бир томонлама пресслаш схемаси.

1 — пулансов; 2 — прессфэрма; 3 — шихта.

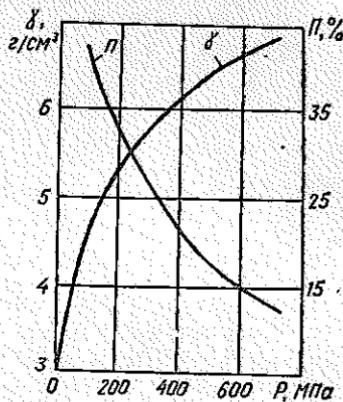

61-расм. Темир күкүнідан тайёрланған буюмларнинг ғоваклиги ( $\Pi$ ) ва зичлигі ( $\gamma$ ) нинг пресслаш босимы ( $P$ ) га бағылыш графигі.

3. Бу пресс қолипга киритиладиган шихта массасин тубандагы формула бүйічка аниқлаймиз:

$$G = v \cdot \gamma_3 \left( 1 - \frac{\Pi}{100} \right) \cdot K, \text{ Гр.}$$

бу ерда  $v$  — заготовка ҳажмі,  $\text{см}^3$ ;  $\gamma_3$  — заготовка зичлигі,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $\Pi$  — заготовка ғоваклигі, %;  $K$  — заготовкани олишда масса үзгариш коэффициенті бўлиб, 1,01 — 0,3 оралықда олинади. Агар шихта бир неча компонентлардан иборат бўлса, уни тубандагыча аниқлаймиз:

$$\gamma_3 = (a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_2 + a_3 \gamma_3 + \dots + a_n \gamma_n) \cdot 100 \text{ Г}/\text{см}^3.$$

бу ерда  $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$  компонентлар массаси, %  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 + \dots \gamma_n$  компонентлар зичлигі,  $\text{г}/\text{см}^3$ .

Бир заготовка учун аниқланған шихта массаси  $G$  ни торо-зида тортиб пресс қолипга киритамиз.

5. Пресслаш босимини аниқлаймиз:

$$P = F_0 \cdot P_1, \text{ МПа.}$$

бу ерда  $F_0$  — олинувчи заготовка күндаланг кесимининг юзі,  $\text{см}^2$ ;  $P_1$  — 1  $\text{см}^2$  юзага тушувчи босим, МПа.

Заготовка ғоваклигига кўра пресслаш босимини үзгариш графигидан аниқлаш мумкин (61-расм). Зарур босим аниқланғач, шихтани пресс қолипда прессланиб заготовка олинади.

6. Заготовканинг механик хоссаларини күкүн заррачаларининг ўзаро пухта боғланиши ҳисобига ошириш мақсадида уларни нейтрал муҳитли печда (ёки маҳсус контейнерда) термик











































































































