



UMIDA ZIYAMUXAMEDOVA

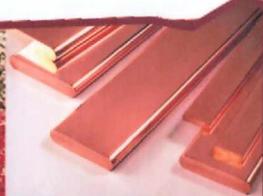

# MATERIALSHUNOSLIK

DARSLIK

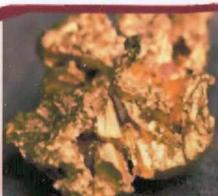

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA  
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**U.A. ZIYAMUXAMEDOVA**

**MATERIALSHUNOSLIK**

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan  
5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi) yo'nalishida ta'lim olayotgan  
talabalar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan*

**TOSHKENT – 2020**

**УО‘К 620.22(075.8)**

**КБК 30.3ya73**

**Z 67**

**Ziyamuxamedova, Umida.**

Materialshunoslik [Matn] : o‘quv qo‘llanma / Umida Ziyamuxamedova. - Toshkent : Shafoat Nur Fayz, 2020. - 276 b.

Darslik 5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi) yo‘nalishi namunaviy dastur asosida yozilgan bo‘lib, unda metall, nometall, polimer materiallar strukturna va xossalari, xususan elektrotexnik materiallardagi fizik hodisalar haqida ma’lumotlar berilgan. An’anaviy konstruksion material bilan bir qatorda magnit materiallarga; dielektriklar, yarimo‘tkazgich, o‘tkazgichlar, keramik materiallar, ayniqsa polimer materiallarga ham to‘la xarakteristika berilib, ularning turlari, ishlatalish joylari ko‘rsatilgan. Darslik yakunida mahalliy materiallardan detallar olish texnologiyasini asosiy turlari yoritilgan.

Ushbu darslik 5310100 – “Energetika (issiqlik energetikasi)” yo‘nalishida ta’lim olayotgan bakalavrlar uchun mo‘ljallangan, oliy ta’lim muassasalari o‘qituvchilari uchun tavsiya etiladi.

\* \* \*

В учебнике на современном уровне широко изложены основы строения и свойств металлических, неметаллических, полимерных материалов. Даны основы физических свойств электротехнических материалов: электрические, оптические, теплофизические, магнитные. Наряду с традиционными конструкционными материалами приведены характеристики магнитных материалов, диэлектриков, полупроводников, проводников; приведены их классификации, маркировки и применение. В конце описаны основные виды технологии и обработки материалов.

### **Taqrizchilar:**

**A.I. Abidov** – Kumo Milliy Texnologiya Instituti (Janubiy Koreya), PhD, falsafa fanlari doktori;

**Sh.A. Karimov** – Toshkent Davlat texnika universiteti «Materialshunoslik» kafedrasi dotsenti, t.f.n.

**ISBN 978-9943-6740-4-2**

© U.A.Ziyamuxamedova

© «Shafoat Nur Fayz» nashriyoti, 2020.

## **KIRISH**

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da belgilangan beshta ustuvor yo‘nalishning har biri bo‘yicha belgilangan vazifalarning ta’lim sohasida muvafiqiyatli bajarilishi yangicha yondashuvlarni, dunyoning rivojlangan mamlakatlarining ishlab chiqarish sohalaridagi zamonaviy texnologiyalarni, fan va ta’lim sohasidagi yangiliklarni qo‘llashni taqozo etadi.

Mazkur darslik “Materialshunoslik” fanini o‘qitilishidagi yetakchi chet el oliv o‘quv yurtlarining tajribalari asosida va xususan ingliz tilida chop etilgan W.Kallister, Jr Devid Djlearning “Material science and engineering” kitobi strukturasi va mazmuniga yetarlicha hamohang tuzilgan.

Materiallar odatda uchta asosiy guruhgaga bo‘linadi. Bular metallar, keramika va polimerlar. Bunday bo‘linish moddaning atomlar tarkibi va kimyoviy tuzilishiga asoslanadi. Ko‘pgina materiallarni u yoki bu guruhgaga kiritish mumkin. Bundan tashqari, keltirilgan ikki yoki uchta guruhgaga taalluqli materiallar tarkibida kompozitlar mavjudligini ham ayтиб о‘тish lozim.

Materiallarning yana bir turi zamonaviy maxsus materiallar (advanced) bo‘lib, ular yuqori texnologiyali (high-tech) sohalarda qo‘llash uchun yaratiladi bularga yarimo‘tkazgichlar, biologik materiallar, nanotexnologiyalarda ishlatiluvchi “aqlii” (smart) material va moddalar kiradi.

Elektr asbob-uskunalarini ishlab chiqarishda injenerlik masalalari hal qilishda materiallar asosiy zveno hisoblanadi va bu materiallar elektrotexnik materiallar (ETM) deb ataladi.

Kuch qo‘yilgan konstruksiyalarni va yordamchi detal va qismlarni yasash uchun ishlatiladigan materiallarga konstruksion materiallar (KM) deyiladi. Hozirgi zamon elektr asbob-uskunalari juda ko‘p har xil ETM va KMlarda yasalgan murakkab qurilmalardir. Bu materiallar elektrik, mexanik, texnologik va ma’lum talab qilingan kimyoviy xossalarga ega bo‘lishi kerak. Bu xossalalar materiallarning kimyoviy

tarkibiga va tuzilishiga, tashqi kuchlar ta'siriga, haroratiga, tashqi va energetik maydonlar ta'siri intensivligiga (elektr maydoni kuchlanishi va chastotasi, harorati va h.k) bog'liq. ETM va KMLarning asosiy xossalari bilmasdan turib, bularni elektr yoki magnit maydoniga joylashtirilganda ularda sodir bo'ladigan fizikaviy va kimyoviy hodisalarini hamda materiallarni kimyoviy tarkibi va tuzilishi bilan bog'liqligini bilmasdan, elektrotexnik asbob-uskunalarini loyihalash va ishlab chiqarish mumkin emas.

Shuning uchun materialshunoslik fanining asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

1) Materiallarga elektr maydoni, magnit maydoni, issiqlik maydoni va mexanik kuchlar ta'sir qilganda ulardag'i o'tayotgan asosiy fizikaviy jarayonlarni o'rghanish.

2) Materiallarni elektrik, mexanik va boshqa xossalari ularning kimyoviy tarkibiga va tuzilishiga bog'liqligini o'rghanish.

3) Elektr asbob-uskunalarini ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llanilayotgan materiallarni yoritish va ular bilan tanishish.

Elektr asbob-uskunalarini uchun materiallarni faqat elektrofizik xossalari emas, balki fizik-mexanik, kimyoviy xossalari (mustahkamlik, qattiqlik, issiqbardoshligi, sovuqqa chidamliligi va h.k.) ham hisobga olinadi.

Materiallarni tanlashda ularni iqtisodiy tomonlari (tannarxi) ham hisobga olinishi lozim. Qo'yilgan talablarga javob beradigan yangi materiallarni mahalliy xomashyo va energiya resurslaridan foydalanib, yangi texnologiyani yaratish maqsadga muvofiq.

Oxirgi vaqtarda mutaxassislar tomonidan bajarilgan ishlarining uchdan bir qismi oldindan belgilangan xossalari materiallarni yaratishga bag'ishlangan. Shuning uchun yangi materiallarni yaratish yuqori darajada o'sib bormoqda. Zamonaliv konstruktur (umuman injener-texnik xodim) bu yangi materiallar xossalari imkoniyatlari ni va istiqbollarini yaxshi bilishi lozim.

Energetika sohasida ishlatiladigan nometall materiallarga organik va noorganik materiallar kiradi. Plastmassalar asosidagi kompozitsion materiallar; kauchuklar, rezinalar; kleyar; germetiklar; lako-bo'yoq qoplamlalar; grafit; shisha; keramika; yog'och va hokazolar kelib chi-

qishiga ko‘ra organik va noorganik tabiiy, sun’iy va sintetik nome-tall materiallar. Tabiiy organik materiallar: kauchuk, yog‘och, paxta, yung, hayvon terisi va hokazolar. Tabiiy noorganik materiallar: granit, mramor, bo‘r, grafit, asbest, kaolin va ba’zi tog‘ jinslari. Sun’iy organik materiallar tabiiy neft polimer mahsulotlaridan olinadi: viskozli tola, selluloza efirlari. Sun’iy noorganik materiallar qazilma mineral materialarni qayta ishlab olinadi: sement, beton, shisha, keramika, pigment. Sintetik organik materiallar oddiy past molekular birikmalarini «polimerizatsiyalash», «polikondensatsiyalash» usuli bilan yoki murakkab organik birikmalarini «destruksiyalash» yo‘li bilan, neftni qayta ishlash, qazilma ko‘mirni, torfni qayta ishlash, shu bilan birga metallik, mineral, tabiiy va sun’iy organik va noorganik materialarni kombinatsiyalarini ishlab chiqish bilan olinadi. Sun’iy va sintetik materiallarning afzalligi shundan iboratki, lozim bo‘lgan xossani loyihalash mumkin va kerak xossali mahsulot va tayyor detal olish mumkin. Shuning uchun ulardan hozirgi kunda energetika sohasida keng qo‘llanilmoqda.

Yana ta‘kidlash lozimki, nometall materialarni texnologikligi ancha yuqori va ularni ishlatish samaradorligi diqqatga sazovor. Masalan, plastmassalarni ishlatishdagi iqtisodiy ko‘rsatkichlari quydigilar: konstruksiya og‘rligining kamayishi, ishlatish haroratlarning kamayishi; moyillashga hojat yo‘qligi; mashinalarni ishlatish ishonchligi yuqori; ishlash muddatining uzayishi va hokazo.

Materiallarning har bir sinfi haqidagi ma’lumotlar, materiallarning xususiyatlari, fazoviy va strukturaviy holatiga bog‘liq holda beriladi. Materiallarda, avvaldan talab etilgan xususiyatlarni hosil qi-lish uchun ularga ishlov berish va ularni mustahkamlash prinsiplari bayon etildi. Shuningdek, kompozit materiallar nazariyasining asoslari berildi, materialarni tanlash va iqtisodiy dalillash masalalari o‘rganib chiqildi. Darslikka materialarga, ayniqsa, nometall materialarga oid ma’lumotnomalar kiritildi. Bular, shu vaqtgacha, ko‘plab tarmoqlarning nashrlarida tarqoq holda mavjud edi. Shu jihatdan mazkur darslik muhandislik mutaxassisliklari bo‘yicha bilim olayotgan talabalarga, mashina va uskunalarini hisoblashda, loyiha-lashda, materialarga ishlov berish texnologik rejimlarini tanlashda katta qulayliklar beradi.

## **1 BOB. METALLARNING ICHKI TUZILISHI**

Bizga ma'lumki modda – tinch holatda massaga ega bo'lgan materiya turi xil hisoblanib texnik va texnologik jarayonlarda “moddiy asos” degan tushuncha o’rniga “material” tushunchasi qabul qilingan.

Materiallar – mehnat predmetlari majmuasi bo‘lib, odam mehnat jarayonida ularni o‘zgartirib, mehnat mahsulotlariga aylantiradi (iste’mol buyumlari – predmetlari va ishlab chiqarish vositalari). Materiallar – mahsulot ishlab chiqarish uchun dastlabki modda bo‘lishi ham, ishlab chiqarish jarayonlarini bajarish uchun yordamchi modda ham bo‘lishi mumkin. Sarflangan mehnat miqdori va materiallarning vazifasiga ko‘ra, ishlab chiqarish jarayonida materiallar quyidagi turlarga bo‘linadi. Xomashyo yoki xom materiallar – bular, ilgari mehnat ta’sirida bo‘lgan va yana qayta ishlanishi lozim bo‘lgan mehnat predmetlaridir. Masalan, metallurgiya zavodida – temir rudasi, tekstil fabrikasida – paxta va sh.k. Xomashyo hayvonotga va o’simliklarga oid bo‘lishi, mineralli yo boshqa bir tarzda olingan bo‘lishi mumkin. Birlamchi xomashyo – odam mehnatiga birinchi bor uchrab turgan predmet, ikkilamchi xomashyo – ishlab chiqarish chiqindilari, jismonan yoki ma’nан eskirgan iste’mol predmetlari bo‘lib, bular qayta ishlanishi kerak. Yarim mahsulot – materiallarni qayta ishlash mahsuloti bo‘lib, bular iste’molga yaroqli buyum holiga kelishdan oldin bir yoki bir necha marta qayta ishlanishi lozim. Bitta ishlab chiqarishning tayyor mahsuloti boshqa ishlab chiqarishlar uchun yarim mahsulot bo‘lib xizmat qiladi.

### **1.1. Metallarning atom-kristall tuzilishi**

**Atom** – bir vaqtlar kimyoviy elementning eng kichik zarrasi deb hisoblanardi; elementning xususiyatlari unda takrorlanadi. Har qanday element mayda zarralardan tashkil topgan, ular dunyo tuzili-shining birlamchi “g‘ishtcha”si vazifasini bajaradi, fanlarda chuqr o’rganiladi.

Hozirgi vaqtda bunday zarralar soni yuzlab o‘lchanadi. Protonlar va neytronlar musbat zaryadlangan atom yadrosini tashkil qiladi,

elektronlar esa, yadro atrofida aylanadi. Elektron odamzod eng avvalo kashf etgan elementar zarra bo'lib, tinch holatdagi massasi  $m_e = 9.1 \cdot 10^{-28}$  g, eng kichik elektr zaryadi (elektr kvanti)  $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$  KJ ni tashuvchi hisoblanadi.

Yadro va uning atrofidagi elektronlar o'zaro elektrostatisk va elektromagnit ta'sirida bo'lib, turg'un (barqaror) fazoviy sistema hosil qiladi. Alovida (izolatsiyalangan) atomning zaryadi yo'q. Atomlarning elektronidan uzoqlashishi yoki unga qo'shilishi natijasida musbat yoki manfiy zaryadlangan ion hosil bo'ladi.

Atomning energiyasi ma'lum (diskret, uzlusiz bo'lмаган) qiymatlarga ega bo'ladi, ular "energiya pog'onasi" deb ataladi. Har bir qiymat atomning barqaror bir holatiga mos bo'lib, kvant o'tishlari yo'li bilan sakrab o'zgaradi. Kvant o'tishlar atom zarralarga (atomlar, ionlar) elektromagnit nurlanishlarning ta'siri natijasida sodir bo'ladi. Elektromagnit maydonning kvantlari – fotonlar, maydonning berilgan chastotasida mumkin bo'lgan eng kichkina energiya va impulsni tashiydi. Atom zarrasi fotonni yutib, qo'zg'algan holatga o'tadi va o'zidan foton chiqarib kam energiyali holat (quyiroq energiya pog'onasi)ga o'tishi mumkin. Atomning minimal energiyasiga mos pog'ona – asosiy hisoblanib, qolganlari qo'zg'alish pog'onasi deb ataladi. Energiya pog'onalarining majmui – atomning energetik spektri, deb ataladi. Erkin yoki bo'sh bog'langan atomlarning optik spektrlari alovida spektral chiziqlardan iborat bo'lib, ma'lum to'lqin uzunligi bilan tavsiflanadi va oddiy atomlar spektrlari bo'yicha guruhlarga birikadi. Ular moddaning atom tarkibi haqida ma'lumotlar beradi.

Turli kimyoviy elementlarning atomlari elektron shakli, ya'ni elektronlarning energiya pog'onalarini bo'ylab taqsimlanishi bilan farq qiladi. Elektronning atomdagi holati to'rtta kvant soni bilan tavsiflanadi: asosiy son -  $n$ , u elektronning yadrodan o'rtacha uzoqligini ( $n=1,2,3,\dots$ ) bildiradi; orbital son –  $\ell$ , u elektron orbitasining yadroning kulon maydonidagi shaklini ( $\ell=0,1,2,\dots,n-1$ ) bildiradi; ikkita, magnit soni –  $m_l$  va  $m_s$ . Atomdagi elektron energiyasi, asosan,  $n$  va  $\ell$  sonlariga bog'liq; " $n$ " kattalashganda energiya keskin oshadi;  $\ell$  kattalashganda – sustroq oshadi;  $m_l$  va  $m_s$  ga bog'liqligi – yanada sustroq.

Kvant mexanikasining “Pauli prinsipi” deb atalgan qonuniga ko‘ra, bitta atomdagi istalgan ikkita elektron turli kvant holatida bo‘lishi kerak, ya’ni to‘rtta kvant sonidan bittasi boshqacha bo‘ladi. Bosh soni – n bir xil bo‘lgan elektronlar majmui elektron qatlamni hosil qiladi, bu qatlam ko‘pi bilan  $2n^2$  elektronlar bilan to‘lgan bo‘ladi, qatlamning qobig‘i esa  $\ell$  ning qiymatlari bilan tavsiflanadi. Qatamlar va qobiqlar n va  $\ell$  ning qiymatlariga qarab, timsollar bilan ifodalandi:

qatamlar:  $K L M N O P Q \dots$       qobiqlar:  $s p d f \dots$

n: 1 2 3 4 5 6 7 ...       $\ell$ : 0 1 2 3 ...

Davriy sistemadagi elementlarning atomlarida  $\ell > 3$  bo‘lgan qobiq yo‘q. Yadroga eng yaqin qatlam – K, keyin L qatlam keladi va shu tarzda davom etadi. Elektron yadro bilan qanchalik sust bog‘langan bo‘lsa, uning tegishli qobiqdagi energiya pog‘onasigi shunchalik yuqori.

Murakkab atomlar normal va qo‘zg‘algan elektron shakl (konfiguratsiya) bilan tavsiflanadi. Birinchisida atomdagi elektronlar orasidagi bog‘lanish mustahkam, ikkinchisida – bir yoki bir nechta elektron bo‘sdroq bog‘langan, ya’ni qo‘zg‘atilgan energiya pog‘onasida turadi. Atomning kimyoviy va fizik xususiyatlaridan aksari, tashqi elektron qobiqlarining strukturasi bilan bog‘liq. Ulardagi elektronlar bir-biri bilan nisbatan sust bog‘langan. Ichki qobiqlardagi elektronlar ancha mustahkam bog‘langan; atomlar va tez harakatlanadigan zarralar yoki katta energiyali fotonlarning o‘zaro ta’sirini o‘rganib, ichki qobiqlarning tuzilishi haqida ma’lumotlar olish mumkin.

Atomlar bir-biriga yaqinlashganda elektrostatik o‘zaro ta’sir sodir bo‘lib, elektron qobiqlar bir-birining ichiga kirib ketishi mumkin. Bunda elektronlar yadroga nisbatan surilib ketib, atomlar qutblanadi, ya’ni elektr maydonida ichki qutbli momentga ega bo‘ladi. Atomlarning eng yuqori darajadagi qutblanishi tashqi elektr maydonlarida va elektromagnit nurlanish ta’siri ostida kuzatiladi. Atomning ketma-ket ionlashuvida (ya’ni tashqi elektronidan boshlab ketma-ket uzilib chiqqanda) xususiyatlari ham shunga mos holda o‘zgaradi: qutblanish kamayadi, energiya pog‘onalari orasidagi farq kattalashadi.


Metallarning **kristall panjaralarida** musbat ionlar muayyan taribda joylashganligini men ko'rmadim.

Metallar, boshqa har qanday modda kabi, sharoitga qarab, to'rt xil agregat holatda: qattiq, suyuq, gaz va plazma hollarda bo'la oladi. Sof metall bir agregat holatdan ikkinchi agregat holatga ma'lum temperaturadagina o'tadi va bunda metallning xossalari o'zgaradi.

**Qattiq holatda** metall zarachalari muayyan tartibda joylashgan bo'ladi, bu zarrachalarning bir-birini tortish kuchi bilan bir-birini itarish kuchi o'zaro muvozanatda turadi, natijada qattiq jism o'z shaklini saqlaydi.

**Gaz holatdagi** metall zarrachalari tartibsiz harakatlanadi, bir-birini itaradi, natijada metall gazi imkonli boricha katta hajmni olishga intiladi.

**Suyuq holatdagi** metall zarrachalarining ozroq qismigina betartib joylashgan bo'lib, bu joylashuv issiqlik ta'sirida goh buzilib, goh tiklanib turadi. Demak, suyuq holatdagi metall qattiq holatdagi metall bilan gaz holatidagi metall orasida oraliq holatini egallaydi. Metallning, umuman moddaning, agregat holati orasidagi farq ana shu. Atomlarning markazidan o'tkazilgan faraziy chiziqlar panjara hosil qiladi. Bir-biriga parallel joylashgan bir qancha kristallografik tekislik fazoviy kristall panjara hosil qiladi, kristall panjaraning tunganlarda esa atomlar (ionlar) turadi. Moddaning atom-kristall tuzilishi to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun panjaraning bitta elementar katakchasi ko'rsatish kifoya (1.1 - rasm).

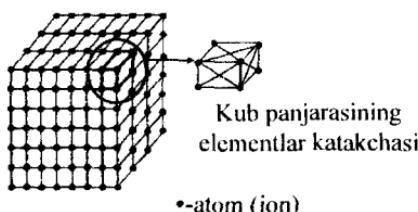

Kub panjarasining  
elementlar katakchasi

•-atom (ion)

**1.1-rasm. Fazoviy kristall panjara va uning tugunlarida atomlarning (ionlarining) joylashuvi.**

## **1.2.Qattiq jismlardagi bog‘lanishlarning turlari**

Qattiq jismlardagi bog‘lanishlar to‘rtta asosiy turga bo‘linadi. Bular ion (geteropolyar), atom (gomeopolyar yoki kovalent), molekular bog‘lanishlar va metall bog‘lanishlardir. Ana shu bog‘lanishlarni bat afsil ko‘rib chiqaylik.

**Ion (geteropolyar) bog‘lanishlar.** Bunday bog‘lanishli qattiq jismlar kristall panjaralarning tugunlarida ionlar turadi (1.2 - rasmga qarang). Ion bog‘lanish elektromanfiylik jihatidan bir-biridan katta farq qilgan ikki element orasida vujudga keladi. Binobarin, ion bog‘lanish birinchi guruh metallari, ya’ni ishqoriy metallar bilan yet-tinchi guruh elementlari (galogenlar) orasida vujudga keladi.

Ion bog‘lanish vujudga kelishini natriy xlor ( $\text{NaCl}$ ) misolida ko‘rib chiqaylik (1.3 - rasm). Xlor atomi natriy atomiga qaraganda anchagina elektromanfiy bo‘lganligidan o‘zining sirtqi qavatidagi bir elektronini xlor atomiga beradi, natijada natriy atomi musbat zaryadli natriy ioni  $\text{Na}^+$  ga (kationga), xlor atomi esa bir elektron biriktirib olib, manfiy zaryadli xlor ioni  $\text{Cl}^-$  ga (anionga) aylanadi. Qarama-qarshi zaryadli bu ionlar kulon kuchi vositasida o‘zaro tortilib, birikma ( $\text{NaCl}$ ) hosil qiladi. Birikma (molekula) tarkibidagi har qaysi ion o‘z atrofida elektr maydoni vujudga keltiradi. Demak, ion bog‘lanishli molekulalarda bir necha (kamida ikkita) elektr maydoni bo‘ladi. Ion bog‘lanishning geteropolyar bog‘lanish deb ham atalishiga sabab ana shu.


Ion bog‘lanishli birikmalarda ta’sir etuvchi kulon kuchlar zarrachalarning (ionlarning) bir-biriga puxtarloq tortilishiga sabab bo‘ladi, shuning uchun bunday birikmalarning suyuqlanish temperaturasi va qattiqligi yuqoriroq bo‘ladi.

**Atom (gomeopolyar, kovalent) bog‘lanishlar.** Atom bog‘lanishli qattiq jismlar kristall panjaralarining tugunlarida o‘zaro kovalent bog‘langan atomlar turadi (1.2 b-rasmga qarang). Kovalent bog‘langan atomlar bir-birini juda kuchli tortib turganligi uchun bunday birikmalarning suyuqlanish temperaturasi va mustahkamligi ni-hoyalda yuqori bo‘ladi.

Elektromanfiyligi bir-biriga teng bo‘lgan elementlarga na nazariyasiga ko‘ra, bunday


bog'lanish hosil bo'lishida elektron bir atomdan ikkinchi atomga o'tmaydi (chunki bu atomlarning elektromanfiyligi bir xil), balki o'zaro ta'sir qiluvchi ikkala atomga tegishli bo'lib qoladi.

Atom bog'lanishli qattiq moddalarga misol qilib, olmosni ko'rsatish mumkin. Olmosda uglerodning har bir atomi uglerodning boshqa to'rtta atomi bilan bog'langan, bu to'rtala bog'lanish bir xil bo'lganligidan olmos kristalini bitta gigant molekula deb qarash mumkin.

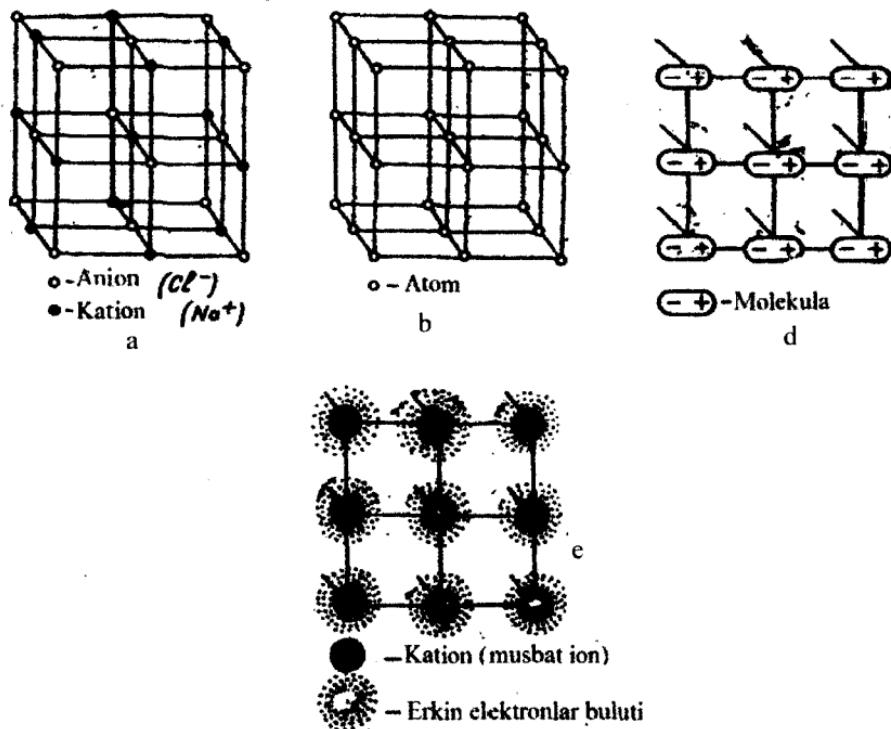

### 1.2-rasm. Qattiq jismlardagi asosiy bog'lanishlar:

- a – ion bog'lanish;**
- b – atom bog'lanish;**
- d – molekular bog'lanish;**
- e – metall bog'lanish.**

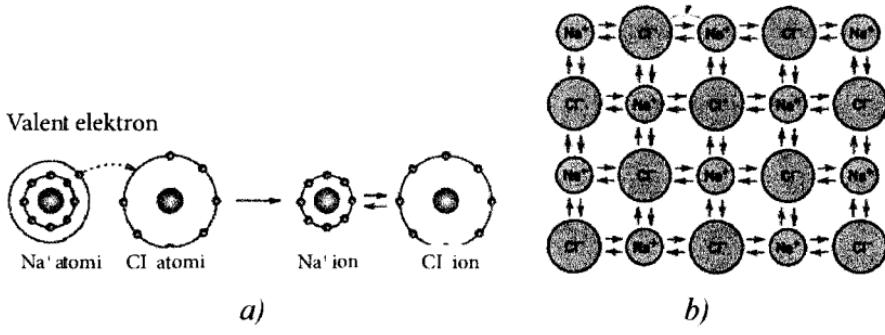

**1.3 - rasm. Ion bog‘lanish jarayoni: a – natriy va xlor atom-larining bir-biri bilan ion bog‘lanishi; b – NaCl birikmasi ion bog‘lanishining sxematik tasviri<sup>1</sup>.**

**Molekular bog'lanish.** Bunday bog'lanishli qattiq moddalar kristall panjaralarining tugunlarida molekulalar turadi. Bu molekulalar bir-biriga molekulalararo kuchlar vositasida tortilib turadi. Molekulalararo kuchlar molekulalarni bir-biriga nisbatan kuchsiz tortib turganligidan molekulular bog'lanishli qattiq moddalarning suyuqlanish temperaturasi va qattiqligi past bo'ladi.

**Metall bog'lanishlar.** Bunday bog'lanishli qattiq jismlar (metallar) kristall panjaralarining tugunlarida musbat zaryadli ionlar turadi, ionlarni esa erkin elektronlar, ya'ni elektronlar buluti qurshab olgan bo'ladi. Elektronlar buluti ayrim ion yoki atomlarning qobiqlari bilan bog'langan bo'lmay, balki kristallning butun hammasiga oiddir. Demak, metall bog'lanishlar musbat zaryadli ionlar bilan erkin elektronlarning o'zaro tortishuvidan iboratdir.

Texnik materiallarning strukturasi hamma vaqt ham, zarralark kristall panjarada muntazam joylashgan, degan ideal tasavvurlarga to'g'ri kelavermaydi. Kristall panjalardarda nuqsonlar ham uchrab turadi. Bu nuqsonlar – kristall tuzilishning nomukammalligidan, zarralarning kristall panjara tugunlarida davriy tarzda qat'iy joylashishning buzilishidan iborat. Nuqsonlar, kristallanish jarayonida, elektr va

<sup>1</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 33-bet

magnit maydonlari, issiqlik va mexanik ta'sirlar natijasida, kristallarga yot jinslar kirib qolganda hosil bo'ladi. Radiatsiyali nuqsonlar kristall materiallarning zarralar oqimi va qattiq elektromagnit nurlanish sababli yuzaga keladi. Nuqsonlar nuqtali, chiziqli, sirtqi va hajmiy turlarga bo'linadi.

**Nuqtali nuqsonlar** kristalldagi qo'shni atomlar orasidagi masofalar bilan qiyoslagulik masofalarda kristall panjaraning shaklini buzadi. Eng oddiy nuqtali nuqson – vakansiya bo'lib, bunda kristall panjaraning qaysidir uzelida atom yoki ion bo'lmaydi. Vakansiyalar panjara bilan termodinamik muvozanatda bo'ladi, atomlarning issiqlik harakati natijasida yuzaga keladi va yo'qoladi. Haroratning har bir qiymati uchun vakansiyalarning ma'lum muvozanat konsentratsiyasi to'g'ri keladi. Metallarning kristallaridagi vakansiyalar miqdori erkin harorati yaqinida atomlar sonining 1–2% ga teng. Vakansiyalar harakati kristalldagi atomlar diffuziyasining bosh sababi hisoblanadi. Kristallardagi begona jinsli nuqsonlar begona atomlar yoki ionlar tufayli hosil bo'ladi. Bu atom yoki ionlar asosiy zarralar o'rnini egallashi yoki ular orasiga suqilib kirishi mumkin. Nuqtali nuqsonlarga shuningdek, tugunlararo zarralar ham kiradi. Bu zarralar xususiy atomlar yoki panjaraning tugunidan chiqib ketgan kristall ionlaridan iborat. Vakansiyalar, tugunlararo ionlar, begona atomlar va ionlar kristall rangini o'zgartirishi mumkin. Bunda ular yorug'lik spektrning shunday chegarasida yutadiki, bu sohada dastlabki kristall yutmaydi. Bunday nuqsonlar bo'yash markazlari deyiladi.

Ionli kristallarda nuqtali nuqsonlar juft-juft hosil bo'ladi. Bitta ishorali ionlarning yo'qolishi natijasida hosil bo'lgan vakansiyalar kristallda teskari ishorali zaryadlar hosil bo'lishiga olib keladi. Ionlar kristalldan chiqib ketmay, tugunlar orasiga qarab siljisa, kristallning neytralligi saqlanib qoladi. Natijada "vakansiya-tugunlararo zarra" degan juftlik hosil bo'ladi. Bu hodisa rossiyalik nazariyotchi fizik Y.I.Frenkel nomi bilan "Frenkel nuqsoni" deb yuritiladi. Kristall boshqa bir holatda ham, ya'ni ionlarning valentligi bir xil bo'lganda anion va kation vakansiyalar teng miqdorda hosil bo'lsa ham neytral bo'lib qolaveradi. Bu hodisa nemis fizigi V.Shotki nomi bilan "Shotki nuqsoni" deyiladi.

Kristallga mexanik yuklamalar tushganda dislokatsiyalar harakatga keladi. Byurgers vektorlari bir xil bo‘lgan ikkita dislokatsiya yaqinlashganda dislokatsiya yaqinidagi elasktik kuchlanishlar katalashadi va dislokatsiyalar bir-biridan itariladi. Byurgers vektorlari qarama-qarshi bo‘lgan dislokatsiyalar bir-biriga tortiladi va bir-birini yo‘qotadi (annigilatsiya hodisasi ro‘y beradi). Har qanday kristall material uchun dislokatsiyalarning kritik zichligi mavjud bo‘lib, u oshib ketsa, dislokatsiyalar harakati sekinlashadi.

**Sirt nuqsonlar** – kristallning turli holatlardagi uchastkalari orasidagi chegara, xususan, taxlanish nuqsonlari, egizaklar va donalar chegarasi.

**Taxlanish nuqsonlari** – kristallning zich taxlangan tekisliklarining almashinish tartibidagi xatoliklardan iborat. Ular vakansiyalarning yoki tugunlararo atomlarning turlicha taqsimlanishi natijasida hosil bo‘ladi.

**Egizaklanish** – monokristallda kristall struktura holatining qonuniy o‘zgargan zonalarning hosil bo‘lishi. Bunday struktura matritsaning ko‘zgudagi aksidan iborat yoki undan simmetriyaning boshqa o‘zgarishlari orqali olingan. Matritsa ikkilangan o‘zgarish bilan birga egizak deb ataladi. Ikkilanishning sabablari – kristallarning issiqlikdan kengayish yoki siqilishi, deformatsiyalangan kristallarning qizishi (rekristallanishning egizaklari), bir kristall modifikatsiyadan boshqasiga o‘tish (polimorfizm) bo‘lishi mumkin.

**Donalararo chegaralar** – polikristallning turli holatdagi donlari o‘rtasidagi ajralish yuzasi (sirti). Geterogen materiallarning qotishmalari va begona jinslaridagi fazalarning ajralish chegaralari ham sirt nuqsonlarga kiradi. Bunday nuqsonlarning aksariyati dislokatsiyalar to‘rini hosil qiladi.


**Hajmiy nuqsonlar** – vakansiyalarning to‘planib qolish holati bo‘lib, kristallarda g‘ovaklar va kanallar, boshqa (begona) fazalar aralashib qolishini, gaz pufakchalarini va eritmani, dislokatsiyalarda va kristallarning o‘sish zonasida begona jinslar to‘plamini hosil qiladi. Bunday nuqsonlar materiallarning plastikligini kamaytiradi, mustahkamligiga, elektr va magnit xususiyatlariga ta’sir qiladi.

### 1.3.Haqiqiy kristallarning tuzilishi

**Haqiqiy kristallarning tuzilishi.** Metallarning haqiqiy kristallari tuzilishida, ideal kristallarnikidan aksicha, bir qator nuqsonlar (nomukammaliklar) bo‘ladi. Metallarning juda muhim ko‘pgina mexanik va fizikaviy xossalari, metallarning strukturasida sodir bo‘ladigan ko‘pgina jarayonlar shu metallar kristallarining tuzilishidagi nuqsonlardan kelib chiqadi.

Metallarning kristallari tuzilishidagi nuqsonlar, odatda, uch guruhga bo‘linadi. Bulardan biri nuqtaviy nuqsonlar bo‘lib, ikkinchisi chiziqli nuqsonlar va uchinchisi sirt (tekislik) nuqsonlardir. Ana shu nuqsonlarni birma-bir ko‘rib chiqaylik.

1. **Nuqtaviy nuqsonlar.** O‘lchamlari uch yo‘nalishning hammasida ham kichik bo‘lgan nuqsonlar **nuqtaviy nuqsonlar** deyiladi. Bunday nuqsonlar jumlasiga vakansiyalar (1.4 (a) rasm), ya’ni kristall panjaraning bo‘shto joylari, oraliq atomlar-tugunlar oralig‘iga siljigan atomlar metall kristall panjarasi tugunlaridagi atomlar o‘rnini olishi ham, panjara tugunlari oralig‘iga kirib borishi ham mumkin (1.4 - (b) rasm).

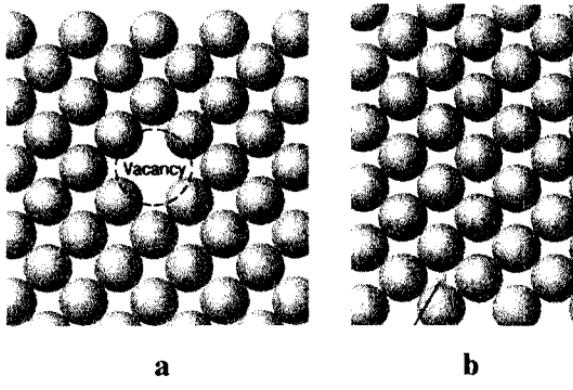

**1.4-rasm Nuqtaviy nuqsonlar (a-vakansiya, b-qattiq eritma strukturası)<sup>2</sup>.**

<sup>2</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014, 107-bet

Uchala holda ham asosiy metallning kristall panjarasi o‘zining muntazam geometrik tuzilishini o‘zgartiradi, ya’ni panjaradan nuqsonlar hosil bo‘ladi.

1. Kristall panjara tugunlarida atomni bo‘sh qolishi bu vakansiadir. Vakansiya kristall tebranish amplitudasi kuchayishi natijasida hosil bo‘ladi.

2. **Chiziqli nuqsonlar.** O‘lchamlari faqat ikki yo‘nalishdagina kichik bo‘ladigan nuqsonlar **chiziqli nuqsonlar** deyiladi. Chiziqli nuqsonlarning eng muhim turi dislokatsiyalardir. Vakansiyalarning va boshqa nuqtaviy nuqsonlarning zanjirlari ham chiziqli nuqsonlar jumlasiga kiradi.

3. **Sirt(tekislik) nuqsonlar.** O‘lchamlari faqat bir yo‘nalishdagina kichik bo‘lgan nuqsonlar **sirt nuqsonlar** deyiladi. Sirt nuqsonlar jumlasiga bloklar orasidagi va donalar orasidagi chegaralar yoki ta’sir chegaralar, qattiq fazalar orasidagi chegara sirtlar va boshqalar kiradi.

**Dislokatsiyalar.** Dislokatsiyalar nazariyasi hozirgi zamon metall shunosligining fizikaviy asoslaridan biridir. Bu nazariya metallarning strukturasida sodir bo‘ladigan eng muhim bir qator jarayonlar mexanizmi sabablarini izohlab berishga imkoniyat yaratiladi.


Dislokatsiyalar suyuqlantirilgan metallarning kristallanish jarayonida, metallarning plastik deformatsiyalanishida, metallarga termik va boshqa tur ishlovlar berishda hosil bo‘ladi.

Dislokatsiyaning o‘zi nima? Bu savolga quyidagi ta’rifdan javob olamiz.

Metallning atomlar siljigan (sirpangan) sohasi bilan atomlar siljimagan sohasi orasidagi chegara **dislokatsiya** deb ataladi.


Dislokatsiyalar, asosan, chiziqli (to‘g‘rili) va vintsimon dislokatsiyalarga bo‘linadi. Dislokatsiyalarning ana shu turlarini ko‘rib chiqamiz.

**Chiziqli dislokatsiyalar.** Siljish vektoriga perpendikular bo‘lgan dislokatsiya **chiziqli dislokatsiya** deyiladi. Masalan, biror kristallga siljish vektori bo‘ylab tashqi kuch ta’sir ettirilgan va bu kuch ta’sirida sirpanish tekisligida atomlar bir parameter bo‘yicha siljigan bo‘lsin. Siljish sirpanish tekisligining boshidan oxirigacha emas, balki uning ABSD qismida sodir bo‘lib, tekislikning qolgan qismida sodir bo‘lmasan deb faraz qilaylik (1.5-rasmga qarang).

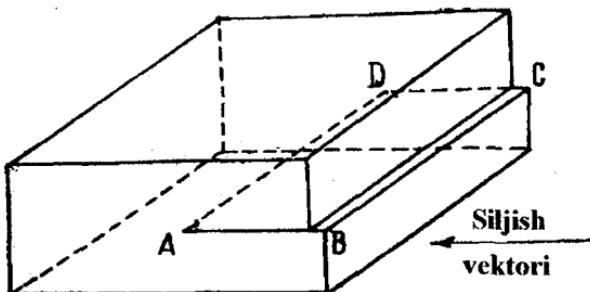

**1.5-rasm. Siljish zonasining siljish vektoriga perpendikular bo‘lgan AD chegarasi chiziqli dislokatsiyadir.**

Vintsimon dislokatsiyada atomlarning siljish yo‘nalishi siljish vektoriga parallel bo‘ladi. Bunday dislokatsiyani quyidagi misolda tushuntirib beramiz. Bir kristall olib, uning ozroq joyini tekislik bo‘ylab kesaylikda, kesilgan qismining birini ikkinchisiga nisbatan panjaraning bir parametriga teng oraliqqa siljish vektoriga parallel tarzda siljityaylik (1.6-rasmga qarang).

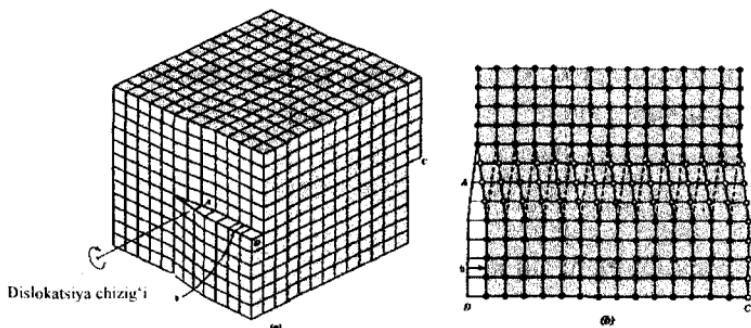

**1.6-rasm.Vintsimon dislokatsiyalar.**

Bunday qilinganda atomlarning gorizontal tekisliklari bir qadar egiladi va ulardan har birining cheti shu tekislikka eng yaqin tekislikning cheti bilan tutashadi. Natijada, kristallning shakli vint bo‘yicha buralgan bitta sirpanish tekisligidan hosil bo‘lgandek ko‘rinadi<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 116-bet

Hosil bo‘lgan bu dislokatsiya vintsimon dislokatsiyadir. Vintsimon dislokatsiyali kristallning tuzilish sxemasi 1.6-rasmida tasvirlangan. AD chiziq vintsimon **dislokatsiya yuki** deyiladi. Bu yuk siljish vektoriga paralleldir.

**Dislokatsiyalarning surilishi.** Dislokatsiyalar ikki yo‘l bilan surilishi mumkin; bulardan biri sirpanish yo‘li bilan surilish bo‘lsa, ikkinchisi diffuziya yo‘li bilan surilishdir.

**Dislokatsiyalarning diffuziya yo‘li bilan surilishi.** Siljish vektoriga perpendikular bo‘lgan dislokatsiyalarga diffuziya yo‘li bilan suriladi. Dislokatsiyalarning bunday surilishi uchun kristall panjarada atomlarning va nuqtaviy nuqsonlarning anchagini siljishi kerak bo‘ladi. Dislokatsiyaning diffuziya yo‘li bilan surilish jarayoni ekstra tekislikning o‘sishi yoki qisqarishi hisobiga boradi. Masalan, atomlar panjara tugunlaridan ekstra tekislik chetiga (dislokatsiyaga) diffuziyalansa, shu atomlar o‘rnida vakansiyalar hosil bo‘ladi, buning natijasida esa ekstra tekislik o‘sadi va, aksincha, ekstra tekislik chetiga vakansiyalar diffuziyalansa, ya’ni u yerdan atomlar ketsa, ekstra tekislik qisqaradi. Bu ikkala holda ham dislokatsiya suriladi. Oraliq atomlarning (nuqtaviy nuqsonlarning) dislokatsiyaga diffuziyalishi natijasida ham dislokatsiya suriladi, bunda nuqtaviy nuqsonlar yo‘qoladi.

### Nazorat savollari:

1. Metallarga to‘liq ta’rif bering?
2. Moddalarning agregat holatini tushuntiring?
3. Metallar uchun eng ko‘p tarqalgan kristall panjara turlari qanday?
4. Ion bog‘lanishga ta’rif bering?
5. Kovalent bog‘lanish nima?
6. Dislokatsiya nima?
7. Metall quymalarning kristallanish jarayonida turli zonalar hosil bo‘lishiga olib keluvchi sabablar nima?
8. Kristallanish jarayoni qonuniyatini o‘rganishning amaliy ahamiyati nimada?

## **2-BOB. METALLAR STRUKTURASI VA XOSSALARI**

### **2.1. Metallarni kristallik tuzilishi**

Sanoatning rivojlanishida materialshunoslikning yutuqlari yuqori mustahkam, turg'un, yengil metall va nometall materiallarni **yaratish** va uni qo'llash bilan bog'liq.

Materialga qo'yilgan talablar uning ishlash sharoitiga bog'liq: mexanik yuklanishiga, haroratiga, tashqi muhitning ta'siriga va hokazo.

Masalan, traktorning ishqalanuvchi detallari abraziv yejilishga chidamli bo'lishi zarur (ayniqsa, O'rta Osiyo sharoitida); paxta terish mashinasi shpindellari ham abraziv ham korroziya, yejilishga chidamli materialdan yasalishi kerak; samolyot sinchlari (lonjeron, stringer va hokazo) mexanik mustahkam, katta bikirlikka ega materialdan yasaladi; aviamotor materialiga olovbardoshlik-issiqbardoshlik (650–850°C haroratga chidamlilik) talablari qo'yiladi; tovushdan tez uchadigan samolyotlarning ustki sirtqi qavati («obshivka»si) 350–550°C da ishlaydigan yengil materiallardan yasaladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda kompozitsion materiallar (shular jumlasida "nanomaterial"lar ham) borgan sari keng qo'llanilyapdi. Bularning hajmi 5–10% dan 70–80% gacha yet-yapdi. Kompozitsion materiallar ajoyib maxsus xususiyatlarga ega: yuqori mustahkamlik, ishqalanish va yejilishga bardoshli, issilik va elektr tokini kam o'tkazishligi, kerak bo'lsa o'ta o'tkazgich material olsa ham bo'ladi, kimyoviy turg'unlik, yorug'likni yaxshi o'tkazuvchanligi.

Energetika va boshqa sohalarda qo'llaniladigan materiallar har xil sharoitda ishlaydilar: aytaylik, dinamik kuchlanishlarga, har xil haroratda (past va yuqori); turli muhitlarda (ishqoriy, kislotali, neytral, aktiv gaz) va h.k. Mana shular, ishlatiladigan materiallarga talablar qo'yadi. Bular hammasi foydalanish texnologik iqtisodiy talablardan kelib chiqadi.

Foydalanish (ishlatish) talablarini materialning konstruksion mustahkamligini ta'minlaydi.

Materialni konstruksion mustahkamligi deb, uning kompleks xarakteristikasiga aytildi: bular mustahkamlik, ishonchlilik, mezonlarining yig‘indisidir. Foydalanish sharoitiga qarab materiallarni mustahkamlik mezoni tanlanadi.

Mashinasozlikda (ayniqsa, aviasozlikda) ishlataladigan materiallar uchun ularni og‘irlik bo‘yicha samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Samaradorlik solishtirma (nisbiy) xarakteristikalar bilan baholanadi.

Solishtirma mustahkamlik mezoni quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\sigma_c = \sigma / pg$$

Bu yerda,  $\sigma$  – material mustahkamligi ( $kg/mm^2$ ),  $p$  – zichligi ( $g/sm^3$ ) erkin tushish tezlanishi ( $g=9,8\ kg/m^2$ ).


Solishtirma bikirlik quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\gamma_c = E / \rho \cdot g$$

Bu yerda,  $E$  – Yung moduli.

Texnologik talablar (materialning texnologikligi) detallarni va konstruksiyalarni tayyorlashda zaruriy xossalarni ta’minlagan holda eng kam mehnat hajmini ta’minlashga qaratilgan bo‘ladi.

Barcha metallar va qotishmalar qattiq holatda bo‘ladi, ya’ni ma’lum haroratgacha u qattiq holatda bo‘lib o‘z shakl va o‘lchamlarini saqlaydi. Bu haroratdan o‘tgach u yumshaydi va suyuq holatga o‘tadi. Kristallik jismlar zarrachalarining (atomlarining) fazoda tartibli joylashganligi bilan ifodalanadi. Kristallik panjara bu tasavvur qilinadigan fazoviy panjara bo‘lib, uning tugunlarida zarrachalar (atomlar, ionlar) joylashgan bo‘ladi (2.1-rasm).

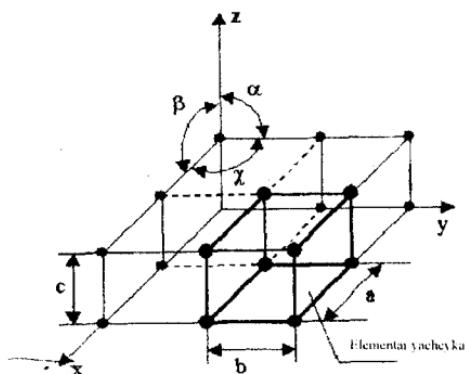

**2.1-rasm. Kristallik panjara sxemasi.**


Metall va qotishmalar kristall jismlar bo‘lib, ularda musbat ionlar kristall panjaralar hosil qiladi. Amorf jismlarda (shisha, yog‘och, chinni) atomlar tartibsiz joylashgan bo‘lib, kristall panjara hosil qilmaydi. Elementar **katakecha**- eng kam atomlar sonli hajm elementi. Buni ko‘p marta taxlab fazoda bor kristalni ko‘rish mumkin.

Metallar uchun asosan eng ko‘p tarqalgani 3 xil<sup>4</sup>:

–Hajmi markazlashgan kub (HMK) panjara, bunday kristall panjarada 9ta atom bo‘lib, ularning 8tasi kub katakchaning burchaklari uchida, bittasi kub markazida joylashadi. Bunday kristall panjara alfa-temir, xrom, vanadiy, volfram, molibden, litiy, tantal, qalay va boshqa metallar uchun xosdir.


–Yoqlari markazlashgan kub (YOMK) panjara, bunday panjarda 14 ta atom bo‘lib, ularning 8 tasi kub katakchasingin burchaklari uchida, 6 tasi yon tomonlarning markazida yotadi. Bunday kristall panjara gamma-temir, aluminiy, mis, nikel, kobalt, qo‘rg‘oshin, kumush, olinda uchraydi (2.3-rasm).

–Geksagonal panjara, bunday kristall panjarada 17 ta atom bo‘lib, ularning 12 tasi 6 yoqli prizmaning burchaklari uchida, 2 tasi prizmaning ustki va ostki yoqlari markazlarida, 3 tasi prizmaning o‘rtasi qismida joylashadi(2.4-rasm). Bunday kristall panjara magniy, kobalt, titan, berilliyl kabi elementlar uchun xosdir.

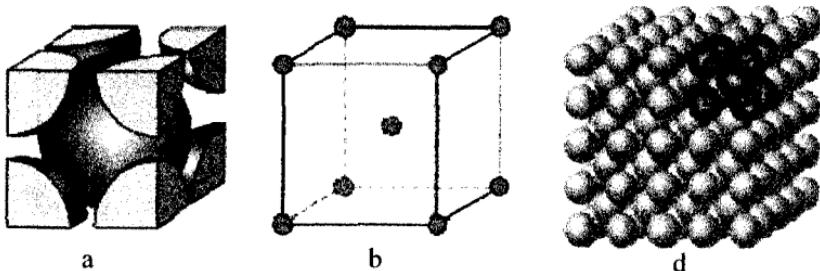


**2.2 - rasm. Hajmi markazlashgan kub elementar yacheyskaning ta’sviri:** a – qattiq sferalardan tashkil topgan yakka yacheyska; b – yakka yacheyskaning kristall panjaradagi modeli; d – juda ko‘p atomlardan tashkil topgan kristall hajmi.

<sup>4</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014, 56-bet.

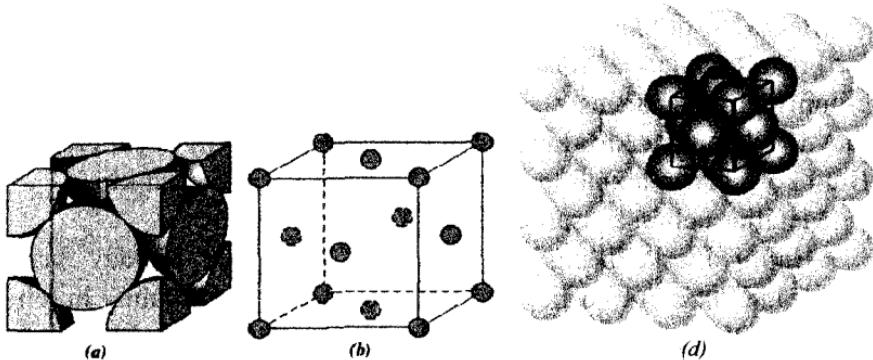

**2.3-rasm. Yoqlari markazlashgan kub elementar katakchaning tasviri:**

- a – qattiq sferalardan tashkil topgan yakka katakcha;**
- b – yakka katakchaning kristall panjaradagi modeli;**
- d – juda ko‘p atomlardan tashkil topgan kristall hajmi<sup>5</sup>.**

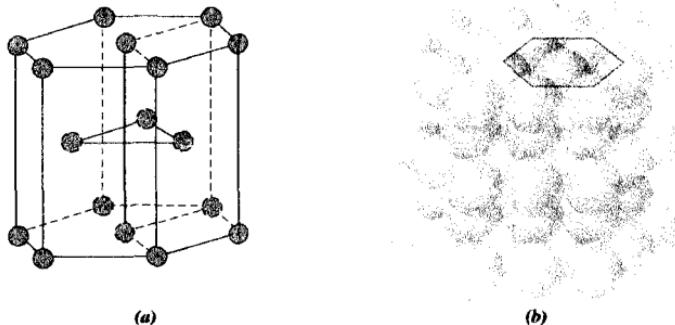

**2.4-rasm. Geksoganal zinchilik panjara katakchaning sxematik (a) va hajmi (b)<sup>6</sup>.**

<sup>5</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm. - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 53-bet


<sup>6</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm. - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 57-bet

Amorf jismlar fazoda betartib joylashgan: smola, shisha parafin.

Amorf jismlar qizdirilganida yumshaydi, qovushqoq bo'lib qoladi, keyinchalik suyuq holatga o'tadi. Sovutilganda jarayon teskari tartibda o'tadi. Barcha amorf jismlar **izotrop** xususiyatga ega, ya'ni atomlarning joylashish yo'nalihsilarining hammasida bir xil xususiyatga ega. Kristall panjaralı jismlarning barchasi **anizotrop** xususiyatlari, ya'ni barcha yo'nalihsilarga xususiyatlari har xil.

Ba'zi metallar (temir, kobalt, qalay, magniy, titan) **polimorfizm** (allotropiya) hodisasiga ega, ya'ni har xil sharoitda har xil strukturaga ega. Bu hodisa *metallar allotropiyasi* deyiladi.

Allotropik o'zgarish jarayonida issiqlik ajralib chiqadi yoki yutildi. Bir metallni har xil alpotrolik formalari mavjud alfavit bilan belgilanadi. Masalan, temir:

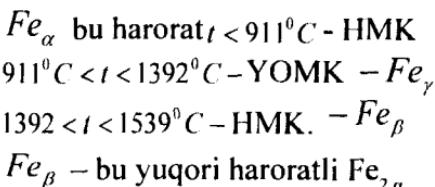

Bosim o'zgarishi bilan allotropik o'zgarish sodir bo'lishi mumkin. Bunga uglerod misol bo'ladi: past haroratda grafit hosil bo'ladi; yuqori haroratda – olmos.

Polimorfizm hodisasini ishlatalib termik ishslash yordamida qotishmalarni mustahkamlash va bo'shatish mumkin.

## 2.2. Kristallanish jarayoni mexanizmi va qonuniyati

Metallar atomlarining tartibsiz harakatdagi suyuq holatdan atomlari tartibli joylashgan qattiq holatga o'tish jarayoni *kristallanish* deyiladi.

**Tizim** – qattiq, suyuq yoki gaz holatdagi jismlarning yig'indisi. Tizim oddiy va murakkab bo'lishi mumkin. Oddiy tizim 2,3 komponentlardan iborat. Murakkab tizim bir necha komponentlardan iborat bo'ladi.

**Komponent** – bu tizimning alohida tashkil etuvchisi.

Qotishmaning xossalari fazalarning holati va nisbati bilan aniqlanadi. Fazalar komponentlarining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi.

**Faza** – tizimning fizik va kimyoviy bir xil qismi. Fazalar qattiq, suyuq va gazsimon bo‘lishi mumkin.

Variantlilik ( $S=1$ ) bu erkinlik darajasi soni, ya’ni ichki va tashqi (harorat, bosim, to‘plami-konsentratsiyasi) faktorlar soni.

Agar variantlilik  $S=1$  bo‘lsa (monovariantli tizim), fazalar sonini o‘zgartirmasdan ma’lum chegarada faktorlardan birini o‘zgartirish mumkin.

Agar variantlilik  $S=0$  bo‘lsa (nonvariant tizim), tizimdagи fazalar sonini o‘zgartirmasdan tashqi faktorlarni o‘zgartirish mumkin emas.

**Fazalar quyidagilar:** komponentlar, kimyoviy birikmalar, qattiq va suyuq eritmalar hamda bug‘lar.


**Qattiq qotishma** – bu faza 2 va undan ortiq komponentlardan tuzilgan sistema.

Komponentlardan biri baza (matritsa) bo‘lib o‘z kristallik panjarsini saqlaydi va erituvchi hisoblanadi. Qolgan komponentlar erituvchi kristallik panjarasiga joylashadi. Bu komponentlarni eruvchi deb ataladi. Qattiq eritma 2 xil bo‘ladi: siqilib kirgan qattiq eritma va o‘rin almashuv eritma.

**O‘rin almashuvli qattiq qotishmalar.** Bunda erituvchi komponent kristallik panjarasidagi qisman atomlari o‘rnini eruvchi komponent atomlari egallaydi (2.5-rasm).

**Siqilib kirgan qattiq qotishmada** eruvchi komponent atomlari erituvchi komponent kristallik panjarasidagi tugunlar orasiga joylashgan bo‘ladi.

**Mexanik aralashma.** Ma’lum komponentlarning kristallari birlari bilan mexanik aralashadi. **Mexanik aralashma** toza metallar kristallaridan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Suyuq eritma fazalar aralashmasi **evtektika** deyiladi. Qattiq qotishma fazalar aralashmasi **evtektoid** deyiladi. Qotishmalar xossalari elementar zarralarning fazada joylashishiga, kimyoviy tarkibiga, kristallarning o‘lcham va formalariga bog‘liq. Metall va qotishmalarning tuzilishini ularning **struktura** tushunchasi ifodalaydi. Nozik, mikro va makrostrukturalar mavjud. Bular struktura tashkil etuvchillarini o‘lchamlariga bog‘liq. Material strukturasi quyidagi usullar bilan o‘rganiladi: elektronografik, rentgenospektral, rentgenografik, mikraskopik, makraskopik va h.k.

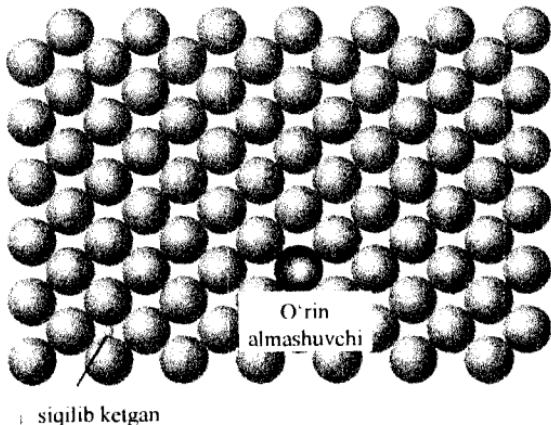

siqilib ketgan

## 2.5-rasm. O'rın almashuvchi va siqilib kirgan qattiq eritmalar kristallik panjaralari<sup>7</sup>.

Makroskopik o'rghanishda metall va qotishmalarni tuzilishi qurollanmagan ko'z bilan yoki ozgina kattalashtirib «lupa» vositasida o'rghaniladi.

O'rghanilayotgan yuza oldindan tayyorlanadi: jilvirlanadi va maxsus reaktivda xurushlanadi. Makro strukturani tahlil qilishda quyidagi ko'rsatgichlar o'rghaniladi: sinish («izlom») ko'rinishi (plastik, mo'rt), quyma metall zarrachalarining kattaligi shakli va joylashtishi; metallarning buzuvchi nuqsonlarni (kirishish bo'shlig'i, gaz g'ovaklari, darzlar, rakovinalar) metallning kimyoviy bir xil emasligi (kristallanish, termik ishslash, kimyo termik ishslash davrida); metallarning struktura tuzilishi sifatiga salbiy ta'sir etuvchi deformatsiya langan metallning tolalari.

Qattiq jismalarni atom – kristallik tuzilishini o'rghanish (aniqlash) uchun **rengengrafik** usul qo'llaniladi. Bu usul orqali kimyoviy tarkib bilan struktura va jism xossalari orasidagi bog'liqlikni, mikrokuchlanishlarni, nuqsonlar yig'ilishlarini, dislokatsiyalar zichligini aniqlash mumkin. **Mikrostruktur** analiz usuli – bu yuzani nurli mik-


<sup>7</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 109-bet

roskop yordamida o‘rganishdir. Yuza 50–2000 marta kattalashtiriladi va bunda 0,2 mkm o‘lchamida bo‘lgan struktura elementlarini ko‘rish mumkin.

Mikrostruktura analiz usuli yorug‘likni yuzaga borib urilib qaytishiga asoslangani uchun namunalar-mikroshliflar yuzalari sayqalangan yaltiroq bo‘lishi kerak. Bunda materialdag‘i mikrodarzlar va nometall qo‘sishchalar bor yoki yo‘qligi, zarrachalarning shakllarini, o‘lchamlarini va yo‘nalishini – tutgan o‘rnini kuzatish mumkin.

### 2.3. Birlamchi kristallanish jarayoni mexanizmi va qonuniyati

Jismlar to‘rtta agregat holatda bo‘lishi mumkin: qattiq, suyuq, gaz va plazma. Ikkinci holat sharoitida yangi holat ko‘proq turg‘un (barqaror) bo‘lsa jism bir holatdan ikkinchi holatga o‘tishi mumkin. Tashqi sharoit o‘zgarishi bilan erkin energiya murakkab qonuniyat bo‘yiga o‘zgaradi. Suyuq va qattiq holat erkin energiyalarning harorat ta’sirida o‘zgarishi 2.6-rasmda ko‘rsatilgan.

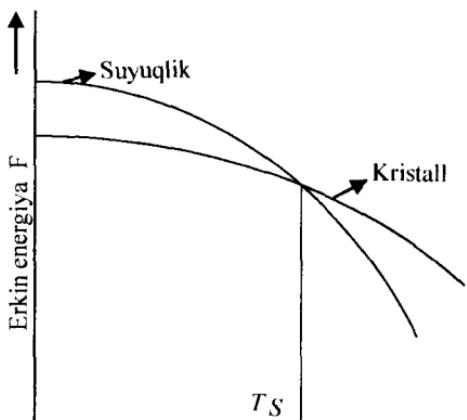

**2.6-rasm. Erkin energyaning haroratga qarab o‘zgarishi.**

Termodinamikaning ikkinchi qonuniga binoan har qanday fazalar o‘zgarishi vaqtida sistemaning erkin energiyasi kamayadi, ya’ni sistema erkin energiyasi katta bo‘lgan beqaror holatdan erkin energiyasi kichik bo‘lgan barqaror holatga o‘tishga intiladi. Erkin energiya  $U_e$  harfi bilan belgilanadi:

$$Ue = Ui - T \cdot S$$

bu yerda,

$Ui$  – sistemaning ichki energiyasi;

$T$  – absolyut harorat;

$S$  – entropiya.

Yuqoridagi grafikda suyuq va qattiq fazalar erkin energiyasining haroratga qarab o‘zgarish grafigi erkin energiya – harorat koordinatalarida ko‘rsatilgan. Bu diagrammada 1 - egri chiziq suyuq faza erkin energiyasini o‘zgarishining, 2- chiziq esa qattiq faza erkin energiyasining o‘zgarishini ko‘rsatadi. Ts haroratda suyuq va qattiq faza erkin energiyalari barobar ( $F$  suyuq faza= $F$  qattiq faza) bo‘ladi. Shuning uchun **Ts muvazonat yoki nazariy kristallanish harorati** deyiladi.

$Ts$  dan yuqori haroratda suyuq fazaning erkin energiyasi ( $F_{sf}$ ) kichik, qattiq fazaning erkin energiyasi  $F_{qf}$  esa katta, ya’ni  $F_{sf} < F_{qf}$ .  $Ts$  dan past haroratda aksincha:  $F_{sf} > F_{qf}$ . Binobarin,  $Ts$  dan yuqori haroratda modda suyuq holatda  $Ts$  dan past haroratda qattiq holatda bo‘ladi.

Suyuq fazaning qattiq fazaga o‘tish jarayoni kristallanish markazlari hosil bo‘lishi va bu markazlarning o‘sishi yo‘li bilan boradi. Kristallanish markazlari soni qanchalik ko‘p va kristallarning o‘sish tezligi qanchalik katta bo‘lsa, suyuq faza qattiq fazaga shunchalik tez aylanadi.

Metall bir agregat holatdan boshqa bir agregat holatga o‘tganda issiqlik ajralib chiqadi yoki yutiladi. Demak, bunday tizimni issiqlik hodisasi ro‘y beradigan tizim deyish mumkin.

Suyuq modda (jism) sovitilganda  $Ts$  haroratida kristallanish jarayoni sodir bo‘lmaydi, chunki bunda  $F_{sf} = F_{qf}$  bo‘ladi. Suyuq fazani kristallanaboshlashi uchun tizimning erkin energiyasi kamayishi kerak, va aksincha, qattiq fazaning (kristallning) suyuqlikga aylanishi uchun sistemaning erkin energiyasi ortishi kerak.

Suyuq fazaning  $Ts$  dan past haroratdagi sovishi **o‘ta sovish** deb ataladi. Qattiq fazaning  $Ts$  haroratdan yuqori haroratgacha qizishi esa, **o‘ta qizish** deyiladi.

Nazariy kristallanish (suyuqlanish) harorati bilan amaliy kristallanish (suyuqlanish) harorati orasidagi ayirma o‘ta sovish darajasi deyiladi va  $\Delta T$  bilan belgilanadi:

$$\Delta T = T_{\text{naz}} - T_{\text{amal}}$$

$T_{\text{naz}}$  – nazariy kristallanish harorati;

$T_{\text{amal}}$  – amaliy kristallanish harorati.


O‘ta sovish darajasi kattaligi metallning tabiatiga, uning tozalik darajasiga (qancha toza bo‘lsa, shuncha o‘ta sovishi katta bo‘ladi), sovitish tezligiga (sovitish tezligi ortirishi bilan o‘ta sovish darajasi ham ortadi) bog‘liq.

Masalan, surmaning nazariy kristallanish (suyuqlanish) harorati  $631^{\circ}\text{C}$  ga teng, o‘ta sovish darajasi esa  $\Delta T = 41^{\circ}\text{C}$  ga yetishi mumkin. U holda amaliy kristallanish harorati  $631 - 41 = 590^{\circ}$  ga teng bo‘ladi.

Ko‘pchilik metallar uchun kristallanish vaqtida o‘ta sovish darjasini juda kichik bo‘ladi.

Yuqorida aytganimizdak, **kristallanish** – metallar atomlarining tartibsiz harakatdagи suyuq holatdan atomlari tartibli joylashgan barqaror holatga o‘tish jarayoni, deb tushuniladi. Kristallanish tizim ko‘proq termodinamik barqaror holatiga o‘tish sharoitida o‘tadi (eng kam energiya bilan).

Metallni suyuq holatdan kristallik holatga o‘tish jarayonini vaqt-harorat koordinatalarida quyidagicha ko‘rsatish mumkin (2.7-rasm).

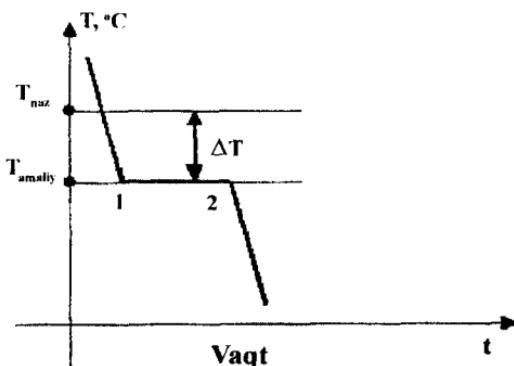


2.7-rasm. Toza metallni sovitish diagrammasi:

$T_{\text{naz}}$  – nazariy kristallanish harorati.

$T_{\text{amal}}$  – amaliy kristallanish harorati.

Birinchi nuqtagacha metall suyuq holda soviydi, sovish jarayoni haroratni tekkis pasayishi bilan kuzatiladi. 1–2 uchastkada kristallanish jarayoni boradi, issiqlik ajralib chiqadi. Bu issiqliknin **kristallanishning yashirin issiqligi** deb ataladi. Bu issiqlik tashqi muhitga tar-qaladi. Shuning uchun harorat o‘zgarmay doimiy turadi. Kristallanish to‘la tugaganidan so‘ng (ikkinci nuqta), metall endi qattiq holatda soviydi. Ma’lum haroratgacha sovitilganda suyuq metalda kristall-chalar (mayda zarrachalar) hosil bo‘la boshlaydi – bular **kristallanish markazlaridir**. Bularning o‘sishi uchun metallni erkin energiyasi kamayishi kerak; aks holda tugunlar erib ketadi.

Kristallanish jarayoni ikki bosqichdan iborat: 1 – kristallanish markazlarining hosil bo‘lishi; 2 – kristallarning o‘sishi (yuqorida hosil bo‘lgan markazlar atrofida). Shuni ta’kidlash lozimki bu davrda yangi markazlar paydo bo‘la boshlaydi. Kristallanish mexanizmi modeli quyidagi rasmda ko‘rsatilgan.

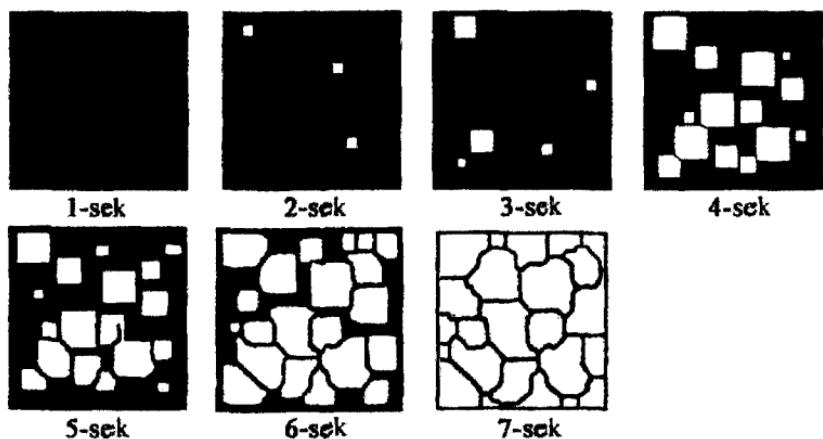


**2.8-rasm. Kristallanish jarayoni modeli.**

Hosil bo‘lgan kristallanish markazlari yoqlaridan kristallar o‘sma boshlaydi. Kristallanish markazlari hosil bo‘lishida suyuq metalldagi begona zarrachalar ham katta rol o‘ynaydi.

Dastlabki paytlarda kristallar o‘z geometrik shakllarini saqlagan holda bemalol o‘sadi. O‘sayotgan kristallar bir-birlari bilan uchrash-

gan joyda o'sishdan to'xtaydi va to'siqlar yo'q tomonga qarab o'sa boshlaydi. Geometrik shakl buziladi. Bunday kristall donalar **kristallitlar** deyiladi.

Qotishmalarda hosil bo'ladigan donalarning o'lchamlari kristallanish markazlari soni (MS) bilan kristallanish tezligiga (KT) bog'liq bo'ladi. 2.9-rasmida kristallanish o'sish tezligi va markazlar sonlari ning o'ta sovish darajasiga bog'liqligi ko'rsatilgan.

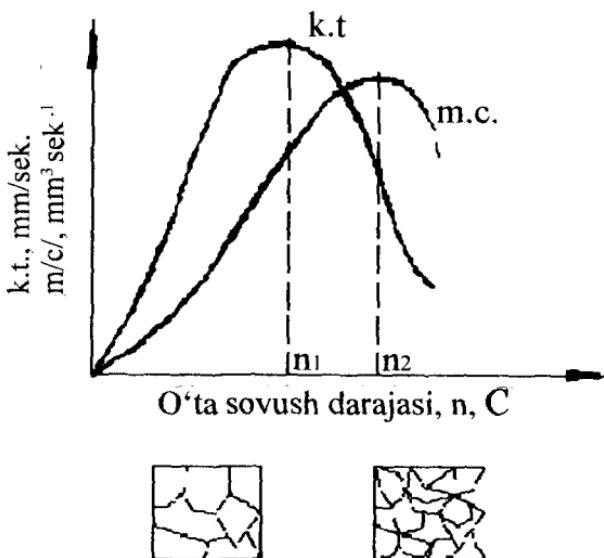

**2.9-rasm. Markazlar soni va o'sish tezligini o'ta sovish tezligiga bog'liqligi.**

**Keskin sovish** darjasini ( $n$ ) ortishi bilan,  $n$ -ning (MS.) qiymati maksimumga erishadi.  $n$  kichik bo'lganda K.T. va MS larning ortishiga sabab shuki, muvozanat temperaturasi ( $T$ )gi yuqori bo'lib, suyuq va qattiq fazalar erkin energiyalari farqi katta bo'ladi. Natijada, kristallanish tezlashadi.  $n$  ortishi bilan zarrachalar harakatlanuvchanligi pasayadi (MS va KT pasayadi).

Agar MS katta va KT kichik bo'lsa ( $n$ ) hosil bo'ladi. " $n$ " juda kichik bo'lsa, muntazam geometrik shakldagi, kristallar hosil bo'ladi. " $n$ " bir qadar kattaroq bo'lsa, kristallar dendrit shaklini oladi.

(kristallar, asosan fazoviy kristall panjaraning asosiy o‘qlariga mos yo‘nalishda o‘sadi) “n” ancha katta bo‘lsa, sferoid shaklidagi kristallar hosil bo‘ladi.

O‘ta sovish darajasi ( $\Delta T$ ) ortishi bilan, uning qiymati  $t_1$  va  $t_2$  ga yetganda, kristallanish tezligining (KT) va markazlar sonining (MS) qiymatlari maksimalga yetadi.  $\Delta T$  kichik bo‘lganda kt va ms larining ortishiga sabab shuki, muvazanat harorati (Tm) yaqinida suyuqlikning harakatlanganligi yuqori bo‘lib, suyuq va qattiq fazalar erkin energiyalari farqi katta bo‘ladi. Natijada kristallanish tezlashadi.

$\Delta T$  ortishi bilan zarrachalar harakatini pasayadi hamda MS va KTlar kamayadi.

Agar MS katta, KT kichik bo‘lsa, **mayda** kristallar hosil bo‘ladi. Aksincha, MS kam, KT yuqori bo‘lsa **yirik** kristallar hosil bo‘ladi.

$\Delta T$  juda kichik bo‘lsa, muntazam geometrik shakldagi kristallar hosil bo‘ladi.  $\Delta T$  bir qadar kattaroq bo‘lsa, kristallar **dendrit** shaklini oladi, ya’ni kristallar fazoviy kristall panjaraning asosiy o‘qlariga mos yo‘nalishda o‘sadi.  $\Delta T$  katta bo‘lsa, **sferoid** shaklidagi kristallar hosil bo‘ladi.

Kristallanish jarayonini boshqarib mayda donali strukturani olish mumkin. Buning uchun suyuq metallarga qo‘sishimcha tashqi **moddalar – modifikatorlar** qo’shiladi. Jarayon **modifikatsiyalash** deb ataladi.

Modifikatorlar ta’sir etish mexanizmiga qarab ikki xil bo‘ladi.


1. Modda suyuq metallda erimaydi: qo‘sishimcha kristallanish markazi sifatida xizmat qiladi (karbidlar, oksidlar);
2. Yuza aktiv moddalar –bular metallda eriydigan o‘sayotgan kristallar ustiga o‘tirib olib, uni o‘sishiga to’sqinlik qiladi.

## 2.4.Temirning kristallanishi

Soft temir uchum uning erish temperaturasi  $t_{erish} = 1539^{\circ}\text{C}$  bo‘ladi. Qotayotgan temirda har bir kritik nuqtada allotropik o‘zgarish yuz beradi (2.10-rasm).

Alfa–temir  $911^{\circ}\text{C}$  dan past va  $1392^{\circ}\text{C}$  dan  $1539^{\circ}\text{C}$  gacha haroratlar oraliq‘ida mavjud va hajmi markazlashgan kub panjaraga ega

boladi. Gamma-temir  $911^{\circ}\text{C}$  bilan  $1392^{\circ}\text{C}$  haroratlar oralig‘ida mavjud bo‘ladi, yoqlari markazlashgan kub panjaraga ega.

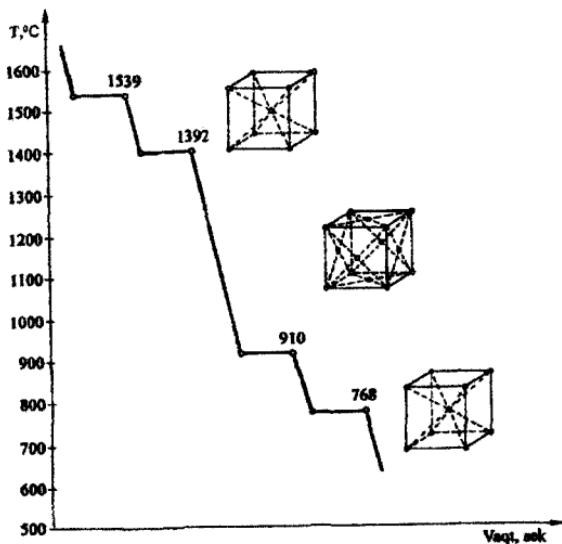

## 2.10 - rasm. Temirning sovish egri chizig‘i kristall panjarasi o‘zgarishi.

**Kristallar** – uch o‘lchamli, davriy atom strukturasiga ega bo‘lgan qattiq jism bo‘lib, hosil bo‘lishi uchun bir xil sharoitlarda, simmetrik ko‘p qirraliklar ko‘rinishidagi tabiiy shaklga ega.

Kristallanish, ya’ni kristallar hosil bo‘lishi, xona muhit (suyuqlik, gaz, qattiq jism) da termodinamik muvozanat buzilganda kechadi. Kristallanishning bir xil (muvozanat) shartlari kristallanuvchi modda holatlariga oid termodinamik parametrlarning asta o‘zgarishiga mos keladi, oraliq holatlarni esa, bir xil – muvozanatli deb hisoblash mumkin.

**Kristall panjara** – kristallarda zarralarning (atomlar, ionlar, molekulalar) muntazam joylashuvi bo‘lib, uch o‘lchamda davriy tarzda takrorlanishi bilan tavsiflanadi. Zarralarning uch o‘lchamli davriyligida tortishish va itarish kuchlari muvozanatlashadi va bu, qattiq jismning minimal potensial energiyasiga mos keladi. Kondensatsiyalangan holatdagi moddalar uchun (suyuq va qattiq

agregat holatda bo‘lgan) qo‘sni zarralarning joylashuvida moslashuvchanlik xos – katta masofalarda namoyon bo‘ladigan eng “yaqin tartib” atomlararo tartib bilan qiyoslanganlik. Kristall moddalar “uzoq tartib”ga ega, ya’ni bitta strukturaviy element kristall panjarasining yuzlab, minglab davri davomida, hamma yo‘nalishlar bo‘yicha qat’iy takrorlanuvchanlikka ega.

## 2.5. Materiallarning xossalari

Ko‘pchilik materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ishlatalish jarayonida tashqi kuch va yuklanishlar ta’sirida bo‘ladi. Misol sifatida po‘latdan tayyorlangan avtomobil valini yoki aluminiy qotishmasidan yasalgan samolyot qanotini aytishimiz mumkin. Barcha holatlarda ularni to‘g‘ri loyihalash va keragidan ortiq deformatsiyalanishi oqibatida sinish ro‘y bermasligi uchun materiallar xossalarni bilish zarur. Mexanik xossa deganda, materialga yuklangan yuk (yoki deformatsiya)ga bardoshliligi tushuniladi. Asosiy mexanik xossalarga qattiqlik, mustahkamlik, plastiklik va o‘ta qattiqlik kiradi.

Materiallar mexanik xossalari buyumni real yuklanish holatini aks ettiruvchi mustahkam loyihalangan va tayyorlangan laboratoriya jihozlarida sinaladi. Buyumlar cho‘zish, siqish yoki surishga sinalayotganda ta’sir etayotgan kuch doimiy yoki vaqt davomida o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin. Yuklangan kuch soniya yoki bir necha soat va yillar davomida ta’sir ettirilishi mumkin. Yuklanish ta’siri davomida yana bir muhim omil bu temperatura hisoblanadi.

Muhandisning asosiy vazifasi buyumda real ish sharoitida, unda kuchlanish va deformatsiyaning taqsimlanishini hisoblay olishidir. Bu hisoblar buyumlarning kuchlanganlik holatlarining nazariy tahlili yoki sinov o‘tkazish usullari tavsiyalari bilan birga olib boriladi.

Bunday masalani yechish uchun materiallar mikrostrukturasi (ichki tuzilishi) va mexanik xossalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqani tushunish zarur.

Konstruksiyada foydalanish uchun materialni tanlashda uning hamma mexanik xarakteristikalari kompleksiga e’tibor berish kerak. Ushbu bobda metallar, keramika va polimerlarning mexanik xarak-

teristikalarini aniqlovchi defarmatsion xossalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, muhim bo'lgan mexanik parametrlar muhokama qilindi.

Metall va qotishmalarning xossalari deganda, kimyoviy, fizik, mexanik va texnologik xossalari tushuniladi.

**Kimyoviy xossalari.** Kimyoviy jarayonlar natijasida qotishma strukturasi o'zgarishi kimyoviy xossalarni ifodalaydi.

Metallar va qotishmalarning kimyoviy xossalari oksidlanishiga yoki turli moddalar: havodagi kislород, kislota hamda ishqor eritmlari va boshqalar bilan birikishiga qarshi tura olish xususiyatiga qarab xarakterlanadi. Metall boshqa elementlar bilan qancha oson birikishga kirishsa, u shuncha tez yeyiladi. Metallarning tashqi agressiv muhit ta'siridan kimyoviy yemirilishiga *korroziyalanish* deyiladi. Metallarning korroziyaga, kuyindi hosil bo'lishiga va erishiga qarshiligi vaqt birligi ichida sirt birligiga to'g'ri keladigan tekshirilayotgan namuna massasining o'zgarishi bilan belgilanadi. U yoki bu buyumlarni tayyorlashda metallarning kimyoviy xossalari albatta hisobga olinadi. Bu ayniqsa, kimyoviy agressiv muhitlarda ishlatiladigan buyum va detallarga taalluqlidir.

Biyumlar tayyorlashda mavjud materiallarni qayta ishslash imkoniyatlari qanday darajada ekanligi materialning *texnologik xossasi* deyiladi. Qotishmalarning sovuqlayin yoki qizdirib ishlanuvchanligi, quyish, payvandlash, bolg'alash, kesib ishlashga qulayligi texnologik xossalarni belgilaydi. Materialning xossalarni bilgan holda buyum yasashning texnologik jarayonlarini loyihalash mumkin.

Kesib ishlanuvchanlik eng muhim texnologik xossalardan biri hisoblanadi, chunki ko'pgina tayyorlanmalar, shuningdek, payvandlab tayyorlangan uzel va konstruksiyalarning detallariga mexanik ishlov beriladi. Ba'zi metallarga osongina ishlov berib toza va silliq sirt hosil qilish mumkin. Qattiqligi past bo'lgan juda qovushqoq metallar ham yomon ishlanadi. Sirtida tirnalgan joylar sodir bo'lib, g'adir-budir chiqadi. Ishlov berishni yaxshilash uchun, masalan, po'lat termik ishlanadi, bu bilan uning qattiqligi yo oshiriladi yoki kamaytiriladi ishlovg'a moslashtiriladi.

Payvandlanuvchanlik metallarning xossalari asosiy metall xossalariiga yaqin turgan payvand birikmalar hosil qila olish xususiyatidir. U payvandlangan namunani egish va cho‘zishga sinab ko‘rib aniqlanadi.

Bolg‘alanuvchanlik metallga sovuqlayin yoki qizdirilgan holatda uni yemirilish alomatlarisiz bosim ostida ishlov berish xususiyatidir. Bolg‘alanuvchanlik namunani berilgan darajagacha deformatsiyalab, temirchilik usulida bolg‘alab aniqlanadi. Namunaning cho‘kish balandligi, odatda, uning ikkilangan diametriga teng bo‘lishi kerak. Agar uning yon sirtida darzlar paydo bo‘lmasa, bunday namuna sinovga bardosh bergen, tekshirilayotgan metall esa bosim ostida ishlov berishga yaroqli hisoblanadi.

Materiallarning quyilish xossalari ularning darzsiz, bo‘shliqsiz va boshqa nuqsonlarsiz quyma hosil qila olish xususiyatini xarakterlaydi. Asosiy quyilish xossalari suyuq holatda oquvchanlik, kirishuvchanlik va likvatsiya kiradi.

Suyuq holatda oquvchanlik suyultirilgan metallning quyish qolipi bo‘shlig‘ini yaxshi to‘ldirish xususiyatidir.

Kristallanishda kirishuvchanlik suyuq holatdan qattiq holatga o‘tishda metall hajmining kamayishidir. U quymalarda kirishuvchanlik bo‘shliqlari va g‘ovaklari hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Likvatsiya qotishmalarning kristallanishda paydo bo‘ladigan kimyoviy tarkibining bir jinsli emasligidadir. Bu qotishmalar toza metallarga qaraganda qat’iy bir temperaturada emas, balki temperatura oralig‘ida kristallanishi bilan tushuntiriladi. Qotishmaning kristallanish temperatura intervali qancha katta bo‘lsa, likvatsiya shuncha tez rivojlanadi. Bunda kristallanish temperatura oralig‘iga kuchli ta’sir qiladigan qotishma komponentlari(oltingugurt, kislorod, fosfor, uglerod) po‘lat uchun likvatsiyaga ko‘proq moyil bo‘ladi.

Egiluvchan metall va qotishmalarning texnologik xossalariini bukiluvchanligini va takror bukiluvchanligini sinash, botiluvchanligini sinash, cho‘kuvchanligini sinash, yassilanuvchanlik, o‘raluvchanlik, buraluvchanlik va boshqa xossalariini sinash usullari bilan aniqlanadi.

**Fizik xossalari.** Metallarning fizik xossalariiga uning rangi, zichligi, suyuqlanish temperaturasi, issiqlik o‘tkazuvchanligi, issiqliidan

kengayuvchanligi, issiqlik sig‘imi, elektr o‘tkazuvchanligi, magnit xossalari va boshqalar kiradi.

Metall rangi deb, ma’lum to‘lqin uzunligidagi yorug‘lik nurini qaytarish xususiyatiga aytildi. Masalan, mis pushti – qizil rangli, aluminiy esa kumushsimon oq rangli bo‘ladi.

Metallning zichligi hajm birligida joylashgan massa bilan xarakterlanadi. Zichligiga ko‘ra barcha metallar yengil ( $4500 \text{ kg/m}^3$  dan kam) va og‘ir xillarga bo‘linadi. Turli buyumlar yaratishda metall zichligi muhim rol o‘ynaydi. Masalan, samolyot va raketasozlikda juda yengil metall (aluminiyli, magniyli, titanli) va qotishmalardan foydalanishga harakat qilinadi. Bu buyum massasini kamaytirish imkoniyatini beradi.

Suyuqlanish temperaturasi deb, metall qattiq holatdan suyuq holatga o‘tadigan temperaturaga aytildi. Suyuqlanish temperaturasiga qarab qiyin suyuqlanadigan (volfram  $3416^\circ\text{C}$ , tantal  $2950^\circ\text{C}$ , titan  $1725^\circ\text{C}$  va boshqalar) va oson suyuqlanadigan (qalay  $232^\circ\text{C}$ , qurg‘oshin  $372^\circ\text{C}$ , rux  $419^\circ\text{C}$ , aluminiy  $660^\circ\text{C}$ ) metallar bo‘ladi. Quyma buyumlar, payvandlanadigan va kavsharlanadigan birikmalar termoelektrik uskunalar va boshqa buyumlar tayyorlash uchun metall tanlashda suyuqlanish temperaturasi katta ahamiyatga ega. Si birliklar sistemasida suyuqlanish temperaturasi Kelvin (K) shkalasida ifodalanadi.

Metallning issiqlik o‘tkazuvchanligi deb, uning ko‘p qizigan qismidan kam qizigan qismiga issiqlik o‘tkazish xususiyatiga aytildi. Kumush, misning ko‘p issiqlik o‘tkazuvchanligi aluminiyga nisbatan besh marta kichikdir. Detallar uchun materiallar tanlashda issiqlik o‘tkazuvchanlik katta ahamiyatga ega. Masalan, metall issiqlikni yomon o‘tkazsa, u qizdirilganda yoki tez sovitilganda (termik ishlov berishda, payvandlashda) unda darzlar paydo bo‘ladi. Mashinalarning ayrim detallari (motorlarning porshenlari, turbinalarning kurakchalari) issiqlikni yaxshi o‘tkazadigan materiallardan tayyorlanishi kerak. Si birliklar sistemasida issiqlik o‘tkazuvchanlik  $V_t/(m \cdot K)$  bilan o‘lchanadi.

Metallning issiqlik kengayuvchanligi deb, qizdirilganda uning o‘lchamlarining kattalashish, sovitilganda esa kichrayish chiziqli

kengayish koeffitsiyenti xususiyatiga aytildi. Metallarning issiqdan kengayuvchanligi payvandlashda, bog'lanishda hamda qizdirib hajmiy shtamplashda, quyish qoliplari, shtamplar, prokat valiklari, kalibrilar tayyorlashda, aniq birikmalar hosil qilishda hamda priborlarni yig'ishda, ko'prik fermalar qurishda, temir yo'l relslarni yotqizishda hisobga olinishi kerak. Metallning issiqlik sig'im deb, qizdirilganda uning ma'lum miqdordagi issiqliknini yutish xususiyatiga aytildi. Issiqlik sig'imi SI birliklar sistemasida  $J/kg\cdot K$  bilan o'chanadi. Turli metallarning issiqlik sig'imi ularning solishtirma issiqlik sig'imi miqdoriga qarab solishtiriladi. Solishtirma issiqlik sig'imi 1 kg metall temperaturasini  $10^{\circ}C$  ga ko'tarish uchun kerak bo'ladigan, kilo kaloriyada ifodalangan issiqlik miqdoridir (u SI birliklar sistemasida  $J/kg\cdot K$ ) bilan o'chanadi.

Metallarning elektr tokini o'tkazish xususiyati ikkita o'zaro qarama-qarshi xarakteristikalar elektr o'tkazuvchanlik va elektr qarshiligi bilan belgilanadi. Elektr o'tkazuvchanlik SI birliklar sistemasida siemens ( $Sm$ ) da, solishtirma elektr o'tkazuvchanlik  $Sm/m$  da, shunga o'xshash elektr qarshiligi esa  $Om/m$  da o'chanadi.

**Mexanik xossa.** Qotishmalarning tashqi kuchlar ta'siriga qarshilik ko'rsata olishi mexanik xossasini ifodalaydi. Asosiy mexanik xossalariga qattiqlik, mustahkamlik, qovushqoqlik, nisbiy uzayish va torayish kiradi. Metallarning tashqi kuchlar ta'siriga qarshilik xususiyati uning mexanik xossalari bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ham metall konstruksiyalarini tayyorlash uchun material tanlashda avvalo uning mexanik xossalariiga, ya'ni mustahkamligi, elastikligi, plastikligi, zarbiy qovushqoqligi, qattiqligi va chidamliligiga e'tibor berish kerak. Bu xossalarni metallga tashqi kuch ta'sir ettirib, mexanik sinovlar natijalariga qarab belgilanadi. Tashqi kuchlar statik, dinamik yoki siklik (takror o'zgaruvchan) bo'lishi mumkin.

Qotishmaning o'z sirtiga undan qattiqroq jism botishiga qarshilik ko'rsatishi *qattiqlik* deyiladi. Qattiqlikni aniqlashning bir necha usullari mavjud. Brinell, Rokvell, Vikkers usullari va h.k. Brinell usulida (DSt 9012-59) qattiqligi 450 birikkacha bo'lgan qotishmalar qattiqligi aniqlanadi. Qotishma xiliga va qalinligiga ko'ra diametri 2, 5, 10 mmli toblangan po'lat sharcha namunaga 187,5, 750 va 3000 kg kuch

bilan asta-sekin botiriladi. Sharchaning namuna yuzasida qoldirgan izi diametriga ko‘ra qotishmaning qattiqligi aniqlanadi (2.11-rasm).


Qotishmaning Brinell bo‘yicha qattiqligi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$


bu yerda,  $D$  – sharchaning diametri, mm;

$d$  – sharchaning namunada qoldirgan izi diametri, mm.

Sharcha izining diametri maxsus lupa (2.12-rasm) yordamida o‘lchanadi.

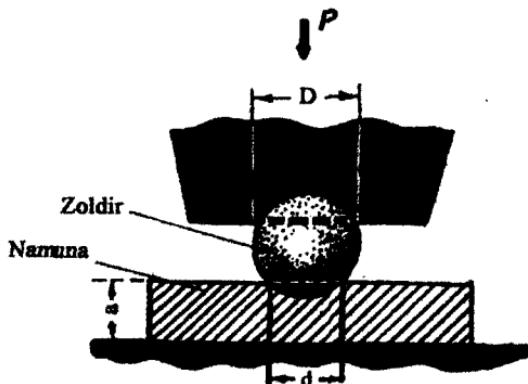

**2.11-rasm. Namuna qattiqligini  
Brinell usulida aniqlash.**

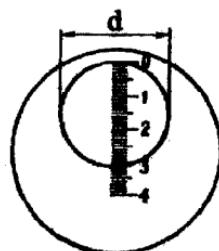


**2.12-rasm. Brinell  
lupasi.**

Qattiqligi yuqori bo‘lgan (toblangan, sementitlangan) materiallar qattiqligi Rokvell usulida (DSt 9013–59) aniqlanadi.


Rokvell usulining Brinell usulidan farqi shundaki, bu usulda qattiqlik zoldir qoldirgan izning yuzi bilan emas, balki namunaga botirilgan olmos konus yoki toblangan po‘lat sharcha qoldirgan izning chuqurligi bilan aniqlanadi. Rokvell usulida namunaga ta’sir etuvchi kuch va botiriladigan uchlik material xiliga ko‘ra o‘zgartiriladi. Rokvell usulida qattiqlik sinash jarayonining o‘zida indikator shkalasidan aniqlanadi. Indikator shkalasi qora va qizil rangda bo‘ladi.

Olmos konus qo'yilib, kuch 60 va 150 kG bo'lganda qattiqlik C (qora) shkaladan o'qiladi. Ta'sir ettirilgan kuch 60 kG bo'lganda qattiqlik HRA bilan 150 kG bo'lganda esa HRC bilan belgilanadi. Botiriladigan uchlik po'lat zoldir, kuch 100 kg bo'lganda qattiqlik B (qizil) shkaladan o'qiladi va HRB bilan belgilanadi.

Qotishmalarning *cho'zilishdagi mustahkamligini* sinash amalda keng tarqalgan bo'lib, bunda uning elastik va plastik xossalari aniqlash mumkin. Buning uchun maxsus namuna (2.13-rasm) tayyorlanib, sinash mashinasi (2.14-rasm) qisqichlariga mahkamlanadi. Mashina yurgizilgach, asta-sekin oshib boruvchi kuch ta'sirida namuna cho'zila boshlaydi. Kuch ma'lum qiymatga yetgach, namunaning biror qismi ingichkalashib bo'yincha hosil bo'ladi va uziladi (2.15-rasm).

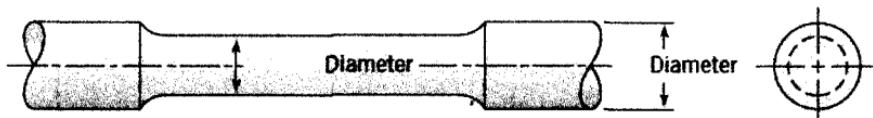


**2.13 - rasm. Qotishmaning cho'zilishdagi mustahkamligini aniqlashda ishlataladigan namuna<sup>8</sup>.**

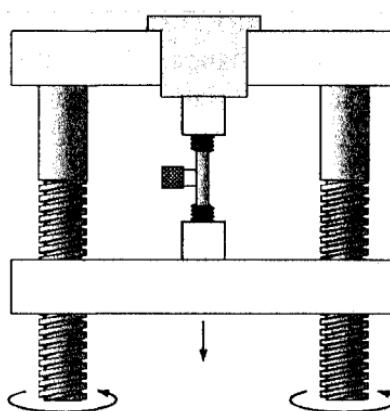

**2.14 - rasm. Cho'zilishga sinash mashinasi<sup>8</sup>.**

<sup>8</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014, 172-bet.

Namunani sinashda u uzilmay chidash bergen eng katta (maksimal) kuch ( $R$ ) ning, shu namuna ko'ndalang kesimi yuzi ( $F$ ) ga nisbati qotishmaning *cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi* deyiladi.

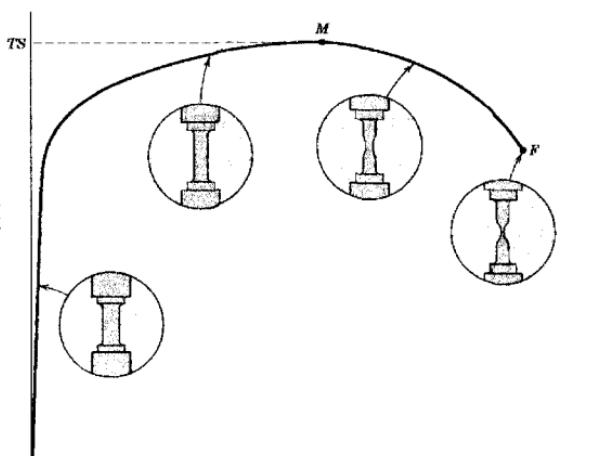

**2.15-rasm. Namunani cho'zilishga sinashdagi deformatsiya egri chizig'i<sup>3</sup>.**

An'anaviy materiallarni buzilish  $F$  nuqtasigacha o'zini tutishi eksperimental deformatsiya egri chizig'i keltirilgan. Mustahkamlik chegarasi  $M$  nuqta bilan belgilangan. Sxematik ravishda deformatsiyalanish egri chizig'ida deformatsiyalanishning turli bosqichlarida namunalarning doira ichida tashqi ko'rinishi va shakillari xarakteri ko'rsatilgan.

Cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi quyidagi matematik ifoda yordamida aniqlanadi:

$$\sigma_b = \frac{P_b}{F_0}$$

$P_b$  – sinashdagi eng katta kuch, kg;

$F_0$  – namunaning sinashdan oldingi ko'ndalang kesimi yuzi,  $\text{mm}^2$ .

Qotishmaning cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasini aniqlash orqali plastik xossalarni nisbiy cho'zilishi va torayishini ham aniqlash mumkin. Qotishmaning nisbiy uzayishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\%$$

bu yerda,  $l_0$ —namunaning deformatsiya-lanishdan oldingi uzunligi, mm;  $l_1$ —namunaning deformatsiyadan keyingi uzunligi, mm.

Qotishmaning nisbiy torayishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\varphi = \frac{F_0 - F_1}{F_0} \cdot 100\%$$

bu yerda,  $F_0$ —namunaning sinashdan oldingi ko'ndalang kesimi yuzi, mm<sup>2</sup>;  $F_1$ —namunaning cho'zilgandan keyingi ko'ndalang kesimi yuzi, mm<sup>2</sup>.

Qotishmaning zarb kuchlariga ta'siriga sinmay qarshilik ko'rsatishi *zarbiy qovushqoqligi* deyiladi. Zarb kuchlari ta'sirida bo'ladigan buyumlar (tirsakli vallar, shatun, porshen, vagon o'qlari) dinamik kuchlar ta'sirida ishlaydi. Zarbiy qovushqoqlikka sinaladigan qotishmalardan maxsus namuna (DSt 9454 – 78) tayyorlanadi va mayatnikli kopyorda sindiriladi. Namunani sindirish uchun sarflanadigan *A* ishning, namunaning singan joyi ko'ndalang kesimi yuzi  $F$  ga nisbati zarbiy qovushqoqlikni beradi va quyidagi ifoda orqali aniqlanadi.

$$\alpha_H = \frac{A}{F} = \frac{Ql(\cos \beta - \cos \alpha)}{F}$$

bu yerda,  $Q$  – mayatnik og'irligi, kg;  $l$  – mayatnik radiusi, mm;  $a$  – mayatnikning zarbgacha ko'tarilish burchagi;  $b$  – mayatnikning zarbdan keyingi ko'tarilish burchagi.

Qotishmaning tuzilishini oddiy ko'z, lupa hamda mikroskop yordamida tekshirish *makroanaliz* va u material makronuqsonlarini baholashda qo'llaniladi. Makronuqsonlarga darzlar, g'ovaklar, qotishmada ba'zi elementlarning notekis taqsimlanishi (likvatsiya) kabi nuqsonlar kiradi.

Sinish yuzalarini o'rganish ham makroanalizga kiradi. Sinish uch turga bo'linadi. Agar siniq yuzasi g'adir-budur bo'lsa, buyum materiali deformatsiyaga uchramasdan, mo'rt sinadi. Siniq yuzasi yaltiroq bo'lib, yuzada sinish markazi vujudga kelib, shu markazdan

sinish chiziqrining yo‘nalishi ko‘rinib tursa, *qovushqoq sinish* deyiladi. Bunday sinish juda katta deformatsiya natijasida sodir bo‘ladi. *Toliqish natijasida sinish* ham qovushqoq sinish kabi sodir bo‘ladi va darz paydo bo‘lishi, uning kattalashishi buyumning sinishi bilan yakun topadi.

Qotishmalarning ichki tuzilishini o‘rganish *mikroanaliz* deyiladi. Mikroanaliz orqali donalar tarkibini, ulardagi nuqsonlarni, dislokation tuzilishni, donalar o‘lchamlarini aniqlash mumkin. Buning uchun 1500–2000 marta katta qilib ko‘rsatadigan optik yoki elektron mikroskoplar ishlataladi. Elektron mikroskoplar buyumni 100 000 dan 500 000 martagacha kattalashtirib ko‘rsatadi. Elementar kristall panjaraning turlari rentgen nurlari ta’sirida o‘rganiladi. Kristall panjara dagi atomlar joylashuvi, panjara parametrlari va dislokatsiya zichligi kabi kattaliklar rentgenografiya usulida o‘rganiladi.

**Texnologik xossalari.** Metall va qotishmalarning texnologik xossalari ularning texnologik ishlanuvchanligi bilan bog‘liq xossalari: kirishuvchanlik, quyluvchanlik, suyuq holatda oquvchanlik, bolg‘alanuvchanlik, payvandlanuvchanlik va kesib ishlanuvchanlik va boshqa xossalari kiradi. Bu xossalari haqida alohida to‘xtalib o‘tamiz.

Qolipning o‘lchamlari va shu qolipda quyish yo‘li bilan hosil qilingan quymaning o‘lchamlari orasidagi farq kirishuvchanlik deyiladi. Kirishuvchanlik foizlarda ifodalanadi. Qotishmalarning kirishuvchanligi bir-biridan farq qiladi va ma’lum kattalikka ega bolasdi. Cho‘yanlar uchun kirishuvchanlik 1,5–1,75% ni tashkil etsa, bu kattalik po‘latlar uchun 1,4–2,2%, kulrang cho‘yan 0,5–1,25 %, mis qotishmalari 0,8–1,6%, aluminiy qotishmalari 0,3–1,2% va magniy qotishlari 0,3–1,2% ni tashkil etadi. Po‘latlarda quyluvchanlik nisbatan yomonroq bo‘ladi.

Suyuq holatda oquvchanlik quymakorlik qotishmalarining muhim texnologik xossalardan biri hisoblanadi. Metall va qotishmalarning suyuq holatda qolipni to‘ldirish xossasiga suyuq oquvchanlik deyiladi. Metall va qotishmalarning suyuq holatda oquvchanligi qanchalik yuqori bo‘lsa, u suyuqlantirilganda qolipning tor va murakkab joylarini shunchalik yaxshi to‘ldiradi.

Metall va qotishmalarni bolg‘alash, shtamplash, prokatlash va bosim ta’sirida ishlash natijasida o‘z shaklini yemirilmasdan o‘zgartirish xossasiga bolg‘alanuvchanlik deyiladi. Metall va qotishmalarni bosim ta’sirida ishlash vaqtida u qanchalik yuqori darajada deformatsiyalanib hamda bu deformatsiya uchun zarur kuch qanchalik kichik bo‘lsa, uning bolg‘alanuvchanligi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Metall va qotishmalarni payvandlash vaqtida mustahkam va zinchirikma hosil qilish xossasiga payvandlanuvchanlik deyiladi. Payvand chokni mexanik xossalari yuqori, strukturasi bir jinsli hamda mayda donali, g‘ovak va boshqa nuqsonlardan holi bo‘lsa, payvandlanuvchanlik xossasi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Vaqt birligi ichida eng ko‘p yo‘nib tushirilgan qirindi miqdori bilan baholanadigan kattalik miqdoriga kesib ishlanuvchanlik deyiladi. Metall va qotishmalarni texnologik xossalari aniqlash uchun turlicha sinovlar o‘tkaziladi. Bu sinovlar murakkab emas va ular standartlashtirilgan. Standartlashtirilgan sinovlar jumlasiga eguluvchanlikga sinash, sovuq holatda cho‘kuvchanlikka sinash, botiluvchanlikka sinash va boshqalar kiradi.

**Ekspluatatsion xossalari.** Bu xossalari mashinaning ish sharoitiga bog‘liq holda maxsus sinovlari o‘tkazib aniqlanadi. Ekspluatatsion xossalardan eng muhim yeyilishga chidamlilik, ya’ni yeyilish bardoshlilikdir.

Yeyilishga chidamlilik materialning yeyilishiga, ya’ni ishqalanish tufayli buyum tashqi sirtining yemirilishidan o‘lchami va shaklini asta-sekin o‘zgartirishga qarshilik ko‘rsata olish xususiyatidir. Metallarni yeyilishbardoshlilikka sinash laboratoriya sharoitida namunalarda, real ekspluatatsiya sharoitida esa detallarda o‘tkaziladi. Namunalarni sinashda ishqalanish sharoiti real sharoitga yaqin qilib olinadi. Namuna yoki detallarning yeyilish kattaligini turli usullar bilan, chunonchi o‘lchamlarni o‘lhash, namunalarni tarozida tortib ko‘rish kabi usullar bilan aniqlanadi. Ekspluatatsion xossalariiga, shuningdek sovuqbardoshlik, issiqbardoshlik, antifriksion xossalari va boshqalar ham kiradi.

### **Sinov savollari:**

1. Materiallarning mexanik xossalari deganda nimani tushunasiz?
2. Materiallarni qattiqligini sinash nima va uni qanday usullarini bilasiz?
3. Qattiqlikni aniqlashning necha usullari mavjud?
4. Metall va qotishmalarning kimyoviy, fizik, mexanik va texnologik xossalalarini tushuntirib bering.
5. Quyuluvchanlik va bog'lanuvchanlik xossalari mohiyatini tushuntirib bering.

### **3-BOB. FAZOVIY DIAGRAMMALAR**

Ikki va undan ortiq elementni suyuqlantirish yoki boshqa usulda olingan jism aralashmasi **qotishma** deyiladi.

Qotishmani komponentlar kukunini aralashtirib yuqori haroratda bosim bilan presslab ham olish mumkin. Agar qotishma massasining 50% dan ko'pi metall bo'lsa, u metall qotishma hisoblanadi. Metall qotishmalarning mustahkamlik va boshqa mexanik xossalari boshqa metallarnikiga nisbatan ancha yuqori. Shuning uchun ham qotishma konstruksion material sifatida keng qo'llaniladi.

Bu bo'limda ikki komponentli qotishmalarning tuzilishi va xossalaring xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Bu uch va undan ortiq komponentli qotishmalarni nazariy-amaliy o'rganish uchun asos bo'ladi. Ikkinci tomondan, ko'p komponentli tizimlarning asosida ikki komponentli tizim mavjud. Masalan, legirlangan po'latlar asosida temir-uglerod qotishmasi yotadi.

Fazoviy diagrammalarini o'rganish maqsadlaridan **bittasi-fazoviy diagrammalarini bilish va tushunish**, termik ishlovni maqsadli o'tkazish va nazorat qilish uchun muhimdir. Materialarning juda ko'p xossalari mikrostrukturalariga, ya'ni oldingi termik ishlovlarga bog'liq. Ko'p hollarda fazoviy diagrammalar (muvozanat) holatlar uchun tuzilsa ham, muvozanatda bo'limgan strukturalarning rivojlanishi va saqlanishi hamda ularning xossalari haqida foydali ma'lumot bera oladi. Aynan ushbu xossalalar stabil xossalarga qaraganda amaliyot uchun muhim. Fazoviy diagrammalarini bilish juda zarur, chunki material mikrostrukturasi va uning mexanik xossalari orasida chambarchas bog'lanish mavjud, qotishma mikrostrukturasini shakllanishi esa uning fazoviy diagrammasi bilan belgilanadi. Bundan tashqari fazoviy diagrammalarini o'rganish erish, kristallanish va ular bilan bog'liq jarayonlar haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

#### **3.1 Ta'riflar va asosiy tushunchalar**

Birinchi navbatda qotishma, faza va muvozanatlarga tegishli bo'lgan asosiy ta'riflarni kiritish va asosiy tushunchalarni ko'rib chiq-

ish lozim, bu fazoviy diagrammalarni o‘rganish va tahlil qilish mumkin emas. Bu sharoitda komponent tushunchasi ko‘p ishlatiladi.

**Komponent** deganda sof metall yoki qotishma tarkibiga kiruchi birikmalar tushuniladi. Masalan, mis va rux qotishmasi bo‘lgan bronzada mis va rux komponent hisoblanadi. Bronzaning sifati bir komponentning boshqa bir komponentda eruvchanligi bilan bog‘liq.

**Eruvchanlik chegarasi.** Ko‘pchilik qotishmalar uchun har bir temperaturada tanlangan erituvchida qattiq qotishma hosil qilib eng ko‘perishi mumkin bo‘lgan atomlarning maksimal konsentratsiyasini belgilangan chegara mavjud. Bu chegara **eruvchanlik chegarasi** deb nomlanadi. Bundan tashqari, qo‘silgan eritilayotgan modda boshqa turdag‘i qattiq qotishmani yoki tarkibi keskin farq qiladigan birikmani hosil bo‘lishiga olib keladi.

Fazoviy diagrammalar mazmunini ochib berish uchun faza haqida tushuncha muhim ahamiyatga ega. Materialning ba’zi fizik va kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘zgarmas bo‘lgan gomogen (birjinsli) qismi **faza** deb tushuniladi. Har bir sof material alohida faza deb qaralishi mumkin. Bu ta’rif qattiq, suyuq va gazsimon eritmalariga ham tegishli bo‘ladi.

Agar tizimda bittadan ko‘p har biri o‘ziga tegishli xossalarga ega bo‘lgan faza mavjud bo‘lsa, ular orasida chegara mavjud bo‘lib, bu chegarada xossalalar uzilishi va tizimning fizik hamda kimyoviy ko‘rsatkichlarini keskin o‘zgarishi kuzatiladi. Agar tizimda ikkita faza mavjud bo‘lsa, ularning hamma xossalari bir-biridan farq qilishi shart emas, bittasi yoki bir nechta farq qilsa yetarli. Masalan, suv-muz tizimda ikkita bir-biridan fizik xossalari farq qiladigan faza mavjud, ammo ularning kimyoviy xossalari bir xil. Agar modda har xil polimorf shakllarini olishi mumkin bo‘lsa (masalan, yoqlari markazlashgan va hajmi markazlashgan struktura) bu alohida fazani tashkil qiladi, chunki ularning fizik xossalari har xil bo‘ladi.

Ba’zida, bir fazali tizimlarni “gomogen” tizimlar, ikki va undan ko‘p fazalardan iborat bo‘lgan tizimlarni “aralashma” yoki “geterogen” tizimlar deb nomlaniladi. Ko‘pchilik metall qotishmalar, keramika, polimer va kompozitsion materiallar—geterogen tizimlardir. Odatda, fazalar orasida o‘zaro ta’siri tizimning xossalari alohida

fazalar xossalardan farqli bo‘lishiga olib keladi va ba’zi hollarda bu holat komponentlar xossalari qaraganda ijobjiy natija bo‘ladi.

**Mikrostruktura.** Ko‘p holatlarda materialning fizik, shu jumladan mexanik xossalari uning mikrostrukturasiaga bog‘liq bo‘ladi. Mikrostruktura optik va elektron mikroskoplar yordamida o‘rganiladi. Metall qotishmalarning mikrostrukturasi mavjud fazalar soni, ularning nisbiy tarkibi va fazoda joylashish usuli bilan ajralib turadi. Qotishmalar mikrostrukturasi qotishmani tashkil etgan kimyoiy elementlar hisoblanadi, bu elementlarning nisbiy tarkibi va termik ishlov berish rejimlari (ya’ni temperatura, shu temperaturada qancha vaqt saqlanishi, sovitish tezligi) kabi parametrlarga bog‘liq bo‘ladi.

**Fazoviy muvozanatlar. Muvozanat** – bu yana bir muhim ibora va uni tushuntirish uchun “erkin energiya”, degan termodinamik kattalikdan foydalanamiz. Qisqa qilib aytganda, **erkin energiya** – bu tizimning ichki energiyasi va entropiya bilan ta’riflanadigan atomlar joylashishini tartibga solinganlik (yoki tartibsizlik) darajasidir. Tizim muvozanatda bo‘ladi, qachonki ma’lum temperaturada, bosimda va kompozitsiyaning aniq tarkibida erkin energiya minimal qiymatga ega bo‘lsa. Mikroskopik kuzatishlar nuqtayi nazaridan bu – tizim vaqt davomida o‘zgarmaydi, bu holatda cheksiz uzoq saqlanadi, ya’ni u stabil degani. Temperaturani, bosimni yoki tarkibni o‘zgarishi ichki energiyani o‘zgarishiga olib keladi va tizim boshqa erkin energiyasi minimal bo‘lgan holatga o‘z-o‘zidan o‘tishi mumkin.

«**Fazoviy muvozanatlar**» termini mazmuni – fazalar soni bittadan ko‘p bo‘lgan tizimda muvozanat mavjudlidir. Fazoviy muvozanat degani fazalar ko‘rsatkichlari vaqt davomida o‘zgarmaydi degani.

Fazoviy diagrammalar u yoki bu tizimdagи muvozanat holatini tasvirlaydi. Bular muhimdir, lekin qancha vaqt kerak yangi muvozanat holatiga o‘tish uchun degan savolga javob bermaydi. Ko‘pchilik holatlarda (ayniqsa qattiq materiallar uchun) muvozanatga umuman erishib bo‘lmaydi, chunki muvozanatga o‘tish tezligi juda ham kichik. Bunday holatlar uchun tizim nomuvozanat yoki metastabil holatda deb aytildi. **Metastabil** holat va unga yarasha mikrostruktura vaqt davomida sezilarsiz o‘zgarishlar bilan cheksiz

uzoq kuzatilishi mumkin. Tizimning metastabil holatlari ko‘pincha amaliy jihatdan stabil holatlardan muhimroqdir.

### **3.2. Binar tizimlarning fazoviy diagrammalari**


Uyoki bu tizimning fazoviy tuzilishiga tegishli asosiy ma’lumotlar qismi lo‘nda qilib fazoviy diagrammalarda o‘z aksini topgan. **Fazoviy diagrammaning** ko‘rinishini belgilaydigan uchta parametr mavjud: temperatura, bosim va tizim tarkibi. Fazoviy diagramma ushbu bir-birining funksiyasi hisoblangan parametrlarning o‘zaro bog‘liqligini hisobga olib quriladi.

Fazoviy diagrammalarning “temperatura-tarkib” koordinatalarda qurilgan bog‘lanishlar turini ko‘rib chiqaylik, bosim bu holda o‘zgarmas deb, odatda 1 atmosferaga teng qilib, olinadi. Bunda har xil variantlar paydo bo‘lishi mumkin. Agar tizimga ko‘proq komponentlar kirgan bo‘lsa, bular uchun fazoviy diagrammalar juda murakkab bo‘ladi va ularni grafik ko‘rinishda tasvirlash qiyin bo‘ladi. Shunga qaramasdan bunday diagrammalarning qurilishi va tahlil qilinishi binar qotishmalar misolida yaqqol ko‘rsatish mumkin, lekin shuni ham aytish kerakki, real (amaldagi) qotishmalarda komponentlar soni ikkidan ko‘p bo‘ladi.

Binar tizimlarning fazoviy diagrammalari – bu fazalarning muvozanat holatlarining sohalarini ko‘rsatib turadigan tizim tarkibi va temperatura bog‘lanishlarni ta’riflaydigan xaritalar. Ko‘pchilik mikrostrukturalar temperaturani o‘zgartirish (odatda sovitish) yo‘li bilan amalga oshadigan fazoviy o‘tishlarda hosil bo‘ladi. Bunday o‘tishlar bir fazadan ikkinchisiga o‘tishdan yoki birorta fazani paydo bo‘lish (yo‘qolish) jarayonlardan iborat bo‘lishi mumkin. Binar tizimlarning fazoviy diagrammalarini tahlili fazoviy o‘tishlarni va hosil bo‘ladigan muvozanat va nomuvozanat mikrostrukturalarni oldindan aytish imkoniyatini beradi.

Binar qotishmalarning keng tarqalgan turi mis-kumush tizimi-ning fazoviy diagrammasini ko‘rib chiqaylik (3.1-rasm). Bunday diagrammalar binar evtektik tizimlarning diagrammalari deb nomlanadi. Bu fazoviy diagrammaning ba’zi xususiyatlari umu-

miy ahamiyatga ega va muhokamaga sazovordir. Birinchidan diagrammada uchta bir fazali sohani ajratib olish mumkin:  $\alpha$ ,  $\beta$  va suyuqlik, ham  $\alpha$  – faza bu misga to‘yingan qattiq eritma. Kumush bu holda begona qo‘sishimcha bo‘lib, eritma esa umuman yoqlari markazlashgan panjaradan iboratdir.  $\beta$  – fazada asosiy komponent kumush bo‘lib, bu faza ham yoqlari markazlashgan panjaradan iborat. Sof mis va kumush  $\alpha$  va  $\beta$  fazalarga tegishlidir.

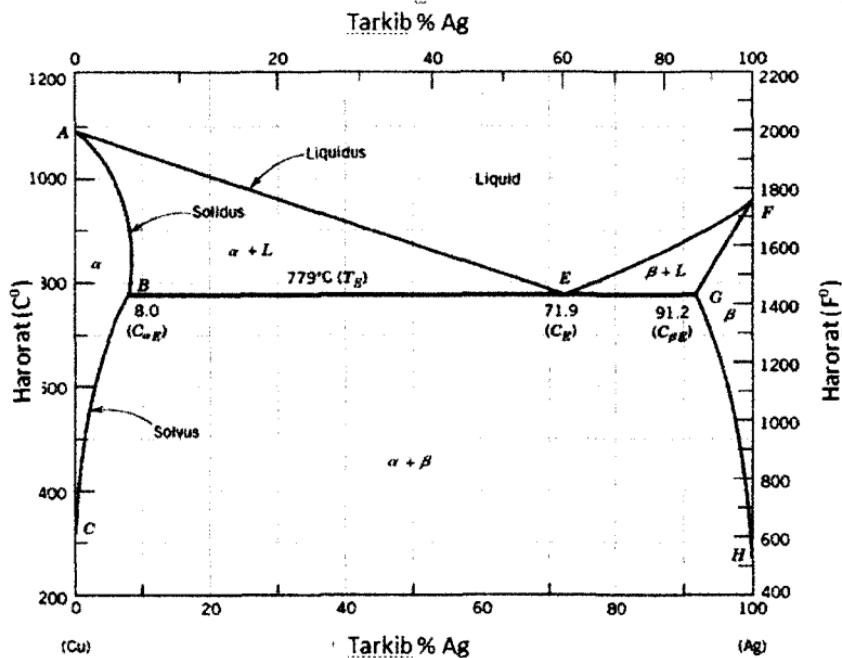

### **3.1 - rasm. Mis-kumush qotishmaning faza diagrammasi<sup>9</sup>.**

Shunday qilib har bir fazada eruvchanlik chegaralangan bo‘ladi. Shuning uchun BEG chiziqdan pastda kumush misda chegaralangan miqdorda erib,  $\alpha$  – fazani hosil qiladi. Xuddi shunday mis ham kumushda chegaralangan miqdorda erib,  $\beta$  – fazani hosil qiladi.  $\alpha$  – faza uchun eruvchanlik chegarasi  $\alpha+L$ ,  $\beta+L$  va  $\alpha+\beta$  sohalar orasida

<sup>9</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 313-bet

SVA chegaraviy chiziq bilan belgilanadi. Temperatura 779°C (1434°F) gacha ko'tarilganda eruvchanlik oshib boradi va V nuqtada maksimal eruvchanlik 8% kumushni tashkil etadi. Keyin eruvchanlik kamayib boradi va 1085°C (1985°F)da – A nuqta (sof misni erish temperatura) da nolgacha kamayadi. 779°C (1434°F) dan pastda eruvchanlik chegarasi –  $\alpha$  va  $\alpha + \beta$  fazalarni ajratuvchi chiziq **solvus chizig'i** deb nomlanadi.  $\alpha$  va  $\alpha + L$  sohalarni ajratuvchi chiziq – bu (3.1-rasmga qara) **solidus chizig'i**.  $\beta$  faza uchun solidus (HG) va solidus (GF) chiziqlari mavjud.  $\beta$  fazada misni kumushda maksimal eruvchanligi G nuqtaga to'g'ri kelib, 8,8% mis va 779°C (1434°F) ga teng. Konsentratsiya o'qiga parallel bo'lgan va maksimal eruvchanlik nuqtalarni tutash tirgan gorizontal BEG chiziq ham solidus chizig'i bo'ladi. Bu chiziq muvozanat holatidagi mis-kumush qotishmada suyuq faza mavjud bo'lgan minimal temperaturani ko'rsatadi.

Ko'rib chiqilayotgan tizimda ikki fazali holatda bo'lgan uchta soha mavjud (3.1-rasm):  $\alpha + L$ ,  $\beta + L$  va  $\alpha + \beta$  sohalar.  $\alpha$  va  $\beta$  fazalarning qattiq eritmalari hamma temperatura hamda hamma tarkiblarda  $\alpha + \beta$  sohalar chegaralarida mavjud bo'ladi. Bu ikki fazali tizimlarda umumiylar tarkib va komponentlarning nisbiy tarkiblari richag qoidasi yordamida aniqlanishi mumkin.

Misga kumush qo'shilganda to'la suyuq holatga o'tish temperaturasi **likvidus chizig'i** (AE chiziq) bo'yicha pasayib boradi. Shunday qilib, misga kumush qo'shilsa misni erish temperaturasi pasayadi. Xuddi shu narsani kumush haqida aytish mumkin: kumushga mis qo'shilganda kumushni to'la suyuq holatga o'tish temperaturasi likvidus chizig'i (E chiziq) bo'yicha pasayib boradi. Bu chiziqlar fazoviy diagrammani E nuqtasida uchrashadi va undan gorizontal izoterma, ya'ni BEG chizig'i o'tadi. E nuqta invariant nuqta deyiladi. Unga to'g'ri keladigan tarkib  $S_E$  – konsentratsiya va  $T_E$  – temperatura. Mis-kumush tizimi uchun bu parametrlar quyidagicha:  $S_E = 71,9\%$  kumush va  $T_E = 779^\circ\text{C}$  (1434°F).

$S_E$  konsentratsiyali qotishma  $T_E$  temperaturadan o'tishda muhim reaksiya kechadi:

$$L(C_E) \leftrightarrow_{\substack{\text{sovitiish} \\ \text{qizdirish}}} \alpha(S_{\alpha E}) + (S_{\beta E}) \quad (3.1)$$

Boshqacha qilib aytganda, sovitish jarayonida  $T_L$  temperaturada suyuq fazalar ikkita qattiq fazaga o'tadi:  $\alpha$  va  $\beta$  fazalarga. Qizdirishda teskari jarayon kechadi. Bu hodisa **evtektik reaksiya** deb nomlanadi (evtektik – oson suyuqlanuvchi),  $S_E$  va  $T_E$  parametrlar shu nuqtadagi tarkibni va temperaturani, ya'ni  $T_E$  temperaturada  $S_{\alpha E}$  va  $S_{\beta E}$  fazalarning konsentratsiyalarini ta'riflaydi. Masalan, mis-kumush tizim uchun (3.1) tenglama quyidagicha yoziladi:

$$L(71,9 \text{ Ag}) \leftrightarrow \frac{\text{sovitish}}{\text{qizdirish}} \alpha(8,8\% Cu) + \beta(91,2\% Ag)$$

Solidusning gorizontal chizig'ini  $T_E$  temperaturada ko'pincha evtektika izotermasi deb nomlashadi.


Sovitishda kechadigan evtektik reaksiya xuddi sof komponentlar kabi to'liq tugatilgancha o'zgarmas  $T_E$  temperaturada, ya'ni izotermik kechadi. Lekin erkin kristallanish natijasida har doim ikkita faza hosil bo'ladi, bir komponentli qotishmada har doim bir faza hosil bo'ladi. 3.1-rasmda keltirilgan turdag'i fazoviy diagrammalarda evtektik reaksiya kechganidan keyin ular evtektik fazoviy diagrammalar, keltirilgan jarayonlarda qatnashadigan komponentlar evtektik tizim deb nomlanadi.

### 3.3. Temir - uglerod holat diagrammasi

Barcha binar tizimlardan eng muhim temir va uglerod hosil qilgan tizimlardir. Temir va uglerod qotishmalari bo'lgan po'lat va cho'yan zamonaliv texnologik xossalarga ega bo'lgan eng muhim konstruksion material bo'lib o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Shu tizimlarning fazoviy diagrammalarini ko'rib chiqaylik.

**Temir - temir karbidi fazoviy diagrammasi (Fe-FeC<sub>x</sub>).** Temir-uglerod tizimi uchun fazoviy diagrammaning bir qismi 3.2-rasmda keltirilgan. Sof temirning kristall panjarasi qizdirish jarayonida ikki marta o'zgaradi. Xona temperaturada mavjud bo'lgan temirning stabil (muvozanatlashgan) shakli **ferrit** yoki  $\alpha$  – temir deb nomlanadi. U hajmi markazlashgan kristall panjarani hosil qiladi. Temir 912°C

(1674°F) gacha qizdirilsa, unda o'tish kuzatiladi: ferrit austenitga, ya'ni yoqlari markazlashgan kristall panjaralı  $\gamma$  – temirga o'tadi. **Austenit** 1394°C (2541°F)gacha saqlanib turadi va bu temperaturada teskari polimorf jarayon, ya'ni hajmi markazlashgan strukturaga o'tish kechadi, bu struktura  $\delta$  – ferrit deb nomlanadi. Bu struktura 1538°C (2800°F)da eriydi. Bu o'zgarishlar fazoviy diagrammaning chap tomondagи o'qi bo'ylab kechadi.

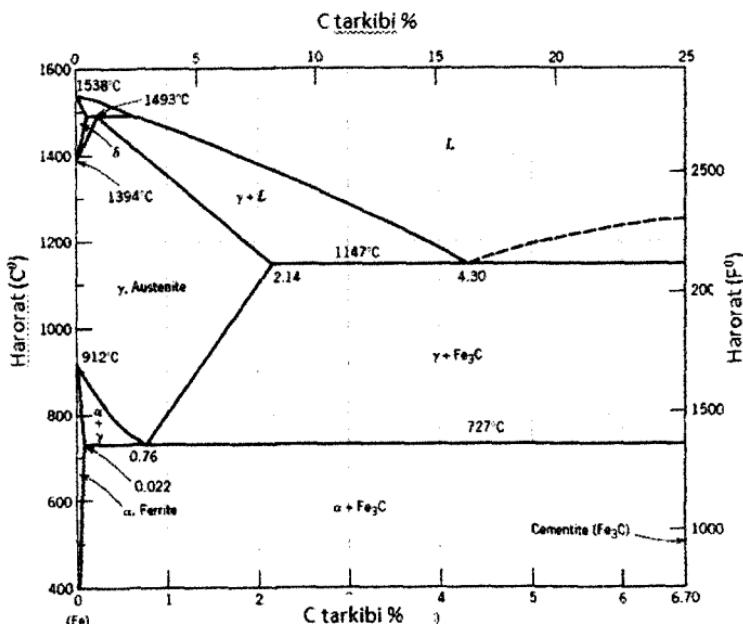


### 3.2 - rasm.Temir-temir karbidi tizimining fazoviy diagrammasi<sup>10</sup>.

3.2-rasmdagi egri chiziq uglerod foizi 6,7% gacha uzaytirilgan, bu konsentratsiyada diagramma vertikal chiziq bilan ifodalangan temir karbidini oraliqdagi birikmasi – **sementit** ( $\text{Fe}_3\text{C}$ ) hosil bo'ladi. Shunday qilib, temir-uglerod tizimi ikkita qismiga ajratilishi mumkin: teminga to'yingan qism va ikkinchi qism – uglerod foizi 6,7–90%

<sup>10</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 333-bet

bo'lgan tarkiblar (sof grafit). Amalda hamma po'lat va cho'yanlarda uglerod foizi 6,7 dan kam bo'lgani uchun biz faqat temir-temir karbidi tizimlarni ko'rib chiqamiz. 3.2 - rasmni endi Fe-Fe<sub>3</sub>C fazoviy diagrammasi deb nomlaganimiz to'g'ri bo'ladi, chunki Fe<sub>3</sub>C endi komponent hisoblanadi. Qoida bo'yicha tarkib Fe<sub>3</sub>C foiz miqdorida emas, balki uglerod foiz miqdorida belgilanadi, ya'ni 6,7% C, 90% Fe<sub>3</sub>C ga to'g'ri keladi.

Uglerod temirga singib,  $\alpha$  va  $\delta$  – ferritlar bilan hamda austenit bilan qattiq eritmalar hosil qiladi, bular 3.2-rasmda bir fazali  $\alpha$ ,  $\delta$  va  $\gamma$  sohalar deb belgilangan. Hajmi markazlashgan kristall panjaraga ega bo'lgan  $\alpha$  – ferritda eng ko'pi 0,022% uglerod 727°C (1341°F) da eriydi. Chegaralangan eruvchanlikning sababi – hajmi markazlashgan kristall panjara shakli va o'rmini bosish uchun panjara tugunlarning joylashishidadir. Uglerod juda kam miqdorda ferrit tarkibida bo'lsa ham, uning mexanik xossalariiga sezilarli ta'sir qiladi. Temir-uglerod qotishmaning bu fazasi nisbatan yumshoq, 768°C (1414 °F) dan past temperaturalarda magnit xossalarga ega va uning zichligi 7,88 g/sm<sup>3</sup>ga teng. Quyidagi 3.3-rasmda  $\alpha$  – ferritni mikrofotosurati keltirilgan.

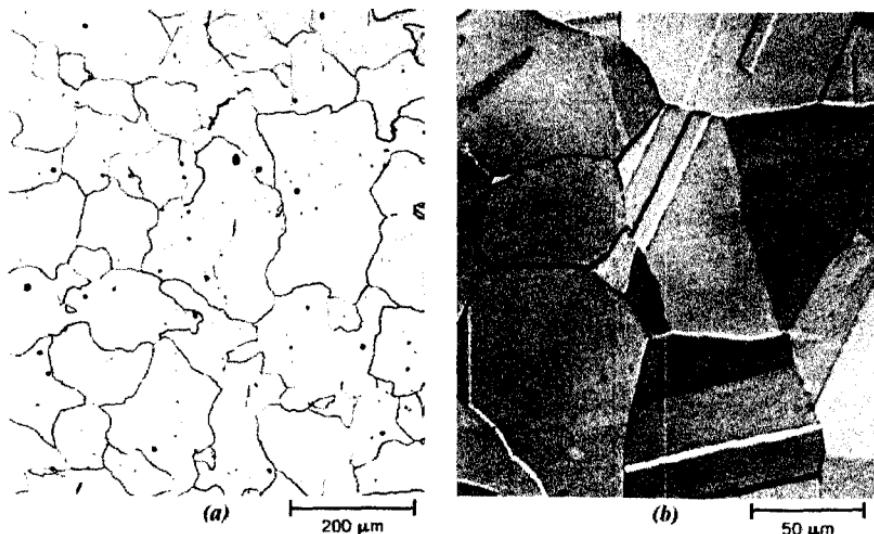

**3.3-rasm. Ferrit (a) va austenit (b) mikrostrukturalarining kattalashtirilgan tasvirlari.**

### **Sinov savollari:**

1. Fazoviy diagramma qanday tuziladi?
2. Austenit bilan ferritning farqi nimada?
3. Fazoviy diagrammaning amaliy ahamiyatini izohlang.
4. Necha xil holat diagrammasi bo‘ladi?
5. Mis-kumush holat diagrammasini tahlil qiling.
6. Temir-temir karbidi tizimining fazoviy diagrammasini izohlang.

## **4-BOB. METALL QOTISHMALAR TURLARI**

Metall qotishmalar, kompozitsion tarkibiga nisbatan ikkita asosiy sinfga bo‘linadi – temir asosli qotishmalar va rangli metallar.

Temir asosli qotishmalar ikkita asosiy komponent guruhga bo‘linadi – po‘latlar va cho‘yanlar. Bu materiallar bilan tanishib chiqamiz.

### **4.1. Temir asosidagi qotishmalar**

**Temir asosli qotishmalar** – shunday materiallarki, tarkibida temir asosiy komponent hisoblanadi – boshqa istalgan metallar bilan solishtirganda, ishlab chiqarilishi ko‘lamli bo‘yicha eng ko‘p miqdorga ega, bundan tashqari qolgan material turlaridan ko‘ra muxandislik konstruksiyasining eng muhim materiali hisoblanadi.


Temir asosli qotishmalarning asosiy kamchiligi – bu ularning korroziyaga moyilligidir.

Temir va uning qotishmalari – texnikaning hamma sohasi uchun eng muhim va eng ko‘p ishlataliladigan konstruksion materialdir. Hozirgi vaqtarda texnika uchun rangli metallar, plastmassalar, keramika materiallar keng qo‘llanganiga qaramay, qo‘llanayotgan po‘lat va cho‘yanlar hajmi ulardan ancha ortiq.

Temirning, kristall panjarasi parametrlari turlicha bo‘lgan polymorf modifikatsiyalari bor, ular “temir-uglerod” sistemasining fazaviy va strukturaviy holati xususiyatlarini belgilaydi. Shu sababdan, shuningdek, uglerod temirda cheklangan miqdorda erishi tufayli, “temir-uglerod” sistemasining holat diagrammasida ko‘plab miqdorda fazalar va strukturalar mavjud: uglerodning temirdagi qattiq eritmalar – austenit va ferrit; kimyoiy birikmalar – temir karbidi yoki sementit; qattiq eritmalar va sementitning mexanik aralashmalari. “Temir-uglerod” sistemasidagi termodinamik muvozanatning xususiyatlari, unda, muvozanatlashmagan kristallanish sharoitlarida hosil bo‘ladigan muvozanatlashmagan (metastabil) fazalar bo‘lishini talab etadi.

“Temir-uglerod” sistemasidagi fazaviy va strukturaviy tashkil etuvchilarning turli-tumanligi avvaldan talab etilgan mexanik xususiyatlarga ega po‘latlar va cho‘yanlarni ishlab chiqarishga qulay sharoit hosil qiladi. Temir va uglerod qotishmasiga legirlovchi elementlarni qo‘sish esa bu xususiyatlarni kerakli tomonga o‘zgartirish uchun qo‘sishimcha imkoniyat beradi. Bunda po‘lat va cho‘yanlarning fazaviy o‘zgarishida kritik haroratlari o‘zgaradi, yangi fazaviy va strukturaviy tashkil etuvchilar hosil bo‘ladi, yeyilishga chidamlilik, korroziya bardoshlik, issiqliga chidamlilik kabi ekspluatatsion xususiyatlar o‘zgaradi.

Quyidagi bo‘limda po‘lat va cho‘yanlarning turli sinfni va ularning tarkibi, mikrostrukturasi va xossalari ko‘rib chiqiladi. Bu materiallarning sinflanishi 4.1-rasmda keltirilgan.

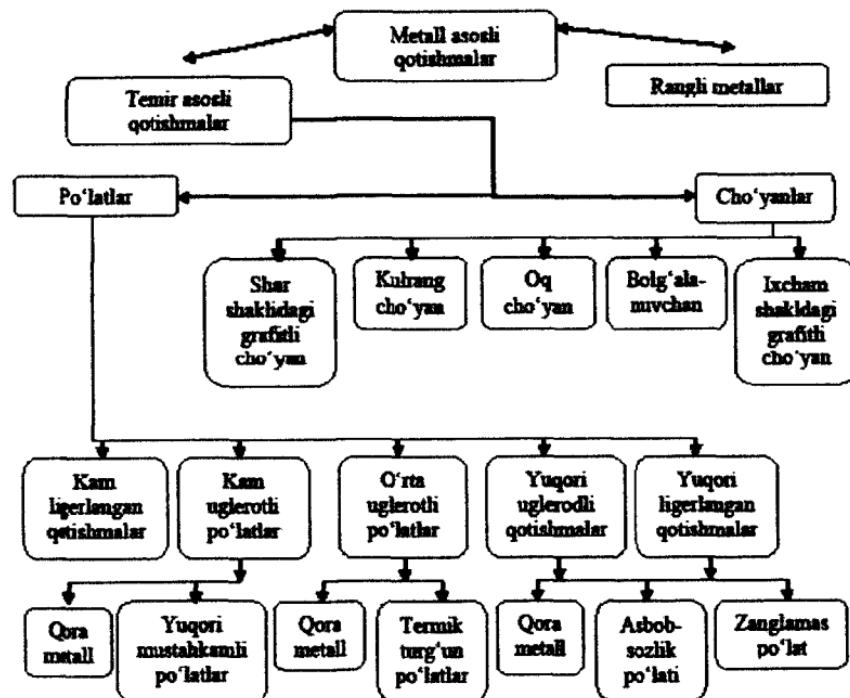

4.1-rasm. Temir asosli turli qotishmalarning klassifikatsiyasi.

**Temir (Fe) – D.I.Mendeleyevning davriy sistemasidagi 8-guruh elementi bo‘lib, Fe, Co, Ni uchlikda joylashgan.** Uning Yer qobig‘idagi miqdori taxminan 4,5%. Bu, tabiatda ko‘p uchrashi bilan to‘rtinchini element hisoblanadi. Temir  $1539 \pm 5$  °C da eriydi, zichligi 7680 kg/m<sup>3</sup>, cho‘zishdagi mustahkamlik chegarasi 200...250 MPa, nisbiy cho‘zilishi 50...60%, qattiqligi 70...80 HB. Bu ma’lumotlar texnik jihatdan toza, tarkibidagi begona jinslar miqdori 0,1% atrofida bo‘lgan temirga tegishli. Tozalik darajasi orttirilsa, mustahkamligi va qattiqligi kamayadi.

“Temir – uglerod” sistemasida quyidagi fazalar mavjud: suyuq qotishma, qattiq qotishmalar (ferrit va austenit), kimyoviy birikma (sementit) va grafit ko‘rinishidagi erkin uglerod. Bularidan tashqari, bu sistemaning strukturaviy tashkil etuvchilariga perlit va ledeburiy deb atalgan mexanik aralashmalar ham kiradi.

**Ferrit** – uglerodning  $\alpha$ -temirdagi qattiq eritmasi bo‘lib, HMK panjaraga ega, shuning uchun uglerodning eruvchanligi juda kam. Past haroratli  $\alpha$ -ferritda 0,02% gacha, yuqori haroratli  $\alpha$ -ferritda (yoki  $\delta$ -ferritda) 0,1% gacha uglerod bor. Texnik temir ferrit strukturaga ega, u xurushlanganda shliflarda bir jinsli donlar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Ferritning plastikligi yuqori ( $\delta=40\ldots50\%$ ) va yumshoq (80...120 HB), sovuq holatda bosim bilan yaxshi ishlanadi, diagrammada  $\Phi$  yoki  $\alpha$  bilan ifodalanadi.

**Austenit** – 2,14% gacha miqdordagi uglerodning  $\gamma$ -temirdagi qattiq eritmasi; mikrostrukturasi – bir jinsli donlar.  $T>911$  °C da mavjud; plastikligi yuqori, lekin ferritga qaraganda qattiqroq (160...200 HB); ugleroddan boshqa elementlarni ham eritadi; holat diagrammasida A yoki  $\gamma$  bilan ifodalanadi.

**Sementit** – kimyoviy birikma, formulasi –  $Fe_3C$ ; uglerod miqdori 6,67%; temir-uglerod qotishmalarining eng qattiq (800 HB) va mo‘rt tashkil etuvchisi; erish harorati 1250°C;  $T=210$  °C gacha magnit xususiyatiga ega; yuqori haroratlarda grafit va austenitga parchalanadi; o‘rin almashadigan qattiq eritmalar hosil qiladi, ularda uglerod o‘rnini nometallar (kislород, azot) egallaydi, temir o‘rnini boshqa metallar (marganets, xrom, volfram va b.) egallashi mumkin. Sementit asosidagi materiallar so‘f holda ishlatilmaydi. Temir-uglerod qotishmasi-

da sementit miqdori qancha ko‘p bo‘lsa, qotishma qattiqligi shuncha yuqori bo‘ladi. Holat diagrammasida C harfi bilan belgilanadi.

Uglerod temir bilan hosil qilgan qotishmada kimyoviy birikma (sementit), qattiq eritma (ferrit, austenit) yoki allatropik modifikatsiya ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

*Perlit* – ferrit va sementitning mexanik aralashmasi, uglerod miqdori 0,83%; austenit qayta kristallanganda (parchalanganda),  $T=723^{\circ}\text{C}$  da hosil bo‘ladi. Bu parchalanish evtektoidli, deb ataladi, uning mahsuli esa, perlit – evtektoid deyiladi. Perlit mustahkamligi ( $\sigma_b = 800 \text{ MPa}$ ) va qattiqligi (200 HB) yuqori, qotishmaning mexanik xususiyatlarini oshiradi; strukturasi – almashinib joylashgan ferrit va sementit plastinkalaridan iborat; holat diagrammasida II harfi bilan ifodalanadi.

*Ledeburit* – austenit va sementitning mexanik aralashmasi, tarkibida 4,3% uglerod bo‘lgan qotishma  $T=1147^{\circ}\text{C}$  ga yetganda kristallanishida hosil bo‘ladi. Harorat  $727^{\circ}\text{C}$  dan past bo‘lganda ledeburit tarkibidagi austenit perlitga aylanadi, va ledeburit sovigandan keyin evtektikaga – perlit va sementitning aralashmasiga aylanadi. Ledeburit qattiq (700 HB) uyali va plastinkasimon tuzilishga ega, hamma oq cho‘yanlar tarkibida bo‘ladi. Holat diagrammasida І harfi bilan belgilanadi.

## 4.2. Po‘latlar

Po‘lat – bu temir asosli qotishma bo‘lib, tarkibida ma’lum miqdorda boshqa legirlovchi elementlar ham bo‘ladi. Po‘latlarning mingdan ortiq turlari mavjud bo‘lib, ular tarkibi va tayyorlanish jarayonidagi termik ishlovlari turi bilan farqlanadi. Bu materialning mexanik xossalariiga uglerodning miqdori juda sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, odatda 1% dan ko‘p bo‘lmagan miqdorda qotishma tarkibida uglerod bo‘ladi.

Po‘latlarning eng ko‘p tarqalgan ba’zi markalari tarkibidagi uglerod miqdoriga qarab uch turga bo‘linadi: **kam, o‘rta va yuqori uglerodli po‘latlar**. Legirlangan po‘latlarning asosiy turlari ham xuddi shunday tarkibidagi legirlovchi elementlarning miqdoriga qarab bo‘linadi.

**Kam uglerodli po'latlar.** Materialning ushbu turi qolgan barcha po'lat turlaridan ko'ra ko'proq ishlab chiqariladi. Kam uglerodli po'latlar odatda qotishmaning 0,25% massa uglerodga ega va termik ishlovdan martensit struktura hosil qila olmaydi. Ularni faqat sovuqlayin deformatsiya yo'li bilan kuchaytirish mumkin. **Kam uglerodli po'latlar** nisbatan yumshoq va unchalik mustahkam emas, lekin zarbiy qovushoqlik va plastiklik xossalari yuqori bo'ladi. Ularga stanoklar yordamida oson ishlov bersa bo'ladi, bundan tashqari ularning payvandlanuvchanligi ham yuqori. Shuning uchun ham ulardan mahsulot ishlab chiqarish arzonroq.

Ushbu materiallarning asosiy qo'llaniladigan sohasi – umum-mashinasozlik detallari, ko'priklar, quvur o'tkazgichlar, binolar har xil inshootlar va boshqa sohalarda turli profillar (chiziqli, aylana, burchakli) yarim tayyor mahsulot va listlar sifatida qo'llaniladi.

**O'rta uglerodli po'latlar.** Bu guruhdagi po'latlar tarkibida 0,25 dan 0,6 % gacha uglerod bo'ladi. Bu po'latlarning mexanik xossalarni termik ishlash yo'li bilan oshirish mumkin, toblastish va bo'shatish orqali strukturasini austenit shakliga keltirish mumkin. Ular doim bo'shatish amali bajarilgandan so'ng ishlatiladi, bunda ularning strukturasi bo'shatilgan martensitdan tashkil topadi. O'rta uglerodli po'latlar termik ishlash orqali mustahkamlanishi mumkin va juda tez sovutish orqali toblanib mustahkam qatlama hosil qila oladi, biroq qatlama qalinligi unchalik ko'p bo'lmaydi.

Bu po'latlarga xrom, nikel va molibden qo'shilishi oqibatida, ular termik ishlovgaga moyil bo'la boshlaydi, buning natijasida ulardan turli mustahkamlikka va plastiklikka ega materiallartayyorlash mumkin bo'ladi.

Bu guruh materiallari temir yo'l transporti g'ildiraklari, tishli g'ildiraklar, tirsakli vallar va yuqori mustahkamlikni, yeyilishbardoshlikni, zarbiy qovushoqlikni talab qiluvchi turli umummashinasozlik detallarini yasashda qo'llaniladi.

**Yuqori uglerodli po'latlar.** Yuqori uglerodli po'latlar tarkibida 0,6dan 1,4 % gacha uglerod bo'ladi. Bu materiallar ancha qattiq, o'ta mustahkamlikka ega bo'limgan po'latlardir. Ular deyarli har doim mustahkamlangan va bo'shatilgan holatda ishlatiladi. Shu bilan birga ular yuqori yeyilishbardoshlikka ega, ulardan o'tkir qirrali (kesuv-

chi) buyumlar tayyorlash mumkin. Ular asboblar tayyorlashda va shakl beruvchi kallaklar yasashda qo'llaniladi. Legirlovchi elementlar sifatida xrom, vanadiy, volfram va molibden qo'shiladi. Ushbu qo'shimchalar uglerod bilan birgalikda juda qattiq va o'ta yeyilishbardosh ( $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$ ,  $\text{V}_4\text{C}_3$ , WC) birikmalarni hosil qiladi. Muhim markalardan yana biri elektrotexnik po'latlar, rels po'latlari, tezkesar po'latlari kabi guruhlari mavjud.

**Zanglamas po'latlar.** Zanglamas po'latlar turli atrof-muhitdag'i va asosan ochiq atmosfera korroziyasiga qarshi tura olish xususiyatiga ega bo'lgan materiallar guruhini tashkil qiladi. Bunday qotishmalarining asosiy qo'shimcha elementi-xromdir. Bunda qotishmada xromning konsentratsiyasi 11% dan kam bo'lmasligi lozim. Nikel va molibden elementlari ham qo'shilishi qotishmaning korroziyaga qarshilik xossasini yaxshilaydi.

Zanglamas po'latlar qo'shimchalar turiga va mikrostrukturasiga nisbatan 3 turga bo'linadi: – martensitli, ferritli va austenitli. Bu materiallarning xossalarni keng ko'lamda o'zgartirish imkoniyati, korroziyabardoshli qator variantlari ularni aniq maqsadli yo'naltirilgan turli sohalarda qo'llash imkonini beradi.

Martensit zanglamas po'latlari termik ishslash yo'li bilan butun qotishma mikrokomponentlarini asosiy bir ko'rinishga, ya'ni martensit struktura hosil qilish orqali olinadi.

Ferritli zanglamas po'latlar  $\alpha$ -ferrit (hajmi markazlashgan kristall) dan tashkil topadi. Austenit va ferrit po'latlarni sovuqlayin ishlov berish orqali mustahkamligini oshirish mumkin.

Austenit zanglamas po'latlarining ko'p qismi korroziyabardosh po'latlar hisobiga kiradi, nikel va xrom miqdoriga qarab belgilanadi. Bu po'latlar ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Martensit va ferrit po'latlar magnit xossalariiga ega, austenit zanglamas po'latlari magnit xossalarni namoyon etmaydi.

Ayrim zanglamas po'latlar ko'pincha yuqori haroratlari va juda og'ir sharoitdag'i muhitlarda ishlatiladi. Bunda ular oksidlanishga qarshilik bilan birga yuqori mexanik xossalarni ham saqlab turishi lozim. Bu materiallarning oksidlovchi muhitda ishslash qobiliyati 1000°C gacha saqlanib turadi.

Zanglamas po'latlarning bunday turlariga quvurlar, yuqori haroratli bug' quvurlar, eritish pechlarini, samolyot, raketa va atom elektr stansiyalarining qurilmalarini tayyorlashda ishlatalidi.

Po'latlarning doimiy qo'shimchalari (unsurlari, begona jinslari) ga marganets, kremniy, fosfor va oltingugurt, shuningdek, kislород va vodorod gazlari kiradi. Birinchilarining miqdori, odatda, 0,8% (Mn), 0,5% (Si), 0,05% (P va S)dan oshmaydi. Bu elementlarning miqdori maxsus po'latlarda ko'proq bo'ladi. Marganets va kremniy foydali unsurlar hisoblanadi. Masalan, marganetsni po'latga, uni "nordonlashtirish", ya'ni zararli temir oksidini yo'qotish uchun qo'shiladi:  $Mn+FeO \rightarrow MnO+Fe$ . Bundan tashqari, u oltingugurning zararli birikmalarini bog'lab tashlaydi:  $Mn+FeS \rightarrow MnS+Fe$ . Shu tu-fayli po'latning mustahkamligi sezilarli oshadi, lekin plastikligi ilgarigidek saqlanib qoladi, FeS bor bo'lgani uchun yuqori haroratlarda po'latning mo'rtligi (krasnolomkost) yo'qoladi. Kremniy ham po'latni "nordonlashtiradi":  $2FeO+Si \rightarrow 2Fe+SiO_2$ . U po'latning oquvchanlik chegarasini ko'taradi, natijada sovuq holatda bosim bilan ishlov be-rish yomonlashadi. Shu sababdan shtamplab ishlanadigan po'latlar tarkibida kremniy miqdori kam bo'lishiga harakat qilinadi.

Fosfor va oltingugurt zararli jinslar hisoblanadi. Fosfor po'latning plastikligi va qovushqoqligini kamaytiradi, sovuq holatda sinuvchanligini oshiradi, shuning uchun uning miqdorini cheklashga (0,025...0,045%) harakat qilinadi. Biroq ba'zan, po'latni qirqib ishlashni osonlashtirish va po'lat mis bilan tutashib ishlaganda korroziya bardoshliligini oshirish uchun ataylab qo'shiladi. Oltingugurt po'latlarda sulfid – FeS ko'rinishida bo'ladi, u temir bilan birga erish harorati 988 °C bo'lgan evtektika hosil qiladi. Evtektika donlarning chegaralari bo'yicha joylashadi va issiq holda bosim ostida ishlash haroratlarida po'latni mo'rt qilib qo'yadi (evtektika erib ketib, donlar orasidagi bog'lanish kuchsizlanib qoladi). Marganets qo'shilganda temir sulfid plastinkasimon marganets sulfidga aylanadi, uning erish harorati 1620° C. Oltingugurt po'latlarning zarbali qovushqoqligini, plastikligini, chidamlilik chegarasini, payvandlanuvchanligi va korroziyabar-doshliligini pasaytiradi. U po'latga rudalarni eritishda, shuningdek, metall pech gazlari bilan o'zaro ta'sir qilganda tushib qoladi.

Azot va kislorod po'latda mo'rt oksidlar va nitridlar ( $\text{FeO}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_4\text{N}$  va b.) ko'rinishida yoki erkin holida nuqsonlarga joylashib (g'ovaklar, darzlar) uchraydi. Bu elementlar po'latning sovuq holda mo'rtligini oshiradi va chidamlilik chegarasini pasaytiradi. Azotning miqdori ko'p bo'lsa, po'lat "deformatsiyali qarish"ga uchraydi, chunki azot dislokatsiyalarning harakatiga xalal beradi va plastiklikni kamaytiradi. Vodorod qattiq qotishmaga yoki g'ovaklarga joylashib oladi, po'latni g'oyatda mo'rt qilib qo'yadi. Uning miqdori bolg'alanayotgan po'latda ko'p bo'lsa, flokenlar- oval shaklli darzlar hosil bo'ladi. Ularning siniq joylari oq dog' ko'rinishida bo'ladi. Bunday nuqson – metall ichdan uzilgani haqida xabar beradi. Flokenlarning oldini olish uchun po'latni qizigan holda deformatsiyalab bo'lib, asta sovitiladi yoki  $250^{\circ}\text{C}$  haroratda uzoq ushlab turiladi.

Zararli unsurlar (begona jinslar)ning miqdori po'latni olish va nordonlashtirish usullariga ko'p darajada bog'liq. Masalan, kislorod, vodorod va azot gazlarini kamaytirish uchun po'lat qayta eritiladi va vakuum sharoitida quyiladi.

Uglerod mashinasozlik cho'yanlari strukturasida grafit ko'rinishida bo'ladi. Grafit miqdori cho'yanda ko'p (bir necha foizgacha), mexanik xususiyatlari atrofidagi metall fazaning xususiyatlaridan yomon bo'lgani sababli grafit qo'shilmlar mustahkam matritsada darzlar va bo'shliqlar hosil qilib, cho'yanni ojizlantirib qo'yadi.

Tabiiyki, cho'yanda uglerod grafit ko'rinishida qancha ko'p va uning qo'shilmlari qanchalik siyrak bo'lsa, cho'yanning mustahkamligi, ayniqsa, cho'zilishda, shunchalik past bo'ladi. Biroq ba'zi holatlarda, grafit ijobiy omil sifatida namoyon bo'ladi – cho'yanning qirqib ishlanuvchanligini yaxshilaydi, unga antifriksion xususiyatlar beradi, titrashlar va zarbalarni so'ndiradi.

Cho'yanning strukturasi va xususiyatlari kremniy miqdoriga (0,3...5,0%) jiddiy bog'liq, u grafitlanish jarayonini kuchaytiradi. Marganetsning doimiy (ya'ni tabiiy) qo'shilmlari (0,5...0,8%) cho'yanlarning mexanik xususiyatlarini yaxshilaydi va ular grafitlanishiga qarshilik qiladi. Fosfor cho'yanda (odatda, ko'pi bilan 0,2...0,3%) erigan holatda uchraydi. U cho'yanning suyuq oquvchanligini va yejilishga bardoshliligini oshiradi, shuningdek, mo'rtligiga

sabab bo'ladi, chunki miqdori 0,5...0,7% bo'lganda erish harorati 950 °C bo'lgan, mo'rt fosfidli evtektika ( $\text{Fe}+\text{Fe}_3\text{P}+\text{Fe}_3\text{C}$ ) hosil qiladi.

Shunga qaramay, fosfor cho'yanning qirqib ishlanuvchanligini yomonlashtiradi, shuning uchun miqdori cheklanadi (0,12%), yuqori bardoshli cho'yanlarda undan ham kam (0,03%). "Temir-uglerod" qotishmasiga, uning xususiyatlarini yaxshilash maqsadida maxsus elementlar qo'shiladi, ular "*legirlovchi element*" deyiladi. Shunday elementi bor qotishmalar esa, "*legirlangan*" deyiladi.

Legirlovchi elementlarning po'latlarning xususiyatlariga ta'sir qilish mexanizmi temirda polimorf o'zgarishlarni qo'zg'atishdan iborat. Bu o'zgarishlar harorati temirda erigan hamma elementlarning xususiyatlariga bog'liq. Legirlash yo'li bilan temirning  $\gamma$ -fazasining mavjudlik qismini kengaytirish ( $A_4$  ga to'g'ri keladigan haroratlар ortib,  $A_3$  ga to'g'ri keladiganlari – kamayadi) yoki toraytirish mumkin ( $A_4$  ning haroratlari pasayib,  $A_3$  nikil – ortadi (9.1-jadv., 9–12-rasm). Masalan, Ni, Mn va b.elementlar guruhi ma'lum miqdordan ortiq qo'shilsa,  $\gamma$  – holat qismini xona haroratidan erish haroratigacha kengaytiradi. Bunday qotishmalar *austenitli qotishma* deyiladi. Boshqa elementlar (V, Si, Mo va b.) ferritni erish haroratigacha barqaror qiladi. Bunday qotishmalar *ferritli qotishma* deyiladi. Ularni qizdirganda va sovitganda evtektoidli o'zgarish ro'y bermaydi.

### 4.3. Cho'yanlar

Cho'yan deb temir uglerod qotishmalari guruhining tarkibidagi uglerod miqdori 2.14 % dan yuqori bo'lgan qotishmalarga aytildi. Turmushda qo'llaniladigan ushbu guruh materiallari tarkibida uglerod 3.0 – 4.5 % miqdorida bo'ladi. Bundan tashqari, cho'yanlarga boshqa elementlarni ham qo'shish mumkin. Temir – temirkarbid faza diagrammasiga asosan, qotishmalar 1150 dan 1300°C haroratlар oralig'ida suyuq fazada bo'ladi, buni po'latlarga nisbatan taqqoslashtirilganda anchagina pastligini ko'rish mumkin. Shuning uchun ular osongina eritma holiga o'tadi va ularni quyma usulida qayta ishlash mumkin. Bundan tashqari cho'yanlar, anchagina mo'rt material bo'lib, shuning uchun ularga shakl berishda aynan quymakorlik usulidan foydalangan ma'qul.

**Marganes.** Marganes cho‘yanlarda temir karbidining barqarorligini orttirib, uglerodning grafit tarzida ajralib chiqishiga qarshilik ko‘rsatadi. Marganes cho‘yanning sifatini pasaytiruvchi oltingugurtning zararli ta’sirini kamaytiradi. Odatda, cho‘yanlarda marganesning miqdori 1,2 % dan oshmaydi.

**Kremniy.** Cho‘yanlarda kremniy temir bilan birikib silitsidlar ( $\text{FeSi}$ ,  $\text{Fe}_3\text{SiP}_2$ ) hosil qilib, uglerodni erkin holatda, ya’ni grafit tarzida ajralib chiqishiga ko‘maklashadi. Shu sababli quymalar olishda uning miqdori 0,8–4,5 % oralig‘ida bo‘ladi.

**Fosfor.** Cho‘yanlarda fosfor qattiq va mo‘rt fosfidli evtektika hosil qilib cho‘yanning mexanik xossalari yomonlashtiradi. Shuning uchun muhim quyma detallarda uning miqdori 0,3 % dan ortmasligi kerak. Shu bilan birga fosfor cho‘yanning suyuqlanish haroratini pasaytirib, oquvchanligini oshiradi. Fosforli cho‘yanlardan yupqa devorli murakkab shaklli, silliq yuzali quymalar olishda foydalaniladi.

**Oltingugurt** cho‘yanlarda uglerodning grafit tarzida ajralishiga qarshilik ko‘rsatadi, ularning oquvchanligini pasaytiradi. Oltingugurtning temir bilan birikmasi  $\text{FeS}$  kristallanish davrida Fe bilan qo‘shilib  $985^{\circ}\text{C}$  da suyuqlanadigan evtektika ( $\text{FeS}+\text{S}$ ) hosil qiladi va bu evtektika donalararo kristallanib, cho‘yanni mo‘rtlashtiradi. Shu sababli cho‘yan tarkibida oltingugurt miqdori 0,08–0,12 % dan oshmasligi kerak.

**Kulrang cho‘yan.** Kulrang cho‘yanda 2,5–4% uglerod va 1,0–3,0% atrofida kremniy,  $\text{Mn}=0,2–1,1\%$ ;  $\text{R}=0,02–0,3\%$ ;  $\text{S}=0,02–0,15\%$  bo‘ladi. Ko‘pchilik cho‘yanlarda grafit bodroq (pop-korn) ko‘rinishida bo‘ladi, atrofida esa  $\alpha$ -ferrit yoki perlitli matrisa joylashadi. Kulrang cho‘yanning mikrostrukturasi 4.2 (a) - rasmda keltirilgan. Bunday cho‘yanlar yuqori mustahkam cho‘yanlar deb ham yuritiladi.

Bu turdagи cho‘yanlarning tarkibida grafit borligini ularni sindirilganda, sinish yuzasi kulrang tusda bo‘lishi bilan izohlash mumkin va bu uning nomi sifatida ham yuritiladi.

Kulrang cho‘yanlarni mikrostrukturasiga qarab boshqa materiallarga qaraganda past mustahkamlikka ega va mo‘rt material ekanligini ko‘rish mumkin. Grafitning uchkur qirralari tashqaridan beriladigan yuklamalarni konsentratsiya qiladi. Bu materiallarning

siqilishga mustahkamligi va plastikligi, cho‘zishga mustahkamligiga nisbatan kattaroq ko‘rsatgichlarga ega. Kulrang cho‘yan bir qancha muhim xossalarga ega va amalda keng qo‘llaniladi. U vibratsion energiyani yaxshi yutadi.

Shuning uchun kulrang cho‘yan vibratsiyada ishlovchi og‘ir qurilmalarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Bundan tashqari kulrang cho‘yan yeyilish bardosh material. Kulrang cho‘yan erigan holida yuqori oquvchanlik xossasiga ega bo‘ladi, bu esa qiyin konstruksiyadagi detallarni olish imkonini beradi bunda og‘ish koeffitsiyenti kam bo‘ladi. Va oxirgisi bu eng muhim ko‘rsatgichlardan biri kulrang cho‘yan eng arzon material hisoblanadi.

4.2-rasmda keltirilgan mikrostrukturalardan cho‘yanlarni tarkibi va termik ishlash turiga ko‘ra ularni o‘zgartirish mumkinligini ko‘rshimiz mumkin. Misol uchun kremniy miqdorini kamaytirib yoki sovutish tezligini oshirib, tarkibda butunlay sementitning oz miqdorda grafit bilan hosil bo‘lishini ko‘rish mumkin. Bunda mikrostrukturada grafit donalari perlit matrisaga cho‘kkan bo‘ladi. 4.2 a-rasmda – kulrang cho‘yan strukturasining mikrofotografiyasini keltirilgan to‘q rangdagilari grafit donalari  $\alpha$ -ferrit matrisada joylashgan mikrofotografiya; b – shar ko‘rinishli (plastik) cho‘yan, bunda to‘q rangdagi sferik donalar grafitdir,  $\alpha$ -ferrit matrisada joylashgan mikrofotosurat; c – oq cho‘yan, yorqin qismi sementit, atrofi perlit fazadan tashkil topgan, bunda sementit va ferrit qatlamlarining aralashmalari perlit ekanligini ko‘rish mumkin; d – bolg‘alanuvchan cho‘yan, to‘q ranglilari grafit (bo‘shatilgan uglerod)  $\alpha$ -ferrit matrisada joylashgan; e – kompakt grafitli cho‘yan: to‘q rangli chuvalchangsimon bo‘laklar grafitdir,  $\alpha$ -ferrit matrisada joylashgan.

O‘rganilayotgan turdagini cho‘yanning mikrostrukturasida grafit chuvalchangsimon ko‘rinishda bo‘ladi. Bunday materialning qo‘llanilishi 4.2. d-rasmda keltirilgan. Bu mikrostrukturadan shuni ko‘rish mumkinki, sharsimon (4.2.b-rasm) va kulrang(4.2.a-rasm) cho‘yanlarning oralig‘idagi strukturani tashkil qilgan. Haqiqatan ham ajralgan grafitning ma’lum (20%) qismi sferik ko‘rinishga ega. Buning ta’sirida o‘tkir qirralarning yo‘qolganligini ko‘rish mumkin va buning natijasida materialning nisbatan mustahkamligi va uzoq

muddatga chidamliligi pasayganini ko‘rish mumkin. Bu qotishmalarga ham marganes kam miqdorda qo‘shiladi, lekin konsentratsiya miqdori plastik cho‘yannikidan kam.

Kompakt ko‘rinishdagi grafitli cho‘yanlarni ishlab chiqarishda marganes va seriyning miqdori sinchiklab nazorat qilinadi, aynan mana shunday chuvalchangsimon mikrostrukturaga ega cho‘yanni olishda boshqa komponentlarning miqdori ham sinchiklab nazorat qilinadi. Termik ishslash rejimiga bog‘liq holda matrisani perlitli yoki ferritli fazada shakllantirish mumkin.


Bu va boshqa turdagи cho‘yanlarning mexanik xossalari, ularning mikrostrukturasida ko‘ringan grafit donalarining aniq shakliga va matrisasining faza tarkibiga bog‘liq. Sferik shaklli grafit donalarini kattalashtirish cho‘yanning mustahkamligini va plastikligini oshiradi. Ferrit matrisaga ega cho‘yan perlitli cho‘yanga nisbatan ko‘proq plastik va kam mustahkamlikka ega bo‘ladi.

Mustahkamlik xossasiga ko‘ra kompakt ko‘rinishdagi grafitli cho‘yan plastik va bolg‘alanuvchan cho‘yanlarning analogik ko‘rsatgichlariga yaqin, bunga muvofiq yuqori mustahkam kulrang cho‘yanlarning mustahkamligi oshiriladi. Ushbu turdagи cho‘yanning plastiklik ko‘rsatgichlari kulrang va plastik cho‘yanlarning ko‘rsatgichlari oralig‘ida bo‘ladi. Uning elastik moduli 140 va 165 GPa ( $20 \cdot 10^6$  –  $24 \cdot 10^6$  psi) oralig‘ini tashkil etadi.

Bu turdagи cho‘yanlarning boshqa turdagи cho‘yanlardan quyidagi asosiy ko‘rsatgichlari ajratib turadi:

- Ancha yuqori issiqlik o‘tkazuvchanligi;
- Issiqlik zarbalariga yuqori chidamliligi (haroratning birdaniga pasayishiga bardoshligi);
- Yuqori haroratlarda oksidlanishga qarshilik ko‘rsata olish qobiliyatining nisbatan yuqoriligi.


Kompakt grafitli cho‘yanlar hozirgi kunda asosan quyidagi detallarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladi – dizel dvigatellarining korpusi, chiqindi gazlar uchun quvurlar, tishli uzatmalarning korpus qutilari, yuqori tezlikka ega poyezdlarning tormozlovchi disklari.

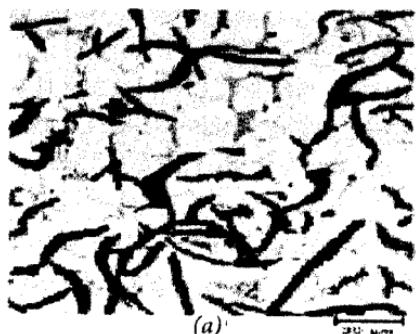


(a)




(c)

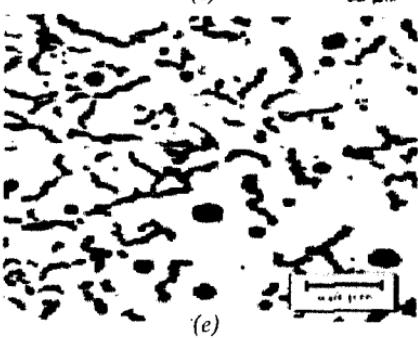

(e)

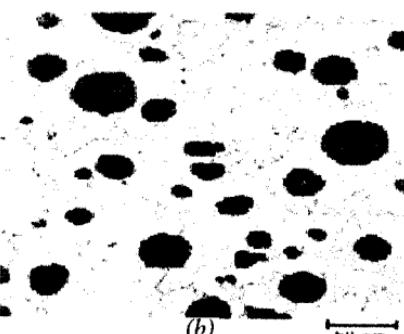

(b)

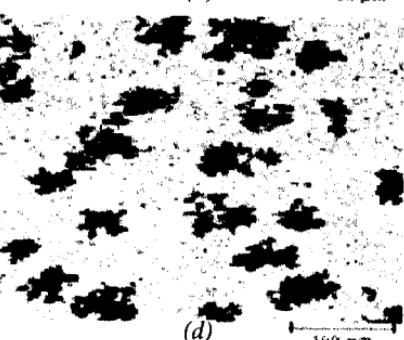

(d)

**4.2-rasm. Turli cho'yanlarning optik mikrofotografiyalari:**  
**a – kulrang cho'yan (x500); b – shar ko'rinishli (plastik) cho'yan (x200);**  
**c – oq cho'yan (x400); d – bolg'alanuvchan cho'yan (x150);**  
**e – kompakt grafitli cho'yan (x100).**

Cho‘yanlar kimyoviy tarkibi va ishlatilish joylariga ko‘ra quyidagi turlarga ajratiladi:

**Qayta ishlanadigan cho‘yanlar.** Bu cho‘yanlar qattiq va mo‘rtdir. Sababi shuki, bu cho‘yanlarda uglerodning hammasi yoki ko‘proq qismi temir bilan kimyoviy birikma temir karbidi ( $Fe_3C$ ) holatida, qolgani grafit tarzida bo‘ladi.

**Quyma cho‘yanlar.** Bu cho‘yanlarda uglerodning ko‘p qismi erkin holatda, ya’ni grafit tarzida bo‘ladi. Quyma cho‘yanlarning boshqa cho‘yanlarga nisbatan afzalligi shundaki, ular yuqori oquvchanlik, qotganda hajmning kam kirishishi, suyuqlanish temperaturasining nisbatan pastligi, oson kesib ishlanishi kabi xossalarga ega.

**Maxsus cho‘yanlar.** Bu cho‘yanlar tarkibidagi doimiy mavjud element Si, Mn larning miqdori odatdagi cho‘yanlarnikiga nisbatan ko‘p bo‘ladi.

Shuni qayd etish kerakki, cho‘yanlarning asosiy strukturasidan tashqari tarkibidagi grafitning qanday shaklda bo‘lishiga qarab ular kulrang, juda puxta va bolg‘alanuvchan cho‘yanlarga ham ajratiladi. Kulrang cho‘yanlardan juda puxta cho‘yanlar olish maqsadida suyuq holatdagi cho‘yanga oz miqdorda Mg, Ce yoki boshqa elementlar qo‘siladi. Bolg‘alanuvchan cho‘yanlar olish uchun esa oq cho‘yanlar quymalari maxsus rejimda yumshatiladi.

## **5-BOB. TERMIK ISHLASH ASOSLARI**

### **5.1.Termik ishlash nazariyasi**

**Termik ishlash** deb, metall qotishmalarida kerakli xossalarni olish maqsadida ularni qizdirish, ushlab turish va sovitish operatsiyalar yig'indisiga aytildi.

Termik ishlash oxirgi yoki oraliq operatsiya bo'lishi mumkin. Termik ishslash natijasida struktura o'zgarib, muvozanat va nomuvozanat holatda bo'lishi mumkin.

Muvozanat holat qotishmadagi barcha jarayonlar to'la tugallangan dan so'ng amalga oshadi. Nomuvozanat holat bunga qarshi sharoitda vujudga keganda bo'ladi.

Kimyoviy-termik ishlov deganda, kimyoviy aktiv muhitda metall buyumga termik ishlov berish tushuniladi, sirt qatlamlarning kimyoviy tarkibi, strukturasi va xususiyatlarini o'zgartirish uchun bajariladi. Shuningdek, qattiqlikni, yeyilishga bardoshlilikni, xizmat muddatini, kontaktga chidamlilikni, oksidlanish va elekrokimyoviy korroziyaga bardoshlilikni oshiradi.

Keyingi yillarda kimyoviy-termik ishlovning an'anaviy chegaralari kengaydi. Bunga, yuzaga qo'yiladigan energiya zichligi yoki modifikatsiyalovchi element oqimi zichligi keskin ortishi hisobiga, termik va kimyoviy omillar ta'siri kuchaygani sabab bo'ldi. Qo'llanadigan yangi usullar ion dastalari, lazerli va elektron nurlantirishdan foydalanishga asoslanadi.

Po'latlarga kimyoviy-termik ishlovlarning imkoniyatlari termik yoki mexanik ishlovlar (sirtni toplash, sirtni plastik deformatsiyalash va b.)nikidan ko'p hollarda keng, chunki bunda sirtning strukturasi o'zgarishidan tashqari, kimyoviy tarkibi ham o'zgaradi. Ba'zan, difuziya mexanizmi orqali sirt qatlamning kimyoviy tarkibini modifikatsiyalash mumkin. Bunday ishlov turida pirovard natijani belgilaydigan asosiy omillar harorat, buyum yuzasida aktiv kimyoviy komponent konsentratsiyasi va uning buyum bilan o'zaro ta'sir davomiyligidan iborat. Kimyoviy-termik ishlovning eng ko'p tarqal-

gan usuli – po'latni azot va vodorod bilan diffuziyali to'yintirish. Bundan tashqari, po'lat buyum sirtini kremniy, bo'r, xrom, aluminiy, rux bilan ham to'yintiriladi.

Termik ishlash usullari 3 xil bo'ladi:

1. Sof termik ishlash.
2. Termo-mexanik ishlash.
3. Kimyoviy-termik ishlash.

Sof termik ishlashga: a) yumshatish, b) normallashtirish, d) tob lash, e) bo'shatish operatsiyalari bajariladi.

## 5.2 Bo'shatish va normallash

Yumshatishdan maqsad muvozanatda bo'lmagan strukturani muvozanat holatga keltirishdir. Odatda, *yumshatish* deganda buyumni ma'lum haroratgacha qizdirib, pech bilan birgalikda sovitishga aytiladi.

Yumshatishning quyidagi turlari mavjud: rekristallash; chala yumshatish; to'la yumshatish.

- Rekristallash uchun buyum 650–700°C gacha qizdirilib, shu haroratda ma'lum vaqt ushlab turilgandan keyin pech bilan birga sovitiladi. Bunda ferrit qayta kristallanadi va sementit bir oz o'sadi. Materialning plastikligi ortadi.

- Chala yumshatish uchun buyum yuqori haroratgacha qizdiriladi va ma'lum vaqt ushlab turilgandan keyin pech bilan birga sovitiladi. Bunday termik ishlovdan maqsad plastina ko'rinishidagi perliti yumaloq shaklga keltirishdan iborat. Uning qattiqligi plas tinimon perlitdan bir oz past bo'lsada, plastikligi yuqoridir.

- To'la yumshatish deb, donachalarini nisbatan maydalash va qoldiq ichki zo'riqishlarini kamaytirish maqsadida po'latlarni qizdirib, shu haroratda ma'lum vaqt ushlab turilgandan keyin pech bilan birga sovitishga aytiladi. Yuqori haroratda ushlab turish vaqtiga buyum materialida fazalar o'zgarishlari yuz berishi uchun yetarli bo'lishi kerak. Natijada hosil bo'lgan mayda donali austenit sovishi hisobiga perlit donachalari ham maydalashadi.

Sovitish vaqtini kamaytirish maqsadida austenit eng kam barqarorlikka ega bo‘lgan haroratda to‘la parchalanguncha ushlab turiladi. Austenit perlitga to‘liq parchalangandan so‘ng asta-sekin sovitiladi. Bunday termik ishlov berish **izotermik yumshatish** deyiladi. Bunga to‘la yumshatishga qaraganda 2–3 marta kam vaqt ketadi.

**Normallash.** Normallashdan maqsad buyumni keyingi termik ishlov berish uchun tayyorlashdan, o‘rtacha uglerodli po‘latlarning esa strukturasini yaxshilashdan iborat. Normallash to‘la yumshatishdan sovitish tezligi bilan farq qiladi. **Normallash** deb, po‘latlarni qizdirib, ma’lum vaqt ushlab turilgandan so‘ng havoda sovitishga aytildi. Buyumni havoda sovitish tezligi pech bilan birga sovitishga qaraganda kattaroq bo‘lganligi uchun perlitga parchalanish jarayoni pastroq haroratda boradi. Natijada to‘la yumshatishga qaraganda buyum strukturasi maydarоq bo‘ladi. Shu sababli, buyumning mustahkamligi va qattiqligi 15–20% yuqori bo‘ladi. Normallash po‘latni termik ishlashning tayyorlov bosqichi yoki o‘rtacha uglerodli po‘latlar uchun oxirgi bosqich sifatida qo‘llaniladi.

### 5.3. Toblash va bo‘shatish

**Toblash.** Toblashdan maqsad materiallarining mustahkamligini oshirishdir. Toblashning boshqa sof termik ishlov berishdan asosiy farqi uni katta tezlik bilan sovitilishidadir.

Toblash harorati  $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$  holat diagrammasiga muvofiq aniqlanadi. Toblash harorati buyumning butun ko‘ndalang kesimi bo‘yicha bir xil bo‘lishi uchun ko‘p vaqt ketsa, austenitning o‘sib ketish xavfi bor. Buyumni pechda ma’lum haroratda tutib turish vaqtini uning shakliga, pechga joylash usuliga va turiga bog‘liq.

Xomakilarni yuqori haroratli pechda qizdirganda uglerod kuyadi. Natijada buyumning yuzasida uglerod miqdori kamayadi. Buning oldini olish maqsadida ish muhitini nazorat qilib turiladigan pechlar qo‘llaniladi. Toblash muhitini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Austenitning izotermik parchalanish diagrammasidan ma’lumki, tob lash uchun kerakli bo‘lgan eng kichik sovitish tezligi egri chiziqqa urinma bo‘lmog‘i kerak. Lekin sovitish tezligini martensitga parcha-

Ianish chegarasida sekinlatishi zarur, shunda buyumda yuzaga keladigan ichki termik kuchlanishlar mumkin qadar kamayadi.

Sovitish muhiti sifatida suv, mineral moylar, tuz eritmaları ishlataladi. Uglerodli po'latlarni toplashda suv, yuqori legirlangan po'latlarni toplashda esa mineral moylar ishlataladi.

Agar xomakining ko'ndalang kesimi katta va shakli murakkab bo'lmasa, to'xtovsiz bir muhitda sovitish mumkin (5.1-rasm, 1-egri chiziq).

Yuqori uglerodli po'latlarni toplashda sovitish uchun ikki muhitdan foydalaniлади. Buning uchun po'lat austenitning barqarorligi eng kichik davrdan o'tguncha suv bilan sovitiladi, so'ngra martensitga parchalanish haroratidan 80–100 °C yuqori haroratda moyda sekin sovitiladi (5.1-rasm, 2-egri chiziq).

Agar asbobning tuzilishi murakkab va hajmi katta bo'lsa, pog'onali toplash qo'llaniladi (5.1-rasm, 3-egri chiziq).

Bunda asbob suyuq muhitda martensitga parchalanishdan yuqori-roq haroratda ushlab turiladi, so'ngra havoda sovitiladi. Shunday qilinganda martensitga parchalanishdan oldin harorat butun hajm bo'yicha bir xil bo'ladi.

Ko'p hollarda o'rtacha uglerodli po'latlardan tayyorlanadigan konstruksiyalarning murakkab qismlari izotermik haroratda toplanadi. Bunda po'lat beynitgacha tez sovitiladi. Beynit parchalanib bo'lgach, sovitish davom etiriladi (5.1-rasm, 4-egri chiziq). Natijada po'lat strukturasida parchalanmay qolgan austenit paydo bo'ladi. Bunday toblangan po'latlarda plastiklik va qattiqlikning yaxshi mutanosibligi yuzaga keladi.

Mashinasozlik amaliyotida o'z-o'zidan bo'shatish imkonini beradigan toplash usullari mavjud. Buning uchun qizdirilgan buyumning bir qismigina sovitiladi. Sovitilmagan qismning issiqligi hisobiga sovitilgan qism bo'shatish haroratigacha qiziydi. Natijada bo'shatish jarayoni o'z-o'zidan yuz beradi. Bunday toplash usulida turli qismlari har xil qattiqlikka ega bo'lgan buyumlar olinadi.

Toblash natijasida erishiladigan eng katta qattiqlik po'latning **toblanuvchanligi** deyiladi. U asosan po'latning tarkibidagi uglerod miqdoriga bog'liq bo'ladi. Har xil muhitda sovitilgan po'latning eng katta

qattiqligi yuza qattiqligidir. Yuzadan 50% martensit va 50% trostit-dan iborat qatlampacha bo'lgan oraliq **toblanish chuqurligi** deyiladi. Toblanish chuqurligini aniqlashda diametri 25, uzunligi 100 mm ga teng namunadan foydalaniadi.

Toblashdan keyin sementlangan qatlampacha strukturasida mayda ignasimon martensit, qoldiq austenit (200% gacha), ba'zan ortiqcha karbid qo'shilmalari bo'ladi. Quyi bo'shatish 160...180°C da, bir marta toblansa ham, ikki marta toblansa ham, bajariladi. Bunda toplash martensiti bo'shatish martensitiga o'tadi va detaldagi kuchlanishlarni yo'qotadi, sirt qatlampacha qattiqligi 58...62 HRC ga yetadi, po'latning bardoshlilik chegarasi ko'tariladi, kuchlanishlarni to'plovchilarga sezgirligi pasayadi.

Sementatsiya qilingan va bir marta toblangan yuqori legirlangan po'latlarda qoldiq austenit miqdori ko'p bo'ladi (50 % gacha). Ularning qattiqligini oshirish uchun toplashdan keyin sovuqlik bilan ishlov beriladi yoki yuqori bo'shatish, keyin toplash va quyi bo'shatish ishlovlari beriladi.


Qattiq karbyurizatorda sementlash pista ko'mir (yoki yarimkoks va torf koxsi) uglerod oksidli bary bilan birga, kalsiy yoki natriy solingan maxsus yashiklarda bajariladi. Yashikdagagi buyumlar karbyurizator qatlami bilan birga shunday o'chirib qo'yiladiki, buyumlarining umumiy hajmi karbyurizator hajmining 10...15 % ni tashkil qiladi.

Qattiq karbyurizatorda sementatsiya ishlovi bajarilganda quyidagi jarayonlar kechadi. Karbyurizator havodagi kislrod bilan o'zaro ta'sirga kirishib, uglerod oksidlanadi (uglerod oksidgacha). U, temirning ishtirokida dissotsiatsiyalanadi va aktiv atomlar uglerod chiqaradi:  $2 \text{CO} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{C}$ . Bu uglerod po'latga diffuziyalanadi. Yashikdagagi uglerod oksidli tuzlar karbyurizatorning uglerodi bilan o'zaro ta'sirga kirishib, muhitni uglerod bilan boyitadi ( $\text{BaCO}_3 + \text{C} \rightarrow \text{BaO} + 2\text{CO}$ ), sementlanishni tezlatadi.

**Bo'shatish.** Bo'shatishdan maqsad toplash natijasida buyumda hosil bo'lgan ichki kuchlanishlarni kamaytirish, plastik xossalarni oshirishdir. Bo'shatish toplashdan keyin bajarilishi shart bo'lgan jarayondir. Bo'shatish uchun buyum PSK kritik nuqtadan past haroratgacha qizdiriladi. Bo'shatish uch xil bo'ladi:

- past haroratda bo'shatish. Buning uchun buyum 160–250°C haroratda qizdiriladi, ma'lum vaqt tutib turilgandan keyin havoda sovitiladi.

Hosil bo'lgan struktura **bo'shatilgan martensit** deyiladi. Toblash natijasida hosil bo'lgan qattiqlik deyarli o'zgarmaydi. Mustahkamlik va qovushoqlik sezilarli darajada ortadi. Toblangan po'latdag'i ichki kuchlanishlar kamayadi. Ko'pincha kam legirlangan, yuzasi toblangan va kimyoviy-termik ishlangan po'latlar ana shunday bo'shatiladi;

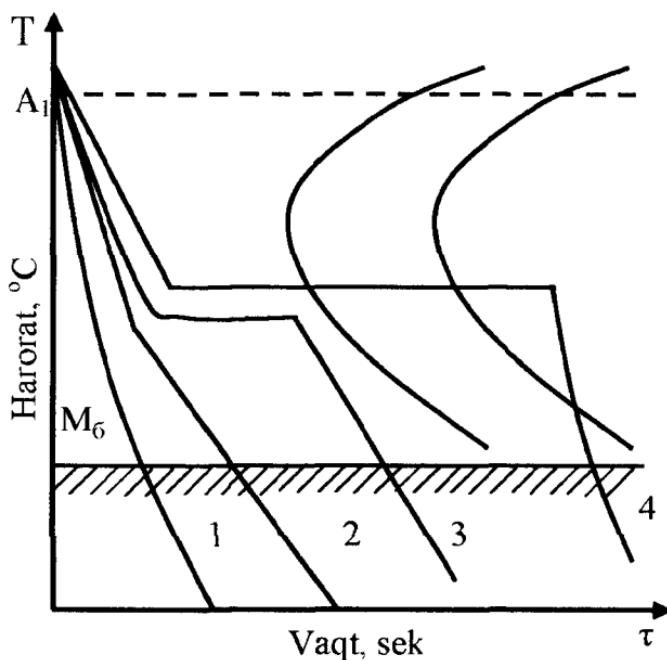

**5.1-rasm. Toblash usullarini tushuntiruvchi chizma.**

- o'rtacha haroratda bo'shatish. Buning uchun buyum 350–450°C haroratda qizdiriladi, ma'lum vaqt tutib turilgandan keyin havoda sovitiladi. Hosil bo'lgan struktura **bo'shatilgan trostit** deyiladi. O'rtacha haroratda bo'shatish ko'p hollarda prujina, ressor, shtamp kabi buyumlarni termik ishlash uchun qo'llaniladi. Toblangan buyumning qattiqligi 35 HRC gacha kamayadi va plastik xossalari ortadi.

- yuqori haroratda bo'shatish. Buning uchun buyum 550–650°C haroratgacha qizdirilib, ma'lum vaqt tutib turilgandan keyin havoda sovitiladi. Hosil bo'lgan struktura **bo'shatilgan sorbit** deyiladi. Bunday termik ishlov, legirlangan uglerodli po'latlar uchun qo'llaniladi.

### **Sinov savollari:**

1. Termik ishlashning turlari va maqsadi?
2. Perlitni austenitga aylanish vaqtini nimaga bog'liq bo'ladi?
3. Martensit struktura qanday xossalib bo'ladi?
4. Normallashtirish deganda nimani tushunasiz?
5. Yumshatish orqali nimalarga erishiladi?
7. Normallahgan po'lat strukturasi haqida tushuncha bering?

## **6-BOB MATERIALLAR TURI QO'LLANILISH SOHALARI**

### **6.1. Legirlangan po'latlarga legirlovchi elementlarning ta'siri**

“Temir-uglerod” qotishmasiga, uning xususiyatlarini yaxshilash maqsadida maxsus elementlar qo’shiladi, ular “*legirlovchi element*” deyiladi. Shunday elementi bor qotishmalar esa, “*legirlangan*” deyiladi.

Legirlovchi elementlar po’latlarda erkin holatda, temir bilan yoki o’zaro kimyoviy birikma shaklida, oksidlar, sulfidlar va boshqa nometall qo’shilmalar ko‘rinishida, karbid fazasida, shuningdek, temirdagi qattiq eritmalar ko‘rinishida bo‘ladi. Ular ko‘pincha, “temir-uglerod” qotishmalarining asosiy fazalarida (ferrit, austenit, sementit) eriydi yoki maxsus karbidlar hosil qiladi.

Tuzilishi va xossalari o‘zgartirish maqsadida po’latga ma’lum konsentratsiyalarda maxsus qo’shiladigan elementlar *legirlovchi elementlar* deyiladi.

Legirlovchi elementlar qo’shilgan po’latlar *legirlangan po’latlar* deyiladi.

Legirlovchi elementlar po’latga atayin kiritilib, uning xossalariiga va qurilishiga ta’sir qiladi. Shunaqa elementlar kiritilgan po’latlar legirlangan po’latlar deyiladi. Po’latni o’zida kremniy va marganes bo‘ladi, lekin kremniy miqdori 0,4% dan oshsa, marganes 0,8% dan oshsa bunday po’latlar ham legirlangan hisoblanadi.

Ba’zi legirlovchi elementlarning miqdori juda kam bo‘lishi mumkin: Nb, Ti miqdori 0,1% dan oshmaydi; V ham 0,005% dan oshmaydi.

Legirlangan po’latlar texnika taraqqiyoti talablari natijasida paydo bo‘lgan. Legirlash mexanik xossalarni (mustahkamlik, plastilik, qovushqoqlik), fizik xosssalarni (elektr o’tkazuvchanlik, magnit xarakteristikalari, radiatsiyaga chidamliligi), kimyoviy xossalari (zanglamaslik) yaxshilash maqsadida qo’llaniladi.

Legirlangan po'latlar uglerodli po'latlarga nisbatan qimmat bo'ladi. Shuning uchun ularni yana termik ishlab qo'llash maqsadga muvofiq.

Asosiy legirlovchi elementlarga Cr; Ni; Mn; Si; W; Mo; V; Al; Ti; Cu; B; lar kiradi. Ko'pincha bitta emas, bir nechta elementlar: Cr va Ni ; Cr va Mn; Cr; Ni; Mo va V bilan legirlanadi.

**Legirlangan po'latlarda** legirlovchi elementlar quyidagi holatlarda bo'lishi mumkin:

- erkin holatda (mis bilan qo'rg'oshin po'latda erimaydi va metall qo'shilmalar tarzida erkin holatda bo'ladi);
- karbidlar holida (uglerodga yaqin bo'lgan ko'pgina elementlar sementda eriydi yoki mustaqil karbidlar hosil qiladi);
- temir bilan yoki bir-biri bilan hosil qilgan intermetall birikmalar holida (ko'pgina legirlovchi elementlar muayyan konsentratsiyalarida inter material birikmalar hosil qiladi, shu sababli, ular ko'pincha yuqori legirlangan po'latlarda uchraydi);
- oksidlar va sulfidlar holida (po'latni oksidsizlantirish uchun qo'shiladigan barcha elementlar oksidlarni yuzaga keltiradi, temirga qaraganda oltingugurtga ko'proq yaqin bo'lgan elementlar esa sulfidlar hosil qiladi);
- temirdagi eritma holida (davriy tizimda temirdan chapda joylashgan elementlar temirda erishi ham, karbidlar hosil qilishi ham mumkin, temirdan o'ngda joylashgan elementlar esa ular bilan faqat qattiq eritmalar hosil qiladi).

## 6.2. Legirlangan po'latlarning tasnifi

**Legirlangan po'latlar** yumshatilgan (muvozanat) holatidagi tuzulishiga ko'ra tuzulishida ortiqcha ferrit bo'ladigan *evtektoiddan oldingi po'latlarga*, perlit tuzulishiga ega bo'lgan *evtektoid po'latlarga*, tuzulishiga ortiqcha (ikkilamchi) karbidlar bo'ladigan *evtektoiddan keyingi po'latlarga*, tuzulishida suyuq eritmadan ajralib chiqqan birlamchi karbidlar bo'ladigan *ledeburitli po'latlarga* bo'linadi.

Amaliy jihatdan po'latni me'yorlashgan holatdagi tuzulishiga ko'ra tasniflash muhim hisoblanadi. **Uglerod va legirlovchi elementlarning miqdoriga qarab**, legirlangan po'latlarni quyidagi sinflarga ajratish mumkin: legirlangan ferrit tuzulishiga ega bo'lgan *ferritli po'latlar*; perlit tuzulishiga ega bo'lgan *perlitli po'latlar*; martensit tuzulishiga ega bo'lgan *martensitli po'latlar*; austenit tuzulishiga ega bo'lgan *austenitli po'latlar*. Bundan tashqari, *ferrit – perlitli, yarim austenitli* va hokazo po'latlar ham bo'lishi mumkin.

**Vazifasiga ko'ra po'latlar quyidagi guruhlarga birlashtiriladi:**

- mashinalar detallarini tayyorlashga mo'ljallangan *konstruktion po'latlar*;
- kesuvchi, o'lchash asboblari, shtamplovchi va boshqa asboblar tayyorlash uchun ishlataladigan *asbobsozlik po'latlari*;
- *alohida xossalpo'lat va qotishmalar*.

Po'latlar davlat standartlarini hisobga olib markalanadi. Har qaysi legirlovchi element harf bilan belgilanadi: A – azot, P – fosfor, D – mis, Г – marganes, B – volfram, Ф – vanadiy, K – kobolt, M – molibden, H – nikel, B – bor, T – titan, C – kremniy, X – xrom, Й – sirkoniy, A – aluminiy, Ч – noyob-yer metallari.

Agar elementning miqdori 1 % dan kam yoki unga teng bo'lsa, u holda raqam bo'lmaydi.

Yuqori sifatli po'latlarda belgining oxirida A harfi turadi. Masalan, tarkibida 0,28 – 0,35% C, 0,8 – 1,1 % Cr, 0,9 – 1,2% Mn, 0,8 – 1,2% Si bo'lgan po'lat 30XLCA tarzida belgilanadi.

Murakkab legirlangan asbobsozlik po'latlarini markalash konstruksion po'latlarni markalashdan birmuncha farq qiladi. Masalan, X12M po'lati tarkibida 1,45 – 1,70% C, 11 – 12,5% Cr, 0,5 – 0,8% Mo bo'ladi. Sharikli podshipniklar yasaladigan po'latlar III harfi bilan, teskesar po'latlar P harfi bilan belgilanadi.

Legirlovchi elementlarning po'latning xususiyatiga ta'siri, avvalo, ferritning xususiyatlari o'zgarishida, karbid fazaning dispersligida, bo'shatish amalida martensitning barqarorligida, toblanuvchanlikda, don o'lchamlari kabilarda namoyon bo'ladi. Ferrit – konstruksion po'latlarning asosiy fazasi bo'lib, po'lat hajmining 90% dan ortig'ini tashkil qiladi. Legirlovchi elementlar unda eriydi, kristall panjaradagi

temir atomlari o'rnini egallaydi va panjarani qiyshaytirdi, natijada ferritning mustahkamligi va qattiqligini oshiradi. Qattiqlik oshishiga kremniy, marganets va nikel ko'proq yordam beradi. Biroq, aksar le-girlovchi elementlar ferritning qovushqoqligini pasaytiradi, sovuqda mo'rtlik ostonasini ko'taradi. Nikel bundan mustasno, u po'latning xususiyatlarini yaxshi tomonga o'zgartiradi.

### **6.3. Asbobsozlik uglerodli po'latlari**

**Asbobsozlik po'latlari** yuqori qattiqlikka ega bo'lgan, egilishga chidamli, uglerodli va legirlangan po'latlardir.

Asbobsozlik po'latlari issiqlikka chidamlilik, ya'ni asbobning ish qirrasi qiziganida, masalan, katta tezlik bilan kesishda, qizigan metall deformatsiyalanganda ham yuqorida ko'rsatilgan xossalarni saqlab qolish xususiyatiga ega. **Asbobsozlik po'latlarida** uglerodning miqdori, odatda, 0,7–1,5% bo'ladi. Bular asosan quyidagilar; Y7A; Y8A; Y8ГA; Y9A, Y10A, Y10ГA, Y12A, Y13A. O'qilishi: Masalan Y7A: Y-uglerodli degani; 7-o'ndan bir ulushda uglerod miqdori, ya'ni uglerod C=0,7%, A-po'lat yuqori sifatli, ya'ni zararli elementlar P, S lar har birining miqdori 0,025% dan oshmagan degani. Ular albatta termik ishlanadi (6.1-jadval). Toblashda qizdirish qo'rgoshinli vannalarda, tuz eritmalarini vannalarida va elektr pechlarda olib boriladi. Katta o'chamli asboblar tobplashdan oldin  $t=350\text{--}450^{\circ}\text{C}$  darz ketmasligi uchun dastlab qizdirib olinadi. Qizdirish vaqtini asbob ko'ndalang kesimi kattaligiga qarab belgilanadi: har bir mm ko'ndalang kesimga quyidagi birlik bo'yicha qo'rgoshin vanna uchun 6–8 sek, tuz vannalari uchun 12–14 sek, elektr pechlari uchun 50–80 sek olinadi.

Uglerodli po'latlarni termik ishslash jarayonida tob tashlash, darz ketish odati bor.

Y7A, Y8A, Y9A, po'latlardan slesarlik va temirchilik asboblari, ushlagichlar, qattiq qotishmali keskichlarning korpuslari yasaladi.

Y10A, Y12A, po'latlardan tokarlik va randalash keskichlari, pormalar, metchiklar, razvertkalar, plashkalar, qo'l arra, tasmali (lenta-simon) arralar yasaladi.

Y10ГА po'latidan yog'och va metallarni qirqadigan tasmalni len-tasimon arralar ishlab chiqariladi. Uglerodli asbobsozlik po'latlarni toplash harorati grafigi 6.1-rasmda keltirilgan

### Termik ishlash rejimlari

6.1-jadval

Po'lat markasi	Toblash harorati, t-C	Sovitish muhiti	Qattiqlik, toblangan dan so'ng, HRC	Bo'shatish	Bo'shatgandan so'ng qattiqlik HRC
Y7A	800–830°C	Suv	61–63	Past	60–63
Y8ГА	800–830°C	Suv so'ngra eg'	61–63	bo'shatish	60–63
Y9A	790–810°C	Suv so'ngra eg'	62–64	160–180°Cda	60–63
Y10ГА	760–810°C	Eg'	61–63	Ushlab	60–63
Y10A	770–790°C	Suv so'ngra eg'	62–64	turish	60–63
Y12A	760–780°C	Suv so'ngra eg'	62–65	1–2	60–63
Y8A	790–820°C	Suv	61–63	soat	60–63



Uglerodli asbobsozlik po'latlarini toplash haroratlari

6.1-rasm. Uglerodli asbobsozlik po'latlarni toplash harorati grafigi.

## **6.4. Legirlangan asbobsozlik po'latlari**

Legirlangan asbobsozlik po'latlari uglerodli po'latlar tarkibiga u yoki bu legirlovchi elementlarni (Cr , V, Mo, W va x.k) kiritish bilan olinadi. Bundan maqsad lozim bo'lgan xossalarni olishdir. Xrom qo'shilsa, po'lat qattiqligi, zangga bardoshligi va ishqalanib yeyilishga qarshiligi ortadi.

Volfram va molibden kiritilsa po'latni qattiqligi, ishqalanib yeyilishga qarshiligi issiqbardoshligi ortadi.

Vannadiy po'latni strukturasini yaxshilaydi: Turg'un karbidlar hosil qiladi, toblangandan so'ng mayda donali struktura hosil qiladi.

**1. Volframli po'latlar:** B1, B2. Bu yerda volfram miqdori 1% va 2%. Volframni qo'shilishi po'latni o'ta qizishga moyilligini pasaytiradi; uyushqoqligi ortadi. Parmalar, kichik o'lchamdagи metchiklar, razvyortkalar, plashkalar va h.k. yasaladi.

**2. Xromli po'latlar:** 9X, X05, X. Xromni qo'shilishi toblastagi kritik sovitish tezligini pasaytiradi; birmuncha ishqalanib yeyilishga chidamlilagini oshiradi; qattiqlikni ko'taradi. O'qilishi: 9X-da S=0,5% Sr≈1%; Bu po'latdan tokarlik va randalash keskichlari, parmallar, metchiklar, razvyortkalar va h.k. lar yasaladi.

**3. Xrom-margenetsli po'latlar:** XBГ; ХГ, ХВГ ni o'qilishi: S≈1%; Sr=0,9–1,2%, W=1,2–1,6%, Mn=0,8–1,1%. ХГ ni tarkibi: S=1%; Cr=1,3–1,6% Mn=0,45–0,7%.

Bu po'latlarni yaxshi xossalardan biri bu – toblast jarayonida tob tashlash (deformatsiyalanish) darajasi ancha kichik. Shuning uchun bu po'latdan uzun sterjinsimon va o'lchamlari ishlangan detallarga o'tadigan keskichlar yasaladi: protyajkalar, maxsus parmallar va razvyortkalar .

**4. Xrom-volfromli po'latlar:** XB5: tarkibi S=1,25–1,5%; Cr=0,4–0,7%; W=4,5–5,5%; Juda qattiq. HRC=70 toblangandan so'ng. Yuqori ishqalanib yeyilishga chidamli-turg'un. Bu po'latlardan tokarlik va randalash keskichlari, frezalar, maxsus keskichlar yasaladi.

**5. Xrom-kremniyli po'latlar:** 9XC, 9X; 9XC ni kimyoviy tarkibi: S=0,9%; Cr=1%, Si=1,4%. Kremniy po'latni toblanishlik qo-

biliyatini oshiradi; ishqalanib yeyilishga turg‘unliligini, chidamliligini, uyushqoqligini oshiradi. Metchiklar, parmalar, plashkalar, frezalar yasaladi.

**6. Yuqori xromli po‘latlar:** X12; X12M. tarkibi: S=1,45–2,3%; Cr=11–13%; Mn=0,5–0,8%; HRC=62–65% toblangandan so‘ng. Bu po‘latdan frezalar, razvyortkalar, parmalar, protyajkalar yasaladi.

## 6.5. Tezkesar po‘latlar

Tezkesar po‘latdan yasalgan keskichlar kesish tezligi yuqori, kesish chuqurligi katta, demak, yuqori haroratda ishlaydilar. Uglerodli asbobsozlik po‘latlari 200°C ga qiziganda uning qattiqligi tez pasayadi (keskich o‘tirib qoladi), tezkesar po‘lati 600°C da ham yumshamay qirqish qobiliyatini saqlab qoladi.

Tezkesar po‘latlarni turlari ko‘p. Ularning ba’zilarini kimyoviy tarkibi quyidagicha:

### Tezkesar po‘atlarni kimyoviy tarkibi

6.2-jadval

Po‘lat markasi	S, %	Cr, %	W, %	V, %	Co, %
P18	0,7–0,8	3,8–4,4	17,5–19,0	1,0–1,4	—
P9	0,85–0,95	3,8–4,4	8,5–10,0	2,0–2,6	—
P9Ф5	1,4–1,5	3,8–4,4	9,0–10,5	4,3–5,1	—
P9K5	0,9–1,0	3,8–4,4	9,0–10,5	2,0–2,6	5,0–6,0
P9K10	0,9–1,0	3,8–4,4	9,0–10,5	2,0–2,6	9,5–10,5
P18K5Ф2	0,85–1,95	3,8–4,4	17,5–19,0	1,8–2,4	5,0–6,0

Tezkesar po‘latining issiqlik o‘tkazish qobiliyati kichik, birdaniga toblash haroratlari pechga qo‘yilsa darz ketadi. Shuning uchun oldindan 2-marta qizdirib olinadi: 1) 500–600°C, 2) 830–860°C. Bundan so‘ng tez qizdiriladi. R18 uchun  $t_{tabl}=1280–1300°C$ . P9 uchun  $t_{tabl}=1240–1260°C$ , Austenit strukturasi olinadi. Ma‘lum vaqt ushlab turilgach

( $T=1\text{--}2\text{ min}$ ) moyda sovitiladi (tuz eritmasida ham bo'lishi mumkin). Albatta bo'shatiladi: 3-marta 1 soatdan bo'shatiladi, birinchi bo'shatilganda austenitni 85%, ikkinchi bo'shatilganda 95–97%, uchinchi bo'shatilganda 98–99% martensitga aylanadi. Shunda qatiqlik HRC=64 ga yetadi.

Bo'shatish rejimini ikkinchi varianti ham bor. Po'lat sovuq bilan ishlanadi:  $-80^{\circ}\text{C}$  dan  $-100^{\circ}\text{C}$  gacha sovitiladi. Bundan so'ng bir marta  $560^{\circ}\text{C}$  da bo'shatiladi. Shunda austenitni 97–98% martensitga aylanadi.

Tezkesar po'latlarni toblastidan oldin yumshatib olinadi.

## 6.6. Qattiq qotishmalar

Qattiq qotishmalar asbobsozlik materiallari turkumiga kiradi. Qattiq qotishmalar ko'p tarqagan asbobsozlik materiali bo'lib, ular kukun metallurgiyasi asosida olinadi. Tashkil etuvchilarni maydalab kukun holiga keltirilib aralashtiriladi. Masalan, BK6-markali qotishma uchun WC=94% va Co=6% hajmida har ikki tashkil etuvchi kukunlari tayyorlanadi. Olingan massani kerakli forma va o'lchamli qolipga (shtampga) solib bosim bilan presslanadi va lozim o'lchamli plastinkalar olinadi. Plastinkalar grafitli trubkali yoki yuqori chastotli vakuum pechlariga joylashtirilib tok o'tkaziladi. ( $G=1500\text{A}$ ).

Yuqori harorat ta'sirida karbidlar (masalan WC) zarrachalari kobolt zarrachalari bilan birikadi yopishadi. Bu yerda kobolt zarrachalari bog'lovchi vazifasini o'taydi. Natijada o'ta yuqori qattiq massa hosil bo'ladi. Qattiq sinchlari zich volfram va titan karbidlari kristallaridan iborat bo'lib, uyushoq modda-karbidlarni koboltdagi qattiq eritmasi bilan bog'langan bo'ladi. Qattiq qotishmalar asosan ikki guruhdan iborat: 1-bir karbidli – volfrom karbidli – BK va 2-ikki karbidli volfram va titan karbidli – TK. Lekin uch va undan ko'p karbidli qattiq qotishmalar ham bor – TTK.

Albatta TK guruhi BK ga nisbatan ancha qattiq issiqqa bardoshligi yuqori. Lekin BK guruhi mustahkamroq va zarbiy qovushqoqligi yuqoriroq.

BK guruhi issiqqa bardoshligi 800°C bo‘lsa, TK guruhiniki 900–1000°C ga yetadi.

### Eng ko‘p tarqalgan qattiq qotishmalar kimyoviy tarkibi va xossalari

6.3-jadval

Qotishma markasi	Shixta (masalliq) tarkibi, %				$\sigma_{eg}$ MPa	HRA
	WC	TiC	TaC	Co	Bundan kam emas	
<b>Volframli qotishmalar</b>						
BK3	97			3	1100	89,5
BK4	96			4	1400	89,5
BK6	94			6	1500	88,5
BK8	92			8	1600	87,5
BK10	90			10	1650	87
BK15	85			15	1800	86
BK20	80			20	1950	84
BK25	75			25	2000	82
<b>Titan – volframli qotishmalar</b>						
T30K4	66	30		4	950	92
T15K6	79	15		6	1150	90
T5K10	85	5		10	1400	88,5
<b>Titan – tantal – volframli qotishmalar</b>						
TT7K12	81	4	3	12	1650	87
TT8K6	86	6	2	6	1250	90,5

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, markalarning o‘qilishi quyidagicha: BK6 – bu yerda Co=6%. WC=94%; T15K6 – da Co=6%; TiC=15% qolgani, ya’ni WC=79%. BK guruhdagi qotishmalar tarkibida kobolt miqdori ortishi bilan ularni mo‘rtligi kamayadi. Shuning uchun BK8 qora-dastlabki qirqishda ishlatalindi. TKguruhi BK guruhiga nisbatan mo‘tiroq. Shu sababli, keskich chidamliligini saqlash maqsadida TK guruhi asosan po‘latlarini qirqishda ishlatalishligi tavsiya qilinadi.

Qattiq qotishmalarini qirqish-ishlash qobiliyatini mayda zarrachali (donalar o‘lchami 0,5–0,15mk ga teng) qotishmalar olish bilan oshirish mumkin. masalan, BK6M.

Umuman olganda, BK3 – BK8 qattiq qotishmalari, asosan, uvoq qirindi (uzuq-uzuq qirindi) olinadigan materiallar qirqishda ishlatiladi. Masalan, cho'yan, rangli metallar, farfor, keramika va h.k.

BK10 va BK15 qotishmalari ancha yuqori qovushqoq bo'lganligidan sim olish asboblarida ("fileralar" da) burg'alash asboblarida ishlatiladi.

Ikki karbidli qattiq qotishmalar ko'pincha, tez qirqish jarayonlari da qo'llaniladi.

Uch karbidli qattiq qotishmalar TiC-ToC-WC-Co tizimida bo'ladi. Bu guruh qotishmalari yuqori mustahkam, vibratsiyalarga va uqalinishga chidamli.

## 6.7. Maxsus xossalpo'latlar

**Zanglamas po'latlar.** Metallarni tashqi muhit bilan kimyoviy yoki elektrokimyoviy o'zaro ta'sir etishi oqibatida yemirilish jarayoni korroziya zanglash deb ataladi.


Konstruksion materiallar ishlash davrida, ayniqsa agresiv muhitda yuqori zanglamaslik xossasiga ega bo'lishi lozim. Metallar va ularning qotishmalari ko'proq zanglaydi, chunki, ularning kimyoviy aktivligi va elektr toki o'tkazish qobiliyati yuqori.

Korroziyabardosh-zanglamaydigan po'latlar deb havo sharoitida, daryo, dengiz suvlarida, tuzlar eritmalarida, ishqor va ba'zi kis-lotalarda (umuman tashqi muhitda) uy hamda yuqori haroratlarda kimyoviy va elektrokimyoviy yemirilishga-korroziyaga qarshilik ko'rsataoladigan po'latlarga aytildi. Zanglamas po'latlarda yemirilish nisbatan ancha sekin o'tadi. Metallarni yemirilish jarayoni ikki xil ko'rinishda o'tadi: elektrokimyoviy va kimyoviy.

Korroziyabardosh po'latlar yuqori legirlangan po'lat bo'lib, bunda xrom miqdori Cr-13% ko'p bo'lishi shart. Xrom metall sirtida sus-tashtiruvchi himoya plyonkasini hosil bo'lishini ta'minlaydi.

Plyonkalar, material yuqori haroratda qizdirilib havoda sovitilgan-dan so'ng (normallashtirilgandan so'ng) hosil bo'lganlari: martensitli, martensit-ferritli, (ferrit miqdori 10% dan kam bo'lmagan holda),

ferritli, austenit-ferritli (ferrit miqdori 10% dan kam bo‘limgan holda), austenitli, austenit-martensitli strukturalar 6.2-rasmda ko‘rsatilgan.

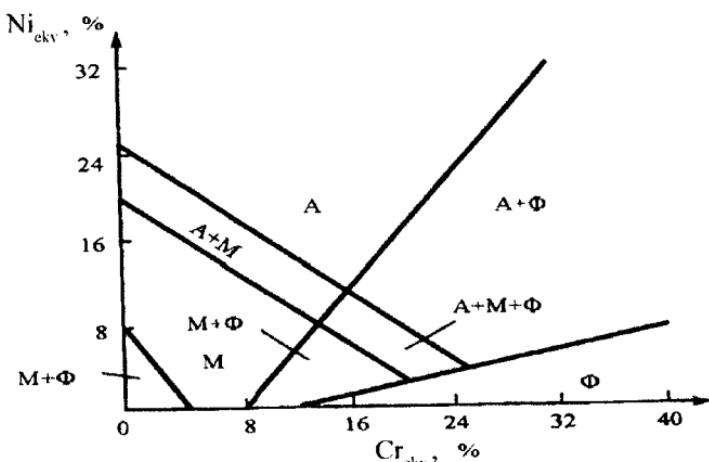

**6.2-rasm.Korroziyabardosh po‘latlarning strukturalari ularni kimyoviy tarkibiga bog‘liqligi.**

Ferrit va austenit hosil qiluvchi elementlarni yig‘indi ta’sirini xrom ( $\text{Cr}_{\text{ekv}}$ ) va nikel ( $\text{Ni}_{\text{ekv}}$ ) ekvivalentlari ifodalaydi:

$$\text{Cr}_{\text{ekv}} = \text{Cr} + 2\text{Si} + 1,5\text{Mo} + 5\text{V} + 5,5\text{Al} + 1,75\text{Nb} + 1,5\text{Ti} + 0,75\text{W}.$$

$$\text{Ni}_{\text{ekv}} = \text{Ni} + 0,5\text{Mn} + 30\text{C} + 30\text{N} + 0,3\text{Cu}.$$

Simvollar legirlovchi elementlarni po‘latda massali ulushini va raqamlar ularni aktivlik koeffitsiyentini ko‘rsatadi.

Xromli korroziyabardosh po‘latlarda uglerod miqdori iloji boricha kam bo‘lishi lozim, chunki qotishmaning zanglamaslik qobiliyatini bir fazalı strukturada turg‘un bo‘ladi. Uglerodning ko‘payishi karbidlar hosil bo‘lishiga olib keladi, bu esa strukturani bir xil emaslikka duchor qiladi. Lekin uglerod toblash samaradorligini ko‘p oshiradi.

Hozirgi paytda kam uglerodli yuqori azotli korroziyabardosh po‘latlarni bir qancha guruhlari ishlab chiqilgan.

Po‘latni mustahkamligini oshirish va tannarxini pasaytirish yo‘lida eng yaxshi legirlovchi element bu—azotdir.

Azot zo'r austen hosil qiluvchi va mustahkam oshiruvchi legirlovchi element. Azot po'latdan uni termik ishlashda va payvandlashda chiqib ketadi.

## 6.8. Olovbardosh po'latlar

Metallik konstruksion materiallarni ishlash va ulardan foydalanish (eksplutatsiya) davrida yuqori haroratlarda qizdirilganda agresiv muhitda kimyoviy reaksiyaga kirishadi va yemiriladi.

Yuqori haroratlarda uzoq vaqt qizdirilganda uncha oksidlanmaydigan – ya'ni kuyundi hosil qilmaydigan metallar (po'latlar) olovbardosh metallar (po'latlar) deb ataladi. Olovbardoshlik bu yuqori haroratlarda zanglamaslik desa ham bo'ladi.

Temir va po'latni olovbardoshligini xrom, aluminiy va kremniy bilan legirlash bilan oshiriladi. Temir va po'latni butun hajm va yuzasini legirlashda eng ko'p qo'llaniladigani xrom va uning miqdori 30% gacha yetadi. Po'lat tarkibida xrom miqdorini ortishi bilan hamda haroratning ko'tarilishi va unda ushlab turish vaqtini ortishi bilan oksidda xrom miqdorini ko'paytiradi. Temirni legirlangan oksidi xrom oksidi bilan almashadi, bu olovbardoshlikni oshiradi.

Po'latda qancha xrom ko'p bo'lsa shuncha yuqori haroratda ishlasa bo'ladi, undan foydalanish vaqtি ham uzoq bo'ladi. Olovbardoshlik po'latning kimyoviy tarkibi bilan (asosan xrom miqdori bilan) aniqlanadi.

Olovbardosh po'latlarni kremniy (2–3%) va aluminiy (1–2%) bilan qo'shimcha legirlash uni ishlatish haroratini ko'taradi.

### Olovbardosh po'latlarning kimyoviy tarkibi va xossalari

6.4-jadval

Po'lat markasi	Elementlar miqdori , %				Xossalari	
	C	Cr	Ni	Si	$\sigma_b$ MPa	$\delta$ , %
08X17T*	$\leq 0,08$	16–18	0,7	0,8	450	20
15X28*	$\leq 0,15$	27–29	0,8	1,0	450	20
20X23H18**	$\leq 0,2$	22–25	17–20	1,0	500	35
20X25H20C2**	$\leq 0,2$	24–27	18–21	2–3	600	35

Eslatma: po'lat 08X17Tda  $T_i=0,4-0,8$ ; \*-normallashgan holda; \*\*- toblangan holda;

Cr va Si bilan legirlangan olovbardosh po'latlarni "silxrom"; Cr va Al bilan legirlansa "xromal"; Cr-Al-Si bilan legirlansa "cilmromal" deb nomlanadi. "Silxromal" larning quyundi hosil bo'lish harorati ancha yuqori (850–950°C). Bular yog'da toblanadi (1000–1050°C) va bo'shatiladi (500–540°C).

## 6.9. Issiqbardosh po'latlar

Materiallarni o'z erish haroratini 0,3 qismidan yuqorisida uzoq vaqt deformatsiyaga (mexanik nagruzkalarga) bardosh berishligi va buzilmasligi (yemirilmasligi) uni issiqbardoshligi deyiladi. Hozirgi zamон mashina detallari yuqori haroratda katta kuchlar ostida ishlaydilar: metallurgiya pechlari, gaz trubinalari, ichki yonar dvigatellar va h.k.

Qizdirish atomlararo bog'lanish kuchlarini pasaytiradi, yuqori haroratlarda elastik moduli kichiklashadi, vaqtincha qarshilik ham kamayadi, oquvchanlik chegarasi ham, qattiqlik ham pasayadi.

Yuqori haroratlarda uzoq vaqt kuch yuklangandagi material holati (o'zini tutishi) undagi diffuzion jarayonlar bilan aniqlanadi. Bu sharoitlarda oquvchanlik jarayonlari va kuchlanish reloksatsiyasi jarayonlari xususiyatiga ega.

Oquvchanlik chegarasidan past kuchlar ta'sirida plastik deformatsiyaning asta-sekin o'sishiga **oquvchanlik** deyiladi.

Issiqbardoshlikni ta'minlash uchun dislokatsiyalarini harakatlanuvchiligini chegaralash va diffuziyani sekinlashtirish lozim. Bunga atomlararo bog'lash kuchlarini kattalashtirish bilan erishiladi: donalar orasida dislokatsiyalarini ko'chishiga to'siqlar qo'yiladi, donalar o'chamlari kattalashtiriladi.

Atomlararo kuchlar mustahkamligini legirlash bilan oshiriladi: kristallik panjara turini o'zgartirish bilan, metallik bog'lanishdan baquvvaturoq kovalent bog'lanishga o'tish bilan.

Legirlashni maqsadga muvofiqligi—qiyin eriydigan metall bilan legirlashdir, hajmi markazlashgan kristallik panjarali issiqbardosh po'latni molibden (1%gacha) bilan, yoqlari markazlashgan kristallik panjarali issiqbardosh po'latni volfram, molibden, kobalt (jami 15–20%gacha) bilan legirlanadi.

Issiqbardosh po'latlarning donalari chegaralarini mustahkamligini oshirish uchun oz miqdorda legirlovchi elementlar (0,1–0,01%) kiritiladi. Bular donalar chegaralarida yig'ilib dona chegarali siljishni sekinlashtiradi. Termo-mexanik ishlash ham po'latni issiqbardoshligini oshiradi.

Perlitli, martensitli va austentli issiqbardosh po'latlar 450–700°C da ko'p ishlatiladi. Nikelli va kobaltli issiqbardosh po'latlar 700–1000°C da ishlatiladi. 1000°C dan yuqori haroratda issiqbardosh po'lati sifatida qiyin eriydigan metallar va ularning qotishmalari ishlatiladi.

### **Nazorat savollari:**

1. Po'latning zanglamaslik xossasini qaysi element ta'minlaydi?
2. Olovbardosh va issiqbardosh po'latlarni farqlab bering?
3. Maxsus xossalpo'latlarga tarif bering?
4. Tezkesar po'latlarni qanday turlari mavjud?
5. Nikelni qo'shilishi po'latning qaysi xossalariga ta'sir ko'rsatadi?
6. 4Х12Н8Г8 МФБ qanday po'lat turiga kiradi?
7. Yuqori haroratli materiallar qayerlarda qo'llaniladi?
8. XH55BMTФКЮ qanday qotishma?

## **7-BOB. ALOHIDA XOSSALI PO'LATLAR**

### **7.1. Om qonuni**

Qattiq moddalarni muhim xossalaridan biri ularni o'tkazuvchanligidir. Bu Om qonuni bilan ifodalanadi. Om qonuni tok I ni (elektr zaryadini o'tish tezligi) qo'yilgan kuchlanish v bilan bog'laydi:

$$V=I \cdot R \quad (7.1)$$

**R** – tok o'tayotgan namuna qarshiligi.

O'lhash birliklari: volt (Dj/Kl), Amper (Kl/s), Om (V/A)

Elektr qarshiligi kattaligi namunaning o'lchamlariga va ko'pchilik moddalar uchun tokka bog'liq bo'ladi. Nisbiy qarshilik  $\rho$  namuna shakli va o'lchamlariga bog'liq emas va quyidagicha aniqlanadi.

$$\rho = RA \cdot l \quad (7.2)$$

**I** – kuchlanish o'lchaniladigan ikki nuqta orasidagi masofa.

**A** – namuna ko'ndalang kesim yuzasi, tok yo'naliishiga perpendikular tik holda o'lchanadi, o'lhash birligi – Om·m.

$$\rho = VA / IL \quad (7.3)$$

**O'tkazuvchanlik.** Ba'zan moddalarni elektrik xossalarini baholash uchun o'tkazuvchanlik  $\sigma$  dan foydalaniladi. O'tkazuvchanlik nisbiy qarshilikka teskari kattalik

$$\sigma = \eta \cdot \rho \quad (7.4)$$

Bu kattalik modda orqali tokni o'tish yengilligini osonligini ifodelaydi. O'tkazuvchanlik birligi nisbiy elektroqarshiligi birligiga teskari, ya'ni  $(Om \cdot m)^{-1}$

(7.1) Tenglama o'rniga Om qonuni quyidagi holda yozilishi mumkin:

$$J = \sigma \cdot E$$

Bu yerda J -elektr toki zichligi, ya'ni ko'ndalang kesim yuzasiga to'g'ri kelgan tok:

$J = I/A$ : U E – elektr maydoni kuchlanishligi, ya'ni uzunlik birligiga to'g'ri kelgan kuchlanishlik.

$$E=V/l$$

Qattiq moddalarni jismlar klasifikatsiya qilishni eng tarqalgan usullaridan biri – bu elektr toki o'tkazish qobiliyatidir. Shu nuqtayi nazaridan barcha moddalar uch guruhiga bo'linadi: o'tkazgichlar, yarim o'tkazgichlar va dielektriklar. Metallar odatda yaxshi o'tkazgich hisoblanadi va ularni o'tkazuvghanligining kattaligi  $10^7$  ( $\text{Om}\cdot\text{m}$ ) $^{-1}$ . Izolatorlarning o'tkazuvchanligi esa  $10^{-10}$ – $10^{-20}$  ( $\text{Om}\cdot\text{m}$ ) $^{-1}$ ga teng. Bularni o'rtasida yarimo'tkazgichlar yotadi; o'tkazuvchanligi  $10^{-4}$ – $10^4$  ( $\text{Om}\cdot\text{m}$ ) $^{-1}$ ga teng.

## 7.2. Metallarni elektr qarshiligi

Elektr toki elektr zaryadlangan zarralarni harakati, elektr maydoni ta'siri natijasida hosil bo'lgan kuch ta'siri natijasida vujudga keladi. Musbat zaryadlangan zarrachalar elektr maydoni yo'nalishi bo'yicha tezlanish bilan harakat qiladi; manfiy zaryadlangan zarrachalar teskari tomonga harakatlanadi. Ko'pchilik holatlarda qattiq moddalarda tok – bu elektronlarning xaraktkeridir va bu hodisa elektronli o'tkazuvchanlik deb nomlanadi. Bulardan tashqari ionli modda zaryadlangan ionlar harakatlanishi mumkin. Bu hodisani ionli o'tkazuvchanlik deb ataladi.

Ko'pchilik metallar tokni o'tkazadilar. Quyidagi jadvalda (7.1-jadval) bir qancha metallarning va qotishmalarning xona haroratidagi o'tkazuvchanligi berilgan.

### Metallarning va qotishmalarning o'tkazuvchanligi

7.1-jadval

Metallar	O'tkazuvchanlik
Kumush	$6.8 \cdot 10^7$
Mis	$6.0 \cdot 10^7$
Oltin	$4.3 \cdot 10^7$
Aluminiy	$3.8 \cdot 10^7$
Bronza (70%mis, 30rux)	$1.6 \cdot 10^7$
Temir	$1.0 \cdot 10^7$
Platina	$0.94 \cdot 10^7$
Uglerodli po'lat	$0.6 \cdot 10^7$
Zanglamaydigan po'lat	$0.2 \cdot 10^7$

### 7.3. Elektrotexnik po'lat

Temir bilan kremniyning qotishmasi elektrotexnik po'lat deyiladi. Kremniy miqdori 0,5% bo'ladi. Bunda uglerod va oltingugurt qo'shimchasi bo'lishi mumkin. Lekin ularning miqdori 0,01% dan ortsa qotishmaning magniy yo'qotishlari sezilarli oshadi. Kremniy qo'shilganda magnit xususiyatlarini yomonlashtiruvchi  $\text{Fe}_3\text{C}$  tarkibidagi uglerod grafitga qaytariladi. Kremniyi qo'shilishi magnitstriksiyasini va anizotropiyani pasaytiradi, po'lat yirik donali strukturali bo'ladi. Kremniy kristallik panjarani ozgina buzib qiyshaytirib nisbiy qarshilik  $p$  ni  $60 \cdot 10^{-6} \text{ Om sm}$  gacha oshiradi.

Kremniy miqdori Si>3% ortishi bilan induksiya to'yinishi pasa-yadi, qattiqlik va mo'rtlik ortadi. Bu po'latlar ikki xil ishlab chiqariladi.

1. Issiq prokat qilingan po'latlar. Qalinligi  $t=0,35-1,0 \text{ mm}$  qilib prokatlanadi, chastotasi 50 va 400 Gts uchun  $t=0,1-0,2 \text{ mm}$  yuqori chastotalarda ishlaydigan agregatlar uchun;

Agar po'lat tarkibida  $S=1-2\%$  bo'lsa, bu po'lat dinam po'lat deyiladi. Agar  $S>2\%$  bo'lsa, transformatorli deyiladi. Mexanik kuchlanishlar natijasida magnit xususiyatlari pasayadi. Shuning uchun shtamplangan magnit o'kazgichlar bo'shatiladi. Issiq prokatlangan bu po'latlar 50Gts ishlaydigan generator, transformator va dvigatellar uchun qo'llaniladi.

2. Sovuq prokat qilingan po'latlar. Issiq holda prokat qilinganda prokat bo'yicha hamma yo'nalishlarda magniy xossalari bir xil bo'ladi (magnitoizotropiya). Agar shu qayta sovuq holda prokatlanib, yuqori haroratda uzoq bo'shatilsa, metall zarrachalari-donalar prokat yo'nalishi bo'yicha yo'llangan teksturali bo'ladi. Magnitlanganda prokat yo'nalishi bo'yicha magnit xususiyatlari yuqori bo'ladi: anizotropiya bo'ladi. Issiq prokatlash bilan qalinligi  $t=2,5-2,8 \text{ mm}$  bo'lgan polosa olinadi. Sovuq prokatlash 2 va 3 sikldan iborat:

1.  $t=1 \text{ mm}$  gacha prokat va bo'shatish vodorod muhitida (yoki vakuumda)  $750^\circ\text{C}$  da;

2.  $t=0,5-0,35 \text{ mm}$  gacha sovuq prokatlash, bo'shatish  $1100^\circ\text{C}$  da kerak bo'lsa;

3.  $t=0,2\text{--}0,1\text{ mm}$  gacha prokatlash, bo'shatish.

Bo'shatish natijasida ichki kuchlanish bo'yicha pasayadi, zararli qo'shimchalar chiqarib tashlanadi, sovuq prokatlangan po'lat ancha yuqori induksiyaga ega. Issiq holda prokatlangan po'latni magnetlash va prokatlash o'qlari to'g'ri kelganda samaradorlik kuchli bo'ladi. U katta bo'limgan transformatorlarda sovuq prokatlangan listni qo'llashda po'lat sarfi 30% ga kamayadi, yo'qotish esa 40%ga. Sovuq prokatlangan lentalar qalinligi  $t=0,2\text{--}0,5\text{ mm}$  bo'lganda 50Gts chastotada ishlataladi.

Issiq prokatlangan elektrotexnik po'latlar: E11-E13, EP1-E23, E43A, E45-E46, E47-E48. Birinchi raqam Si miqdori ikkinchi raqam ishlatish joyi.

Sovuq holda prokatlanganlar: E310-E330, E370-E380. Uchinchi raqam "0" sovuq prokatlangan. "A" yaxshilangan.

#### 7.4. Sovuqqa chidamli materiallar


Sovuqqa chidamli materiallar deb, past haroratlarda ( $0\text{--}260^\circ\text{C}$ ) ham o'zini qovushqoqligini yetarli darajada saqlab turadigan materiallarga aytildi. Sovuq sharoitda ishlaydigan po'lat konstruksiylar (ko'priklar, stalbalar, temir yo'l relslari, gaz va neft trubalari) qurilish mashinalari, avtomobillar (shimoliy joylarda  $-60^\circ\text{C}$  da ishlaydigan) juda ko'p.

Materiallarni ishslash harorati pasayishi bilan ularning qovushqoqligi, plastikligi pasayadi mo'rt yemirilishga (buzilishga) moyiligi ortadi. Bu materialni mo'rt sinishga olib keladi. Mo'rt temirga, po'latlarga, hajmi markazlashgan va geksogonal panjarali po'lat va qotishmalarga xos. Material ishonchli ishlashi uchun qovushqoqlik harorati zaxirasi bo'lishi lozim. Bunga materialni sovuq sinish chegarasi uni ishlatalish haroratini past bo'lgan holatda erishiladi. Materialni zarur bo'lgan qovushqoqlik harorat zaxirasi materialni sovuq sinishiiga ta'sir qiluvchi faktorlarga bog'liq: kuchlanishlarni to'planishiga, kuch qo'yish tezligiga, detal o'lchamlari va h.k.

Qovushqoqliknini harorat zaxirasi qancha katta bo'lsa, soviq sinish xavfi kichik bo'ladi, ishslash ishonchliligi yuqori bo'ladi.

Yoqlari markazlashgan kristallik panjaralari metall va qotishmalar, titan va uning geksogonal panjaralari qotishmalarini sovuq sinish chegarasi yo‘q, ularni sovutganda zarbiy qovushqoqligi bir tekis kamayadi.

Bunday materiallarni sovuq sinishi uni zarbiy qovushqoqligi  $0,3 \text{MD}_j/\text{m}^2$  ( $t_{\text{ksi}} = 0,3$ ) dan ko‘p bo‘lgandagi harorati bilan baholanadi.

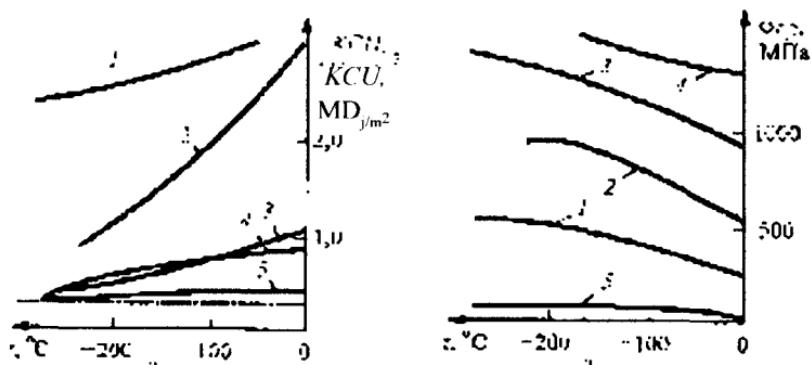

### 7.1-rasm. Konstruksion materiallarni zarbiy qovushqoqligini (Q) va oquvchanlik chegarasini (b) haroratga bog‘liqligi.

1-12X18H10T-suvda toplash (1100°C); 2-0H9-suvda toplash (980°C), bo‘shatish (600°C); 3-BT5-1-normallash (750°C); 4-03X9K14H6M3T-havoda toplash (950°C), eskirtirish. 5-AM<sub>5</sub>-bo‘shatish (400°C).

Sovuq sinishga yana quyidagi faktorlar ham ta’sir qildi: mustahkamlik ( $\sigma_v, \sigma_{ag}$ ), fizik va texnologik xossalar, tashqi muhit bilan mosligi.

Materialni issiqlik sig‘imi va issiqlik o‘tkazishligi qancha kichik bo‘lsa, uni sovishi shuncha oson bo‘ladi.

Plastiklik yupqa listlar va yupqa devorli elementlar olish imkonini beradi. Yupqa devorli detallar (konstruksiyalar) qalin devorliga nisbatan sovuq sinishga moyilligi kam.

Vodorod metallda, ayniqsa titanda erib uni yaxshigina mo‘rlashtiradi.

**Sovuqqa chidamli po'latlar.** Hajm va yoqlari markazlashgan kristallik panjaralari po'latlar iqlimi sovuq sharoitlarda ishlatiladi. Bularning harorati chegarasi  $0^{\circ}$  - (-60°C), bu chegara po'latni metallurgik xossalariga bog'liq: kam uglerodli va mayda donali (10–20mkm) struktura olish; zararli qo'shimchalarini kamaytirish, ularni kam uchraydigan metallar qo'shish bilan neytrallash va V Nb, T, bilan legirlash, hamda termik yaxshilash.

Eng ko'p ishlatiladigani – kam uglerodli po'latlar, chunki uglerod miqdori ortishi bilan sovuq sinish chegarasi ko'tariladi va payvandlanuvchanlik yomonlashadi.

Oddiy sifatli po'latlarni metallurgik usulda (donalarni maydalash, mikrolegirlash) ishlab sovuq ishlash haroratini  $-50^{\circ}\text{C}$  gacha keltirish mumkin; bu legirlash usuli bilan olinganga qaraganda arzon. Bu hol yupqa devorli konstruksiyalar uchun, lekin yirik konstruksiyalar uchun kam legirlangan yuqori puxtalikdagi payvandlanadigan yuqori puxtalikdagi 09Г2С, 14Г2АФ po'latlari ishlatiladi. O'rta uglerodli yaxshilanadigan va prujina po'latlari (45, 40Х65Г, 60С А) ham ishlatiladi. Nikelli po'latlar 12ХН3А va 18Х2Н4МА termik yaxshilangan dan so'ng- $196^{\circ}\text{C}$  ishlaydi.

Sovuq iqlimda ishlaydigan po'lat quymalarni tarkibi Davlat Standarti (DSt) 21357–87 bilan ta'minlangan: C=0,08–0,20% legirovchilar Ni, Mn, Cr va oz-oz miqdorda V, Nb, Ti va zararli elementlar chiqindilarni kamaytirish, ayniqsa, S va P (har birini miqdori 0,02% dan kam). Zararli elementlar Pb, Sn, Zn, Sb, Bi (bu sharoit uchun ham kamaytiriladi).

Kriogen texnikada austenitli po'latlar 12Х18Н10ТЛ; 10Х14Р4Н4ТЛ; 07Х13АГ19Л ishlatiladi. Austenitli quyma po'latlar 08Х8Г28Л va 07Х8Г28Н3ФЛ strukturalarini  $-253^{\circ}\text{C}$  da ham saqlaydi. Quyma austenit po'latlardan ventil korpusi va suyuq gaz tashuvchi va quyuvchi tizimlar armaturalari yasaladi.

Invar 36H (bunda 36%Ni, qolgani Fe) qotishmasi turg'un yoqlari markazlashgan kristall panjaraga ega. Uni issiqlikdan kengayishi juda kam: temirnikidan 8 baravar kichik. Bu qotishmani chiziqli uzayish koeffitsiyenti  $-80^{\circ}$  + $100^{\circ}\text{C}$  orasida o'zgarmaydi. "Invar" so'zi inglizchada o'zgarmas degani. Demak, bu qotishmadan yasalgan detal

termik deformatsiyalanmaydi hisob, termik kuchlanish bo‘lmaydi. Lekin korroziya bardoshligi kam va qimmat.

Chiziqli kengayish koeffitsiyenti kichik bo‘lgan yana bitta nikel qotishmasi platinit deb ataladi. Platinitni kengayish koeffitsiyenti shishaniki kabi:  $9 \times 10^{-6}$  ga teng.

Agar invar tarkibidagi nikelning bir qismini kobaltga almashtirilsa, superinvar qotishmasi hosil bo‘ladi va uning uzayish koeffitsiyenti invamikidan ham kichik bo‘ladi:  $\alpha = 10^{-6}$  grad $^{-1}$ .

**Sovuqqa chidamli qotishmalar.** Aluminiy va uning qotishmalari sovuq sinish ostonasi yo‘q, shuning uchun ularning qovushqoqligi  $-253\text{--}269^\circ\text{C}$  da saqlanadi. Sovitilganda ularning mustahkamligi ( $\sigma_y$ ) 35–60% ga, oquvchanlik chegarasi ( $\sigma_{Q_g}$ ) 15–25% ga ko‘tariladi, zarbiy qovushqoqligi bir tekisda  $0,2\text{--}0,5\text{MDj/m}^2$  qiymatgacha kamayadi. Issiqlik o‘tkazish qobiliyati katta bo‘lgani uchun ularni issiqlikda kengayishi katta bo‘ladi. Bu – deformatsiyalanib ahamiyatli termik kuchlanishga olib keladi degani. Buni salbiy ta’sirini yo‘qotish uchun, elementlari qattiq mahkamlanadigan konstruksiyalarga kompensatorlar qo‘yiladi.

Sovuq haroratlarda ( $-253$  dan  $-269^\circ\text{C}$  gacha) termik ishlab puxtalanmaydigan aluminiy qotishmalarini AM<sub>ts</sub>, AM<sub>g</sub> 2, AM<sub>g</sub> 5 lar ishlataladi.

Titan va uning qotishmalarini harorat  $-196$  dan  $-269^\circ\text{C}$  da ham mo‘tlashmaydi. Shuning uchun nisbiy mustahkamligi katta bo‘lganidan kosmik texnikada ishlatiladi. Texnik toza titan va uni fazali qotishmalarini BT5–1, OT4 keng qo‘llaniladi. Bular ancha plastik, oson payvandlanadi.

Mis va uning qotishmalarini. Bularni sovuq sinish ostonasi yo‘q. Sovutish jarayonida uning buzilish qovushqoqligi ko‘tariladi. Bulardan  $-269^\circ\text{C}$  gacha sovuqda ishlaydigan trubali konstruksiyalar, mahkamlash detallari, payvandlangan korpuslar yasaladi.

## Materialni ishonchli ishlash harorati chegarasi

7.2-jadval

Materiallar	Materialni ishonchli ishlash harorati chegarasi°C	
	Qo'shimcha ishlov bermasdan	Sovuqqa chidamlilikni yaxshilagan-dan so'ng
Po'lat uglerodli oddiy sifatli	-20	-50
Uglorodli sifatli	-30	-60
Kam legirlangan,09Г2Сtipida	-40	-60
Nikelli,Ni=6%(OH6)	-100	-150
Nikelli,Ni=9%(OH9)	-150	-196
Martensit-eskiruvchi 03Х9К14NbМ3Т	-196	-253
Austenitli 03Х13АГ19	-130	-196
Austenitli 12Х18Н10Т	-253	-269
Invar 36Н	-269	-269
Aluminiy va uning qotishmaları ADI,AM <sub>4</sub>	-269	-269
AM <sub>1</sub> , AM <sub>5</sub>	-253	-269
D 16	-196	-253
B 95tipidagi	-196	-253
Titan qotishmaları BT5-1	-253	-269
BT3-1	-196	-253
Mis va uning qotishmaları M1,M2,M3	-269	-269
БрАЖН10-4-4	-196	-253
Л63,ЛЖМ <sub>15</sub> 59-1-1	-253	-269
БрБ2	-269	-269

## **7.5. Radiatsiyaga chidamli (bardoshli) materiallar**


Nur ta'sirida materiallarda struktura o'zgarishlari bo'ladi va material xossalari (ayniqsa ishlatish vaqtida) nomaqla o'zgarishlarga olib keladi. Eng ko'proq ta'sir qiladigani neytron nurlaridir. Radiatsiyaga chidamlilik (bardoshlik) bu-material struktura va xossalari nurlanish sharoitida turg'unligidir. Nurlanish ta'sirida hosil bo'lgan struktura o'zgarishlari mexanik xossalarga va korrozion turg'unlikka ta'sir qiladi.

Nurlanish nuqtaviy va chiziqli nuqsonlarni hosil bo'lishiga olib keladi. Nurlanayotgan material atomlari o'z o'rnilaridan surilib, tugunlar orasiga joylashib vakansiya nuqsonini ham hosil qiladilar. Bitta zarracha keltirib chiqargan vakansiyalar soni uni ko'rinishiga va energiyasiga bog'liq va yana nurlanayotgan material xossalari bo'lgan.


Ba'zi materiallarda yadro reaksiyalari o'tib gazsimon mahsulot ajraladi.

Nurlanishni rekristallanish haroratidan pastda olib borilsa, bunga past haroratli nurlanish deyiladi. Bunda struktura o'zgarishlari va metall hamda qotishmalarning mexanik xossalari, xuddi sovuq deformatsiya natijalariga o'xshaydi: ya'ni material puxtalanadi, lekin plastikligini yo'qotmaydi. Uglerodli po'latlar  $20^{\circ}\text{C}$  da neytron nurlari oqimi  $\varphi=2\times10^{23}\text{m}^{-2}$  bo'lsa eng katta mustahkamlikka ega bo'ladi. Agar  $\varphi=3\times10^{23}\text{m}^{-2}$  bo'lsa, po'lat eng yuqori puxtalanadi (7.2-rasm).

Yuqori haroratli nurlanishda-rekristallanish haroratidan yuqori haroratda radiatsion normallash jarayoni o'tadi: materialni strukturalari va mexanik xossalari tiklanadi. Perlitli po'latlarni  $250-450^{\circ}\text{C}$ da nurlatganda xossalari kam o'zgaradi,  $450^{\circ}\text{C}$ dan yuqorida amalda o'zgarmaydi. Austenitli po'latlar  $600^{\circ}\text{C}$ da turg'un. Aluminiy va magniyni rekristallanish harorati past. Ular  $150^{\circ}\text{C}$ dan yuqorida radiatsiyaga bardoshli, aluminiy plastikligi o'zgarmaydi, mustahkamligi hatto ortadi ham (7.3-rasm).

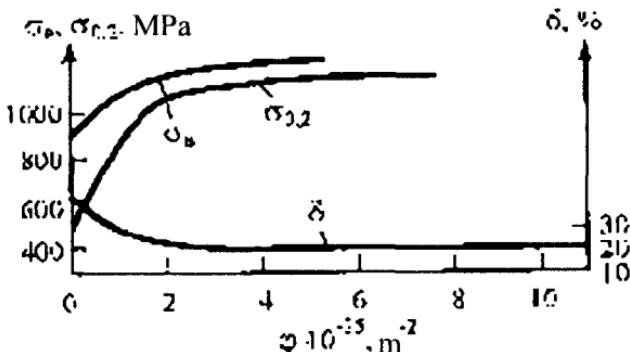


**7.2-rasm.** Austenitli po'lat 12X18N10T ni 20°Cda mexanik xossalarini past haroratlari nurlanishda (neytronlar bilan) o'zgarishi.

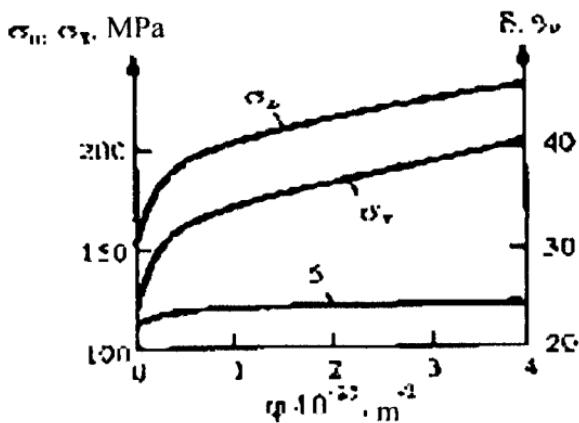

**7.3-rasm.** Aluminiyni neytronlar bilan yuqori haroratda nurlashda 20°C da mexanik xossalarini o'zgarishi.

Yuqori haroratli katta oqimli neytronlar bilan nurlanganda, ba'zi metallar (austenitli-xromli po'latlar va qotishmalar, Ni, Mo, Ti, Zr, Be asosidagi qotishmalar) ishadi. Berilliy 800–900°C dan neytron

potok  $\varphi=10^{24} \text{m}^{-2}$  bilan nurlanganda hajmi 3–5% ga ortadi, austenitli po'lat  $450^\circ\text{C}$  da oqim  $\varphi=10^{27} \text{m}^{-2}$  bilan nurlanganda hajmi 10% ga ortadi (7.4-rasm).

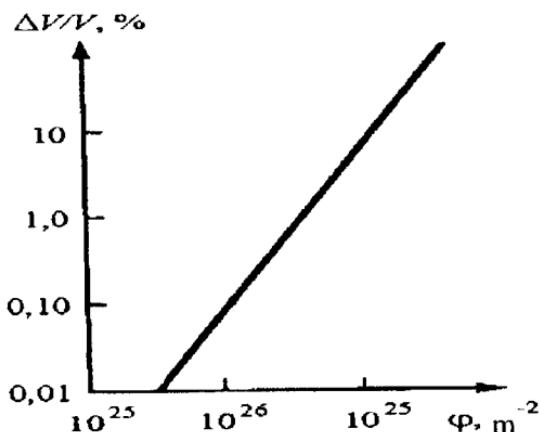

**7.4-rasm. Austenitli po'lat 12X18N10Tni  $450^\circ\text{C}$  da nurlanishi uni hajmini nisbiy kattalashishiga ta'siri.**

#### Sinov savollari:

1. Om qonuniga ta'rif bering?
2. Materialning elektr qarshiligi deganda nimani tushinasiz?
3. Nisbiy qarshilik qanday aniqlanadi?
4. O'tkazuvchanlik bilan nisbiy qarshilik orasidagi bog'lanishni tushuntiring?
5. Elektronli va ionli o'tkazuvchanlikka ta'rif bering?

## **8-BOB. RANGLI METALLAR VA ULARNING QOTISHMALARI**

### **8.1 Aluminiy va uning qotishmalari**

Aluminiy (Al) – mashinasozlik va elektrotexnikada eng ko‘p qo‘llanadigan materiallardan biridir. U dunyo bo‘yicha yiliga 15 mln. tonnadan ko‘p ishlab chiqariladi. Birikma sifatida tabiatda ko‘p tarqalgan, metallar ichida birinchi, hamma elementlar ichida – uchinchi o‘rinda turadi. Mashinasozlik materiali sifatida afzalliklari – yuqori solishtirma mustahkamlik, elektr va issiq o‘tkazuvchanlik hamda korroziyabardoshlikdan iborat. Fizik – mexanik xususiyatlarini yaxshilash uchun legirlanadi. Aviasozlik, kema va mashinasozlikda aluminiy qotishmalari – quyma usulda olinadigan duralumin, silumin, magnalin va shu kabilar, shuningdek, kukunli metallurgiya usuli bilan olinadigan aluminiy birikmalari – CAII va CAC konstruksion material sifatida ko‘p ishlatiladi.

Aluminiy qotishmalari tayyorlash texnologiyasi, termik ishlovidan keyingi mustahkamlanish darajasi va ekspluatatsiya xususiyatlari bo‘yicha tavsiflanadi. Kukunli metallurgiya usuli bilan olinadigan alumin qotishmalari alohida e’tiborga loyiq. Ularning mustahkamlik, korroziyabardoshlik, issiqqa mustahkamlik ko‘rsatkichlari ancha katta. Alumin kukunlarini qizdirib yopishtirilgan materiallarni og‘ir metall qotishmlari o‘rniga ishlatish mumkin. Alumin asosidagi materiallarga termik ishlovlar berib, mustahkamlik va texnologik tavsiflarini oshirish mumkin.

**Aluminiy metallar orasida eng ko‘p tarqalgani va bu jihatda birinchi o‘rinda turadi. Mashinasozlikda eng ko‘p tarqalgan, chunki nisbiy puxtaligi, elektr va issiqlik yaxshi o‘tkazishi, zanglamasligi (korroziyabardoshligi) yaxshi.**

**Kristall panjari:** yoqlari markazlashgan kub;  $s_v = 9-12 \text{ kg/mm}^2$  ( $90-120 \text{ MPa/m}^2$ );  $d = 10-25\%$ ;  $HV = 25-35$ ; zichligi  $g = 2700 \text{ kg/m}^3$ .

Zichligi – solishtirma og‘irligi  $5000 \text{ kg/m}^3$  dan kam bo‘lgan metallar yengil metallar deb nomlanadi. Aluminiy sirtida zich aluminiy

oksid ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) pardasi hosil bo'lib, metallning ichki qismlarini korroziyalanishdan saqlaydi.

Energetika sohasida aluminiyning qotishmalari keng ishlataladi: **duraluminiy**(Al-Cu-Mg), **silumin**(Al-Si), **magnaliy** (Al-Mg) lar, bular, quyish usuli bilan olinadi. Bundan tashqari, aluminiy kunkuni qotishmalari ham keng ishlataladi: pishirilgan aluminiy kukuni (PAK), bunda  $\text{Al}_2\text{O}_3$  zarrachalari (6–22%) Al bilan biriktiriladi; pishirilgan aluminiy qotishmalari (PAQ), bular tarkibiga  $\text{Al}_2\text{O}_3$  dan tashqari Fe, Hi, Cr, Mn, Cu qo'shiladi (legirlanadi).

Aluminiy tarkibida doimiy elementlar bor: Fe, Si, Cu, Zn, Ti. Bularning hajmiga qarab, tozalik bo'yicha aluminiy quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. **Alovida tozalikdagi aluminiy**: A999. Bunda qo'shimchalar miqdori 0,001%.

2. **Yuqori tozalikdagi aluminiy**: A995, A99, A97, A95. Bunda qo'shimchalar 0,05% gacha.

3. **Texnik tozalikdagi aluminiy**: A85, A8, A7, A5, A0. Qo'shimchalar 0,15 ..... 1,0%.

Qo'shimchalar aluminiyning elektrik va texnologik xossalaliga kuchli ta'sir qiladi, bulardan Fe va Si – asosiylari. Fe elektr o'tkazuvchanlikni va plastiklikni kamaytirib, puxtalikni biroz oshiradi. Si, Cu, Mg, Zn, Mn, Hi, Cr –lar puxtaligini oshiradi. Puxtaligi yuqori bo'limgandan aluminiydan kuch kam qo'yilgan detallar, konstruksiyalar, issiqlik o'tkazish kerak bo'lgan, korroziya bardosh yengil detallar yasaladi. Texnikaviy aluminiydan yarim mahsulot listlari va profillar chiqariladi. Yuqori tozalikdagi aluminiydan folga, tok o'tkazadigan va kabel mahsulotlari yasaladi.

Mashinasozlikda aluminiy qotishmalari keng qo'llaniladi. Legirlovchi elementlar sifatida Cu, Mg, Si, Mn, Zn, Li, Ni, Ti, Sb lar ishlataladi.

A – harfi texnikaviy aluminiyligini ko'rsatadi.

AK – bolg'alanuvchi texnikaviy aluminiy qotishmasi.

B – yuqori puxtalikdagi aluminiy qotishmasi.

АЛ – quyma aluminiy qotishmasi.

Raqamlardan keyingi harflar quyidagilarni bildiradi:

M – yumshoq.

T – termik ishlangan (toblash va puxtalash).

N – pachaqlash hisobiga puxtalikni oshirish.

**Deformatsiyalanadigan aluminiy qotishmalari.** Deformatsiyalanadigan aluminiy qotishmalari ikki guruhga bo‘linadi: a) termik ishlash natijasida puxtalanadigan; b) puxtalanmaydigan.

Termik ishlash natijasida puxtalanadigan Al qotishmalari: 1) o‘rtacha puxtalikdagi, 2) yuqori puxtalikdagi, 3) o‘tga bardosh, 4) bolg‘alanuvchi va shtamplanuvchi qotishmalarga bo‘linadi.

**Duralumin** – bu o‘rtacha puxtalikdagi qotishma, D harfi bilan belgilanadi. Tizimi – Al-Cu-Mg. Masalan: D1; D16; D18 qo‘shilgan Mg korroziya bardoshligini oshiradi, qayta kristallanish haroratini ko‘taradi, mexanik xossalarni yaxshilaydi.

Toblash: qizdirish 415–505°C (D1, D18) yoki 490–500°C (D16) da olib boriladi, so‘ng suvda sovutiladi. So‘ng tabiiy va sun’iy chiniqtiriladi.

Korroziya bardoshligini oshirish uchun sirtqi yuzasi texnikaviy aluminiy bilan qoplanadi.

**Yuqori puxtalikdagi qotishmalarga** B95, B96 kiradi. Tizimi – Al-Zn-Mg-Cu. Legirlovchi elementlar-Mg, Cr. Korroziya bardoshligini va chiniqish samaradorligini oshiradi. Toblash 460–480°C, sun’iy chiniqtirish ( $t=120\text{--}140^\circ\text{C}$ )da olib boriladi.

**O‘tga bardosh qotishmalarga** AK-4, AK-4-1 kiradi. Bunga legirlovchi elementlar – Fe, Ni, Cu qo‘siladi, ular puxtalovchi fazalar  $\text{CuAl}_2$ ,  $\text{CuMgAl}_2$ ,  $\text{Al}_{12}\text{Mn}_2\text{Cu}$  hosil qiladi.

**Bolg‘alash va shtamplash** usuli bilan ishlov beriladigan qotishmalar (AK6, AK8) yaxshi plastiklikka ega. Ular bosim ostida ishlaganda darzlar hosil bo‘lmaydi. Bunday qotishmalar Al-Cu-Mg turkumiga kiradi. Shtamplash va bolg‘alash 450–475°C da olib boriladi: toblanadi, chiniqtiriladi.

Termik ishlash natijasida puxtalanmaydigan deformatsiyalanadigan aluminiy qotishmalariga Al-Mn Al-Mg kiradi: AMs; AMg2; AMg3 ... 5, 6. Bular yuqori plastiklikka, korroziyabardoshlikka ega; yaxshi payvandlanadi.

**Quyma qotishmalar.** Bularga Al-Si; Al-Cu; Al-Mg tizimlari kiradi.

**Siluminlar** (Al-Si) eng yaxshi quymakorlik xossalariiga ega qotishma bo'lib, yaxshi kesib ishlanadi va payvandlanadi. Kompressor korpuslari, bloklar, silindr porshenlarini olishda ishlatiladi. AL2 (10–13%Si), AL (8–10%Si) markalanadi.

**Magnalinlar** (Al-Mg) o'zida evtektika fazasi yo'qligidan quymakorlik xossalari yetarli darajada yuqori emas, har xil qo'shimcha elementlarga sezgir. Markalashi: AL8, AL2. Bular yuqori korroziyabardosh, puxta, yaxshi kesib ishlanadi, legirlanganda, mexanik xossalari yaxshilanadi.

**Podshipnik uchun ishlatiladigan aluminiy qotishmaları.** O'zlarining ishqalanib yeyilishga qarshiligi bilan qo'rgoshinli bronzadan qolishmaydi. Ammo korroziya bardoshligi va texnologikligi bilan undan yuqori. Markasi ACM. Qotishma ACC – 6–5 tarkibida 5% qo'rgoshin bor. ACM va ACC – 6–5 podshipnik materiallaridan sirpanish podshipniklari yasaladi (dizel yuritgichlari uchun).

**Kukun metallurgiyasi asosida olingan aluminiy qotishmaları.** Mustahkamligi, xossalaring yuqori temperaturaga barqarorli hamda korroziyabardoshligi jihatdan quyma aluminiy qotishmalaridan ustun turadi. Ular 2 xil bo'ladi:

1. САП – qizdirib presslangan aluminiy kukuni («спечённый алюминиевый порошок»).

2. САСП – qizdirib presslangan aluminiy qotishmasi («спечённый алюминиевый сплав»).

САП – bu aluminiy va aluminiy oksidi aralashmasidan iborat ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ning kukunlarining aralashmasidir. Kukun toza texnikaviy aluminiyni azotli muhitga purkash yo'li bilan olinadi. So'ngra maxsus sharikli tegirmonlarda maydalanadi. Dispergatsiya (maydalash) jarayonida zarrachalarning ustki qismi 0,01–0,1 mm qalindlikda alumin oksidi bilan qoplanadi. Tayyor kukun tarkibida 6–22%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  bo'ladi. Markalanishi: САП–1, САП–2, САП–3, САП–4. Kukun sovuq holda qolipda siqilib, briketlar olinadi. So'ngra  $T = 260$ – $400$  MPa da ishlanadi. Aluminiy bu yerda bog'lovchi vazifasini bajaradi.

CAC – bu Fe, Ni, Cr, Mn, Cu bilan legirlangan alumin kukuni bunda oz miqdorda  $\text{Al}_2\text{O}_3$  bo'ladi. CAC – 1 da 25–30% Si va 7% Ni bor.

**Aluminiy qotishmalarini klassifikatsiyasi.** Alumin qotishmalarining asosiy legirlovchi elementlari: Cu, Mg, Si, Mn, Zn va kamroq miqdorda: Ni, Li, Ti, Beriliy, Sirkoniy bo‘ladi. Bularning ko‘pchiligi chegaralangan qattiq eritma hosil qiladi. Alumin qotishmalar quyi-dagi mezonlar bo‘yicha klassifikatsiyalanadi:

- ishlab chiqarish texnologiyasi;
- termik ishlashga moyilligi;
- xossalariqa qarab.

Barcha alumin qotishmalarini uchta guruhga bo‘lish mumkin:

1. Deformatsiyalanadigan qotishmalar (termik ishlash natijasida puxtalanadigan va puxtalanmaydigan).

2. Quyma qotishmalar.


3. Kukun metallurgiyasi asosida olinadigan qotishmalar: САП.

Deformatsiyalanadigan va quyma alumin qotishmalar orasidagi chegara – bu aluminiy qattiq eritmasini evtektika haroratida to‘yinish chegarasidir (8.1-rasm). A – deformatsiyalanadigan qotishma. Bu ham ikki bo‘lakdan iborat:

I – puxtalanmaydigan termik ishlanganda;

II – puxtalanadigan termik ishlanganda.

Puxtalanadigan va puxtalanmaydigan qotishmalar chegarasi – bu aluminiy qattiq eritmasini uy haroratida to‘yinish chegarasidir.

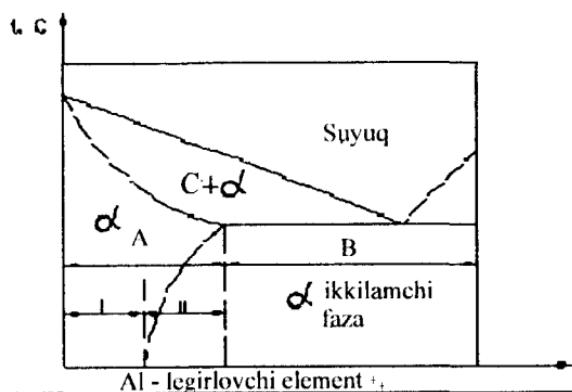


**8.1-rasm. Aluminiy qattiq eritmasini evtektika haroratida to‘yinish grafigi:** A -deformatsiyalanadigan qotishma; B - quyma qotishma I - puxtalanmaydigan termik ishlash bilan II - puxtalanadigan termik ishlash bilan.

Aluminiy – oq kumush rangli metall, kristall panjarasi – yoqlari markazlashgan kub. O'ziga xos xususiyatlari: katta bo'lmagan zichlik ( $2700 \text{ kg/m}^3$ ), yuqori elektr o'tkazuvchanlik ( $\sigma=3,4 \cdot 10^7 \text{ Sm/m}$ ) va plastiklik, yaxshi payvandlanadi, bosim ostida yaxshi ishlanadi, lekin yaxshi qirqib ishlanmaydi, quygandan keyin katta miqdorda cho'kish hosil qiladi. Havoda yengil oksidlanib, zich oksid pylonka – A1203 hosil qiladi, bu pylonka korroziyabardoshlikni ta'minlaydi. Mexanik xususiyatlari nisbatan past bo'lib, materialning sofligiga bog'liq.

Doimiy uchraydigan begona jinslarning miqdoriga qarab, juda sof aluminiy – A999 (qo'shilmalari 0,001%), sofligi yuqori aluminiy – A995 A99, A97, A95 (0,005...0,500% qo'shilmalar) va texnik toza aluminiy – A85, A8, A7, A5, A0 (0,15...1,00% qo'shilmalar) turlari bo'ladi. Qo'shilmalar (begona jinslar) aluminiyning elektr va texnologik xususiyatlariga, korroziyabardoshligiga jiddiy ta'sir qiladi (8.1-rasm). Aluminiy tarkibida uchrab turadigan asosiy qo'shilmalar temir va kremniydir. Temir aluminiyning mustahkamligini birmuncha oshirsa, elektr o'tkazuvchanligi va plastikligini pasaytiradi. Kremniy boshqa qo'shilmalar: mis, magniy, rux, marganets, xrom, nikel singari, aluminiyni mustahkamlovchi asosiy qo'shilmalardan biri hisoblanadi.

Alumining mustahkamligi nisbatan kichik bo'lgani uchun yuk tushmaydigan detallarni va konstruksiyalar elementlarini tayyorlash uchun ishlatiladi, issiq o'tkazuvchanlik, korroziyabardoshlilik, yengillik kabi asosiy ekspluatatsiya xususiyatlari bilan o'zini ko'rsatadi. АД ва АД-1 texnik alumin listlar, chiviqlar, profillar ko'rinishidagi yarimmahsulot sifatida ishlab chiqiladi. Yuqori darajada toza aluminidan zarqog'oz, tok o'tkazuvchi va kabel buyumlari ishlab chiqariladi. Juda yuqori toza alumin olish uchun zonali eritish yoki zonali qayta kristallanish usuli qo'llanadi. Bu usul qattiq va suyuq fazalarda gi qo'shilmalarning turli eruvchanligiga asoslanadi. *Zonali eritish usuli* tozalanadigan metalldan tayyorlangan uzun sterjenda tor erigan zona hosil qilib, uni sterjen uzunligi bo'ylab surib borishga asoslangan. Bu usul bilan begona jinslar miqdori 0,0001% gacha bo'lgan toza alumin olish mumkin.

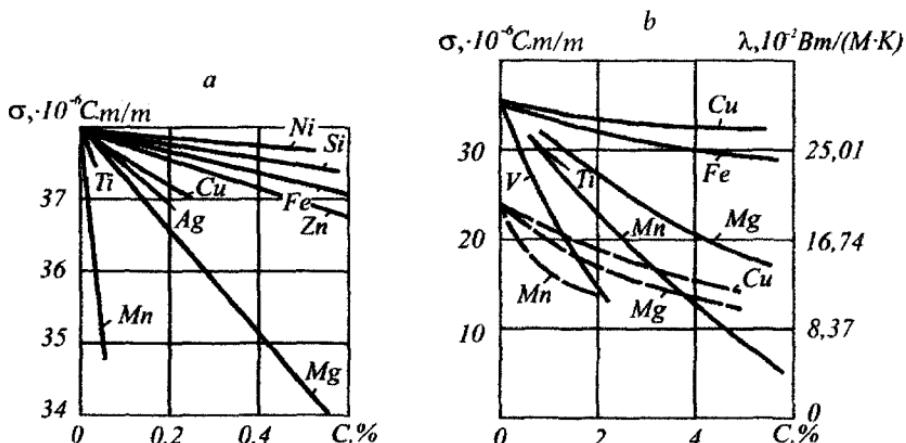

**8.2-rasm. Aluminning elektr- va issiq o'tkazuvchanligiga begona jinslarning (a) va qo'shilimalarning (b) ta'siri; (sidirg'a chiziqlar – elektr o'tkazuvchanlik  $\sigma$ , punktir chiziqlar – issiq o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti.**

Alumin qotishmalari mashinasozlikda keng qo'llanadi. Aluminni legirlash uchun, asosan, mis, magniy, kremliy, marganets, nikel, titan, berilliyl, qalay qo'llanadi. Legirlovchi elementlarning aksari alumin bilan qattiq eritmalar va intermetall fazalar hosil qiladi:  $\text{CuAl}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{CuMg}$ ,  $\text{Al}_3\text{Mg}$  va b.

Alumin qotishmalari tayyorlash texnologiyasi, termik ishlovdan keyin mustahkamlanish darajasi va ekspluatatsiya xususiyatlari bilan tafsiflanadi.

Alumin qotishmalarini mustahkamlash uchun 415...505 °C ( $\Delta 1$ ,  $\Delta 18$ ) yoki 490...500 °C ( $\Delta 16$ ) haroratlarda toblab, sovuq suvda sovitiladi. Shundan so'ng, eskirtiriladi, natijada, korroziya bardoshliligi oshadi. Tabiiy (bir necha sutka davomida) yoki sun'iy (10...24 soat) eskirtirish natijasida o'ta to'yingan Al-Cu va Al-Cu-Mg qattiq eritmalar parchalanishi natijasida qotishmaning mustahkamligi ortadi. Korroziyaga bardoshliligini oshirish uchun alumin qotishmalardan tayyorlangan buyumlar sirti plakirlandi, ya'ni texnik aluminiy bilan qoplanadi yoki anodli qutblanish ishlovi berib qoplanadi.

Duraluminlar aviatsiyada keng qo'llanadi. D1 qotishmasidan parraklar, D16 dan – fyuzelyajlarning elementlari, D18 dan – parchin-mixlash elementlari tayyorlanadi.

*Mustahkamligi yuqori alumin qotishmalarga Al-Zn-Mg-Cu sistemasidagi B95, B96, B96S markalar kiradi. Legirlovchi element sifatida marganets va xrom ishlatalidi; ular qotishmaning korroziya bardoshligini va eskirish samarasini oshiradi. Bunday qotishmalarning mustahkamlik xususiyatini kerakli darajaga yetkazish uchun ( $\sigma=600\ldots700$  MPa) 460…480 °C da toblab, keyin, 120…140 °C da sun'iy eskritiriladi. Bu qotishmalarning mustahkamlik ko'rsatkichlari duraluminnikidan yuqori, biroq plastiklik jihatni kamroq, kuchlanishni to'plovchi shakllarga va kuchlanish ostida korroziya muhitiga sezgir. Buyumning korroziyabardoshligini oshirish uchun, sirti Al+1%Zn qotishmasi bilan plakirlanadi. Bu qotishmadan, aviasozlikda, 120°C gacha haroratlarda ishlataladigan, yuklama ostida bo'ladigan konstruksiyalar tayyorlanadi.*

300 °C gacha haroratlarda ishlataladigan buyumlar katta haroratlarga mustahkam AK-4, AK-4-I qotishmalaridan tayyorlanadi. Ularning kimyoviy tarkibi murakkab, temir, nikel, mis va CuAl<sub>2</sub>, CuMgAl<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>Mn<sub>2</sub>Cu va b. fazalarni mustahkamlovchi elementlar bilan legirlanadi. Diffuziya jarayonlarini sekinlatuvchi mis, marganets, titan bilan legirlash qotishmaga katta haroratlarda ham mustahkamligini yo'qtomaydigan xususiyat beradi. Bunday qotishmalaridan dvigatelarning porshenlari, porshen kallaklari, kompressorlarning parraklari tayyorlanadi va toblab, sun'iy eskritiriladi.

## **8.2. Mis va uning qotishmali**

Mis – pushti-qizil rangli metall bo'lib, zichligi 8,95 g/sm<sup>3</sup>, erish harorati – 1083°C. Mis olinadigan muhim tabiiy manba – oltin-gugurtli rudalar: mis kolchedan (xalkopirit), bo'rnit, xalkozin va oksidlangan mis rudalaridir. Misning xususiyatlari ko'p jihatdan undagi begona jinslar miqdoriga va ularning misda eruvchanligiga bog'liq. Bunday jinslar mis va uning qotishmalariga turlicha ta'sir qiladi: mustahkamligini yo'oshiradi, yo'pasaytiradi, qirqib shak-

lanishini yaxshilaydi, issiq va elektr o'tkazuvchanligini, korroziya-ga bardoshlilikini kamaytiradi.

Misning mashinasozlik materiali sifatidagi asosiy afzalligi issiq va elektr o'tkazuvchanlik, plastiklik, korroziyabardoshlik ko'rsatkichlarining balandligidir. Misga xos bo'lgan kamchiliklar: quyilish xususiyatining yomonligi, qirqib ishlash noqulayligi, nisbatan kam mustahkamlik bo'lib, ularni yo'qotish uchun mis turli elementlar bilan legirlanadi.

Misning rux, qalay, qo'rg'oshin va boshqa elementlar bilan qotishmalari – jez (latun)lar va bronzalar ham mashinasozlikda ko'p qo'llanadi. Bronzaning maxsus turlari – melxior, neyzilber, kuppal, kopellar ma'lum. Jezlar va bronzalar mashinasozlikda korroziyabardosh va antifriksion detallar tayyorlash uchun ishlatiladi.

Begona jinslar misning fizik-mexanik tavsiflariga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Shunga qarab, begona jinslarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: qizigan va sovuq holida bosim bilan ishlov berгanda mustahkamligini pasaytiradigan ( $O_2$ , Pb, S, Se, Fe, Sb, Bi); qirqib ishlanuvchanligini yaxshilaydigan (Se, Pb, Te, Si); issiq va elektr o'tkazuvchanligini pasaytiradigan (Pb, As, Sb, Fe, Al, P); korroziyabardoshlilikni pasaytiradigan ( $O_2$ , Fe); korroziyabardoshlilikni oshiradigan (Be, Al); mustahkamligini oshiradigan (Fe, P).

Misning xususiyatlari ko'p jihatdan begona jinslarning mis matritisasida eruvchanligi bilan aniqlanadi. Shunga qarab, misda eriydigan (Ni, Zn, Sb, Al,  $H_2$ , As, Sn, S) va amalda erimaydigan yoki chekli eriydigan ( $O_2$ , Fe, Bi, Pb, Se, Te, P) qo'shilmalar (begona jinslar) bo'ladi.

MDH mamlakatlari sanoatida misning quyidagi markalari ishlab chiqariladi: katodli – MB4к, MOОк, MOKо, MOк, M1к; kislorodsiz – MOОб, MOб, M1б; katodli, qayta eritilgan – M1б; nordonlashtirilgan – M1р, M2р, M3р, M3.


Begona jinslarning miqdoriga qarab, misning markalari quyidagi-cha belgilanadi: MOO (99,99% Cu), MO (99,95% Cu), M1 (99,9% Cu), M2 (99,7% Cu), M3 (99,50%).

Misning, mashinasozlik materiali sifatidagi asosiy afzalliklari – katta qiymatli issiq va elektr o'tkazuvchanligi, plastikligi, korro-

ziyabardoshliligi va ular bilan birga kelgan yuqori mexanik xususiyatlaridir. Misning kamchiliklari quyilish xususiyati va qirqib ishlanylchanligining yomonligidir.

Mis elektr va issiq o'tkazuvchanlikni o'lhash uchun etalon qilib olingan, uning bu ko'rsatkichlari 100% deb qabul qilinadi, boshqa materiallarning ko'rsatkichlari misga nisbatan o'lchanadi. Aluminiy va temirning shu ko'rsatkichlari, tegishli tarzda 60% va 17%.

Quyilgan holatdagi misning tavsiflari:  $\sigma_b = 160 \text{ MPa}$ ;  $\sigma_y = 35 \text{ MPa}$ ;  $\delta = 25\%$ . Qizigan holda deformatsiyalangan misda bu ko'rsatkichlar: 250 MPa; 95 MPa; 50%. Misning mexanik, texnologik, antifriksion va boshqa xususiyatlari qiymatlari qanday zarurligiga qarab, unga legirlovchi elementlar qo'shiladi.

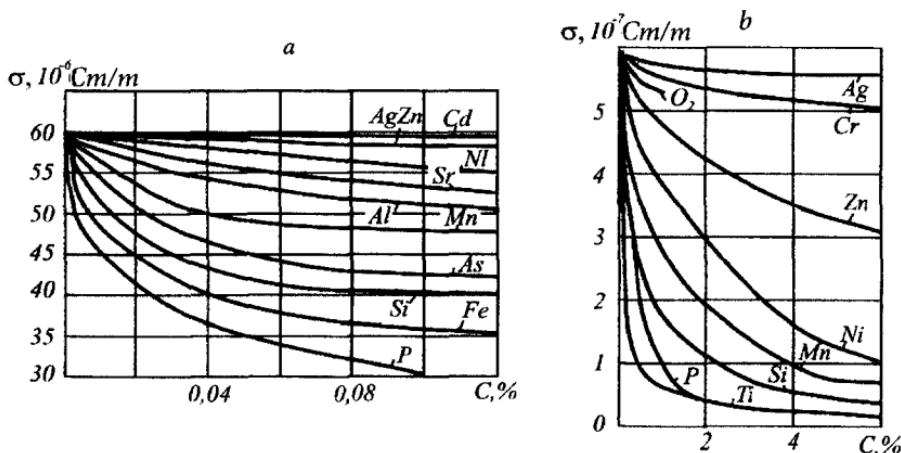

**8.3-rasm. Begona jinslar (a) va qo'shilmalar (b)ning elektr o'tkazuvchanlikka (mis) ta'siri.**

Hozirgi vaqtarda misning rux, qalay, aluminiy, kremniy, berilliyl, marganets, nikel bilan qotishmalari ko'p qo'llanadi. Mis qotishmalarda qo'shilma sifatida ishlatiladigan elementlar qotishma markasida indekslar yordamida ifodalanadi: Al-A; Ba-Бр; W-Вам, Внм, Вэл; Ви-Ви; V-B; Cd-Гм; Ga-Гл; Ge-Г; Fe-Ж; Au-Зл; Co-K(Ко); Si-Кр(К); Mg-Мг; Mn-Мс; Cu-М; As-Мш; Ni-Н; Sn-O; Pb-С; Se-Ст; Ag-Ср; Sb-Су; Ti-Ти; Р-Ф; Zn-С.

Mis qotishmalari, kimyoviy tarkibiga ko'ra, jez(latun)lar, bronzalar, mis-nikel qotishmalariga: texnologik vazifalariga ko'ra – deformatsiyalanadigan va quyiladigan; termik ishlovdan keyin mustahkamligining o'zgarishiga qarab – mustahkamlanadigan va mustahkamlanmaydigan turlarga ajratiladi.

Asosiy legirlovchi elementi rux bo'lgan mis qotishmalari *jez(latun)lar* deyiladi. Legirlovchi elementlarning miqdoriga qarab, ikki elementli (oddiy) va ko'p komponentli (legirlangan) jezlar bo'ladi. Birinchisi І harfi va raqamlar bilan markalanadi. Bu raqamlar qotishmadagi mis miqdorining o'rtacha qiymatini ko'rsatadi. Masalan, І90 markali latunda mis miqdori 90%, qolgani – rux.

Ko'p komponentli jezlarning markasidagi harflar va raqamlar legirlovchi elementlar va ularning miqdorini (foizlarda) bildiradi. Masalan, alumin-nikel-kremniy-marganetsli latun (jez): ЛАНКМс 75–2-2,5–0,5–0,5da 75% mis, 2% aluminiy, 2,5% nikel, 0,5% kremniy, 0,5% marganets bor, qolgani ruxdan iborat.

*Bronzalar* – asosiy komponentlari qalay, alumin, berilli, kremniy, qo'rg'oshin va boshqa elementlardan iborat mis qotishmalaridir. Rux legirlovchi element (qo'shilma) sifatida ishtirok etishi mumkin. Bronzalar "Бр" harflari va raqamlar bilan markalanadi, jezlar markasidagi kabi ma'noga ega. Masalan, БрОФ 6,5–0,15-markasida 6,5% qalay, 0,15% fosfor bor, qolgani – mis.

Misning nikel va boshqa legirlovchi elementlar bilan qotishmasi – maxsus turdag'i bronza bo'lib, ular *melxior, neyzilber, kunial, kopal* va b. nomlar bilan ataladi. Ularni markalash prinsipi jezlar va oddiy bronzalarniki kabi. Masalan, "MHЖMs 30–1–1" markali melxiorda 29...33% nikel va kobalt, 0,5...1,0% marganets, 0,5...1,0% temir bor, qolgani – mis. "MHSC 16–29–1,8" markali neyzilberda 15...16,7% nikel va kobalt, 1,6...2% qo'rg'oshin, 51...55% mis bor, qolgani rux.

Suyuqlanish harorati – 1083°C, zichligi – solishtirma og'irligi  $g = 8,93 \text{ kg/sm}^3$  ga teng. Kristall panjarasi yoqlari markazlashgan kub. Mustahkamligi  $\sigma_v = 240 \text{ MPa}$  ( $24 \text{ kg/mm}^2$ ), nisbiy uzayishi  $\delta = 50\%$ , qattiqligi  $HV = 35$ .

Yuqori issiqlik va elektr o'tkazuvchanlik, plastiklik, korroziyabar-doshlik qobiliyatlariga ega.

Kamchiliklari – past quymakorlik xususiyatlari, kesib yomon ishlaniши, nisbatan puxtamasliliklarni har xil elementlar bilan legirlash orqali yo'qotish mumkin.

Misning fizik-mexanik xossalariга qo'shimchalar yetarli ta'sir qiladi. Shu nuqtayi nazardan qo'shimchalar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Bosim bilan ishlashda (sovuq va issiq holda) puxtalikni pasaytiruvchilar elementlar: O<sub>2</sub>, Pb, S, Se, Fe, Sb, Bi.
2. Qirqib ishlashni osonlashtiruvchilar: Se, Pe, Te, Si.
3. Issiq va elektr o'tkazuvchanlikni pasaytiruvchi elementlar: Pb, As, Sb, Fe, Al, P.
4. Korroziyabardoshlikni kamaytiruvchilar: O<sub>2</sub>, Fe.
5. Korroziyabardoshlikni oshiruvchi elementlar: Be, Al.
6. Mis puxtaligini oshiruvchi elementlar: Fe, P.

Quyidagi markali mis chiqariladi: katodli – MV<sub>4</sub><sub>k</sub>; MOO<sub>k</sub>; MO<sub>ku</sub>; MO<sub>k</sub>; M1<sub>k</sub>; kislорodsiz – MOO<sub>b</sub>; MO<sub>b</sub>; M1<sub>b</sub>; katodli qayta eritilgan – M1<sub>u</sub>; qaytarilgan- M1<sub>r</sub>; M2<sub>r</sub>; M3<sub>r</sub>; M3.

Qo'shimchalarning miqdoriga qarab: MOO (99,99% Cu), MO (99,95% Cu), M1 (99,9% Cu); M2 (99,7% Cu); M3 (99,5% Cu).

Mis qotishmalari kimyoviy tarkibiga qarab: **latunlar, bronzalar, mis-nikel qotishmalariga** bo'linadi. Texnologik vazifasiga qarab deformatsiyalanadigan va quyma bo'ladi. Mexanik ishlashdan so'ng puxtalanishiga qarab: puxtalanadiganlar, termik ishslash bilan puxtalanmaydigan bo'ladi.

**Latunlar.** Mis qotishmasida rux asosiy legirlovchi komponent – tashkil etuvchi bo'lsa, qotishma latun deb nomlanadi. Ular ikki komponentli va ko'p komponentli bo'ladi. Ikki komponentilari JI90 kabi markalanadi: bunda 90% mis, qolgani rux hisoblanadi.

Ko'p komponentisi: ЛАНКМс 75–2-2,5–0,5–0,5 bu 75% Cu; 2% – Al; 2,5% – Ni; 0,5% – Si; 0,5% marganes; qolgani rux degani.

Amaliyotda tarkibida 45% gacha rux bo'lgan latunlar ishlatiladi.

Mexanik va texnologik xossalariни yaxshilash uchun Fe qo'shiladi. Qo'rgoshin plastiklikni yomonlashtiradi, fosfor qattiqlikni oshirib, plastiklikni ancha pasaytiradi. Al; Si; Mn xossalariга ta'sir qilmaydi. Korroziyabardoshlikni oshirish uchun Al; Si; Mn; Ni qo'shiladi.

Qalay qo'shilsa mexanik ishlash osonlashadi va ishqalanib yeyilishga qarshiligi ortadi.

**Bronzalar.** Mis qotishmasida asosiy komponentlar Sn, Al, Be, Si, Pb bo'lsa, qotishma bronza deyiladi. Misning nikel va boshqa legirlovchi elementlar bilan qotishmalari bronzaning alohida turlari bo'lib, ularni melxior, neyzilber, kunial, kopelyam deb nomlashtadi.

Bronzalar 2 turga bo'linadi: a) qalayli; b) maxsus qalaysiz.

Qalayli bronzalar yuqori antifriksion-ishqalanib yeyilishga bardosh xususiyatiga ega, qizib ketishga befarq, sovuqqa chidamli, magnit emas. Kamchiligi quymada g'ovaklar hosil bo'lishiga moyilligi. Fosfor bilan legirlansa, mexanik, texnologik va antifriksion xossalari ortadi. Qo'rg'oshin qo'shilsa zichligi oshadi, antifriksionligi ortadi, qirqib ishlash osonlashadi, lekin mexanik xossalari yomonlashadi. Rux texnologik xossalarni, temir(0,09%) esa mexanik xosalarni yaxshilaydi. Legirlash darajasi me'yordan oshirib yuborilsa, korroziyabardoshligi va texnologik xossalari keskin pasayadi.

Mis va qo'rg'oshin, qattiq holida, bir-birida mutlaqo erimaydi. Shuning uchun qo'rg'oshinli bronzalar qotganidan keyin alohida mis kristallari va alohida qo'rg'oshin aralashmasidan iborat bo'ladi. Bunday struktura qotishmani ishqalanishga chidamli va issiq o'tkazuvchan bo'ladi. Shuning uchun ham qo'rg'oshinli bronzalar katta tezlik bilan ishlaydigan ishqalanish juftlari uchun ishlataladi. Ularning mexanik xususiyatlari va korroziyaga chidamliligini oshirish uchun nikel va qalay bilan legirlanadi.

Mis qotishmalari ichida berilliylili bronzalar yuqori mustahkamligi, yeyilishga bardoshliligi va korroziyalovchi muhitga chidamliligi bilan ajralib turadi. Cu-Be qotishmalarida, berilliyning  $\alpha$ -eritmasi – misda,  $\gamma$ -fazasi – ularning elektron birikmasida mavjud. Harorat pasayganda  $\alpha$ -fazaning miqdori kamayadi. Bu, berilliylili bronzani toblab, sun'iy eskitirganda termik mustahkmlanish effekti sodir bo'lishiga olib keladi. Berilliylili bronzadan tayyorlangan buyumlar 500 °C gacha haroratda ishlay oladi, qirqib ishlanishi va payvandlanishi – yaxshi, katta tezliklar va yuklamalarga ham chidaydi.

Bronzalarni arzonlashtirish uchun marganets, titan, nikel, kobalt bilan legirlanadi, ularning tarkibi, mexanik xususiyatlari va qo'llanish sohalari berilgan.

Mis asosida shunday qotishmalar ishlab chiqilganki, ularning ekspluatatsiya tavsiflarini, mexanik legirlash yo'li bilan kerakli holatga keltirish mumkin. Bunda kukun komponentlar maxsus qurilma – “attritor” yordamida aralashtiriladi. Oksidlar, nitridlar va boshqa birikmalarning nanodispers zarralari ko'rinishidagi mustahkamlovchi faza mis bilan legirlovchi qo'shilmalar o'rtasidagi mexanokimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'ladi.

### 8.3. Titan va uning qotishmaları

Sanoat va texnikaning rivojlanishi jarayonida **erish harorati yuqori bo'lgan materiallarga** bo'lgan talabni oshirdi, qiyin eriydigan metallarning erish temperaturasi  $1539^{\circ}\text{C}$  (toza temir erish) dan yuqori bo'ladi va bularga quyidagilar kiradi: **titan, sirkoniy, gafniy, vanadiy, niobiy, tantal, xrom, molibden, reniy, osmiy, radiy**. Platina guruhidagi metallar ham qiyin eriydigan metallarga kiradi, lekin ularni qabul qilingan qoidaga qarab nodir metallar guruhiba qo'shiladi.

Gafniy, radiy, osmiy, reniylar kam uchraydigan elementlarga kiradi. Amalda ko'p ishlatiladigani – volfram, molibden, tantal, titan, sirkoniy hisoblanadi.

Erish haroratlari: W= $3400^{\circ}\text{C}$ ; Re= $3180^{\circ}\text{C}$ ; Ta= $2996^{\circ}\text{C}$ ; Mo= $2625^{\circ}\text{C}$ ; Nb= $2500^{\circ}\text{C}$ ; Hb= $2222^{\circ}\text{C}$ ; Cr= $1910^{\circ}\text{C}$ ; V= $1900^{\circ}\text{C}$ ; Zr= $2860^{\circ}\text{C}$ ; Ti= $1725^{\circ}\text{C}$ .

Qiyin eriydigan metallarning mexanik, elektrik, fizik xossalari ning bir-biriga mosligi (“optimal”) ularni ko'p sohalarda ishlatilishiغا sababdir.

Qiyin eriydigan metallarning mexanik xossalari ularning qo'shimchalardan ( $\text{N}_2$ ;  $\text{O}_2$ ; S) tozaligiga, termik va mexanik ishlovi-ga bog'liq.  $\text{N}_2$ ; C;  $\text{O}_2$ ;  $\text{H}_2$  lar volfram, tantal, molibden, niobiylarni mo'rlashtiradi. Dastlab plastik deformatsiyalab, so'ng bo'shatilsa mustahkamlik ortadi.

Qiyin eriydigan metallar (QEM)ning eng kerakli ekspluatatsion xossalariga ularning ishlash harorati, termoemissiya tokining zichligi, nisbiy elektroqarshiligi kiradi. Shuning uchun ular radio va elektron apparaturalarida ko‘p ishlatiladi.

W-Mo; W-Cu; W-Ag larning elektroerroziya yeyilishiga qarshiligi katta, shuning uchun ular yuqori yuklangan kontaktlarda ishlatiladi.

W ning erish harorati ancha yuqori – 3410°C. U qattiq qotishmalarни ishlab chiqarishda va po‘latlarni legirlashda ishlatiladi.

Nb – atom texnikasida, elektrotexnikada, radioelektronikada, asbobsozlik va o‘tga chidamli po‘latlarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

Ta – tashqi muhit ta’siriga chidamliligi nodir metallardan qolishmaydi. Shuning uchun u korroziyaga va yeyilishga chidamli qotishmalar olishda ishlatiladi.

Re – mexanik xossalari yuqori, elastik deformatsiyasi yuqori, korroziya bardosh. Reniyning molibden va nikel bilan qotishmasi yuqori haroratda ham yuqori puxtalikka ega.

Zr – QEMlar ichida eng ko‘p qo‘llaniladi. Sababi, tabiatda yetarli tarqalganligi, korroziyabardoshligi, texnologikligi. Uni tozalab “naklep” – qilinsa, uning mexanik xossalari ortadi. KEM asosan kukun metallurgiyasi usuli bilan qayta ishlanadi.

Ti – 1725°C da eriydi, 3000 °C da qaynaydi. Solishtirma og‘irligi  $g=4,54\text{kg/sm}^3$ . Ikki xil allotropik shaklga ega: 882°C dan yuqorida b-titan, pastda a-titan holida. a-titanning kristallik panjarasi geksagonal, atomlari zinch joylashgan. b-titanning kristallik panjarasi hajmi markazlashgan kub.

Titan 1791-yilda kashf etilgan bo‘lib, yer po‘stlog‘idagi zaxiri bo‘yicha 4-o‘rinda (Al, Fe, Mg dan keyin) turadi.

Titan yaxshi kesiladi, bolg‘alanadi va prokatlanadi. Titanni prokatlab, tunika, lenta va hatto zarli (“folga”) titan qog‘ozni hosil qilish mumkin.

Titanning korroziyabardoshligi zanglamas po‘latlardan ham yuqori. Titan atmosferada, chuchuk suvda, dengiz suvida, organik kislotalarda, ba’zi anorganik kislotalarda, o‘yuvchi ishqorlarda korroziyanmaydi. Titan havoda 400–600°C qizdirilganda uning sirti yupqa oksid plyonkasi bilan (parda bilan) qoplanadi, bu pardasi o‘zi ostidagi qismini

korroziyalanishdan saqlaydi. Yana qizdirilsa, kislorod eriy boshlaydi. Natijada titanning plastikligi pasayib ketadi. Titan xlorid, sulfat va ftorid kislotalar ta'siridagina korroziyalanadi.

Titan yuqoridagi xossalariga asosan hozirgi kunda energetika sohasida kondensatorlar, turbinalar, issiqlik almashinish apparatlarida keng qo'llanib kelmoqda.

Titan aluminiydan ozroq og'ir (zichlik – Al uchun  $g=2,7 \text{ g/sm}^3$ ; Ti uchun  $g=4,51 \text{ g/sm}^3$ ; Fe uchun  $g=7,68 \text{ g/sm}^3$ ). Lekin puxtaligi aluminiy puxtaligiga qaraganda 3 barobar ortiq.

Titanning kamchiliklari ham bor: elastiklik moduli po'latnikidan ikki barobar kichik. Bu bikir va ustuvor konstruksiyalar yaratishni qiyinlashtiradi. Yuqori haroratdagina emas, balki normal haroratda ham yeyiluvchanlik xossasini namoyon qiladi.

Quyidagi 8.1-jadvaldan ko'rinish turibdiki, titan tarkibidagi qo'shimchalar miqdorining ortib borishi bilan, uning qattiqligi, mustahkamligi ortib plastikligi kamayib boradi.

### **Titanning xossalari**

**8.1-jadval**

Titan markasi	G'ovak titandagi qo'shimchalar miqdori, % hisobida							Mexanik xossalari				
	Fe	Si	C	Cl <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	S, kg/mm <sup>2</sup>	d, %	y, %	A <sub>n</sub> , kGm <sup>2</sup> /cm	HV
BT00	0,15	0,05	0,05	0,06	0,1	0,03	----	38	36	64	--	115
BT0	0,15	0,05	0,05	0,06	0,1	0,03	0,01	46	28	50	10	145
BT1	0,01	0,1	0,06	0,08	0,2	0,05	0,03	53	24	42	5	165
BT2	0,3	0,1	0,06	0,1	0,2	0,06	0,02	60	20	35	5	185

BT1, BT2-markali texnikaviy titandan xivich (prutok), tunuka, lenta, pokovka kabi yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanadi.

Mexanik xossalari yuqori emasligi sababli texnikaviy titan konstruksion material sifatida juda kam ishlatiladi.

Titan qotishmalari quyidagicha klassifikatsiya qilinadi:

1. Qayta ishlash texnologiyasiga qarab: quyma, deformatsiyaladigan.

2. Mexanik xossalariqa qarab: me'yoriy puxtalikdagi, o'tga bardosh, yuqori puxtalikdagi, plastikligi oshirilgan.
3. Termik ishlanishiga qarab: puxtalanadigan va puxtalanmaydigan.
4. Strukturasiga qarab: a-; a+b, va b-qotishmalar.

O'rta puxtalikdagi titan qotishmalari: BT5, OT4. Asosida Al (3–5%), Mn(1,5%).

Yuqori puxtalikdagi titan qotishmalari: BT14, BT15, BT16. Asosida Al(2,5–4%), Mo (3–7,5%).

O'tga bardosh titan qotishmalari: BT3–1, BT8, BT9. Asosida Al(5,5–8%), Mo (1,5–3,5%).

Yuqori haroratda – 300–600 °C titan qotishmalari mustahkamligi Al, Mg qotishmalarinikidan bir necha barobar yuqori.

### **Nazorat savollari:**


1. Qanday metallar massasi yengil hisoblanadi?
2. AK-4; AK-4–1 qotishmalarga ta'rif bering?
3. SAP – nima? Qanday olinadi?
4. Misning asosiy qanday qotishmalarini bilasiz?
5. Titan xossalariqa qo'shimchalarining tarkibini ta'siri qanday?
6. Titanni bosim ostida ishlash mumkinmi?
7. Titanni zanglamaslik xususiyatini tushuntiring?

## **9-BOB. NOMETALL MATERIALLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI**

### **9.1. Shishalar**

**Shisha tuzilishi.** Shisha tuzilishi deganda, undangi atom hamda ionlarning o'zaro joylashish geometriyasi va uni zarrachalari orasida-gi o'zaro kimyoviy bog'lanish xarakteri ko'zda tutiladi. Ma'lumki, shisha strukturasi suyuqlik strukturasiga to'g'ri keladi.

Qattiq jismarda barcha atomlar kristallik panjaraga joylashgan bo'ladi. Shishasimon holatda atomlarning bunday joylashish tartibi yo'q, ammo shishani suyuq deb ham bo'lmaydi. Shishada atomlar o'rta tartibda joylashgan. Uning masofasi atomlararo masofasidan ozgina kattaroq. Kremniy ikki oksidi tuzilishi 9.1-rasmda ko'rsatilgan.

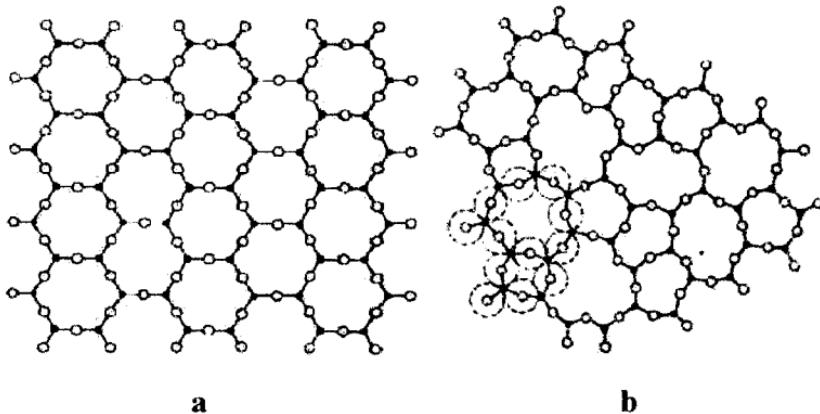

**9.1-rasm.  $\text{SiO}_2$  ning tuzilishi a- kvartsli kristall ko'rinishida,  
b- kvartsli shisha ko'rinishida.**

**Shisha xossalari.** Shishaning har xil turlari jamiyatning barcha sohalarida keng ishlatalidi: qurilishda, tasviriy san'atda, optikada, tibbiyotda, o'lchash asboblarida, energetika sohalarida, aviatsiyasozlikda, harbiy texnikada va h.k.

Shishalar agressiv muhitga chidamli bo‘ganligi sababli, maxsus maqsadlar uchun kimyoviy turg‘un shisha ishlab chiqariladi. Ba’zi texnik shishalarni kimyoviy tarkibi 9.1-jadvalda keltirilgan.

### Ba’zi texnik shishalarni kimyoviy tarkibi

Shisha	SiO <sub>2</sub>	V <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	ZnO	BaO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O
Demza hish	71,0	—	1,5	8,5	3,0	—	—	—	1,58	—
Optik	47,65	—	—	—	—	45,7	—	—	—	6,4
Laboratoriya uslumi	68,57	2,49	3,46	8,36	0,81	—	—	—	9,66	6,1
Psichika tipologiyasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oksiborosilikat	80,5	10,5	2,5	2,0	—	—	—	—	4,5	—
Qiziqin maydigan	86,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—
Sav o‘khangichchi	72,3	9,21	3,52	1,55	—	—	—	—	8,63	0,6
Yuqori gili	57,4	3,2	23,6	4,7	2,7	—	—	—	1,9	0,5
Tenzometrik	67,5	2,0	2,52	7,0	—	—	7,0	—	14,0	—
Voltorski	78,5	14,0	—	—	—	—	—	—	5,5	1,5
Ishqoziz	63,3	15,0	3,5	—	—	—	4,2	12,0	—	—
Shisha toba	53,0	12,0	12,0	17,0	4,0	—	—	—	2,0	—
Kuvaldi	99,95	—	0,01	0,03	0,01	—	—	—	0,04	—

**Zichlik** – bu shishaning kimyoviy tarkibiga bog‘liq. Eng kam zichlik silikatli shishada  $\gamma = \frac{220\text{kg}}{\text{m}^3}$  bo‘ladi. Oddiy natriy-kalsiy-silikatli shisha zichligi  $\gamma = 2600\text{kg/m}^3$ ga teng. Harorat ko‘tarilishi bilan (1300°C gacha) shisha zichligi 6–12%ga kamayadi.

**Mustahkamlik.** Oddiy shishalarda siqilishga mustahkamlik  $\sigma_{kis} = 500 - 200\text{MPa}$  bo‘ladi. Toblash bilan mustahkamlikni 3–4-marta ko‘tarish mumkin.

Silikat shisha olishni negizli- bazaviy usuli bu kvartsli qum (SiO<sub>2</sub>), soda (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) va ohak (Ca O) aralashmasini eritish, natijasida  $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6 \text{SiO}_2$  tarkibli kimyoviy kompleks hosil bo‘ladi. Shishaning asosiy uch turi farqlanadi: kalsiy-natriyli, kaliy-kalsiyli, kaliy-qorg‘oshinli. Bularidan tashqari g‘ovakli, borosilikatli, tiniq, optik, rangli, badiiy va h.k. turlari ham bor.

**Kalsiyli-natriyli** (sodali-ohakli) shisha ( $1\text{Na}_2\text{O} \cdot 1\text{CaO} \cdot 6 \text{SiO}_2$ ) onson eriydi, yumshoq va shuning uchun unga ishlov berish oson.

**Kvartsli shisha** yuqori tozalikdagagi kremnezymoli xomashyonini eritib olinadi, kimyoviy formulasi SiO<sub>2</sub>. Kvartsli shisha tabiiy holda

ham uchraydi. Bu qum kon –uyumlariga yashin tushushi natijasida hosil bo‘ladi. Kvartsli shishani harorat ta’sirida kengayish koefitsiyenti juda ham kichik. Shuning uchun aniq mexanikaning detallari yasaladi, masalan, mayatnikli soatlar detallari.

**Optik shisha** linzalar, prizmalar yasashda ishlataladi. Ximiya-laboratoriya shishasi – bu shunday shishaki, yuqori ximik va termik turg‘unlikka ega. Bunday shishalarning asosiy tashkil etuvchisi kremniy ikki oksidi ( $SiO_2$ ), bo‘lib 70–75% ni tashkil etadi. Shishaning ikkinchi tashkil etuvchisi kalsiy oksid ( $CaO$ ), u shishani termik turg‘un va uni yanada yaltiroq qiladi.

Navbatdagi tashkil etuvchi bu ishqoriy metallarning oksidlaridir:  $Na_2O$  yoki  $K_2O$ , ular 16–17% tashkil qiladi. Optik shishalarga alohida texnik talablar qo‘yiladi, ular birinchi navbatda bir xil va tiniq bo‘lishi kerak.

**Kaliy-kalsiyli** (kaliy ohakli yoki potashli) shisha ( $1K_2O : 1CaO : 6 SiO_2$ ) ancha qiyin eriydigan, qattiq, plastikligi kam, kuchli yaltiroqligka ega bo‘ladi.

**Kaliyli-qo‘rg‘oshinli** ( $1K_2O : 1PbO : 6 SiO_2$ ). Nisbatan yumshoq va eruvchan, lekin og‘ir, qattiq yaltiroqligi va yuqori nur sindirish koefitsiyenti bilan ajralib turadi.

**Rangli shisha** qotgandan so‘ng sariq-yashil yoki havorang –yashil tusda bo‘ladi. Rangini o‘zgartirish mumkin: shix tarkibiga u yoki bu materiallar oksidi qo‘shilsa (qaynatish davrida) shisha rangi o‘zgaradi. Temir oksidi qo‘shilsa shisha rangi havorang-yashildan va sariqdan qizilgacha o‘zgaradi. Marganets oksidi qo‘shilsa sariq va jigar rangdan siyohranggacha, xrom oksidi qo‘shilsa, o‘t-yashil, uran oksidi –sariq-yashil, kobolt oksidi – havorang, nikel oksidi –siyoh rangdan kulrang- jigarranggacha, surma oksidi yoki qizil rang tus beradi.

**Badiiy shisha** vaqtি kelganda narxi bilan oltindan qolishmaydi. Quyidagi 9.2-rasmda badiiy shishadan olinadigan buyumlar va olish jarayoni ko‘rsatilgan.


Shisha puflagichni asosiy asbobi uning trubkasidir. U metalldan yasalgan bo‘lib  $1 \div 1,5$ m uzunlikka ega va uchdan bir qismi yog‘och bilan qoplangan, uchida latundan yasalgan punshtuk bor. Trubka yor-

damida eritilgan shishani pechdan olib shar formaga puflanadi. Bunda dastlab ishlangan shisha yog'och yoki po'latdan yasalgan formaga qo'yib, forma oxiriga to'lguncha unga puflanadi. Tayyor mahsulot trubkadan kesib olinib, pechda pishiriladi. Pishirish 500°C da bir necha soat davomida olib boriladi, bundan maqsad ichki kuchlanishlarni olish. Aks holda tegib ketilsa ham yengishi mumkin.



**9.2-rasm. Badiiy shishadan yasalgan mahsulotlar – a;  
shisha puflovchi ish ustida-b.**

**Tripleks** (lotincha “triplex” – uchlangan – uchtali so‘zidan olingan) – bu ko‘p qatlamlili shisha, ikki yoki ko‘proq organik yoki silikat shishalar o‘zaro maxsus polimer plyonka bilan yoki fotoqotadigan kompozitsiya bilan yelimlangan va urganda sochilib ketmasdan parchalarini “oskopka”larni ushlab turishga qodir. Odatda qizdirishda presslab olinadi. Tripleks shishalari transport oynalarida ishlatalidi, avtomobilarda, temir yo‘lda, samolyotlarda, kemalarda, yana imoratlar deraza va fasadlarida, bronlashda, darz ketadi.

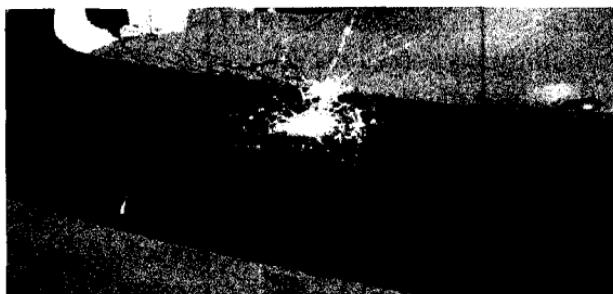

**9.3-rasm. Tripleks shishasidan yasalgan avtomobil oynasiga tosh urulishida hosil bo‘lgan shikastlanish-buzilish-sinish.**

Maxsus tripleks shishalar ham mavjud: tovush yutish (o'tkazmaslik) xususiyatli, isitgich moslamali, rangli, ko'zguli va h.k.

**Sitallar** shishalarni olish davrida kristallanish usulida olinadi. Bir yoki bir necha kristallik fazalardan iborat. Sitallarda mayda dispersli kristallar (2000 NM gacha) shishasimon matriksada bir tekis tarqalgan. Shisha tarkibini, katalizator turini va termik ishlash rejimini o'zgartirib, kerak bo'lgan xossalari sitallarni olish mumkin. Vazifasiga qarab sitallar texnikaviy va qurilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Texnikaviy sitallar o'z ichiga Li, Al, Si, Mo, Mg, Ca Zn, Bo, oksidlarini olgan tizim asosida olinadi. Xossalari va vazifasiga qarab ular yuqori puxtalikdagi, kimyoviy turg'un, tiniq, radiotiniq, termo turg'un, ishqalanishga chidamli, fotositallar, slyudositallar, biasitallar, maxsus elektroxossalari guruahlarga bo'linadi. Sitallar ko'proq raketa va aviasozlikda, radio elektronikada, kosmik va lazer texnikada ishlatiladi. Ishqalanishga chidamli va kimyoviy turg'un sitallar tekistik, avtomobil, kimyo sanoatlarida, burolashda, tog' burolash texnikasida ishlatiladi. Biositallar mustahkam va organizm terisi bilan o'rindoshligidan tibbiyotda ham ko'p qo'llaniladi, masalan, tish va suyak protezlarida. Sitallar maxsus elektr xossalarga ega: yuqori dielektriklik, sitallardan yarim o'tkazgichlar, ferromagnitlar, segnetoelektriklar va h.k. yasaladi. 9.2-jadvalda ba'zi sitallarning xossalari berilgan.

**Shisha tolalar.** Oddiy shishadan ingichka ancha-muncha egiluvchan tola (shisha tola) olish mumkin. Hozirgi zamonda maxsus xossalari shishalardan yasalgan shisha tolalar keng ishlatiladi: tolali optikada va kompozitsion materiallarni (fiberglas), elektroizolyatsion (shisha lentalar, shisha tekstalit) hamda issiq o'tkazmaydigan (shisha paxta) materiallarni tayyorlashda.

Shisha tolalarning ahamiyatli xossasi uning yuqori mustahkamligi hisoblanadi. Mustahkamligi tabiiy va sun'iy tolalar mustahkamligidan bir necha bor katta. U yuqori dielektrik xossalarga, yonmaslik, bioturg'un, kimyoviy turg'un, olovbardosh va h.k. xossalarga ega.

Shisha tolalari ko'pincha ishqorsiz alumoborsilikatli shishadan olinadi. Borli angidrid ( $V_2O_3$ ) tolani atmosferaga turg'unligini va suvg'a turg'unligini ko'taradi. Lekin ancha qimmat. Ishqorli (borsiz) shisha mustahkamligi 20%ga kam. Ishqorli va ishqorsiz shisha tola-

larining mustahkamligi ularning diametriga bog'liq, diametri qancha kichik bo'lsa, mustahkamligi shuncha katta bo'ladi (9.3-jadval ).

### Sitallarni xossalari

9.2-jadval

Ko'rsakchasi	Sitallarishuslari (mbarans)			
	9603	9605	9606	9604
Zidlik G/mm <sup>2</sup>	2,39	2,62	2,60	2,50
Elastiklik modulli G/mm <sup>2</sup>	—	13 860	12 460	8 780
Egallikligi mustahkamlik chegarasi G/mm <sup>2</sup>	25,2	25,9	22,4	16,1
Yumshash uslusi °C	1000	1350	1250	1250
Chiziqli hengayish	—	—	—	—
Koeffitsiyenti $\times 10^7$ , 1/°C	100	14	57	2 - 20
Nisbaty izaqlik tizimi	—	—	—	—
25 Cda	—	0,185	0,190	0,190
O'yinchas 25 – 400Cda	—	0,230	0,232	0,235
25Cda izaqlik e'zikasuv chegarasi km/m <sup>2</sup> °C	—	0,01	0,008	0,004
25Cda elektriklik dostiyligi 10 <sup>4</sup> g/s	5,2	6,1	5,62	6,78
25C da elektrikli yu'qish lik koefitsiyenti	0,27	0,01	0,014	—
250Cda hujumy elektrik qurashligi cm...cm	—	10	10	8,1

### Shisha tolani diametrini uning mustahkamlik chegarasiga bog'liqligi

9.3-jadval


Tola diametri, MKM	Tolani mustahkamlik chegarasi	
	Ishqorsiz, MPa	Ishqorli, MPa
3	3500	2700
5	2470	1650
10	1700	1370
20	1300	1050
50	800	700

**Noorganik shishalar.** Noorganik shisha bu kristallik bo'lmagan material. Tarkibida shisha bo'lgan komponentlar (kremniy, bor, alu-

miniy, fosfor, titan, sirkoniy va boshqalar oksidlari) va metallar (litiy, kaliy, natriy, kalsiy, magniy, qo‘rg‘oshin va boshqalar) oksidlari eritmalarini o‘ta sovitib olinadi.

Bu tizimning suyuq holatdan shishaga o‘tishi va orqaga qaytishi oson. O‘z-o‘zidan o‘tishi ham mumkin. Bu shishalar strukturasida mikrokristallik hosillarini, ya’ni kristallitlarni ko‘rish mumkin. Bular ichida kristallik panjara bor. Lekin, tashqarisida struktura tartibsiz joylashgan bo‘ladi.

Eng ko‘p tarqalgani - silikat shisha. Asosiy tashkil etuvchisi-kremniy ikki oksidi( $\text{SiO}_2$ ) strukturaga qarab ikki xil bo‘ladi.

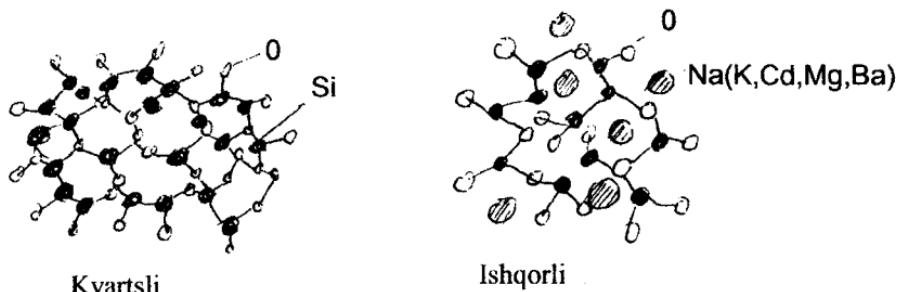

#### 9.4-rasm. Dag‘al shishali “xolst”.

Eng ko‘p tarqalgan tizim  $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ . Bunga  $\text{Al}_2\text{O}_3$  va  $\text{MgO}$  qo‘shiladi.

Kvartsli shisha tabiiy yoki sintetik shishani eritish bilan olinadi.

Texnikaviy shisha asosida-alumin bor-silikat tizimidagi shisha hosil qiluvchi yotadi.

Modifikatorlarning tarkibiga qarab shishalar ishqorli ( $\text{H}_2\text{O}$   $\text{K}_2\text{O}$   $\text{CaO}$ lar 15%gacha) “ishqorsiz”(ishqor modifikatorlar 5%gacha) va kvartsli bo‘ladi.

Toblangan shisha qirralari va uchlari urilishlarga “sezgir”. Bunda quyuq darz chiziqlar bilan qoplanadi. Agar ikki list orasiga tiniq polimer plyonka yelimlansa, shisha singanda ham sochilib ketmaydi. Masalan, avtomobilning peshona oynasi (9.3-rasm).

Kvartsli shishalardan plyonkalar ham olinadi ( $t=5-100\text{mkm}$ ). Ular issiq o‘tkazmaydigan material sifatida ishlataladi. Ko‘pik hosil qiluvchi shishalar-dielektrik sifatida ishlataladi.

Yaxshi (tez-oson) eriydigan shishalar ( $600^{\circ}\text{C}$ da eriydigan bor-qo'rg'oshin) metallarni issiqdan saqlash uchun shisha-emal sifatida ishlataladi.

**Organik shisha.** Organik shisha bu polimetilmekrilat asosidagi materialdir(PMMA). Bu tiniq list sifatida olinadi. U atmosferaga yuqori chidamli, yorug'likni va ultrabinafsha nurlarini yaxshi o'tkazadi, fizik mexanik xossalari yaxshi, elektroizolyatsiyasi yaxshi. Zichligi kam (sitallga nisbatan) mo'rt emas. Lekin ishlash harorati  $120^{\circ}\text{C}$  dan oshmasligi kerak.

## 9.2. Keramik materiallar

Keramik materiallar texnikada borgan sari ko'p qo'llanilmoqda. Bu materialning har xil sohalarda (ayniqsa, texnikada) keng qo'llanishiga sabab, uni o'ziga xos xususiyatlarga egaligidir. Metall va polimer konstruksion materiallarga nisbatan keramik materiallarning afzalligi yuqori haroratda va karroziyali faol (agressiv) muhitlarda mexanik xossalari yomonlashmasdan bermalol ishlashidadir. Keramik materiallar forma – o'lchamlarini yaxshi saqlaydi, yuqori qattiqlikka ega, yuqori mexanik mustahkam hamda yuqori dielektrik xossalari.


Oxirgi 20 yil ichida yuqori samarador keramik materiallar yaratilgan. Masalan, "sialon" materiali. Bu kreminiy nitridi ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) va aluminiy oksidining ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) aralashmasidir. Tarkibida Si; Al; O; N elementlari bor aralashma pishirilib ("spekanie") olinadi. Sialon so'zi bu elementlarning birinchi raqamlarini yig'indisi.

Agar keramika tarkibiga metall kirsa u kermet deyiladi. Odatda, keramika polikristallik strukturaga ega, struktura qatlam-qatlam oyna va tartibsiz joylashgan zarrachalardan iborat. (9.5- rasm).

1-faza: zarrachalardan iborat kristallik zona;

2-faza: amorf (oynasimon) faza, zarrachalararo joylashgan qatlam;

3-faza: gazli-zarrachalar orasidagi g'ovaklar ko'rinishida, amorf faza bilan o'rabi olingan.

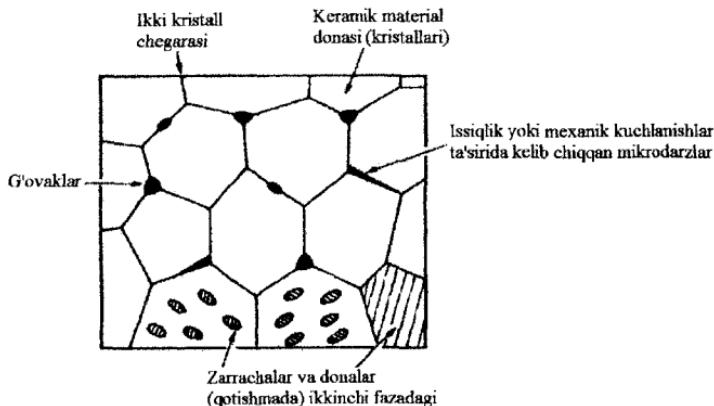

### 9.5-rasm.Keramikaning strukturasi.

**Keramik materiallar turlari.** Hozirgi zamon keramikasi, farfor, keramik plitalari, qurilish va olovbardosh g'ishtlar loydan yasaladi. Pishirilgach, material kristallik fazadan (asosan silikat fazasidan) tashkil topgan va amorf faza asosida bog'langan (kremniy dioksidi ( $\text{SiO}_2$ ) bo'ladi.

Keramik mahsulotlarning mustahkamligi ularning buzilishidagi uyushqoqligi va ulardagи mikro darzlarning o'lchami bilan aniqlanadi. Hozirda yuqori puxta, yuqori zich keramik materiallar texnikada katta rol o'ynamoqda. Bunday materiallarning buzilishidagi uyushqoqligini kattaligi ularni metallar, kermetlar hatto olmoslar bilan raqobatlashish imkonini beradi (9.4, 9.5-jadvallar), ayniqsa kesgich asboblarni yasashda, press-formalarda, meditsina implantatlarida va dvigatel detallarini ishlab chiqarishda ko'p ishlatiladi.

### Yuqori samarador keramik materiallar turlari.

9.4-jadval

Keramika	Tarkibi	Ishlatish joyi
Aluminiy oksidi	$\text{Al}_2\text{O}_3$	
Karbid, kremniy nitridi	$\text{SiC}$ , $\text{Si}_3\text{N}_4$	Keskich asbobi, pressforma, yuqori zichlikdagi ishqalanishga turg'un materiallar, podshipniklar, meditsina implantitorlari, dvigatel detallari, bronyalar
Siolonlar	$\text{Si}_2\text{AlON}_3$	
Kubikli sirkoniy oksidi	$\text{ZrO}_2 + 5\% \text{ mos MgO}$	

## Tabiiy keramik materiallar turlari

9.5-jadval

Keramika	tipi tarkibi	Ishlatilish joyi
Ohak (tromor)	Asosan $\text{CaCO}_3$	Fundamental va imoratlar konstruksiyalari
Qum	Asosan $\text{SiO}_2$	
Granit	Aluminiy silikat	

Keramik materiallarni bolt, zaklepka, payvandlash bilan birlashtirib bo‘lmaydi. Bu materiallarni diffuzion va glazur bilan birlashtiriladi. Diffuzion bog‘lashda detallar bir-biriga jips qisib-bosib qizdiriladi. Birlashish pishirish jarayonidagi jarayon tariqasida o‘tadi. Bu usul bilan har xil tarkibli materiallarni ham birlashtirish mumkin. Glauzer bilan yelimlashda detal yuzalari oson eriydigan shisha (oyna) bilan qoplanib bir-biriga jips qisib shisha erish haroratigacha qizdiriladi.

Keramik materiallar kimyoviy tarkibiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi – oksidli, karbidli, nitridli, silitsidli va h.k.

**Oksidli keramika.** Bular nisbiy elektroqarshiligi yuqoriligi bilan xarakterlanadi –  $10^3\text{--}10^{11}$  Om·sm; qisishga mustahkamlik chegarasi  $\sigma_{\text{kins}}=5$  GPa ga teng, harorat intervalida oksidlovchi muhitga chidamli, ba’zi bir turlari yuqori haroratda o‘ta o‘tkazgich hamda yuqori olovbardosh materialdir. Oksidli keramikaning eng ko‘p tarqalganlari:

a) Alumosilikat  $\text{SiO}_2\text{-}\text{Al}_2\text{O}_3$  asosidagi keramika. Kvartsli keramika yuqori termo-turg‘un; radiatsiyaga turg‘un; radioto‘lqinlarni yaxshi o‘tkazadi; yuqori kislotaga turg‘un va olovbardosh. Tarkibida  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ortishi bilan keramik materialda  $3\text{Al}_2\text{O}_3 * 2\text{SiO}_2$  mullitini ortishiga olib keladi. Bu o‘z navbatida keramikasi mustahkamligini va termoturg‘unligini ko‘taradi, kislotaviyligini oshiradi. Tarkibida 28% atrofida  $\text{Al}_2\text{O}_3$  bo‘lgan keramika “yarimkislotaviy” hisoblanadi (olvardoshlar, farfor, fayans, kulolchilik mahsulotlari), bular shunday kaolinli paxta; bu asosda issiq o‘tkazmaydigan materiallar; shamotli o‘tga chidamli materiallar va h.k. Tarkibida  $\text{Al}_2\text{O}_3$  90% dan ko‘p korundli keramika qisishda yuqori mustahkamlik chegarasiga ega  $\sigma_{\text{kins}}=3\text{--}4\text{Pa}$ .

Alumosilikatli keramikadan har xil idish tovoqlar, detallar va koks chiqaradigan va marten pechlari uchun material, kosmik apparatlari uchun detallar, yadro reaktorlar qoplamlari, galogen lampalar korpuslari, suyak implantatlari, radioapparatura detallari va h.k.lar ishlab chiqariladi.

b)  $\text{SiO}_2$  va boshqa oksidlar asosidagi keramika. Bunday keramikani tayyorlashda odatda gil-loy, kaolin, talk, Ba, Lihamda Ca, MgO karbonatlari, evkriptit, spoduten, pedalit, ashorit, trepen minerallari ishlatiladi. Radiotexnik detallarni, issiqlik almashuvchilarni, avto va aviasvechalari izolyatorlarni va h.k. larni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

c)  $\text{TiO}_2$  asosidagi keramika; titanlar va sirkonatlar Ba, Sr, Pb asosidagi hamda niobotlar va tantolatlar Pb, Ba, K va Na asosidagi keramika. Bunday keramika yuqori elektroqarshiligi bilan xarakterlanadi, elektronikada va radiotexnikada keng ishlatiladi.

d) MgO asosidagi keramika. Magnezit, dolomit, ohak, xromomagnezit, sintetik MgO dan olinadi. Qo'shimchalar sifatida  $\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ishlatiladi. 80 % MgO bo'lgan keramika o'tga chidamli materialni tayyorlashda qo'llaniladi. Toza MgO dan olingan keramika generator izolyatorlarini, uchish apparatlari illyuminatorlarini yasashda ishlatiladi. Magneziol-ohakli (50% MgO, 10% CaO), magnezitoxromli (60% MgO, 5–18%  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ), xromovomagnezitli (40–60% MgO, 15–30%  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) va xromli (40% MgO, 25%  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) keramikalar o'tga chidamli materiallar tayyorlashda ishlatiladi.

e) Shpinelli keramika ferrit asosida olinadi, asosan Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Zn. Odatda ferromagnitli xossaga ega va o'rinni qat-tiq eritma hosil qilish qobiliyatiga ega. Magnit o'tkazuvchilar, magnit g'altagi o'zagi va h.k. lar tayyorlanadi.

**Karbidli keramika.** Bularga karborund keramika va Ti, Nb, W karbidlari asosida olinadi. Yuqori elektr va issiqlik o'tkazadi, olovbar-dosh, SiC asosidagi keramika  $1500^{\circ}\text{C}$ da ham turg'un. Qisilishda yuqori mustahkam. Elektr pechlari yasaladi. W, Ti, Nb karbidli metall qirqish sanoatida juda ko'p ishlatiladi: BK6, T15K6, TT7K12.

**Nitridli keramika.** BN, AlN,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ , PuN asosidagi materiallar, siapon, tarkibida Zr, O va N bo'lgan birikmalarni pishirib olingan

materiallar kiradi. Bunday keramikani kukunlardan azot muhitida 1700–1900°C haroratida 100MPa bosim ostida olinadi. Si kukuni N<sub>2</sub> muhitda reaksiyon pishirilsan g'ovak keramika hosil bo'ladi. Nitridli keramika turg'un dielektrik xossaga, yuqori mexanik mustahkamligha, termoturg'unlikka, har xil muhitlarda kimyoviy turg'unlikka ega. BN dan yasalgan keramikani egilishidagi mustahkamligi  $\sigma_{eg} = 75\text{--}80$  MPa, AlN dan olingan keramika uchun  $\sigma_{eg} = 200\text{--}250$  MPa; Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> uchun  $\sigma_{eg} = 1000$  MPa; Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> dan olingan keramika olovbardoshligi Co, Ni, Cr, Fe lardan olingan po'latlarnikidan qolishmaydi.

**Silitsidli keramika.** Eng ko'p tarqalgan Mo disilitsidi. Oksidlovchi muhitda turg'un (1650°C da ham). Elektr isitgichlarda ishlatiladi.


Oliy darajadagi olovbardorsh oksidli keramikani yupqa dispersli aluminiy, sirkoniy kislotaviy oksidlardan va beriliy, magniy, kalsiy, toriy va uran asosiy oksidlardan olinadi.

Polikristallik keramikada oynasimon va gazoviy faza yo'q. Bunday strukturali keramika yuqori issiq o'tkazuvchi va olovbardoshlik; termik va kimyoviy turg'un; bikir va oquvchanlikka turg'un xususiyatlarga ega.

Oksidli keramikani kristallik fazasi erish harorati  $T_{er} = 2000\text{--}3300$  °C, ish harorati  $T_{ish} = (0,8\text{--}0,9)T_{erish}$ . Chiziqli kengayish koeffitsiyenti ( $\alpha$ ) erish haroratiga proporsional va  $\alpha = 8,5 \cdot 10^{-6} \div 13,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  ga teng. Issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti  $\lambda = 1 \div 3 \text{ Vt/(M.K.)}$  ga teng.

Quruq va oksidlovchi muhitlarda oksidli keramika yuqori o'tga chidamligi turg'un. Qaytaruvchi muhitda uglerod va oltingugurt bilan reaksiyaga kirishishi mumkin. Tarkibida toriy, beriliy va sirkoniy bo'lganlari yuqori haroratda juda ham kamayadi. Shuning uchun ular boshqalarga nisbatan vakuumda yaxshi ishlaydi.

Oksidli keramika siqilish va egishga yaxshi ishlaydi. Harorat ko'tarilishi bilan va mahsulot g'ovakli ortishi bilan mexanik xossalari kamayadi. (9.6 - rasm) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> li keramika g'ovakligi 10% bo'lganda, uning oquvchanlikka qarshiligi 10 marta pasayadi.

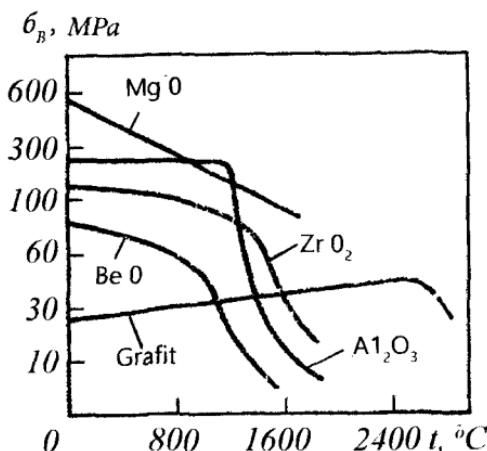

**9.6-rasm. Har xil keramika va grafitni mustahkamligini haroratga bog‘liqligi.**

Pishirilgan  $\text{Al}_2\text{O}_3$  va  $\text{BeO}$  lar yuqori harorat o‘tkazuvchan bo‘lib eng katta termoturg‘unlikka ega.

Kislorodsiz keramika o‘zining oliv issiqbardoshligi, qattiqligi va ishqalanishga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bular qatorida uglerodni elementlar bilan birikmalar: bor bilan – boridlar, azot bilan – nitridlar, kremlniy bilan – silitsidlar, oltingugurt bilan – sulfidlar.

Ko‘pchilik kislorodsiz keramikalar po‘lat va qotishmalarga nisbatan yuqori haroratlarda mustahkamlikni kam yo‘qotadilar.

Kremlniy karbidi himoya qoplama sifatida ishlataladi ( $\text{SiC}$  – korborund) elektr qizdiruvchi pechlarda. Jilvirlashda abraziv materiali sifatida ham ishlataladi.

Titan carbidi  $\text{TiC}$  reaktiv dvigatellar va atom texnikasida yuqori olovbardosh detallari ishlab chiqarishda foydalaniladi.  $\text{TiC}$  quyidagi xossalarga ega:  $\gamma=4920 \text{ kg/m}^3$ ;  $T_{erish}=3150^\circ\text{C}$ ;  $\alpha=9,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ;  $\sigma_{eg}=280-400 \text{ MPa}$ .

Boridlar yuqori qattiq, erish harorati baland:  $\text{CrB}_2$  niki  $T_{er}=2200^\circ\text{C}$ , HB uchun  $T_{er}=3250^\circ\text{C}$ . Boridlarning issiqda kamayishi yo‘q hisobdaligi uchun  $5500^\circ\text{C}$  da ham ishlatib beriladi.

Bor nitridi dvigateл “soplo”larida ishlataladi, yumshoq, qaytaruvchi va neytral muhitda turg‘un. Yuqori haroratda xam termoturg‘un.

Yuqori harorat va bosimda olmos sifat kubik strukturaga o'tkazish mumkin, nomi "borazon", zichligi  $3450\text{kg/m}^3$  erish harorati  $T_{er}=3000^\circ\text{C}$ . Qattiqligi olmos qattiqligiga teng. Oksidlanishga turg'un,  $1900\text{--}2000^\circ\text{C}$  xom, qachonki olmos  $880^\circ\text{C}$  da temir Fe ga reaksiya beradi.

Ittriy oksidi  $\text{J}_2\text{O}_2$  (5–10%) bilan legirlangan kremniy nitridi  $1370^\circ\text{C}$  da ishlaydigan dvigatel gaz turbinasida qo'llaniladi.

Ikki keramika asosida, ya'ni oksid ionli  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (korund) va kislo-rodsiz kovalentli  $\text{Si}_2\text{N}$  (kremniy nitridi) asosida sintezlab yangi samarador material "Siamon" olingan, ifodasi  $\text{Si}_{6-x} \cdot \text{Al}_x \cdot \text{N}_{8-x} \cdot \text{O}_x$ . Bu keramikadan yasalgan detal  $1700^\circ\text{C}$  da pishiriladi. Olingan mahsulot olovbardosh po'latlarga nisbatan 3 marta yengil va 10-marta arzon. Shuning uchun undan dvigatel silindri bloklari, gazoturbin lopatkalari yasalyabdi, qaysilarki issiqlik kuchlanishida ishlaydigan.

Silitsidlarning zo'r xususiyatlardan biri qizdirilganda kuyundi hosil bo'lishiga turg'un (olvbardosh) :  $1300\text{--}1700^\circ\text{C}$  da ham. Eng tarqalgan  $\text{MoSi}_2$ .

Molibden disulfidi –  $\text{MoS}_2$  ishqalanib yeyilishga qarshiligi yuqori; vakuum-kosmik texnikasida quruq moylovchi tarkibida ishlatiladi.

### O'tga chidamli materiallar.

O'tga chidamli materiallarga qo'yilgan talablar:

1. Yuqori haroratda ham yetarli darajadagi mustahkamlikka ega bo'lishi.
2. **Termik turg'unlik:** harorat o'zgarishi bilan hajmini o'zgarmasligi.
3. **Kimyoviy turg'unlik:** erigan metall, shlak va gazlarga nisbatan.

## 9.3. Rezina va yog'och materiallar

**Rezina materiallar.** Ma'lumki, hozirgi zamon texnikasini rezinasiz tasavvur etib boilmaydi, ya'ni avtomobil, samolyot, velosiped shinalari, o'tkazgichlarining izolatsiyalari, g'ovvoslarning kiyimlari, aerostat ballonlari, shlanglar, dam berib shishiradigan qayiqlar, protivogazlar, shuningdek ko'pgina xalq xo'jaligi mashina–mexanizmlari, qurilmalar va muhandislik konstruksiylarida rezina juda keng ishlatiladi.

Rezina materiallar, asosan, kauchukni turli to‘ldiruvchilar, plastifikatorlar, vulkanizatsiyalovchi agentlar, tezlashtiruvchilar, aktivatorlar va boshqalar qo‘sib, qayta ishlash orqali hosil qilinadi. Rezina juda ko‘p xususiyatlarga ega bo‘lgan konstruksion materialdir. Bulardan eng muhimi uning yuqori darajada elastikligi, ya’ni katta (100 % gacha) deformatsiyadan ham dastlabki holatiga qayta olishidir.

Rezina olish uchun asosiy material kauchukdir, ya’ni rezinadagi aralashmaning 10 – 98 % ni kauchuklar tashkil qiladi.

Kauchuklar, asosan, tabiiy va sintetik polimerlar bo‘lib, oddiy haroratda yuqori plastiklik xossasiga ega.

Tabiiy polimer-kauchuk, hindcha “kaochu” so‘zidan olingan bo‘lib, “daraxtning ko‘z yoshi” degan ma’noni anglatadi. Darhaqiqat kauchuk daraxtini kesganda undan suyuqlik (ko‘z yoshi) ajralib chiqadi. Shuning uchun hindlar juda qadimdan oq yog‘och smolasi (kauchuk) dan foydalanib kelganlar. Shunday qilib, tabiiy kauchuk (TK) kauchukli o’simliklar (daraxtlar)dan olinadi.U efir, benzin, mineral moylarida yaxshi eriydi, suvda esa erimaydi. Kauchuk 90 °C gacha qizdirilganda yumshab juda yopishqoq bo‘lib qoladi, 0 °C dan past haroratda esa qattiqlashib, mo‘rtlashib boradi. TK juda qimmat-baho material.

Texnikaning jadal taraqqiyoti tufayli faqat TK dan foydalanilmasdan, balki sintetik kauchuklar (CK) hosil qilinib, ulardan keng foydalanilmoqda.

Hozirgi vaqtida turli mamlakatlarda tegishli sanoat korxonalarida juda rang-barang sintetik kauchuk va shunga o‘xshash konstruksion materiallar ishlab chiqarilmoqda. Etil spiriti, atsetilen, butan, etilen, benzol, izobutilen, ba’zi galogenli uglevodorodlar va boshqalar sintetik kauchuk hosil qiluvchi asosiy materiallar hisoblanadi.

Shuni aytib o‘tish kerakki, tabiiy kauchuklarning sintetik kauchuk-larga nisbatan mustahkamligi yuqoridir, lekin TK larning sovuqqa va turli eritmalar ta’siriga bardosh berish xususiyatlari CK ga nisbatan ancha past.

Rezinalar vazifasi yoki ishlatalishiga qarab umumiy va maxsus tur-larga bo‘linadi. Umumiy ishlarga mo‘ljallangan rezinalar suvda, kis-lota va ishqorlarning kuchsiz eritmalarida, havoda (50 °C dan 130 °C

gacha) haroratda va boshqa muhitlarda ishlatalishi mumkin. Shunday rezinadan mashina shinalari, turli tasmalar, shlanglar, transportyor tasmalari, kabellarning izolatsiyalari (qoplamlari) va boshqa turli buyumlar ishlab chiqariladi.

Maxsus vazifalarga mo'ljallangan rezinalar, o'z navbatida, moybenzinga, issiq va sovuqqa chidamli, elektr o'tkazmaydigan; gazlar va suyuqliklarga chidamli turlarga bo'linadi. Bundan tashqari, maxsus rezina turiga armaturali rezinalar ham kiradi (presslash va vulkanizatsiyalash jarayonida metall turlar, qistirmalar rezina aralashmasi orasiga qo'yilib uning mustahkamligi va egiluvchanligi oshiriladi). Bunday rezinalardan avtomobil shinalari, yuritma tasmalari, transportyor tasmalari va boshqalar tayyorlanadi.

**Rezinali yelimlar**, asosan, eritmalarga kauchuk yoki rezinali aralashmalarni qo'shib eritish orqali hosil qilinadi. Bunday yelimlar vulkanizatsiyalovchi (tabiiy kauchukning organik eritma bilan aralashmasi), issiqda vulkanizatsiyalovchi ( $140\text{--}150^{\circ}\text{C}$  harorat ta'sirida) va o'zi vulkanizatsiyalovchi (xona haroratida) yelimlar guruhlariga bo'linadi. Ikkinci va uchinchi guruhlarga kiruvchi yelimlarga, asosan, sintetik smolalar qo'shiladi. Ushbu yelimlar bilan hosil qilingan birikmalar vulkanizatsiyalovchi yelimlar yordamida olingan birikmlarga nisbatan ancha mustahkam bo'ladi. 88 va 88N markali rezinali yelimlardan eng ko'p foydalaniлади. Улар, asosan, rezinali aralashmalarni va butilfenolformaldegidli smolalarni etilatsetat va benzinda eritish orqali hosil qilinadi.

Rezinali yelimlar yordamida rezinani rezina bilan, metallar, shishalar va boshqalar bilan birlashtirib, yelimli birikmalar olinadi.

Bundan tashqari, texnikaning turli sohalarida metallarni o'zaro va nometall konstruksion materiallar bilan yelimlab birikma hosil qilish uchun tarkibi sintetik smolalar va sintetik kauchukdan iborat bo'lgan yelimlar (BF-2, BF-4, VC-10T VK-32-200, VK-3, VK-4, K-153) va epoksidli yelimlar (Pr va PVK-1, VK-7, PU-2, VK-5) ham keng ishlataladi.

Elastiklik xususiyati yuqori bo'lgan materiallar zamонавий texni-kada muhim rol o'ynaydi. Ulardan mexanik yuklamalarni yumshatadi-gan va so'ndiradigan, uskuna va konstruksiyalarni jipslab, kimyoviy

ta'sirlardan himoya qiladigan buyumlar tayyorlanadi. Elastikligi yuqori materiallarga tabiiy va sintetik polimerlar kiradi, ular katta miyoslarda deformatsiyalansa ham o'z holiga qaytish xususiyatiga ega. Shunday tabiiy materiallardan biri natural kauchuk hisoblanadi, lekin hozirgi vaqtida yuqori molekular birikmalarni sun'iy sintezlash orqali kauchukning turli ko'rinishlari ishlab chiqarilayapti (sintetik kauchuklar). Kauchuklar rezina ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo vazifasini o'taydi.

Rezina buyumlar (rezina – texnik buyumlar) mashinasozlikning hamma tarmoqlarida qo'llanadi. Ulardan eng muhimlari avtomobil shinalari, kontakt zichlamalar, amortizatorlar, egiluvchan uzatmalar tasmasi, shuningdek, yonilg'ilar, gidravlik sistema suyuqliklari, siqilgan havo hamda boshqa texnik suyuqliklar va gazlarni so'rib, boshqa joyga o'tkazish shlanglari hisoblanadi. Tog' qazish uskunalarining metall ishchi organlarining yeyilishdan saqlash uchun ularga rezina qoplama beriladi.

Rezina – texnik buyumlarni olish texnologiyasi kauchukni qo'shilmalar va to'ldiruvchilar bilan aralashmasini vulkanizatsiya qilishga asoslanadi. Turli rezina aralashmalaridan ekspluatatsiya tavsiyalar har xil, atrof-muhit omillari ta'siriga bardoshli rezina materiallari olinadi. Yorug'likka, ozonga, radiatsiya nurlariga chidamli va boshqa maxsus vazifalarga mo'ljallangan rezinalar ana shunday materiallardir.

Rezina iste'molchilarga yarim mahsulot – rezina aralashmalari (qoliplash, armaturalash va vulkanlash yo'li bilan buyum yasashga tayyor), vulkanlangan plastinalar, shnurlar ko'rinishida yoki tayyor mahsulotlar (tasmalar, lentalar, yenglar, shinalar va b.) ko'rinishida yetkazib beriladi. Rezina aralashmasining marka ifodasida, mexanik xususiyatlari, issiqlikdan eskirish,sovuqqa va moylarga chidamliligi va boshqa belgilari bo'yicha rezina turi kodlar bilan ko'rsatiladi.

Rezina (vulkanizat), qo'llanish sohasiga qarab, ikki asosiy guruhga bo'linadi: umumiy ishlar va maxsus vazifalarga mo'ljallangan.

Umumiy ishlarga mo'ljallangan rezina natural kauchuk, butadienli, izoprenli, butadien-stirolli, xlorprenli, kauchuklar, butil-kauchuklar va ularning kombinatsiyasidan tayyorlanadi. Bu rezinalar minus

50 °C dan 150 °C gacha haroratlarda ishlay oladi, shinalar konveyer tasmalari, yuritish kamarlari va boshqa rezina-texnik buyumlar uchun ishlatiladi; plastinalar, listlar, rulonlar va shnurlar ko‘rinishida, GOST 7338–90, GOST 6467–79 larga muvofiq ishlab chiqariladi.

Maxsus vazifalarga mo‘ljallangan rezinalar alohida sharoitlarda qo‘llanadigan bir necha turga ajratiladi.

Etilen-propilenli va butil-kauchuklar asosida tayyorlangan issiqbardosh rezinalar 150...200 °C haroratlarda ishlay oladi. Element-organik kauchuklar (dioksid kremniy bilan to‘ldirilgan bo‘lsa) asosida tayyorlangan rezinalar, shuningdek, polifosfonitril xlorid turidagi noorganik polimerlardan tayyorlangan rezinalarning ishchi haroratlari yanada yuqoriroq.

Minus 50 °C va undan past haroratlarda uzoq vaqt ishlatiladigan sovuqbardosh rezinalar, shishalanish harorati past kauchuklar (kremniy-organikali, stereo-muntazam butadienli) asosida yoki shishalanish harorati odatiy (masalan butadien-nitrilli), lekin maxsus plastifikatorlar (sebatsinatlar va b.) qo‘shilgan kauchuklar asosida tayyoranadi.

Butadien- nitrilli, polisulfidli, uretanli, xloroprenli, vinilpiridinli va tarkibida ftor bor kauchuklar asosida tayyorlangan, moy va tenzinga chidamli rezinalar neft mahsulotlari va o‘simlik moylari bilan uzoq vaqt kontaktda ishlay oladi.

Agressiv muhitlar (kislotalar, ishqorlar, ozon va b.) ta’siriga chidamli rezinalar butil-kauchuk, butadien-nitrill, kremniy-organikali, ftorli, xloroprenli, kauchuklar, akrilat-kauchuklar va xlor-sulfidlangan polietilendan tayyorlanadi.

Elektr o‘tkazadigan va magnitli rezinalar qutbli butadien-nitril kauchuklardan va shunday xususiyatli to‘ldiruvchilar bor boshqa kauchuklardan olinadi.

Dielektrik (kabel) rezinalari kremniy-organikali, etilen-propilenli, izoprenli va noorganik to‘ldiruvchilar bor boshqa kauchuklardan ishlab chiqariladi.

Qo‘rg‘oshin va bariy oksidlari bilan to‘ldirilgan ftorli, butadien-nitrilli va butadien-stirolli kauchuklardan tayyorlangan, radiatsiyaga chidamli rezinalardan rentgen apparatlari detallari, radioaktiv izotop-

lar va boshqa zaryadlangan zarralar bilan ishlaydiganlar uchun himoya kiyimlari tayyorlanadi.

Rezinaning yuqorida aytilgan turlaridan tashqari, yana, vakuumli, titrash-, suv-, olov- va yorug'likbardoshli, optik aktiv, friksion, tibbiy, oziq-ovqat bilan kontaktda ishlaydigan va boshqa turlari ham bor.

Tayyor rezina-texnik buyumlar rezina asosidagi kompozitlar va armaturalovchi sinch (karkas)dan tayyorlanadi. Ulardan ko'p tarqalGANI: amortizatorlar, podshipniklar, metall kord yoki sim bilan armaturalangan shinalar (DS 7199-77, DS 4754-97); armaturalanmagan to'qima va metall karkasli yenglar va quvurlar (DS 5398-76, DS 18698-79); zichlovchi manjetalar (DS 14896-84) va boshqa qator buyumlar.

Rezinalarning fizik-mexanik, himoyaviy va boshqa xususiyatlarni kauchuk asos belgilaydi. Shunga qaramay, mexanik omillar ta'sir qilganda hamma rezinalar uchun xos bo'lgan umumiylar qonuniyatlar bor-ki, bular, rezinalar deformatsiyadan chiqib, avvalgi holatiga kirish xususiyati bilan bog'liq. Metallardan farqli o'laroq, rezinalar uchun "kuchlanish-deformatsiya" diagrammasining shakli S-simon bo'lishi, xona haroratlarida yuqori sudraluvchanlik va qoldiq deformatsiyalar, mexanik xususiyatlarning yuklanish va harorat rejimlariga bog'liqligi, deformatsiyalanganda hajm o'zgarmasligi xos.

Rezinalarning elastiklik moduli (0,5...8,0 MPa), cho'zish darajasi o'rtacha bo'lganda, po'lat uchun Yung moduli qiymatidan o'n-yuz ming marta kichkina. Kichik deformatsiyalar miqyosida, siljish moduli elastiklik modulining 1/3 qismiga teng.

Yuqori elastiklik holatidagi rezinaga mexanik yuklama berilganda relaksatsiya hodisasi kuzatiladi, ya'ni materialning mexanik ta'sirlarga reaksiyasi vaqt mobaynida kechikadi. Rezinalarning relaksiyali xususiyatlari nomuvozanatlari holatdan muvozanatga o'tish davomiyligini ko'rsatadi. Bunda kuchlanish  $\sigma$  bilan, deformatsiya  $\epsilon$  o'rtasidagi nisbat vaqtga bog'liq bo'lmaydi, muvozanatning elastiklik moduli bir xilligicha saqlanadi.

Umumiylar  $\sigma/\epsilon$  nisbatini yuklamaning, ya'ni deformatsiyaning ortish tezligi yoki kuchlanish relaksatsiyasining funksiyasidir. Biroq, rezinaning deformatsiyalanish xususiyati shundaki,  $\sigma/\epsilon$  nisbat na-

faqat mexanik yuklanish rejimiga, balki  $\sigma$  yoki  $\epsilon$  ning absolyut qiyomatiga ham bog'liq (xususiyatlarning egri chiziqli qonuniyat bilan o'zgarishi). Bunday bog'lanish ham muvozanatli, ham muvozanatsiz yuklanish uchun xos.  $\sigma$  yoki  $\epsilon$  ning qiymati qanchalik katta bo'lsa, xususiyatlarning egri chiziq bilan o'zgarishi shunchalik kuchli bo'ladi.

Muhandislik amaliyotida rezinalar statik yuklangandagi mexanik xususiyatlari ko'rsatkichlaridan tez-tez foydalaniladi:

- cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi –  $\sigma_r$  (haqiqiy mustahkamlik);
- mustahkamlikning shartli chegarasi –  $\sigma_u$  (namunani uzgan kuchning dastlabki ko'ndalang kesim yuzasiga nisbati);
- uzilishdagi nisbiy cho'zilish –  $\epsilon_r$ ;
- nisbiy qoldiq cho'zilish –  $\epsilon_{ost}$ ;
- namunaning berilgan cho'zilishiga mos shartli kuchlanish –  $\sigma_e$ ;
- ternalishga qarshilik –  $B$  (uzuvchi yuklamaning namunada qirqib qo'yilgan joy qalinligiga nisbati; ma'lum tezlik bilan ternaladi);
- Sho'r bo'yicha qattiqlik –  $H$ .

Rezinalarni fizik-mexanik sinash uchun qo'yilgan umumiylab talablar GOST 269-66da keltiriladi.

Ekspluatatsiya jarayonida rezinalar turli ko'rinishda eskirishga duch keladi (issiqlikdan, yorug'likdan, ozon radiatsiya va vakuum ta'siridan eskirish) va ishlash qobiliyati yo'qoladi. Rezinaning eskirishga qarshiligi kauchuk bilan to'yinish darajasiga monomolekulalarining egiluvchanligiga, zanjirdagi kimyoviy bog'lanishlarning mustahkamlik darajasiga, yo'nalish (orientatsiya) va kristallanishga bog'liq.

**Yog'och materiallar.** Yog'och konstruksion material sifatida sanoatning turli sohalarida (avtomobilsozlikda, mebel sanoatida, qishloq xo'jalik mashinasozligida va boshqa joylarda) ishlatiladi. Yog'ochning afzalligi quyidagilardan iborat: solishtirma mustahkamligi yuqori, zarbiy va titrash nagruzkalariga qarshiligi yaxshi, issiqlik o'tkazuvchanligi kam, chiziqli kengayish temperatura koeffitsiyent past (po'latnikiga qaraganda 2-3-marta kam). Yog'och kislota, tuz, moy ta'siriga chidamli. Yog'och kamchiliklariga quyidagilar kiradi: yog'och gigroskopik bo'lganligidan buyum shaklining stabilligi bu-

ziladi; yaxshi yonadi, mexanik xossalari anizotropik. Yog'ochning mexanik xossalari uning namligi va tolalarining yo'nalishiga bog'liq. Yog'och xossalari solishtirish uchun 15% ga teng standart namlik belgilangan.

Eng ko'p tarqalgan yog'och turlari tolalari bo'ylab statik egilganda quyidagicha mustahkamlik chegaralariga (MPa) ega bo'ladi: zarang – 105, tilog'och-98, qayin-96, qoraqayin-95, qarag'ay -76, archa -72.

Tabiiy yog'och tilingan binokorlik materiallari ko'rinishida ishlataliladi. Ko'ndalang kesim o'lchamlariga qarab yog'och materiallar to'sinlar (100x100 mm dan katta); brusoklar ko'pi bilan (eni qalinligidan ikki marta katta) taxtalar (eni qalinligidan kamida ikki marta katta) kabi xillarga bo'linadi.

Nina bargli daraxtlardan tilingan yog'och materiallar ko'proq ishlataliladi, chunki ularning mustahkamligi katta, kamroq, chiriydi. Nina bargli va yaproqli qattiq daraxt (dub, shumtol) dan olingan yog'och materiallar kuch tushadigan detallarda ishlataliladi.

Faner – qatlamlili yog'och material bo'lib, tilib olingan shponlarni yoqoch tolalarini bir-biriga ko'ndalang joylashtirib, uch va undan ortiq qatlam qilib yopishtirish yo'li bilan hosil qilinadi. Shilingan shpon deb, yog'och g'o'lani aylantirib, undan 0,3–3 mm qalinlikda yo'nib olinadigan yupqa yog'och listlarga aytildi. Shponlarni yopishtirish uchun fenol-formaldegidli, karbamidli va boshqa yelimlardan foydalaniлади. Yelim turi fanerning suvgaga chidamliligiga, mustahkamligiga ta'sir qiladi. Oq qayin shponidan fenol-formaldegidli yelim bilan yopishtirib tayyorlangan, bakelizatsiya qilingan faner nisbatan ancha mustahkam va suv ta'siriga chidamli bo'ladi.

Oq qayindan yasalgan fanernerning tolalari bo'ylab mustahkamligi 65–80 MPa. Presslangan yog'och suv bug'larida oldindan 100–105°C temperaturagacha bug'langan yoki issiq gazlar bilan qizdirilgan brusok va taxtalarni metall qoliplarda presslash yo'li bilan olinadi. Hosil bo'lgan yog'och shaklini qotirib qo'yish uchun uni bosim ostida 100–120°C temperaturagacha 5–8% namlik hosil bo'lguncha qizdiriladi. Zarbiy nagruzkalar ostida ishlaydigan mashina detallarini (kulachoklar, vtulkalar, podshipniklar va hokazolar tayyorlashda presslangan yog'och, rangli metallar, plastmassalar) o'rnini bosa oladi.

Yog'och payraxalaridan yasalgan plita yog'och payraxalarini bog'lovchi modda bilan birga issiqlayin presslash yo'li bilan olinadi. Bir qatlamlı, uch qatlamlı va faner yoki qog'oz bilan qoplangan plitalar ishlab chiqariladi. Bunday plitalar qurilishda, mebel ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Yog'och tolali plitalar maydalangan yog'ochga bog'lovchi moddalar qo'shib tayyorlanadi. Temperatura va bosim ostida yog'och tolalari bir-biriga presslanadi va hamma yo'nalishlari bo'yicha mustahkamligi bir xil bo'lgan materialga aylanadi. Yog'och tolali plitalar qurilishda, avtobus hamda vagon ichlarini bezashda va hokazolarda ishlatiladi.

Yog'och materiallar qimmatli xususiyatlarga ega: solishtirma mustahkamligi yuqori, dekorativ, zichligi kam, ishlov berish oson, issiqlik- va elektr o'tkazuvchanligi kam. Shu xususiyatlari sababli yog'och materiallar sanoatning ko'p tarmoqlarida ishlatiladi. Yog'ochning konstruksion material sifatida afzalligi shuki, u tabiiy ravishda ko'payadi, tabiatdagi miqdori sanoatda qo'llanish hajmi bilan tenglashtirib bo'lmaydigan darajada ko'p.

Yog'och materiallarning kamchiliklari ham ko'p. Bulardan asosiyi mexanik xususiyatlarning bir xil emasligi (anizotropiya), yonuvchanlik, chirish, zamburug' bosishga moyillik. Shu kamchiliklar tufayli modifikatsiyalanmagan yog'och materiallardan mashinasozlikdagi mas'uliyatli konstruksiyalarni, yuklama ko'taradigan detallarni tayyorlab bo'lmaydi.

Yog'och materialni modifikatsiyalashning fizik va kimyoviy usullari mavjud. Yog'och kapillar-g'ovak tuzilishga ega bo'lgani uchun uni to'ldirish imkoniyatlari beqiyos. Bu komponentlar sintetik smolalarning, yengil eriydigan metallar va qotishmalarning, tuzlar va monomerlarning eritmalari va suyuqlanmalari ko'rinishida kiritiladi. Modifikatsiyalash natijasida yog'och material umuman yog'ochlarga xos bo'lмаган yangi xususiyatlarga ega bo'ladi. Bular – yuqori mustahkamlik, yeyilishga chidamlilik, namga bardoshlilik, yonmaslik.

Yog'och asosida tayyorlangan konstruksion materiallar mashinasozlikda qo'llanadi. Bular yog'och-plastiklar, yog'och-qatlamlı plastiklar, armaturalangan yog'och plastiklar. Ularni olish uchun yog'ochga turli modifikatorlar beriladi, maxsus texnologiyalardan,

bog‘lovchi moddalardan foydalaniadi. Yog‘och kompozit materiallar nomenklaturasi muttasil kengayib bormoqda.

### **Yog‘och materiallar va ularda uchraydigan nuqsonlar.**

Yog‘och materiallar tayyorlash. Yog‘och materiallarga qo‘yiladigan talablar tegishli DS bilan belgilanadi. DS da yog‘och materiallarning o‘lchamlariga, joiz nuqsonlariga, ishlov berish sifatiga, o‘lchash usuliga, navlarga ajratish, markalash va hisoblashga nisbatan qo‘yiladigan talablar ko‘rsatiladi.

Xalq xo‘jaligining turli sohalarida asosiy yog‘och materiallar – turli xodalar, taxta materiallari, bruslar, fanerlar (randalangan, tilingan, yo‘nilgan, yelimlangan fanerlar va h.), duradgorlik plitalari, yog‘och payraxali plitalar keng ishlatiladi.

Xoda shox-shabbalari kesilgan, po‘stlog‘i tozalangan daraxt tanasining bir qismidir. Xodalar 3 guruhga bo‘linadi, ya’ni ingichka (kichik diametrli) xodalar – diametri 8–13 sm gacha; o‘rtacha xodalar (o‘rtacha diametrli) – diametri 14–24 sm gacha; yo‘g‘on (katta diametrli) xodalar – diametri 25 sm va undan yo‘g‘on bo‘ladi. Xodalarning asosiy uzunligi 6,5 m bo‘lib, qurilishda ishlatiladigan xodalar ko‘pincha 4–7 m uzunlikda tayyorlanadi.


Yog‘och – o‘simglik to‘qimasi, yuqori molekular organik birikmalardan tashkil topgan (39–58% selluloza, 17–34% lignin, 15–35% gemitselluloz). Bularidan tashqari yog‘ochda oz miqdorda quyi molekular moddalar (kislotalar, smolalar, efir moylari, yog‘lar) va mineral moddalar (silikatlar, fosfatlar, metall oksidlari) bor.

Igna bargli (qarag‘ay, archa va b.) va yaproqli (eman, qayin va b.) daraxtlar yog‘ochi bir-biridan farq qiladi. Lekin turli jinsdagini yog‘ochlarning kimyoviy tarkibi deyarli bir xil: 49–50% uglerod, 43–44% kislorod, 6% vodorod, 0,1–0,3% azot. Yog‘och daraxt tanasining asosiy massasini tashkil etadi va hujayralardan tuzilgan. Ular turli vazifalarni bajaradi va turlicha xususiyatlarga ega.

Yog‘ochning makrostrukturasida o‘zak, yadro va po‘stloq osti qatlam mavjud (9.7-rasm). O‘zak – mustahkam bo‘limgan birlamchi to‘qima, yupqa devorli hujayralardan iborat. Yadro (pishgan yog‘och) – o‘lgan hujayralar to‘plami bo‘lib, qatronli oshlovchi moddalar shamilgan; daraxt tanasining eng qimmatli va mustahkam qismi hisob-

lanadi. *Po'stlog osti qatlam* – o'sayotgan daraxtning tirik hujayralari bo'lib, ular orqali ozuqa moddalar harakatlanadi.

Har qanday yog'ochning asosiy strukturaviy birligi – hujayradir. Uning qobig'i selluloza, gemitselluloza va lignindan iborat. Hujayralar bir-biriga yopishib ketishi natijasida diametri 50–400 mkm va uzunligi 0,02 m.dan – 3,0 m.gacha tomirlar hosil bo'ladi. Tomirlarning devorlari deformatsiyalanishdan saqlaydigan moddadan tuzilgan. Suv yoki o'simlik shirasi bilan to'lgan tomirlar yog'ochda o'tkazuvchi sistema vazifasini bajaradi. Yog'och mikrostrukturasining elementlari mikroskopiya usullari bilan tadqiq etiladi. Bu elementlarga o'tkazuvchi hujayralar (traxeidlar, tomirlar), mexanik hujayralar (libriforma tolalari) va zaxiralovchi hujayralar (parenximli h) kiradi.

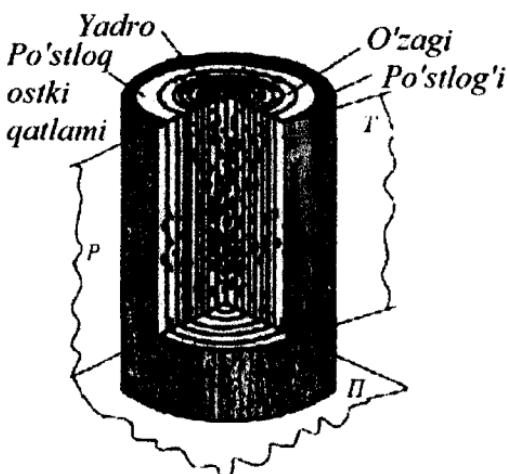

**9.7-rasm. Daraxt tanasining qirqimlar tekisliklari:**  
**II – ko'ndalang; P – radial; T – tangensial.**

Libriforma tolalari uzunligi 0,7–1,6 mm va eni 0,02–0,07 mm, qalin qobiqli hujayradir. Undagi hujayralar soni yog'ochning mexanik xususiyatlarini belgilaydi. Zaxiralovchi hujayralar – eni 0,05–1,0 mm bo'lgan tasmasimon shaklda hujayralar to'plamidan iborat. Ular o'zak nurlarini tashkil etadi va yog'lar, uglevodlar, oqsillarni to'plash uchun xizmat qiladi.

Yog'ochning eng muhim va ahamiyatli komponentlaridan biri suv bo'lib, u namlikni belgilaydi. Yog'ochning *namligi* erkin (kapillar) namlikning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bu namlik hujayralar ichini to'ldiradi va ularning qobiqlarida bo'ladi va bog'langan (gigroskopik) holatda bo'ladi. Namlik foizlar bilan aniqlanadi va yog'ochni quritishdan oldingi massasini, qurigandan keyingi massasiga nisbati orqali topiladi ( $100-105\text{ }^{\circ}\text{C}$  haroratda quritiladi). Yog'ochning, erkin namligi butkul yo'qolgan, bog'langani esa hujayralar devorlarini to'yintirishga yetadigan holati to'yinish nuqtasi yoki gigroskopik namlik chegarasi deyiladi. Bu holat taxminan 30% namlikka mos keladi (yog'och toifasiga qarab 23% dan 35% gacha o'zgaradi).

Suv bilan to'yingan yog'och namlikni havoga oson tarqatadi; o'ta qurigan daraxt esa, aksincha, namlikni o'ziga tortadi. Yog'och ochiq havoda uzoq vaqt ushlab turilganda teng namlik holati (odatda 10-20%) yuzaga keladi. Bu holat havo harorati va namligi bilan aniqlanadi.

Yog'ochning fizik-mexanik tavsiflari uning makro va mikro strukturasiga bog'liq.

Yog'ochning muhim xususiyatlaridan biri – quriganda cho'kishiadir. Bunda yog'ochning chiziqli o'lchamlari radial va tangensial yo'nalishlarda bir xilda o'zgarmaydi, shu sababdan yog'och zagatov-kalar qiyshayadi va yorilib ketadi.

Yog'ochning zichligi daraxtning turiga bog'liq, bitta tur chegarasida esa, yog'ochning namligi va sifatiga bog'liq. Zichligi katta chegaralarda o'zgaradi. MDHda o'sadigan daraxtlar ichida zichligi eng kami – Sharqiy Sibirda o'sadigan pixta ( $345\text{ kg/m}^3$ ), oq tol ( $415\text{ kg/m}^3$ ) va b.; eng zich yog'och – shamshod daraxtida ( $960\text{ kg/m}^3$ ), temir qayinda ( $970\text{ kg/m}^3$ ), saksovulda ( $1040\text{ kg/m}^3$ ). Chet ellardagi daraxt turlari ichida zichligi eng kami ( $100-130\text{ kg/m}^3$ ), Janubiy Amerikaning tropik zonasida o'sadigan balza, zichligi eng kattasi ( $1400\text{ kg/m}^3$ ) – bakaut daraxti (Antil orollari va Dominikan respublikasida o'sadi) hisoblanadi.

**Taxta materiallar.** Yo'g'on xodalar piloramalar, tasma arrali, disk arrali dastgohlar yordamida tilinib har xil taxta materiallar hosil qilinadi. Bunday taxtalarning qaliligi 7, 10, 13, 16, 19, 22,

25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 100 mm va eni 80 dan 250 mm gacha (10 mm dan oralatib) bo‘ladi.

**Faner** – g‘o‘lalarni tilish, randalash, yo‘nish yo‘li bilan olinadigan yupqa yog‘och-taxta material. Tayyorlash usuliga qarab tilingan, randalangan, yo‘nilgan, yelimlangan fanerlar bo‘ladi. Tilib, randalab olinadigan fanerlar eman, shumtol, yong‘oq, qayrog‘och, zarang, nok va boshqa qimmatbaho yog‘ochlardan tayyorlanadi. Fanerlar har xil duradgorlik ishlarida, mebelsozlikda qoplama material sifatida ishlatiladi.

**Randalangan fanerlar** – faner randalovchi maxsus dastgohlarda yog‘ochlarni randalash yo‘li bilan hosil qilinadi. Bunday fanerlarning qalinligi 0,8–1,5 mm, eni 80 mm va undan ortiq, uzunligi 100 mm va undan ziyod bo‘ladi.

**Tilingan fanerlar** – burang yoki bug‘lash natijasida mo‘rt bo‘lib oladigan ba’zi yog‘och g‘o‘lalarini radial yo‘nalishda tilish yo‘li bilan olinadigan fanerlar boshqa yo‘nalishda tilib olingan fanerlarga qaraganda yuqori baholanadi. Chunki radial yo‘nalishda tilingan fanerlarda o‘zak nurlari juda chiroyli tekstura hosil qiladi. Bu holda fanerlar qimmatbaho mebellar tayyorlash va qoplash maqsadida ishlatiladi. Tilingan fanerlarning qalinligi 0,8–2 mm gacha bo‘ladi. Fanerning namligi 10 % bo‘lishiga ruxsat etiladi.

**Yo‘nilgan fanerlar** (shponlar) yo‘nuvchi dastgohlarda tayyorlanadi. Yo‘nilgan fanerning qalinligi 0,3–3,5 mm gacha, eni esa g‘o‘laning uzunligiga teng bo‘ladi. Butun g‘o‘lani yo‘nilganda spiralsimon shpon hosil bo‘ladi. Shu yo‘l (usul) bilan zarang, kareliya qayinidan “qush ko‘zi” deb ataluvchi chiroyli gulli shpon olinadi.

**Yelimlangan fanerlar** yo‘nilgan shponlarni bir-biriga yelimlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Bunday faner 3–15 tagacha bo‘lgan to sondagi shpon varaqlaridan tayyorlanadi. Fanerlar kazeinli, albuminli yelimlar bilan va sintetik smolalar bilan yelimланади.

Yelimlangan fanerlar taxta materiallarga qaraganda qator afzalliklarga ega:

1. Hamma yo‘nalishlarda puxtaligi bir xil.
2. Taxta materialga nisbatan kam tob tashlaydi. Ro‘y bergen tob tashlash yelimlash yo‘li bilan oson bartaraf etiladi.

3. Kam yoriladi. Yoriqlarning bir tomondan ikkinchi tomonga o'tishi mutlaqo ro'y bermaydi.
4. Faner taxtalarning o'chchami katta bo'lganligi uchun taxta materiallarni yig'ib birlashtirishga hojat qolmaydi, ishlar qisqaradi, osonlashadi.

5. Oson egiladi (xususan, buklangandan so'ng).
6. Teshish uchun qulay va h.k.

**Yog'ochlarda uchraydigan nuqsonlar.** Tegishli sanoat korxonalarida hosil qilinadigan yoki tayyorlanadigan yog'och materiallar hamma vaqt ham yuqori sifatli bo'lavermaydi. Yog'och materiallarning navi, sifati, texnik xossalari pasaytiruvchi, ishlatalish sohalarini chekllovchi, xizmat muddatini qisqartiruvchi, ishga yaroqsiz holga keltiruvchi tabiiy holda mavjud bo'lgan yoki keyinchalik yuzaga kelgan bu xil kamchiliklar yog'ochlarning nuqsonlari deyladi. Yog'ochlarda uchraydigan nuqsonlarning aksariyati asosan o'sish davrida yuzaga keladi, ba'zan esa material tayyorlash, tashish, saqlash, undan foydalanish vaqtida ham paydo bo'ladi. Yog'och materiallarda tabiiy mavjud bo'lgan va keyinchalik paydo bo'ladi nuqsonlar – ko'zlar, yog'och rangining buzilishi, chirish, turli yoriqlar, hasharotlar bilan shikastlanish shular jumlasidandir.

#### **9.4. Lok -bo'yoq va yelim materiallar**

**Lok va bo'yoq materiallar.** Xalq xo'jaligining turli sohalarida ishlataladigan lok va bo'yoq materiallar asosan suyuq, xamir (pasta) va kukun ko'rinishlarida bo'lishi mumkin.

Har qanday lok yoki bo'yoq materiallar bilan turli sirtlarni qoplaganda yupqa parda yoki qatlamaq hosil bo'ladi. Hosil bo'ladi dan bunday qatlama tegishli buyum (detal) materialini korroziyadan (metall va qotishmalarga xos), egilish (bukilish) va namlanishdan (yog'och va plastmassalarga xos) saqlaydi yoki ularga tashqi chiroy, estetik ko'raklik baxsh etadi.

Shuning uchun hozirgi vaqtida detallarni (buyumlarni) lok-bo'yoq materiallar bilan qoplash yoki muhofaza qilish sanoat miqyosida keng qo'llanilmoqda. Lekin shuni ham ta'kidlab o'tmoq lozimki,

lok-bo'yoq materiallar bilan qoplangan detallar (buyumlar) ning ko'rinishini va xususiyatlarini (uzoq vaqt) yo'qotmasligi ko'pgina omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, lok-bo'yoqlarni to'g'ri tanlash, tegishli qoidaga rioya qilingan holda qoplash, ularni yopishqoqlik (adgeziya) kuchining qiymatini, lok-bo'yoq materiallar bilan qoplanadigan detal (buyum) materiallarining termik kengayish koeffitsiyentini, buyumdan foydalanish sharoitini (muhit, harorat va b.) hisobga olgan holda ishlatish orqali xizmat muddatini uzaytirish mumkin.

Lok va bo'yoqlar tarkibiga ko'ra, loklar, emallar, gruntovkalar va shpatlyovkalarga bo'linadi.

**Loklar** organik eritmalarga (spirit, efir, skipidarga), asosan, smola va smolaga o'xshash mahsulotlarni qo'shish orqali tayyorlanadigan parda hosil qiluvchi materiallar. Loklar turli buyumlar (detallar) ga qoplash orqali ularni turli ta'sirlardan muofaza qilish va ko'rinishini ko'rakam qilish, turli materiallarni elektr o'tkazmaydigan qilish hamda emal bo'yoqlar tayyorlash uchun xalq xo'jaligining turli sanoat tarmoqlarida keng ishlatiladi. Loklarning asosan tabiiy (moyli) va sun'iy (xlorvinilli, bakelitli va b.) turlari bo'ladi.

**Emal bo'yoqlar** asosan turli pigmentlarni loklarga qo'shish orqali hosil qilinadi Emallar, emal bo'yoqlar, nitroemallar (nitrosellulozali bo'yoqlar), smolali, moyli va boshqa turdag'i bo'yoqlarga bo'linadi.

Bularning ichida nitroemal juda tez quriydi. Shuning uchun nitroemallar va introloklarning 507, 508, 907, 230-markalaridan yuk avtomobillarining, kabinalari, kapotlarini bo'yash uchun ishlatiladi, 660-markali qora rangdagisidan esa ramalar va transmissiyalarni bo'yashda foydalaniadi.

Nitroemal yengil mashinalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Lekin tarkibi asosan sintetik smolalardan iborat bo'lgan loklardan hosil qilinadigan tegishli detal yoki buyumning qoplovchi pardasi kimyoviy va termik chidamliligi jihatidan ancha yuqori bo'ladi.

**Gruntovkalar** loklarga 50...70 % turli pigmentlar (xrom kislötaning tuzi, qo'rg'oshinli surik va b.) qo'shib tayyorlanadi. Ular turli metallarni korroziyadan, yog'ochlarni chirishdan muhofaza qilish uchun mo'ljallangan.

Gruntovkalarning, asosan yelimli, moyli va nitrosellulozali turlari bo‘ladi. Buyum (detal)ni shpatlyovkalashdan oldin gruntovkalanadi.

**Shpatlyovkalar.** Juda maydalangan mineral kukunlar (bo‘r, gips, ohak) ni turli moy, yelim, lok va boshqa bog‘lovchi moddalar bilan aralashtirib, ko‘rinishidagi quyuq modda—shpatlyovkalar hosil qilinadi.

Shpatlyovka detal (buyum) sirtidagi turli yoriqlarni, teshik—ko‘vklarni, tirqishlarni to‘ldirib, sirtning tekis bo‘lishini ta’minlash maqsadida ishlatiladi. Shunga ko‘ra, shpatlyovka quyuq va suyuq holatda tayyorlanadi. Shpatlyovka bir yoki bir necha bor maxsus kurakcha—shpatel bilan surtiladi. Shpatlyovkani bevosita ishlatish oldidan tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Shpatlyovkalar tarkibidagi qo‘shiluvchi moddalarning miqdoriga (dozasiiga) qarab har xil bo‘lishi mumkin. Masalan, yelimli shpatlyovkaning tarkibida 3 % duradgorlik yelimi, 65 % bo‘r va pigment, 30 % suv bo‘ladi. U tez qotadi. Uning yumshoq va yopishqoq bo‘lishini ta’minlash uchun tarkibiga 2 % alifmoy qo‘shiladi.

Moyli shpatlyovkaning tarkibida 70 % bo‘r va pigment, 30 % lok bo‘lib, yelimli shpatlyovkaga qaraganda mustahkam bo‘ladi, lekin sekin quriydi.

Agar yuzalarni juda uzoq muddatga muhofaza qilish talab qilinsa, u holda, yuzalarni ko‘p qatlamlı qoplamlar bilan, ya’ni gruntovka, shpatlyovka, emal, lok qatlamlari bilan qoplash maqsadga muvofiqdir.

Lekin yuzalardagi shpatlyovka qatlaming umumiyligi qalinligi 2 mm dan oshmasligi kerak.

**Yelim materiallar.** Xalq xo‘jaligining turli sohalarida turli detalardan (buyumlardan) ajralmas birikmalar hosil qilish uchun yelimlash jarayonidan keng foydalaniladi. Buning uchun turli yelimlardan foydalaniladi.

**Yelmlar** – muayyan sharoitda qattiq parda hosil qilib, ulanadigan konstruksion materiallarni (buyumlar yoki detallarni) bir-biriga mahkam yopishtiradigan yopishqoq materiallardir.

Xalq xo‘jaligining turli sohalarida ishlatiladigan yelmlar, asosan, hayvon, o’simlik va smola yelmlariga bo‘linadi.

Hayvon yelimining asosini organik moddalar, o'simlik yelimlari-asosini oqsillar, smola yelimlari asosini esa sintetik moddalar tashkil etadi. Hayvon yelimlariga kollagen yelimalar, shuningdek, kazeinli va albuminli yelimalar, o'simlik yelimlariga soya, kanakunjut (xashaki no'xat) dan olingen yelimalar, smola yelimlariga Б-3, КБ-3-markali fenolformal deyiladi, МК-1, М-2, КМ-12, К-17-markali karbamidli (mochevina formaldegidli) hamda ЦНИИПС-2 yelimalari va boshqalar kiradi.

Yelimalar qanday moddalardan tayyorlanishiga qarab, go'shtlarda, suyak, baliq, kazein, albuminli hayvonot yelimalari, loviya, no'xat, kunjut, kartoshka, jo'xori, guruch kraxmallaridan olinadigan o'simlik yelimalari va smolalardan tayyorlanadigan yelimalarga bo'linadi.

Faner tayyorlashda, asosan, albuminli, kazein, o'simlik yelimalari-dan foydalaniladi. Namga, suvga chidamli fanerlar va yelimlangan yog'ochdan qurilish konstruksiyalari tayyorlashda smola yelimalari-dan foydalaniladi.

Go'shtparda va suyak yelimalari duradgorlik yelimalari hisoblanib, ular qushxonasi va teri zavodlari chiqindilarini pishirish yo'li bilan tayyorlanadi.

Hozirgi vaqtida ishlab chiqariladigan yelimalar yordamida har qanday materialni shu turdag'i yoki boshqa turdag'i material bilan (masalan, yog'och bilan yoki metall bilan) birlashtirib turli ajralmas birikmalar hosil qilish mumkin.

Tarkibi sintetik materiallardan iborat bo'lgan yelimalarning asosiy hamda zaruriy xususiyatlari shundan iboratki, ular yordamida hosil qilingan birikmalar atmosferaga, korroziyaga va chirishga chidamli-dir. Yelimalarning yana bir afzal tomoni shundaki, yelimali birikmalar har qanday ajraluvchi (boltli, shpilkali, vintli va h.) hamda ajralmas (parchinmixli, payvandlangan) birikmalarga nisbatan ancha yengil bo'ladi, tannarxi arzon, tuzilishi sodda bo'ladi.

Sintetik yelimalar, avtomobil, aviatsiya, kemasozlik, elektro va radiotexnika, yog'ochni qayta ishslash, poyabzal, poligrafiya va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida keng ishlatilmoqda.

Yelimali birikmalar puxta chiqishi uchun: a) yelimalanadigan sirtlar silliq bo'lmasligi, ya'ni sirtlar, gadir-budur, notekis bo'lishi kerak;

b) yelimlangan birikma yelim qurib qotgunga qadar qayta ishlanmasligi lozim; d) hosil qilingan birikmani qisqichlar orasiga olib, qurigunga qadar qo'zatmaslik zarur.

Quyida maktablar, litseylar, kollejlar va oliv o'quv yurtlarining o'quv ustaxonalarida ko'proq ishlatiladigan ba'zi yelimplarning tarkibiy qismlari va xususiyatlari hamda yelimlash texnologiyasi haqida qisqacha ma'lumotlar keltiriladi.

Konstraksion metallar va nometall materiallarni termoizolatsiyalarga, gazlamalarga va dekorativ qoplama materiallariga yelimplab biriktirish uchun BK-32-2, BKT-2H, 88H, ПУ-2М, АК-20, ПК-10, XBK-20 va boshqa yelimplar ishlatiladi.

Metallmas materiallar (yog'ochlar, shisha, plastmassalar, tekstolitlar, penoplastlar va b.) ВИАМ-В3 va ПУ-2 yelimplari bilan biriktiriladi.

Organik shishaga boshqa materiallarni yelimlash uchun В3-Ф9, BK-32-70 va ПУ-2 yelimplari ishlatiladi. Rezinalar o'zaro va metallar bilan 88H, КП-6-18, ЧНБ, ВКР-7, KT-15, KT-25 yelimplari yordamida biriktiriladi.

Yelimlash jarayoni quyidagi tartibda bajarilishi kerak: a) yelimplanadigan yuzalar turli iftosliklardan tozalanishi va g'adir-budur qilinishi lozim; b) biriktiriladigan sirtlarning bir tomoniga qo'lda cho'tka va pulverizator yordamida yelim surtilishi kerak; d) biriktiriladigan detallarni havoda (xona haroratida) tutib turib yelim tarkibidagi uchuvchi moddalar chiqib ketishiga imkon berish zarur; e) biriktiriladigan sirtlarni birlashtirib, qisuvchi yoki bosuvchi qurilmalar bilan qisib qo'yish kerak; f) qisib yoki bostirib qo'yilgan detallarni ma'lum haroratda muayyan vaqt davomida saqlash lozim, chunki turli yelimplarning qotish harorati va muddati har xil bo'ladi; g) biriktirilgan detallami tozalash va birikmaning mustahkamligini tekshirish (bunda birikmay qolgan joylar yo'ligiga e'tibor berish) kerak va h.

**Suyak yelimi** yog'sizlantirilgan hayvonot suyaklari va shoxlarini pishirib tayyorlanadi. Yelimlash xususiyatlari ko'ra go'shtparda yelimi suyak yelimididan ustun turadi.

Go'shtparda va suyak yelimplari qattiq plita shaklida tayyorlanadi. Plitalar tiniq, sarg'ish yoki qoramtilrangda bo'ladi. Toza, sifatli yelimplarning sinig'i shisha kabi yaltiraydi.

Quruq yelimalar tolon, mayda bo‘laklar va boshqa ko‘rinishlarda ham tayyorlanadi.

Yelimlash sovuq (-12...-30 °C) da, issiq (+40...+70 °C) da va qaynoq (80 °C va undan yuqori) holda olib borilishi mumkin.

Buyum yoki detallarni biriktirishda, fanerlarni o‘rtacha normal quyuqlikdagi yelim eritmasidan foydalaniladi. Suyuq yelim eritmasi, asosan, gruntovkalash maqsadida ishlataliladi.

Yelimalarning puxtaligini aniqlash uchun yelimlangan chok (birikma) tajriba yo‘li bilan tekshiriladi. Buning uchun namligi 7–12 % bo‘lgan shumtol yoki eman yog‘ochidan namunalar (25x50x50 va 25x50 mm o‘lchamli) olinib, tolalar yo‘nalishida bir-biriga parallel qilib yelimalanadi, so‘ngra namuna birikmaning yelimlangan choki iskana yordamida yorib ko‘riladi. Agar bunda birikma yelimlangan joyidan ajralmasdan yog‘och yorilsa yoki ko‘chib chiqsa, yelimning yopishtirish xususiyati yaxshi, yelimli chok puxta deb hisoblanadi. Tajriba sharoitida esa, yelimlangan chokning puxtaligini press yordamida so‘rvuchi kuchning qiymatini oshira borish yo‘li bilan tekshiriladi va h.k.

Duradgorlik yelimalari nam ta’sirida puxtaligini yo‘qotadi (namga chidamsiz bo‘ladi). Shuning uchun nam sharoitda ishlaydigan buyumlar namga chidamli maxsus yelimalar bilan yelimalanadi.

**Albuminli yelim** hayvon qoniga ohak aralashtirish yo‘li bilan olinadi. Albuminli yelim bilan yelimalanadigan birikma issiq holatda presslab yopishtiriladi. Yelimlangan joyda qoramtil chok hosil bo‘ladi. Albuminli yelimalar faqat yelimlangan fanerlar uchun ishlataliladi.

**Kazeinli yelimning** asosiy tarkibiy qismini yog‘i olingan sutfdan tayyorlangan quruq suzma tashkil etadi. Quruq kazein yelimi 5–10 mm li qattiq donachalar ko‘rinishida yoki oqish, ba’zan och sariq tusli kukun holida tayyorlanadi. Kukun (tolon holidagi) kazein yelimi kazein, so‘ndirilgan ohak, natriy ftorid, soda mis kuporosi va kerosin aralashmasidan iborat. Bu moddalar tegishli yelimning turli xossalariini yaxshilash uchun qo‘shiladi. Masalan, mis kuporosi yelimning nam va suvga chidamliligini oshirib, chirishdan saqlaydi; kerosin esa tolonning mushtlashib qolmasligini ta’minlaydi; natriy ftorid va soda

erituvchi sifatida qo'shiladi; so'ndirilgan ohak yelimning o'ta puxtaligini ta'minlaydi.

Sanoat miqyosida kazeinli yelimlarning "Ekstra" va oddiy navlari ishlab chiqariladi.

Kazeinli yelim besh oy muddat ichida foydalanishga yaroqlidir.

Yuqorida nomlari qayd qilingan yelimlar faqat yog'och materiallarni o'zaro biriktirish uchun mo'ljallangan.

Turli materiallarni bir-biriga yelimlab yopishtirish uchun esa karbinolli yelimlardan keng foydalaniladi.

**Karbinolli yelim** (МПФ-1, БК-2, Л-4 va b.) tashqi ko'rinish jihatidan rangli glitseringa o'xshash xushbo'y, och sariq rangli, tiniq suyuqlikdir.

Material ustiga yupqa qilib surtilgan bu yelim tezda qotib, benzinda, moylarda erimaydigan, suv va kislota ta'siriga chidamli parda hosil qiladi.

Karbinolli yelim bilan yog'ochni metallga, metallni shisha, charm, marmarga yopishtirib, mustahkam, ajralmas birikmalar hosil qilinadi.

**Glyutinli yelim.** Hozirgi vaqtida bu yelimlar o'zlarining ko'pgina ijobiy xususiyatlari (yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan birikmalar hosil qilishi, tayyorlanishining oddiyligi, kimyoviy inertligi, zararsizligi, tayyor yelimni saqlash juda osonligi va b.) tufayli sanoat miqyosida sintetik yelimlarni deyarli siqib chiqarmoqda.

Lekin, bunday yelimli birikmalarning uzoq qotishi yelimlarning kamchiligi hisoblanadi.

Glyutinli yelimlar tarkibidagi boshlang'ich moddalarga qarab go'shtparda, suyak va baliq yelimlariga bo'linadi.

**Polivinilatsetatli yelimlar** turli charm, qog'oz, yog'och, mato, shisha va metallarni biriktirish uchun ishlatiladi. Ayniqsa, abraziv sanoati tarmoqlarida juda keng ishlatiladi. Polivinilatsetatli yelimlar polimerlar eritmasi (yelimi); tarkibida uchuvchi (bulg'anuvchi) moddalar bo'lmagan yelimlar; emulsion tarkibli yelimlar kabi guruhlarga bo'linadi. Shuni aytib o'tish kerakki, o'quv ustaxonalarida, turmushda, ko'pincha suv-emulsion yelimlar keng ishlatiladi, chunki bunday yelimlarning tannarxi arzon, zararsiz, yonmaydi, yelimli choklar bilinmaydi (ko'rinxaydi).

**Rezinali yelimlar**, asosan, eritmalariga kauchuk yoki rezinali aralashmalarni qo'shib eritish orqali hosil qilinadi. Bunday yelimlar vulkanizatsiyalovchi (tabiiy kauchukning organik eritma bilan aralashmasi), issiqda vulkanizatsiyalovchi (140–150 °C harorat ta'sirida) va o'zi vulkanizatsiyalovchi (xona haroratida) yelimlar guruhlariga bo'linadi. Ikkinci va uchinchi guruhlarga kiruvchi yelimlarga, asosan, sintetik smolalar qo'shiladi. Ushbu yelimlar bilan hosil qilingan birikmalar vulkanizatsiyalovchi yelimlar yordamida olingan birikmala larga nisbatan ancha mustahkam bo'ladi. 88 va 88H markali rezinali yelimlardan eng ko'p foydalaniлади. Улар, asosan, rezinali aralashmalarni va butilfenolformaldegidli smolalarni etilatsetat va benzinda eritish orqali hosil qilinadi.

Rezinali yelimlar yordamida rezinani rezina bilan, metallar, shishalar va boshqalar bilan birlashtirib, yelimli birikmalar olinadi.

Bundan tashqari, texnikaning turli sohalarida metallarni o'zaro va nometall konstruksion materiallar bilan yelimlab birikma hosil qilish uchun tarkibi sintetik smolalar va sintetik kauchukdan iborat bo'lgan yelimlar (БФ–2, БФ–4, ВС–10Т BK–32–200, BK–3, BK–4, K–153) va epoksidli yelimlar (Пр ва ПВК–1, BK–7, ПУ–2, BK–5) ham keng ishlatiladi.

## 9.5. Polimer materiallar

Zamonaviy avtomobilsozlikni polimer materiallarni keng ko'lamli qo'llanilishisiz tasavvur etib bo'lmaydi, ular avtomobillarning masasini yengillashtiradi, ularni tayyorlashga sarflanadigan ish hajmini, qimmatbaho materiallar sarfini kamaytiradi, ishonchiligi va xavfsizligini oshiradi, qulayligini yaxshilaydi, raqobatbardoshligini oshiradi. Polimer materiallarni avtomobillarda qo'llanilishi doimiy ravishda ortib bormoqda, bu holat sanoati rivojlangan mamlakatlardagi ilg'or firmalar tomonidan odatiy va maxsus avtomobillar ishlab chiqarishda, ayniqsa, sezilarli bormoqda.

Poliuretanlar, polivinilkloridlar, polipropilenlar, polietilenlar va sof holdagi boshqa polimerlar hamda ularning aralashmalari va ular dan olinadigan shishasimon plastiklari, uglerodli plastiklar, organik

plastiklar va bazal'tli plastiklar ko'rinishidagi polimerli kompozitsion materiallar avtomobilarning kuzovlarida, tayanch tizimlarida, transmissiya qismlarida, yurish qismlarida va quvvat beruvchi qurilmalarida keng qo'llanilmoqda.

**Polimer materiallar.** Hozirgi vaqtga kelib, o'z xossalari jihatidan xilma-xil plastmassalar, yog'och materiallar va rezinalar, shu jumladan, juda puxta konstruksion materiallar, plastmassalar, yarimo'tkazgichlar, o'tkazgichlar, magnitli va boshqa plastmassalar yaratilgan.

Bu materiallar ko'p hollarda qimmat turadigan metallar o'rnida ishlatalmoqda. Texnika taraqqiyoti sanoatga plastmassalarning joriy qilinishiga ko'p darajada bog'liqdir.

Qisman yoki butkul yuqori molekular birikmalar, ya'ni polimerlardan iborat bo'lib, sun'iy ravishda tayyorlangan va muayyan harorat va bosimda plastiklik xossalariga ega bo'lган materiallar plastik massalar (plastmassalar) deyiladi.

Ko'pincha plastmassalar bir necha xil moddalardan iborat bo'ladi. Ularning tarkibiga, masalan, bog'lovchi va to'ldiruvchi moddalar, plastifikatorlar, bo'yoq moddalar va boshqalar kiradi. Ba'zi plastmassalar, masalan, organik shisha, poliamid, polietilen faqat polimerlardan iborat bo'ladi.

Murakkab tarkibli plastmassalarda bog'lovchi moddalar vazifasini polimerlar o'taydi.

Polimerlar juda ko'p-bir necha mingdan tortib, to bir necha miliongacha atomdan iborat birikmalardir. Polimerlar tabiiy va sun'iy bo'ladi. Tabiiy polimerlarga selluloza, jun, ipak, tabiiy kauchuk va boshqalar, sun'iylariga esa organik shisha, polietilen, viskoza, kapron, naylon, sun'iy kauchuk va boshqalar kiradi.

Yuqori molekular organik birikmalar yoki ularning guruhlari ko'pincha smolalar deb ataladi.

**Polimerlarning olinishi.** Polimerlar ikki xil usul bilan: polimerlash va polikondensatlash usullari bilan olinadi.


Polimerlash usulida bir xil monomerning, masalan, etilenning juda ko'pmolekulalari birin-ketin birikib, o'sha tarkibli, ammo tamomila boshqa xossalari yangi modda (polietilen) hosil qildi.

Polimerlash yo‘li bilan polistirol, polivinilxlorid, poliakrilat (organik shisha) va boshqa polimerlar olinadi.

Ikkita har xil monomerni birgalikda polimerlash yo‘li bilan ham yangi polimer olish mumkin. Bu holda olingan yuqori molekular moddalar sopolimerlar deb ataladi. Sopolimerda ikkala monomerning xossalari mujassamlangan bo‘ladi.

Polikondensatlash usulida ikki yoki undan ortiq xil monomer o‘zaro kimyoviy ta’sir ettiriladi. Bunda polimer bilan bir qatorda qo‘sishma mahsulot (suv, ammiak yoki boshqa modda) ham hosil bo‘ladi. Masalan, fenol bilan formaldegid qizdirilgan holda va katalizator ishtirokida o‘zaro ta’sir ettirilsa, polimer-penoplast va suv hosil bo‘ladi.

Makromolekulalarining tuzilishiga qarab polimerlar quyidagi xillariga bo‘linadi:a) chiziql; b) tarmoqlangan; d) tikilgan; e) setkasimon (9.8-rasm).

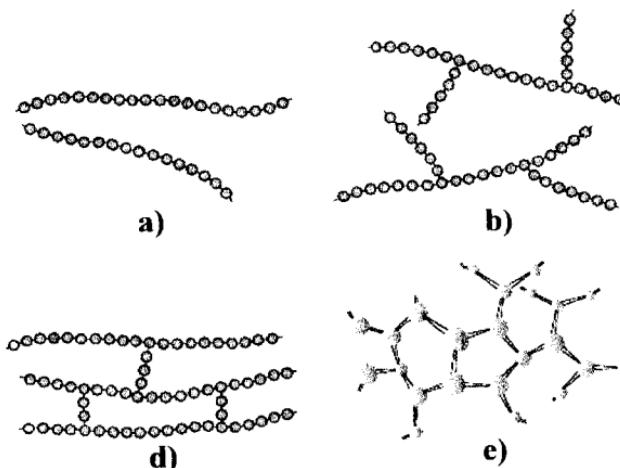

**9.8-rasm.Polimer makromolekulalarining tuzilishining sxematik ko‘rinishi<sup>11</sup>:**

**a) chiziqli; b) tarmoqlangan; d) tikilgan; e) setkasimon**

<sup>11</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 558-bet

Chiziqli makromolekulalarning uzunligi ko'ndalang kesim yuzasiga nisbatan bir necha ming marta katta. Qizdirilganda yumshaydi, sovitilsa qotadi. Qayta qizdirish natijasida qayta yumshaydi. Masalan, poliamid, polietilen.

Tikilgan formalar (pog'onali, setkasimon, fazoviy) ancha mustahkam, erituvchilariga uncha erimaydigan, yumshamaydigan polimerlarga mansub.

To'rsimon uch o'lchamli formali makromolekulali polimerlar mo'rtligi va tashqi kuchlarga yuqori turg'unligi (yumshamaydi, ishmaydi) bilan xarakterli.

**Polimerlarning strukturasi va xossalari.** Polimerlar (yunonchada *polymeres* – ko'p qismlardan tashkil topgan, ko'p shaklli degan ma'noni beradi va undagi *poly* – ko'p va *meros* – qism, bo'lak ma'nolarini ifodalaydi) – yuqori molekular massaga ega bo'lib, ularning molekulalari ko'p sonli turg'un yoki noturg'un takrorlanuvchi atomlar zanjiri guruhlaridan tashkil topgan bo'ladi.

Ko'p sonli elementar bo'laklardan (monomerlardan) tashkil topgan, bir xil kimyoviy tarkibga va strukturaga ega bo'lgan molekulalar makromolekulalar deb yuritiladi. Moddaning xossalari makromolekulalarning kimyoviy tarkibi bilangina aniqlanmasdan, ularning o'zaro joylashishi va tuzilishi bilan ham aniqlanadi. Makromolekulalarning ko'ndalang kesimi, odatda, bir necha nanometrni tashkil etadi, uzunligi esa bir necha ming nanometrga yetadi yoki bir necha mikrometrga yetishi mumkin, shuning uchun makromolekulalar yaxshi egiluvchanlikka ega bo'ladi.

**Polimerlarning sinflanishi.** Polimerlar xossalarining tarkibi va strukturasiga bog'liqligini o'rganishni osonlashtirish maqsadida ularni turli belgilari (tarkibi, makromolekulalar shakli, fazoviy holati, qutbliligi, qizdirishga munosabati) bo'yicha sinflash mumkin. Tarkibi bo'yicha baracha polimerlar *organik*, *elementli organik*, *neorganik* turlarga bo'linadi.

Qatron va kauchuklar organik polimerlar hisoblanadilar. Elementli organik birikmalar asosiy zanjir tarkibida neorganik atomlari (*Si*, *Ti*, *Al*), organik radikallar ( $CH_3$ ,  $C_6H_5$ ,  $CH_2$ ) bilan birikmada bo'ladi. Bu radikallar polimer materialga mustahkamlik va elastiklik xossasini bersa, neorganik atomlar yuqori issiqbardoshlik xossasini beradi.

Neorganik polimerlarga silikat shisha, keramika, slyuda, asbestos kabilalar kiradi. Bu birikmalar tarkibida uglerodli skelet bo'lmaydi. Neorganik materiallarning asosini kremniy, aluminiy, magniy, kalsiy kabilarning oksidlari tashkil etadi.

*Plastik massalar* (plastmassalar, plastiklar) – bu tabiiy yoki sintetik polimerlar asosidagi material hisoblanadi. Ular issiqlik va bosim ostida murakkab shakldagi buyum hosil qilish va o'ziga berilgan shaklni turg'un saqlay olish xossasiga ega bo'ladi.

Plastmassalarning xossalari har bir tashkil etuvchining tarkibiga, ularning mosligi va miqdori nisbatiga bog'liq bo'ladi. Bu esa, plastiklarning xususiyatlarini keng ko'lamda o'zgartirish imkonini beradi.

Tashkil etuvchilarning soniga qarab barcha plastmassalar *oddiy* va *murakkab* turlarga bo'linadi. *Oddiy* (polietilen, polistirol va boshqalar) plastmassalar birgina tashkil etuvchidan – sintetik smoladan iborat bo'ladi. Kompozitsionlar esa (fenoplastlar, aminoplastlar va boshqalar), bir necha tashkil etuvchidan iborat bo'ladi. Unda har bir tashkil etuvchi ma'lum bir vazifani bajarishtga mo'ljallangan bo'ladi. Kompozitsion plastmassalarda smola boshqa tashkil etuvchilar uchun bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi. Bog'lovchining xossalari plastmassaning fizik-mexanik va texnologik xossalarni belgilab beradi. Bog'lovchining plastmassa tarkibidagi miqdori 30–70% ga yetadi.

Bog'lovchidan tashqari kompozitsion plastmassalar tarkibiga quyidagilar kirishi mumkin:

1) mexanik xossalarni, issiqbardoshligini oshiruvchi, cho'kishni kamaytiruvchi va kompozitsiya tannarxini pastlatuvchi *to'ldiruvchilar* (yog'och uni, selluloza, paxta-tolali mato, qog'oz, yog'och qipig'i, grafit, asbestos, kvarts, shisha-tolasi, shisha matosi va boshqalar);

2) elastiklikni, oquvchanlikni, bikrlikni oshiruvchi va plastmassaning mo'rtligini kamaytiruvchi *plastifikatorlar* (dibutilstalat, kastrovo moyi va boshqalar);

3) oquvchanlikni oshiruvchi, kompozitsiya zarrachalari orasidagi ishqalanishni kamaytiruvchi, press-formaning shakl hosil qiluvchi yuzalariga yopishib qolishidan saqlovchi *moylovchi materiallari* (stearin, olein kislotasi va boshqalar);

- 4) materialning qotish jarayonini tezlashtiruvchi *katalizatorlar* (ohak, magneziy va boshqalar);
- 5) tayyorlanayotgan detallarga kerakli rang beruvchi *bo'yoglar* (surik, nigrozin va boshqalar);
- 6) qizish natijasida parchalanib gazga o'xshash mahsulotlar ajratuvchi *gaz hosil qiluvchi* moddalar (gaz bilan to'ldirilgan plastmassalar tayyorlash uchun).

Bog'lovchisining xususiyatiga ko'ra plastmassalar termoplastik polimerlar asosi olinadigan termoplastik (*termoplastlar*) va termoreaktiv qatronlar asosida olinadigan termoreaktiv (*reaktoplastlar*) plastmassalarga bo'linadi.

Termoplastlar buyum hosil qilish uchun ishlov berishga qulay bo'lib, shakllantirishda sezilarli bo'limgan (1–3%) cho'kishga ega. Material yuqori elastikligi va kichik mo'rtligi bilan ajralib turadi. Odatda termoplastlar to'ldiruvchilarsiz tayyorlanadi. Ammo oxirgi yillarda mineral va sintetik ko'rinishdagi to'ldiruvchili (*organoplastlar*) termoplastlar qo'llanila boshladi.

Qotgandan va bog'lovchisi termoturg'un holatga o'tgandan keyin *reaktoplastlar* mo'rtlashib qoladi va ko'pincha ularga ishlov berish chog'ida cho'kish darajasi ancha katta (10–15%) bo'ladi.

Plastmassalarning o'ziga xos tomonlariga zichligining kamligi, past issiqlik o'tkazuvchanligi, sezilarli darajada issiqlikdan kengayishi (po'latga nisbatan o'n-o'ttiz marta ko'p), elektr izolatsiyalovchi xossasining yaxshiligi, kimyoviy turg'unligining yuqoriligi, friksion va antifriksion xossalaringning yaxshiligi, chiqindi miqdorining kamligi.

Plastmassalarning kamchiligiga issiqbardoshligining pastligi (*termoplastlarni ishlatish mumkin bo'lgan maksimal temperaturasi – 250° gacha, termoreaktiv plastmassalarniki esa – 400° gacha*), metall va qotishmalarga nisbatan elastiklik modulining kichikligi va zarbiy qovushoqligining pastligi, eskirishga moyilligi yoki boshqacha aytganda vaqt o'tishi bilan xossalaringning o'zgarib ketishi kabilarni misol keltirish mumkin.

**Polimer matsitsasining turi bo'yicha.** Polimerlar reaktoplast, termoplast va elastik kompozitsion materiallarga bo'linadi. Ishlab

chiqarishni tashkil etish uchun ushbu ko'rsatkich polimerlardan buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasini va ularni qayta quyish imkoniyatini belgilab beradi, ulardan foydalanish sohasi uchun esa – sovuq holda oquvchanlik va ko'p hollarda issiqbardoshligini ifodelaydi. Polimerlar qotishining temperatura rejimiga qarab sovuq va issiq holda qotuvchi (uy temperaturasida yoki yuqori temperaturalarda qattiq holga o'tuvchi) turlarga bo'linadi. Shu bilan birga matritsasi boshida chiziqli strukturaga ega bo'lувчи termoplastik kompozition materiallar qovushoq – oquvchan holatga o'ta olish xususiyati bo'yicha suyuqlanuvchi, qiyin eruvchi va erimaydigan turlarga bo'linadi.

**Polimerlar matritsasining deformatsiyalanish xususiyatiga qarab qovushoq-bikr va elastik kompozitlarga sinflanadi.** Elastik kompozitlarga kauchuk va rezinalarni misol keltirish mumkin.

**Puxtalovchi elementlarining shakli bo'yicha** qatlamli va tolali turlarga bo'linadi. Ularni xalq xo'jaligida armaturalar deb yuritiladi. Xususan, tekstolitlarning qatlamli puxtalanishi matolar, lentalar va mato bo'luman materiallar yordamida amalga oshiriladi. Plyonkasimon puxtalangan materiallar esa qog'ozlar, shponlar, plyonkalar yordamida olinadi. Tolasimon PKMlar elementar uzuksiz ingichka tolalar, iplar, arg'amchilar va bu tolalarning mayda bo'laklari yordamida olinishi mumkin.

**Polimerlar yuqoridagilardan tashqari matritsasi va puxtalovchisining kimyoiy kelib chiqishiga qarab ham sinflanadi.** Shunga ko'ra uni tashkil etuvchisining nomi bilan atalishi mumkin. Masalan, matritsasining nomiga qarab: fenoplastlar, epoksiplastlar, imidoplastlar yoki poliefirlilar, poliamidlar, kremniyorganik va h.k. Tola hosil qiluvchi materiali bo'yicha mos ravishda: optoplastik, ngleplastik, organoplastik, bazal'toplastik va shunga o'xshash boshqa plimerli kompozitsion materiallarga bo'linadi. Tabiiyki, ikkala belgisi bo'yicha nomlash PKM haqida ancha to'laroq tasavvur beradi: epoksistekloplastiklar, fenogleplastiklar, imidobazal'toplastiklar, hamda polimerlar to'la yoyilgan holda nomlanishi ham mumkin: poliamidli organoplastiklar, poliefirli stekloplastiklar va h.k.

**Polimerlarning qovushoqlik va teplofizik xossalari.** Fazoviy holatiga ko‘ra polimerlar amorf va kristall turlarga bo‘linadi. Amorf polimerlar bir fazali va bog‘lamlarga jamlangan zanjirsimon molekulalardan iborat bo‘ladi. Bog‘lam bir-biri bilan yonmaydon joylashgan ko‘plab makromolekulalar qatoridan tashkil topadi. Bog‘lam qo‘shti elementlarga nisbatan siljish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Chunki ular alohida struktura elementlari hisoblanadi.

Kristall struktura hosil qilingan holatda qo‘shti zanjirning atomlari, ma’lum fazoviy panjara hosil qilgan holda, uch o‘lchamli tartibda to‘g‘ri joylashgan bo‘ladi. Polimerning kristall holdagi qismi amorf qism bilan almashib turadi. Shuning uchun polimerlarning kristallanish darajasi, metallardan farqli o‘laroq, hech qachon 100% ga yetmaydi. Kristallanish polimerlarga katta bikrlik va qattiqlik, hamda issiqbardoshlik beradi. Uzoq vaqt saqlash, ishlatish va qayta ishlash natijasida polimerning molekular strukturasi o‘zgarib ketishi mumkin.

Qutbliligi bo‘yicha polimerlar qutbli va qutbsiz turlarga bo‘linadi. Qutblilik musbat va manfiy zaryadlar joylashish markazlariga bo‘lingan maydonlarning mavjudligi bilan aniqlanadi.

Bikr, issiqbardosh, mustahkam ( $\sigma_v = 100\text{--}200 \text{ MPa}$ ), ammo qutbsizlarga nisbatan sovuqqa chidamsiz bo‘ladi.

Issiqlik ta’sirida o‘zini tutishiga qarab barcha polimerlar *termoplastik* va *termoreaktiv* turlarga bo‘linadi.

Termoplastik polimerlar issiqlik tasirida yumshaydi, hatto suyuqlanadi ham, sovutishda esa, qotadi; bu jarayon qaytariluvchi xususiyatga ega bo‘ladi. Bunday polimerlar makromolekulalarining strukturasi chiziqli yoki tarmoqlangan bo‘ladi.

Termoreaktiv polimerlar birinchi bor hosil bo‘lish bosqichida chiziqli strukturaga ega bo‘ladi va uni qizdirish natijasida yumshaydi, keyin kimyoviy reaksiya natijasida qotadi (fazoviy struktura hosil qiladi) va keyinchalik doimiy qattiq holga o‘tadi.

**Polimerlarning mexanik xossalari.** Plastmassalarning mexanik xossalari ularning strukturasigagina bog‘liq bo‘lmasdan fizik holatiga va temperaturasiga ham bog‘liq bo‘ladi. Plastmassalar uch fizik holatda bo‘lishi mumkin: *shishaga o‘xshash, yuqori-elastik va qovushoq-oquvchan* holatlarda.

*Shishaga o'xshash holatda* (qattiq yoki amorf) molekulalar zanjirini hosil qiluvchi atomlar turg'un holat atrofida tebranma harakat qiladi; zvenolar harakati va makromolekulalarning siljishi kuzatilmaydi.

Yuqori-elastik holatda material, zvenolarining tebranishi va makromolekulalarining egilish qobiliyatiga ega bo'lib qolishi natijasida, ko'p bo'limgan qizdirish natijasida qaytar katta shakl o'zgartirish xususiyati bilan tavsiflanadi.

Materialning *qovushoq-oquvchan holati* suyuq holatga o'xshab ketadi, ammo barcha makromolekulalarining harakatchanligi hisobiga, yuqori qovushoqligi bilan farqlanadi.

Konstruksion plastmassalar mexanik mustahkamlik ko'rsatkichlari bo'yicha uchta asosiy guruhga bo'linadi: *past, o'rtacha va yuqori mustahkamlik*.

Plastmassalarning asosiy texnologik xossalari bo'lib: *oquvchanlik, cho'kish, qotish tezligi* (reaktoplastlar) va *termoturg'unlik* (termoplastlar) kabi ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Oquvchanlik – bu materialni unga berilgan shaklni, ma'lum temperatura va bosimda, to'ldira olish qobiliyati bo'lib, u material tarkibidagi to'ldiruvchi, plastifikator, moylovchi materialining turi va miqdoriga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga press-formaning konstruktiv o'ziga xosligiga ham bog'liq bo'ladi. To'ldiruvchisiz termoplastlar uchun oquvchanlik ko'rsatkichi sifatida «*suyuqlanish indeksi*» deb nomlanuvchi va ma'lum temperatura va bosimda diametri 2,095 mmli soplodan vaqt birligi ichida siqib chiqariladigan material miqdori qabul qilingan.

*Cho'kish* tushunchasi orqali press-forma ichki yuzasi o'lchamlariga nisbatan detal o'lchamining absolyut yoki nisbiy kamayishi tushuniladi. Absolyut kattalikdagi cho'kish miqdorining katta qismini press-forma va detal materiallari temperatura koeffitsiyentlari orasidagi farq tashkil etadi. Cho'kish miqdori bog'lovchi smolaning fizik-kimyoviy xossalariiga, to'ldiruvchining miqdori va tabiatiga, unda namlik va uchuvchi moddalar bor-yo'qligiga, ishlov berishning temperatura rejimiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Cho'kishni press-formani loyihalayotganda hisobga olish kerak.

Reaktoplasterlarning yuqori-elastik yoki qovushoq-oquvchan holatdan to'la polimerlanish holatiga o'tish jarayoni *qotish tezligi* bilan aniqlanadi. Qotish tezligi (polimerlanish) bog'lovchining (termoreaktiv smolalar) xossalari va ishlov berish temperaturasiga bog'liq bo'ladi. Qotish tezligining pastligi materialni bosim ostida press-formada ushlab turish vaqtini oshirib yuboradi va jaryonning ish unumini pastlatib yuboradi. Qotish tezligining ortiqcha kattaligi materialni kutilgan vaqtdan avval press-formaning o'zida polimerlanishiga olib keladi, natijada qolip ichidagi bo'shlinqning ba'zi joylar quyilayotgan material bilan to'lmay qolishi mumkin.

Termoturg'unlik ostida shunday vaqt tushuniladiki, bu davr mobaynida termoplast parchalanmasdan ma'lum temperaturaga bardosh beradi. Yuqori termo turg'unlikka polietilen, polipropilen, polistirol kabilar ega bo'ladi. Detal olish uchun ularga ishlov berish nisbatan sodda. Past termoturg'unlikka ega materiallar (poliformaldegid, polivinilxlorid va boshqalar) uchun ularga ishlov berish jarayonida parchalanib ketishini oldini olish choralarini ko'rib olish kerak bo'ladi. Masalan, qoliplar kesimini, diametrini oshirish va shu kabilar.

**Polimer materiallarga termik ishlov berish.** Polimer materiallardan tayyorlangan buyumlarning xossalari sezilarli darajada ularni tayyorlash yoki materialni qayta ishlash texnologiyasiga bog'liq bo'ladi. Xuddi shunday bog'liqlik metall buyumlarni tayyorlashda ham kuzatiladi, ammo qayta ishlash rejimining polimer materiallar xossalariiga ta'sir etishi, tuzilishi va molekulalararo struktura o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan, o'ziga xoslikka ega.

Termoplastdan tayyorlangan detallarning sifati polimerning makromolekulalar va molekulalararo strukturaviy xossalari bilan aniqlanadi. Bu xossalalar materialni detalga aylantirish jarayonida hosil qilinadi va texnologik rejim ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi. Bu polikaproamid quymasini tayyorlash misolida yaxshi ko'rindi. Quymaning temperaturasini 220 dan 265°C gacha ko'tarish uning molekular massasini 29600 dan 16800 gacha kamayishiga olib keladi. Quyma temperaturasining ortishi bilan termoplastlarning (polietilen, polipropilen) mexanik xossalari ni ifodalovchi: mustahkamlik, elastilik moduli, nisbiy cho'zilishi kabi asosiy xususiyatlari sezilarli darajada

pasayadi. Polimerdan bosim ostida quyib tayyorlangan detallarning xossalari bosimning qiymatiga ham bog‘liq bo‘ladi.

**Polimerlarga termik ishlov berishning asosiy turlari.** Polimer materiallarga termik ishlov berish polimerlarni qayta ishlashning muxim texnologik jarayonlaridan biri hisoblanadi. Hatto plastmassalardan tayyorlangan buyumlarga yuqori mustahkamlik yoki yeyilishga chidamlilik kabi talablar qo‘yilmagan hollarda ham har qanday detal tayyorlashda ham yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ichki kuchlanishlarni bartaraf etish uchun ham ularga termik ishlov beriladi. Kristallanuvchi termoplastik polimer materiallarga ratsional rejimlarda termik ishlov berish yo‘li bilan ularning zichligini, qattiqligini, molekular massasini, cho‘zilish va siqlishdagi mustahkamlik chegarasini, zarbiy qovushoqligini, yeyilishga chidamliligini oshirishga va foydalanish jarayonida detallar o‘lchamining turg‘unligini ta’minlashga erishiladi.

Termik ishlov berishning samaradorligi polimerlardan buyumlar olish jarayoni barcha bosqichlaridagi temperatura rejimlariga bog‘liq bo‘ladi. Metallar kabi polimerlar uchun ham to‘rt xil termik ishlov berish turi qo‘llaniladi: toplash, yumshatish, normallash va bo‘shatish. Qisqa qilib aytganda polimerlarga termik ishlov berish – bu, kerakli xossalarni olish maqsadida amalga oshiriladigan, detalni ma’lum temperaturagacha qizdirish, shu temperaturada ushlab turish va sovutishdan iborat jarayondir.

Kompozitsion materiallar ichida sintetik polimerli kompozitsion materiallar bosh o‘rinni egallaydi. Polimerli kompozitsion materiallar (PKM) quyidagi ko‘rsatkichlari bilan ifodalanadi:

- sun’iy kelib chiqishi;
- material tarkibida kimyoiy tarkibi bo‘yicha ikkitadan kam bo‘limgan va aniq chegaralari bilan bir-biridan ajralib turadigan tashkil etuvchilardan iboratligi;
- tashkil etuvchilar o‘zining hajmiy ko‘rinishi bilan kompozitsiya hosil qilishi;
- kompozitsiya har bir tashkil etuvchisiga tegishli bo‘limgan yangi xossalarga ham ega bo‘lishi kabi ko‘rsatkichlari bilan.

Polimerli kompozitsion materiallarning ko‘plab turli-tuman tarkiblari ichida minimum ikkita alohida fazalari bo‘ladi – matritsasi va puxtalovchi (armatura) elementi, undan tashqari oraliq (fazalararo) qatlama (element) ham bo‘lishi mumkin.

Matritsa tushunchasida uzlusiz fazoviy fazasi tushuniladi va u buyumning shaklini saqlovchi, ta'sir etuvchi kuchlanishni puxtalovchi elementga uzatib beruvchi, boshqa turdag'i tashqi omillarga qarshilik ko'rsatuvchi sifatida namoyon bo'ladi. Ba'zida matritsa bog'lovchi vazifasida ham namoyon bo'ladi. Bog'lovchi ancha keng ma'noga ega bo'lib, matritsa faqat qattiq (tayyor) PKM lar uchun tegishli xolos. Matritsa fazasini ifodalovchi ko'rsatkich bo'lib g'ovaklik, germetiklik, tashqi muhit (namlik, benzin, moylar, kislotalar va boshqalar) ta'siriga chidamlilik, qoldiq kuchlanish, puxtalovchi bilan o'zaro bog'lanish mustahkamligi, mexanik xossalari, yemirilishdagi qovushoqligi kabilar kiradi.

Bog'lovchi tushunchasi texnologik ma'noni ifodalaydi. Shuning uchun bog'lovchi matritsadan farqli o'laroq polimer fazasining yashovchanligini, qovushoqligini, ho'llash qobiliyatini, adgeziyasini, texnologiyabopligrini, yod qo'shimchalarning mavjudligini, cho'kishini, ekologiyabopligrini ifodalaydi.

Puxtalovchi (armatura) fazasi donador zarrachalar, uzlusiz tolasimon puxtalovchi elementlar, listlar, qatlamlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. PKM larda ko'pincha tolasimon puxtalovchi elementlardan foydalilaniladi. Ular elementar tola, iplar to'plami, bog'lamlar, chiviqlar, arg'amchilar, lentalar, turli usulda to'qilgan matolar, turli o'lcham va zichlikdagi setkalar, fazoviy xaotik (erkin) joylashgan mayda tolalar va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

Oraliq (fazalararo) qatlam (faza) matritsadan farq qiladi va matritsani puxtalovchi element bilan to'g'ri birikishini ta'minlash va kerakli hajmni egallash uchun xizmat qiladi.

### Sinov savollari:

1. Shisha qanday materialdan olinadi?
2. Shishalar strukturasiga qarab necha turga bo'linadi?
3. Shisha singanda parchalanib ketmasligi uchun qanday qo'shimchalar qo'shish talab etiladi?
4. Lok bo'yoq materiallarining qo'llanilishi va xossalarni izohlab bering.
5. Rezina materiallari va ularning xossalarni tushuntirib bering.
6. Yog'ochlar va ularning xossalarni ta'riflab bering.
7. Polimerlar tuzilishi, strukturasi va bularni xossalariiga bog'liqligi.
8. Polimerlarning fizik-mexanik xossalari.

## **10-BOB. DIELEKTRIKLAR, YARIMO'TKAZGICHALAR VA O'TKAZGICHALAR**

Materiallar elektr xossalari bo'yicha 3 turga bo'linadi: o'tkazuvchilar, yarimo'tkazgichlar, dielektriklar.

O'tkazgichlarning nisbiy elektrik qarshiligi  $10^{-8}$ - $10^{-5}$  Om\*m bo'ladi va harorat ko'tarilishi bilan u ham ortadi.

Yarimo'tkazgichlarniki  $10^{-5}$ - $10^{-8}$  Om\*m bo'ladi va harorat ko'tarilishi bilan u kamayadi. Bular tokni to'g'rilash, elektr signallarini ko'paytirish, har xil turdag'i energiyalarni elektr energiyasiga aylantirish uchun ishlataladi.

Dielektriklarning nisbiy elektr qarshiligi  $10^{-8}$ - $10^{-16}$  Om\*m ga teng. Bular izolator sifatida ishlataladi. Metallar qancha toza bo'lsa (qo'shimchalar bo'lmasa yoki kam bo'lsa) shuncha ularning o'tkazuvchanligi yuqori bo'ladi.

Oksidlanmaydigan o'tkazgichlar, yuqori va o'ta yuqori chastotali asboblarning kontaktlari va pechatli mikrosxemalar uchun kumush ishlataladi. Kumush havoda oksidlanmaydi. Lozim bo'lganda mis, latun va tok o'tkazmaydigan materiallar (keramika, oyna, kvars, polimer) ustiga maxsus usul bilan kumush qoplama beriladi. Ba'zi holarda kumush oltin bilan almashtiriladi.

Mis amaliyotda juda keng ishlataladi. U yuqori o'tkazish qobiliyatiga ega, mexanik xossalari yaxshi, arzon. Induksiya usulida vakuumda olingan (kislorodsiz) mis yuqori o'tkazgichlik va plastiklik qobiliyatiga ega..

Mexanik xossalari yuqori bo'lishligi talab qilingan mahsulotlar uchun latunlar, kadmiyli va berilliylili bronzalar ishlataladi.

Kadmiyli bronzadan "trolley"lar, sirpanuvchi kontaktlar, membranalar yasaladi. Latunlardan har xil tok o'tkazuvchan detallar yasaladi.


### **10.1. Dielektriklar**

Dielektrik moddalar deb shunday moddalarga aytildiki, bularda valentli zona o'tkazish zonasida keng man etilgan energiya bilan ajratilgan. Dielektriklar qattiq (keramika, polimerlar, shisha); suyuq (ben-

zol, toluol, vodorod, kislorod, argon) holatda bo'ladi. Bularda erkin elektronlar bo'lmaydi, bog'lanish – valentli yoki kovalentli bo'ladi. Dielektriklar izolatorlar vazifasini bajaruchi tok o'tkazmaydilgan materiallar: nisbiy elektr qarshilik  $p=10^{12}\text{--}10^{20}\text{Om}^*\text{m}$ .

Qattiq dielektriklarda qutblanish har xil bo'ladi, lekin hammasining yig'indisi E ning kattaligini-qiyymatini ifodalaydi. Kondensatorli dielektriklarda E katta maydonda o'zgaradi ( $E=(12\text{--}15)\cdot10^6\text{V/m}$ ). Qutblanishning eng asosiy turlari: elektronli, ionli, dipol-relaksatsiyali va o'z-o'zidan, ionli qutblanish qoplamalarining elastik surilishi hisobiga bo'ladi. Surilish masofasi ionlar orasidagi masofadan kam bo'ladi. Manfiy ionlar musbat elektrod tomonga, musbat ionlar manfiy elektrod tomonga suriladi. Ionli qutblanish davri juda kam  $t=10^{-13}\text{s}$ . Dipol-relaksatsionli qutblanish qutbli dielektriklarda namoyon bo'ladi.

**Qutbli va qutbsiz dielektriklar.** Dielektriklar, asosan, qutbli va qutbsiz turlarga bo'linadi. Istalgan muddaning molekulalari zarachalardan (atom yoki guruhlari, ionlardan) iborat bo'lib, ularning har biri musbat yoki manfiy elektr zaryadiga egadir. Bu zaryadlar orasidagi o'zaro tortishish kuchi jismning mexanik mustahkamligini ifodalaydi. Turli xil muddalarning molekulalaridagi zaryadlarning fazoviy joylashuvi har xil bo'lishi mumkin. Agar molekulalarning barcha musbat yoki manfiy zaryadlarini bitta umumiyligini va bitta umumiyligini musbat zaryad bilan almashtirsak, mos ravishda musbat va manfiy zaryadlarining og'irlilik markazlarida joylashgan mazkur zaryadlar fazoda bir-biriga mos tushishi yoki mos tushmasligi mumkin (10.1-rasm).

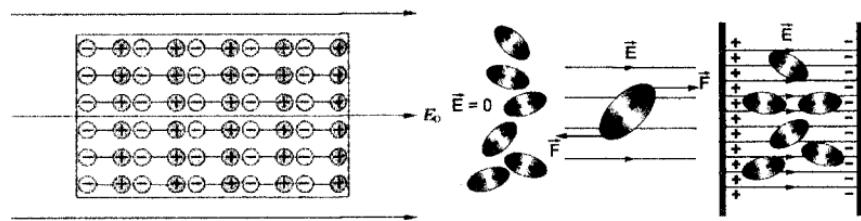

**10.1-rasm. Qutbli va qutbsiz dielektrik molekulalarining joylashishi.**

Fazoviy bir-biriga mos tushgan zaryadlar qutbsiz molekulaga ega bo‘lgani sababli, bunday molekulalardan tashkil topgan jismlar qutbsiz jismlar deyiladi. Ikkinci holda molekula tashqi elektr maydoni ta’sir etmagan holatda ham o‘z elektr momenti noldan farqli bo‘lib, dipol hosil qilgani sababli, molekula qutbli hisoblanadi va ular asosida tashkil topgan jismlar qutbli jismlar deb ataladi.

Molekulaning elektr momenti quyidagicha aniqlanadi:

$$\mu = ql, Kl \cdot m \quad (10.1)$$

bunda,  $q$ -molekulaning jami musbat (yoki unga son jihatdan teng bo‘lgan jami manfiy) elektr zaryadi,  $Kl$ ;  $l$  – dipol yelkasi,  $m$ .<sup>12</sup>


Qutbli molekulaning elektr momenti  $10^{-30}$   $Kl \cdot m$  atrofida, qutbsiz molekulani esa  $l=0$  bo‘lgani sababli  $m=0$  bo‘ladi.

Jismning elektr xossasidan qat’i nazar, uning qutbliligi molekulaning kimyoviy tuzilishi orqali aniqlanadi. Simmetriya markazi bo‘lganda, simmetrik ravishda joylashgan molekulalar qutbli bo‘ladi. Bir atomli molekulalar ( $He$ ,  $Ne$ ,  $Kr$ ,  $Xe$ ) va ikki atomli gomeo qutbli bog‘lanishli ( $H_2$ ,  $Cl_2$  va hokazo) molekulalar qutbsizdir. Ion bog‘lanishli molekulalar qutbli boglanishlar qatoriga kiradi uglevodorodli moddalari esa qutbsizdir. Masalan, qutbsiz bog‘lanishli moddalarga parafin, serezin, polipropilen, poliizobutilen, polistirol, eskapon, neftli izolatsiya moyi va hokazolar, qutblilariga esa polivinilflorid, selluloza va uning mahsulotlari fenolformaldegid va boshqalar kiradi.

**Dielektrik qutblanishning asosiy turlari.** Dielektrikda kuzatildigan qutblanish asosan ikki turga: elektr maydoni ta’sirida juda tez sodir bo‘ladigan (elektronion) va sekin o‘sib hamda sekin pasayadigan (relaksatsiya) qutblanishlariga bo‘linadi. Birinchi turdag'i qutblanish juda tez o‘tishi natijasida dielektrikda elektr energiyasi sarflanmaydi, ikkinchi turdagisida esa qutblanish asta-sekin sodir bo‘lib, dielektrik qizishi natijasida energiya sarflanadi.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 47-bet

<sup>13</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/- Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2007. 45-bet.

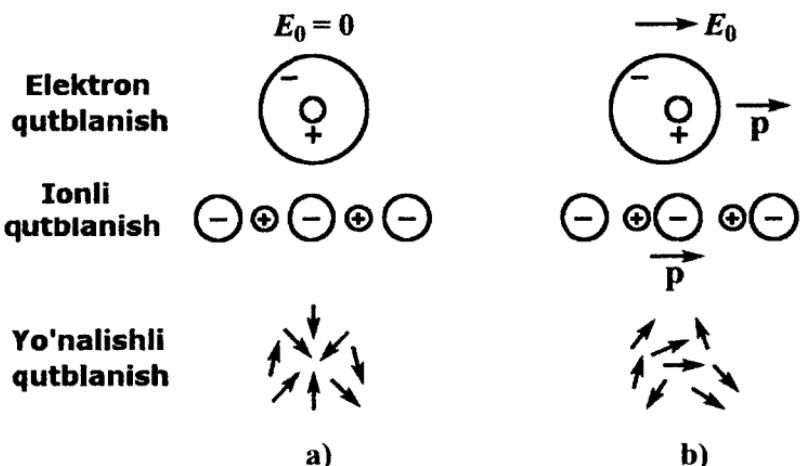

**10.2-rasm. Dielektrikda kuzatiladigan qutblanishlar.**

Kondensator sig‘imi va kondensatorda yig‘ilgan zaryad dielektrikda sodir bo‘ladigan qutblanish jarayonlarini o‘zida aks ettiradi (10.2-rasm). *Elektron qutblanish*( $q_e$ ,  $C_e$ ) atom yoki ionlar elektron qobig‘ining siljishi va ezilishi hisobiga sodir bo‘lib, bu turda qutblanish katta tezlikda ( $10^{-15}$ sek.) kechadi va qiymat jihatidan yorug‘likning sindirish ko‘rsatkichi kvadratiga ( $n^2$ ) tengdir. Bunda qutblanish barcha dielektriklarda kuzatilib, ularning atomlaridagi elektronlar musbat elektrod tomon siljiydi. Qutbli bo‘lmagan suyuq holatdagi va qattiq dielektriklarda qutblanish sust kechib,  $e$ , qiymati 2,2,5 atrofida bo‘ladi. Elektron qutblanishda elektr siljish ( $D$ ) maydon kuchlanganligi ( $E$ )ga mos ravishda o‘zgaradi, shuning uchun ham  $e$ , kuchlanganlikka bog‘liq bo‘lmaydi. Jism qattiq holatdan suyuq holatga o‘tganida zichligi kamayadi, natijada qutblanish ham sekin susayadi. Elektron qutblanishda elektr energiyasi sarf bo‘lmaydi. Bunday qutblanish neft moylarida (oktol), qattiq moddalar parafin, polistirol, polietilen va boshqalarda kuzatiladi.

*Ionli qutblanish*( $C_i$ ,  $q_i$ ) kristall panjarali qattiq jismlarda bo‘sh bog‘langan ionlar siljishi natijasida ro‘y beradi. Ionli qutblanish elektron qutblanishga nisbatan kuchliroq kechadi va  $e$ , ning qiymati 5,30 oralig‘ida bo‘ladi. Ion o‘lcham jihatidan elektrondan katta bo‘lib, qutblanish tezligi esa, aksincha, past bo‘ladi ( $t \gg 10^{-3}$ c).


Bunda  $e$ , qiymati chastotaga bog'liq emas. Ion qutblanishida elektr siljish maydon kuchlanganligi  $E$  ga,  $e$ , qiymati esa mazkur kuchlanganlikka bog'liq bo'lmaydi. Harorat ko'tarilishi bilan kristall panjaradagi ionlar orasidagi masofa ortadi. Natijada oraliqdagi tortishish-kuchi pasayadi va ion qutblanishi kuchayadi, ya'ni ionli dielektriklarda masalan, slyuda, ba'zi turdag'i sopollarda  $e$ , qiymati o'sib boradi.

Ion qutblanishida energiya isrofi kuzatilmaydi, chunki qutblanishga sarflanadigan energiya manbaga to'liq uzatiladi. Faqat yuqori chastotada ionlarning rezonansi hisobiga materiallarda elektr energiya isrofi kuzatiladi.

*Dipol-relaksatsiya qutblanishi*( $C_{D-R}$ ,  $q_{D-R}$ ,  $r_{D-R}$ ) betartib issiqlik harakatida bo'lgan zarrachalar (dipol molekulalari) elektr maydoni ta'sirida o'z yo'nalishini o'gartirishi hisobiga ro'y beradi. Agar molekulalar, kuchlar dipollarning maydon uzra yo'nalish olishiga xalal bermasa, u holda dipol qutblanishi sodir bo'ladi. Qutbli dielektriklardi dipol molekulalarining musbat va manfiy zaryadlarining og'irlik markazlari bir-biriga mos kelmay, balki molekula chekkasiga siljigan holda elektr momenti hosil qiladi. Elektr maydonida uning manfiy chekka qismi musbat qoplama, musbat qismi esa manfiy qoplama tomon burilishga intiladi. Dipol mazkur burilishda ma'lum qarshilikka ( $r_{D-R}$ ) uchraydi va uni yengish uchun energiya sarf etadi. Dipol qutblanish ancha sekin ( $t=10^{-6}, 10^{-8}$ s) kechishi sababli radio to'lqinida ( $10^6, 10^8$  Gs) maydon o'zgarishi qutblanish vaqtiga yaqinlashib qoladi; oqibatda yuqori chastotada dipol molekulalar maydon yo'nalishining o'zgarishiga ulgurolmay qoladi va qutblanish susayib,  $e$ , qiymati pasayadi. Dipol qutblanish qutbli gazlar, suyuqliklar va ba'zi organik qattiq moddalarga xosdir. Kuchlanganlik uzilgandan so'ng dipolning issiqlik harakati ta'sirida tartibli susayishi vaqt (eksponensial o'zgaradigan  $e=2,71$ ) *relaksatsiya vaqt* deb ataladi<sup>14</sup>. Qutbli dielektrikda  $e_r$  qiymatining haroratga qarab o'zgarishi, past haroratda jism qovushqoqligi yuqoriligi tufayli dipollar harakatsiz va  $e_r=e_L$  ga teng bo'ladi; material qizdirilsa, u yumshab ichki ishqalanish susayishi natijasida dipol burilishi yengillashadi va  $e_r$  qiymati ortadi; yuqori

<sup>14</sup> Bijay\_Kumar Sharma., Electrical and Electronic Materials Science./ - OpenStaxCNX, / Indiya – 2014, 31-bet.


haroratda esa dipolning aniq yo‘nalish olishiga zarralarning betartib issiqlik harakatining ortishi xalal beradi va o‘z navbatida  $\epsilon$ , qiymati kamayadi (10.3-rasm).

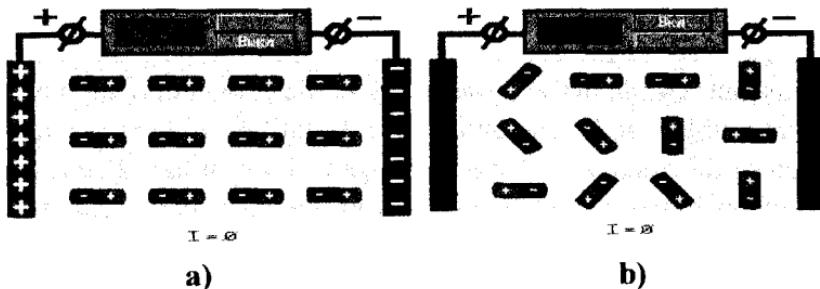

**10.3-rasm. Relaksatsion qutblanish.**

*Ion-relaksatsiya qutblanishi* ( $C_{i-r}$ ,  $q_{i-r}$ ,  $r_{i-r}$ ) ba’zi anorganik modalarda kuzatiladi. Bunda moddaning o‘zaro bo‘sh bog‘langan ionlari tashqi elektr maydon ta’sirida aniq yo‘nalish oladi. Agar elektr maydon olinsa, qutblanish eksponensial qonun bo‘yicha pasayadi.<sup>15</sup>


*Elektron-relaksatsiya qutblanish* ( $C_{e-r}$ ,  $q_{e-r}$ ,  $r_{e-r}$ ) sindirish ko‘rsatkichi yuqori va katta ichki maydonga ega bo‘lgan dielektriklar uchun xos bo‘lib, qo‘sishimcha elektron yoki teshiklarni issiqlik energiyasi bilan ta’sirlantirish orqali yuzaga keladi. Bu turdagи qutblanish asosi metall oksidi bo‘lgan ba’zi kimyoiviy birikmalar (titan, niobi, vismut) ga xosdir. Tarkibida titan bo‘lgan elektron-relaksatsiya qutblanishli sopolda elektr maydon chastotasi ortishi bilan dielektrik singdiruvchanlik kamayadi (10.4-rasm).

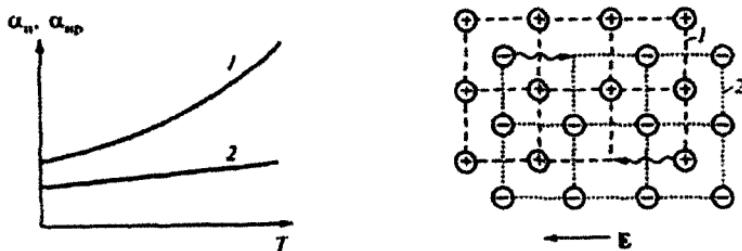

**10.4-rasm. Ion-relaksatsion qutblanish.**

<sup>15</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, 9th edition. USA, 2009.49-bet

*Migratsion qutblanish*( $C_M$ ,  $q_M$ ,  $r_M$ ) tarkibi bir jinsli bo‘lмаган qattiq jismlarda qutblanishning qo‘sishimcha mexanizmi sifatida ro‘y beradi. U past chastotada yuzaga keladi va elektr energiyasi ko‘p miqdorda sarflanishi bilan xarakterlanadi (10.5-rasm). Bunday qutblanishni keltirib chiqaradigan omillar texnik dielektriklardagi o’tkazuvchi va yarimo’tkazuvchi qismlar hamda o’tkazuvchanligi turlicha bo‘lgan qatlamlardir.<sup>16</sup>

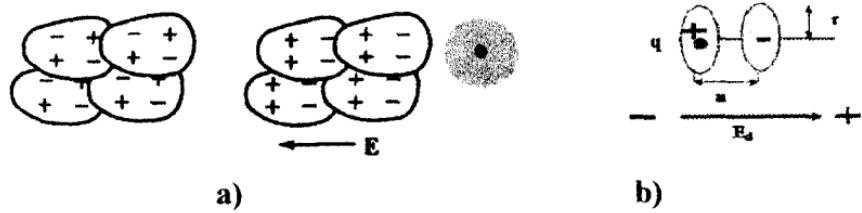


**10.5-rasm. Migratsion qutblanish.**

*O‘z-o‘zidan (spontan) qutblanish*( $C_o$ ,  $q_o$ ,  $r_o$ ) segnetoelektriklarga xos bo‘lib, bиринчи bor u segnet tuzi ( $KC_4H_4O_6\cdot 4H_2O$ ) da kuzatiladi. Tashqi maydon bo‘lмагандага segnetoelektrikning ma’лum qismida dipollar o‘z-o‘zidan bir-biriga nisbatan moslashib, aniq yo‘nalish oladi. O‘z-o‘zidan qutblanuvchi moddalarning alohida sohalarida (domenlarida) elektr momenti yo‘nalishi turlicha bo‘лади. Tashqi maydon ta’sirida domenlarning elektr momenti maydon tomon yo‘naladi va shu sababli kuchli qutblanish sodir bo‘лади. Segnetoelektrikning dielektrik singdiruvchanligi juda ham yuqori (500–20000) bo‘lib, u maydon kuchlanganligi va haroratga uзви ravishda bog‘liqdir. Dielektrik гистерезис segnetoelektrikning xarakterli xususiyatlaridan biridir. Kyuri nuqtasi bilan bog‘liq harorat qiymatlarida domenli qutblanish kuzatiladi va u elektr maydoni kuchlanganligida nochiziqli bog‘lanishga ega bo‘лади. Tashqi maydon kuchlanganligining ma’лum qiymatidan boshlab to‘yinish ro‘y berib, qutblanish o‘zgarmay qoladi, aksincha, maydon ta’siri pasaytirilganda va u ordinata o‘qini kesib, nolga teng bo‘lganda jism qutblanishi ma’лum qiymatgacha pa-

<sup>16</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm. - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2007. 51-bet.

sayadi. Shuning uchun ham o'z-o'zidan qutblanish jarayonida dielektrikning singdiruvchanligi elektr maydon kuchlanganligiga bog'liq bo'ladi (10.6-rasm).

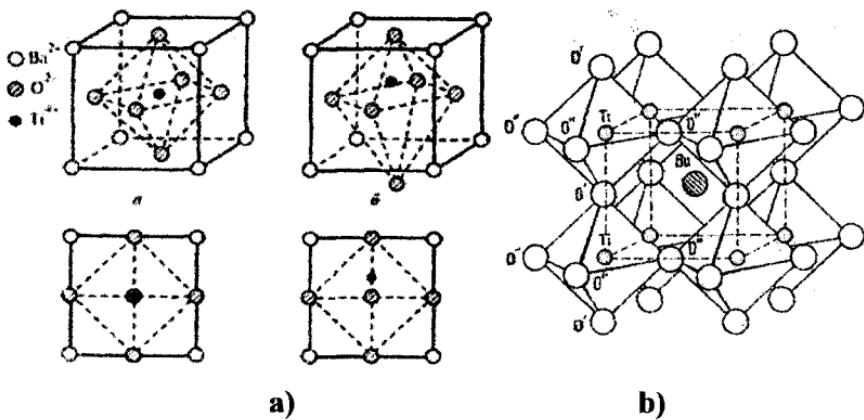


**10.6-rasm O'z-o'zidan (spontan) qutblanish.**

Dielektrik singdiruvchanlikning haroratga bog'liqligida kuzatiladigan yuqori qiymat Kyuri harorati yoki *Kyuri nuqtasi* deyiladi. Ana shu maqbul haroratda yuqori singdiruvchanlikka erishiladi, bunda jismda struktura o'zgarishi sodir bo'ladi. Bu nuqtadan yuqori haroratda material o'zining segnetoelektriklik xususiyatini, ya'ni elektrik qiyamatining elektr yoki magnit maydoniga bo'lgan bog'liqligini domenlar to'plamining joyi o'zgarishi hisobiga segnetoelektriklarda elektr eskirishi kuzatiladi va elektrik qiyamatining keskin o'zgarishi Kyuri haroratida sodir bo'ladi. Agar segnetoelektrik Kyuri nuqtasi gacha qizitilib, so'ngra keskin sovitilsa, uning dielektrik singdiruvchanligi o'zining asl qiymatiga qaytadi. Dielektrik singdiruvchanlikni tiklash, segnetoelektrikka yuqori kuchlanishli elektr maydoni ta'sir ettililib, amalga oshiriladi.<sup>17</sup>

**Dielektrikning mexanik xossalari.** Izolatsiya materiallari dan ishlab chiqarilgan konstruksiyalar mexanik kuch ta'siri ostida bo'lishi sababli ularning mexanik mustahkamligi va deformatsiyasini o'rganish katta ahamiyatga ega (10.7-rasm).

<sup>17</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, 5th edition. USA, 2009.

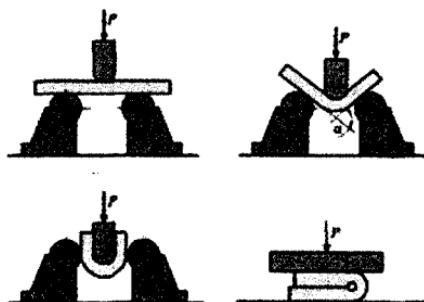


**10.7-rasm. Materiallarning mexanik xossalari.**

Statik cho‘zilish, siqilish va egilishning oddiy ko‘rinishlari amaliy mexikanikaning asosiy qonuniyatlariga bo‘ysunadi va bundagi mustahkamlik chegaralarning qiymatlari ( $s_{ch}, s_c, s_e$ , SI da Paskalda o‘lchanadi ( $1 \text{ PA} = 1 \text{ N/m}^2 = 10^{-5} \text{ kgs/sm}^2$ )). Cho‘zilishdagi mustahkamlik yupqa varaq va tasma shaklidagi dielektriklarga xos bo‘lib, bu materiallar o‘tkazgich yuzasiga, masalan, kabel o‘zagiga qoplanayotganda hisobga olinadi:

$$s_{ch} = R_{ch} / F \text{ Pa},$$

bunda,  $P_{ch}$  – dielektrikning uzilish lahzasidagi ta’sir kuchi, kg;  $F$  – dielektrikning ko‘ndalang kesim yuzasi,  $m^2$ . Uzish mashinasida materialning yemirilishga bo‘lgan mustahkamligi ( $P_{ch}$ ) ning cho‘zilishi  $i = \frac{\Delta l}{l} \cdot 100\%$  ham aniqlanadi.

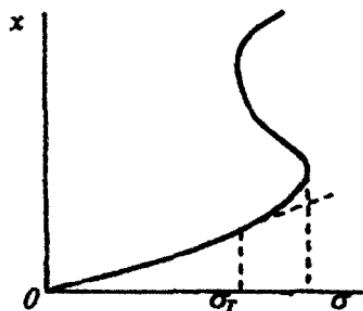

**10.8-rasm. Cho‘zilishdagi mustahkamlikni deformatsiyaga bog‘liqligi.**

yoki massasini aniqlash uchun zarurdir. Zichlik jism massasi ( $m$ ) ning uning hajmi  $V$  ga nisbatli orqali aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{m}{V} \text{ kg/m}^3. \quad (10.2)$$

Organik materiallarda  $\gamma = (0,5-1,5) \times 10^3$ , anorganikda esa bu qiyomat bir oz yuqoriroq:  $\gamma = (2,5-4,0) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ .

Materialning gigroskopikligi jismni (namunani) ma'lum vaqt suvda ushlab turish orqali aniqlanadi:

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100\%. \quad (10.3)$$

bunda,  $m_1$  – quruq namunaning massasi,  $r$ ;  $m_2$  – namunaning suvda ma'lum vaqt ushlagandan keyingi massasi,  $r$

Bu kattalik dielektrikning namga chidamliligini baholashda yordam beradi. Ko'pgina dielektriklar ma'lum darajada gigroskopik bo'lganligi sababli, izolatsiyani namdan himoya qiladi.<sup>19</sup>

**Izolyatsiyani namlikdan himoya qilish.** Shimdirish usulida izolatsiya bo'shliqlari gigroskopik bo'lmagan yoki kam gigroskopik qattiq yoki suyuq dielektrik bilan to'latiladi. Shimdirilgan material-larga avvaliga nam singmay, ma'lum vaqt o'tgandan so'ng bu xossa yomonlasha boradi. Ba'zi shmdirilgan materiallar o'ziga nam olmaydi. Masalan, shmdirilgan marmarda  $r$  qiymati uzoq vaqt o'zgarmay turadi. Tolali shmdirilgan material (qog'oz, karton, mato selluloza) larda esa  $r$  qiymati asta-sekin pasaya boradi. Shimdirilmagandagi kabi shmdirilgan qalin qog'oz (karton) da ham namlik materialga asta-sekin singib boradi va ma'lum vaqtidan so'ng  $W$  qiymati ikkala qog'ozda deyarli bir xil qiymatga ega bo'ladi. Havo bo'shliqlari bo'lgan va shmdirilgan matolar qisqa muddatli namlikka bardoshli bo'lib, ularda  $E$ , qiymati quruq shmdirilgan materillarga nisbatan yuqori bo'ladi.

Izolyatsiya xarakteristikasini o'zgartirmasdan saqlash va namlik ta'sirini kamaytirish maqsadida shmdirish usulidan tashqari, loklash

<sup>19</sup> Bijay Kumar Sharma., Electrical and Electronic Materials Science./ - OpenStaxCNX, Indiya – 2014, 51-bet.

usulidan ham foydalaniлади. Бunda, shimdirilgan jism qalinligi 0,1–0,2 mm li lok qatlami bilan qoplanadi. Lekin bu usul namlik 80% dan ortganda o‘zini oqlamaydi.

Bundan tashqari, siqish usuli yordamida mahsulot yuzasi qalinligi 1–2 mm bo‘lgan plastmassa qoplamasи bilan qoplanadi. Bunday qoplamaning mexanik xarakteristikalari lok qoplama mexanik mustahkamligidan ancha yuqori bo‘ladi. So‘nggi usul mahsulotning havo namligi 90% gacha bo‘lgan hollarda ishonchli himoya qiladi.

Mahsulot yuzasini qoplash usullaridan biri ishlov beriladigan yuzaga tayyorlangan kompaund quyish usulidir. Bunda detalning tashqi qismiga mos qilib maxsus qolip yasaladi va unga suyuq holdagi plastmassa to‘ldiriladi. Masalan, epoksid smolasidan tayyorlangan qoplamaning qalinligi 10–20 mm qilib olinadi. Mahsulot suyultirilgan kompaundga botirib olinadi. Bu usul dielektriklarni 95% gacha namlik ta’siridan himoya qiladi.

Barcha hollarda ham jismni namlikdan himoya qilishda organik materiallar qo‘llaniladi. Bu materiallar gigroskopik xususiyatga ega bo‘lgani uchun o‘zidan namlikni o’tkazadi. Istalgan organik dielektrik qandaydir miqdorda nam singdiruvchanlikka ega.

Ba’zi organik dielektriklar uchun nam singdirish koeffitsiyenti quyidagichadir:

Parafin	... ... ... ...	$5 \times 10^{-10}$
Polietilen	... ... ... ...	$3 \times 10^{-10}$
Epoksid smolasasi	... ... ...	$5 \times 10^{-9}$
Neftli bitum	... ... ...	$1 \times 10^{-8}$

Dielektrikni namlikdan ishonchli himoya qilish maqsadida bosim ostida quyish usuli qo‘llaniladi. Chunki bu usulda olinadigan qoplamaning qalinligi katta qiymatga ega bo‘ladi va mahsulotni namlikdan yaxshi himoya qiladi. Agarda himoya qoplamasida darz yoki yemirilish sodir bo‘lsa, namlik qoplama ichiga tezda kirib boradi.

Vakuumda zichlash usulida himoya qilinadigan mahsulot metall qobiqqa joylashtiriladi va qopqoq bilan kavsharlanadi. Metall qoplama dielektrikni namdan a’lo darajada himoya qiladi.

Qog‘oz izolatsiyali yuqori kuchlanishli kabellarni namdan muhofaza qiladigan himoya qoplamasи sifatida izolyatsiya yuzasiga uz-

luksiz qoplanadigan metall (qo‘rg‘oshin, aluminiy, po‘lat) qoplama ishlataladi. Bu qoplamlar izolyatsiya yuzasiga maxsus presslarda qoplanadi. Elektr mashinalarining izolyatsiyasi namlik ta’siridan lok-lash, shimdirish va kompaund quyish usullari orqali himoya qilinadi. Uzlusiz ishlaydigan elektr mashinasi namlikka chidamli bo‘ladi. Bu mashinaning muttasil ish mobaynida qizishi natijasida izolyatsiyasi ning namlanmasligi bilan tushuntiriladi. Uzoq muddat ishlamagan (omborda saqlangan) elektr dvigateli yoki generatorlarning izolyatsiya holati tekshirilib, zarur holatlarda ularning izolyatsiyasi quritiliishi shart.<sup>20</sup>

Kimoviy tarkibiga qarab dielektriklar 2 turga bo‘linadi:

1. Organik (polimerlar, rezina, shoyi).
2. Noorganik (slyuda, keramika, shisha sitollar).

Elektrik xususiyatlariga qarab 2xil: past chastotali (elektrotexnik), yuqori chastotali (radiotexnik).

Dielektriklarning hal qiluvchi xususiyati – bu issiqqa bardoshligi: o‘z xususiyatlarini uzoq vaqt qizdirilganda ham saqlab qolish. Issiqqa bardoshlik qobiliyati darajasiga qarab, dielektriklar 7 sinfga bo‘linadi: U, A, E, V, F, N, S. “U” ishlash sharoiti 90°C dan past bo‘lishi kerak. Eng yuqorisi “S” guruhi: 180°C va undan yuqori haroratni ushlaydi: slyuda, keramika, shisha, sitallar.

Dielektriklarning xossalariaga nam o‘tkazishlik katta ta’sir ko‘rsatadi. Dielektriklarda tok o‘tkazuvchi pylonkaning va qatlarning hosil bo‘lishi izolyatorlik qobiliyatiga salbiy ta’sir qiladi, hatto teshib o‘tishi ham mumkin. Suv molekulasingin diametri  $d=2,5 \cdot 10^{-10}$  m juda kichkina bo‘ladi, shuning uchun suv pari hamma yoqqa kirib ketaveradi. Eng gigroskopik materiallar zich va g‘ovaksiz materiallar suv parlarini o‘tkazmaydi, bularga sitallar, shisha, keramika, epoksidli plastmassa, qutbsiz polimerlar kiradi.

Dielektriklarni tanlashda ularning mustahkamligi va mexanik xossalari ham e’tiborga olinadi. Keramika, shisha, sitallar ancha mustahkam dielektriklar, lekin mo‘rt bo‘ladi, ularning egilishga mustahkamligi  $\delta_{egil} = (30-300) \text{ MPa}$ .

<sup>20</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 69-bet

Struktura va xossalaring turg'unligi dielektriklarning ishlatisheksplutatsiya qilish muddatini belgilaydi, shishaga PbO va BaO qo'shilishi uning elektrokimyo teshilishiga qarshiligini oshiradi. Ko'pchilik plastmassalar razryad ta'sirida kuyib ko'mirlashadi (qotadi) va o'zining izolyatsion qobiliyatini yo'qotadi.

Polistirol, organik shisha, ftoroplast va kreminiy organik plastiklarda bu kamchilik yo'q.

Dielektriklar orasida keramik materiallar (ayniqsa, segnetokeramika) alohida ahamiyatga ega. Bular eskirmaydi va qizdirishga nisbatan turg'un.

Keramika izolyatorlarni, kolodkalarni, platalarini, g'altaklarni yashsha ishlataladi.

Past chastotalarda elektrofarfor ishlataladi: arzon, yaxshi elektrik xossalari, lekin mustahkamligi past va 200° C dan yuqorida katta "yo'qotilish"ga uchraydi.

Yuqori chastotalarda ishlaydigan detallar asosan steoit nomli materiallardan yasaladi. Buning tarkibida zararli qo'shimchalar yo'q va 100°C gacha o'z xossalarni yaxshi ushlab tura oladi: yaxshi presslanganda, kuydirilganda-pishirilganda kirishishi 1–2%. Zich va g'ovak stukturali hamda aniq o'lchamli detallar uchun ishlataladi. Steoit yaxshi qirqiladi. Kamchiligi: harorat tez o'zgarganda darz ketadi.

Yuqori chastotali kondensatorlarni yashsha ultrafarfor, steoit, stannatli, keramika ishlataladi. Eng yaxshi xossali keramika TiO<sub>2</sub> asosida bo'ladi. Bunday keramika 2 xil bo'ladi:

1. Tikondalar: T-60, T-80, T-150.

2. Termokondalar: T-20, T-40 raqamlar "E" ning miqdorini bildiradi.

Tikondalar asosan termokompensatsiyalovchi kondensatorlar uchun ishlataladi. Termokondalar yuqori turg'unlikdagi kondensatorlar uchun ishlataladi.

Dielektrik moddalar deb, shunday moddalarga aytildiki, bularda valentli zona o'tkazish zonasida keng man etilgan energiya bilan ajratilgan. Dielektriklar qattiq: (keramika, polimerlar, shisha); suyuq: (benzol, toluol, vodorod, kislorod, argon) holatda bo'ladi. Bularda erkin elektronlar yo'q, bog'liqlik valentli yoki kovalentli. Dielektriklar-

izolatorlar tok o'tkazmaydilar: nisbiy elektroqarshilik  $\delta=10^{12}-10^{20}$  om m. Dielektriklarning xarakterli xususiyati ularning qutblanishidir. (Elektr zaryadlar siljiydi).



**10.10- rasm. Dielektriklarning kristallik tuzilishi.**

Kondensator qoplamlari oralig'idagi bo'shliq bo'lganda sig'imi  $S_0$  bilan belgilaymiz. Kondensator qoplamlari oralig'ida dielektrik bo'lgandagi yig'indisi:

$$S = E \cdot S_0$$


E-dielektrik doimiy, kondensator qoplamlari oralig'ida bo'shliq o'rniда biror dielektrik bo'lganda, kondensator sig'iming necha marta ortishini ko'rsatadi.

Havo uchun  $E=1$ , oltingugurt  $E=4$ , mum  $E=7,8$ , parafin  $E=2,1$ ; shisha  $E=7$ , chinni  $E=6,3$ ; ebonit  $E=2,5$ ; keromika  $E=20$ , suvlar uchun  $E=81$ .

Qutblanishning asosiy mohiyati shundan iboratki, bir-biriga bog'liq elektrik zaryadlar maydon ta'sirida suriladilar-siljiydlar. Siljigan zaryadlar o'zlarining xususiy ichki maydonlarini hosil qiladilar, bu maydon yo'nalishi tashqi maydon yo'nalishiga teskari bo'ladi. Qutblanish o'chami-dielektrik doimiylikdir.

Qattiq dielektriklarda qutblanish har xil bo'ladi, lekin hammasining yig'indisi E ning kattaligini-qiyamatini ifodalaydi. Kondensatorli dielektriklarda E katta maydonda o'zgaradi.  $E=(12-15)-100000$ .

Qutblanishning eng asosiy turlari: elektronli, ionli, dipolrelaksatsiyali va o'z-o'zidan ("spontaynaya") qutblanish (10.11-rasm).

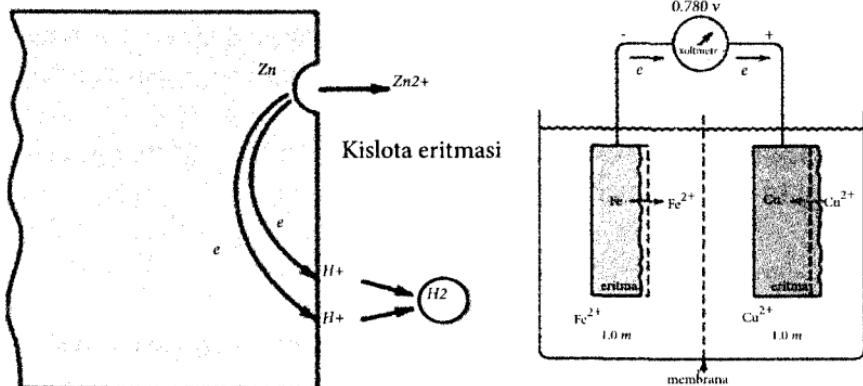

**10.11- rasm. Elektronli, ionli qutblar sxemasi<sup>21</sup>.**

Elektronlar bir zumda suriladilar. Qutblanish vaqtı juda kam  $t=10^{-15}$ s. Chastotaga bog'liq emas.

Ionli qutblanish qoplamlarining elastik surilishi hisobiga bo'ladi. Surilish masofasi ionlar orasidagi masofadan kam bo'ladi. Manfiy ionlar musbat elektrod tomonga, musbat ionlar manfiy elektrod to-monga suriladi. Ionli qutblanish davri juda kam  $t=10^{-13}$ s. Dipol-relaksatsionli qutblanish qutbli dielektriklarda namoyon bo'ladi. Dipollarning burilishi E ni yaxshigina o'zgartiradi. Qutblanmagan dielektriklarda E ning qiymati 2 dan ozgina ortiq. Qutblanganlarda u bir necha bor katta. Dipollarning maydon ta'sirida burilishi va E olib tashlangandan so'ng orqaga qaytishi uchun molekular kuchni yengishi kerak. Shuning uchun bunga vaqt kerak, ya'ni yuqoridagi qutblanish sekinroq o'tadi. Qizdirilsa, tezlashadi, chunki molekular kuchlar kamayadi.

O'z-o'zidan qutblanish faqat bitta dielektrikda- segneto elektriklarda bo'ladi. Buni Kyuri nuqtasigacha sovitilganda o'z-o'zidan qutblanadi.

Dielektriklarning-izolatorlarning elektrik qarshiligi yuqori  $\delta>10^{12}\text{Om m}$ . Bu qizdirilganda kamayadi.

<sup>21</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 685-bet

Dielektriklarning elektrik mustahkamligi teshib o'tishiga qarshilik bilan o'lchanadi. Teshib o'tish – bu qattiq dielektrikni maydon ta'sirida tuzatib bo'lmaydigan (qaytmas) buzilishiga va izolyatorlik xossasini yo'qotishga aytildi.

Elektrik mustahkamlik teshish kuchlanishi  $Y_{\text{teshish}}$  deb, tok quvvati  $V_{\text{teshish}}$  ni dielektrik qalinligiga nisbatidir:

$$E_t = V_T / \delta$$

Teshib o'tish 3 xil bo'ladi: elektrik, issiqlik va elektrokimyo.

Elektrik teshib o'tish katta hajmdagi elektronlarturg'unligining ionlashishi natijasida ro'y beradi. Bu katta kuchlanish ( $E_i > 1000 \text{ MV/m}$ ) ta'sirida bir zumda ( $t = 10^{-7} - 10^{-8} \text{ s}$ ) o'tadi. Odatda, teshish tok quvvatini o'lchaganda yoki uning katta sakrashida bo'ladi.

Issiqlik teshish maydoni va issiqlikning birligidagi ta'siri ostida bo'ladi. Shuning uchun kontaktni sovitib turish kerak.

Elektrokimyo teshish elektr maydonining uzoq ta'siri ostida dielektrikning strukturasi o'zgarishi va  $E_t$  ning pasayishi natijasida bo'ladi.

Kimyoviy tarkibiga qarab dielektriklar 2 turga bo'linadi:

1. Organik (polimerlar, rezina, shoyi).
2. Organik emas (slyuda, keramika, shisha sitollar).

Elektrik xususiyatlariga qarab 2xil: past chastotali (elektrotexnik), yuqori chastotali (radiotexnik).

Dielektriklarning hal qiluvchi xususiyati – bu issiqqabardoshligi: o'z xususiyatlarini uzoq va qizdirilganda ham saqlab qolish. Issiqqabardoshlik qobiliyati darajasiga qarab, dielektriklar 7 sinfga bo'linadi: U, A, E, V, F, N, S. "U" eng pasi  $90^{\circ}\text{C}$  dan past bo'lishi kerak. Eng yuqorisi "C" guruhi:  $180^{\circ}\text{C}$  va undan yuqori haroratni ushlaydi: slyuda, keramika, shisha, sitollar.

Dielektriklarning xossalariiga nam o'tkazishlik ("gigroskopichnost") katta ta'sir ko'rsatadi. Dielektriklarda tok o'tkazuvchi pylon-kaning va qatlamning hosil bo'lishi izolatorlik qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi, hatto teshib o'tishi ham mumkin. Suv molekulasing diametri  $d = 2,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$  – juda kichkina, shuning uchun suv pari hamma

yoqqa kirib ketaveradi. Eng gigroskopik materiallar zinch va g‘ovaksiz materiallar suv parlarini o‘tkazmaydi, bular gasitaplar, shisha, ziya keramika, epoksidli plastmassa, qutbsiz polimerlar kiradi.

Dielektriklarni tanlashda ularning mustahkamligi va mexanik xossalari ham e’tiborga olinadi. Keramika, shisha, sitallar-ancha mustahkam dielektriklar, lekin mo’rt, ularning egilishga mustahkamligi  $\delta_{\text{egil}} = (30-300) \text{ MPa}$ .

Struktura va xossalaring turg‘unligi dielektriklarning ishlatish-eksplutatsiya qilish muddatini belgilaydi. Ko‘pchilik plastmassalar razryad ta’sirida kuyib ko‘mirlashadi (qotadi) va o‘zining izolyatsion qobiliyatini yo‘qotadi.

Polistrop, organik shisha, ftoroplast va kremliy organik plastiklarda bu kamchilik yo‘q.

Dielektriklar orasida keramik materiallar (ayniqsa, segnetokeramika) alohida ahamiyatga ega. Bular eskirmaydi va qizdirishga nisbatan turg‘un.

Keramika izolatorlarni, kolodkalarni, platlarni, g‘altaklarni yashsha ishlatiladi.

Past chastotalarda elektrofarfor ishlatiladi: arzon, yaxshi elektrik xossalari, lekin mustahkamligi past va 200°C dan yuqorida katta “yutqazishi” – “poteri”. Yuqori chastotalarda ishlaydigan detallar asosan steoit nomli materiallardan yasaladi. Buning tarkibida zararli qo‘sishimchalar (primislari) yo‘q va 100°C gacha o‘z xossalarni yaxshi ushlab tura oladi: yaxshi presslanganda, kuydirilganda-pishirilganda (objig) kirishishi 1–2% ni tashkil qiladi. Zichva g‘ovak stukturali hamda aniq o‘lchamli detallar uchun ishlatiladi. Steotit yaxshi qir-qiladi. Kamchiligi: harorat tez o‘zgarganda darz ketadi.

Yuqori chastotali kondensatorlarni yashsha ultrafarfor, steotit, stannatli, keramika ishlatiladi. Eng yaxshi xossali keramika  $\text{TiO}_2$  asosida bo‘ladi. Bunday keramika 2 xil bo‘ladi:

3. Tikondalar: T-60, T-80, T-150.

4. Termokondalar: T-20, T-40 raqamlar “E” ning miqdorini bildiradi.

Tikondalar asosan termokompensatsiyalovchi kondensatorlar uchun ishlatiladi. Termokondalar yuqori turg‘unlikdag‘i kondensatorlar uchun ishlatiladi.

Fezoelektriklar – bular shunday materialki, mexanik kuchlanish ta'sirida ular qutblanadilar. Fezokeramik materiallar – bular bariy titanati (TBS va TBKS) asosidagi qattiq eritma. Bariy niobati (NBS) qalay titanati (NTS), asoslarda ham bo'lishi mumkin.

## 10.2 Yarimo'tkazgichlar

Bular nisbiy elektr o'tkazuvchanlik darajasi bo'yicha dielektriklar bilan o'tkazuvchanlik o'rtaida joylashgan. Xarakterli tomoni ularni elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini tashqi energetik ta'sirni jadalligiga bog'liqligi: elektr maydoni kuchlanishga; haroratga; yoritilishiga; nur beruvchi to'lqin uzunligiga; bosimga va h.k. Bu xususiyatlar yarimo'tkazgichli priborlarni asboblarni ishlashiga asos solgan: diodlarni, tranzistorlarni, tenzodatchiklarni va h.k.

Yarimo'tkazgich materiallarga nisbiy qarshiligi  $r=10^{-3}-10^{-10}$   $\Omega \cdot \text{sm}$  bo'lgan materiallar kiradi. Bunga Mendeleyev davriy sistemasidagi 12 element kiradi: bor, uglerod (olmos), kremniy, germaniy, qo'rg'oshin(Sn), fosfor, mishyak, surma, oltingugurt, selen, tellur, yod. Bundan tashqari, bir qancha kimyoviy birikmalar ham kiradi. Eng ko'p tarqalgani germaniy(Ge) va kremniy(Si) hisoblanadi.

Yarimo'tkazgichlarda tokni paydo bo'lishi uchun valent zonasidagi elektronlarning bir qismi tok o'tkazish zonasiga o'tib elektr zarayadini tashuvchisiga aylangan bo'ladi.

Yarimo'tkazgich materiallarga nisbiy qarshiligi  $r=10^{-3}-10^{-10}$   $\Omega \cdot \text{sm}$  bo'lgan materiallar kiradi. Bunga Mendeleyev davriy sistemasidagi 12 element kiradi: bor, uglerod (olmos), kremniy, germaniy, qo'rg'oshin( $\text{Sn}_0$ ), fosfor, mishyak, surma, oltingugurt, selen, tellur, yod. Bundan tashqari birqancha kimiyaviy birikmalar ham kiradi. Eng ko'p tarqalgani germaniy(Ge) va kremniy(Si) hisoblanadi.


Yarimo'tkazgichlarda tokni paydo bo'lishi uchun valent zonasidagi elektronlarning bir qismi tok o'tkazish zonasiga o'tib elektr zarayadini tashuvchisiga aylangan bo'ladi.

Shuning uchun, kristallik panjaralari nuqson siz yarim o'tkazgichlar monokristallar ishlataladi. Yuqori sifatli asboblar ("pribor") germaniy va kremniy monokristallaridan yasaladi.

Toza yarimo'tkazgichlardan tashqari murakkab yarimo'tkazgich birikmalar ham ishlataladi. Mendeleyev sistemasidagi  $A^4B^4$ , uchinchi va beshinchi  $A^3B^5$  va  $A^2B^4$ ,  $A^4B^4$  tipdagi birikma vakili SiC,  $A^3B^5$  vakili ZnSb va GaAs (galiy arseniy),  $A^2V^4$ bular sulfidlar (ZnSe), oksidlar ( $Cu_2O$ ).

**Aralashmali yarimo'tkazgichlar.** Deyarli barcha sanoatda ishlab chiqariladigan yarimo'tkazgichlar aralashmali turga kiradi. Bu shuni anglatadiki, ularning elektr xossalari minimal miqdorda mavjud bo'lgan va ortiqcha elektronlar yoki teshiklarni hosil qiladigan begona elementlar bilan belgilanadi. Masalan,  $10^{12}$  ta kremniy atomlarida bitta tartibdagi aralashmali atomlarning konsentratsiyasi kremniy xona haroratida aralashmali yarimo'tkazgichga aylanishi uchun yetarli bo'ladi.

**n-turidagi aralashmali yarimo'tkazgichlar.** Aralashmali turdag'i yarimo'tkazgichlar qanday ishlashini tasavvur qilish uchun yana yarimo'tkazgichli kremniyga e'tibor qaratamiz. Har bir kremniy atomi kremniyning bitta qo'shni atomi bilan bog'langan to'rtta elektronga ega bo'ladi. Endi kremniy tuzilmasida valentligi 5 ga teng bo'lgan aralashmali atom qo'shilgan deb faraz qilamiz. Bu V "A" guruhidagi elementlar atomi bo'lishi mumkin, masalan, fosfor, marginush yoki surma. Faqat beshtadan to'rtta valentli elektron aloqalarini yaratishda ishtiroy etishi mumkin, chunki qo'shni atomlarda faqat to'rttadan elektron bo'ladi. Ortiqcha beshinchi elektron (10.12 (a) rasm)da ko'rsatilganday aralashmali atom atrofidagi zaif bog'lanish bilan elektrostatik tortishish kuchlari bilan aloqa qiladi. Shuning uchun u aralashmali atomdan osongina ajraladi va erkin bo'lib qoladi, ya'ni o'tkazuvchanlik elektroniga aylanadi (10.12-rasm, b va d).

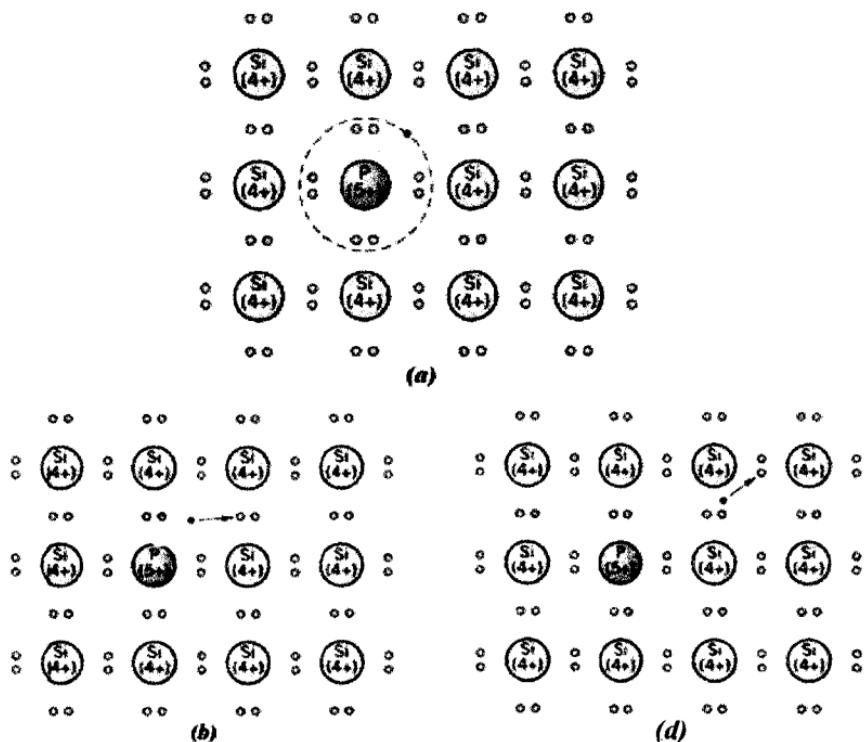


**10.12 rasm.** Kremniy misolidida o‘ziga tegishli yarim o‘tkazgichlarda o‘tkazuvchanlik uchun tashqi elektr maydonining qo‘yilishi natijasidagi atomlararo o‘zaro aloqalar modeli: a – qo‘zg‘atishgacha, b va d – qo‘zg‘atishdan keyin (mos ravishda erkin elektronlar va teshiklar harakati uchun)<sup>22</sup>.

Bunday elektronning energetik holati zonali tuzilma nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqilishi mumkin. Har bir bog‘langan elektron uchun yagona elektron darajasi yoki energetik holat mavjud bo‘lib, u o‘tkazuvchanlik zonasining tagida joylashgan taqiqlangan zona ichiga joylashadi.

<sup>22</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 742-bet

Xona haroratida issiqlik energiyasi katta miqdordagi elektronlarni donorlik holatidan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tkazish uchun yetarli bo'ladi. Bundan tashqari, o'ziga tegishli o'tkazuvchanlik bilan shartlashilgan valentlik zonasidan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tishlar amalga oshadi, biroq bu effekt hisobga olmaydigan darajada kichik bo'ladi.

**p-turidagi aralashmali yarimo'tkazgichlar.** Agar kremniyga yoki germaniyga uch valentli o'rnini bosuvchi aralashma, masalan aluminiy kiritilsa, bor yoki davriy tizimning IIIA guruhidagi galliy qo'shilsa, mohiyati bo'yicha teskari effekt yuz beradi. Har bir atomning atrofidagi kovalent aloqalarning bittasi elektronga muhtoj bo'lib qoladi. Bu yetishmovchilik aralashmali atom bilan kuchsiz bog'langan teshik deb qaralishi mumkin. Teshik aralashma atomidan (10.13-rasm)da ko'rsatilganday qo'shni atomdan elektronning olib o'tilishi bilan bo'shatilishi mumkin. Mohiyatiga ko'ra, elektron va teshik o'z holatlari bilan almashadilar. Harakatlanayotgan teshik yuqorida muhokama qilinganiday donor elektronga nisbatan qo'llanilgan talqin kabi qo'zg'atilgan holatdagi obyekt deb qaraladi.

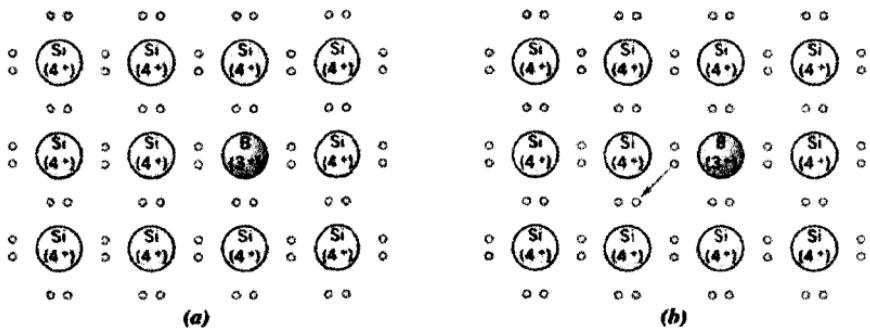

**10.13-rasm. P turidagi aralashmali yarimo'tkazgichlar uchun elektron aloqalar modeli: a – borning uch valentli atomi kabi begona atom kremniy atomini almashtiradi<sup>23</sup>.**

<sup>23</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 743-bet

Bu holat bitta valentli elektron defitsitiga yoki aralashmali atom bilan bog'langan teshikning yuzaga kelishiga olib keladi; *b* –elektr maydoni ta'sirida teshikning surilishi.

Yarimo'tkazgich materiallarga nisbiy qarshiligi  $r=10^{-3}-10^{-10}$  Om $\cdot$ sm bo'lgan materiallar kiradi. Bunga Mendeleyev davriy sistemasidagi 12 element kiradi: bor, uglerod (olmos), kremniy, germaniy, qo'rg'oshin( $Sn_0$ ), fosfor, mishyak, surma, oltingugurt, selen, tellur, yod. Bundan tashqari, bir qancha kimyoiy birikmalar ham kiradi. Eng ko'p tarqalgani germaniy(Ge) va kremniy(Si) hisoblanadi.

Yarimo'tkazgichlarda tokni paydo bo'lishi uchun valent zonasidagi elektronlarning bir qismi tok o'tkazish zonasiga o'tib elektr zaryadini tashuvchisiga aylangan bo'ladi.



**10.14-rasm. Turli xil sohalarida foydalaniladigan  
yarimo'tkazgichlar.**

Elektronlar bir zonadan ikkinchisiga o'tish uchun ruxsat etilmaganman etilgan energiya zonasidan o'tishi kerak.

Buning uchun ma'lum energiya kerak. Bu tashqi energiya yorug'lik yoki issiqlik energiyasi bo'lishi mumkin. Qizdirilganda elektr tokini tashuvchilar "konsentratsiya"si ko'payadi va yarimo'tkazgichning elektr qarshiligi kamayadi. Wo qancha ko'p-keng katta bo'lsa, shuncha ko'p qizdirish kerak.

O'tkazuvchanlikka tok tashuvchilarning harakatchanligi ham ta'sir qiladi. Kristallik panjaraning nuqsonlari buni pasaytiradi (demak, o'tkazuvchanlikni ham). Xuddi shunday ta'sir qiladi tashuvchilarning "hayot davri" ham.

Shuning uchun, kristallik panjaralari nuqsonisz yarim o'tkazgichlar-monokristallar ishlatiladi. Yuqori sifatli asboblar ("pribor") germaniy va kreminniy monokristallaridan yasaлади.

Toza yarimo'tkazgichlardan tashqari murakkab yarimo'tkazgich birikmalar ham ishlatiladi. Mendeleyev sistemasidagi  $A^4V^4$ , uchinchi va beshinchi  $A^3V^5$  va  $A^2V^4A^4V^4$  tipdagi birikma vakili  $SiC$ ,  $A^3V^5$  vakili  $ZnSb$  va  $GaAs$  (galiyarsenidi),  $A^2V^4$  bular sulfidlar ( $ZnSe$ ), oksidlar ( $Cu_2O$ ).

### 10.3. O'tkazgich materiallar

**O'tkazgich materiallar** to'rt sinfga bo'linadi: yuqori o'tkazgichli materiallar, o'tkazgichlar va qiyshiq o'tkazgichlar, yuqori (belgilangan) qarshilikli materiallar, kontakt materiallar.

Yuqorio'tkazgichli materiallar kam yo'qotishli tok o'tadigan joylarda ishlatiladi.

Bunday materialarga metallar Cu, Al, Fe, Ag, Au, Pt va ular asosidagi qotishmalar kiradi. Bulardan elektr qurilmalarning simlari, kabbellar va boshqa tok o'tkazuvchi qismlari yasaлади.

Krioo'tkazgichlar – bular yuqori o'tkazgichlar, kriogen haroratda (suyuq azotning qaynash haroratida  $-195,6\ ^\circ C$ ) ishlaydilar.

Yuqori qarshilikli o'tkazuvchi materiallar bular metalli qotishmalar bo'lib, qattiq eritma hosil qiladilar. Ulardan rezistorlar, termoparalar va elektr isitgichlar elementlari yasaлади.

Kontakt materiallardan sirpanuvchi va uzuluvchi kontaktlar yasaлади. Bularga qo'yilgan talablar har xil bo'lganidan, ularni tarkibi va qurilishi har xil bo'ladi. Bularga bir tomonдан yuqori o'tkazgichli metallar (Cu, Ag, Au, Pt) va ular asosidagi qotishmalar, ikkinchi tomonдан qiyin eriydigan metallar (W, Ta, Mo) va kompozitsion materiallar kiradi.

Magnitli materialarga texnikada ko'p ishlatiladigan ferromagnitiklar va ferritlar kiradi. Ularni magnit o'tkazuvchanligi juda yuqori ( $1,5 \cdot 10^6$  gacha) va tashqi magnit maydoni kuchlanishiga va haroratga bog'liq.

Magnit materiallari induksiya g'altaklari o'zagida magnit maydonini yig'ish uchun ishlatiladi. Elektron hisoblash mashinalari va boshqa konstruksiyalarning eslab qoluvchi drosellari uchun ham ishlatiladi. Bular kuchsiz magnit maydonida ham kuchli magnitanadi. Ba'zilari magnit maydoni olib tashlangandan keyin ham o'zlarini magnitlarlanganlarini saqlaydilar. Texnikada eng ko'p va keng qo'llaniladigan materiallarga Fe; Co; Ni va h.k. lar kiradi.

**Materiallarning tuzilishi.** Zarrachalarning (atom, ion, molekula) issiq harakat energiyalarining nisbatiga va o'zaro ta'sir energiyasiga qarab, normal sharoitda barcha materiallar gaz, suyuq va qattiq holatda bo'ladi. Moddalarning alohida ko'rinishi yuqori haroratda ( $5000^{\circ}\text{C}$ ) da plazma holatida bo'ladi. Plazma – bu kuchli ionlashgan gaz.

Modda gaz holatda bo'lishi uchun zarrachalarning issiqlik harakati energiyasi ularni o'zaro ta'sir (ushlab turish kuchi) energiyasidan yuqori bo'lishi kerak. Gazlarda bunday zarrachalar molekuladir: kamroq bir atomli (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn); ko'proq ikki, uch va ko'p atomli ( $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{C}_2\text{H}_8$  va h.k.). Gaz molekulalari doimiy xaotik-betartib harakatda bo'ladi. Tashqi energetik ta'siri molekulalarning juda kam qismi ionlashadi (ionlar va elektronlar hosil qilib).

Suyuq holatdagi zarrachalarning issiq harakat energiyasini ularni o'zaro ta'sir energiyasi bilan taqqoslasa bo'ladi. Dielektriklarda bunday zarrachalar molekulalardir, qaysilarki turg'un emas, komplekslar ni hosil qiladilar to'xtovsiz parchalanadigan va yana hosil bo'ladigan. Agar molekulalar qutbli bo'lsa, ularning bir qismi musbat va manfiy ionlarga dissotsiyalanadi.

Ionlashmagan gazlar va dissotsiyalanmagan suyuqliklar dielektriklar hisoblanadi. Kuchli ionlashgan gazlar (plazma), eritmalar va elektrolitlarning suvdagi eritmalarini bular ikkinchi tur o'tkazgichlar hisoblanadi.

Qattiq holatda moddani tashkil qiluvchi zarrachalarni o'zaro ta'sir energiyasi ularni issiqlik harakati energiyasidan ancha ko'p bo'ladi. Bular yoki geometrik to'g'ri tartibda joylashib kristallik jism hosil qiladi; yoki betartib xaotik amorf jism hosil qiladi.

Amorf jismlarda zarrachalar (atomlar, ionlar, molekulalar) faqat “yaqin tartibda” joylashgan bo‘ladi. Fizik xossalari izometrik xarakterli. Amorf holatdagi qattiq jismlarning qurilishi suyuqliklarning qurilishiga o‘xshaydi. Kristallik jismlarda zarrachalar yaqin tartibda ham, uzoq tartibda ham joylashgan; ya’ni zarrachalar bir-birlari bilan ma’lum geometrik to‘g’ri tartibda aniq masofada fazoda joylashadi. Kristallda fazoviy kristallik panjara mujassam bo‘ladi; ya’ni kristall hosil bo‘ladi. Kristallda fazoviy kristallik panjara tashkil topadi. Panjaralarni ko‘p marta takrorlanadigan elementi bu elementar (kristallografik) “yacheyska” hisoblanadi. Buning cho‘qqisini tugun deyiladi; ikki qo‘shti tugunlar orasidan masofa davr yoki panjara doimiyligi deb ataladi.

Monokristallar bu bir xil yo‘naltirilgan jismlar yacheykalarni juda katta (ulkan) soni; ya’ni katta yakka kristall. Tabiatda ba’zi minerallar monoko‘pchilik kristallik moddalar polikristallar ko‘p uchraydi. Lekin ko‘pchilik kristallik moddalar polikristallar bo‘ladi. Ular ko‘p mayda kristallarning o’sishidan hosil bo‘ladi.

Teksturalash – bu kristallik zarrachalarni joylashishini qisman tariblashishi; bunga polikristallik materiallarni maxsus ishslash bilan erishiladi; masalan, prokatlash yo‘li bilan.

Ba’zi moddalar amorf – kristall holatda bo‘ladi, ularda ikki faza mavjud: amorfli va kristallik. Bunday holat ko‘pchilik polimerlarda, sitallarda (maxsus tarkibli shisha) bo‘ladi.

Har xil sinfdagi elektrotexnik materiallarni elektr o‘tkazuvchanligi faqat ularning tabiatiga bog‘liq emas; tashqi energetik ta’siri jadal-liliga ham bog‘liq. Qo‘simechalar o‘tkazuvchanlikni ma’lum tipini va qiymatini-kattaligini hosil qilish uchun qo‘shiladi. Asboblar uchun ishlatiladigan yarimo‘tkazgichlar yuqori darajadagi tozalikka ega bo‘lishi lozim.

Yarimo‘tkazgichlarni elektr o‘tkazuvchanligini harorat, yorug‘lik, elektr maydoni, mexanik kuchlanish ta’sir qilib boshqarishlik ma’lum asboblarning ta’sir prinsipiغا-ishlash prinsipiغا asos solgan: termorezistorlar, fotorezistorlar, tenzoressistorlar va h.k.

**Murakkab tarkibli yarimo‘tkazgich materiallar.** Yarimo‘tkazgichli komplekslar – ko‘p fazali yarimo‘tkazuvch materiallar, yoki

o'tkazuvchi fazali (masalan, kremniy karbidi bular loy, shisha) materiallar. Yoki boshqa bog'lovchilar bilan biriktirilgan: tirit, vilit, detil, silit. Yana organik yarimo'tkazgichlar ham bor: antresen, polunoetalin, poluatsetilen va h.k. Shishasimon va suyuq yarimo'tkazgichlar ham mavjud.

Materiallar elektr xossalari bo'yicha 3 turga bo'linadi: o'tkazuvchilar, yarim o'tkazgichlar, dielektriklar.

O'tkazgichlarning nisbiy elektrik qarshiligi  $10^{-8}$ - $10^{-5}$  Om\*m bo'ladi va harorat ko'tarilishi bilan u ham ortadi.

Yarimo'tkazgichlarniki  $10^{-5}$ - $10^{-8}$  Om\*m bo'ladi va harorat ko'tarilishi bilan u kamayadi. Bular tokni to'g'rilash, elektr signalarini ko'paytirish, har xil turdag'i energiyalarni elektr energiyasiga aylantirish uchun ishlataladi.

Dielektriklarning nisbiy elektr qarshiligi  $-10^{-8}$ - $10^{-16}$  Om\*m ga teng. Bular izolator sifatida ishlataladi.

Texnikada, ayniqsa aviatsiyada tokni yuqori darajada o'tkazadigan yuqori o'tkazgich metallari va qotishmalari keng qo'llaniladi: oltin, kumush, mis, bronza, latun va h.k. Bular yuqori elektr o'tkazuvchanlik; plastiklik atmosfera sharoitida korroziyabardoshlik qobiliyatlariga ega.

Metallar qo'shimchalar (primeslar va nuqsonlar) dan qancha toza bo'lsa, ularning o'tkazuvchanligi shuncha yuqori bo'ladi.

Oksidlanmaydigan o'tkazgichlar, yuqori va o'ta yuqori chastotali asboblar-priborlarning kontaktlari va pechatli mikrosxemalar uchun kumush ishlataladi. Kumush havoda oksidlanmaydi. Lozim bo'lganda mis, latun va tok o'tkazmaydigan materiallar (keramika, oyna, kvars, polimer) ustiga maxsus usul bilan kumush qoplama beriladi. Ba'zi hollarda kumush oltin bilan almashtiriladi.

Mis amaliyotda juda keng ishlataladi. U yuqori o'tkazish qobiliyatiga ega, mexanik xossalari yaxshi, arzon. Induksiya usulida vakuumda olingan (kislorodsiz) mis yuqori o'tkazgichlik va plastiklik qobiliyatiga ega. "Nagartovka" qilingan mis-MT yuqori puxtalikka ega.

Yumshoq mis-MO, M1 kabellarning ichaklarini, "obmotka"-o'rama simlarni yasash uchun ishlataladi.

Kislordsiz mis-MOO (02<0,02%) esa elektrovakuum asboblarda, СВЧ-asbobida, mis “фолгаси” yasash uchun ishlataladi. M2, M3, M4-markali simlar asosan qotishma olish uchun ishlataladi. Mexanik xossalari yuqori bo‘lishligi talab qilingan mahsulotlar uchun latunlar, kadmiyli va berilliylili bronzalar ishlataladi.

Kadmiyli bronzadan “trolley”lar, sirpanuvchi kontaktlar, membranalar yasaladi. Latunlardan har xil tok o‘tkazuvchan detallar yasaladi.

Aluminiy yuqori elektr o‘tkazuvchanligi, plastikligi va kam zichligi bilan xarakterlanadi. O‘ta toza aluminiy-A999, A995 va yuqori tozalidagi aluminiy A99, A95 ishlab chiqariladi. Bularidan elektrolitik kondensatorlar, kabellarning himoya qobiqlari yasaladi. Texnikaviy aluminiydan-A85, A7 kabellar va tok o‘tkazuvchi shinalar yasaladi. Elektr uzatuvchi tizimlar uchun alumin qotishmasi Al-Mg-Si ishlataladi, yuqori puxtalikka ega. Qobiq galvanik usulda yoki blakirovka usulida olinadi. Temirning o‘tkazuvchanligi ancha past, lekin mustahkamligi yuqori ( $300\div700\text{ MPa}$ ). Bu uni oqlaydi. Asosan kam uglerodli ( $C=0,1\div0,15\%$ ) va oddiy sifatli po‘latlar ( $\text{Cr}0, \text{Cr}1, \dots, \text{Cr}6$ ) ishlataladi. Bularidan tok shinalari, tramvay, metro temir yo‘llari (elektro-poyezdlar) relslari yasaladi.

Ko‘rsatgichlar	Ag	Au	Cu	Al
Zichlik, $\text{kg}/\text{m}^3$	10500	19300	8900	2700
Erish harorati, $^{\circ}\text{C}$	960	1063	1084	658
Elektr qarshilikning haroratl koeffitsiyenti, $\alpha \cdot 10^3 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$	3,6	0,4	4,5	4,3
Nisbiy elektro qarshilik, r, $\text{mk Om}^*\text{m}$	0,016	0,024	0,018	0,027

Qo‘shimchalarining borligi tok o‘tkazuvchanlikni ancha pasaytiradi. Masalan misning o‘tkazuvchanligini kremniy va manganetsning ozgina miqdori ham ancha pasaytiradi. Puxtalanish ham o‘tkazuvchanlikni ancha pasaytiradi: masalan: shtamplash, kiryalash usullarida olingan mahsulotlar.

**O'ta o'tkazgichlar.** Ba'zi metallar (30 xil elementlar) va qotishmalar (10000 xil) absolyut nol haroratiga yaqin haroratda o'ta o'tkazgich holatiga o'tadilar. Bunda nisbiy elektroqarshilik yo'q hisobida bo'ladi:  $r=10^{-25}\text{Om}^*\text{m}$ . (O'tkazgichlarda eng kam qarshilik  $r=10^{-15}\text{Om}^*\text{m}$ ).

Materialning o'ta o'tkazgich holatiga uning haroratiga ( $T_k$ ), fizik xossalariiga, materialning tozaligiga, kristallik panjarasining nuqsonlik döraqasiga bog'liq.

Ma'lum kuchlanishdagi magnit maydoni ( $N_k$ ) ta'sirida o'ta o'tkazishlik yo'qoladi. Bunda magnit maydonini tashqi manbaidan ham, o'ta o'tkazgichdan o'tayotgan elektr toki vositasida ham barpo qilish mumkin.

Eng ko'p tarqalgan o'ta o'tkazgich qotishmalariga quyidagilar kirdi: Nb-Zr; Nb-Ti; V-Ti; Ta-Ti. Markalanishi: 65BT va 35BT (Gost 10994-74). 65BT da 22–26% Ti, 63–68% Nb va 8,5–11,5% Zr bor. Tkr=9,7K(-263,3°C). 35BT da 60–64%.



### ***Sinov savollari:***

1. Qanday qotishmaga elektrotexnik po'lat deyiladi?
2. E13-harf va raqamlar nimani belgilaydi?
3. Qanday metallga dielektrik deyiladi?
4. Qattiq va yumshoq magnitli metallarni bir-biridan farqi nimada?
5. Qanday materiallarga magnitli materiallar deyiladi?
6. Misollar bilan izohlang.
7. Yarimo'tkazgichlarning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

## 11-BOB. MAGNITLI MATERIALLAR

### 11.1. Magnit materiallar haqida umumiy ma'lumotlar


Magnit materiallar yordamida magnit oqimi keskin kuchaytiriladi. Magnit oqimidan past kuchlanishli toklar yuqori kuchlanishli toklarga, yoki elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirishda va elektr energiyasini shunga o'xshash tarzda generatsiyalashda foydalilanildi (11.1-rasm).

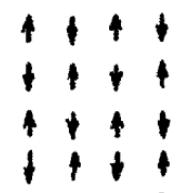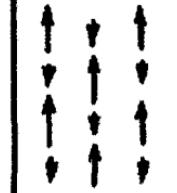			
Paramagnetik	Ferromagnetik	Antiferromagnetik	Ferrimagnetik

11.1-rasm. Turli magnit tabiatli moddalarning  $0^{\circ}\text{K}$  da qo'shni atom magnit momentlari.

Tashqi magnit maydoni ta'sirida magnitlanish xossasiga ega materiallar magnit materiallari deb ataladi. Asosiy magnit materiallarga nikel, kobalt va toza temir asosidagi turli qotishmalar misol bo'ladi (11.2-rasm). Texnika ahamiyatga ega magnit materiallarga ferromagnit materiallar va ferromagnit kimyoviy birikmalar (ferritlar) kiradi.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2007. 408-bet.

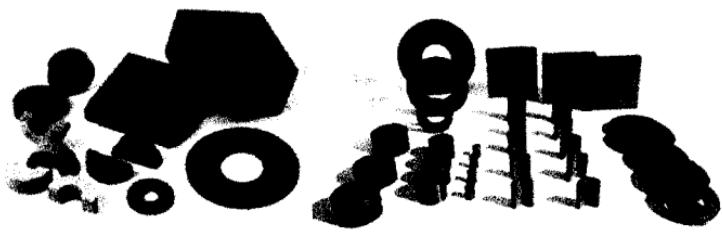


a)

b)

### 11.2-rasm. Ferritlar.

Materiallarning magnit xossalari elektr zaryadlarining ichki harakatida bo‘lib, bunda zaryadlar elementar aylanma tok ko‘rinishida ifodalanadi. Bunday aylanma toklar elektronlarning o‘z o‘qi atrofida aylanishi (elektron spinlar) hamda ularning atom ichida orbita bo‘ylab aylanishidan hosil bo‘ladi. Ferromagnit hodisasi ba’zi materiallarning ichki mikroskopik qismida kristall strukturalar tashkil qilishi bilan bog‘liq bo‘lib, bunday strukturalar magnit domenlari deyiladi. Bunda elektron spinlar o‘zaro parallel ravishda bir tomonqa yo‘nalgan bo‘ladi.

Jismning ferromagnitlik holatda bo‘lishini ifodalovchi xususiyati tashqi magnit maydoni ta’sirida uning o‘z-o‘zidan (spontan) magnitlashishidan iboratdir. Ferromagnit magnit momentlarining ba’zi domenlari ichidagi spinlar turli yo‘nalishga ega bo‘lishi mumkin (11.3-rasm). Tashqi muhitda bo‘lgan bunday materiallarning umumiy magnit oqimi nolga teng bo‘ladi.<sup>25</sup>

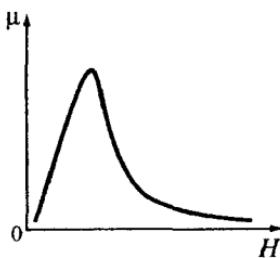


### 11.3-rasm. Nisbiy magnit singdiruvchanlikni H ga bog‘liqligi.

<sup>25</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 182-bet


Ba'zi materiallar (qatlam chegaralari orasidagi qalinlik bir necha o'n-yuz atom masofasiga teng bo'lganda) da domenlarning o'lchami taxminan  $0,001\text{--}10\text{ mm}^3$  oralig'iida bo'ladi. O'ta toza materiallarda esa domenlarning o'lchami yuqorida keltirilgan qiymatdan ham kattaroq bo'ladi.

Ferromagnit moddalarning monokristallari magnit anizotropiyasi bilan xarakterlanadi. Magnit anizotropiyasi turli o'qlar yo'nalishida magnitlanishning turli qiymatlari bilan ifodalanadi (11.4-rasm).

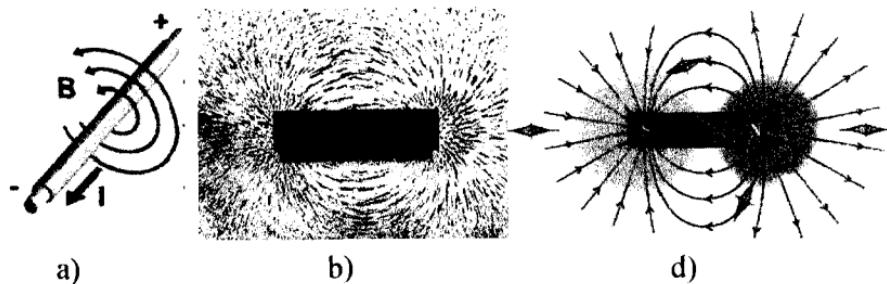

**11.4-rasm. Moddalarning magnit xossalari.**

Polikristall magnetiklarda anizotropiya keskin ifodalangan hollarda ferromagnetik magnit teksturaga ega bo'ladi (5.5-rasm). Kerakli magnit tekstura olish orqali materialda ma'lum yo'nalishda yuqori magnit xarakteristikaga erishishi mumkin.

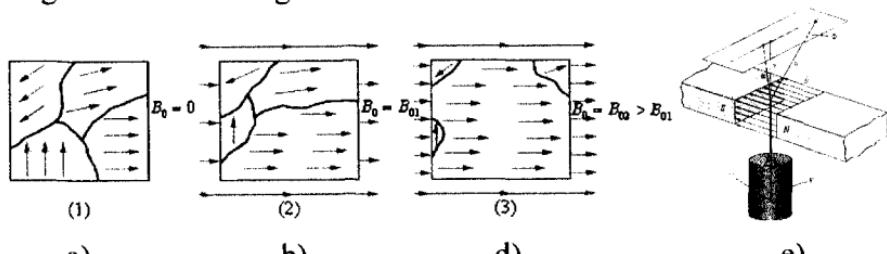


**11.5-rasm. Ferromagnit materiallarning magnitlanishi.**

Tashqi magnit maydoni ta'sirida ferromagnit materialning magnitlanish jarayoni quyidagicha kechadi: 1) magnit momenti maydon yo'nalishi bilan kichik burchak hosil qilgan domenlar kattalashadi va boshqa domenlar o'lchami kichrayadi; 2) magnit momentlari may-

don yo‘nalishi uzra buriladi va bir xil yo‘nalishga ega bo‘ladi. Magnit to‘yinishi domenning kattalashishi to‘xtaganda va o‘z-o‘zidan magnitlangan barcha monokristall qismrlarning magnit momenti maydon uzra yo‘nalganida sodir bo‘ladi.

Ferromagnit monokristallari magnitlanayotganda ularning chiziqli o‘lchamlari o‘zgaradi. Bu hodisa magnit-striksiya deyiladi. Temir monokristallining magnit-striksiyasi kristallning har xil yo‘nalishlarida turlicha bo‘ladi.

Ferromagnit materialining magnitlanish jarayoni gisteresis egri chizig‘i B (H) bilan ifodalanadi va u barcha ferromagnitlarda bir-biriga o‘xshash bo‘ladi (5.6-rasm).

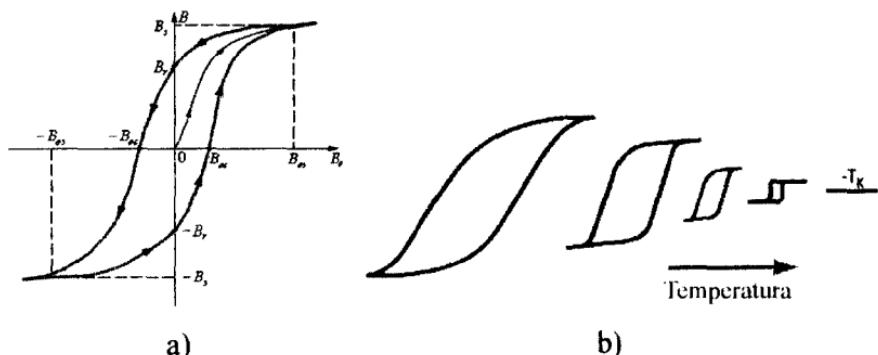

**11.6-rasm. Magnit material B(H) o‘zgarish grafigi a)  
va gisteresis sirtmog‘ining haroratga bo‘liqligi b<sup>26</sup>.**

Materiallarning nisbiy magnit singdiruvchanligi magnit induksiysi ( $B$ ) ning magnit maydoni kuchlanganligiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$$

Magnit materiallarning magnit singdiruvchanligi birdan yuqori  $m_0 > 1$  ( $m_r = m_0 \times m$ ,  $m_0 = 1,2566 \times 10^{-6}$  Gn/m) bo‘ladi.

<sup>26</sup> Callister, William D., Materials science engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ – Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc. – 2007. 410-bet.

Ferromagnit materiallarning magnit singdiruvchanligi haroratga bog'liq bo'lib, Kyuri nuqtasiga yaqin qiymatlarda  $m$ , o'zining yuqori qiymatiga erishadi. Kyuri nuqtasidan yuqori haroratlarda spontan magnitlanish sohasida issiqlik harakati buzilib, materialning magnit xossasi yo'qoladi. Chulg'amda magnit o'zak bo'lmasa magnit induksiya qiymati undan o'tayotgan tok hisobiga sodir bo'ladi. Agar chulg'amga magnit o'zak kiritsak, elektr toki hisobiga sodir bo'ladigan magnit maydoni o'zakni yanada magnitlab, qo'shimcha kuch chiziqlari hosil bo'lishi natijasida magnit induksiyasining yoki magnit oqimining keskin oshishiga olib keladi. O'zak kesim yuzasidan hosil bo'ladigan qo'shimcha kuch chiziqlari qayta magnitlanish deyiladi va  $i$  bilan belgilanadi.<sup>27</sup>

Bu qiymat magnit maydon kuchlanganligi ( $H$ ) va magnit materiali sifati ( $x$ ) ga yoki jismning magnit qabul qilish koefitsiyenti  $j=xH$  ga bog'liq. Chulg'amga magnit o'zak kiritilgandan so'ng magnit induksiyasining ko'paygan qiymati quyidagicha bo'ladi:

$$B' = \mu_0(H + j) = \mu_0(H + xH) = \mu_0H(1 + x) = \mu'H,$$

bunda,  $m' = m_0(1+x)$  – magnit materialining magnit singdiruvchanligi.

Magnit materiali sifatini aniqlashda nisbiy magnit singdiruvchanlik kattaligidan foydalilanildi:

$$\mu = \mu'/\mu_0 = 1 + x$$

Magnit singdiruvchanlik chulg'amga magnit o'zak kiritilganda magnit oqimining ko'payishini bildiradi. Bu yuksalish bir necha o'n ming martagacha ortadi.

Uzunligi  $L$ , kesim yuzasi  $S$  bo'lgan o'zakning magnit qarshiligi quyidagicha aniqlanadi:

$$R_\mu = L/\mu'S = L/\mu \cdot \mu_0 S.$$

Shunday qilib, g'altakka o'zak kiritilishi natijasida magnit qarshiligi  $m$  ga bog'liq ravishda kamayadi.

<sup>27</sup> Bijay\_Kumar Sharma., Electrical and Electronic Materials Science./ - OpenStaxCNX, / Indiya – 2014, 182-bet.

Magnit singdiruvchanligi bo'yicha barcha qattiq jismlar sust (diamagnet  $m < 1$ , paramagnit  $m < 1$ ) va kuchli magnit materiallarga (ferromagnit  $m \gg 1$ ) bo'linadi. Magnit materiallari sifatida kuchli magnit materiallar qabul qilinib, ular magnit maydon kuchlanganligiga kuchli ravishda bog'liq bo'ladi. Magnit induksiyasi  $B$  va magnit maydon kuchlanganligi  $H$  o'rtasidagi bog'liqlik [ $B=f(H)$ ] magnit materialining magnitlanish egri chizig'i deb ataladi. Bunda magnit materiali  $H=H_r$  qiymatda to'yinadi.

Magnit singdiruvchanlikning haroratga qarab o'zgarishi magnit singdiruvchanlikning harorat koefitsiyenti bilan aniqlanadi:

$$TK\mu_r = \alpha\mu_r = (1/\mu_r t)(d\mu_r/dt).$$

Agar ferromagnit tashqi magnit maydoni ta'sirida asta-sekin magnitlansa va ma'lum qiymatdan so'ng maydon kuchlanganligi pasaytira borilsa, induksiya ham kamaya boradi. Lekin bu kamayishi asosiy chiziq bo'ylab emas, balki ma'lum kechikish bilan (gisterizis hodisisi tufayli) ro'y beradi. Maydon kuchlanganligi teskari yo'nalishda oshirilganda material magnitsizlanishi, o'ta magnitlanishi mumkin va magnit maydon yo'nalishi yana o'zgartirilsa, induksiya yana asl holtiga qaytadi, ya'ni gisterizis halqasi paydo bo'ladi.<sup>28</sup>

Magnit materiali bo'Imaganda o'ramlari soni  $n$  ta bo'lgan sim chulg'amidan tok o'tkazish orqali magnit oqimi hosil qilish mumkin. Agar o'ramdagagi simning kesim yuzasi  $S$ , chulg'am uzunligi  $L$  bo'lsa, magnit oqimi  $F$  quyidagicha aniqlanadi:

$$F = \mu_0 n j S / L$$

yoki boshqacha ko'rinishda:

$$F = F / R_\mu V b,$$

bunda,  $F$  – magnit yurituvchi kuch, A;  $R_m = L/m_0 S$  – magnit qarshilik,  $Gn^{-1}$ .

<sup>28</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 185-bet

Magnit oqimining zichligi yoki magnit induksiyasi:

$$B = F / S = \mu_0 H V b / m^2.$$

Magnit materiali uchun chizilgan  $B=f(H)$  xarakteristikadan foy-dalanib, magnit singdiruvchanlik  $m_r$  ning magnit maydon kuchlanganligi ( $H$ ) ga bo‘lgan bog‘liqligi aniqlanadi.

Agar magnit maydon kuchlanganligi va magnit induksiyalari nolga teng bo‘lsa, ularning nisbati mavhum bo‘lib qoladi. Tajribadan aniqlanishicha, kuchsiz magnit maydonida  $m_r$  qiymati ma’lum boshlang‘ich singdiruvchanlik  $m_{r,0}$ ga intiladi. Magnit maydonining ma’lum qiymatida magnit singdiruvchanlik ( $m_{r,max}$ ) o‘zining yuqori qiymatiga erishadi. Maydon kuchlanganligi yanada oshirilsa, magnit materialining qiymati pasaya boradi.

Demak, magnit materialida magnit singdiruvchanlik o‘zining aniq bir qiymatiga ega bo‘lmay, balki magnit maydon kuchlanganligiga juda ham bog‘liq ekan. Shu sababli, magnit materialining  $m_r$  qiymati keltirilganda magnit maydon kuchlanganligi ( $H$ ) ham ko‘rsatilishi shart.

Magnit maydon kuchlanganligi o‘zining  $H_c$  qiymatidan kamaytirilsa, (induksiya  $B_m$  gacha), gisterezis hodisasi kuzatiladi, ya’ni magnit induksiyasining kechikishi maydon kuchlanganligining o‘zgarishiga bog‘liq bo‘ladi. Maydon kuchlanganligi nolga teng bo‘lganida magnit induksiyasi qandaydir qoldiqqa ega bo‘lib, u induksiya qoldig‘i ( $B$ ) deyiladi. Induksiya qoldig‘iga magnit maydon kuchlanganligining teskari yo‘nalishida, uning  $H_c=0$  qiymatida erishiladi, bunda  $H_c$  koersitiv kuch deb ataladi.<sup>29</sup>

Agar xarakteristikada maydon kuchlanganligi –  $H_{max}$  qiymatidan +  $H_{max}$  qiymatigacha qaytarilsa, magnit maydonining gistererezis halqasi kelib chiqadi. Gisterezis hodisasida atomlarining o‘z o‘qi atrofida aylanishi natijasida materialda ichki ishqalanish sodir bo‘ladi. Bu hodisa, gisterizsida sodir bo‘luvchi energiya isrofi deb ataladi. Ferromagnitiklarning o‘zgaruvchan magnit maydonida qayta magnitlanishi issiqlik energiyasi isrof bo‘ladi. Magnit materiali massa-

<sup>29</sup> Bijay\_Kumar Sharma., Electrical and Electronic Materials Science./ - OpenStaxCNX, / Indiya – 2014, 186-bet.

sida induksiyalangan *quyuq tok* dielektrik isroflarni keltirib chiqaradi. Quyuq tokda sodir bo‘ladigan isroflar ferromagnetikning elektr qarshiligiga bog‘liq magnit materialidagi umumiy energiya isrofi quyidagicha aniqlanadi:

$$P_m = P_h + P_i.$$

Kuchsiz toklar sohasida quyidagi qiymatdan foydalaniladi:

$$Q = \omega L / r,$$

bunda,  $w$  – burchak chastota, Gs;  $L$  – chulg‘am induktivligi, Gn;  $r$ -o‘zakdagisi ekvivalent qarshilik, Om.

Magnit materialidagi energiya isrofining qiymati  $B=f(H)$  xarakteristikasidagi gisiterezis halqa yuzasi bilan aniqlanadi. Magnit materialidagi energiya isrofi chastota ortishi bilan keskin ko‘payadi. Bu esa yuqori chastotaga mo‘ljallangan magnit materiallari ishlab chiqarishda katta qiyinchiliklar tug‘diradi.  $P_m$  ni kamaytirish maqsadida qiymati yuqori bo‘lgan magnit materiallar qo‘llaniladi. Magnit materialining asosiy xarakteristikasini ifodalovchi  $m_r$  qiymati maydon kuchlanganligiga bog‘liq bo‘lib, material qizishi natijasida bu qiymat keskin kamayadi. Kyuri nuqtasida material o‘zining ferromagnitlik xossasini yo‘qotadi  $m_f^{(R)0}$ . Bundan tashqari, chastota ortishi natijasida materialda sodir bo‘ladigan quyun toki hisobiga magnitsizlanish ro‘y beradi.<sup>30</sup>

Ferromagnit turkumdagи asosiy materiallarning magnit xususiyatlari 11.1-jadvalda keltirilgan.

11.1-jadval

Metall	$\mu_{max}$	$\mu_0 j_{max}$ , Bb/m <sup>2</sup>	$H_c$ , A/m	$B_r B_0 / m^2$	Kyuri nuqtasi, °C
Temir	10000–15000	2,163	0,0015–0,004	1,1	787
Nikel	1120	0,64	0,012	0,33	358
Kobalt	174	1,77	0,10	0,34	1115

<sup>30</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/- Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.-2007. 413-bet.

## 11.2. Yumshoq magnit materiallar

Magnit materiallar yumshoq va qattiq turlarga bo'linadi. Yumshoq magnit materiallardan magnitli o'tkazgichlar tayyorlanadi. Bu materialarning magnit singdiruvchanligining boshlang'ich qiymati katta bo'lishi kerak. Yumshoq magnit materiallarida solishtirma qarshilik nisbatan katta qiymatga, koersitiv kuch ( $H_c < 0,1 \text{ A/m}$ ) esa kichik qiymatga ega bo'lishi kerak. Bu materialarga sof temir, temirning kreminiy, nikel va kobalt bilan qotishmalarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Texnik sof temir (qo'shimchalari 0,1%) oddiy pechlarda olinadi. Uning ayrim magnit xossalari 11.2-jadvalda keltirilgan. Bu temir o'zgaruvchan tok zanjirida ishlatiladigan elektr magniti yoki rele uchun o'zaklar tayyorlashda ishlatiladi. Ular varaq yoki silindr shaklda yupqa (0,2–4mm) qilib tayyorlanadi.

### Turlicha ishlov berilgan temirning tarkibi va magnit xossalari

11.2-jadval

Material	Qo'shimchalarining miqdori, %		Magnit xossalari		Koersitiv kuch, $H_c$ , A/m
	uglerod	kislorod	$\mu_{rb}$	$\mu_{yu}$	
Texnik sof temir	0,020	0,060	250	7000	64,0
Elektrolitik temir	0,020	0,010	600	15000	28,0
Karbonil temir	0,005	0,005	3300	21000	9,4
Vakuumda eritilgan elektritolitik temir	0,010	-	-	61000	7,2
Vodorodda ishlov berilgan temir	0,005	0,003	6000	200000	3,2
Vodorodda yaxshilab ishlov berilgan temir	-	-	20000	340000	2,4

Texnik sof temir (qo'shimchalari 0,02%) ning asosiy fizik xossalari quyidagicha:


Zichligi.....	7880kg/m <sup>3</sup>
Erish harorati.....	1539°C
Solishtirma issiqlik sig‘imi.....	0,46KJ/kg×K
Issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti.....	71,5 Vt/m×K
Chiziqli kengayish koeffitsiyenti .....	$11,6 \times 10^{-6} K^{-1}$
Solishtirma qarshiligi.....	0,1 mkOm×m
Qayishqoqlik moduli.....	210 MPa
Kyuri nuqtasidagi harorat.....	770°C

O‘zgarmas tokda ishlaydigan elektr mashinasida qo‘llaniladigan temir tarkibida C, Si, Mn kabi qo‘shimchalarning miqdori 1,2–1,5% gacha, kam legirlangan po‘lat tarkibida esa C, Ni, Cr larning miqdori 2,5–5% gacha bo‘ladi. Bu materiallarda mexanik mustahkamlik o‘sishi bilan bir qatorda, magnitlanish xususiyati bir munkha yomonlashadi.<sup>31</sup>

Elektrolitik temir texnik sof temirni elektroliz qilish usuli orqali olinadi. Bunday temirning tarkibidagi qo‘shimchalarning umumiyligi miqdori 0,05% dan oshmaydi. Elektrolitik temirga ishlov berib, zaralarining o‘lchami 50–100mkm bo‘lgan kukun olinadi. Bu kukunni bosim ostida ishslash orqali undan o‘zaklar tayyorlanadi. Ular chastotasi 100–1000Gs atrofida bo‘lgan asboblarda qo‘llaniladi.

Karbonil temir pentakarbonil [Fe<sub>2</sub>(CO)<sub>5</sub> suyuqligi] ni 200–250°C haroratda kimyoviy parchalash orqali olinadi. Karbonil temir mayda kukun ko‘rinishida bo‘lib, undan yuqori chastotali magnit o‘zaklar tayyorlanadi. Kichik shar shakldagi zarrachalar o‘zakda sodir bo‘ladigan quyun toki miqdorini keskin kamaytiradi.

Vodorodda 1480°C da 30–40 daqiqa davomida kuydirilgan sof temir birikmasidan uglerod va kislorod ajralib chiqadi:

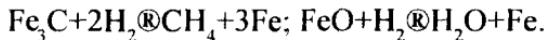

Mazkur temir o‘ta tozaligi bilan ajralib turadi; kuchsiz magnit maydonida bu materialning m<sub>r</sub> qiymati yuqori bo‘ladi. Temir monokristalli o‘ta yuqori magnitlanish xossasiga ega.

Kremniyli elektr texnik po‘lat temir va kremniy qotishmasidan iboratdir. Undan tayyorlangan listlar elektr texnik po‘lat listlar deyila-

<sup>31</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 196-bet

di. Bu po'lat asosiy magnit materiallaridan biri bo'lib, sanoat chastotasida ishlaydigan elektr mashina va apparatlarida keng qo'llaniladi. Temir tarkibiga kremniy kiritishdan asosiy maqsad materialning solishtirma qarshiliginini oshirish va undagi quyun toki miqdorini cheklashdan iboratdir. Kremniy elementi temirning magnit xossalariini deyarli o'zgartirmagan holda  $P$  qiymatini sezilarli darajada oshiradi.

### **Elektr texnik po'latlarning tarkibidagi kremniy miqdoriga nisbatan zichligi va solishtirma qarshiligi**

*11.3-jadval*

Po'latning kremniy bilan legirlanish darajasi	Markasidagi ikkinchi raqam	Zichligi, $\times 10^3$ kg/m <sup>3</sup>	Solishtirma elektrik qarshiligi mkOm×m
Legirlanmagan	0	7,85	0,14
Kam legirlangan	1	7,82	0,17
O'rtachadan kam legirlangan	2	7,80	0,25
O'rtacha legirlangan	3	7,75	0,40
Yuqori darajada legirlangan	4	7,65	0,50
O'ta yuqori darajada legirlangan	5	7,55	0,60

**Elektr texnik po'latning fizik xossalari:**

Zichligi.....7800kg/m<sup>3</sup>

Tarkibidagi kremniy miqdori.....0,4–2,8%

Solishtirma qarshiligi ..... $(0,14–0,50) \times 10^6$  Om×m

Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti.....0,46–0,25Vt/(m×K)

Po'lat o'ram, varaq va tasma ko'rinishida ishlab chiqariladi. Ular izolyatsiya qoplamli bo'lib ham chiqariladi. Po'latlar apparat, transformator, elektr mashinasi va asboblarning magnit zanjirlarida qo'llaniladi. Teksturlangan po'latlar transformatorlar o'zagi uchun ishlatiladi. Bunday po'latdan foydalanish quvvatli transformatorlar hajmi va tashqi o'lchamini 20–25% kamaytirish imkonini beradi, radio transformatori hajmini esa 40% gacha kichraytiradi. Elektr texnik

po‘latlarning tarkibidagi kremniy miqdoriga nisbatan zichligi va solishtirma qarshiligi 20-jadvalda keltirilgan.

*Permalloy* temir-nikel qotishmasi bo‘lib, uning boshlang‘ich magnit singdiruvchanligi nisbatan yuqoridir. Tarkibida nikel miqdori 70–83% bo‘lgan permalloylar yuqori nikelli, 40–50% bo‘lgan permalloylar esa past nikelli permalloylar deyiladi.

Tarkibida 2% molibden bo‘lgan permalloyning  $p$  qiymati katta bo‘lib, u yaxshi magnitlanish xususiyatiga egadir. Permalloydan qalinligi 0,1–0,5 mm li varaqlar tayyorlanadi. Kukun ko‘rinishidagi permalloyga bosim ostida ishlov berib, o‘zaklar tayyorlanadi. Bunday o‘zaklar 100 kGs chastota bilan ishlaydigan uskunalarda qo‘llaniladi.

*Alsifer* – temirning kremniy va aluminiy (9,5% Si, 5,6% Al, 84,9% Fe) bilan birgalikdagi qotishmasidir. Bu qotishma qattiq va mo‘rti bo‘lib, undan murakkab shaklli quymalar olinadi. Alsiferning asosiy xossalari:  $m_{r_6}=35500$ ,  $m_r=120000$ ,  $H_c=1,8$  A/m,  $r=0,8$  mk $\times$ Om. Alsiferdan magnitli ekran, asboblarning ustki qismi va boshqa mahsulotlar quyish usuli bilan tayyorlanadi.<sup>32</sup>

Qo‘llanilishi magnit xossalaring u yoki bu xususiyatlarga asoslangan materiallarni alohida turkumga kiritish mumkin. Bunday materiallarga quyidagilar misol bo‘ladi: 1) maydon kuchlanganligi o‘zgarganda magnit singdiruvchanligi juda kam o‘zgaradigan qotishmalar; 2) magnit singdiruvchanligi haroratga kuchli ravishda bog‘liq bo‘lgan qotishmalar; 3) to‘yintirish induksiyasi o‘ta yuqori bo‘lgan qotishmalar.

Birinchi turdagи qotishmalarning nomi perminvar bo‘lib, uning tarkibida 29,4% Fe, 45% Ni; 25% Co va 0,6% Mn bor. Mazkur qotishma 1000°C da yumshatiladi, keyin 400–500°C da ushlab turiladi va asta-sekin sovitiladi. Perminvarning boshlang‘ich magnit singdiruvchanligi 300ga teng. Perminvar harorat ta’siriga va mexanik kuchlanishlarga sezgir materialdir.

Ikkinci turga Ni-Cu, Fe-Ni yoki Fe-Ni-Cr asosidagi termomagnit qotishmalar kiradi.

---

<sup>32</sup> T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009. 201-bet

Uchinchi turga temir-kobalt qotishmalari kiradi. Tarkibida 50–70% Co bo‘lgan mazkur qotishmalar permendyurlar deb ataladi. Permendyurlarning narxi qimmatroq bo‘lganligi tufayli ulardan faqat maxsus apparatlarda, xususan, dinamik reproduktorlar, ossillograflar, telefon membranalarida foydalaniлади.

**Ferritlar.** Tarkibida, temirdan tashqari, ikki va undan ko‘p valentli metall (Ni, Co, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Mg) oksidlari ham bo‘lgan birikmalar ferritlar deyiladi. Ular qisman elektronli elektr o‘tkazuvchanlik xossasiga ham egadir. Ferritning kristall panjarasi kub shaklida bo‘ladi. Odatda, yaxlit ferrit tayyorlash uchun ferrit kukuniga polivinil spirti plastifikatori qo‘shiladi va bu massa yuqori bosimda qoliplanadi. Uning solishtirma qarshiligi sof temirning solishtirma qarshiliгiga nisbatan  $10^5$ – $10^6$  barobar yuqoridir. Shu sababli, ferritda quyun toki hisobiga sodir bo‘ladigan isroflar keskin kamayadi va materialni yuqori chastotalarda ham ishlatsa bo‘ladi. Ferritning magnit singdiruvchanligi sof temirnikiga nisbatan  $10^2$ – $10^3$  barobar yuqori bo‘lganligi uchun undan tayyorlanadigan o‘zaklar hajmini keskin kichraytirish mumkin. Ferritdagи ( $m_{j_m}$ ) qiymatlar ferromagnit (yoki oddiy metall) dagiga nisbatan juda kichik bo‘lgani uchun, u past chastotali asboblarda ham qo‘llaniladi.

Ferrit tarkibi oddiygina qilib quyidagicha ifodalanadi:



bunda, M – ikki valentli biror metall.

Ferritlar tarkibidagi qo‘sishimchalarga mis, rux, nikel-rux, mar-ganes-rux misol bo‘ladi. Ular elektr texnikada keng miqyosda qo‘llanilmoqda. Ferritlarda Kyuri nuqtasidagi harorat ancha past, ya’ni  $100$ – $150^\circ\text{C}$  atrofida bo‘ladi. Uning solishtirma og‘irligi  $3700$ – $4800 \text{ kg/m}^3$  atrofida bo‘lib, asosiy xossalari  $11.4$ -jadvalda keltirilgan.

11.4-jadval

Navi	$m_b$	$m_{max}$	$H_c, \text{A/m}$	$B_c, \text{Tl}$	$I_e, \text{MGs}$	$T_c, {}^\circ\text{C}$	$r, \text{Om} \times \text{m}$
20000HM	15000	35000	0,24	0,11	0,1	110	0,001
6000HM	4800 – 8000	10000	8	0,11	0,5	130	0,1
1000HM	800 – 1200	1800	28	0,11	5	200	0,2

#### 11.4-jadvalning davomi

1000HM 600HM	800 – 1200 500 – 800	3000 1500	24 40	0,10 0,12	3 5	110 110	10 100
2000HM1 700HM1	1700 – 2500 550 – 850	3500 1800	25 25	0,12 0,05	1,5 8	200 200	50 140
100BЧ 20BЧ2	80 – 120 16 – 24	210 45	300 1000	0,15 0,1	80 300	400 450	$10^5$ $10^6$
300NN 9BЧ 200BЧ 50BЧ3	280 – 350 9 – 13 180 – 220 45 – 65	600 30 360 200	80 500 70 100	0,13 0,06 0,11 0,14	20 600 – –	120 500 360 480	$10^6$ $10^7$ $10^3$ $10^4$

Ferritning gisterezis halqasi to‘g‘ri burchakka yaqin bo‘lishi uni maxsus apparatlarda qo‘llash imkonini yaratadi. Ferrit, asosan, aloqa, radiotexnika, hisoblash texnikasi, avtomatika asbob-uskunalarida keng miqyosda qo‘llaniladi.

Gisterezis halqasi to‘g‘ri burchakli ferritlar hisoblash texnikasining xotira qurilmalari uchun asosiy material bo‘lib xizmat qiladi. Bunday materiallarning xossalari izohlash uchun qo‘sishimcha maxsus parametrlar kiritiladi.

Bunday parametrlardan biri gisterezis halqasining to‘g‘ri burchakli koefitsiyentidir:

$$K_n = B_r / B_{max}$$

bunda  $k_n$  qiymati iloji boricha birga yaqin bo‘lishi kerak. O‘zaklar tezda qayta magnitlanishi uchun ularning qayta ulanish koefitsiyenti  $S_q$  kichik qiymatga ega bo‘lishi kerak. Ferrit o‘zaklarining xossalari 11.5-jadvalda keltirilgan.

#### Ferrit o‘zaklarining xossalari

#### 11.5-jadval

Material	$H_c$ A/m	Br, Tl	$k_n$	$S_q$ , mkA/m	
Turli navdagи ferritlar	10–1200	0,15–0,25	0,9	25–55	110–630
Pemmaloyli o‘zaklar (tasmaning qalinligi 2–10 mkm)	8–50	0,6–1,5	0,85–0,9	25–100	300–630

Konstruksion cho'yan va po'latlar asbobsozlik, apparatsozlik va elektr mashinasozligida keng qo'llaniladigan materiallardir. Magnit xossalariiga ko'ra, ular magnitli (kulrang cho'yan, uglerodli va legirlangan po'lat) va magnitsiz turlarga bo'linadi.

Kulrang cho'yan tarkibida 3,2–3,5% uglerod, kreminiy, marganes, fosfor va oltingugurt bo'ladi. Bu materialning egilishdagi mustahkamligi 200–450 MPa. Undan elektr mashinalarning korpusi, asosi va shu kabi detallar tayyorlanadi.

Odatda, quymalar olishda tarkibida 0,08–0,2% uglerodi bo'lgan, uglerodli po'latdan foydalaniadi. Bunda quymalar 85–900°C haroratda sekin-asta yumshatiladi. Maxsus elektr mashinalarida, shuningdek, konstruksiyasi yengillashtirilgan mashinalarda nikel, vanadiy, xrom va molibden bilan legirlangan po'latlar ishlataladi. Bu po'latlarning egilishdagi mexanik mustahkamligi 500–950 MPa oralig'ida bo'ladi.

### 11.3. Qattiq magnit materiallar

Qattiq magnit materiallar tarkibi, holati va olinish usullariga ko'ra quyidagicha tasniflanadi: 1) legirlangan martensit po'atlari; 2) quyma qattiq magnit qotishmalari; 3) kukunlardan tayyorlangan magnit; 4) qattiq magnitli ferritlar; 5) egiluvchan qotishmalar va magnit tasmalari. Qutblar orasida havo bo'shlig'i mavjud bo'lganida energiyaning bir qismi magnit materiali hajmidan tashqaridagi maydon bilan bog'liq bo'ladi. Mazkur energiyaning qiymati bo'shliqning uzunligiga bog'liq. Magnit qutblarining magnitsizlanishi hisobiga oralidagi induksiya  $B_d$  qoldiq induksiyasi  $B_r$  ga nisbatan kichikroq bo'ladi.<sup>33</sup>

Havo oralig'idagi solishtirma magnit energiyasi:

$$W_d = B_d H_d / 2,$$

bunda,  $H_d - B_d$  induksiyaga mos keladigan maydon kuchlanganligi.

<sup>33</sup> Bijay\_Kumar Sharma., Electrical and Electronic Materials Science./ - OpenStaxCNX, / Indiya – 2014, 193-bet.

Tutashtirilgan magnitda  $B_d = B_r$ ,  $H_d = 0$  bo‘lgani sababli, mazkur energiya nolga tenglashadi. Agar qutblar oralig‘i juda katta bo‘lsa,  $B_d = 0$ ,  $H_d = H_c$  bo‘lganligi sababli bunda ham energiya nolga intiladi.

Qandaydir  $B'_d$ ,  $H'_d$  qiymatlarda energiya o‘zining eng yuqori qiyomatiga erishadi:

$$W_{max} = B'_d \times H'_d.$$

Bu ifoda bilan magnitdan eng yaxshi foydalanish imkoniyati aniqlanib, u o‘zgarmas magnitlar tayyorlashda ishlataladigan materiallarning sifatini aniqlaydigan muhim xarakteristika hisoblanadi.

Po‘lat tarkibiga volfram yoki xrom kabi metallar kiritilsa, martensit tuzilishi material hosil bo‘ladi. Bunda po‘latning doimiy magnit eskirish jarayoni susayadi. Volframli po‘lat tarkibida 0,6% C, 5–6% W, xromli po‘lat tarkibida esa 1% C, 1%-3% Cr bo‘lib, ularning xossalari uglerodli po‘latnikiga nisbatan ancha yaxshilangan. Mazkur materiallarning magnit xossalari:  $H_c = 0,45\text{--}0,5$  kA/m,  $B_r = 0,9\text{--}1,1$  Bb/m<sup>2</sup>,  $W_g = 0,9\text{--}12$  kJ/m<sup>3</sup>.<sup>34</sup>

Elektr texnikada magnit materiali sifatida ilk bor qo‘llanilgan qotishma *alni* deb atalgan. Uning tarkibi 11–16% Al, 24–30% Ni, 54–65% Fe elementlaridan iborat. Alnining  $H_c$  qiymati uglerodli po‘latnikiga nisbatan 10 barobar yuqori. Juda qattiq material bo‘lganligi sababli, alniga mexanik ishlov berib bo‘lmaydi. Alnidan magnit quyish usuli bilan olinib, kerakli tuzilish sovitish jarayonida hosil qilinadi. Uning magnit xossalari quyidagicha:  $H_c = 4\text{--}4,5$  kA/m,  $B_r = 0,55\text{--}0,65$  Vb/m<sup>2</sup>,  $W_g = 5$  kJ/m<sup>3</sup>.

*Alniko qotishmasi* alniga o‘xshash bo‘lib, uning tarkibida 5–10% CO va 6% Cu qo‘sishchalar bor. Alnikoning magnit xossalari:  $H_c = 4,0\text{--}4,5$  kA/m,  $B_r = 0,7\text{--}0,8$  Bb/m<sup>2</sup>,  $W_g = 6,0\text{--}7,0$  kJ/m<sup>3</sup>.

*Magniko qotishmasi* alnikodan tarkibidagi kobalt miqdorining nisbatan ko‘pligi bilan (10% Al, 17% Ni, 24% CO, 6% Cu, 43% Fe) farqlanadi. Magnikoning magnitlik xossalari:  $H_c = 4,0\text{--}4,5$  kA/m,  $B_r = 1,2\text{--}1,3$  Bb/m<sup>2</sup>,  $W_g = 16\text{--}20$  kJ/m<sup>3</sup>.

<sup>34</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2007. 428-bet.

Qotishma magnit xossalaringin yaxshilanishi, uning tarkibi bilangina emas, balki maxsus ishlov berish – quymani kuchli maydon ta'sirida sovitish jarayoni bilan ham aniqlanadi.

Alni, alniko va magniko qotishmalarining kamchiligi ulardan aniq o'lchamli kichik mahsulotlar tayyorlashning mushkulligidir.

Platinali qotishmalar temir yoki kobalt tarkibiga 77–78% platina qo'shish orqali olinadi. Bu materialda  $H_c$  qiymati keskin oshib, induksiya qiymati esa pasayadi. Uning magnit xossalari (temirli qotishmada):  $H_c = 12,5 \text{ kA/m}$ ;  $B_r = 0,58 \text{ Bb/m}^2$ ;  $W_g = 12 \text{ kJ/m}^3$ ; kobaltlisida esa  $H_c = 21 \text{ kA/m}$ ,  $B_r = 0,45 \text{ Bb/m}^2$ ,  $W_g = 15 \times 10^3 \text{ kJ/m}^3$  platinali qotishmalarining qoldiq induksiyasi kichik qiymatga ega. Narxi balandligi sababli, bu materiallar maxsus apparatlarda juda kichik hajmli magnitlar tayyorlashda qo'llaniladi.

Ayrim materiallarni doimiy magnit xossalari anglatuvchi mexanizmni bilish ma'lum magnit xossali materiallarni yaratish imkoniyatini beradi. Masalan, keramikani kimyoziy tarkibini o'zgartirib magnit xossalarni boshqarish ko'rib chiqilgan.

Ushbu mavzuni o'rganib chiqib quyidagi masalalarni yecha olishingiz kerak:

1. Agar bir qator moddalarni magnitlanishga moyilligi va ta'sir etuvchi magnit maydoni aniq bo'lsa, ularni magnitlanishini aniqlang.
2. Moddaning elektron tuzilishi tasarrufidan kelib chiqqan holda uning ikkita magnit momentini manbasini aniqlang va qisqacha ta'riflang.
3. Qisqacha a) diamagnetizm; b) paramagnetizm; d) ferromagnetizm tabiatini va manbasini tushuntiring.
4. Kristall tuzilishni xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ferritning kub kristallaridagi ferramagnetizmning tabiatini tushuntiring.
5. a) magnit giserezis hodisasini ta'riflab yozing; b) nega giserezis ferromagnit va ferrimagnit materiallarda kuzatiladi; d) tushuntiring, nega bu materiallar doimiy magnitlarni tayyorlash uchun qo'llaniladi.
6. Yumshoq va qattiq magnit materialarga xos magnit xossalarni yozib tushuntiring.
7. O'ta o'tkazuvchanlik hodisasini ta'riflab yozing.

## 11.4 Magnitli materiallarning asosiy ko‘rinishlari

Magnetizm hodisasining mazmuni shundan iboratki, ba’zi moddalar boshqa moddalarni tortish, itarish yoki ta’sir o’tkazish kuchiga ega. Bu hodisa ming yillardan beri ma’lum. Biroq, bu magnetizm hodisasining negizini tashkil etuvchi uslublar va mexanizmlar feno-menini tushuntiruvchi omillari nozik masala bo‘lib, yaqin kunlarga-cha olimlar bu hodisa haqida to‘liq tushunchaga ega emasdilar.

Ko‘pgina zamonaviy texnik qurilmalar magnetizm hodisasi va magnit materiallarni qo‘llash asosida barpo etilgan. Bular: kuchlanish elektrogeneratorlari va transformatorlar, elektrosvigatellar, radio va televideniya, telefonlar, kompyuterlar, tovush va video texnika sistemalari.


Magnit xossalari quyidagi yaxshi ma’lum bo‘lgan moddalarda aks etadi, bu temir, ba’zi po‘latlar, tabiiy temir zaxiralari. Magnit maydoni barcha moddalarga ko‘p yoki kam miqdorda bo‘lsa ham ta’sir o’tkazishi, hammaga ham yaxshi ma’lum emas.

Mazkur bobda magnit maydonlar hosil bo‘lishining qisqacha tasnifi beriladi, magnit maydonlar bilan bog‘liq turli vektor kattaliklari muhokama qilinadi, magnit xossalari ifodalovchi parametrlar va dia-, para-, ferro,-ferrimagnetizm kabi hodisalar ko‘riladi. Undan tashqari magnit materiallardan misollar keltirilib, o‘ta o’tkazuvchanlik hodisasi yoritiladi.

**Magnit dipoli.** Magnit kuchlari elektr quvvatlangan zarrachalar harakati natijasida paydo bo‘ladi. Bu kuchlar birlamchi bo‘lmish elektrostatik kuchlarga nisbatan ikkilamchidir. Magnit kuchlarni maydonlar nuqtayi nazari tomonidan izohlash qulay. Bunda bu kuchlarni omil oldidagi harakat yo‘nalishlari ko‘rsatuvchi kuchlanish chiziqlari xayolan nazarda tutiladi. Magnit maydon strukturasi kuchlanish chiziqlari bilan aks ettiriladi. 11.7-rasmda elektr toki aylanasi va magnitlangan naycha atrofidagi kuchlanish chiziqlari ko‘rsatilgan.

**Magnit xossalari.** Aniqlanishicha, xuddi elektrik dipollar mavjud bo‘lgani kabi, magnitli moddalarda magnit dipollar mavjud. Magnit dipollarga shimoliy va janubiy polyuslarga ega, xuddi elektrik dipollarda manfiy va ijobiy zaryadlar roliga o‘xshash vaz-


fani bajaradigan kichik doimiy magnitlar sifatida qaralishi mumkin. Kuzatilganda magnit dipollar momentlari strelkalar bilan ko'rsatiladi (11.8, 11.9-rasm)<sup>35</sup>.

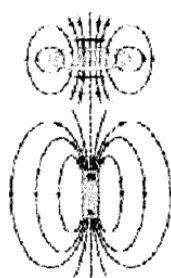

**11.7-rasm Elektr toki aylanasi va magnitlangan naycha rofi-dagi kuchlanish chiziqlari strukturasi.**



**11.8-rasm. Magnit momentini yo'nalishi.**

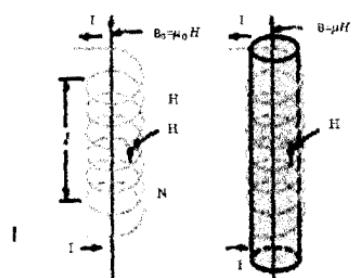

**11.9-rasm. a-silindrik g'altak yordamida yaratilgan magnit maydoni kuchlanishi N, undan o'tkazilayotgan tok I, halqalar soni N va g'altak uzunligiga bog'liq.**

Magnit maydoni magnit dipollarga xuddi elektrik maydon elektrik dipollarga ta'sir o'tkazgani kabi ta'sir etadi. Magnit maydon mavjudligida, bu maydon dipollarni ma'lum jihatdan yo'naltirishga harakat qiluvchi momentni vujudga keltiradi. Mazkur effektga yorqin misol – yer kurrasining magnit kuchlanish chiziqlariga mos holatda kompasning magnit strelkalarini harakatidir.

**Magnit maydon vektorlari.** G'altakdagi magnit maydoni kuchlanishi-halqalar soni, tok miqdori va g'altak uzunligiga bog'liq. Qattiq materiallarda magnit momentlarni yaralishini muhokama qilishdan avval, maydon vektorlari tushunchasiga asoslangan magnit maydoni tasnifini ko'rib chiqamiz. Keltirilgan tashqi magnit maydoni magnit maydon kuchlanishi kuchi bilan ifodalanadi va N harfi bilan belgilanadi.

<sup>35</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm / - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 805-bet

Agar magnit maydon, jipslab o'ralgan halqalardan  $N$  tashkil topgan silindrik g'altak (solenoid) yordamida yaratilsa, g'altak halqalari uzunligi  $l$  ga teng va undan  $I$  miqdorida tok o'tkazilsa, magnit maydon kuchlanishi quyidagicha ifodalanadi:

$$H = \frac{NI}{l} \quad (11.1)$$

**Magnit induksiyasi.** Tok halqasi yoki magnitlangan naycha yordamida yaratilgan magnit maydoni  $N$  bilan ifodalangan.  $N$  maydoni kuchlanishi – ( $A$ -halqa).m yoki A/m.

Magnit induksiyasi (ba'zida magnit oqimining zichligi ham deyiladi)  $V$ -belgisi bilan ifodalanib,  $N$  kuchlanish ta'sirida bo'lgan tashqi moddada sodir bo'luvchi ichki maydondagi kuchlanishni bildiradi  $V$  belgisi Teslada o'lchanadi (yoki Veber/m<sup>2</sup>, V/m<sup>2</sup>). Ikkala  $V$  va  $N$  ts o'lcham ham vektorlardir, chunki ular nafaqat o'lchamda, balki sathdagi yo'nalishi bilan ham ifodalanadi. Magnit maydon kuchlanishi va magnit induksiya quyidagi nisbat bilan bog'liqidir:

$$B = \mu H \quad (11.2)$$

Magnit induksiyasi – magnit oqimining zichligidir. 11.3.a-rasmida mazkur g'altakning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan 11.1-rasmdagi tok halqasi yoki magnitlangan naycha yordamida yaratilgan magnit maydoni  $N$  bilan ifodalangan.  $N$  maydoni kuchlanishi – ( $A$ -halqa)m yoki A/m $\mu$  parametri magnit o'tkazuvchanlik deyiladi: bu  $N$  kuchlanishli magnit maydon ichidagi moddaning individual xossasi bo'lib, unda  $V$  miqdori o'lchanadi. Magnit o'tkazuvchanlik Veber/A-m (Vb/A-m) yoki Genri/m (Gn/m) da ifodalanadi.

$$B_0 = \mu_0 H \quad (11.3.)$$

Bu yerda,  $\mu_0$  – vakuum o'tkazuvchanligi, universal konstanta bo'lib  $4\pi \times 10^{-7}$  ( $1.257 \times 10^{-6}$ )N/m teng bo'ladi.  $V_0$  – nisbati bu vakuumdagagi magnit induksiyadir. Moddadagi magnit induksiya – magnit o'tkazuvchanlik va magnit maydonning kuchlanishi oqibatidir.

Materialning magnit xossalari sharhlashda turli xil parametrlar ishlatalishi mumkin, ulardan biri – muhitning magnit o'tkazuvchanligi vakuumning o'tkazuvchanligi orasidagi munosabat yoki,

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (11.4)$$

Bu yerda,  $\mu$  belgisi nisbiy o'tkazuvchanlikni bildirib, cheksiz kattalikdir.

Materialning magnit o'tkazuvchanlik yoki nisbiy magnit o'tkazuvchanlik, materialni qaysi darajagacha magnitlash mumkinligining me'yordir, bil'aks moddada  $N$  tashqi magnit maydoni ta'sirida  $V$  maydonining holatini belgilaydi.

**Vakuumdagi magnit induksiya.** Magnit xossalardan yana biribu magnitlanganlik  $M$ . Quyidagi nasbat bilan aniqlanadi:

$$B = \mu_0 H + \mu_0 M \quad (11.5)$$

Tashqi maydonni  $N$  qo'llaganda moddadagi magnit momentlar mazkur maydonga qarab orientatsiya qiladi va o'zlarining magnit maydonlari bilan uni kuchaytiradi.

**Nisbiy magnit o'tkazuvchanlik tushunchasi**  $M$  o'lchami tashqi maydon kuchlanishiga mutanosibdir.

$$M = \chi_m H \quad (11.6)$$

Yuqoridagi nisbatda keltirilgan  $\chi_m$  o'lchami, magnit ta'sirchanligi deb ataladi, bu o'lcham chegarasiz. Magnit ta'sirchanlik va nisbiy magnit o'tkazuvchanlik oddiy nisbat bilan bir-biriga bog'liq:

$$\chi_m = \mu - 1 \quad (11.7)$$

Materiallarning dielektrik xarakteristikalarini bilan yuqorida ko'rib chiqilgan magnit xossalari parametrlari o'rtasida o'xshashlik mavjud.  $V$  va  $N$  o'lchamlari o'xshash bo'lgani uchun, shunga mos ravishda dielektrik siljish  $D$  va elektr maydoni kuchlanishi Ye kabi,

$\mu$  o'tkazuvchanligi esa  $\epsilon$  dielektrik o'tkazuvchanligiga mazmunan o'xshaydi. Xuddi shunday  $M$  magnitlanganlik va  $R$  polarizatsiya o'rtasida ham o'xhashlik mavjud.

## SI va SGS sistemalardagi birliklarni o'chovini qayta hisoblash qoidalari

11.6-jadval

Kattalik	Belgi	SI sistemasi birliklari		SGS sisteması birliklari	Qayta isoblash qoidalari
		hosila	dastlabki		
Magnit induksiya	$V$	(Wb/m <sup>2</sup> ) <sup>a</sup>	kg/s·C	Gaus	1Wb/m <sup>2</sup> =10 <sup>4</sup>
Magnit maydon kuchlanishi	$N$	A·m/m	C/m·s	Ersted	1am <sup>-1</sup> ·m=4 π x 10 <sup>-1</sup>
Magnitlanganlik	M(Si) I(cgs-emu)	A·m/m	C/m·s	Cm <sup>2</sup>	1am <sup>-1</sup> ·m=10 <sup>-3</sup> cm
Vakuum o'tkazuvchanlik	$\mu_0$	m <sup>b</sup>	kg/s·C <sup>2</sup>	o'lcham-siz	4 π x 10 <sup>-7</sup> m=1
Nisbiy o'tkazuvchanlik	$\mu_r$ (Si) $\mu$ (cgs-emu)	o'lcham-siz	o'lcham-siz	o'lcham-siz	$\mu_r = \mu$
Ta'sirchanlik	X <sub>m</sub> (Si) X <sub>m</sub> (cgs-emu)	o'lcham-siz	o'lcham-siz	o'lcham-siz	Xm=4 π x <sub>m</sub>

Bu yerda ishlataligan  $\chi_m$  kattaligi hajm birligidir. SI birliklar sistemasida  $\chi_m$  ning maydon kuchlanishiga  $N$  ko'paytmasi materialning hajm birligi ( $M$ ) tegishli magnitlanganlikni ko'rsatadi.


Moddaning magnit xossalalarini ta'riflovchi birliklardan foydalanish tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki parallel ravishda ikkita birliklar sistemasidan foydalaniladi.

Bularidan biri bu – SI xalqaro sistemasi (ratsionallashtirilgan sistema metr/kilogramm-sekund). Boshqa sistema esa SGS birliklariga asoslangan (santimetr-gramm-sekund).

Ikkala sistemadagi birliklar o'chovini qayta hisoblash qoidalari 11.6-jadvalida keltirilgan.

**Magnit momentning tabiatи.** Materialning makroskopik magnit xossalari ayrim elektronlar magnit momentining namoyishining ko‘rinishidir. Materiallarda magnetizm hodisasi sababini tushuntiradigan ba’zi nazariyalar o‘ta murakkab bo‘lib, tushunish uchun kvantmexanik tushunchalarini talab etadi, bu esa mazkur kitobning vazifalariga kirmaydi. Shuning uchun biz magnetiz tabiatи haqida tafsilotlarsiz, soddalashtirilgan tushuncha berib o‘tamiz.

Atomdagи har bir elektron ikkita sabab bilan yaraladigan magnit momentiga ega. Birinchisi elektron yadro atrofida orbital harakatlanadi, ya’ni u harakatlanuvchi zaryaddir, demak, elektron harakatlanishi magnit maydon va mikroskopik magnit moment yaratuvchi tok halqasi sifatida ko‘rilishi mumkin. Ikkinchisi har bir elektron o‘z spiniga ega, buni elektronni o‘z o‘qi atrofida aylanishiga aytildi. Bu aylanish o‘qi bo‘ylab yo‘naltirilgan magnit moment yaralishi uchun qo‘sishimcha manba yaralishiga xizmat qiladi. Mazkur spinli magnit momenti yo “yuqoriga” yoki “pastga” yo‘naltirilgan bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, atomdagи har bir elektronga doimiy orbital va spin magnit momentli mikroskopik magnit sifatida qaralsa bo‘ladi.

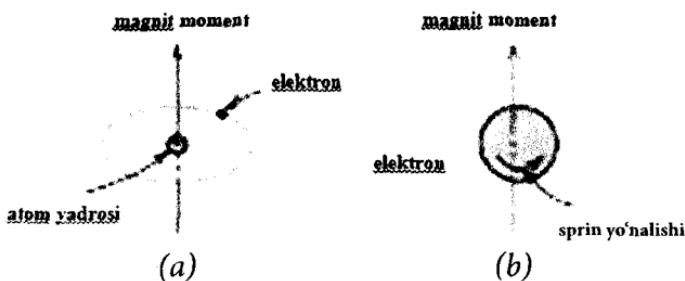

**11.10-rasm. Magnit moment paydo bo‘lishi. (a)-elektronning orbital harakatida, (b)-elektronning spin harakatiga qarab aniqlanadi<sup>36</sup>.**

<sup>36</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm. - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 807bet

Magnit moment. Magnit momentning asosiy birligi sifatida P.Bor tomonidan kiritilgan. Bor magnetoni  $\mu = 9,27 \cdot 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$  qabul qilin-gan. Atomdagи har bir elektron uchun spin magnit momenti  $\pm \mu$ ga teng (+ belgisi “yuqoriga”, – belgisi “pastga”ni anglatadi). Keyin, orbital magnit momentlari  $m\mu$  ga teng, bu yerda,  $m$  – elektronning magnit kvant sonlaridir.

Har bir atomda ba’zi elektronlarning orbital momentlari bir-birini juft-juft bo‘lib, yig‘indisi nolga teng bo‘lib qoplashlari mumkin. Bu spin momentlarga ham tegishli. Masalan “yuqoriga” yo‘naltirilgan spinli elektronning spin momenti “pastga”yo‘naltirilgan spinli elektronning spin momentini butunlay qoplaydi. Atomning to‘liq magnit momenti, uning barcha elektronlari magnit momentlari yig‘indisi bo‘lib, bu yerda orbital momentlar ham spin momentlar yig‘indisi qo‘shiladi. Shunda u yoki bu momentlarning o‘zaro qoplanishi ham nazarda tutiladi. Agar atomda barcha qobiqlar to‘la bo‘lsa, unda jami elektronlar nolga teng orbital va spin magnit momentlarga ega bo‘ladi.

Shuning uchun, bunday atomlardan tashkil topgan moddalar doimiy magnitlanishga ega bo‘la olmaydi. Bu kategoriyaga barcha olijanob (inert) gazlar, shuningdek ko‘pgina ion birikmalari kiradi.

Pastroqda magnetizmning har xil turlari muhokama qilinadi –dia-, para-, ferromagnetizm; antiferromagnetizm va ferrimagnetizmlar ferromagnetizmning bo‘limlari sifatida ko‘rib chiqiladi. Barcha moddalarda magnetizmni hech bo‘lmasa bir turini kuzatish mumkin. Aslida moddaning fe’li uning elektronlari (atom magnit dipollari) yaqinlashtirilgan tashqi magnit maydoniga bo‘lgan reaksiyasiga.

### 11.5. Diamagnetizm va paramagnetizm

**Diamagnetizm** magnetizmning o‘ta kuchsiz ko‘rinishi bo‘lib, bunda magnitlanganlik faqatgina tashqi magnit maydoni ta’sir etib turgandagina saqlanib qoladi. Bunday turdagи magnetizm, tashqi magnit maydoni ta’sir o‘tkazganda elektronlarning orbital harakati o‘zgarishi natijasida vujudga keladi. Induksiyalangan magnit moment kattaligi juda oz bo‘lib, moment esa tashqi maydon yo‘nalishiga


qarama-qarshi tomonga yo'naltiriladi. Shuning uchun nisbiy o'tkazuvchanlik  $\mu$ , birdan kam bo'ladi (ozgina bo'lsa ham), magnit ta'sirchanlik belgisi esa – salbiy. Bu esa, diamagnit qattiq jismda magnit maydon induksiyasi  $V$  o'lchovi, vakuumdagidan ko'ra kamroq bo'lishini bildiradi. Diamagnit qattiq jismlar hajm ta'sirchanligi  $\chi_m$ ,  $10^{-3}$  o'lchamiga teng. Agar diamagnit materiallardan tayyorlangan jismni kuchli elektromagnit polyuslari orasiga joylashtirilsa, u magnit maydon kuchsiz bo'lgan joyga qalqib chiqadi.

Tashqi maydon yaqinlashtirilganda va uzoqlashtirilganda diamagnit materialda atom magnit momentlarining ko'rinishi aks ettirilgan. 11.11-rasmida strelkalar bilan, atomning barcha elektronlari momentlari tomonidan yaralgan atomlar magnit momentlari ko'rsatilgan (yuqoridagi muhokamalarga qarang).


**Paramagnetizm** 11.11-rasmida diamagnit xossalari bor moddada  $V$  ning  $N$  tashqi maydonga tobeligi ko'rsatilgan. 11.7-jadvalda ba'zi diamagnit moddalarning ta'sirchanlik qiymati ko'rsatilgan. Diamagnetizm barcha moddalarda mavjud. Biroq bu shunchalik kuchsiz effektki, uni aniqlash uchun magnetizmning barcha boshqa turlari to'liq yo'q bo'lishi shart. Bu magnit hodisalar turining deyarli amaliy ahamiyati yo'q. Ba'zi moddalarda har bir atom elektron spinlar yoki orbital magnit momentlarning to'liqsiz o'zaro qoplanishi natijasida doimiy magnit momentiga ega bo'ladi. Tashqi magnit maydoni yo'qligida mazkur atom magnit momentlar orientatsiyasi tasodifiy bo'lib, shundan jism magnit xususiyatlarga ega bo'lmaydi. 11.11 brasmida ko'rsatilganidek magnit momentlar erkin harakat qilishi mumkin, ular tashqi maydon ta'sirida asosiy yo'nalishlarini maydon tomonga o'zgartirganda **paramagnetizm** hodisasi vujudga keladi. Har xil atomlarning magnit momentlari bir biridan mustaqil ravishda harakatlanib, qo'shni dipollar o'rtaсидаги hech qanday bog'liqlik bo'lmaydi.

Dipollar tashqi maydonga harakatlanishini inobatga olib, ular uni kuchaytiradi va nisbiy o'tkazuvchanlik qiymatiga, katta birliklarga, nisbatan kichik bo'lgan, biroq ijobjiy qiymatdagini magnit ta'sirchanlikka ham mos keladi. Paramagnit moddalarda ta'sirchanlik qiymatlari  $10^{-5}$  dan  $10^{-2}$  diapazonida bo'ladi (11.7-jadval). Paramagnit moddalarda

$V$  ning  $N$  ga to'beligi 11.12-rasmda sxema tarzida ko'rsatilgan. Dia va paramagnit moddalar asosan magnitsiz deb sanaladi, chunki ularda magnetizm faqat tashqi magnit maydon ta'sirida vujudga keladi. bundan tashqari ularda magnit induksiya qiymati vakuumdagidan kam farqlanadi.

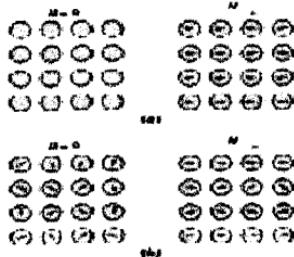

**11.11-rasm. a – tashqi maydon yaqinlashtirilganda va uzoqlashtirilganda diamagnit materialda atom magnit momentlarining ko'rinishi. Tashqi maydon yo'qligida magnit momentlar nolga teng. Maydon yaqinlashtirilganda, maydon yo'naliishiga qarama-qarshi yo'naltirilgan magnit momentlar vujudga keladi. b- paramagnit moddada tashqi magnit maydoni yaqinlashtirilganda va uzoqlashtirilganda atom magnit momentlari konfiguratsiyasi<sup>37</sup>.**

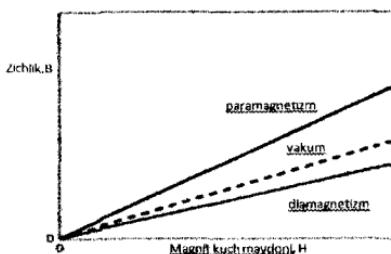

**11.12-rasm Dia- va paramagnit qattiq jismlarda  $V$  magnit induksiyasining  $N$  magnit maydon kuchlanishiga bog'liqligini<sup>37</sup>.**

<sup>37</sup> Callister, William D., Materials science and engineering: an introduction, 7th ed.p.cm/ - Printed in the United States of America/ John Wiley & Sons, Inc.- 2014. 809-bet

## Xona haroratidagi dia- va paramagnit moddalarining magnit ta'sirchanligi qiymatlari

11.7-jadval

Diamagnetiklar		Paramagnetiklar	
material	hajm chanligi $\chi_m$	material	hajm ta'sirchanligi $\chi_m$
Alminiy oksidi	-1.81x10 <sup>-5</sup>	Aluminiy	2.07x10 <sup>-5</sup>
Mis	-0.96x10 <sup>-5</sup>	Xrom	3.13x10 <sup>-4</sup>
Tilla	-3.44x10 <sup>-5</sup>	Xrom xloridi	1.51x10 <sup>-3</sup>
Simob	-2.85x10 <sup>-5</sup>	Magniy sulfati	3.70x10 <sup>-3</sup>
Kremniy	-0.41x10 <sup>-5</sup>	Molibden	1.19x10 <sup>-4</sup>
Kumush	-2.38x10 <sup>-5</sup>	Natriy	8.48x10 <sup>-4</sup>
Natriy xloridi	-1.41x10 <sup>-5</sup>	Titan	1.81x10 <sup>-4</sup>
Sink	-1.56x10 <sup>-5</sup>	Sirkoniy	1.09x10 <sup>-4</sup>

### Muhim termin va kotsepsoyalar

Antiferromagnetizm	Qoldiq magnitlanganlik
Gisterezis	Magnit maydon kuchlanishi
Diamagnetizm	To'yimlilik magnitlanganligi
Domen	Paramagnetizm
Koersitiv kuch	Magnit o'tkazuvchanlik
Bor magnetoni	Magnit oqimi zichligi
Magnit ta'sirchanlik	O'ta o'tkazuvchanlik
Magnit induksiyasi	Kyuri harorati
Magnit-yumshoq materiallar	Ferrimagnetizm
Magnit-qattiq materiallar	Ferritlar (keramik)
Magnitlanganlik	Ferromagnetizm

### Sinov savollari:

1. Magnit materiallar deb qanday materiallarga aytildi?
2. Magnit materiallarga misollar keltiring.
3. Qattiq magnit materiallar.
4. Yumshoq magnit materiallar.
5. Ferromagnit materiallar.

6. Qiyin eriydigan metall deb qanday metallga aytildi?
7. Sovuqqa chidamli material deb qanday materialga aytildi?
8. Qanday materiallar radiatsiyaga chidamli deyiladi?
9. Qanday qotishmaga elektrotexnik po'lat deyiladi?
10. Qanday metallga dielektrik deyiladi?
11. Qattiq va yumshoq magnitli metallarni bir-biridan farqi nima?

## **12-BOB. KOMPOZITSION MATERIALLAR**

### **12.1. Metall asosida kompozitsion materiallar**

Bunday kompozitsion materiallar matritsasi metalldan iborat: Al, Mg, Ni, Ti va ularning qotishmalari. Bular yuqori puxtalikdagi tolalar yoki yupqa dispersli qiyin eriydigan zarrachalar bilan puxtalanadi.

Metall asosida kompozitsion materiallar afzalliklari quyidagilar:

**Mexanik xossalari** – xarakteristikalari yuqori, matritsa xossalariiga bog'liq (mustahkamlik chegarasi, singovchi tolalar yo'nalishiga perpendikular yo'nalishdagi egiluvchan moduli); yuqori plastiklik, buzilishga uyushqoqligi, asosiy metallni erish haroratiga mustahkamlik harakateristikalarini saqlash.

**Fizik xossalari** – yuqori issiq va elektr tokini o'tkazuvchanligi.

Kukunli kompozitsion materiallarda metall asosida  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$  va karbidlarni qiyin eriydigan fazalarini dispers zarrachalari xizmat qiladi. Bu kompozitsion materiallarning mexanik va fizik asoslari izotropik (bir xil barcha yo'nalishlarda).

Metall asosidagi kukunli kompozitsion materiallarga SAP misol bo'la oladi. SAP – pishirilgan aluminiy kukuni – tarkibida aluminiy kukuni va aluminiy oksidi ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) (6–22%) aralashmasidan iborat. Hozirgi vaqtida SAPdan juda ko'p detallar yasaladi: porshenlar, shatunlar, klapan prujinalari tarelkalari. SAP yuqori texnologik xossalarga ega: yuqori deformatsiyalanadi, payvandlanadi, qirqib ishlanadi, zangga bardosh va olovbardosh. Olovbardosh alumin qotishmalari  $300^\circ\text{C}$  da ishlaganda SAP  $500^\circ\text{C}$ da ham ishlayveradi. Agar bular tarkibiga boshqa elementlar (Fe, Ni, W, va h.k.) qo'shilsa, SAP aylanadi SAS – pishirilgan aluminiy qotishmasi bo'ladi: xossalari yanada yaxshilanadi.

Dvigatellarning gidravlik detallari (disklar, latoklar, rotorlar) yuqori haroratlari dispersli mustahkamlangan kukuni qotishmasidan yasaladi. Yuqori haroratlari dispersli mustahkamlangan kukuni qotishmasi tarkibi bu nikel - xrom qotishmalari va gafniy oksidi ( $\text{HfO}_2$ ) yoki toriy oksidi ( $\text{ThO}_2$ ) kukunlari aralashmasidir. Yuqori haroratlari

dispersli mustahkamlangan kukuni qotishmasi mexanikaviy legirlash usuli bilan olinadi. Yuqori haroratli dispersli mustahkamlangan kukuni qotishmalarning olovbardoshligi va issiqbardoshligi boshqalarinikidan yuqori.

Metall asosidagi tolali kompozitsion materiallarning mustahkamlovchi to'ldirgichlari sifatida tolalar va toza elementlar ipsimon kristallari yoki qiyin eriydigan birikmalar ( $B$ ,  $C$ ,  $Al_2O_3$ ,  $SiC$ ) ishlataladi. Tolali kompozitsion materiallar xossalari sinchlash sxemasiga bog'liq.

Quyidagi 12.1-jadvalda metall asosidagi bir xil yo'naltirilgan kompozitsion materiallar xossalari berilgan.

### Kompozitsion materiallar xossalari

12.1-jadval.

KMni turi va belgilanishi	To'ldirgich tarkibi	Zichligi $\rho, t/m^3$	Elastiklik moduli E, GPa	Mustahkamlilik chegarasi $\sigma_v, MPa$	Chidamlilik chegarasi $\sigma_{-1}, MPa$	$\sigma_v/\rho, km$
Al	Sovuqli juvalangan	2,70	71	150	-	-
V95	Qotishmalar Al,Mg,Zn	2,72	-	600	55	88
VKA	Al-B	2,65	240	1200	600	45
VKU	Al-C	2,25	270	950	200	44
KAS	Al- po'lat simi	4,80	120	1600	350	33

Barcha kompozitsion materiallar siklik nagruzkalarga yaxshi ishlaydi. Kompozitsion materiallarning mustahkamligi ko'proq tolalarni matritsa bilan bog'lanishlik, birlashishlik darajasiga bog'liq. Matritsa bilan to'ldirgichlar orasidagi bog'lanishlik har xil bo'lishi mumkin.

1. Mexanik bog'lanish – matritsa va to'ldirgichlar notekis yuzalarini orasida hosil bo'ladigan bog'lanish hamda ular orasidagi ishqalanish kuchlari ta'sirida hosil bo'ladi. Mexanik bog'lanishni

ko'ndalang cho'zilishdagi mustahkamligi va uzunasiga qisishdagi mustahkamligi past.

2. Yuzalarni tortish kuchlari orqali bog'lanish. Bu tolani suyuq matritsa bilan ho'llash bo'ktirish va qisman komponentlarni erishish natijasida vujudga keladi (masalan, Mg-B 400°C gacha).

3. Reaksiyali bog'lanish bu komponentlarni o'zaro kimyoviy ta'siridan kelib chiqadi (Ti va B). Kimyoviy reaksiya bular chegarasida o'tadi va yangi kimyoviy birikma hosil bo'ladi.

4. Almashuv-reaksiya bog'lanish ikki va undan ko'proq davriy bosqichli reaksiya o'tishi bilan paydo bo'ladi. Matritsa titan qotishmasi, tana shu titan qotishmasi qattiq eritmasi bor tanasi bilan birlashadi –  $\text{AlB}_2$ , bundan so'ng titan bilan reaksiyaga kirishadi va  $\text{TiB}_2$  ni va aluminiyini qattiq eritmasini hosil qiladi.

5. Oksidli bo'linish – reaksiya metallik matritsa bilan oksidlovchi to'ldiruvchi ( $\text{Ni} - \text{Al}_2\text{O}_3$ ) chegarasida o'tadi. Natijada murakkab oksid hosil bo'ladi.

6. Aralash bog'lanish oksid plyonkalar yemirilib, komponentlar o'zaro kimyoviy diffuzion reaksiyasi natijasida ro'yobga chiqadi. ( $\text{Al}-\text{B}$ ,  $\text{Al}-\text{po'lat}$ )

Metall asosidagi kompozitsion materiallar tolalar bilan matritsa orasidagi mustahkam bog'lanish ularni o'zaro ta'siri va juda ingichka-yupqa (1–2mkm) intermetalli faza hosil bo'lish darajasiga bog'liq.

Metall emas asosli kompozitsion materiallar komponentlari orasidagi bog'lanish adgeziya yordamida amalgal oshadi. Yuqori puxtalikdagi bor, uglerod, keramika tolalari matritsaga yomon adgeziyalanadi. Yopishish qobiliyatini oshirish uchun yuza kimyoviy yediriladi, tola yuzalari ishlanadi, ya'ni **viskerizatsiya** qilinadi. Viskerizatsiya bu uglerodli, broli, va h.k. tolalari yuzalarida kremniy karbidi monokristallarini o'stirish (ular uzunligiga perpendikular holda). Shu usulda olingan titilgan, betartib – chigal yuzali bor tolasi "borsik" deyiladi. Ipsimon kristallar hajmini 4–8% ga ortishi surish mustahkamligini 1,5–2-marta, elastik modulini va qisishdagi mustahkamlikni 40–50% ga ko'taradi.

Aluminiy, magniy va ular qotishmalarini mustahkamlash uchun borli va uglerodli hamda o'tga chidamli birikmalar (karbidlar, nitrid-

lar boridlar va oksidlar) tolalari ishlatiladi. Yuqori puxtalikdagi po'lat simlari ham ishlatiladi.

Titan va uni qotishmalarini singlash uchun molibdenli sim, salfir tolalari, kremniy karbidi, titan boridi ishlatiladi.

Nikel qotishmalari olovbardoshligini oshirish uchun volframli yoki mobildenli simlar ishlatiladi. Yuqori issiq o'tkazuvchanlikni va elektr o'tkazishni oshirish uchun ham metall tolalar ishlatiladi. Yuqori mustahkamlik va yuqori modulli kompozitsion materiallarni mustahkamlash uchun istiqbol puxtalovchilarasi sifatida oksidlar va aluminiy nitridlarini ipsimon kristallari, kremniy karbidi va nitridi, bor karbidi va titan borididan foydalaniladi.

Aluminiy, magniy va titan qotishmalarini uzluksiz bor, kremniy karbidi titan diboridilarni qiyin eriydigan tolalar bilan singlash olovbardoshlikni ancha oshiradi. Kompozitsion materiallarning o'ziga xosligi harorat ko'tarilishi bilan vaqt birligida mustahkamlikni yo'qotishlik tezligi kichik.

Dispers mustahkamlangan kompozitsion materiallar matritsalari asosiy kuchlanishni o'ziga oladi, dispers zarrachalar esa dislokatsiyalar harakatini sekinlashtiradi. Zarrachalar o'lchamlari 10–500nm va oralaridagi masofa 100–500 nm bo'lganda yuqori puxtalikka erishiladi.

## 12.2. Polimerli kompozitsion materiallar

**Polimerli kompozitsion materiallar olish usullarining umumiy xususiyatlari.** Turli sharoitlarda foydalanishga yaroqli va kerakli fizik-mekanik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan polimerli kompozitsion materiallar ma'lum tarkib va miqdordagi bog'lovchi va to'ldiruvchilarining aralashmasidan olinadi. Bunda bog'lovchi sifatida polimer matritsasi yoki yelimlovchi moddadan, to'ldiruvchi sifatida esa, mayda dispersli, tolasimon, matoli, hajmiy, ko'pikli yoki g'ovakli strukturaga ega materiallardan foydalaniladi. Odadta va ko'pgina hollarda polimerli kompozitsion materiallar tayyorlash va ularidan buyumlar ishlab chiqarish jarayonlari birlashib ketadi. Bu hol buyum tayyorlashning umumiy tannarxini sezilarli darajada ka-

maytiradi va mehnat sarfining nisbatan kattaligiga qaramasdan ularni boshqa sanoat mahsulotlariga qaraganda iqtisodiy raqobatbardosh bo‘lishini ta’minlaydi.

Polimerli kompozitsion materiallardan buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi bir qator operatsiyalar (jarayonlar) kompleksidan tashkil topgan bo‘lib, ular buyumni talab etilgan xossalari ni ta’minlaydi. Buyum ishlab chiqarish jarayoni uning eng maqbul konstruksiyasini loyihalashdan boshlanadi va keyin uni tabiiy ishlatish sharoitiga yaroqli bo‘lishini ta’minlovchi unga mos materiallar tarkibi belgilanadi, so‘ngra uni shakllantirishning eng maqbul usuli tanlanadi va usulni amalga oshirish sharoiti belgilab olinadi.

Har xil turdag'i aniq bir buyumni shakllantirishning eng maqbul usulini tanlash ko‘pgina omillarga bog‘liq holda amalga oshiriladi. Ularning ichida eng ahamiyatlilaridan bo‘lib buyumning konstruktiv o‘ziga xosligi, buyumdan foydalanish sharoiti va undan kelib chiquvchi talablar (yuzaning tozaligi, o‘lchamlarining anqligi va boshqalar), bog‘lovchisining turi va xossalari, texnologik o‘ziga xosligi, to‘ldiruvchining strukturasi hamda iqtisodiy omillar – jizhoz va moslamalarning narxi, ularning ish unumi va ishga yaroqlilik muddati, mehnat sarfi, ixtisoslashganligi va boshqalar. Bunda ishlab chiqariladigan buyumning oz-ko‘pligi qanday turdag'i jihozlardan foydalanish kerakligini belgilab beradi. Universal yoki maxsus jihozlardan foydalanish yakka tartibda, seriyalab yoki ommaviy (yalpi) ishlab chiqarish turiga bog‘liq bo‘ladi.

Termoplastik bog‘lovchi asosidagi polimerli kompozitsion materiallardan buyumlar tayyorlashda unda kechadigan fizik va kimyoviy jarayonlarni alohida hisobga olish zarur bo‘ladi. Chunki bu turdag'i polimerlarning yuqori qovushoqligi ularni shakllantirishda turli xil ichki nuqsonlar paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Termoreaktiv polimerlar asosidagi polimerli kompozitsion materiallardan buyum tayyorlash jarayonida uning xossalari qotish tezligi va qotishning yakunlanishiga bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun reaktoplastlardan buyumlar olishda uning qotish jarayonini shakllantirish jarayoni bilan qo‘sib olib boriladi. Katalizatorlarning turiga qarab reaktoplastlarning qotish jarayoni bir necha soatgacha

cho'zilishi mumkin. Bu albatta jihozdan foydalanish koeffitsiyentini ancha pastlatib yuboradi. Ammo reaktoplastlarning shunday bir xususiyati borki, ulardan aksariyat qismi to'la qotib bo'lmasdan oq turg'un shaklga ega bo'lib oladilar. Shundan foydalangan holda ularni qolipdan tashqarida to'la qotishiga erishiladi.


Polimer kompozitsion materiallardan buyum olishda uning kesimi bo'yicha temperaturaning farqidan kelib chiqib unda turli ichki kuchlanishlar va nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi ichki nuqsonlarni va ichki kuchlanishlarni keyingi termik ishlov berish yo'li bilan bartaraf etish mumkin. Ammo ularni oldini olishning eng samarali yo'li bu quyish jarayonida strukturasini benuqson bo'lishini ta'minlashdan iborat.

Polimerli kompozitsion materiallardan buyumlar shakllantirishda uning strukturasini ma'lum darajada o'zgartirish mumkin, bundan esa polimerning xossalarni ham o'zgartirishga erishiladi. Shuning uchun bir xil tarkibli materialdan tayyorlash texnologiyasiga bog'liq holda xossalari bir-biridan farq qiluvchi buyumlar olish mumkin. Polimerli kompozitsion materialarning strukturasi va xossalariiga ta'sir etuvchi muhim omillardan bo'lib ishlov berish jarayonining ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bular temperatura, bosim, qizdirish va sovutish rejimi va boshqalar. Texnologik parametrlarni to'g'ri tanlash va ularni hisobga olib borish tayyor buyum strukturasining bir xil bo'lishini, qoldiq kuchlanishning minimal bo'lishini, qotish va kristallanish jarayonlarini yuqori darajada tugatilganini, ya'ni yuqori sifatli buyum olishni ta'minlaydi.

Turli tipdag'i kompozitsion materialarni strukturasini bilish, bu materialni xossalarni xarakteristikalariga, tashkil etuvchilarini (komponentlar) joylashish geometriyasiga va taqsimlanishiga bog'liqligini bilish ma'lum metall qotishmalar, keramika va plasstmassalardan ustunroq (yaxshiroq) xossalarni mujassam qilgan materialarni konstruksiya qilish imkoniyatini beradi.

**To'ldiruvchilar.** To'ldiruvchilar tarkibi jihatidan organik va anorganik to'ldiruvchilarga, strukturasi jihatidan esa tolali va donador (ba'zan kukun) to'ldiruvchilarga bo'linadi. Plastmassalar ishlab chiqarishda to'ldiruvchilar sifatida organik to'ldiruvchilardan—yog'och kukuni, yog'och sellulozasi, yog'och shponi (yupqa faner),

paxta taramlari, ip gazlama, sintetik matodan foydalaniadi; anorganik to'ldiruvchilardan—asbest tolosi va to'qimasi, shisha tolosi, shisha tolasidan to'qilgan mato, qisqa tolali asbest (kukun to'ldirgich sifatida), kaolin, slyuda, kvars kukuni, talk, ohak, kizelgur va boshqalar ishlataladi. Plastmassalar tarkibiga kirgan to'ldiruvchilar ularning xossalarini yaxshilaydi, bundan tashqari, nisbatan arzon bo'lgani uchun buyumlarni arzonlashtiradi.

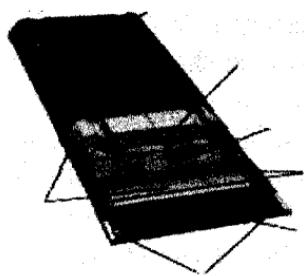

1. Yuqori qatlam. Past haroratda shishalanadigan ABS-plastikdan tayyorlangan. Tashqi qatlam va dekorativ funksiyaga ega.
2. Shisha plastikdan ikki o'qli yo'naltirilgan qatlam markaziy qismni qobig'i. Torsion rolini bajaradi va tashqi qatlamlarni konstruksiyani markazi bilan birlashtiradi.
3. Markaziy qism-poliuretanli to'ldirgich.
4. Dempferlovchi qatlam. Poliuretandan tayyorlangan. Tebranishni kamaytirishga mo'ljallangan.
5. Asos (taglik). Presslangan uglerod (polimer matsitsaga uglerod zarrachalari presslangan). Abraziv yeyilish va bikirlikni ta'minlaydi.
6. Chetlari. Puxtalangan po'lat. Qorga «kirganda» qayilishni yengillashtiradi.
7. Shishaplastikdan tayyorlangan bir o'qli yo'naltirilgan qatlam.  $0^{\circ}$  va qisman  $90^{\circ}$ da yo'naltirigan bo'ylama bikirlikni ta'minlaydi.

Organik to'ldiruvchilar polimerlarni yaxshi singdiradi. Tolali to'ldiruvchilar buyumlarning uzilishdagi va zarbiy egilishdagi mustahkamligini oshiradi. Anorganik kukun to'ldiruvchilar buyumlarining suvga va issiqqa chidamliligi hamda qattiqligini oshiradi, ularning g'ovakliligi va gigroskopikligini pasaytiradi.

Termoplastik smolalarga qo'shiladigan plastifikatorlar ularning yumshash haroratini pasaytiradi, bu esa ularni qoliplashni osonlashtiradi. Plastifikatorlar sifatida yuqori haroratda qaynovchi kichik molekular suyuqliklar: murakkab efirlar, xlorlangan uglevodorodlar va boshqalar eng ko'p ishlatiladi. Polimerlar plastifikatorlarni shimbukadi, bunda plastifikatorning molekular qatlamlari zanjiriy makromolekulalar atrofida joylashib, ular orasidagi bog'lanishlarni zaiflashtiradi. Polimerning yumshash harorati pasayishi va uning shishalanishiga, ya'ni qizdirilganda shishasimon holatdan qovushoq-oquvchan holatga va sovitilganda yana shishasimon holatga o'tishining sababi ham ana shu.

Eng oddiy qilib dispersli (kukunsimon) to'ldiruvchilarini organik va noorganik turlarga bo'lish mumkin. Ammo bunda ularning har birini yana tolasimon va tolasimon bo'lmagan turlarga bo'lish kerak bo'ladi. Bunda ularning bo'linishi zarralarning o'lchami va shakli, zichligi va shunga o'xhash ko'rsatkichlari bo'yicha bo'lib chiqiladi.

### **Polimerli kompozitsion materiallar quyidagi ko'rsatkichlari bo'yicha sinflanadi.**

- Polimer matritsasining turi bo'yicha;
- PKM lar matritsasining deformatsiyalanish xususiyati bo'yicha;
- Puxtalovchi elementlarining shakli bo'yicha;
- Kimyoviy tarkibi bo'yicha;
- PKM lar konstruktiv belgisi bo'yicha;
- Puxtalovchisining turi bo'yicha;
- Puxtalashning hajmi bo'yicha;
- Ishlatishdagi vazifalari bo'yicha;
- Mexanik xossalari bo'yicha;
- Texnologik tamoyillari bo'yicha.

### **12.3. To'ldiruvchilar turlari va asosiy xossalari**

Dispersli (kukunsimon) to'ldiruvchilar o'lchamlari 1 mkm atrofida bo'lgan kukunsimon materiallardan shakllantiriladi. Bunday to'ldiruvchilar odatda qattiq kimyoviy inert moddalar hisoblaniladi.

Ular polimer tarkibiga polimerlarning fizik-mexanik va teplofizik xossalari yaxshilash yoki konstruksion plastmassalarning tannarxini kamaytirish uchun qo'shiladi. Dispersli (kukunsimon) to'ldiruvchilar quyidagi belgilari bo'yicha sinflarga ajratiladi:

- kamyoviy tarkibi bo'yicha – bular kalsiy karbonati, kremnezem kabilar bo'lishi mumkin;
- olish usuli bo'yicha – sintetik, mineral, o'simlikdan olingan bo'lishi mumkin;
- vazifasiga ko'ra – puxtalovchi, armirlovchi, tannarxini kamaytiruvchii;
- zarralarining shakli bo'yicha – tolasimon, sharsimon, tangasimon yoki plastinasimon.

Eng oddiy qilib dispersli (kukunsimon) to'ldiruvchilarni organik va noorganik turlarga bo'lish mumkin. Ammo bunda ularning har birini yana tolasimon va tolasimon bo'limgan turlarga bo'lish kerak bo'ladi. Bunda ularning bo'linishi zarralarning o'chchami va shakli, zichligi hamda shunga o'xhash ko'rsatkichlari bo'yicha bo'lib chiqiladi. Quyida organik va noorganik to'ldiruvchilarning asosiy turlari keltirilgan.

### **Organik to'ldiruvchilar.**

- Ligin asosidagi materiallar – daraxtlarning maydalangan tomirlari, tozalangan lignin kabilar.
- Protein asosidagi materiallar – keratin, loviyadoshlarning qobiqlari.
- Sintetik tolalar – poliamidli, poliakrilonitrilli, poliefirli, ftor asosida bo'lgan polimerlar va boshqalar.
- Selluloza – yog'och uni, yong'oqlarning maydalangan danaklari, tolalar (paxta chiqindilaridan olingan, viskoza, alfa-selluloza).

### **Noorganik to'ldiruvchilar.**

Silikatlar – tuproq, upa, slyuda, asbestos, dala shpati, bentonit, pemza, kalsiy va magniy silikatlari va boshqalar.

Oksidlar – aluminiy oksidi, surma uch oksidi, qo'rg'oshin ikki oksidi, magniy oksidi, rux oksidi, titan ikki oksidi.

Uglerodli to'ldiruvchilar – uglerod kuli, uglerodli va grafitli tolalar, maydalangan koks.

Metallar – mis, aluminiy, bronza, qo‘rg‘oshin, rux kukunlari.

Shisha –tolalari, kukunlari, siniqlari.

Har xil – molibden ikki sulfidi, magnetit, bariy ferriti.

Polimerli kompozitsion materiallarning xossalari birinchi navbatda uni tashkil etuvchilarining xossalari va miqdoriy nisbati orqali aniqlanadi. Shu bilan birga ularning birikish yuzalardagi o‘zaro munosabati va qatlamlarining fazalararo xossalariiga ham bog‘liq bo‘ladi. Shunga ko‘ra tribotexnik vazifani bajaruvchi polimerli kompozitsion materiallarning tarkibiga massasi bo‘yicha 2...10% dan ortiq bo‘limgan miqdorda to‘ldiruvchi qo‘shish tavsiya etiladi. Bunda to‘ldiruvchining donadorligi qanchalik yuqori bo‘lsa, zichligi esa qanchalik kam bo‘lsa, polimerli kompozitsion material tarkibidagi to‘ldiruvchining miqdori shuncha kam bo‘lishi kerak bo‘ladi. Sharsimonga yaqin bo‘lgan shakldagi to‘ldiruvchilarining maksimal tarkibini belgilashda quyidagi ifodadan foydalanish tavsiya etiladi:

$$\varphi_n \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \left( \frac{d}{d+2\delta} \right)^3$$

Bu yerda,  $\varphi_n$  – to‘ldiruvchining hajmiy miqdori;  $d$  – to‘ldiruvchi zarrasining o‘lchami;  $\delta$  – to‘ldiruvchi zarrasining yuzasini to‘la burkab olish uchun kerak bo‘lgan polimer qalinligi.

**Noorganik to‘ldiruvchilarini** bog‘lovchi tarkibiga kiritish PKMlar xossalari kerakli yo‘nalishga sozlashga (qovushoqligini, elektr o‘tkazuvchanligini va h.k. xossalari oshirish), undan olinadigan buyumning tannarxini kamaytirishga asoslangan. Odatda, to‘ldiruvchilar bir vaqtning o‘zida qator funksiyalarni bajaradi: texnologik xossalari yaxshilaydi, ichki kuchlanishni, hajmiy cho‘kishini va yonuvchanligini kamaytiradi, suvga turg‘unligini, aggressiv muhit ta’siriga chidamlilagini oshiradi. To‘ldiruvchilar bog‘lovchining qizdirishdagi va qotishdagi termik xossalari yaxshilanishiga olib keladi.

To‘ldiruvchilarining sifati zarralarining o‘lchami va solishtirma yuzasi, namining miqdori, kimyoziy tarkibi hamda maxsus talablar bilan aniqlanadi. Eng arzon inert to‘ldiruvchilar bo‘lib qum, gips,

kaolin, dala shpati, mel, talk, tuproq va karbonatlar hisoblanadi. Shishasimon plastiklar ishlab chiqarish uchun to‘ldiruvchi sifatida aerosil va oq cho‘kindidan, kimyoviy turg‘unligini oshirish uchun – S-1-markali kolloid-grafitli moddadan, bog‘lovchining qovushoqligini va elektr o‘tkazuvchanligini oshirish hamda bog‘lovchini qora rangga kiritish uchun gazsimon DG-100-markali moddadan, kumush rangga bo‘yash uchun aluminiy pudrasidan, inert to‘ldiruvchi uchun – P-1-S markali kaolindan, qovushoqlikni oshirish va cho‘kishni kamaytirish uchun MMO markali maydalab boyitilgan meldan, qovushoqligini oshirish va yonuvchanligini kamaytirish uchun E-62-markali emulsion polivinilxloriddan foydalaniadi.

Ba’zi hollarda qatronlarga kerakli alanga bardoshlikni ta’minalash uchun yonish ingibitorlari qo‘shiladi. Bu moddalar qatron tomonidan fizik-mexanik ta’sirlanish yoki kimyoviy reaksiya orqali ushlab qolinadi. Yonish ingibitorlarini qo‘sish orqali PKMning ranggini, cho‘zilishdagi mustahkamlik chegarasini, elektrik xossalarini va qatron hosil bo‘lish xususiyatlarini o‘zgartirish mumkin bo‘ladi.

Shisha materialdan olingan ichi bo‘sh sharsimon dispersli (kukun-simon) to‘ldiruvchilar zichligi kam bo‘lgan ( $0.3\ldots0.7$  g/sm<sup>3</sup>) shisha plastiklari yaratishda keng qo‘llaniladi. Bu material siqilishda yuqori mustahkamlikka ega bo‘lib, yuqori dielektrik va elektr izolatsiya-lovchi xususiyatga ega, yuqori shovqin, tebranish va issiqlikdan izolatsiyalovchi xossalarga ega. Shisha kukunidan iborat to‘ldiruvchili polimerli kompozitsion materiallar priborozzlik texnikasida yuqori elektr izolyatsiyalovchi xossalarga ega bo‘lgan material tayyorlashda keng qo‘llaniladi. XX asrning o‘rtalaridan boshlab turli texnologiyalarda noyob xossalarni mujassamlagan materiallar zarur bo‘ldi, buni esa an’anaviy metall qotishmalar, keramika va polimerlarni qo‘llaganda taxminlab bera olmayapti. Haqiqatda, yuqori mustahkamlikka ega materiallarni solishtirma og‘rligi yuqori, mustahkamlik va bikirlilikni o‘sishi esa zarbiy qovushqoqlikni pasaytiradi. Materiallarni talab qilingan turli xossalarni mujassamlash va imkoniyatlarini kengaytirish kompozitsion materiallarni (kompozitlarni) qo‘llash bilan erishiladi.

Mujassam ta'sir etish prinsipiiga binoan xossalarni eng yaxshi birligi ikki va undan ko'proq materiallarni birlashtirish bilan erishiladi. Har xil materiallarni birlashtirishdan foyda turli kompozitsion materiallarni yaratish bilan erishiladi.

**Birga ta'sir etish prinsipi** quyida turli tipdagi kompozitlar ko'rib chiqiladi, xususan, ko'p fazali metall qotishmalar, keramika va polimerlar. Masalan, perlitli po'latlar almashib turadigan  $\alpha$  – ferrit va sementitdan iborat mikrostrukturaga ega. Ferrit fazasi yumshoq va plastiklikka ega, sementit – bikir va juda mo'rt. Perlitli po'latlarda erishiladigan xossalalar (yuqori plastiklik va mustahkamlik), tashkil etuvchi komponentlar xossalardan ustundir.

Kompozitsion materiallarni tabiatda ham uchraydi. Masalan, darraxt mustahkam va qayishqoq selluloza tolalaridan tashkil topgan, ular esa *ligin* deb nomlanadigan yumshoq muhit bilan birlashtirib bog'lab turiladi. Suyaklar ham mustahkam, lekin deyarli yumshoq collagen va qattiq mo'rt mineral moddadan tashkil topgan kompozitlardir.


Bu bobning anglatishicha kompozit deb tabiiy usulda emas, balki sun'iy yaratilgan material tushuniladi. Undan tashqari, kompozitdagi alohida fazalar aniq ajralib turgan fazalararo qatlam bilan chegaralangan mutlaqo har xil materiallardir. Shunday qilib, ko'pchilik metall qotishmalar va keramika bu ta'rifga taalluqli emas, chunki ulardagi ko'p fazali struktura tabiiy holda hosil bo'ladi.

Olimlar va muhandislarni kompozitlarni yaratishdagi harakatlari metall, keramika va polimerlarni sun'iy ravishda birlashtirib, ekstra ordinar xossalni yangi avlod materiallarini yaratishga qaratilgan.

Aksariyat hollarda kompozitlarni olishdan maqsad asosiy mexanik xossalarni mujassamligini – xona va yuqori haroratlarda bikirlik, zarbiy qovushqoqlik, mustahkamlikni yaxshilash.

**Matritsa dispers faza** ko'pchilik kompozitsion materiallar ikki fazadan tashkil topgan. Ulardan biri **matritsa** deb nomlanadi, ikkinchisi **dispers faza**. Kompozitlarni xossalari ularni tashkil etuvchi komponentlar xossalariiga, ularning nisbiy miqdoriga va dispers fazaning geometriyasiga bog'liq. "Dispers fazaning geometriyası" deganda zarralar shakli, o'Ichami, hajmdagi taqsimlanishi va fazodagi

orientatsiyasi nazarda tutiladi. Ayrim dispers fazalar geometriyasining variantlari 12.1-rasmda keltirilgan.

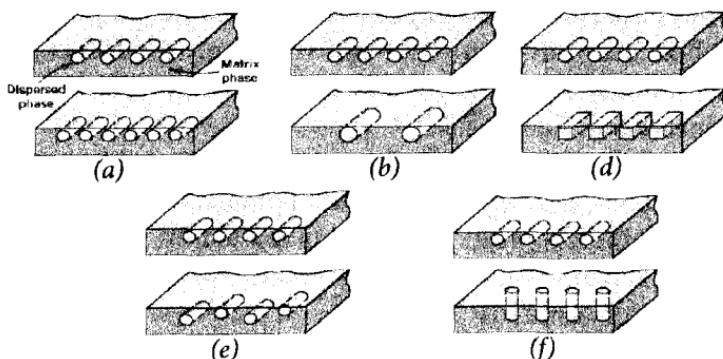

**12.1-rasm. Turli faktorlarni sxematik ko‘rsatish – kompozitning xossalariiga ta’sir etuvchi dispers faza zarrachalarining geometriyasini va fazoviy joylashishi: a – konsentratsiyasi; b – o‘lchamlari; d – shakli; e – orientatsiyasi.**

Strukturali kompozitlarda kompozitsion va gomogen materiallar mujassamlangan.

Bu bobda kompozitlarni muhokamasi keltirilgan klassifikatsiyaga monand olib boriladi.

**Dispers to‘ldirgichli kompozitlarni** ikkita sinfi bor – dispers fazasi yirik zarralardan hosil bo‘lgan kompozitlar va matritsada tarqalgan (joylashgan) mayda dispersli to‘ldirgichli kompozitlar. Ular orasidagi farq armaturalash yoki kuchaytirish mexanizmida. “Yirik zarra” termini matritsa va dispers faza o‘rtasida atomlar yoki molekulalar darajasida o‘zaro bog‘lanish bo‘lmasligini anglatadi, demak, bunday sistemaga yaxlit muhit mexanikasiga qarab yondashiladi. Ko‘rilayotgan turdagи kompozitlarning ko‘pida dispers fazaning zarralari matritsaga nisbatan qattiqroq va bikirliroq. Bunday zarralarni mavjudligi matritsa materialini zarralar atrofida ko‘chishini chegaralaydi. Mazmunan, bu yerda ta’sir etuvchi kuchlanishlarni qayta taqsimlanish o‘rnii bor, ya’ni ular qisman dispers fazaning zarralariga o’tadi va u yuklamani bir qismini ko‘taradi.

Ko‘rilayotgan holda kuchaytirsh darjasasi yoki materialning mexanik xossalarini oshirish matritsa-to‘ldirgich chegarasidagi bog‘lanish darajasiga bog‘liq.

Matritsada taqsimlangan mayda dispers to‘ldirgichning o‘lchamlari juda kichik: ularni diametri 0,01 dan 0,1 mkm (10–100nm) diapazonida. Bu holda dispers faza va matritsanı o‘zaro ta’siri atom yoki molekulular darajasida bo‘ladi.

**Yirik zarrali to‘ldirgichli kompozitlar.** To‘ldirgichlar qo‘shilgan ayrim polimerlar, ko‘rilayotgan turdagı kompozitlarni tashkil qiladi. Bu holda to‘ldirgich bazaviy materialni xossalarini yaxshilaydi yoki modifikatsiyalaydi, yoki qimmat polimerni bir qismini arzonroq to‘ldirgichga almashtiradi.

Boshqa bir yaxshi ma’lum yirik zarrali to‘ldirgichli kompozitsion material – sement (matritsa), qum va shag‘aldan (to‘ldirgich zarralari) tashkil topgan beton. Armaturalash yetarli samarali bo‘lishi uchun zarralar o‘lchami nisbatan kichik bo‘lishi va matritsa hajmida bir tekis taqsimlanishi kerak.

Kompozitni holati ikkala fazaning undagi hajmiy nisbatiga bog‘liq. Kompozitdagagi to‘ldirgichni miqdori ortishiga qarab aralashmani mexanik xarakteristikalarini ortadi. Ikki fazali sistemada elastiklik modulini disperslangan fazaning hajmiy miqdoriga bog‘liqligini ko‘rsatish uchun ikkita formula taklif etilgan. **Siljish qoidasiga** binoan elastiklik moduli ikki chegara o‘rtasida joylashgan – yuqori chegara, quyidagi formula bilan ifodalangan:

$$E_s(u) = E_m V_m + E V \quad (12.1)$$

va quyi chegara quyidagi formula bilan ifodalangan:

$$E_s(l) = \frac{E_m E_p}{V_m E' + V' E_m} \quad (12.2)$$

Bu tenglamalarda  $V$  va  $E$  – hajmiy miqdor va elastiklik moduli,  $c$ ,  $m$ , ‘satr osti indekslar bo‘lib, kompozit, matritsa va disperslangan zarralarga tegishli. Tolalar bilan armaturalangan kompozitsion materiallar uchun (12.2) va (12.3) tenglamalarda keltirilgan.

Plastmassa va elastomerlarni mustahkamligini ko'pincha disperslangan zarralarni qo'shib erishishga harakat qiladilar. Ko'pgina zamonaviy rezinalarni qo'llash armaturalash uchun texnik uglerod (qorakuya) kabi material zarralarini qo'llash hisobiga erishildi. Qorakuya tabiiy gaz yoki neftni havo kislorodi cheklangan muhitda yoqish natijasida hosil bo'lgan juda mayda yumaloq uglerod zarrachalaridan iborat. Juda arzon modda bo'lgan bunday qorakuya zarrachalarini vulkanizatsiya qilingan kauchukka qo'shilganda cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi, zarbiy qovushqoqlik hamda yemirilish va abraziv yeyilishga qarshilik oshadi. Avtomobil shinalaridagi qorakuya miqdori 15–30%.

Qorakuya qo'shilganda kuchaytirish effektiga erishish uchun uning zarrachalarining o'Ichami kichik bo'lishi kerak, diametri 20–50 nm. Undan tashqari, qorakuya zarralari matritsa bilan mustahkam adgezion bog'lanish hosil qilib, kauchuk hajmi bo'yicha bir tekis taqsimlangan bo'lishi zarur. Armaturalash komponenti sifatida boshqa moddalarni, masalan, kremnezemni qo'llashni samarasi pastroq, chunki kauchuk va to'ldirgich molekulalari orasida spetsifik o'zaro bog'lanish hosil bo'lmaydi. 12.6-rasmda qorakuya bilan to'yintirilgan kauchukni elektron mikrosurati keltirilgan.

**Beton** bu yirik armaturalovchi zarralardan tashkil topgan kompozitsion material bo'lib, undagi matritsa va to'ldirgichlar keramika sinfiga taalluqli. "Beton" va "sement" terminlari har doim ham to'g'ri qo'llanilmagani, ayrim hollarda bir-birini o'zaro almashtiruvchi hisoblanganligi sababli ular orasidagi farqni ta'kidlamoq zarur.

Umumiy ma'noda beton qattiq zarralar agregatidan tashkil topgan, o'zaro qandaydir bog'lovchi muhit yordamida, ya'ni sement bilan birlashtirilgan kompozitsion materialdir. Betonni ikkita turi eng ko'p ma'lum – bu portland sement asosida va asfaltobeton, undagi qattiq agregatlangan zarralar – qum va shag'al. Asfaltobeton avvalambor yo'llarni qoplash uchun keng qo'llaniladi, portland sement asosidagi beton keng tarqalgan qurilish materiali sifatida qo'llaniladi. Quyida betonni so'ngi turi ko'rildi.

**Portland sement asosidagi beton** portland sement asosidagi betonni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida–sementni o'zi,

to‘ldirgichlardan mayda dispersli fraksiya (qum) va yirik dispersli fraksiya (shag‘al). Portland sementni mustahkamligini ortishiga va qotishga olib keladigan jarayonlar bo‘limda qisqacha ko‘rib chiqilgan. Qattiq zarralar to‘ldirgich rolini bajaradi, chunki juda arzon bo‘lib materialni umumiylar narxini pasaytiradi, sement esa nisbatan qimmatdir. Beton aralashmasini optimal mustahkamligi va ishlov berishga qulayligini mujassamlash uchun tashkil etuvchilarni (ingradiyentlar) nisbatini juda qat’yan bajarish zarur. Qattiq zarralarni zinch joylashtirish va yaxshi fazalararo kontakt aralashmada ikki xil o‘lchamli qattiq zarralarni qo‘llanilishini ta’minlaydi; shu bilan birga qumning mayda dispers zarralari yirik shag‘al orasidagi bo‘shliqni to‘ldirishi kerak. Odatda to‘ldirgichlar miqdori hajmning 60–80% ni tashkil etadi.

Suv-sement pastasining miqdori barcha qum va shag‘alning qattiq zarralarini qoplash uchun yetarli bo‘lishi zarur. Aks holda sement hosil qiladigan bog‘lanishlar yetarli bo‘lmaydi. Beton aralashmasini tayyorlashda barcha tashkil etuvchi komponentlar sinchiklab aralashtirilishi zarur. Sement va agregatlarni qattiq zarralarini to‘liq bog‘lanishi suv miqdorini to‘g‘ri qo‘shilishida. Agar suv kam bo‘lsa bog‘lanish to‘liq bo‘lmaydi. Agar suv ortiqcha bo‘lsa g‘ovaklar hosil bo‘ladi. Bu hollarda mahsulot mustahkamligi optimal qiymatdan past bo‘ladi.

Agregatlanuvchi zarralarni xarakteri muhim mohiyatga ega. Zarralarni o‘lehami bo‘yicha taqsimlanishi ayniqla muhimdir, chunki sement pastani tayyorlashda zarur bo‘lgan suv miqdoriga ta’sir etadi. Mustahkam bog‘lanishni hosil bo‘lishiga to‘siz bo‘ladigan zarralar yuzasida loy va ifloslar bo‘lishi kerak emas, ular toza bo‘lishi kerak.

Portland sement – bu qurilishda qo‘llaniladigan asosiy material, chunki uni joylarda qoliplarga quyish va keyin xona haroratida qotirish mumkin, agar to‘liq suv ostida bo‘lsa ham. Lekin konstruksion material sifatida qo‘llanilishda ma’lum cheklash va kamchiliklarga ega. Ko‘philik keramikadan tayyorlangan materiallar kabi portland sementdan tayyorlangan beton, nisbatan mustahkam emas va mo‘tt. Uning cho‘zilishdagi mustahkamlik chegarasi siqilishdagiga nisbatan 10–15 barobar kam. Undan tashqari betondan shakllantirilgan yirik strukturalar harorat o‘zgarishiga juda sezgir. Va nihoyat suv,

g'ovaklarga kirib past haroratlarda darzlar hosil qiladi va ayniqsa yax-lash-erish sikllarida. Betonni mustahkamlashda turli qo'shimchalardan foydalanib, aytib o'tilgan kamchiliklarni ko'pinib bartaraf etish yoki deyarli ahamiyatsiz qilish mumkin.

**Dispersion puxtalangan kompozitlar.** Metall va metall qotish-malarni mustahkamligi oshirilishi mumkin, agar ular ichida bir necha foiz juda qattiq inert moddani mayda zarrachalarini bir tekis taqsim-lasa. Bu disper faza metall yoki nometall bo'lishi mumkin. Ko'pincha shu maqsadda oksidlar qo'llaniladi. Avvalgi hollarda puxtalash dispersion qotishda erishilganidek bunda ham puxtalash dispersion zar-ralarni matritsadagi dislokatsiyalar bilan o'zaro ta'siri natijasida eri-shiladi. Bu holda puxtalash effekti dispersion qotishdagidek emas. Ammo, ko'rileyotgan usulda puxtalanish harorat organida uzoq vaqt ichida saqlanadi, chunki dispers zarralarni tanlashda ularni matritsa materiali bilan o'zaro ta'siri yo'qligi hisobga olinadi. Dispersion-puxtalanadigan qotishmalar uchun puxtalikni ortish effekti yuqori haroratlari ishlov berishda invelirovatsiya qilishi mumkin tushirilgan zarralar yoki ajralib chiqqan fazaning erishi hisobiga.

Yuqori haroratlarda nikelli qotishmalarni mustahkamligi deyarli ortishi mumkin, agar 0,3% toriy oksidi ( $\text{ThO}_2$ ) mayda dispers zarralar sifatida qo'shilsa. Bu material disperslangan – toriy nomlanishi bilan ma'lum (abbreviatura TD). O'xshash effekt aluminiy-aluminiy oksi-sidi sistemasida kuzatiladi. Juda yupqa maydalangan aluminiy oksi-sidi yuzasida o'ta mayda (qalinligi 0,1–0,2mm) aluminiy pag'alari (xlopya) hosil bo'ladi va aluminiy matritsaga dispergiya qiladi. Bu materialni nomi shlaklangan aluminiy kukuni (abbreviatura SA' – sintered aluminum owder).

Zamonaviy texnologiya nuqtayi nazaridan dispers fazasi tolalardan tashkil topgan kompozitsion materiallar eng muhim ahamiyatga ega. Tolalarni armaturalash uchun qo'llashning mazmuni mustahkamlik yoki bikrlikni oshirib og'irlikni kamaytiradi. Bu effektni miqdoriy o'chami solishtirma mustahkamlik va solishtirma elastiklik modulining miqdori.

Ular mustahkamlik chegarasini va elastiklik modulni material so-lishtirma og'irligiga nisbatini hisoblab aniqlanadi. Agar matritsa va

tolalarni kichik zichliligini olinsa, tolalar bilan armaturalangan kompozitsion materiallar o‘ta yuqori solishtirma mustahkamlik va solishtirma modul qiyamatiga ega bo‘ladi. Kalta tolalar mustahkamlikni deyarli oshirishga qodir emas.

### **Tolasimon to‘ldiruvchilar, turlari va asosiy xossalari.**

Mashinasozlikda qo‘llaniladigan konstruksion PKMlar ichida shishasimon plastiklar (Stekloplastiklar-SP) keng qo‘llaniladi. SPlar puxtalovchisi shisha tolalaridan iborat bo‘lgan polimer matriptsali PKM hisoblanadi.

Materialga tushadigan asosiy yuklamani yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan shisha tolalari o‘ziga qabul qiladi va materialning bikrligi va mustahkamligini ta‘minlaydi. Polimer matripta esa, materialning bus-butunligini, tolalar orasidagi kuchlanishni bir-biriga uzatilishini, kuch ta’sir etishi bilan tolalarni ishga tushishini, to‘ldiruvchi tolalarni tashqi muhitning zararli ta’siridan himoya qilinishini ta‘minlaydi.

SPlarning o‘ziga xos yuqori mustahkamligi, korroziyabar-doshligi, kimyoviybardoshliligi, radioo‘tkazuvchanligi, elektrizolatsiyalovchiligi, magnitlanmasligi, issiqlik o‘tkazuvchanligi va zichligining pastligi kabi noyob xossalari mavjud.

**Shisha asosidagi plastiklar** – ko‘p komponentli materiallar hisoblanadi. Ularning xossalari quyidagi qator omillarga bog‘liq bo‘ladi:

- to‘ldiruvchi shakli, o‘lchamlari, joylashishi va tarkibi, yuzasiga ishlov berilishi;


- polimer matriptsasining turi va xossalari;

Tashkil etuvchi to‘ldiruvchi, matripta va boshqa qo‘shimchalarning miqdori va g‘ovakligi;

- tayyorlash usuli va rejimlari;

- ishlatalish sharoiti (atrof-muhit, temperatura, yuklanish sharoiti).

Shisha asosidagi plastiklarning xossalariiga ta’sir etuvchi asosiy omillardan biri bo‘lib to‘ldiruvchining turi hisoblanadi. Shisha asosidagi plastiklarning to‘ldiruvchilar turi bo‘yicha sinflanishi quyida (*12.2-rasm*) keltirilgan:

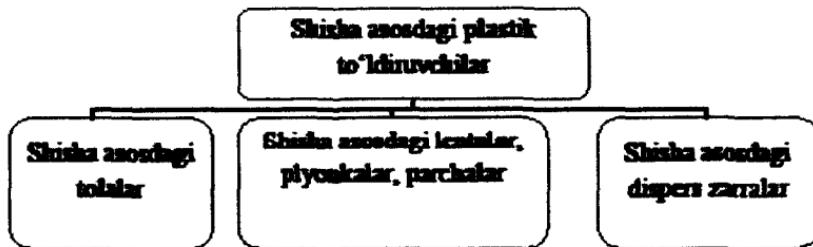

## 12.2-rasm. Shisha asosidagi plastik kompozitsion materiallarning to'ldiruvchilari turi bo'yicha sinflanishi.

Mashinasozlikdagi eng ko'p qo'llanilishga ega kompozitsion materiallar yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan ingichka (5...20 mkm) shisha tolalari hisoblanadi. Bu materiallar ikkita katta guruhga bo'linadi: tolalari tartibli joylashgan va tolalari tartibsiz joylashgan polimerli kompozitsion materiallar.

Tolalar bilan armaturalangan kompozitsion materiallarning mexanik xossalari nafaqat tolalarning xossalariiga, balki matritsaga ta'sir etuvchi yuklamani qay darajada tolaga uzatilishiga ham bog'liq. Bu holda matritsa va tolalar orasidagi fazalararo bog'lanish muhim rol o'yaydi.

Kompozitsion materialni mustahkamligi va bikrligining ortish effekti yetarli bo'lishi uchun qo'llaniladigan tolaning uzunligi qandaydir kritik qiymatdan ortiq bo'lishi kerak. Tolaning bu kritik uzunligi  $l_c$  diametri-d, cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi –  $\sigma_c$  va matritsa bilan tolalar orasidagi bog'lanish mustahkamligiga (yoki matritsa materialining oquvchanlik chegarasiga, agar uning qiymati bog'lanish mustahkamligidan kichik bo'lsa) –  $\tau_c$  bog'liq. Keltirilgan ko'rsatgichlar orasidagi nisbat quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$l_c = \frac{\sigma_c j d}{2 \tau_c} \quad (12.3)$$

Turli matritsalarni shisha va uglerodli tolalar bilan bir qator kombinatsiyasi uchun uzunlikning kritik qiymati 1 mm tolaning diametri 20 dan 150 martagacha o'zgarganda.

Agar matritsada hosil bo'lgan kuchlanish  $\sigma_c$  ga va tola uzunligi kritik qiymatga teng bo'lsa, u holda kuchlanishlar profili 12.2-a

rasmdagidek bo‘ladi. Shunday qilib maksimal kuchlanish tolanning markazida ta’sir etadi. Tolanning kritik uzunligi qiymatidan ortishi bilan armaturalash effekti ahamiyatliroq bo‘ladi. Bu kuchlanishlar profili  $1 > l_c$  tola uchun ta’sir etuvchi kuchlanish tolanning mustahkamlik chegarasiga teng sharti bilan ko‘rsatilgan.

Sintetik tola ko‘rinishidagi (propilen tolasi, kapron, lavsan, vinol kabilar) to‘ldiruvchili termoplastlar istiqbolli hisoblanadilar. Bunday tolalar kimyoviy tabiatini bo‘yicha bog‘lovchi materialiga yaqin turadi va shuning uchun ham ularda yuqori mustahkamlik ta’minlanadi (tol va matritsa birgalikda ishlaydi). Tolali termoplastlarning oquvchanligi tolasizga nisbatan 5 martagacha kamayadi, muddatli mustahkamligi esa o‘nlab marta ortib ketadi. Tolali termoplastlardan podshipniklar, tishli g‘ildiraklar, trubalar, ventillar, aggressiv (tajavuzkor) muhitlar uchun idishlar va boshqalar tayyorlanadi.

**Termoreaktiv plastmassalar.** Bu turdaggi polimerli kompozitsion materiallarning bog‘lovchi moddasi sifatida termoreaktiv smolalar dan foydalaniladi. Ularga, odatda, qo‘yilgan talabga qarab plastifikatorlar, qotirgichlar, tezlatgichlar yoki sekinlatgichlar, erituvchilar qo‘shiladi. Bog‘lovchiga qo‘yiladigan asosiy talablarga yelimlash xossasining (adgeziya) yuqoriligi, issiqbardoshligi, kimyoviy turg‘unligi va elektr izolatsiyalovchi xossalarning yuqoriligi, qayta ishlash texnologiyasining soddaligi, cho‘kishining kamligi, zaharli emasligi kabilar kiradi.

Plastmassa ishlab chiqarishda fenolformaldegidli, kremniy organik, epoksidsmolasi, poliefirlar va uning turli modifikatsiyalari keng qo‘llaniladi. Bularning ichida epoksid smolasi to‘ldiruvchilar bilan nisbatan yuqori yelimlanish xossasiga ega bo‘lib, mexanik xossalari yuqori bo‘lgan PKM lar olish imkonini beradi. Kremniy organik to‘ldiruvchili shisha tolali plastiklarning uzoq vaqt davomida qizdirilishi natijasidagi issiqbardoshligi  $260\dots370^{\circ}\text{C}$  ni, fenolformaldegidli to‘ldiruvchilisi  $260^{\circ}\text{C}$  ni, epoksid smolalisi  $200^{\circ}\text{C}$  ni, poliamidlisi  $280\dots350^{\circ}\text{C}$  ni tashkil etadi. Yuqoridagilar asosidagi plastmassalardan katta o‘lchamli buyumlar olish mumkin.

**Tolali to‘ldiruvchili plastmassalar.** Bu guruhdagi plastmassalar ga voloknitlar, asbotolalilar, shishatolalilarni kiritish mumkin.

Voloknit deganda paxtaning chiqindi tolasini fenolformaldegidli bog'lovchi bilan to'yintirib olingen material tushuniladi. Boshqa press-poroshoklardan olingen tolalarga qaraganda bular ancha yuqori zarbiy qovushoqlikka ega bo'ladi. Shuning uchun ular egilishga va buralishga ishlovchi umumiyl teknik detallar tayyorlashda qo'llaniladi (dastaklar, ustunlar, qopqoqlar, yo'naltiruvchi vtulkalar, shkivlar, maxoviklar va shu kabilar).

Asbovoloknitlar tarkibiga asbestosli to'ldiruvchilar kiradi. Bog'lovchi bo'lib esa asosan fenolformaldegid smolasi xizmat qiladi. Asbotolalilarning afzal tomoni bo'lib yuqori issiqbardoshligi ( $200^{\circ}\text{C}$  dan ortiq), kislotali muhitga chidamliligi va yuqori friksion xossasi kabilar hisoblanadi. Shuning uchun asbotolali PKM lardan tormoz qurilmasi materiali, kislatabardosh apparatlar, vannalar, trubalar kabilar olinadi.

Shisha tolalilar bu sintetik smola asosidagi bog'lovchi va shisha tolali to'ldiruvchili polimerli kompozitsion materialdir. Bunday materiallarning to'ldiruvchilari bo'lib uzlusiz va qisqa shisha tolalari xizmat qiladi.

Shisha tolaning mustahkamligi tolesi diametrining kamayishi bilan keskin ortib boradi. Amaliy maqsadlarda tolaning diametri  $5\dots 20$  mkm (mustahkamlik ko'rsatkichlari  $\sigma_r = 600\dots 3800$  Mpa va  $\varepsilon = 2\dots 3,5\%$  ga teng) olinadi.

Tolalari tartibsiz joylashgan materiallar. Shisha tolali PKM larning bu turi to'ldiruvchining uncha uzun bo'Imagan kalta tolalari tartibsiz joylashgan materialdir. Bu holat PKM lardan metall armaturali murakkab shakldagi detallar olish imkonini beradi. Olingen material press-poroshoklarga qaraganda ancha mustahkam bo'ladi. Misol qilib АГ-4В va ДСВ markali materiallarni keltirish mumkin. Ulardan kuch uzatuvchi elektrotexnik detallar, mashinasozlik detallari (zolotniklar, nasoslarning zichlagichlari va boshqalar) tayyorlanadi. Shu turdag'i yana boshqa markadagi materiallardan avtomobil kuzovlari, lodkalar, priborlarning korpuslari va boshqalar tayyorlanadi.

Tolalari tartibli joylashtirilgan shisha tolali PKM lar. Bu turdag'i materiallarda uzun tolalar ma'lum tartibda joylashtirilgan va bog'lovchi bilan ishonchli birikkan bo'ladi. Shisha tolali materiallar


60...200°C gacha temperaturada, tropik sharoitlarda ishlay olib katta inersion yuklanishlarga chidamli bo‘ladi. Ikki yil davomida eskirish ko‘rsatkichi  $K_e = 0.54...0.7$  ga tengligi aniqlangan. Ularning mexanik va elektrik xossalariiga yorug‘likning ionlashtiruvchi ta’siri kam. Ulardan yuqori aniqlikdagi detallar tayyorланади.

Stekloplastiklarni an'anaviy konstruksion materiallar (po‘latlar va rangli metallar) o‘rniga ishlatish natijasida konstruksiya massasini 15...40% ga kamaytirish imkonini beradi, tayyorlashdagi mexnat sarfi 1.3...3 marta kamayadi, kamyob rangli metallar va zangbardosh po‘latlar o‘rnini almashtiradi, konstruksiyani agressiv muhitlarda-  
gi ishonchligi va uzoq muddat ishlay olish qobiliyatini oshiradi, maxsus xossalarga (radio hamda yorug‘lik shaffofligi, qiyin yonuvchi va boshqalar) ega bo‘lishini ta’minlaydi.

**Shisha tolalari.** Shisha tolalari ancha kichik zichlikka ega bo‘lish bilan birga issiqbardoshlilik, kimyoiy turg‘unlik va mustahkamlik, past issiqlik o‘tkazuvchanlik va boshqa xossalarga ega bo‘ladi. Ular olovda yonmaydi, biologik ta’sirlarga chidamli bo‘ladi.

Shisha tolalarining ikki xil turi mavjud: uzlusiz va shtapelli. Birinchisiga cheksiz katta uzunligi, to‘g‘ri chiziqlilik va ipdagি tolalarning parallel joylanganligi xos bo‘lsa, ikkinchisiga – kaltaligi, egriligi va fazoviy tartibsiz joylashganligi xosdir.

Odatda shisha tolalari dumaloq silindr shaklida bo‘ladi, boshqalari esa, ichi bo‘sh, murakkab shaklli bo‘ladi. Murakkab shakllilar-  
ga kesim yuzasi uchburchak, kvadrat, oltiburchak shakllarda, tolasi lentasimon va yuzasi tekis yoki notekis shaklda bo‘lishi mumkin.

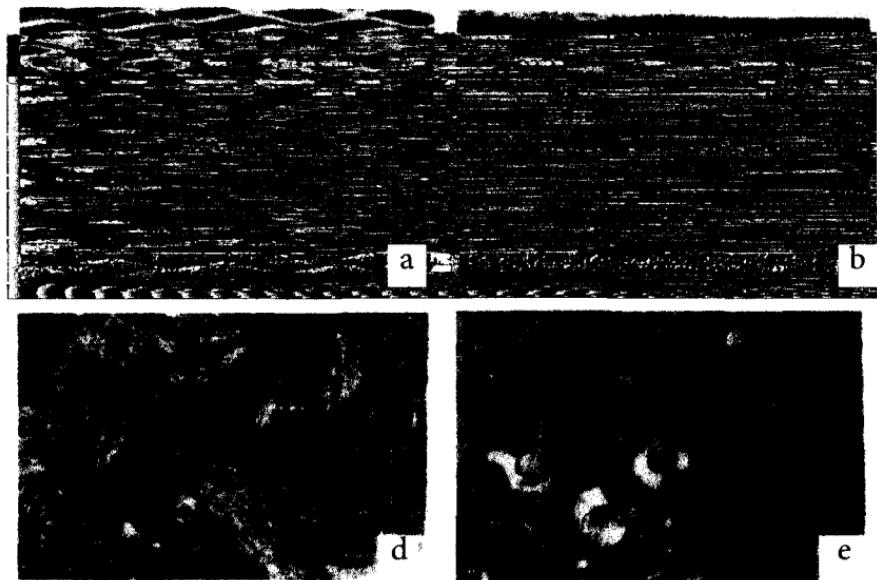

**12.3-rasm. Shisha tolali materiallarga ba’zi misollar.**

Olish texnologiyasi. Uzluksiz shisha tolalilar yo‘g‘on tolani bir yoki ikki bosqichda cho‘zish orqali yoki shisha shtapelidan olinadi (12.3-rasm).


Shisha tarkibi olish usulini, shakllantirish sharoitini, qo‘llanilish sohasini belgilaydi. Texnik sohalar uchun shisha tolalari turli tarkibli shisha oynalaridan yuqori mustahkamlikdagi yuqori modulli shisha tolalari, past va yuqori dielektrik o‘tkazuvchanlikdagi shisha tolalari, yarimo‘tkazuvchi va boshqalar maxsus tarkibli shishalardan olinadi.

Zamonaviy mashinasozlik materiallarini ishlab chiqarishda ajoyib xossalarga ega bo‘lgan polimer kompozit materiallarga bo‘lgan e’tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Jumladan 2016-yilda dunyo miqyosida polimer kompozit materiallar ishlab chiqarish hajmi 12 mln. ton-nadan oshib ketdi. Polimer kompozit materiallar ishlatilish sohalari kengayib bormoqda. Bugungi kunda o‘ta puxta bo‘lgan materiallar olish texnologiyalari ishlab chiqilgan va ular asosida puxta va pishiq materiallar olinmoqda. Avtomobilsozlik, kemasozlik, radiotexnika,

qishloq xo‘jaligi mashinalari, samolyotsozlik va kosmonavtika texnikalarining 20–60 % ehtiyot qismlari aynan polimer kompozit materialdir.


Polimer kompozit materiallarning juda ko‘p turlari mavjud. Jumladan, plastmassalar, metall plastiklar va boshqalar.

Plastmassalar asosan polimerlardan olinib, ularning og‘irligi metallarga nisbatan 4–8-marta kam, pishiq va puxta, korroziya (chirish)ga barqaror, olinish usuli oson va xomashyo resursiga boydir. Plastmassalarning pishiqligi, puxtaligi va tannarxini arzonlashtirish maqsadida turli xil to‘ldiruvchilardan foydalaniladi. Plastmassalar tarkibidagi to‘ldiruvchilarining turiga ko‘ra ular quyidagi turlarga bo‘linadi:

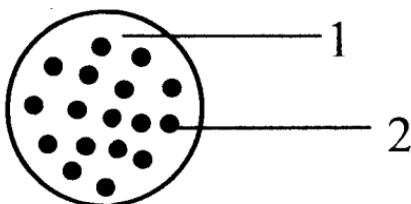

**12.4-rasm. Kukunsimon to‘ldiruvchilar bilan to‘ldirilgan plastmassalar: 1—bog‘lovchi asos; 2—kukunsimon to‘ldiruvchi.**

Kukunsimon to‘ldiruvchilar bilan to‘ldirilgan plastiklar zamонавиев materialshunoslikda dunyo miqyosida keng va ko‘p miqdorda ishlab chiqarilmoxda. Bunday plastmassalarda bog‘lovchi asos sifatida termoreaktiv yelimlardan (epoksid yelimi, fenolformaldegid yelimi, furanformaldegid yelimi va h.k.) keng foydalaniladi, to‘ldiruvchi sifatida kvars, chinni toltoni, grafit, vollastonit, qum, kaolin kabi minerallardan keng foydalaniladi. Bunday materiallar issiqbardosh bo‘lib, ishqalanuvchi detallarda keng ishlatiladi, shuningdek qurilish materiallaridan dekorativ materiallar olishda keng miqyosda ishlab chiqarilmoxda. Kukunsimon to‘ldiruvchilar bilan to‘ldirilgan plastiklar ancha yengil, arzon va ishlab chiqarish texnologiyasini qulay va arzonligi bilan bugungi xaridorlar uchun ma’qul kelmoqda.

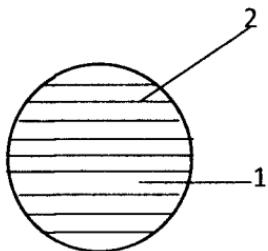

### **12.5-rasm. Tolalar bilan to'ldirilgan plastmassalar:**

**1—bog'lovchi asos; 2—to'ldiruvchi tola.**

Tolalar bilan to'ldirilgan plastmassalar juda yuqori puxtalikka va pishiqlikka ega, siljishdagi va cho'zilishga mustahkamligi yuqori bo'lib, metallarga nisbatan solishtirma og'irligi 4–8 marta kamdir. Tolalar bilan to'ldirilgan(sinchlangan) plastmassalar bugungi kunda samolyotsozlik, kemasozlik, kosmonavtika texnikalari, avtomobilsozlik va mashinasozlik detallarini tayyorlashda juda keng miqyosda ishlab chiqarilmoqda. Quyidagi 12.1-jadvalda shisha, uglerod, organik tolalar bilan sinchlangan plastmassalarning mexanik xossalari keltirilgan.

12.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar uzlusiz tolalar bilan sinchlangan plastiklardir. Shishaplastiklar tipik konstruksion materiallar bo'lib, ularda bog'lovchi asos sifatida polikondensatsion yelimlar, to'ldiruvchi sifatida esa shisha tolali materiallar ishlatiladi.

### **Tolalar bilan sinchlangan plastmassalarning xossalari**

**12.2-jadval**


Xossalari	Shishaplastiklar	Ugleplastiklar	Organoplastiklar
Tola miqdori, %	70–75	60–70	65–75
Solishtirma zichligi, kg/m <sup>3</sup>	2000–2100	1550–1600	1350–1400
Siljishdagi mustahkamligi, GPa	2,5–2,8	1,8–3,5	3,5–4,0
Siqilishdagi mustahkamligi, GPa	2,0–2,5	1,2–1,8	0,35–0,40
Elastiklik moduli, GPa	70–75	150–200	100–120

Shishaplastiklar zarba ta'siridagi va dinamik yuklanishlarga yaxshi bardosh beradi va konstruksion elementlarining tebranishlarini so'ndiradi. Kimyoviy barqaror shishaplastiklar ishlatilishi 150°C dan yuqori bo'lgan haroratlarda agressiv muhitlar ishlatish bilan bog'liq bo'lgan keng miqyosli texnologik protsesslarni (masalan, sulfat kislota, xlor, mineral o'g'itlar va kaustik soda ishlab chiqarish) ancha ratsional amalgam oshirishga imkon beradi. Ular orasida eng muhimi ko'p qatlamlili shishaplastiklardir. Ularning 2–3 mm qalinlikdagi dastlabki ikki qatlamida massasi jihatdan tegishlicha 10–25% shisha tola bo'lib, tarkibida 60–65% shisha tola to'ldiruvchi bo'ladigan konstruksion qatlamga (kuch qatlamiga) agressiv suyuqlikning o'tishiga to'sqinlik qiladi, ya'ni u termik to'siq rolini bajaradi. Molekulalar tartibga solinib, parallel joylashtirilgan shisha tolalardan bog'lovchi modda (yelim) qo'shish yo'li bilan olinadigan shisha tolali kompozit material nihoyatda mustahkam bo'ladi va yirik omborlar, truboprovodlar, estakadalar, yuqori bosimli gaz ballonlar va hokazolar olishda ishlatiladi.

Ugleplastiklar zamonaviy mashinasozlik materiallaridan biri bo'lib, bunday yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan ugleplastiklarga dunyo miqyosida talab yildan-yilga ortib bormoqda. Ugleplastiklar juda yengil va o'ta yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan kompozit materialdir. Ugleplastiklardan samolyotsozlik detallari, o'ta tez uchuvchi raketa texnikalari, mashinasozlik, kosmik texnikalar, meditsina anjomlari, protezlar, yengil velosipedlar va sport velosipedlari va boshqalarni ishlab chiqarishda keng miqyosda qo'llanilib kelinmoqda.

Organikplastiklar ham keng miqyosda avtomobilsozlik, kemasozlik, mashinasozlik, samolyotsozlik, kosmonavtika texnikalari, radioelektronika, kimyoviy mashinasozlik, sport anjomlari va boshqalar ishlab chiqarilmoqda.


Uzluksiz tolalar bilan to'ldirilgan plastmassalarda tola miqdori 60–80 % gacha miqdorda sinchlab olinadi. Ishlab chiqarishning zamonaviy usullarida tola miqdorini plastmassalar tarkibida ko'paytirish borasida izlanishlar olib borilmoqda va tola miqdorini 85–90 % gacha yetkazish ko'zda tutilgan.

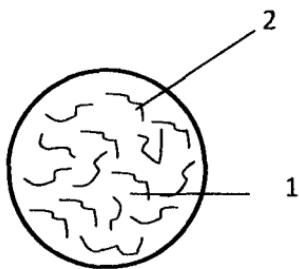

### **12.6-rasm. Qisqa tolalar bilan to‘ldirilgan plastmassalar:**

**1—bog‘lovchi asos; 2— to‘ldiruvchi qisqa tola.**

Qisqa uzunlikdagi(uzlukli) tolalar bilan sinchlangan plastmassalar ham yaxshi mexanik xossalarga ega bo‘lib mashinasozlik, avtomobilsozlik, kemasozlik sohalarida keng miqyosda dunyo bo‘yicha ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. Tolalar bilan sinchlangan plastmassalarda bog‘lovchi asos (termoreaktiv yelimlar) va to‘ldiruvchi tolalar bilan yuqori mustahkamlikdagi materiallar olinib kelinmoqda. Qisqa tolalar bilan sinchlangan plastmassalarda tola miqdori 10–25% gacha bo‘lib, yuqori pishiqlikka, puxtalikka ega bo‘lib kimyoviy aggressiv muhitlarga chidamlidir.

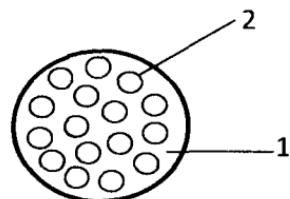

### **12.7-rasm. Gaz bilan to‘ldirilgan plastmassalar:**


**1—bog‘lovchi asos; 2— to‘ldiruvchi gaz.**

Gaz bilan to‘ldirilgan plastmassalar ham yaxshi mexanik xossalarga egadir. Jumladan bunday materillar qurilish materiallari, kemasozlikda keng foydalaniлади. Bunday materiallar ham yuqori pishiqlik va puxtalikka egadir. Ayniqsa binolarni, avtomobillar, suv transport vositalari, qishloq xo‘jaligi texnikalarini germetikligini ta’minlashda

keng foydalaniлади. Chunki bunday materiallar issiq va sovuqni o'tkazmasligi, suv va namlikni o'zida saqlab qolishi, tebranish va zarbaga mustahkamligi, yengil va puxtaligi, foylanish qulayligi bilan o'z afzalligiga egadir.

Metallplastiklar mashinasozlik materiallarini ishlab chiqarishda keng foydalaniб kelinayotgan va yildan-yilga ularga bo'lgan talab ortib borayotgan zamонавиу istiqbolli materiallardandir. Metallplastiklardan qurilish inshootlarida, bino va inshootlarning tashqi bezagida, eshik va deraza romlarini ishlab chiqarishda keng foydalaniлади. Bunday materiallarning chidamliligi uzoq muddatli bo'lib, havoning aggressiv ta'siriga, quyosh radiatsiyasi, namlik va issiqa bardoshliligi, yengil va puxtaligi bilan o'zining afzalliklariга egadir. Shuningdek mashinasozlik, kemasozlik detallarini ishlab chiqarish miqyosi yildan-yilga ortib bormoqda.


Quyidagi 12.4–12.8-rasmarda metallplastikli quvurlarning ko'ndalang kesim yuzalari keltirilgan. Tashqi qismi plastik bilan qoplangan quvurlardan suv, neft va gaz tarmoqlarida foydalaniлади. Bunday metallplastikli quvurlarning afzalligi ularni metall quvurlarning ustki qismi plasmassadan bo'lgani bois chirimaydi, elektr izolatsiyasi yuqoridir.

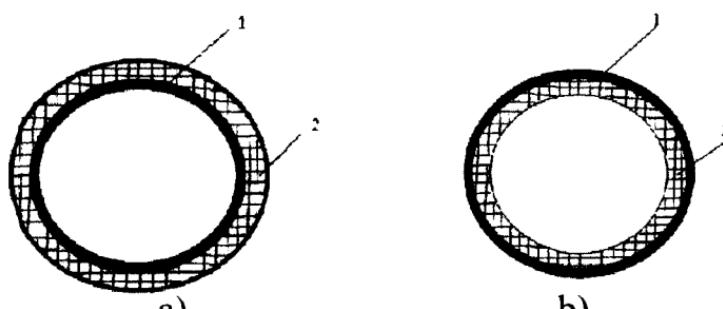

12.8-rasm. a—metall quvurga tashqi qo'llangan plastik, b— metall quvurga ichki qo'llangan plastik: 1—metall quvur, 2—plastik qo'llanma.

Shuningdek metallplastiklarning ishlatish sohasiga qarab metall listlarning tashqi, ichki va metallarning orasiga ham plastiklar qo'llab

ishlab chiqariladi. Bunday materiallardan kemasozlik, avtomobilsozlik, samolyotsozlik va boshqa ko‘plab mashinasozlik, sanoat va uyjoy qurilishi tarmoqlarida ishlatalidi.

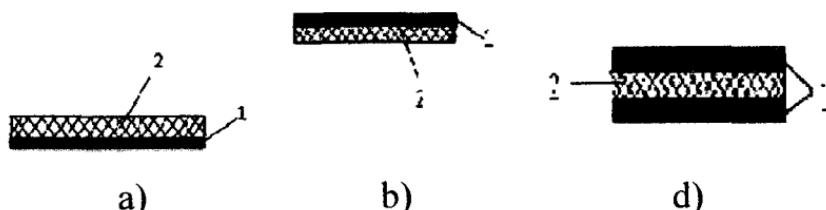

**12.9-rasm.** a—metall listga tashqi qo'llangan plastik, b—metall listga ichki qo'llangan plastik, d—metall list orasiga qo'llangan plastik: 1—metall list, 2—plastik qo'llanma.

**Polimerlardan buyumlar ishlash usullari.** Polimer materiallardan istalgan shakldagi xilma-xil buyumlar, shuningdek, ip, plyonka, list, quvur va boshqalar tayyorlanadi.

Polimerlarning o‘ziga xos fizik va texnologik xossalari ularni buyumlarga va yarim tayyor mahsulotlarga aylantirishda maxsus usullardan foydalanish talab etiladi. Polimerlarni buyumlarga aylantirishning asosiy usullariga ekstruziyalash, odatdagisi usulda quyish, bosim ostida quyish, odatdagicha presslash, quyma presslash, ko‘pirtirish, payvandlash, qizdirib purkash, randalash, shuningdek, dastgohlarda qirindi yo‘nib olish yo‘li bilan ishslash usullari kiradi.

### Sinov savollari:

1. Kompozitsion materialarni asosiy uch tipini aytинг va asosiy ko‘rsatgichlarini nomlang.
2. Matritsani mayda zarrachalar bilan kompozitni armaturalash (armirovat) qilganda to‘ldirgichni yirik zarralarini qo‘llab kuchaytirish mexanizmlaridagi farqni ko‘rsating.
3. Tolalarni uzunligi va ularni orientatsiyasidan chiqqan holda, tolalar bilan armirovat qilingan uch tipdagи kompozitlarni farqini ko‘rsating. Har bir tipdagи kompozitning mexanik xossalarni farqini izohlang.

4. Mahsulotda bo‘ylama joylashgan uzluksiz tolalar bilan armaturalash qilingan materiallarni mustahkamligi va bo‘ylama elastiklik modulini hisoblang.
5. Mahsulotda bo‘ylama joylashgan kalta tolalar bilan armaturalash qilingan materiallarni bo‘ylama mustahkamligini hisoblang.
6. Plastmassalarni kuchaytirish uchun qo‘llaniladigan uchta asosiy tipdagi armaturali tolalarni nomlab bering; har birini afzallik va kamchiliklarini ko‘rsating.
7. Metall matritsali kompozitlarda qanday xossalarni olish maqsadga muvofiq?
8. Keramik matritsali kompozitlar olishning asosiy sababini ko‘rsating.

## **13-BOB. NANOTEXNOLOGIYA ASOSIDA OLINGAN MATERIALLAR**

### **13.1.Nanomateriallar haqida umumiy tushuncha**

“Nanotexnologiya” termini birinchi marta yapon olimi N. Tanituchi tomonidan 1974-yilda ishlataligani.

“Nano” so‘zi milliarddan bir qism, milliardning bir qismi degani va  $(NM)=10^{-9}m$  degani. Eslatamiz, angstrom=  $10^{-8}sm$  ( $1\text{millimet}=10^{-3}\text{m}$ ,  $1\text{mikrometr}=10^{-6}\text{m}$ ). Demak, nano bu uzunlik birligi. Buni “sezib” taqqoslash uchun, shuni aytish kerakki, inson sochingning qalinligi diametri taxminan 50000 nanometrga teng.


Hozirda nanotexnologiyaga yiliga 9–10 milliard dollar sarf qilin-yapti: AQSH da 4–5 milliard, Yaponiyada 2–3 milliard. Lekin nanotexnologiyadan keladigan foydani 2015–2020-yillar davomida bir necha trillion dollarga yetishi kutilmoqda.

Nanotexnologiya sanoatda 1994-yildan boshlab qo‘llanila boshlagan.

**Nanomateriallar** – bular moddalar va moddalar kompozitsiyasidir, qaysilarki, sun‘iy yoki tabiiy tartibga solingan yoki solinmagan nanometrik xarakteristikali o‘lchamli bazaviy elementlar tizimi – sistemasiidir. Bularда nanometrik o‘lchamli elementlarni kooperatsiya qilganda (birlashtirganda-yiqqanda) ulami o‘zaro fizikaviy va kimyoviy ta’siri alohida (maxsus) namoyon bo‘ladi. Bularning hammasi materiallar va sistemalarda ilgari ma’lum bo‘limgan xossalarni paydo bo‘lishini ta’minlaydi: mehanik, kimyoviy, elektrofizik, optik, teplofizik va h.k.




Hozirgi vaqtida nanomateriallarni (molekular o‘lchamli yoki unga yaqin darajada strukturalashtirilgan) har xil istiqbolli usullaridan foydalaniлади. Usullarni nanoobyekt yuzaga kelish prinsipiiga qarab asosan ikki guruhga bo‘linadi. 1) Materiallar yuzalarida nanostruktura hosil qilish: neytronatomlar, ionlar elektronlar tutamlari bilan tishlash plazma bilan xurushlash (“travlenie”) va boshqa usullar bilan ishlash. 2) Nanoobyektni-nanomaterialni atomma-atom yoki molekulama-molekula yig‘ish. Nanoobyektlar ikki usulda olinadi.

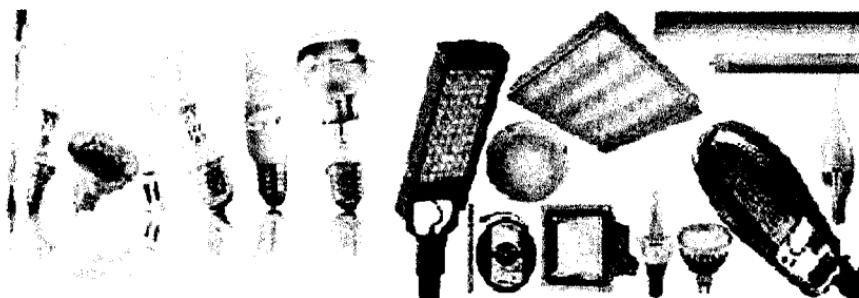

### **Hayotimizni yorituvchi nanomateriallardan tayyorlangan lampochkalar**

1) **Sun’iy usullar:** Olinayotgan nanoobyekt xarakteriga qarab har xil usullar qo‘llaniladi; fizikaviy, kimyoviy, biologik va boshqalar. Ba’zi hollarda bir nechta birgalikda. Nanoobyektlarni o’ta vakuum sharoitida, suyuq muhitda yoki gaz atmosferasida olish mumkin.

2) **O‘z-o‘zidan yig‘ilish:** Bunga nanotexnologiyada katta e’tibor beriladi. O‘z-o‘zidan yig‘ilish molekulalarni hamma vaqt energiyasi kam sathga o‘tishga intilishi natijasiga asoslangan.

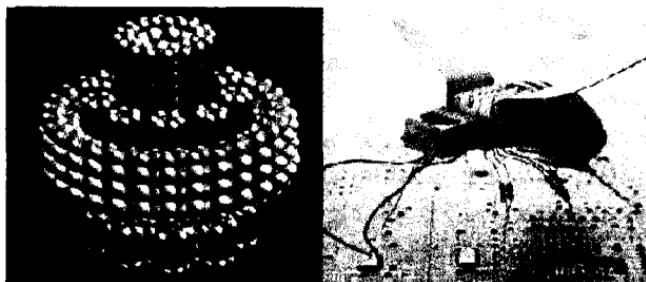

O‘z-o‘zidan yig‘ilishda nanokonstruktur yuzaga yoki oldindan yig‘ilgan nanokonstrukturaga muhim ma’lumotlar yoki molekulalar kiritiladi. So‘ngra molekulalar o‘zlarini ma’lum holatda tekislaydilar – to‘g‘rilaydilar, ba’zan kuchsiz bog‘lanish hosil qilib, ba’zan kuchli kovalent bog‘lanish qilib.

O‘z-o‘zidan yig‘ishning yana bir turi – bu kristallarni o‘stirishdir. Kristallarni eritmadan o‘stirish mumkin, dastlabki (kurtak, homila) kristalldan foydalaniib. Bunda katta emas kristall tarkibida o‘zi materiali ko‘p bo‘lgan muhitga (ko‘proq eritmaga) joylashtiriladi. So‘ngra bu komponentlarga kichkina kristall yoki kurtakka-homilaga taqlid (“imitatsiya”-o‘xshash) qilishga ruxsat qilinadi. Mikrochiplarni yaratishda ishlataladigan kremlniyli bloklar shu tarzda o‘stiriladi.

Nanostrukturalarni tabiiy hosil bo‘lishi. Bu hodisa ko‘proq ru-dalarni hosil bo‘lishiga tegishli. An‘anaviy yondashish bo‘yicha kristallanish quyidagi yo‘llar bilan amalga oshadi:

- moddalarni kondensatsiyasidagi (energiya yig‘ishdagisi) hosil bo‘lgan parlardan;
- eritmalardan, ularni sovib-qotishidan;
- eritmalardan, erigan moddani cho‘kishi natijasida;
- qattiq holatdagisi diffuzion o‘zgarishlaridan.


Bular tog‘ jinslarini barchasiga, shu bilan birga oltinga ham tegishli.

### **13.2. Nanomateriallarni qo‘llanilishi**

Hozirda nanomateriallar juda kop sohalarda qo‘llaniladi; sano-atda, nanoelektronikada, nanooptikada, nanobiologiyada, nanospektroskopiyada, nanomeditsinada, nanoelementlarda va h.k.

Nanomateriallarni sanoatda qo'llanilishi alohida ahamiyatga ega. Bu materiallarning xossalari prinsipial farq qilgani uchun sanoatni kop sohalarida ishlataliladi.

Albatta birinchi navbatda nanomateriallarni qo'llash yuqori mexanik xossalari yangi konstruksion materiallarni yaratishga imkon beradi. Nanostrukturali moddadan yasalgan rezbali mahsulot (detal) yuqori mustahkam bo'ladi. Masalan avia va avtomobilsozlikda ishlatalidigan titandan yasalgan mahsulot nanostrukturali qilib olinsa, uning chidamliligi uzoq umr ko'rishi (dolgovechnost) 1,5 marta oshadi, rezbani yasash mehnat sig'imi kamayadi.

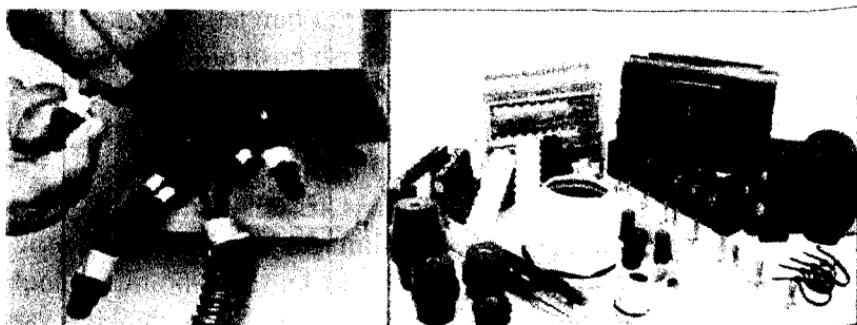

Nanostrukturali aluminiy qotishmalaridan murakkab formadagi yengil mahsulotlarni yuqori tezlikda o'ta plastik deformatsiyalab (bosim bilan ishlab) detallar yasash mumkin. Bu sharoitda shtampli barcha teshik, burchak va h.k. lari to'liq to'ladi, deformatsiya kuchi pasayadi, forma hosil qilish harorati pasayadi ( $450^{\circ}\text{C}$  dan  $350^{\circ}\text{C}$  gacha). Ma'lumki, hozirda bu usul bilan ichki yonar dvigateli porshenlari (murakkab formadagi) yasaladi.

Nitridli legirlangan keramik nanostrukturali moddalardan tuzilgan material olovbardosh bo'ladi va ulardan ichki yonar dvigatellar, gaz turbinalari, keskich plastinkalari yasaladi.

Metallurgiyada esa nanomaterialdan yasalgan o'tgabardosh material keramika qo'llaniladi.


Hozirda nanoparoshoklar ko'p funksiyali qo'shimcha sifatida juda keng qo'llaniladi: motor, transmissiya va industrial moylarga, plastik moylarga, bosim ostida ishlaydigan jarayonlarda ishlataladigan

texnologik moylarga, metallarni qirqishdagi moylovchi-sovituvchi suyuqliklarga, sayqallashdagi (dovodno pritirichnqe) pasta va suspenziyalarga qo'shiladi.

Tarkibida plastmassa va polimerlar bo'lgan kompozitsion materiallarga metallarning nanokukunlarini qo'shish ancha istiqbolli yo'nalishdir. Bu yo'l bilan plastikmagnit, elektr o'tkazadigan rezina, tok o'tkazadigan kraska, kley va h.k. xossalni kompozitsion materiallar olish mumkin. Metallarni nanokukunlari qo'shilib yonmaydigan polimerlar olinadi.

Umuman, nanomateriallli qo'llamalar bir tekisda, bir xil qalinlikda, bir xil zinchlikga yetadi, olovbardosh bo'ladi.

AQSHning Yelekiy universiteti olimlariga tibbiyotda nanomateriallarni (texnologiyani) qo'llashni o'rganishga 6,5 mln. dollar hajmida pul ajratilgan. Olimlar insonlarning tirik to'qimalariga implanatsiya qilinadigan biomimetik nanoo'tkazgichni yaratyaptilar.

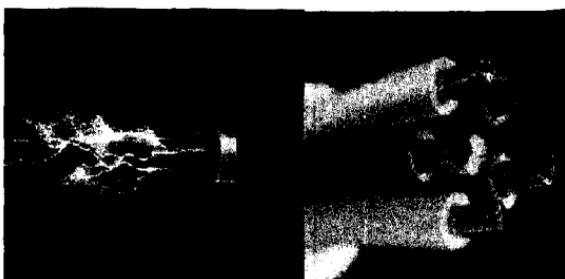

Bundan buyon quyosh energiyasidan foydalanish energetika sohasidagi dolzarb masala bo'lib qolaveradi. Nanotexnologiya asosida yaratilgan mis-indiy-dieselenid-gallyi (CIGS-plyonka) plyonkasini fotoelektrik effekti (samaradorligi) hozirgi zamon quyosh elementlarinikidan 20% ga ko'proq.

### 13.3. Nanoo'chamli materiallarni olish usullari

Nanomateriallarni olish usullariga bo'lish negizida nanomaterialni sintez bo'lish jarayoni yotadi. Shu nuqtayi nazardan olish usullari quyidagi turlarga bo'linadi: mexanik, fizik, kimyoviy va biologik.

Mexanik usul materiallarga katta deformatsiyalovchi kuch ta'siriga asoslangan: bosim, egish, vibratsiya, ishqalash, kavitsion jarayonlar va h.k. Fizik usullar asosida fizik o'zgarishlar yotadi: bug'lanish, kondensatsiya, toplash, termosikllash va boshqalar. Kimyoviy usullar kimyoviy reaksiyalarga asoslangan: elektroliz, qaytarilish, termik parchalanish. Biologik usul oqsil tanachalarida o'tadigan biologik jarayonlarga asoslangan.

**Mayda zarrachalarga bo'lishni (disperslashni) mexanik usullari.** O'z navbatida bu nanomateriallarni olish usullari quyidagi guruhlarga bo'linadi: mexanikaviy maydalash, shiddat jadallik bilan deformatsiyalash, har xil muhitlarni mexanik ta'sirida.

**Nanomateriallarni mexanik maydalash bilan olish.** Bu usul maydalanayotgan qattiq materiallarga katta urilish kuchi va katta ishqalanish ta'siriga asoslangan. Bunda mexanik ta'siri impulsli bo'lishi kerak. Mexanik ta'sir zarrachaning ma'lum bir joyiga-nuqtasiga (lokalno) ta'sir qiladi. Kuch impulsli va lokal bo'lganidan kichkina vaqtida nisbatan katta kuch ta'sir qiladi. Mexanik maydalash har xil qurilma va moslamalarda olib boriladi: sharoviy, planetar, vibratsiyali, girdob (vixr), gidroskopik, oqimli tegirmonlarda bajariladi, attritorli qurilmalarida bajariladi. Tegirmonlarni ichida eng soddasasi va keng tarqalgani bu sharoviy tegirmonidir.

Tegirmon silindr bo'lib, ichida maydalovchi jism bo'ladi: ko'pincha po'lat yoki qattiq qotishmali sharlar. Silindr aylanganda bu sharlar aylanish bo'yicha baraban bo'ylab ko'tarilib, eng tepasiga chiqqanda o'z og'irligi bilan pastga otilib tushib, maydalanuvchi materialni urib, maydalab deformatsiyalaydi. Maydalanish tezligi barabanning aylanish tezligiga bog'liq. Maydalangan zarracha formasi-siniq (oskolochniy)g'adir-budir bo'ladi. Attritorli qurilmalar, sharoviy tegirmonlarning bir turidir.

**Nanoo'chamli kukunlarni yig'ish usullari.** Nanomateriallarni olish usullarini ko'philagini natijaviy mahsuloti bu – kukun. Ba'zi materiallarni nanostukturalarini katta hajmda yaratish qiyin, ba'zan esa mumkin emas. Nanokukunlardan hajmiy materiallar olish uchun, birinchi navbatda, har xil presslash jarayoni variantlari qo'llaniladi.

Jipslashgan buyum olish uchun, presslashni, pishirishni (“spekanie”), prokatlashni har xil texnologik jarayonlari qo’llaniladi.

Amaliyot ko’rsatadiki, materialni dispersligi ortishi bilan jipslashshligi kamayadi. Presslash – bu kukunga bosim ta’sirida forma berish-formalash. Natijada talab qilingan forma, o’lcham va zichlik olinadi. Presslash statik va dinamik gruppalarga bo’linadi. Bularning har biri yana guruhlarga bo’linadi:


1. Presslash haroratiga qarab: sovuq va issiq presslash.
2. Qo'yilgan kuch xarakteriga qarab: bir o'qli, ikki o'qli, har tomonlama.

Kukun press formaga joylashtiriladi. Nanomateriallar presslanganda jarayon vakuum kamerasida olib boriladi. Bu usul bilan quyidagi nanokukunlar  $Dy_2O_3+TiO_2$  aralashmasi kompaklashtirilgan-presslangan.

Agar buyum balandligini ko’ndalang kesim o’lchamiga nisbati birdan katta bo’lsa, ikki o’qli presslanadi, kamroq kuch sarflanadi.

Har tomonlama qisib presslanganda kuch kam sarflanib, sifati yuqori bo’ladi. Bunga misol gidrostatik presslash. Qattiq materiallarni olishda magnit-impulslı presslash ishlataladi. Impulslı magnit maydonidan ”provodnik“ ni otilib chiqishiga asoslangan.

Diamagnit magnit maydonidan itarilib chiqqan kabi, induktorni impulsli magnit maydoni bilan konsentrator yuzasini o’zaro ta’siri natijasida mexanikaviy impuls kuchi press-formada yig'iladi. Elektr zanjirlanganda konsentrator magnit maydoni zonasidan itarib chiqariladi va kukun presslanadi. Impuls bir necha mikro sekund davom etadi: bosim  $R=1-2$  Gpa.

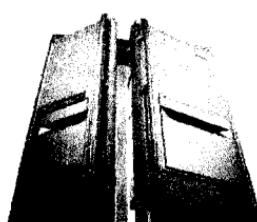

Dastlabki material yuklovchi moslamadan bir-biriga qarshi aylanayotgan jo‘valar orasiga yo‘naltiriladi. Ishqalanish kuchlari bilan kukun ergashtirilib polosaga-lentaga zichlanadi.

Bu usul bilan har xil qatlamlar olinadi va diffusion payvandlanadi.

Mundshtukli forma berish qiyin presslanadigan materiallar(qiyin eriydigan materiallar va qotishmalar, qattiq qotishmalar)ga qo‘llaniladi. Kukun ma’lum forma va o‘lchamdagи teshikdan qisib chiqariladi.

**Kukun metallurgiyasi haqida ma’lumotlar va kukunlarning olinish usullari.** Kukun metallurgiyasi usullari bilan suyultirilganda bir-birida erimaydigan metallardan, shuningdek qiyin eriydigan va o‘ta toza metallardan qotishmalar olish mumkin. Kukunli metallurgiyada xomakilar, shuningdek, aniq o‘lchamli turli detallar tayyorlanadi. Kukunli metallurgiya g‘ovak materiallar va ulardan detallar, shuningdek, ikkita (bimetallar) yoki turli metallar va qotishmalarning bir necha qatlami ko‘rinishidagi detallar tayyorlash imkonini beradi. Kukunli metallurgiya usullari otashga chidamliligi, yeyilishga chidamliligi yuqori, qattiqligi katta, belgilangan barqaror (magnit xossali, shuningdek alohida fizik-kimyoviy, mexanik va texnologik xossali – detallar olish imkonini beradi. Bunday detallarni quyish va bosim ostida ishslash yo‘li bilan olish mumkin emas.

Kukun materiallardan detal va buyumlar olish protsessi metall kukunini tayyorlash, ulardan shixta tuzish, presslash, zagotovkani pishirishdan iborat. Metall kukunlari mexanik va fizik-kimyoviy usullar bilan olinadi.

Mexanik usullarda kukunlar qattiq metallarni maydalab, suyuq metallarni esa kimyoviy tarkibini o‘zgartirmasdan to‘zitib hosil qilinadi. Mo‘rt qattiq materiallarni maydalash uchun sharli, uyurma va vibratsion tegirmonlardan foydalaniladi. Ishlov beriladigan material po‘lat yoki cho‘yan sharlarning zarbiy yoki ishqalovchi ta’siri bilan maydalanadi. Metall kukunlarni mexanik usullar bilan olishda ularning ifloslanishini hisobga olish zarur.

Sharli tegirmon po‘lat barabandan iborat bo‘lib, unga maydalovchi sharlar va maydalanadigan material solinadi. Sharli tegirmonda olingan kukun zarralari 100–1000 mkm o‘lchamli noto‘g‘ri ko‘p yoq-

lik ko'rinishida bo'ladi. Uyurma tegirmonlarda maydalash sharli tegirmonlarga nisbatan tezroq kechadi. Uyurma tegirmonining kamerasida ikkita parvak bo'lib, qarama-qarshi tomonlarga aylanib, o'zaro kesishuvchi havo oqimlari hosil qiladi. Kameraga solingan material (sim bo'lagi, qirindi, qiyqimlar va boshqa mayda bo'lakchalar) ni havo oqimi ilashtirib olib ketadi, ular o'zaro bir-biriga urilib 50 dan 200 mkm gacha o'lchamli zarralarga maydalaniadi. Hosil bo'lgan zarrachalar tarelka ko'rinishida, chetlari arrasimon bo'ladi.

Mo'rt metall karbidlari va oksidlaridan mayin kukunlar olish uchun vibratsion tegirmonlardan foydalaniadi. Vibrotegirmonlar eng unumli bo'lib, ularning ishi po'lat shar va silindrлarning tegirmon barabanining katta chastotali aylanma tebranma harakati tufayli maydalananigan materialga yuqori chastota bilan ta'sir qilishiga asoslangan.

Qalay, qo'rg'oshin, aluminiy, mis, shuningdek, temir va po'lat kukunlarini olish uchun havo, suv, bug' yoki inert gazlar kinetik energiyasi bilan suyuq metallni to'zitish usulidan ham foydalaniadi. Olingan kukun zarralari 50–350 mkm o'lchamli bo'lib, sferik ko'rinishga yaqin.

Fizik-kimyoviy usullar bilan kukunlar olishda boshlang'ich materialning kimyoviy tarkibi va xossalari o'zgaradi. Metallarni oksidlardan kimyoviy qaytarish, suyultirilgan tuzlarni elektroliz qilish, karbonil va gidrogenizatsiya usullari asosiy fizik-kimyoviy usullar hisoblanadi.

Oksidlardan materiallarni kimyoviy qaytarish gazsimon yoki qat-tiq qaytargichlar bilan amalga oshiriladi. Gazsimon tiklagichlar sifatida tabiiy, domna gazlari, karbonat angidrid, shuningdek vodorod keng qo'llaniladi. Kimyoviy qaytarish natijasida hosil bo'ladigan g'ovak metall massa maydalaniadi. Kukun olishning fizik-kimyoviy usullari ichida bu usul eng arzon hisoblanadi. 1–100 mkm o'lchamli dendrit ko'rinishdagi toza va nodir metallar (tantal, sirkoniy va boshqalar) ning kukunlari suyultirilgan metall tuzlarini elektroliz qilish usuli bilan olinadi. Elektroliz usuli ifloslangan xomashyodan toza kukunlar olish imkonini beradi. Karbonil usuli 1–800 mkm o'lchamli sferoid ko'rinishdagi magnitli temir, nikel va kobalt kukunlarini olish imko-

nini beradi. Bu usul bilan olingen mahsulot 200–300°C temperaturada metall kukuni va uglerod oksidiga parchalanadi. Gidrogenizatsiya usuli asosida kalsiy gidrati bilan xromni qaytarish yotadi. Bunda hosil bo‘lgan ohak suv bilan yuviladi, metall kukuni esa 8–20 mkm o‘lchamli dendritlardan tashkil topadi.

Fizik-kimyoviy usullar bilan olingen kukunlar mayda dispersli va toza hisoblanadi.

Zarralari o‘lchamiga ko‘ra kukunlar granulometrik tarkibi bo‘yicha:

- 0,5 mkm gacha o‘lchamli ultra mayda;
- 0,5–10 mkm o‘lchamli juda mayda;
- 10–40 mkm o‘lchamli mayda;
- 40–150 mk o‘lchamli o‘rtacha mayda;
- 150–500 mkm o‘lchamli yirik xillarga bo‘linadi.

**To‘kilish massasi**, oquvchanlik, presslanuvchanlik va pishuvchanlik kukunlarning asosiy texnologik xarakteristikalarini hisoblanadi.

To‘kilish massasi erkin to‘kilgan 1 sm<sup>3</sup> kukunning grammlarda o‘lchangان massasidir.

Agar kukun o‘zgarmas to‘kilish massasiga ega bo‘lsa, pishirilganda uning o‘zgarmas kirishuvchanligi ta’minlanadi. Olinish usuliga qarab, bitta kukunning to‘kilish massasi turlicha bo‘lishi mumkin. G‘ovakligi yuqori bo‘lgan buyum tayyorlash uchun to‘kilish massasi kichik bo‘lgan kukundan, asbob va mashinalarning turli detallarini tayyorlashda esa to‘kilish massasi katta kukunlardan foydalanish lozim.

**Oquvchanlik**—kukunning qolipni to‘ldira olish qobiliyatidir. U ma’lum diametrali teshik orqali kukunning o‘tish tezligi bilan xarakterlanadi. Kukun zarralarining o‘lchami kamayishi bilan uning oquvchanligi yomonlashadi. Kukunning qolipni bir tekis to‘ldirishi va presslashda zichlanish tezligi ko‘p jihatdan oquvchanlikka bog‘liq.

**Presslanuvchanlik**—tashqi nagruzka ta’siridan kukunning zichlanish xossasidir, u presslangan kukun zarralari o‘zaro qanchalik mustahkamlashganligini xarakterlaydi. Presslanuvchanlik materialning plastikligi, kukun zarrisining o‘lchami va shakliga bog‘liq bo‘ladi. Kukun tarkibiga sirtqi aktiv moddalar qo‘shilishi bilan ularning presslanuvchanligi ortadi.

**Pishuvchanlik** deyilganda presslangan xomakini termik ish-lash natijasida zarrachalarning ilashish mustahkamligi tushuni-ladi.

**Shixtani tayyorlash.** Ma'lum kimyoviy va granulometrik tarkib-dagi hamda texnologik xossalarga ega bo'lgan kukunlarning dozalan-gan porsiyalari barabanlarda, tegirmonlarda va boshqa qurilmalarda aralashtiriladi. Shixtani bir tekis aralashtirish zarurati tug'ilsa spirt, benzin, glitserin va distillangan suv qo'shiladi. Ba'zan aralashtirish jarayonida turli vazifani o'tovchi texnologik qo'shilmalar qo'shiladi: presslanishni yengillashtirish maqsadida plastifikatorlar (parafin, stearin, glitserin va boshqalar), kerakli g'ovaklikka ega bo'lgan buyumlar olish uchun oson suyuqlanadigan qo'shilmalar, uchuvchi moddalar qo'shiladi.

**Xomaki va buyumlarni shakllantirish.** Kukunlar sovuqlayin yoki issiqlayin prokatlash hamda boshqa usullar bilan presslanadi.

Sovuqlayin presslashda press forma matritsasiga shixta solinadi va ish puanson bilan presslanadi. Bosim olingach, buyum surib chiqaruvchi puanson bilan matritsadan chiqariladi. Presslash jarayonida kukun zarrachalari elastik va plastik deformatsiyalanadi. Bunda kukun zarrachalari orasidagi jipslashish ortadi, g'ovaklik kamayadi. Bu esa kerakli shakl va mustahkamlikdagi xomaki olish imkonini beradi. Xomaki gidravlik yoki mexanik (ekssentrikli, krivoshipli) presslar-da presslanadi. Presslash bosimi kukun tarkibi va buyum vazifasiga ko'ra 200–1000 MPa bo'ladi.

Avtomatik harakatlanadigan presslar keng tarqalgan. Qabul qiluvchi bunkerga solinadigan shixta o'z og'irligi bilan to'ldiruvchi shlangga o'tadi. Shlang press-qolip ustida tugaydi, u press stoli bo'ylab surilishi mumkin. Pastki surib chiqaruvchi puanson vaziyati to'kiladigan kukun miqdorini belgilaydi, ya'ni ushbu holda press-qolipni dozalash va uni to'ldirish bir vaqtida bajariladi. Press-qolip to'lgach, shlang chetga suriladi va yuqori ish puanson bilan kukunni qisish imkoniyati tug'iladi. Xomaki pastki puanson bilan surib chiqariladi, qolipni yana to'ldirish uchun shlang suriladi, xomaki bir yo'la stoldan maxsus novga surib tushiradi. Bunday presslar ba'zan bir necha press-qolip o'rnatilgan aylanuvchi stollar bilan jihozlanadi.

Avtomatik presslarning ish unumi bir soatda bir necha ming xomaki chiqaradigan darajada bo'lishi mumkin.

Issiqlayin presslashda press-qolipda buyum shakllantirilibgina qolmay, pishiriladi ham, bu esa fizik-kimyoviy xossalari yuqori bo'lgan g'ovaksiz material olish imkonini beradi. Issiqlayin presslashni vakuumda, himoya qilish yoki qaytarish atmosferasida, keng temperatura oralig'ida ( $1200\text{--}1800^{\circ}\text{C}$ ), sovuqlayin presslashga nisbatan ancha past bosimda bajarish mumkin. Odatda, kukunlar kerakli temperaturagacha qizdirilgach bosim ostida siqiladi. Bu usullardan qiyin deformatsiyalanadigan metallar (boridlar, karbidlar va boshqalar) dan buyumlar tayyorlashda foydalaniлади.

Metall kukunlarini prokatlash sovuqlayin yoki issiqlayin deformatsiyalash usuli bilan tasma, sim, polosa ko'rinishidagi buyumlar olishning uzluksiz protsessidir. Prokatlash vertikal, qiya va gorizontal yo'nalishlarda bajariladi. Vertikal holatda prokatlash buyumni shakllantirish uchun eng yaxshi sharoit hisoblanadi. Avvaliga kukun bunkerdan aylanma siquvchi valiklar orasidagi zazorga tushadi, xomaki holiga keltirish uchun qisiladi, so'ngra pishirish uchun pechga yo'naltiriladi, keyinchalik toza valiklarda prokatlanadi. Prokatlashda kukun hajmi bir necha marta kichrayadi. Tasmani prokatlashda valik diametrining tasma qalinligiga nisbati 100:1 dan 300:1 gacha bo'lishi kerak. Kukunlarni prokatlash tezligi quyma metallarni prokatlash tezligiga nisbatan ancha kichik bo'lib, kukunning oquvchanligi bilan chekланади. Shuning uchun aylanuvchi valiklar sirtining chiziqli tezligi metall kukunning bunkerdan chiqib, valiklar orasidagi zazorga surilish tezligidan kichik bo'lishi kerak. Prokatlash usuli bilan bir va ko'p qatlamlı buyumlar, qalinligi  $0,025\text{--}3$  mm, eni 300 mm gacha bo'lган tasmalar, diametri  $0,25$  mm va undan katta bo'lган simlar va hokazolar olish mumkin. Protsessning uzluksizligi uni avtomatlashtirishni hamda yuqori unumdorligini ta'minlaydi.

Detal va buyumlarga kerakli mustahkamlik va qattiqlik berish uchun ular pishiriladi. Pishirish operatsiyasi buyumni asosiy komponent suyuqlanadigan temperaturaning  $0,6\text{--}0,8$  qismiga qadar qizdirish va shu temperaturada ma'lum vaqt ushlab turishdan iborat. pishirish qarshilikli elektr pechlarda induksion qizdirish yoki bevo-

sita pishiriladigan buyum orqali tok o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Metall kukunlar oksidlanmasligi uchun pishirish argonli, gelyili muhitlarda, vakuumda yoki vodorod muhitida bajariladi. Tob tashlamasligi uchun yupqa va yassi detallar bosim ostida pishiriladi. Buyumlarga uzil-kesil shakl va aniq o'lchamlar berish uchun ular pardozlash operatsiyalaridan o'tkaziladi; kalibrlanadi, kesib ishlov beriladi, kimyoviy termik ishlanadi, elektrofizik usullar bilan kerakli o'lchamiga yetkaziladi, qayta presslanadi.

Kalibrlash presslangan buyumni press-qolipdagi mos qirqimli te-shikdan siqib o'tkazishdan iborat. Kalibrlash natijasida buyumning o'lchamlari aniqlashadi, sirti silliqlanadi, g'ovakligi kamayadi.

Presslangan zagotovkalardan murakkab shaklli detallar (cho'zish uchun volokalar, qattiq qotishmali qistirmalar, shtamplarning matrit-salari va hokazolar) olish; ichki va tashqi rezbalar qirqish; diametri kichik, lekin chuqur teshiklar olish uchun ularga kesib ishlanadi.


Kimyoviy-termik ishslash (azotlash, xromlash, sianlash va hokazo) metallardagi kabi bajariladi. G'ovaklikning mavjudligi, demak, yo-yilgan sirtning mavjudligi kimyoviy termik ishslash protsessini aktiv amalga oshirish imkonini beradi.

Elektr uchqunli va elektr impulsli elektrofizik usullar murakkab shaklli detallar olish uchun qo'llaniladi. Elektr uchqunli usulda ishslash mohiyati ikkita elektrod orasida elektr impulsli uchqunli razryaddan foydalanishdan iborat. Bunda ishlov beriladigan xomaki anod, asbob, katod vazifasini o'taydi. Elektr impulsli usulda ishslashda elektrodlarni ularsha teskari qutblilikdan foydalaniladi. Bu usullar tok o'tkazuvchi elektrodlar orqali impulsli elektr toki o'tkazilganda ularning eroziyalanishiga (yemirilishiga) bog'liq. Hosil bo'lgan razryad tufayli ishlov beriladigan xomaki-elektrod sirtida juda qisqa vaqt oralig'ida temperatura 10000–12000°C gacha ko'tariladi, shu onda metall suyuqlanadi va bug'lanadi. Zagotovkadan ajralib chiqqan metall dielektrik suyuqlik muhitida zarralar ko'rinishida qotadi.

Qayta presslash usulidan murakkab shaklli detallar olishda foy-dalaniladi. Qayta presslash natijasida xomakining kerakli o'lchamlari va shakli ta'minlanadi. Birinchi marta presslanganda xomakining shakli oddiy, o'lchamlari taxminiy bo'ladi.

Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida material yoki yarim taylor mahsulot, xomashyo shakli, xossalari va holatini o'zgartiradigan usullar majmuyiga texnologiya deyiladi.

13.1-rasmlardagi uzunlik darajasi nanometrni anglatadi. Keltirilgan qiymatlar 1 metrdan  $10^{-10}$  metr oraliqni tasvirlaydi. Yer shari futbol koptogidan 100 000 000-marta katta, xuddi shuningdek  $S_{60}$  molekulalidan futbol koptogi shuncha marta katta. 100 nmdan 1 nmgacha bo'lgan oraliq pastda ifodalangan. Nanotexnologiya uchun kerakli va qiziqarli oraliq 100–0,2 nm hisoblanadi.

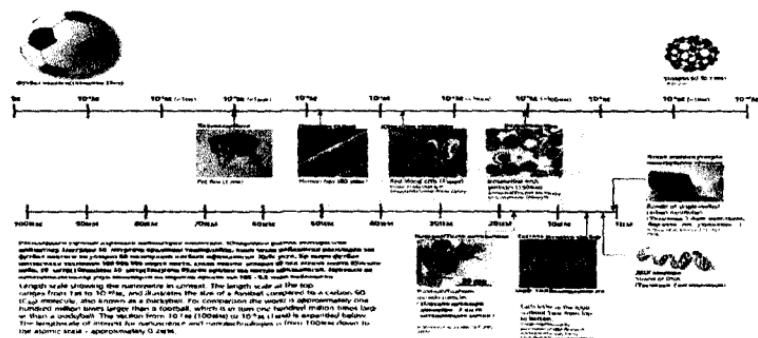

### 13.1-rasm. Nanotexnologiyani tushuntiruvchi rasm.

Döimiy harakatdagi nanodunyo rivojida yuz bergan quyidagi ikkita voqeа muhim ahamiyatga ega bo'ldi:

1. Skanerlovchi tunnelli mikroskopning yaratilishi(G. Bennig, G. Rohrer, 1982-y.) va skanerlovchi kuchli–atom mikroskop (G. Bennig, K. Kuatt, K. Gerber, 1986-y. Nobel mukofoti, 1992-y.).

2. Uglerodning tabiatdagi yangi formasining kashf etilishi–fullerenlar (H. Kroto, J. Health, S. O'Brien, R. Curl, R. Smalley, 1985-y., Nobel mukofoti, 1996-y.).

Yangi mikroskoplar nanometrik o'lchamda monokrisstallar yuzasi atom-molekular tuzilishini o'rGANISH imkoniyatini yaratdi. Qurilma nanometrning yuzdan bir qismini ko'rsatadi. Skanerlovchi tunel mikroskopi ishlashi, vakuum to'siqlari orqali elektronlar tunnellashuviga asoslangan. Atom o'lchami kattaligidagi to'siq kengligi

o‘zgarganda tunel toki miqdori 3 barobarga o‘zgaradi, bu esa uning yuqori aniqligini ta’minlaydi. Tunellovchi kvant nazariyasi 1928-yilda G.A.Gamov tomonidan alfa-parchalanish ishida asos solingan.

Hozirga vaqtida biologik obyektlar, organik molekulalar, baland haroratda ishlaydigan yuqori o‘tkazuvchilar, yarimo‘tkazgichlar, metallar monokristallari yuzasi atom strukturalari skanerlovchi mikroskoplar yordamida o‘rganilmoqda.

Yangi mikroskoplar nafaqat moddalarning atom-molekular tuzilishini o‘rganishda foydali bo‘lmoqda. Ular yordamida nanostrukturalar hosil qilinmoqda. Mikroskop aniq o‘tkir harakatlari natijasida atom strukturalari yaratilmoqda.

**Fulleren**—oldindan ma’lum bo‘lgan olmos va grafit singari uglerodning bu shakli 1985-yilda astofiziklar tomonidan yulduzlararo chang spektrini tushuntirish vaqtida aniqlangan. Uglerod atomi yuqori simmetrik  $C_{60}$  molekulasini hosil qilishi mumkin. Bunday molekula 60 uglerod atomlaridan tuzilgan bo‘lib ular o‘zaro 1 nm diametriga teng sharda joylashgan va futbol koptogiga o‘xshaydi. L. Eyler teoremasiga ko‘ra uglerod atomlari 12 ta to‘g‘ri beshburchak va 20 ta noto‘g‘ri oltiburchaklar paydo qiladi. Uglerod molekulasi olti va besh burchakli uy qurban arxitektor R. Filler sharafiga qo‘yilgan. Dastlab fulleren kam miqdorda, 1990-yildan esa katta mashtabda ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi.

**Fulleretlar.**  $C_{60}$  molekulari o‘z navbatida yoqlari markazlashgan kub panjaraga ega va yetarlicha kuchsiz molekulalararo bog‘lanishga ega fullerit kristallarini hosil qilishi mumkin. Bu kristallda oktaedrik va tetroedrik bo‘shliqlar mavjud va ularda boshqa atomlar bo‘lishi mumkin. Agar oktaedrik bo‘shliq ishqoriy metallar (( $=K$  (kaliy),  $Rh$  (rubidiy),  $Cs$  (seziy)) bilan to‘ldirilsa xona haroratidan past haroratda bu moddalar strukturasini o‘zgartiradi va yangi polimer material  $^{78}C_{60}$  paydo bo‘ladi. Agar tetroedrik bo‘shliq ham to‘ldirilsa kritik 20–40 K haroratga ega yuqori o‘tkazuvchan  $^{73}C_{60}$  material paydo bo‘ladi. Yuqori o‘tkazuvchan fulleritlarni Shtutgartda joylashgan Maks Plank nomidagi institutda o‘rganiladi. Materiallarga noyob xossalalar beradigan boshqa qo‘sishchali fulleritlar ham mavjud. Misol uchun  $^{78}C_{60}$ -etilen ferromagnit xossaga ega. Kimyo sohasida olib borilgan tinim-

siz mehnat, 1997-yilga kelib 9000 ga yaqin fulleren birikmalarning aniqlanishiga olib keldi.

**Uglerodli nanotrubka.** Ugleroddan juda kop atomi bo‘lgan molekula olish mumkin. Uzunligi bir necha o‘n mikron, diametri 1 nm bir qatlamlı trubkada  $S \gg 1000\ 000$  atom bo‘lishi mumkin. Trubka yuzasidagi to‘g‘ri oltiburchakning uchlarida uglerod atomlari joylashgan. Trubka oxiri 6 ta to‘g‘ri beshburchak bilan yopilgan.

Uch o‘lchamli fazoda to‘g‘ri beshburchak, oltiburchak va yetti burchaklarni kombinatsiyalash orqali turli shakldagi uglerod sirtlarini olish mumkin. Bu nanoqurilmalar geometriyasi, ularning ajoyib fizik hamda kimyoviy xossalari belgilaydi. Natijada yangi material va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari bo‘lishi imkonini beradi.

Molekular dinamika hisoblari va kvant modellari yordamida uglerod materiallari fizikaviy hamda kimyoviy xossalariни oldindan aytish mumkin.

Bir qatlamlı trubkalar yaratish bilan bir qatorda ko‘p qatlamlı trubkalar yaratish imkonи mavjud. Nanotrubkalarni ishlab chiqarishda maxsus katalizatorlardan foydalaniladi. Yangi materiallarni afzalligi nimada? Uchta xossaga to‘xtalamiz.

**Mustahkamligi yuqori materiallar.** Grafit listda uglerod atomlarning o‘zaro bog‘lanishi, ma’lumlariga nisbatan eng yuqori. Nuqson siz uglerodli trubkalar po‘latdan ikki barobar mustahkam va to‘rt marta yengil. Texnologiya oldida turgan vazifalar biri cheksiz uzunlikka ega bo‘lgan uglerod nanotrubkalarini yaratishdir. Bunday trubkalardan yangi asr texnikasi uchun yuqori mustahkam va yengil kompozitlar tayyorlash mumkin. Masalan, ulardan qurilish va ko‘priklar kuchlanish ta’siridagi elementlari, uchish qurilmalari tutib turuvchi konstruksiyalari, turbina elementlari, kam yoqilg‘i sarflaydigan dvigatellar kuchli bloklari va b. ishlab chiqarish mumkin.

Hozirgi kunda diametri 10 nanometr bo‘lgan 10 mikron uzunligagi nanotrubka yaratilgan (13.2-rasm).

**Yuqori elektr toki o‘tkazuvchi materiallar.** Ma’lumki kristall grafitda bo‘ylamasiga boshqa materialarga nisbatan elektr o‘tkazuvchanligi, aksincha yonlamasiga kichik. Shu sababli nanotrubkalardan yasalgan kabellar, xona haroratida tok o‘tkazuvchanligi mis

kabellarga nisbatan 2 marta yuqori bo'lshti kutilyapti. Zarur miqdorda va uzunlikda trubkalar ishlab chiqarish imkoniyatini beruvchi texnologiyani yaratish zarur.

**Nanoklasterlar.** Ko'plab nanoobyektlar o'nlab, yuzlab, minglab atomlardan tashkil topgan juda kichik zarralarga kiradi. Klaster xossalari o'sha turdag'i makroskopik hajmdagi material xossalaridan tubdan farq qiladi.

Nanoklasterlardan katta qurilish bloklari kabi aniq maqsadga yo'naltirilgan va oldindan xossalari boshqariladigan yangi turdag'i materiallar yaratish mumkin. Misol sifatida gaz aralashmalarini ajratish va saqlashda katalitik reaksiyalardan foydalanamiz:  $Zn_4O(BDC)_3(DMF)_8(C_6H_5Cl)$ .



**13.2-rasm. Uglerod nanotrubkasi.**

O'tuvchi metallar lantanoid va aktionoid atomlaridan tashkil topgan magnit klasterlari katta qiziqish uyg'otadi. Bu klasterlar o'z magnit momentiga ega, bu esa tashqi magnit maydoni yordamida xossalari boshqarish imkoniyatini beradi. Bunga yuqori yelkali metallografik molekula misol bo'ladi:  $Mn_{12}O_{12}(CH_3COO)_{16}(H_2O)_4$ . Kvant kompyuterlari protsessorlarini loyihalashda nanomagnitlar katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, kvant tizimi tadqiqoti bistabillik va gisteresis hodisasi aniqlandi. Agar molekulalar orasidagi masofa

10 nanometr ekanligini hisobga olsak, bu tizimda xotira zichligi har kvadrat santimetrga 10 gegabaytni tashkil etadi.

**Sinov savollari:**

1. Nano o‘lchami nimaga teng?
2. Nano o‘lchamli materiallar qanday olinadi?
3. Dispersli tizim nima?
4. Gel qanday tizim?
5. Zarrachalarni kvalifikatsiya qilish turlari?

## **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR**

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. –Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганинг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза 2016 йил 7 декабрь. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.
4. Ўзбекистон Респубблласини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. – Т.: 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони.
5. William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. Materials science and engineering. -USA.: “Wiley and Sons”, 2014. – 896 p.
6. Carter C. Barry, Norton M. Grant. Ceramic Materials Science Engineering. Springer, 2007.
7. Tim A. Osswald, Georg Menges. Material Science of Polymers for Engineers. Carl Hanser Verlag, Munich, 2012.595p.
8. Mikell P. Groover. Fundamentals of Modern Manufacturing. Inted in the United States of America, 2010.-1100p
9. Мирбобоев В.А. Конструкцион материаллар технологияси. Дарслик – Т.: “O‘zbekiston”, 2004, 532 б.
10. T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age International, Nil edition. USA, 2009.
11. Bijay\_Kumar Sharma.,Electrical and Electronic Materials Science./ – OpenStaxCNX,/ Indiya – 2014.
12. T.K. Basak. Electrical engineering materials.New Age International, Nil edition. USA, 2009.

13. Каллистер У., Ретвич Д. Материаловедение от технологии к применению (металлы, керамика, полимеры) / Пер. с анг. под ред. Малкина А.Я. -СП.: Научные основы технологий, 2011, – 896 с.
14. Nurmurodov S.D., Rasulov A.H., Bahadirov K.G. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi. Darslik.– Т.: “Fan va texnologiyalar”, 2014, 228b.
15. Umarov E.O. Materialshunoslik. Darslik. –Т.: “Cho‘lpon”, 2014, 380b
16. Norxo‘djayev F.R. Materialshunoslik. Darslik. – Т.: “Fan va texnologiyalar”, 2014, 157b.
17. Umarov E.O. Materialshunoslik. O‘quv fanidan laboratoriya va amaliyot ishlari o‘quv qo‘llanmasi. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2015, 170 б
18. Адаскин А.М. Материаловедение. Учебник. – М.: “Машиностроение” 2006.
19. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология металлов. – М.: “Машиностроение” 2004.
20. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. Учебник для ВУЗов. – М.: “Машиностроение” 2004.

## MUNDARIJA

<b>KIRISH .....</b>	<b>3</b>
<b>1-BOB. METALLARNING ICHKI TUZILISHI</b>	
1.1 Metallarning atom-kristall tuzilishi.....	6
1.2 Qattiq jismlardagi bog‘lanishlarning turlari.....	10
1.3 Haqiqiy kristallarning tuzilishi.....	15
<b>2- BOB. METALLAR STRUKTURASI VA XOSSALARI</b>	
2.1 Metallarni kristallik tuzilishi.....	19
2.2 Kristallanish jarayoni mexanizmi va qonuniyati .....	23
2.3 Birlamchi kristallanish jarayoni mexanizmi va qonuniyati .	26
2.4 Temirning kristallanishi .....	31
2.5 Materiallarning xossalari.....	33
<b>3- BOB. FAZOVIY DIAGRAMMALAR</b>	
3.1 Ta’riflar va asosiy tushunchalar .....	45
3.2 Binar tizimlarining fazoviy diagrammalari.....	48
3.3 Temir-uglerod holat diagrammasi .....	51
<b>4 -BOB. METALL QOTISHMALARI TURLARI</b>	
4.1 Temir asosidagi qotishmalar .....	55
4.2 Po‘latlar .....	58
4.3 Cho‘yanlar.....	63
<b>5- BOB. TERMIK ISHLASH ASOSLARI</b>	
5.1 Termik ishlash nazariyasi.....	69
5.2 Bo‘shatish va normallah.....	70
5.3 Toblash va bo‘shatish.....	71
<b>6-BOB. MATERIALLAR TURI QO’LLANILISH SOHALARI</b>	
6.1 Legirlangan po‘latlarga legirlovchi elementlarning ta’siri... 76	
6.2 Legirlangan po‘latlar tasnif.....	77
6.3 Asbobsozlik uglerodli po‘latlari.....	79

6.4 Ligerlangan asbobsozlik po'latlari.....	81
6.5 Tezkesar po'latlar .....	82
6.6 Qattiq qotishmalar.....	83
6.7 Maxsus xossali po'latlar .....	85
6.8 Olovbardosh po'latlar .....	87
6.9 Issiqbardosh po'latlar.....	88

## **7- BOB. ALOHIDA XOSSALI PO'LATLAR**

7.1 Om qonuni .....	90
7.2 Metallarni elektr qarshiligi.....	91
7.3 Elektrotexnik po'lat.....	92
7.4 Sovuqqa chidamli materiallar .....	93
7.5 Radiatsiyaga chidamli (bardoshli) materiallar .....	98

## **8-BOB. RANGLI METALLAR VA ULARNING QOTISHMALARI**

8.1 Aluminiy va uning qotishmalari.....	101
8.2 Mis va uning qotishmalari .....	108
8.3 Titan va uning qotishmalari .....	114

## **9- BOB. NOMETALL MATERIALLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI**

9.1 Shishalar.....	118
9.2 Keramik materiallar .....	125
9.3 Rezina va yog'och materiallar .....	131
9.4 Lok – bo'yoq va yelim materiallar.....	144
9.5 Polimer materiallar .....	151

## **10-BOB. DIELEKTRIKLAR, YARIMO'TKAZGICHALAR VA O'TKAZGICHALAR**

10.1 Dielektriklar .....	163
10.2 Yarimo'tkazgichlar.....	182
10.3 O'tkazgich materiallar.....	187

## **11- BOB. MAGNITLI MATERIALLAR**

11.1 Magnit materiallar haqida umumiy ma'lumotlar .....	193
11.2 Yumshoq magnit materiallar .....	201
11.3 Qattiq magnit materiallar .....	207
11.4 Magnitli materialarning asosiy ko'rinishlari.....	210
11.5 Diamagnetizm va paramagnetizm.....	216

## **12- BOB. KOMPOZITSION MATERIALLAR**

12.1 Metall asosida kompazitsion materiallar.....	221
12.2 Polimerli kompozitsion materiallar.....	224
12.3 To'ldiruvchilar turlari va asosiy xossalari.....	228

## **13- BOB. NANOTEXNOLOGIYA ASOSIDA OLINGAN MATERIALLAR**

13.1 Nanotexnologiyalar haqida tushuncha.....	251
13.2 Nanotexnologiyalarni qo'llanilishi .....	253
13.3 Nanoo'lchamli materiallarni olish usullari .....	255

## **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ..... 269**

## **QAYDLAR UCHUN**

**U.A. Ziyamuxamedova**

**MATERIALSHUNOSLIK**  
**(Darslik)**

Muharrir: — I.T. Nishanbayeva

Musahhih: — M.X. Mustafayeva

Musavvir: — Z.F. Shoimov

Kompyuterda  
sahifalovchi: — J.R. Azimov